



SysTec IT6000e/IT8000e/IT9000e

Режим експлуатації Cargo Weighting Solution v.1.0.0

Під'єднання для обміну даних з ПК

Для передачі даних розроблене протокол обміну, що працює на базі Ethernet.

Використовується порт - 1234

Налаштування терміналу

Перш за все потрібно задати налаштування на терміналі у сервісному меню.

Далі потрібно активувати режим Online в меню супервізора.

Перевірка зв'язку

Для прикладу перевіримо зв'язок за допомогою програмного забезпечення PuTTY (див. посилання в розділі «Посилання»).

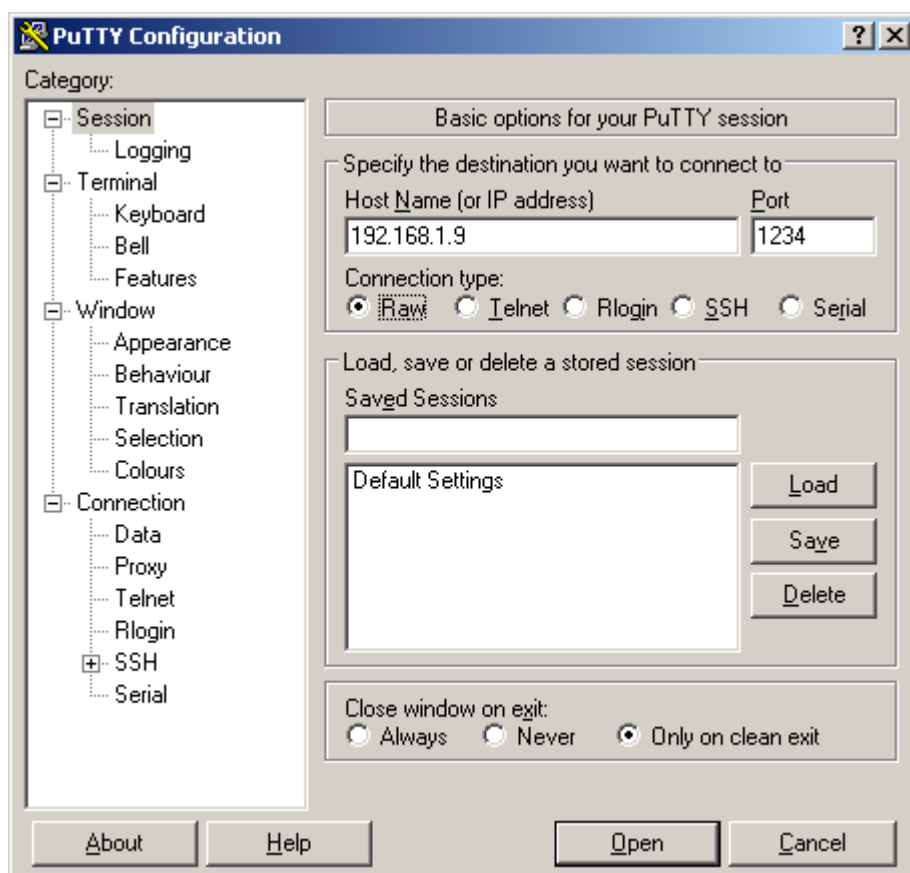


Рис.1

Після того як в поля Host Name, Port та Connection type введено відповідні значення - слід натиснути кнопку Open.

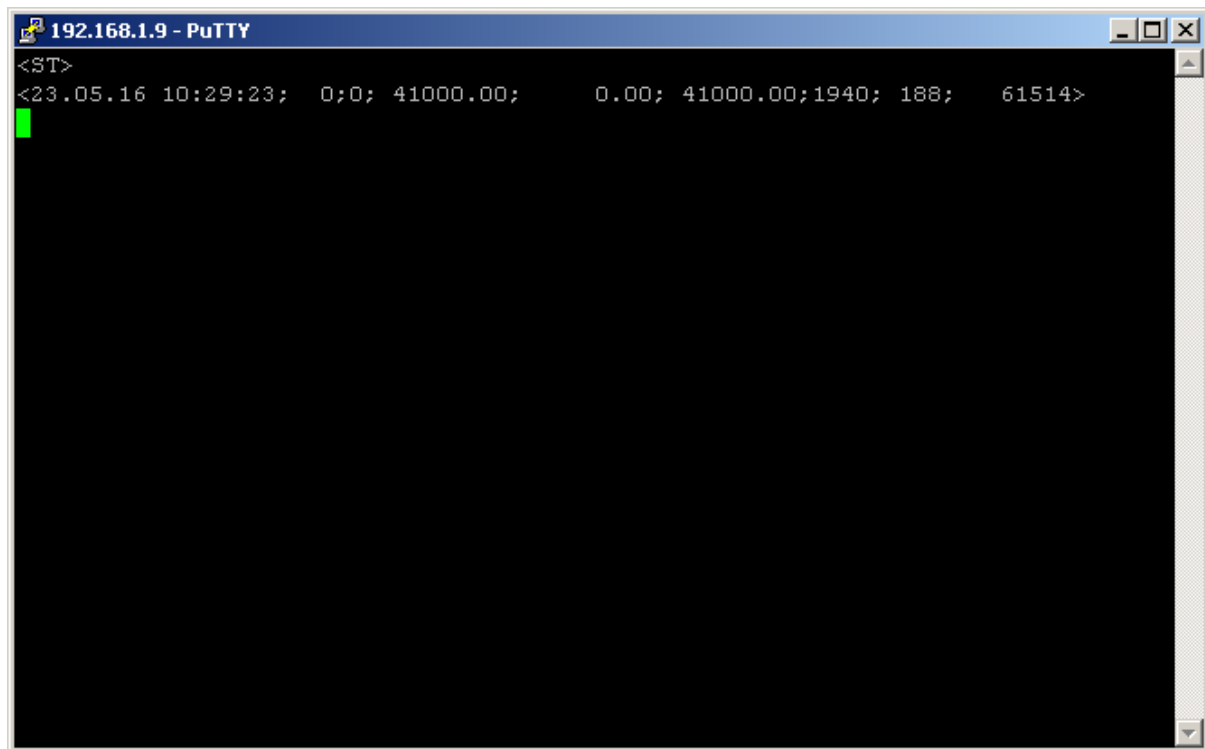


Рис. 2

У новому вікні слід ввести команду <ST> та натиснути Enter. Якщо У відповідь отримано строку даних, аналогічну до такої як на рис.2 – передачу даних налагоджено успішно.

Опис команд

Для забору даних використовується всього одна команда.

Команда <ST> - Read Scale Total

Отримати дані ваг

Формат команди

<ST>

Формат відповіді

<DateTime; ErrCode; IsStable; Gross; Tare; Net; LShift; Bshift, CRC>

- де:

Поле	Опис
DateTime	Дата/Час
ErrCode	Код помилки (0 – якщо помилки немає)
IsStable	Прапорець стабільності (1 – ваги стабілізовано, 0 – ваги в русі)

Gross	Брутто
Tare	Тара
Net	Нетто
LShift	Повздожнє зміщення
Bshift	Поперечне зміщення
CRC	Контрольна сума (CRC16).

Приклад відповіді:

<23.05.16 10:29:23; 0;0; 41000.00; 0.00; 41000.00;1940; 188; 61514>

Додаткові команди

Для забору додаткових даних використовується наступні команди.

Команда <SD> - Read Scale Data

Отримати детальні дані ваг

Формат команди

<SD>

Формат відповіді

<W1[DateTime; ErrCode; IsStable; Gross; Tare; Net; LShift; Bshift;]

P1[DateTime; ErrCode; IsStable; Gross; Tare; Net; IsActive;]

P2[DateTime; ErrCode; IsStable; Gross; Tare; Net; IsActive;]

P3[DateTime; ErrCode; IsStable; Gross; Tare; Net; IsActive;]

S1[DateTime; ErrCode; IsStable; Gross; Tare; Net]

S2[DateTime; ErrCode; IsStable; Gross; Tare; Net]

S3[DateTime; ErrCode; IsStable; Gross; Tare; Net]

S4[DateTime; ErrCode; IsStable; Gross; Tare; Net] CRC >

- де:

Поле	Опис
W	Дані ваг.
P	Дані платформи
S	Дані вагових компонентів (пар датчиків)
DateTime	Дата/Час
ErrCode	Код помилки (0 – якщо помилки немає)
IsStable	Прапорець стабільності (1 – ваги стабілізовано, 0 – ваги в русі)
Gross	Брутто
Tare	Тара

Net	Нетто
LShift	Повздовжнє зміщення
Bshift	Поперечне зміщення
IsActive	Прапорець, чи активна платформа
CRC	Контрольна сума (CRC16).

Приклад відповіді:

```
<W1[06.05.19 23:32:24; 0;0; 21250.00; 0.00; 21250.00; 0; -95;] P1[06.05.19 23:32:24;
0;0; 10620.00; 0.00; 10620.00;1;] P2[06.05.19 23:32:24; 0;0; 10620.00; 0.00;
10620.00;1;] P3[06.05.19 23:32:24; 0;0; 10620.00; 0.00; 10620.00;0;] S1[06.05.19
23:32:24; 0;1; 4300.00; 0.00; 4300.00;] S2[06.05.19 23:32:24; 0;1; 6320.00; 0.00;
6320.00;] S3[06.05.19 23:32:24; 0; 1; 4300.00; 0.00; 4300.00;] S4[06.05.19 23:32:24;
0;1; 6320.00; 0.00; 6320.00;] 59598>
```