AENK4L0B.book Page 35 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1023/C1068

AENK4L0B4604019

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1023: Hoạt động mạch cảm biến xoay quanh trục đứng • Tín hiệu cảm biến xoay quanh trục đứng nằm ngoài phạm vi quy định. • Mặc dù xe đang dừng, tín hiệu cảm biến xoay quanh trục đứng vẫn lớn hơn giá trị quy định.	Cụm điều khiển ESP®
C1068: Hoạt động mạch cảm biến G • CPU trong bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G phát hiện lỗi bên trong. • Tín hiệu cảm biến G nằm ngoài phạm vi quy định và phát hiện đóng băng cảm biến.	

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC C1024

AENK4L0B4604020

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1024: Hoạt động mạch cảm biến góc lái • CPU trong cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) phát hiện lỗi bên trong. • Tín hiệu cảm biến góc lái nằm ngoài phạm vi quy định. • Tín hiệu cảm biến góc lái không thay đổi dù xe rẽ phải hay rẽ trái.	• Công tắc đèn và công tắc xi nhan • Cụm điều khiển ESP® • Cảm biến góc lái

AENK4L0B.book Page 36 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

Phát hiện thấy cả hai mã DTC C1024 và C1075 có nghĩa là có sự cố bên trong cảm biến góc lái. Thay công tắc đèn và công tắc xi nhan. ☞(Trang 9B-21)

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15). *Có phát hiện mã DTC U0073 và/hoặc U0126 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	*Có phát hiện cả hai mã DTC C1024 và C1075 không?*	Thay cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động). • Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động: ☞(Trang 4F-60) • Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động: ☞(Trang 9B-21)	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra cảm biến góc lái trên xe** 1) Kiểm tra cảm biến góc lái. ☞(Trang 4F-59) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Thay cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động). • Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động: ☞(Trang 4F-60) • Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động: ☞(Trang 9B-21)

AENK4L0B.book Page 37 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1027

AENK4L0B4604021

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1027: Lỗi mạch công tắc ngắt hệ thống ESP® Công tắc ngắt hệ thống ESP® ở vị trí “ON” lâu hơn thời gian quy định.	• Công tắc ngắt hệ thống ESP® • Mạch công tắc ngắt hệ thống ESP® • Cụm điều khiển ESP®

Sơ đồ mạch

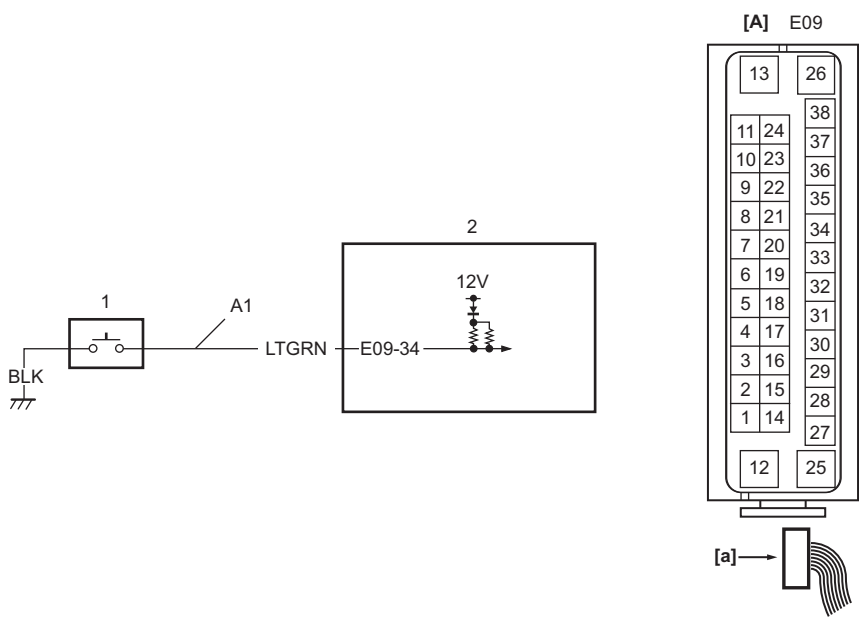

IK4L0B460014-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển ESP® (Góc nhìn: [a])	1. Công tắc ngắt hệ thống ESP®
A1: Mạch tín hiệu công tắc ngắt hệ thống ESP®	2. Cụm điều khiển ESP®