AENK4L0B.book Page 42 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1038

AENK4L0B4604026

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1038: Cảm biến góc lái phát hiện lỗi cảm biến tốc độ Cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) phát hiện dữ liệu CAN không hợp lệ từ cụm điều khiển ESP®.	• Mạch giao tiếp CAN • Công tắc đèn và công tắc xi nhan • Cảm biến góc lái • Cụm điều khiển ESP®

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15). *Có phát hiện (các) DTC nào khác ngoài mã C1038 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Đối với model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động, kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa cụm điều khiển ESP® và cảm biến góc lái, tham khảo "Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt" trong Phần 10H (Trang 10H-23). 2) Đối với model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động, kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa cụm điều khiển ESP® và công tắc đèn và công tắc xi nhan, tham khảo "Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt" trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện DTC C1038, thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. • Cảm biến góc lái: ☞(Trang 4F-60) • Công tắc đèn và công tắc xi nhan: ☞(Trang 9B-21) • Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®: ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

AENK4L0B.book Page 43 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1039/C1071

AENK4L0B4604027

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1039: Lỗi bên trong bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G Phát hiện lỗi bên trong cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G.	• Mạch cấp nguồn cụm điều khiển ESP® • Mạch nối đất cụm điều khiển ESP® • Cụm điều khiển ESP®
C1071: Lỗi bên trong cụm điều khiển ESP® Phát hiện lỗi bên trong cụm điều khiển ESP®.	

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC C1041/C1042/C1043/C1044/C1045/C1046/C1051/C1052/C1055/C1056

AENK4L0B4604028

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1041/C1045/C1051/C1055: Tương quan mạch van solenoid nạp phía trước bên phải/phía trước bên trái/phía sau bên phải/phía sau bên trái **C1042/C1046/C1052/C1056: Tương quan mạch van solenoid xả phía trước bên phải/phía trước bên trái/phía sau bên phải/phía sau bên trái** **C1043/C1044: Tương quan mạch van solenoid cắt thủy lực số 1 / số 2** Sự cố điện van solenoid.	• Mạch cấp nguồn cụm điều khiển ESP® • Mạch nối đất cụm điều khiển ESP® • Cụm điều khiển ESP®

Sơ đồ mạch

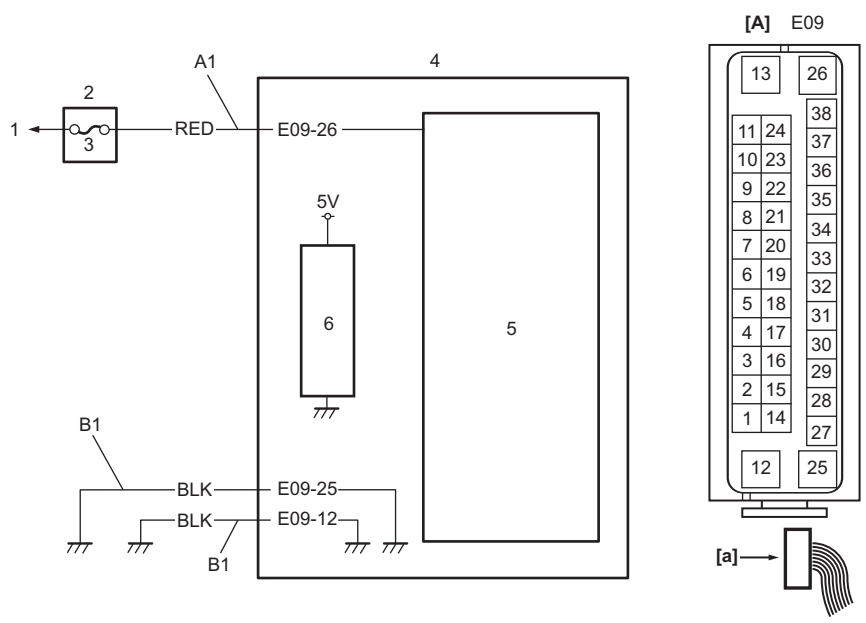

IK4L0B460016-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển ESP® (Góc nhìn: [a])	1. Đến bình điện	4. Cụm điều khiển ESP®
A1: Mạch cấp nguồn van solenoid	2. Hộp rơ-le	5. Van solenoid
B1: Mạch nối đất cụm điều khiển ESP®	3. Cầu chì bộ van solenoid "ABS SOL"	6. CPU