AENK4L0B.book Page 46 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC C1063

AENK4L0B4604033

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1063: Hoạt động mạch điều khiển cấp nguồn van solenoid • Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid "ON" mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi "OFF". • Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid "OFF" mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi "ON".	• Mạch cấp nguồn cụm điều khiển ESP® • Mạch nối đất cụm điều khiển ESP® • Cụm điều khiển ESP®

Sơ đồ mạch

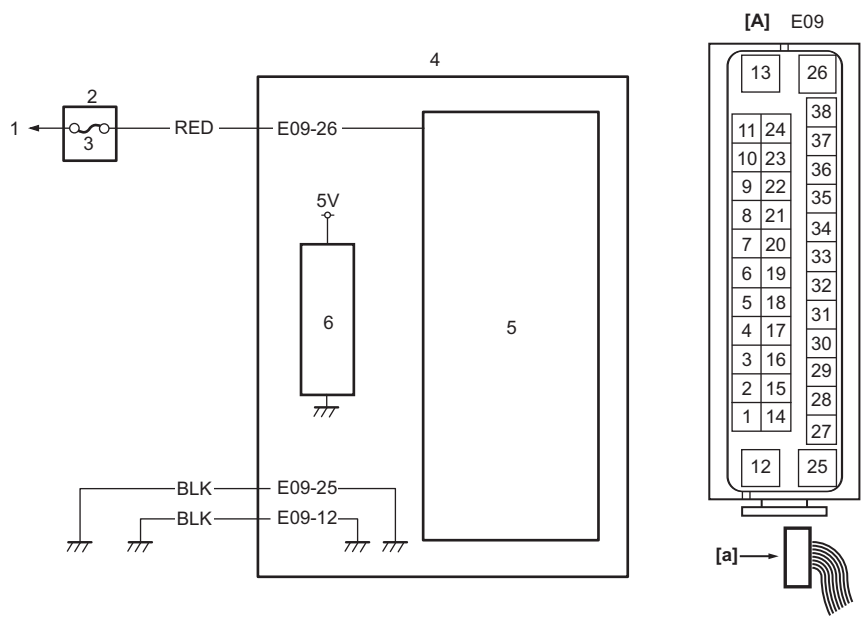

IK4L0B460019-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển ESP® (Góc nhìn: [a])	3. Cầu chì bộ van solenoid "ABS SOL"	6. CPU
1. Đến bình điện	4. Cụm điều khiển ESP®	
2. Hộp rơ-le	5. Van solenoid	

AENK4L0B.book Page 47 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15). *Có phát hiện DTC C1057 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC C1069

AENK4L0B4604035

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1069: Thông số kỹ thuật của cảm biến góc lái chưa được đăng ký Cảm biến góc lái phát hiện lỗi chưa được xác nhận.	• Cụm điều khiển ESP® • Công tắc đèn và công tắc xi nhan

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Thay cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động). ☞(Trang 9B-21) 2) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15). *Có phát hiện ra DTC C1069 hay không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Kết thúc.

DTC C1074/C1075/C107A

AENK4L0B4604036

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1074: Hiệu chuẩn cảm biến G Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G chưa hoàn tất.	• Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G không đầy đủ • Cụm điều khiển ESP®
C1075: Hiệu chuẩn cảm biến góc lái Hiệu chuẩn cảm biến góc lái chưa hoàn tất.	• Cảm biến góc lái • Hiệu chuẩn cảm biến góc lái không đầy đủ • Cụm điều khiển ESP®
C107A: Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng Hiệu chuẩn bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G chưa hoàn tất.	• Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G chưa hoàn tất • Cụm điều khiển ESP®