آ آتی‌فرزام

پروژه RG110، ردیاب GPS خودرو

گزارش کار توسعهٔ فریموِیر دستگاه ردیاب RG110

بررسی، اصلاح و توسعهٔ فریموِیر دستگاه ردیاب RG110 (`B1.05.xx` و `FOTA 0.2.5`) و تحویل سه جزء: `Main B1.06.60`، بوت‌لودر `FOTA 02.06` و `FLASHER_913_02.06`. (RG-22 تا RG-01) با زنجیرهٔ «علامت در میدان ← علت ریشه‌ای ← اصلاح ← اثر ← پشتوانه».

فهرست مطالب

۱	خلاصه اجرایی	ص 2
۲	معماری و نسخه‌ها	ص 3
۳	وضعیت تست و تأیید	ص 4
۴	روش آپدیت	ص 5
۵	برنامه بازگشت (Rollback)	ص 6
۶	ریسک‌ها و محدودیت‌های باقی‌مانده	ص 6
۷	گام‌های پیشنهادی بعدی	ص 7
۸	رجیستر تغییرات	ص 7
۹	شرح فنی تغییرات (RG-01 تا RG-22)	ص 9
پیوست الف	نقشه حافظه	ص 30
پیوست ب	دستورات جدید SMS	ص 30
پیوست پ	آمار تغییرات	ص 31
پیوست ت	وضعیت هشدارهای build	ص 32

۲۲	۳	۳٬۰۱۶+	۲۳۸ / ۰
شناسهٔ تغییر	جزء تحویلی	خط (Main و FOTA)	خطا / هشدار

پروژه	RG110، ردیاب GPS خودرو	مجری	آتی فرزام ایرانیان
کارفرما	ره نگار گستر	تهیه‌کننده	محمدجواد یوسفی‌پور
تاریخ گزارش	۱۴۰۵/۰۷/۲۴ (۲۰۲۶-۱۰-۱۶)	نسخه‌های تحویلی	`Main B1.06.60`، `FOTA 02.06`، `FLASHER_913_02.06`
پلتفرم	STM32G070CB (هسته Cortex-M0+، ۱۲۸ کیلوبایت Flash، ۳۶ کیلوبایت RAM)	ابزار کامپایل	`IAR EWARM`، نتیجهٔ build: ۰ خطا و ۲۳۸ هشدار (پیوست ت)

تهیه‌کننده	مجری	کارفرما
محمدجواد یوسفی‌پور	آتی فرزام ایرانیان	ره نگار گستر

۱. خلاصه اجرایی

از وضعیت بحرانیِ تحویل‌گرفته تا سه جزء کنترل‌شده و قابل‌به‌روزرسانی

دستگاه RG110 یک ردیاب GPS صنعتی است. ماژول SIM868 ارتباط سلولی (GSM/GPRS) و ماهواره‌ای (GPS، GLONASS، BeiDou و Galileo) را فراهم می‌کند و حافظهٔ W25Q32JV (۴ مگابایت، SPI NOR) تله‌متری را نگه می‌دارد. فریمویر بدون HAL و بدون RTOS، روی یک superloop ۸۸ مرحله‌ای و وقفهٔ تایمر TIM6 با نرخ ۱ هرتز اجرا می‌شود.

آتی فرزام ایرانیان حدود دو ماه پیش توسعهٔ فریمویر RG110 را در وضعیت بحرانی در اختیار گرفت: پس از آپدیت OTA از کار می‌افتاد، ساعت‌ها offline می‌ماند و تنظیمات مشتری را از دست می‌داد. فریمویر دریافتی (Main B1.05.xx و FOTA 0.2.5) بررسی، اصلاح و گسترش یافت و سه جزء تحویل داده می‌شود: Main B1.06.60، بوت‌لودر FOTA 02.06 و ابزار FLASHER_913_02.06. اکنون دستگاه در وضعیت کنترل‌شده است، از راه دور آپدیت می‌شود و با Black Box تشخیصی قابل عیب‌یابی است.

نمای کلی: تحویل‌گرفته‌شده در برابر تحویل‌داده‌شده

حوزه	تحویل‌گرفته‌شده	تحویل‌داده‌شده	اثر برای ناوگان
آپدیت OTA	MSP اشتباه پس از پرش بوت‌لودر؛ دستگاه متوقف می‌شد و فقط برنامه‌ریزی مجدد با SWD آن را برمی‌گرداند	MSP در هر دو سمت (بوت‌لودر و Main) تنظیم می‌شود ((RG-01))	آپدیت OTA به این علت دیگر به مراجعهٔ حضوری با SWD ختم نمی‌شود (به‌جز خطای قطع برق هنگام نوشتن بوت‌لودر، بخش ۶)
ارتباط سلولی	بافر USART1 قفل‌شونده، ریست ۹ ثانیه‌ای ماژول، قطعی تا ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه	بافر دایره‌ای، ریکاوری سخت‌افزاری USART، Guardian با back-off و timeoutهای مطابق SIM868 ((RG-02))، ((RG-03))، ((RG-11))	علت‌های شناخته‌شدهٔ قطعی چندساعته برطرف شد
ارسال و ثبت داده	سرریز بافر Codec8، رانش serverDataNotSendCount، آدرس‌دهی اشتباه W25Q	clamp و guard، decrement با guard، آدرس‌دهی runtime ((RG-04))، ((RG-09))، ((RG-10))	ریست حین ارسال صف، حالت «آنلاین ولی ساکت» و رکورد تکراری یا گم‌شده حذف شد
پیکربندی مشتری	پاک شدن بی‌صدای تنظیمات پس از آپدیت؛ خرابی marker حالت اتصال	TC_NOP، commit پیش از اجرا، stamping متادیتا، self-heal ((RG-05))، ((RG-06))	تنظیمات سرور، APN و رمز SMS پس از آپدیت از بین نمی‌رود
آپدیت بوت‌لودر	بوت‌لودر فقط با SWD قابل تغییر بود	FLASHER_913_02.06 از راه دور و با دستور #COM:913 موجود ((RG-18))	اصلاح بوت‌لودر ناوگان بدون کابل
امنیت	شمارهٔ مجاز ثابت در کد، یکسان برای همهٔ دستگاه‌ها	فهرست خالی به‌عنوان پیش‌فرض ((RG-17))	هر دستگاه فقط با شماره‌های خودش کنترل می‌شود
تشخیص	بایت تشخیصی در هر ۱٬۰۵۸ رکورد لاگ مرجع صفر بود؛ io202 = 0 گمراه‌کننده بود	Black Box با ۱۰ فیلد و #GET:194 ((RG-19))، ((RG-20))	با فعال‌سازی #SET:231,1، علت قطعی از روی دادهٔ سرور قابل خواندن است

تغییر ناسازگار

فهرست شماره‌های مجاز در نسخهٔ جدید به‌صورت پیش‌فرض خالی است. شماره‌های هر دستگاه را پیش از آپدیت یادداشت کنید و پس از آن با SMS دوباره ثبت کنید ((RG-17)).


وضعیت تست: همهٔ تغییرات روی دستگاه واقعی تست شده‌اند. جزئیات و تاریخ‌ها در بخش ۳ آمده است.

ریسک باقی‌ماندهٔ اصلی: قطع برق هنگام نوشتن بوت‌لودر توسط FLASHER است که بازگردانی آن فقط با SWD ممکن است (بخش ۶).

۲. معماری و نسخه‌ها

اجزای سخت‌افزاری و مسیر داده

۲-۱. معماری سیستم

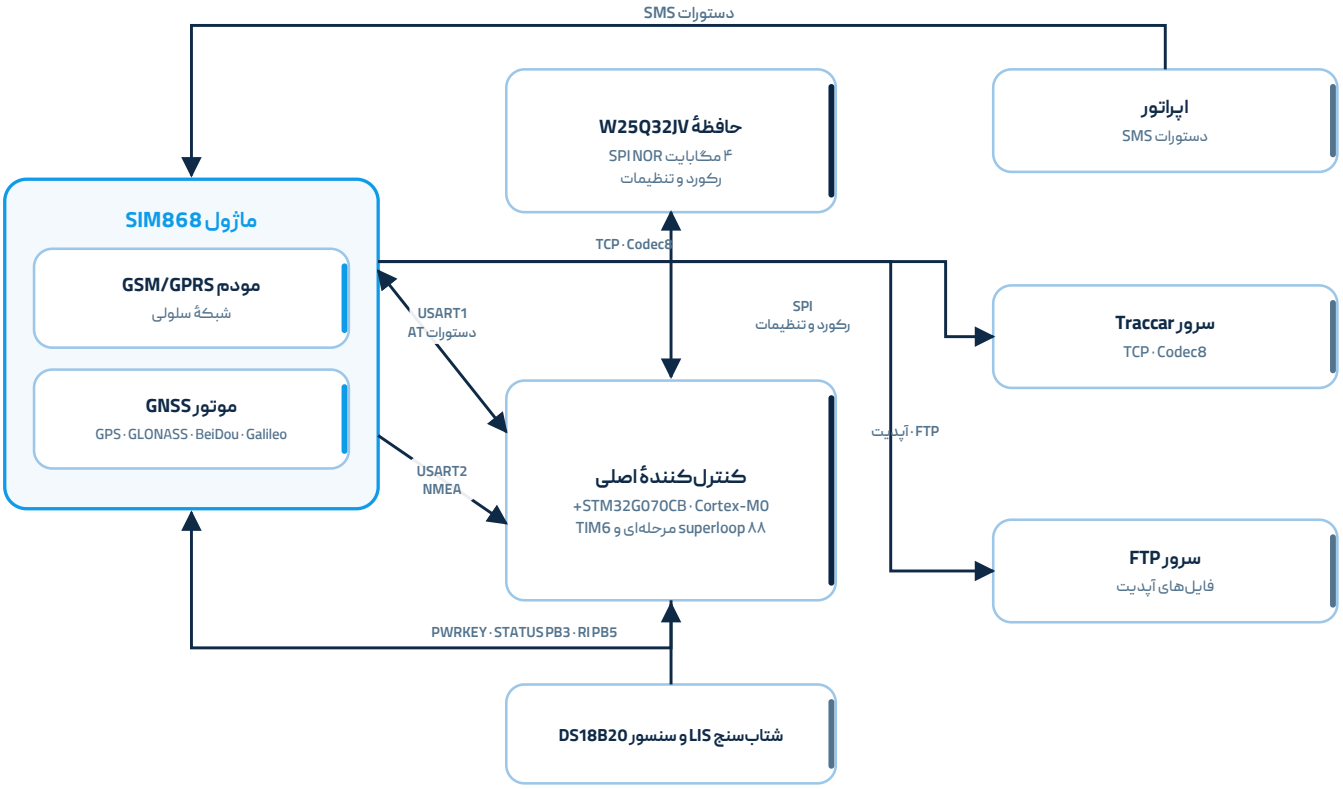

شکل ۱: دستگاه RG110: ماژول SIM868 (مودم GSM و موتور GNSS) با اتصال USART1 به کنترل‌کننده و خروجی NMEA روی USART2.

۲-۲. نسخه‌ها: مبدا و مقصد

جزء	نسخهٔ مبدا	نسخهٔ مقصد	حجم تغییرات
برنامهٔ اصلی (Main)	B1.05.xx	**B1.06.60**	۲۳ فایل متنی، −368 / +2,969 خط
بوت‌لودر FOTA	0.2.5	**02.06**	۵ فایل، −16 / +47 خط
FLASHER	وجود نداشت	**FLASHER_913_02.06**	جزء جدید (بدون baseline)

نسخهٔ شروع در میدان: B1.05.20 همراه با FOTA 0.2.5.

۲-۳. فایل‌های تحویلی

فایل	توضیح	اندازه
RG_FOTA.bin	بوت‌لودر 02.06	۷٬۴۷۵ بایت
FLASHER.bin	ابزار به‌روزرسانی بوت‌لودر	۱۰٬۱۹۰ بایت
RG110_out.bin	Main B1.06.60، روی FTP و در مسیر نسخهٔ سخت‌افزار	—

۳. وضعیت تست و تأیید

شواهد میدانی و ماتریس آزمون

همهٔ تغییرات این گزارش روی دستگاه واقعی تست شده‌اند.

۳-۱. شواهد میدانی

- **لاگ مرجع میدانی (۱٬۰۵۸ رکورد):** یافته: بایت تشخیصیِ سابق (`rmcFails | 4<<ggaRejects`) در هر ۱٬۰۵۸ رکورد صفر بود؛ اقدام: آن بایت به شمارندهٔ ریکاوری USART (io211) تغییر کاربری داد (`avlProtocol.h:744-752`).
- **همان لاگ:** یافته: یک قطعی ۷ ساعته با ۴۹ رکورد «ظاهراً سالم» نشان داد که پرچم‌های GPS در آن منجمد بود. اقدام: پاک‌سازی پرچم‌ها به `creatBasePacketData()` منتقل شد (`avlProtocol.c:655-661`).
- **شاهد میدانی USART:** بیش از ۲۱ بار `power-cycle` بی‌نتیجه، در حالی که io204 در حال چرخش و io202 برابر صفر بود. یعنی TX و `state machine` زنده بودند و RX مرده بود.
- **تست مستندشده با تاریخ:** دستور SMS 194 در ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ (۲۰۲۶-۰۹-۲۸) روی دستگاه واقعی تأیید شد.

۳-۲. ماتریس آزمون

شناسه	حوزه	هدف یا سناریوی آزمون	تاریخ/مرجع
(RG-01)	بوت‌لودر	بالا آمدن Main پس از پرش بوت‌لودر قدیم و جدید	
(RG-02)	SIM868	تزریق خطای USART با خاموش/روشن کردن ماژول در حین انتقال	
(RG-03)	SIM868	همان سناریوی تزریق خطا؛ رفتار Guardian و io211	
(RG-04)	سرور	ارسال صف کامل Codec8 به Traccar و تطابق Number of Data با تعداد رکوردها	
(RG-05)	سرور	دستگاه با "server_url[0]=='a'" (self-heal) و دستگاه در حالت IP	
(RG-06)	پیکربندی	قطع برق تصادفی ۲۰ بار هنگام ارسال به سرور؛ سلامت رینگ W25Q	
(RG-07)	بوت‌لودر	مسیرهای recovery با FTP اختصاصی ذخیره‌شده در W25Q	
(RG-08)	SIM868	آزاد شدن session پیش از ریست FOTA	
(RG-09)	SIM868	تخلیهٔ صف و رسیدن serverDataNotSendCount به صفر	
(RG-10)	حافظهٔ W25Q	علامت‌گذاری sent روی رکورد درست با logging روشن	
(RG-11)	SIM868	+CME ERROR، +CREG: 0، bare ERROR و توالی PWRKEY	
(RG-12)	GPS	رد GGA بدون فیکس و رد جملات $GLGSA	
(RG-13)	GPS	bearing با gate فاصله	
(RG-14)	GPS	خواب کوتاه کمتر از ۱۸۰ ثانیه	
(RG-15)	رویدادها	قطع برق اصلی همراه با لرزش	
(RG-16)	سخت‌افزار	خواندن دما روی PB2 با برد جدید	
(RG-17)	امنیت	فهرست خالی پس از reset تنظیمات	
(RG-18)	FLASHER	توالی #COM:913 تا بالا آمدن Main B1.06.60	

بخش ۳. وضعیت تست و تأیید (ادامه)

شناسه	حوزه	هدف یا سناریوی آزمون	تاریخ/مرجع
(RG-19)	سرور	ارسال فیلدهای تشخیصی با #SET:231,1	
(RG-20)	GPS و SMS	پاسخ #GET:194	۱۴۰۵/۰۷/۰۶ (۲۰۲۶-۰۹-۲۸)
(RG-21)	GPS	ریست GPS پس از نبود فیکس	
(RG-22)	خواب و صف	تخلیهٔ صف پیش از ورود به خواب	

۴. روش آپدیت

یک دستور از اپراتور، زنجیرهٔ خودکار

ترتیب اجباری است و خودکار انجام می‌شود. اپراتور فقط دستور موجود #COM:913 را ارسال می‌کند. FLASHER جزء جدید است و دستور تازه‌ای برای آن تعریف نشده است.

۱ شروع: B1.05.20 و FOTA 0.2.5 در میدان

۲ اپراتور: #COM:913

۳ FLASHER.bin فایل FOTA 0.2.5 را از FTP می‌گیرد
با اعتبارنامهٔ ذخیره‌شده در W25Q

۴ نوشتن روی 0x08002000 و ریست

۵ FLASHER: ثبت resetCause = FOTA_WITH_DEFAULT در W25Q
پیش از دست زدن به فلش داخلی

۶ bootloaderMatches؟
بله: ریست؛ بوت‌لودر طبق resetCause ادامه می‌دهد
خیر: ادامهٔ جریان

۷ نوشتن بوت‌لودر 02.06 روی 0x08000000
حداکثر ۵ تلاش، ۴ صفحه

۸ تأیید بایت‌به‌بایت؟
موفق: ادامهٔ جریان
ناموفق: حلقهٔ خطا، چشمک LED و تغذیهٔ IWDG

۹ ریست

۱۰ بوت‌لودر 02.06 با ورودی FOTA_WITH_DEFAULT

۱۱ دانلود RG110_out.bin از پوشهٔ نسخهٔ سخت‌افزار
با اعتبارنامهٔ W25Q

۱۲ نوشتن روی 0x08002000

۱۳ Main B1.06.60 بالا می‌آید

شکل ۲: جریان کامل آپدیت از فرمان اپراتور تا بالا آمدن Main B1.06.60، همراه با دو شاخهٔ تصمیم.

مراحل

1. **نقطهٔ شروع:** دستگاه با B1.05.20 و FOTA 0.2.5 در میدان است.
2. **#COM:913:** بوت‌لودر 0.2.5 فایل FLASHER.bin را از FTP دانلود می‌کند، روی اسلات برنامه (0x08002000) می‌نویسد و ریست می‌کند.
3. **اجرای FLASHER:** ابتدا resetCause = FOTA_WITH_DEFAULT را در W25Q ثبت می‌کند، پیش از دست زدن به فلش داخلی. سپس بوت‌لودر 02.06 را روی 0x08000000 می‌نویسد، با bootloaderMatches() بایت‌به‌بایت تأیید می‌کند و ریست می‌کند (FLASHER main.c:64-111).
4. **بوت‌لودر 02.06:** به‌خاطر FOTA_WITH_DEFAULT، فایل /RG110_out.bin را از FTP (با اعتبارنامهٔ W25Q) می‌گیرد و روی 0x08002000 می‌نویسد. نتیجه: Main B1.06.60 بالا می‌آید.

نکته‌ها

- FOTA 02.06 را FLASHER می‌نویسد، نه خود FOTA. بوت‌لودر فقط ناحیهٔ برنامه (0x08002000 به بعد) را برنامه‌ریزی می‌کند (FLASH.h:11-14).
- در اجرای مجدد، بوت‌لودر دوباره نوشته نمی‌شود (bootloaderMatches() درست برمی‌گرداند). اما resetCause = FOTA_WITH_DEFAULT پیش از این چک ثبت می‌شود، پس ریست بعدی می‌تواند دانلود دوبارهٔ Main از FTP را فعال کند. این رفتار تأیید می‌شود.
- شماره‌های مجاز هر دستگاه را پیش از آپدیت یادداشت کنید ((RG-17)).

۵. برنامه بازگشت (Rollback)

مسیر بازگشت هر جزء و محدودیت آن

جزء	راه بازگشت	محدودیت
Main B1.06.60 به B1.05.20	از مسیر خود FOTA: فایل قدیمی به‌عنوان RG110_out.bin روی FTP (پوشهٔ نسخهٔ سخت‌افزار) گذاشته می‌شود و فرمان دانلود صادر می‌شود، همان مسیری که برنامهٔ جدید آمد.	رینگ W25Q دست‌نخورده می‌ماند و تاریخچهٔ تله‌متری حفظ می‌شود (اندازهٔ رکورد ۶۴ بایت ثابت است، avlProtocol.h:763-768). تنظیمات تغییرکرده، مثل شماره‌های مجاز، خودکار برنمی‌گردند.
FOTA 02.06 به 0.2.5	از داخل خود دستگاه ممکن نیست، چون FOTA ناحیهٔ بوت‌لودر را نمی‌نویسد. به FLASHER برگشتی با همان معماری یا SWD نیاز دارد.	در صورت نیاز باید FLASHER برگشتی ساخته شود.
FLASHER_913_02.06	موقتی است: بعد از اجرا خاموش می‌شود و چیزی برای بازگشت ندارد.	اجرای مجدد روی دستگاه به‌روز بی‌اثر است.

بازگشت به B1.05.20 با نشانگر مهاجرت جدید (0xFFFC) ممکن است مهاجرت مخرب نسخهٔ قدیمی را دوباره فعال کند (مرتبط با (RG-06)). پیش از rollback روی ناوگان باید روی یک دستگاه آزمایشی تأیید شود.

هیچ‌کدام از مسیرهای بازگشت ناحیهٔ W25Q (تنظیمات و رینگ رکورد) را پاک نمی‌کنند. پاک‌سازی کامل فقط با TC_ERASE_RECORDS انجام می‌شود.

۶. ریسک‌ها و محدودیت‌های باقی‌مانده

ریسک‌ها و محدودیت‌های باقی‌مانده

شدت	ریسک	اثر در میدان
بحرانی	قطع برق هنگام نوشتن بوت‌لودر توسط FLASHER	فقط SWD
—	ثبت resetCause = FOTA_WITH_DEFAULT پیش از چک bootloaderMatches() در اجرای مجدد #COM:913	ریست بعدی می‌تواند دانلود دوبارهٔ Main از FTP را فعال کند
—	بازگشت به B1.05.20 با نشانگر مهاجرت جدید (0xFFFC)	ممکن است مهاجرت مخرب نسخهٔ قدیمی را دوباره فعال کند (مرتبط با (RG-06))
—	self-heal در server_url[0]	دستگاه به URL پیش‌فرض کارخانه وصل می‌شود و تا تنظیم مجدد با SMS ۱۱۰ تا ۱۱۲، داده‌ی آن دستگاه ممکن است به سرور پیش‌فرض برسد
—	مکانیزم صحت‌سنجی (CRC یا امضا) فایل‌های FLASHER و Main پیش از نوشتن	در این گزارش مستند نشده است

ارزیابی شدت در دست تکمیل است.

۷. گام‌های پیشنهادی بعدی

گام‌های پیشنهادی بعدی

- رفع `off-by-one` در `w25Protocol.c:1200`.
- پیاده‌سازی پچ پیشنهادی (پیاده‌نشده) بخش (RG-05).
- ذخیرهٔ لاگ کامل `build` در پوشهٔ `/build` و رده‌بندی هشدارهای `truncation`، `uninitialized` و `pointer cast`.
- افزودن `volatile` در FOTA.
- `uint32_t` شدن `gsmTimeoutCounter` برای پوشش کامل ۸۵ ثانیه.
- تأیید `rollback` روی یک دستگاه آزمایشی پیش از اجرا روی ناوگان.
- تعریف مکانیزم صحت‌سنجی (CRC یا امضا) برای فایل‌های `FLASHER` و `Main` پیش از نوشتن.

۸. رجیستر تغییرات

۲۲ شناسه: ۲ بحرانی، ۱۰ بالا، ۴ متوسط، ۴ پایین، ۲ بی‌شدت

مقیاس شدت

شدت بر پایهٔ پیامد مشکلِ رفع‌شده یا ریسک باقی‌مانده سنجیده شده است.

- **بحرانی**: دستگاه فقط با SWD برمی‌گردد.
- **بالا**: از دست رفتن ارتباط، داده یا تنظیمات.
- **متوسط**: خرابی محدود یا پیکربندی بی‌اثر.
- **پایین**: اثر ناچیز.
- ○ —: ارزیابی شدت در دست تکمیل است.

رجیستر کامل تغییرات

شناسه	عنوان	شدت	فایل‌های اصلی
(RG-01)	مقدار اشتباه MSP پس از پرش بوت‌لودر	بحرانی	`boot.c`، `startup_stm32g070xx.s`
(RG-02)	بافر دریافت USART1 اشباع‌شونده و ریکاوری سخت‌افزاری	بالا	`sim868Usart.c`
(RG-03)	Guardian (DEAF و STALL) و حلقهٔ ریست ماژول	بالا	`sim868.c`، `systemTimers.c`
(RG-04)	سرریز بافر Codec8 و خرابی RAM	بالا	`avlProtocol.h/.c`
(RG-05)	خرابی `mode marker` در `server_url[0]`	بالا	`w25Protocol.c`
(RG-06)	پاک شدن بی‌صدای تنظیمات پس از آپدیت	بالا	`avlProtocol.c`، `w25Protocol.c`
(RG-07)	اعتبارنامهٔ FTP در مسیرهای recovery بوت‌لودر	بحرانی	`consts.c`، `GSM.c` (FOTA)
(RG-08)	آزاد نشدن GPRS session پیش از ریست FOTA	بالا	`sim868.c`

بخش ۸.رجیستر تغییرات (ادامه)

شناسه	عنوان	شدت	فایل‌های اصلی
(RG-09)	رانش serverDataNotSendCount	بالا	sim868.c
(RG-10)	آدرس‌دهی اشتباه رکورد W25Q	بالا	w25Protocol.c
(RG-11)	بازنویسی منطق tolerance پروتکل GSM	بالا	sim868.c/.h
(RG-12)	GPS: انجماد timestamp و جملات GLONASS	متوسط	gps.c
(RG-13)	GPS: bearing بر پایهٔ فاصله	پایین	gps.c
(RG-14)	GPS: فیلتر warm-up در خواب کوتاه	پایین	gps.h،avlProtocol.c
(RG-15)	تفکیک crash از tamper و رویداد unplug	—	systemTimers.c
(RG-16)	انتقال GPIO سنسور DS18B20	متوسط	ds18b20.c/.h
(RG-17)	لیست شماره‌های مجاز پیش‌فرض خالی	متوسط	avlProtocol.c
(RG-18)	FLASHER_913_02.06	بالا	پروژهٔ جدید
(RG-19)	Black Box تشخیصی Codec8 (SMS 231)	پایین	avlProtocol.c
(RG-20)	دستور SMS 194 (ماهواره‌های GNSS)	پایین	gps.c
(RG-21)	GPS Watchdog دومرحله‌ای	—	systemTimers.c،gps.c
(RG-22)	تخلیهٔ صف پیش از خواب	متوسط	systemTimers.c

ارزیابی شدت در دست تکمیل است.



شکل ۳: توزیع شدت ۲۲ شناسه: دو بحرانی، ۱۰ بالا، چهار متوسط، چهار پایین و دو بی‌شدت.

بیشتر آن‌ها به یکی از چهار موضوع برمی‌گردند: آپدیت OTA، ارتباط با شبکه، یکپارچگی داده و حفظ پیکربندی. برای (RG-15) و (RG-21) ارزیابی شدت در دست تکمیل است.


۹. شرح فنی تغییرات

هر تغییر با زنجیرهٔ کامل: علامت ← علت ← اصلاح ← اثر ← پشتوانه

RG-01 مقدار اشتباه MSP پس از پرش بوت‌لودر

● شدت: بحرانی

علامت در میدان	پس از آپدیت موفق OTA دستگاه دیگر بالا نمی‌آمد: نه LED، نه پاسخ SMS، نه ثبت در سرور. برنامه‌ریزی مجدد با SWD مشکل را موقتاً برطرف می‌کرد و همین باعث تشخیص نادرست علت (ایراد فایل آپدیت) شده بود.
علت ریشه‌ای	بوت‌لودر `0.2.5` هنگام پرش فقط آدرس `Reset_Handler` را بارگذاری می‌کرد و MSP را تغییر نمی‌داد. پس `Main` با stack بوت‌لودر (`0x200030C0`) شروع می‌شد. CSTACK برنامه `B1.06.xx` بالاتر از این آدرس قرار گرفته بود. وقتی `__iar_data_init3` شروع به صفر کردن `.bss` می‌کرد، آدرس بازگشت روی stack جاری هم پاک می‌شد و نتیجه `HardFault` یا خرابی بی‌صدای متغیرهای سراسری بود.
اصلاح	دو لایه. لایهٔ ۱ در `Reset_Handler` برنامهٔ اصلی و لایهٔ ۲ در `boot.c` بوت‌لودر `02.06`.
اثر	آپدیت OTA به این علت دیگر به مراجعهٔ حضوری با SWD منجر نمی‌شود، چه دستگاه هنوز بوت‌لودر قدیمی داشته باشد چه بوت‌لودر جدید.
پشتوانه	آزمون روی دستگاه واقعی (ردیف RG-01) در بخش ۳-۲ و دو لایهٔ کد زیر.

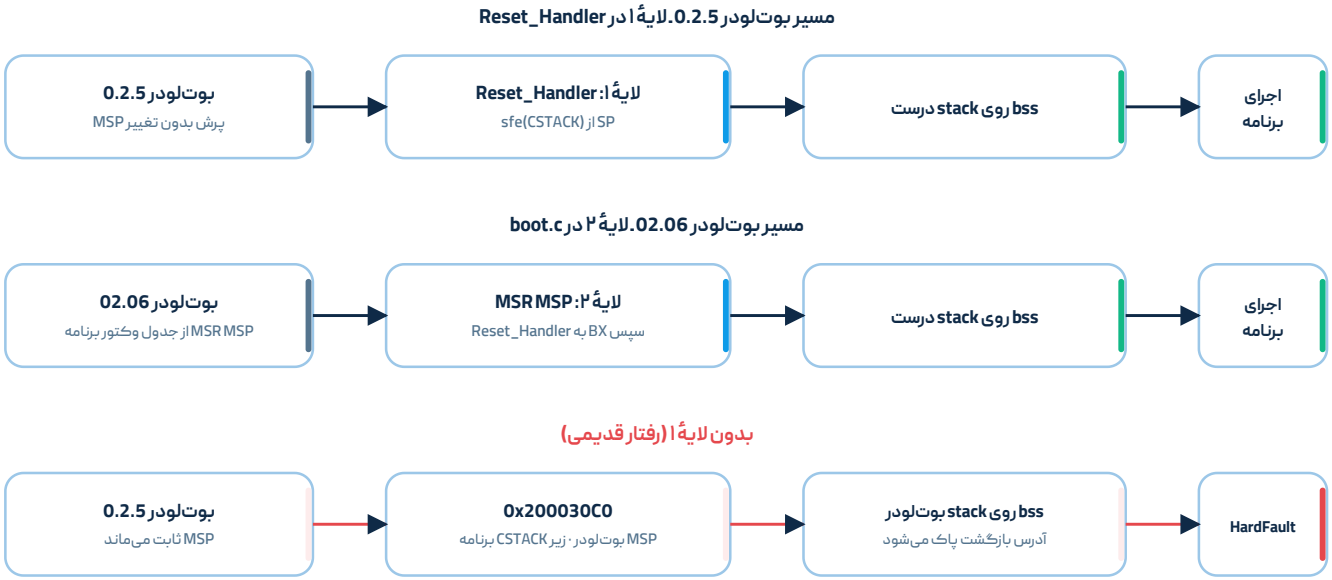

شکل ۴: دو مسیر موازی اصلاح MSP و مسیر قدیمی که به HardFault می‌رسد.

مسیر قدیم: پرش به `Reset_Handler` با MSP ثابت `0x200030C0`؛ صفر کردن `bss` آدرس بازگشت را پاک می‌کرد (`HardFault` یا خرابی بی‌صدا). مسیر جدید: لایهٔ ۱ در `Reset_Handler` اس‌پی را از `sfe(CSTACK)` می‌خواند و لایهٔ ۲ در `boot.c` ابتدا MSP را از جدول وکتور برنامه می‌نویسد (`MSR MSP`) و سپس به `Reset_Handler` می‌پرد (BX)؛ `SystemInit` و `__iar_program_start` اجرا می‌شوند و صفر کردن `bss` روی stack درست انجام می‌شود.

RG-01.مقدار اشتباه MSP پس از پرش بوت‌لودر (ادامه)

لایهٔ ۱: startup_stm32g070xx.s

```
Reset_Handler
        LDR     R0, =sfe(CSTACK)    ; top of the Main stack (linker symbol)
        MOV     SP, R0              ; before any C code runs
        LDR     R0, =SystemInit
        BLX     R0
        LDR     R0, =__iar_program_start
        BX      R0
```

لایهٔ ۱: startup_stm32g070xx.s Reset_Handler برنامهٔ اصلی، SP را از نماد لینکر می‌خواند و دستگاه‌هایی را که هنوز بوت‌لودر قدیمی دارند محافظت می‌کند.

لایهٔ ۲: boot.c بوت‌لودر 02.06

```
-pFunction appEntry = (pFunction)*((volatile uint32_t*)(FLASH_APP_ADDR + 4));
-appEntry();                        /* MSP stays at the bootloader value */
+__asm volatile (
+    "LDR  R0, [%0]     \n"  /* R0 = initial MSP of Main */
+    "LDR  R1, [%0, #4] \n"  /* R1 = Reset_Handler */
+    "MSR  MSP, R0      \n"
+    "BX   R1           \n"
+    :: "r" (FLASH_APP_ADDR) : "r0", "r1");
```

لایهٔ ۲: boot.c بوت‌لودر 02.06 پرش با assembly انجام می‌شود تا دستگاه‌های به‌روزشده هم محافظت شوند.

چرا assembly؟ پس از MSR MSP استک تغییر کرده است. اگر کامپایلر بعد از آن کد C تولید کند، ممکن است به متغیرهای محلی روی استک قدیمی دسترسی بزند. در این بلوک با clobber برای r0 و r1، بین MSR و BX هیچ دسترسی stack-relative نمی‌ماند.

RG-02 بافر دریافت USART1 اشباع‌شونده

● شدت: بالا

علامت در میدان	دستگاه‌ها ساعت‌ها offline می‌ماندند. io211 (شمارندهٔ ریکاوری USART، uint8_t) به ۲۵۵ می‌رسید و اشباع می‌شد. این عدد به اشتباه «تعداد دفعات رخداد» خوانده می‌شد، در حالی که نشان‌دهندهٔ حلقهٔ بازیابی بی‌پایان بود.
علت ریشه‌ای	بافر دریافت خطی بود. پس از پر شدن، بایت‌های تازه نادیده گرفته می‌شدند، شاخص نوشتن ثابت می‌ماند و تا ریست کامل MCU هیچ داده‌ای دریافت نمی‌شد. گاهی هم خود پریفرال USART1 قفل می‌کرد و ریست نرم‌افزاری کافی نبود.
اصلاح	بافر دایره‌ای، ریست سخت‌افزاری پریفرال با Sim_USART_Recover() و pull-up/pull-down برای دو پین ماژول.
اثر	قفل شدن دریافت USART1 دیگر تا ریست کامل MCU باقی نمی‌ماند و قفل USART بدون ریست کامل MCU یا مراجعهٔ حضوری رفع می‌شود.
پشتوانه	شاهد میدانی بیش از ۲۱ power-cycle بی‌نتیجه با io204 در حال چرخش و io202 برابر صفر (بخش ۳-۱)، و آزمون روی دستگاه واقعی.

RG-02. بافر دریافت USART1 اشباع‌شونده (ادامه)

ISR دریافت: قدیم و جدید (sim868Usart.c)

```
-if (simRxWriteIndex < Sim_USART_RX_BUFFER_SIZE)
-    simRxBuffer[simRxWriteIndex++] = (uint8_t)(Sim_USART->RDR & 0xFF);
+uint8_t data = (uint8_t)(Sim_USART->RDR & 0xFF);
+simRxBuffer[simRxWriteIndex++] = data;
+if (simRxWriteIndex == Sim_USART_RX_BUFFER_SIZE)
+    simRxWriteIndex = 0;                  /* wrap: always keep the last N bytes */
+if (counter < Sim_USART_RX_BUFFER_SIZE) { counter++; simRxCounter = counter; }
+simRxByteTicks++;                         /* liveness counter for the Guardian */
```

ریست سخت‌افزاری پریفرال (Sim_USART_Recover()، sim868Usart.c)

```
void Sim_USART_Recover(void)
{
    NVIC_DisableIRQ(Sim_USART_IRQn);          /* interrupts off */
    Sim_USART->CR1 &= ~USART_CR1_UE;          /* disable USART */
    RCC->APBRSTR2 |= RCC_APBRSTR2_USART1RST;  /* peripheral reset via RCC */
    (void)RCC->APBRSTR2;                      /* read-back fence */
    RCC->APBRSTR2 &= ~RCC_APBRSTR2_USART1RST; /* release reset */
    NVIC_ClearPendingIRQ(Sim_USART_IRQn);
    Sim_USART_Config();
    Sim_RX_Flush();
    simUsartRecovers++;                       /* reported in io211 */
}
```

- ریست APBRSTR2 فقط دامنهٔ USART1 را صفر می‌کند. GPS (USART2) روی APBRSTR1 است و دست‌نخورده می‌ماند.
- شرط فراخوانی: ۹۰ ثانیه سکوت مطلق USART1، یا شاخهٔ قطع rail برق در SIM_STAGE_POWER_ON_REGULATOR.
- simUsartRecovers در رسیدن به ۲۵۵ به ۱ برمی‌گردد، نه صفر.

متغیرهای تشخیصی جدید (sim868Usart.c:7-11، اشباع 0xFFFF در خطوط 206-213)

متغیر	کاربرد
simRxCounter (uint16_t)	بایت‌های خوانده‌نشده در بافر
simRxPeakUsage (uint16_t)	بیشینهٔ پُری بافر، شاخص نزدیکی به overflow
simRxOverrunCount (uint16_t)	تعداد overrunها (اشباع در 0xFFFF)
simRxByteTicks (uint32_t)	شمارندهٔ زنده‌بودن برای Guardian
simUsartRecovers (uint8_t)	ریکاوری سخت‌افزاری، گزارش در io211

اصلاح GPIO. پین STATUS (PB3) با pull-down و پین RI (PB5) با pull-up و EXTI لبهٔ نزولی پیکربندی شد. بدون pull-down، STATUS شناور وقتی ماژول خاموش بود «روشن» خوانده می‌شد و مسیر احیای PWRKEY هرگز فعال نمی‌شد. بدون pull-up، RI شناور حلقه‌های ساختگی در نظرسنجی ا هرتزی می‌ساخت.

RG-03 Guardian: پایان حلقهٔ ریست ماژول (Livelock)

● شدت: بالا

علامت در میدان	دستگاه تا ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه offline می‌ماند. در همین مدت خود فریمویر io202 = 0 می‌نوشت و سرور «سیگنال صفر» می‌دید، در حالی که سیگنال واقعی خوب بود.
علت ریشه‌ای	فریمویر قدیمی ماژول SIM868 را هر حدود ۹ ثانیه ریست می‌کرد، اما این ماژول پس از ریست به ۳۰ تا بیش از ۹۰ ثانیه برای اتصال به شبکه نیاز دارد. ماژول پیش از اتصال دوباره ریست می‌شد و حلقه ادامه می‌یافت.
اصلاح	Guardian دو بخشی. تشخیص در وقفهٔ TIM6 و اقدام در حلقهٔ اصلی انجام می‌شود تا حتی با گیر کردن state machine هم تشخیص ادامه یابد. ریست فوری با back-off تصاعدی جایگزین شد.
اثر	به‌جای ریست‌های پیاپی، ماژول زمان کافی برای اتصال می‌گیرد و فقط در سکوت یا STALL واقعی ریست می‌شود. مقدار io202 دیگر گمراه‌کننده نیست (بخش RG-19).
پشتوانه	مشاهدهٔ میدانی قطعی ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه‌ای، شاهد USART در بخش ۳-۱، و آزمون روی دستگاه واقعی.

تشخیص: وقفهٔ TIM6 با نرخ ۱ هرتز (sim868.c)

```
void simGuardianTick1Hz(void)
{
    if (simRxByteTicks == simRxByteTicksLastCheck)
        gsmDeafSeconds++;          /* a second without any byte */
    else
        gsmDeafSeconds = 0;        /* a byte arrived: healthy */
    simRxByteTicksLastCheck = simRxByteTicks;
}
```

اقدام: حلقهٔ اصلی، بیرون از haltTimer gate (sim868.c، ساده‌شده برای خوانایی)

```
void simGuardianService(void)
{
    if (gsmDeafSeconds >= GSM_GUARDIAN_DEAF_TRIGGER_SEC)      /* 90 s */
    {
        gsmDeafActionPending = 1;
        if (gsmDeafSeconds >= gsmDeafThreshold)               /* progressive */
        {
            simReleaseDataSessionBeforeReset();               /* see RG-08 */
            NVIC_SystemReset();
        }
    }
}
```

شاخهٔ Sim_USART_Recover() در این نمونه نیامده است.

چون simGuardianService() بیرون از haltTimer gate فراخوانی می‌شود، حتی با گیر کردن state machine در انتظار هم اجرا می‌شود.

ثابت‌ها (sim868.h)

```
#define GSM_GUARDIAN_DEAF_TRIGGER_SEC    90u
#define GSM_GUARDIAN_DEAF_MAX_SEC        1800u
#define GSM_GUARDIAN_STALL_TRIGGER_SEC   1800uL
#define GSM_GUARDIAN_STALL_DEFER_SEC     30uL
```

Guardian.RG-03: پایان حلقهٔ ریست ماژول (Livelock) (ادامه)


Back-off تصاعدی

مرحله	مدت انتظار
۱	۹۰ ثانیه
۲	۱۸۰ ثانیه
۳	۳۶۰ ثانیه
۴	۷۲۰ ثانیه
نهایی	۱۸۰۰ ثانیه

دو نوع Guardian

Guardian	شرط	علت احتمالی	اقدام
DEAF	سکوت USART1 به مدت ۹۰ ثانیه یا بیشتر	قفل USART، ماژول خاموش	ریست سخت‌افزاری USART یا MCU
STALL	۱۸۰۰ ثانیه بدون پیشرفت و `serverDataNotSendCount > 0`	`state machine` گیر کرده، TCP بسته	ریست MCU

STALL برای حالتی است که ماژول پاسخ می‌دهد ولی سرور هرگز ACK نمی‌فرستد.

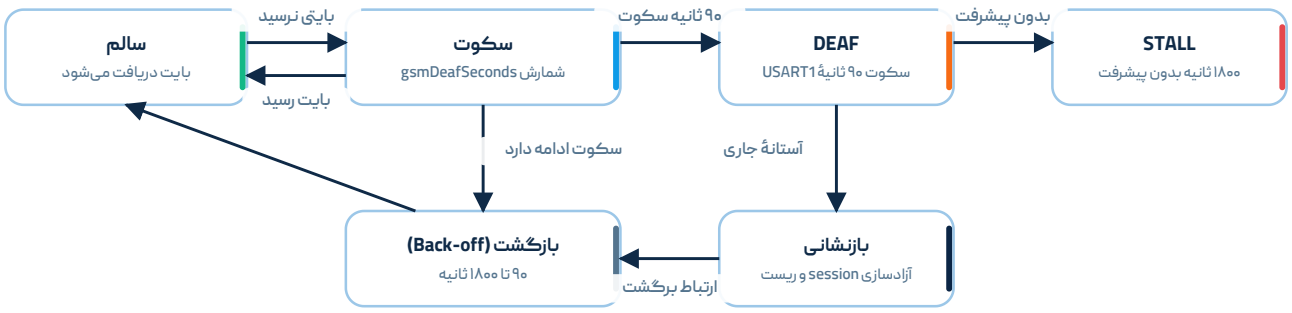

شکل ۵: ماشین حالت Guardian: سالم، سکوت، DEAF، STALL، بازنشانی و بازگشت (Back-off).

DEAF با سکوت ۹۰ ثانیه‌ای USART1 و STALL با ۱۸۰۰ ثانیه بدون پیشرفت فعال می‌شوند.

تشخیص در وقفهٔ TIM6 با نرخ ۱ هرتز انجام می‌شود و اقدام در حلقهٔ اصلی، بیرون از `gate haltTimer`؛ سقف Back-off در `sim868.h` و مسیر DEAF/STALL در `sim868.c` است.

RG-04 سرریز بافر Codec8 و خرابی RAM

● شدت: بالا

علامت در میدان	ریست‌های مکرر هنگام ارسال صف کامل؛ دستگاه آنلاین ولی بدون رسیدن هیچ رکوردی به سرور؛ فریم‌های Codec8 ناقص در Traccar (فیلد Number of Data با تعداد رکوردها نمی‌خواند).
علت ریشه‌ای	بدترین حالت یک رکورد Codec8 در این دستگاه ۹۷ بایت است (با diagnostics، ۱۱۷ بایت)، ولی eventsContent[] بر پایهٔ ۹۳ بایت محاسبه شده بود. آرایه در RAM درست بعد از eventsContentLength و packetEventsCount قرار داشت. بایت‌های اضافه همین شمارنده‌های حلقه را خراب می‌کردند؛ حلقه بیشتر اجرا می‌شد و بیشتر می‌نوشت. افزون بر آن، AT+CIPSEND در SIM868 حداکثر ۱۴۶۰ بایت می‌پذیرد و طول خراب‌شده رد می‌شد.
اصلاح	کاهش تعداد رکورد در هر بسته، clamp روی یک متغیر محلی پیش از حلقه و guard مستقل از ثابت‌ها داخل حلقه.
اثر	بستهٔ ارسالی همیشه زیر سقف AT+CIPSEND می‌ماند و RAM در ارسال صف کامل خراب نمی‌شود.
پشتوانه	محاسبهٔ بدترین حالت (جدول زیر) و آزمون ارسال صف کامل به Traccar روی دستگاه واقعی (ردیف RG-04) در بخش ۳-۲.

حالت	بدترین اندازهٔ داده	بافر	سرریز
قدیمی، عادی	15 + 15×97 = 1470	۱۴۱۵	**۵۵ بایت**
قدیمی، با diagnostics	15 + 15×117 = 1770	۱۴۱۵	**۳۵۵ بایت**
جدید، عادی	15 + 14×97 = 1373	۱۴۶۰	۸۷ بایت فضای خالی
جدید، با diagnostics	15 + 12×117 = 1419	۱۴۶۰	۴۱ بایت فضای خالی

ثابت‌ها (avlProtocol.h)

```
-#define MAX_NUM_OF_SERVER_EVENT_PACKET   15
-#define MAX_SIZE_OF_DATA_PACKET          93 * MAX_NUM_OF_SERVER_EVENT_PACKET + 20   /* = 1415 */
+#define SERVER_RECORD_MAX_SIZE              100    /* 97 real + 3 margin */
+#define SERVER_DIAG_EXTRA_SIZE              20     /* 10 IO x 2 bytes */
+#define SERVER_RECORD_MAX_SIZE_DIAG         120    /* 100 + 20 */
+#define MAX_NUM_OF_SERVER_EVENT_PACKET      14
+#define MAX_NUM_OF_SERVER_EVENT_PACKET_DIAG 12
+#define SERVER_SINGLE_CIPSEND_LIMIT         1460   /* SIM868 AT+CIPSEND limit */
+#define MAX_SIZE_OF_DATA_PACKET             1460   /* 120 x 12 + 20 */
```

clamp و guard حلقه (avlProtocol.c)

```
uint8_t recordsToPack = serverRecordsParameters.packetEventsCount;
if (recordsToPack > batchLimit)
    recordsToPack = batchLimit;      /* local copy: cannot be corrupted */
*(serverRecordsParameters.eventsContent + data_array_index) = recordsToPack;
for (iterator = 0; iterator < recordsToPack; iterator++) {
    /* independent guard: does not rely on the constants above */
    if ((uint32_t)data_array_index + recordReserve + 5u > (uint32_t)SERVER_PACKET_WIRE_LIMIT)
        break;
    /* ... pack one record ... */
}
```

RG-05 خرابی mode marker در server_url[0]

شدت: بالا

علامت در میدان	دستگاه هرگز به سرور وصل نمی‌شد و socket باز نمی‌کرد، در حالی که SMS پاسخ می‌داد.
علت ریشه‌ای	checkSettingsBand() در هر boot اعتبار URL را بدون توجه به حالت بررسی می‌کرد. در حالت IP، server_url_length بی‌معنی است و بررسی همیشه شکست می‌خورد. در نتیجه تنظیمات با DEFAULT_SERVER_URL بازنویسی و server_url[0] از 0xFF به "'a'" تبدیل می‌شد. همهٔ مصرف‌کننده‌های بعدی فقط "'#'" را می‌شناختند (sim868.c:3800 و sim868.c:7643).
اصلاح	اعتبارسنجی URL فقط در حالت "'#'" انجام می‌شود و برای دستگاه‌های قبلاً آلوده یک شاخهٔ self-heal اضافه شد.
اثر	دستگاه در حالت IP دیگر در boot بازنویسی نمی‌شود و دستگاه‌های آلوده‌شده بدون مراجعهٔ حضوری دوباره به سرور وصل می‌شوند.
پشتوانه	سناریوی دستگاه با "server_url[0]=='a'" در بخش ۳-۲.

بایت صفر setting.server_url حالت اتصال را نشان می‌دهد: "'#'" یعنی حالت URL و 0xFF یعنی حالت IP (استفاده از server_ip[]).

اعتبارسنجی: قدیم و جدید (w25Protocol.c، checkSettingsBand())

```
-if (!urlIsValid(&setting.server_url[1], setting.server_url_length, MAX_SERVER_URL_LENGTH - 1))
+if (setting.server_url[0] == '#' &&
+    !urlIsValid(&setting.server_url[1], setting.server_url_length, MAX_SERVER_URL_LENGTH - 1))
 {
-    memcpy(setting.server_url, DEFAULT_SERVER_URL, sizeof(DEFAULT_SERVER_URL));
-    setting.server_url_length = sizeof(DEFAULT_SERVER_URL) - 1;
+    setting.server_url[0] = '#';                    /* marker restored explicitly */
+    memcpy(&setting.server_url[1], DEFAULT_SERVER_URL, DEFAULT_SERVER_URL_LENGTH);
+    setting.server_url_length = DEFAULT_SERVER_URL_LENGTH;
     change = SET;
 }
```

شاخهٔ self-heal برای دستگاه‌های آلوده (w25Protocol.c:675-681)

```
if (setting.server_url[0] != '#' && setting.server_url[0] != 0xFF)
{
    setting.server_url[0] = '#';
    memcpy(&setting.server_url[1], DEFAULT_SERVER_URL, DEFAULT_SERVER_URL_LENGTH);
    setting.server_url_length = DEFAULT_SERVER_URL_LENGTH;
    change = SET;
}
```

نکته

فریمویر فیلدی برای «حالت قبلی» ندارد. دستگاهی که در اثر باگ قدیمی از 0xFF به "'a'" تبدیل شده بود، در اصل IPدار بوده است و self-heal آن را به حالت URL با آدرس پیش‌فرض کارخانه برمی‌گرداند. اتصال دوباره برقرار می‌شود، ولی سرور و پورت مشتری باید با دستورات SMS شمارهٔ 110 تا 112 دوباره تنظیم شوند. پس از heal، دستگاه به URL پیش‌فرض کارخانه وصل می‌شود و تا تنظیم مجدد با ۱۱۰ تا ۱۱۲، داده‌ی آن دستگاه ممکن است به سرور پیش‌فرض برسد.

پچ پیشنهادی (پیاده‌نشده): اگر server_ip[] = 0xFF مقدار معتبر غیرصفر دارد، server_url[0] شود، در غیر این صورت '#' همراه URL پیش‌فرض.

RG-06 پاک شدن بی‌صدای تنظیمات پس از آپدیت

شدت: بالا

علامت در میدان	پس از آپدیت OTA دستگاه ظاهراً سالم بود، ولی تنظیمات مشتری (آدرس سرور، APN، رمز SMS، شماره‌های مجاز) پاک شده بود. اپراتور دستگاه‌ها را «مثل دستگاه نو» می‌دید: وصل به سرور اشتباه و بدون پذیرش رمز SMS مشتری.
علت ریشه‌ای	چهار مسیر مستقل (جدول زیر) که هر کدام به‌تنهایی کافی بود.
اصلاح	سه مکانیزم مستقل: `TC_NOP` به‌جای دستور مخرب، `commit` پیش از اجرا (`at-most-once`) و `stamping` متادیتا در خود تابع نویسنده.
اثر	آپدیت OTA تنظیمات سرور، APN، رمز SMS و شماره‌های مجاز را پاک نمی‌کند و نیازی به تنظیم دوبارهٔ ناوگان پس از هر آپدیت نیست.
پشتوانه	سناریوی قطع برق تصادفی ۲۰ باره هنگام ارسال به سرور (بخش ۳-۲) و تغییرهای کد زیر.

مسیر	شرح
(الف) آپدیت از `0xFFFD` به `0xFFFC`	با هر آپدیت جدید دستور مهاجرت اجرا می‌شد. در فریموِیر قدیمی `TEMPORARY_COMMAND_NUMBER_1 = TC_SETTINGS_AUTH_DEFAULT` بود که کل بلوک `setting` را بازنویسی می‌کرد: `server_url`، `server_ip`، `server_port`، `APN`، `device_password`، شمارهٔ SMS اصلی و هر دو شمارهٔ مجاز.
(ب) `boot` روی سکتور خراب	`avlInitiateDefaultTemporaryCommand()` مقدار `THIS_CODE + 1` را می‌نوشت («یک دستور در انتظار»). با سکتور ناخوانا، همان wipe روی هر بوت تکرار می‌شد.
(ج) حلقهٔ پاک‌سازی رکورد	`marker` پس از حلقه نوشته می‌شد. اگر `watchdog` وسط `TC_ERASE_RECORDS` ریست می‌کرد، `marker` نوشته نمی‌شد و رکوردها روی هر بوت از نو پاک می‌شدند.
(د) متادیتای خراب	اگر `metadata.` در RAM (مثلاً از سرریز (RG-04)) خراب می‌شد و بعد `write` انجام می‌شد، سکتور با `magic` اشتباه ذخیره می‌شد و بوت بعدی آن را رد می‌کرد.

تغییرها

پارامتر	قدیم	جدید
`TEMPORARY_COMMAND_NUMBER_1`	`TC_SETTINGS_AUTH_DEFAULT` (3)	`TC_NOP` (0)
`lastDoneCommandId` در بوت اول یا ریکاوری	`THIS_CODE + 1 = 0xFFFD`	`THIS_CODE = 0xFFFC`
زمان نوشتن `marker`	بعد از اجرا (`at-least-once`)	**پیش از اجرا (`at-most-once`)**
نقاط `stamping` متادیتا	۰ (وابسته به فراخواننده)	۵ (`settings`، `temporaryCommands`، `geofence`، `authorizedNumbers`، `ftpData`)

`avlProtocol.h`

```
 /* avlProtocol.h */
-#define TEMPORARY_COMMAND_NUMBER_1   TC_SETTINGS_AUTH_DEFAULT
+#define TEMPORARY_COMMAND_NUMBER_1   TC_NOP          /* nothing destructive */
```

RG-06. پاک شدن بی‌صدای تنظیمات پس از آپدیت (ادامه)

ترتیب `commit` قبل از اجرا (`avlDoTemporaryCommands()`، `avlProtocol.c:435-443`)

```
-for (/* execute commands */) { ... }
-temporaryCommands.lastDoneCommandId = THIS_CODE_TEMPORARY_COMMAND_ID;   /* old :444, too late */
-w25qWriteFeature();
+temporaryCommands.lastDoneCommandId = THIS_CODE_TEMPORARY_COMMAND_ID;   /* new :435-443 */
+w25qWriteFeature();                     /* commit first: marked as consumed */
+for (/* execute commands */) { ... }     /* power cut here: not repeated */
```

`avlInitiateDefaultTemporaryCommand()`

```
 /* avlInitiateDefaultTemporaryCommand() */
-temporaryCommands.lastDoneCommandId = THIS_CODE_TEMPORARY_COMMAND_ID + 1;   /* old :455 */
+temporaryCommands.lastDoneCommandId = THIS_CODE_TEMPORARY_COMMAND_ID;
```

`stamping` متادیتا در تابع نویسنده (`w25Protocol.c`)

```
uint8_t w25qSettingsWrite(uint32_t address)
{
    setting.setting_metadata = SETTING_META_DATA;          /* always, not only at init */
    return w25qRobustSystemStructuresWrite(/* ... */);
}
uint8_t w25qAuthorizedNumbersWrite(uint32_t address)
{
    Auth_numbers.metadata = AUTHORIZED_NUMBER_META_DATA;   /* always */
    return w25qRobustSystemStructuresWrite(/* ... */);
}
/* same pattern: w25qTemporaryCommandsWrite, w25qGeoFenceWrite, w25qFtpDataWrite */
```

1. حتی اگر مهاجرت اجرا شود، `TC_NOP` مخرب نیست.
2. حتی اگر `watchdog` وسط مهاجرت ریست کند، `at-most-once` مانع اجرای دوباره می‌شود.
3. حتی اگر RAM پیش از `write` خراب شود، متادیتا توسط خود تابع نویسنده `stamp` می‌شود، نه فراخواننده.

RG-07 اعتبارنامهٔ FTP در مسیرهای recovery بوت‌لودر

● شدت: بحرانی

علامت (در تعامل با FLASHER)	ناوگانی که روی FTP اختصاصی است، با اعتبارنامهٔ کارخانه وارد FTP می‌شد و `login` شکست می‌خورد. نتیجه چرخهٔ power-cycle ماژول هر حدود ۴۰ ثانیه تا رسیدن به سقف تلاش بود و در نهایت فلش نیمه‌نوشته و برنامهٔ اصلی پاک‌شده، بدون راه بازگشت جز programmer.
علت ریشه‌ای	بوت‌لودر `0.2.5` اعتبارنامهٔ FTP ذخیره‌شده در W25Q (تنظیم‌شده با `#SET:210..212`) را فقط در حالت `FOTA_USER_COMMAND` اعمال می‌کرد (`GSM.c:411` در نسخهٔ قدیمی). ورودی بوت‌لودر پس از FLASHER، `FOTA_WITH_DEFAULT` است و آن حالت اعتبارنامهٔ W25Q را نمی‌گرفت.
اصلاح	اعمال اعتبارنامهٔ W25Q پیش از `switch/case` حالت‌های FOTA، به شرط معتبر بودن هر چهار مورد.
اثر	آپدیت از راه دور روی FTP اختصاصی مشتری هم کار می‌کند و دستگاه با اعتبارنامهٔ نادرست در بوت‌لودر گیر نمی‌کند.
پشتوانه	آزمون مسیرهای `recovery` روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲). حدود بدترین حالت در منبع: `FOTA_MAX_UPTIME = 120s`، `GSM_MAX_ERROR_TO_PWR_RST = 10` و `GSM_MAX_RESET = 3`.

RG-07.اعتبارنامهٔ FTP در مسیرهای recovery بوت‌لودر (ادامه)

prologue اعتبارنامه (GSM.c بوت‌لودر 02.06، پیش از switch (fotaState))

```
/* runs for every FOTA state; switch(fotaState) only selects the FILE PATH */
if (ftpData.metadata == FTP_METADATA &&
    ftpData.FTPServerAddr[0] && ftpData.FTPUsername[0] && ftpData.FTPPassword[0])
{
    GSM_STATE_BUFF_DATA[GSM_AT_FTP_SERV] = (const char *)ftpData.FTPServerAddr;
    GSM_STATE_BUFF_DATA[GSM_AT_FTP_USER] = (const char *)ftpData.FTPUsername;
    GSM_STATE_BUFF_DATA[GSM_AT_FTP_PASS] = (const char *)ftpData.FTPPassword;
}
```

شرط چهارگانه جلوی override شدن اعتبارنامهٔ پیش‌فرض با سکتور پاک‌شده (0xFF) را می‌گیرد.

- ۵ حالتی که اکنون اعتبارنامهٔ W25Q می‌گیرند: FOTA_USER_COMMAND، FOTA_FOTA_COMMAND، FOTA_MFCT_COMMAND، FOTA_WITH_DEFAULT و FOTA_WRITE_FAIL. قبلاً فقط یک حالت بود.
- سه حالت دیگر (FOTA_CHECK، FOTA_SUCCESS، FOTA_UNSUCCESS) به GSM_DONE می‌روند و FTP ندارند (GSM.c:480-483).

نکتهٔ رفتاری

پاس اول (فاز FOTA_CHECK) همیشه با FTP پیش‌فرض کامپایل‌شده کار می‌کند، چون initStrings() فقط پیش‌فرض‌ها را می‌گذارد (GSM.c:47-50) و readData() فقط برای FOTA_WRITE_FAIL و FOTA_WITH_DEFAULT فوراً fotaNextState() را صدا می‌زند (GSM.c:121-122). پس چک وجود فایل از سرور کارخانه انجام می‌شود.

اصلاح سرریز نام فایل FTP (createFtpDirectories())

```
 for (j = 0; src[j]; j++) {
+    if (i + j >= FTP_FILE_NAME_MAX) break;   /* buffer: 31 -> 40 chars */
     des[i + j] = src[j];
+    des[i + j + 1] = '\0';
 }
```

اعتبارنامه‌ها و مسیرهای پیش‌فرض FTP در consts.c به‌روز شدند.

RG-08 آزاد نشدن GPRS session پیش از ریست FOTA

● شدت: بالا

علامت در میدان	آپدیت OTA ناموفق؛ بوت‌لودر پس از boot نمی‌توانست session جدید باز کند.
علت ریشه‌ای	هنگام ریست برای FOTA، برنامهٔ اصلی sessionهای CIP و SAPBR را آزاد نمی‌کرد و SIM868 session قبلی را باز نگه می‌داشت.
اصلاح	تابع simReleaseDataSessionBeforeReset() با AT+CIPSHUT و AT+SAPBR=0,1 sessionها را می‌بندد. این تابع پیش از ریست در Guardian و در مسیر FOTA فراخوانی می‌شود.
اثر	بوت‌لودر با ماژولی که sessionها در آن بسته شده‌اند شروع می‌کند و آپدیت OTA به‌خاطر این علت متوقف نمی‌شود.
پشتوانه	آزمون روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲).

sim868.c: پیش از NVIC_SystemReset() در Guardian و مسیر FOTA

```
/* sim868.c: called before NVIC_SystemReset() in the Guardian and in the FOTA path */
simReleaseDataSessionBeforeReset();   /* AT+CIPSHUT, then AT+SAPBR=0,1 */
NVIC_SystemReset();
```

RG-09 رانش serverDataNotSendCount

شدت: بالا

علامت در میدان	دستگاه «آنلاین ولی ساکت» بود: TCP برقرار، SMS پاسخگو و LEDها عادی، ولی سرور «صفر رکورد جدید» می‌دید و آخرین موقعیت کهنه می‌ماند. power-cycle موقتاً مشکل را برطرف می‌کرد.
علت ریشه‌ای	serverDataNotSendCount شمارندهٔ سراسری رکوردهای ارسال‌نشده است و sleep، Guardian STALL و state machine تخلیه همه از آن استفاده می‌کنند. وقتی scan روی رکوردی می‌رسید که قبلاً ارسال شده بود (not_sent_server == RESET)، مکان‌نما جلو می‌رفت ولی شمارنده کم نمی‌شد. سه منشأ رانش: erase سکتور هنگام wrap رینگ؛ برآورد کمی بالاتر شمارنده در scan هنگام بوت؛ و ریست بین مرحلهٔ pack و مرحلهٔ clear. نتیجه این بود که بستهٔ خالی ساخته می‌شد، شمارنده کم نمی‌شد و چرخه تا ریست ادامه می‌یافت.
اصلاح	با هر رکورد skipشده، شمارنده با guard کم می‌شود.
اثر	صف ارسال تخلیه می‌شود، حالت «آنلاین ولی ساکت» پیش نمی‌آید و Guardian STALL کمتر ریست می‌کند.
پشتوانه	آزمون تخلیهٔ صف روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲). برای مقیاس: رینگ رکورد ۵۳٬۷۶۰ رکورد با logging خاموش و ۲۶٬۸۸۰ رکورد با logging روشن دارد.

sim868.c، SIM_STAGE_MAKE_SERVER_PACKET

```
 /* sim868.c, SIM_STAGE_MAKE_SERVER_PACKET */
 if (++w25qReadIndexServer >= recordsArea.w25qMaxNumberOfRecordsIndex)
     w25qReadIndexServer = 0;
+if (serverDataNotSendCount > 0)       /* guard against underflow */
+    serverDataNotSendCount--;         /* one skipped record = one less pending */
 serverRecordsParameters.packetEventsCount = 0;
```

بدون guard، رسیدن شمارنده به زیر صفر آن را به 0xFFFFFFFF می‌برد و sleep برای همیشه ممنوع می‌شد. scan بر پایهٔ وضعیت رکورد است، نه شمارنده؛ شمارنده فقط راهنمای sleep و تشخیص STALL است. پس کم‌شدن زودتر شمارنده خطری ندارد: scan بعدی رکوردهای not_sent_server == SET را پیدا می‌کند.

RG-10 آدرس‌دهی اشتباه رکورد W25Q

شدت: بالا

علامت در میدان	رکورد تکراری در سرور (یک رکورد بارها ارسال می‌شد) یا شکاف دائمی در مسیر. دستگاهی که «ارسال می‌کند ولی صف خالی نمی‌شود» نشانهٔ جهت (الف) است.
علت ریشه‌ای	با افزودن layout دوگانهٔ log/record، ماکروی W25Q_RECORD_FIRST_SECTOR_ADDR حذف و با عضو runtime recordsArea.w25qRecordFirstSectorAddr جایگزین شد. یک خط در w25qWritePacket() (مسیر isUpdate == SET) از قلم افتاد. این مسیر فقط یک بایت وضعیت (sent یا not-sent) را تغییر می‌دهد و آدرس اشتباه آن را در رکورد دیگری می‌نوشت.
اصلاح	استفاده از همان عضو runtime که reader هم استفاده می‌کند.
اثر	رکورد ارسال‌شده درست علامت می‌خورد، رکورد ارسال‌نشده ناپدید نمی‌شود و داده‌های تله‌متری در سرور تکراری یا ناقص نمی‌شوند.
پشتوانه	آزمون علامت‌گذاری رکورد با logging روشن روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲).

RG-10. آدرس‌دهی اشتباه رکورد W25Q (ادامه)

`w25Protocol.c`، `w25qWritePacket()`، `isUpdate == SET`

```
 /* w25Protocol.c, w25qWritePacket(), isUpdate == SET */
-sectorAddress = (sectorIndex * W25Q_SECTOR_SIZE + W25Q_RECORD_FIRST_SECTOR_ADDR);
+sectorAddress = (sectorIndex * W25Q_SECTOR_SIZE + recordsArea.w25qRecordFirstSectorAddr);
+/* same value the reader uses */
```

دو جهت خرابی:


- رکورد ارسال‌شده علامت `sent` نمی‌گرفت و دوباره ارسال می‌شد (`duplicate` در سرور).
- رکورد ارسال‌نشده اشتباهاً `sent` علامت می‌خورد و برای همیشه ناپدید می‌شد.

دستگاه‌هایی که `logging` غیرفعال داشتند (`setting.logging = 0`) تحت تأثیر نبودند، چون فاصلهٔ مقدار قدیمی و جدید برایشان صفر بود.

RG-11 بازنویسی منطق `tolerance` پروتکل GSM

● شدت: بالا

علامت در میدان	حلقهٔ ریست بی‌پایان و ۲۰ تا ۹۰ دقیقه `offline`.
علت ریشه‌ای	`timeout`ها بر پایهٔ خوش‌بینانه‌ترین حالت تنظیم شده بودند، نه مقادیر مستند SIM868. هر بار که ماژول کندتر از انتظار جواب می‌داد، دستگاه آن را ریست می‌کرد و خود ریست وضعیت را بدتر می‌کرد: `+CME ERROR` با ۳ `retry` در ۱٫۵ ثانیه به `AT+CFUN=1,1` می‌رسید، SIM بعد از ریست دوباره «busy» می‌شد و حلقه ادامه می‌یافت.
اصلاح	۵ تغییر (جدول زیر) که صبر منطقی را جایگزین ریست فوری می‌کنند.
اثر	ماژول فرصت پیدا می‌کند به شبکه برسد و ریست فقط پس از استفاده از بودجهٔ صبر انجام می‌شود.
پشتوانه	آزمون `+CME ERROR`، `+CREG: 0` و `bare ERROR` و توالی PWRKEY روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲).

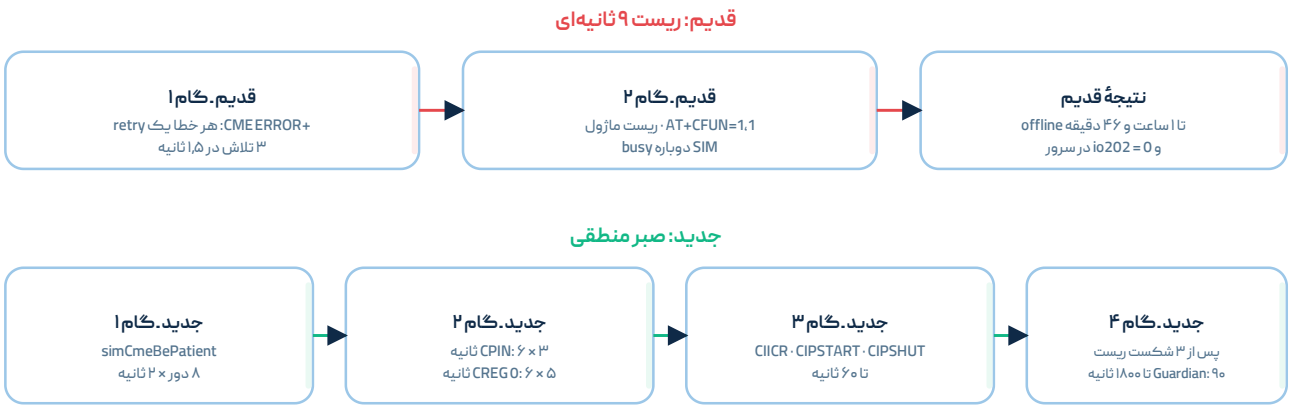

شکل ۶: مقایسهٔ `tolerance`: ریست ۹ ثانیه‌ای قدیم در برابر صبر منطقی جدید.

RG-11. بازنویسی منطق tolerance پروتکل GSM (ادامه)

#	موضوع	قدیم	جدید
۱	+CME ERROR (مثلاً busy بودن SIM)	هر خطا یک retry می‌سوزاند و پس از ۳ بار AT+CFUN=1,1	simCmeBePatient() retry را پس می‌دهد و فقط فاصله می‌اندازد (۸ دور × ۲ ثانیه)
۲	AT+CPIN?	۳ تلاش، timeout ۲ ثانیه	۶ تلاش، timeout ۳ ثانیه
۳	+CREG: 0	ریست فوری	۶ {C('poll')} با فاصلهٔ ۵ ثانیه (حداکثر ۳۰ ثانیه صبر)
۴	bare ERROR روی CSTT/CIICR/CIPSTART	ریست ماژول	AT+CIPSHUT، و پس از ۳ شکست ریست (GSM_GPRS_ATTACH_MAX_LAPS)
۵	توالی PWRKEY	blocking، یک جفت toggle	state machine ۷ مرحله‌ای non-blocking

ثابت‌ها (sim868.h)

```
#define GSM_TIMEOUT_60                60000   /* CIICR / CIPSTART / CIPSHUT */
#define GSM_GPRS_ATTACH_MAX_LAPS      3
#define GSM_CME_PATIENCE_LAPS         8
#define GSM_CME_PATIENCE_HALT         GSM_TIMEOUT_2
#define GSM_CPIN_MAX_RETRY            6       /* was 3 */
#define GSM_CREG_ZERO_PATIENCE_LAPS   6       /* was 0: immediate reset */
```

simParseCreg() (sim868.c)

```
if (cregZeroLaps < (uint8_t)GSM_CREG_ZERO_PATIENCE_LAPS) {
    cregZeroLaps++;
    gsmParameters.nextStage = SIM_STAGE_QUERY_NETWORK;   /* poll again, 5 s apart */
    gsmParameters.numberOfRetryCommand = 0;              /* retry counter reset */
}
/* "searching" or "registered": cregZeroLaps = 0, the budget is restored */
```

timeout دستورات (CIICR در sim868.c:11367)

دستور	قدیم	جدید	مقدار مستند SIM868
AT+CIICR	۴ ثانیه	۶۰ ثانیه	تا ۸۵ ثانیه
AT+CIPSTART	۸ ثانیه	۶۰ ثانیه	۶۰ ثانیه
AT+CIPSHUT	۴ ثانیه	۶۰ ثانیه	۶۰ ثانیه

gsmTimeoutCounter از نوع uint16_t است و ۶۰٬۰۰۰ میلی‌ثانیه آخرین مقدار امن با حاشیهٔ کافی است. مقدار ۸۵٬۰۰۰ سرریز می‌کرد. پوشش کامل ۸۵ ثانیه نیازمند uint32_t شدن این شمارنده است.

RG-11. بازنویسی منطق tolerance پروتکل GSM (ادامه)

چرا CIPSHUT به‌جای ریست؟ ERROR ساده روی AT+CIPSTART معمولاً یعنی context قدیمی هنوز باز است. AT+CIPSHUT آن را بدون از دست رفتن registration شبکه آزاد می‌کند.

توالی PWRKEY: سه اشکال مستقل در کد قدیمی

1. needPowerOf در ۳ جا set می‌شد و هیچ‌جا clear نمی‌شد؛ ماژول در هر بازدید از SIM_STAGE_POWER_ON_REGULATOR power-cycle می‌شد.
2. Delay(1000) پس از toggle اول: SIM868 در طول power-down (حدود ۲ ثانیه) PWRKEY را نادیده می‌گیرد و toggle دوم بلعیده می‌شد.
3. STATUS بدون pull-down شناور بود ((RG-02)).

توالی PWRKEY

```
#define SIM_PWRKEY_PULSE_MS   1800   /* was about 1000 */
#define SIM_POWER_DOWN_MS     3500
#define SIM_POWER_MAX_LAPS    3
/* needPowerOf is now cleared at the point of use */
gsmParameters.needPowerOf = RESET;
Reset_PWR_KEY;
simPowerSeqStep = PWR_SEQ_OFF_PULSE;
gsmParameters.haltTimer = SIM_PWRKEY_PULSE_MS;
/* escalation after SIM_POWER_MAX_LAPS failed attempts (about 15.9 s) */
Sim_Disable_PWR;       /* cut the module rail */
Sim_USART_Recover();   /* recover MCU-side USART1 */
Sim_Enable_PWR;        /* power back on */
```

بودجه‌های بدترین حالت

مرحله	جدید	قدیم
AT+CPIN?	6 × 3s = 18s	3 × 2s = 6s
صبر CME+ در هر مرحله	8 × 2s = 16s	ریست فوری
صبر +CREG: 0	6 × 5s = 30s	ریست فوری
AT+CIICR	۶۰ ثانیه	۴ ثانیه
AT+CIPSTART	۶۰ ثانیه	۸ ثانیه
AT+CIPSHUT	۶۰ ثانیه	۴ ثانیه
توالی PWRKEY	۱۵٫۹ ثانیه (۳ دور)	حدود ۲ ثانیه

RG-12 GPS: انجماد timestamp و جملات GLONASS

● شدت: متوسط

علامت در میدان	رکوردهایی با مختصات تازه و زمان کهنه.
علت ریشه‌ای	timestamp فقط از جملهٔ RMC می‌آید (در هر دو نسخهٔ قدیم و جدید) و timestamp GGA ثبت نمی‌کند. GGA هیچ gateای برای کیفیت فیکس نداشت. وقتی fixQuality == 0 بود، GGA همچنان مختصات تازه می‌نوشت، اما RMC با "status='V'" رد می‌شد و ساعت جلو نمی‌رفت (gps.c:958-961). جدا از آن، ماژول MTK در هر چرخه $GPGSA و بعد $GLGSA می‌فرستد و آخرین جمله برنده می‌شد؛ پس fix_mode، PDOP و HDOP از GLONASS تنها خوانده می‌شد.
اصلاح	سه اقدام: gate در parseGGA، یکنواختی زمان RTC و رد جملات GLONASS. پاک‌سازی پرچم‌های GPS هم به creatBasePacketData() منتقل شد (avlProtocol.c:655-661).
اثر	مختصات بدون فیکس ثبت نمی‌شود، RTC دستگاه با یخ زدن GPS یخ نمی‌زند و مقادیر DOP از منبع درست می‌آیند.
پشتوانه	تحلیل کد (gps.c:958-961) و آزمون روی دستگاه.

gate در parseGGA (gps.c:962-967)

```
/* symmetry with parseRMC: no fix, no coordinates */
if (fixQuality == 0) {
    if (gpsDiagGgaRejects < 15u)
        gpsDiagGgaRejects++;
    return 0;                /* GGA rejected: GGA columns are not updated */
}
```

یکنواختی زمان (gps.c:1604)

```
/* RTC is updated from GPS only when GPS_time moved forward */
if (validGpsParams.GPS_time.unix > 0 &&
    validGpsParams.GPS_time.unix > lastGpsTimeUnixWritten)
    /* a frozen GPS can no longer freeze the device clock */
```

فیلتر جملات GLONASS (getNMEAMessageCode())

```
result = strstr((char *)data, "GSA");
if (result == (char *)&data[3]) {
    if (data[2] == 'P' || data[2] == 'N')   /* only $GPGSA or $GNGSA */
        return NMEA_GSA_MESSAGE;
    return NMEA_WRONG_MESSAGE;              /* $GLGSA is rejected */
}
/* if $GLGSA still arrives, DIAG_GPS_GLGSA_OVERWROTE is logged (gps.c:1147) */
```

از متغیرهای تشخیصی GPS فقط gpsDiagFlags روی سیم می‌رود (io210، avlProtocol.h:331). gpsDiagGgaRejects و gpsDiagRmcFails فقط سمت دستگاه می‌مانند و بایت سابق آن‌ها به io211 (شمارندهٔ ریکاوری USART) تغییر کاربری داد (avlProtocol.c:700 و 735-739).

RG-13 GPS: bearing بر پایهٔ فاصله

● شدت: پایین

در کد قدیمی، bearing از دو fix متوالی محاسبه می‌شد و وقتی دستگاه ساکن بود نویز می‌گرفت. اکنون bearing از یک زنجیرهٔ ۳ نقطه‌ای (نقطهٔ اول، میانی و فعلی) و با gate فاصله (۲۰ تا ۲۵۰ متر) محاسبه می‌شود.

GPS: bearing.RG-13 بر پایهٔ فاصله (ادامه)

```
float bearingChainAnchorLatitude, bearingChainAnchorLongitude;   /* first point */
float bearingChainMidLatitude,    bearingChainMidLongitude;      /* middle point */
/* bearing is computed only after enough distance has been covered */
```

RG-14 GPS: فیلتر warm-up در خواب کوتاه

● شدت: پایین

قبلاً با هر خاموشی GPS، `first_record_filter_counter` صفر می‌شد و پس از هر بیدار شدن، فیکس‌های اولیه (late valid) دوباره رد می‌شدند. اکنون هنگام خاموشی فقط زمان قطع (gpsDisableUptime) ثبت می‌شود و شمارنده فقط وقتی صفر می‌شود که مدت خاموشی از `GPS_WARMUP_KEEP_MAX_SEC = 180` ثانیه بیشتر باشد (gps.h:40).

```
/* avlProtocol.c:3195, on GPS_DISABLE */
gpsDisableUptime = system_uptime;
haveValidPoint = RESET;              /* never report a stale position while off */
/* avlProtocol.c:3164, on GPS_ENABLE */
if ((system_uptime - gpsDisableUptime) > GPS_WARMUP_KEEP_MAX_SEC)
    first_record_filter_counter = 0;  /* only a long sleep cold-starts */
```

- خواب‌های کوتاه‌تر از ۳ دقیقه warm-up را حفظ می‌کنند و اولین فیکس بازیابی‌شده فوراً پذیرفته می‌شود.
- در اولین بوت `gpsDisableUptime == 0` است و `cold start` طبیعی انجام می‌شود (avlProtocol.c:3160-3166).

RG-15 تفکیک crash از tamper و رویداد unplug

● شدت: —

علامت در میدان	«قطع برق همراه با ضربه» و «ضربه با برق وصل» یک رویداد یکسان می‌ساختند و لرزش‌های پیاپی (هر چرخهٔ ADC) رویداد تکراری تولید می‌کردند.
علت ریشه‌ای	وضعیت برق در شرط تشخیص ضربه لحاظ نشده بود و debounce وجود نداشت.
اصلاح	تفکیک بر پایهٔ `Main_pwr_State` در وقفهٔ TIM6 و debounce ۵ ثانیه‌ای.
اثر	«دستگاه کنده شده» از «تصادف» قابل تشخیص است و هر لرزش چندچرخه‌ای فقط یک رکورد می‌سازد.
پشتوانه	سناریوی قطع برق اصلی همراه با لرزش (بخش ۳-۲).

بلوک تفکیک (systemTimers.c:848-869)

```
if (LIS.axis_all >= CRASH_THRESHOLD &&
    notificationIgnoreTimer == 0 && crashEventCooldown == 0)
{
    if (Main_pwr_State == DISABLE)
        Event_Flags.deviceDisconnected = ENABLE;  /* power already cut: tamper, event 236, IO 15 = 10 */
    else
        Event_Flags.crash_detected = SET;         /* power present: crash, event 247, IO 15 = 16 */
    create_force_event = SET;
    crashEventCooldown = CRASH_EVENT_COOLDOWN;    /* 5 s debounce */
    if (systemOperationStage == OP_SLEEP || systemOperationStage == OP_DATA_FETCH_TRANSMIT)
        someEventsHappenedInSleep = SET;          /* wake up to transmit */
}
```

RG-15. تفکیک crash از tamper و رویداد unplug (ادامه)

- CRASH_EVENT_COOLDOWN = 5 × ACCEL_TIMER_FREQUENCY (systemTimers.h:20).
- بیدارشدن از خواب برای ارسال: systemTimers.c:866-868.
- رویداد جدید IO_UNPLUG_DETECTION (252) با مقدار ۱ هنگام قطع برق اصلی، مطابق پروتکل Teltonika (avlProtocol.h:300، avlProtocol.c:2004 و 2025).
- tripStopTimer با روشن شدن ignition صفر می‌شود تا رویداد ساختگی Trip-End نسازد (avlProtocol.c:212-214)، با خاموشی شروع به شمارش می‌کند (avlProtocol.c:188-191) و با رسیدن به setting.trip_stop_timeout رویداد Trip-End می‌سازد (systemTimers.c:442-452).

RG-16 انتقال GPIO سنسور DS18B20

شدت: متوسط

خط دادهٔ 1-Wire از PA10 به PB2 منتقل شد. این تغییر وابسته به revision جدید برد است و روی بردهای قدیمی که برای PA10 سیم‌کشی شده‌اند، خواندن دما کار نمی‌کند (ds18b20.h:7-11). سه پین پیکربندی می‌شوند: PB0 تغذیهٔ VDD سنسور (خروجی HIGH)، PB1 درایور RS485 (خروجی LOW، غیرفعال) و PB2 خط داده با pull-up داخلی. متغیر volatile uint32_t wheel debug حذف شد.

```
GPIOB->MODER |= (0x1u << (0u * 2u));           /* PB0: sensor VDD, output */
GPIOB->BSRR   = (1u << 0u);                    /* PB0 high */
GPIOB->BRR    = (1u << 1u);                    /* PB1: RS485 driver, low = disabled */
DS18B20_GPIO->PUPDR |= (0x1u << (DS18B20_PIN * 2u));   /* PB2: data line, internal pull-up */
```

RG-17 لیست شماره‌های مجاز پیش‌فرض خالی

شدت: متوسط

علامت (ریسک امنیتی)	همهٔ دستگاه‌های تولیدشده با یک شمارهٔ ثابت قابل کنترل بودند.
علت ریشه‌ای	شماره‌های مجاز در کد ثابت بودند (DEFAULT_AUTH_NUMBER_1).
اصلاح	پیش‌فرض یک فهرست خالی است و هر دستگاه باید شماره‌هایش را با SMS تنظیم کند.
اثر	کنترل دستگاه‌های ناوگان فقط با شماره‌های ثبت‌شدهٔ همان دستگاه ممکن است.
پشتوانه	آزمون فهرست خالی پس از reset تنظیمات (بخش ۳-۲).

تغییر ناسازگار

دستگاه‌هایی که پس از آپدیت reset تنظیمات می‌شوند، شماره‌های مجاز قبلی را از دست می‌دهند. پیش از آپدیت شماره‌ها را یادداشت و پس از آپدیت با SMS دوباره ثبت کنید.

```
-memcpy(Auth_numbers.authorizedNumber1, DEFAULT_AUTH_NUMBER_1, /* ... */);
+memset(Auth_numbers.authorizedNumber1, 0, SMS_MASTER_NUM_LENGTH);
+Auth_numbers.authorizedNumber1Length = 0;    /* safe default: empty list */
```

RG-18 FLASHER_913_02.06

شدت: بالا

علامت در میدان	دستگاه‌های میدانی با بوت‌لودر 0.2.5 (که اشکال MSP داشت و اعتبارنامهٔ FTP را در مسیرهای recovery نمی‌شناخت) بدون SWD قابل اصلاح نبودند.
علت ریشه‌ای	بوت‌لودر FOTA فقط ناحیهٔ برنامه (0x08002000 تا 0x0801FFFF، حدود ۱۲۰ کیلوبایت) را می‌تواند به‌روز کند، نه خودش (0x08000000 تا 0x08001FFF).
اصلاح	یک باینری مستقل روی اسلات برنامهٔ اصلی قرار می‌گیرد و بوت‌لودر را جایگزین می‌کند. تریگر آن همان دستور موجود #COM:913 است. توالی کامل در بخش ۴ آمده است.
اثر	بوت‌لودر ناوگان بدون کابل و بدون مراجعهٔ حضوری با SWD اصلاح می‌شود، و پس از آن Main B1.06.60 از FTP دانلود و اجرا می‌شود.
پشتوانه	آزمون توالی کامل روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲) و تحلیل مقاومت در برابر قطع برق (زیر).


خلاصهٔ منطق main.c (۱۱۴ خط): شبه‌کد خلاصه‌شده (FLASHER main.c:64-111)

```
/* 1. record the next boot state BEFORE touching internal flash */
w25qPatchResetCause(FOTA_WITH_DEFAULT);
/* 2. write the 4 bootloader pages, at most 5 attempts */
for (attempt = 0; attempt < 5; attempt++) {
    if (bootloaderMatches()) break;            /* already up to date: nothing is written (:93-101) */
    for (page = 0; page < 4; page++)
        flashPageWrite(page /* , data */);
}
/* 3. reset only after a byte-by-byte verification */
if (bootloaderMatches())
    NVIC_SystemReset();
else
    error_blink_loop();                        /* LED blink and IWDG feed */
```

مقاومت در برابر قطع برق

زمان قطع	وضعیت W25Q	وضعیت 0x08000000	رفتار بعدی
پیش از مرحلهٔ ۱	سالم	سالم (FOTA 0.2.5)	FLASHER دوباره اجرا می‌شود
در مرحلهٔ ۱ (erase روی W25Q)	resetCause = 0xFF (FOTA_CHECK)	سالم	بوت‌لودر به برنامه می‌پرد و FLASHER دوباره تلاش می‌کند
بین مرحلهٔ ۱ و ۲	FOTA_WITH_DEFAULT	سالم	بوت‌لودر قدیمی دوباره دانلود می‌کند
در مرحلهٔ ۲ (نوشتن فلش)	FOTA_WITH_DEFAULT	**نیمه‌نوشته**	حلقهٔ ۴ پالس خطا. نیاز به SWD
پس از مرحلهٔ ۲	FOTA_WITH_DEFAULT	بوت‌لودر 02.06	بوت‌لودر جدید برنامهٔ اصلی را دانلود می‌کند

FLASHER_913_02.06.RG-18 (ادامه)

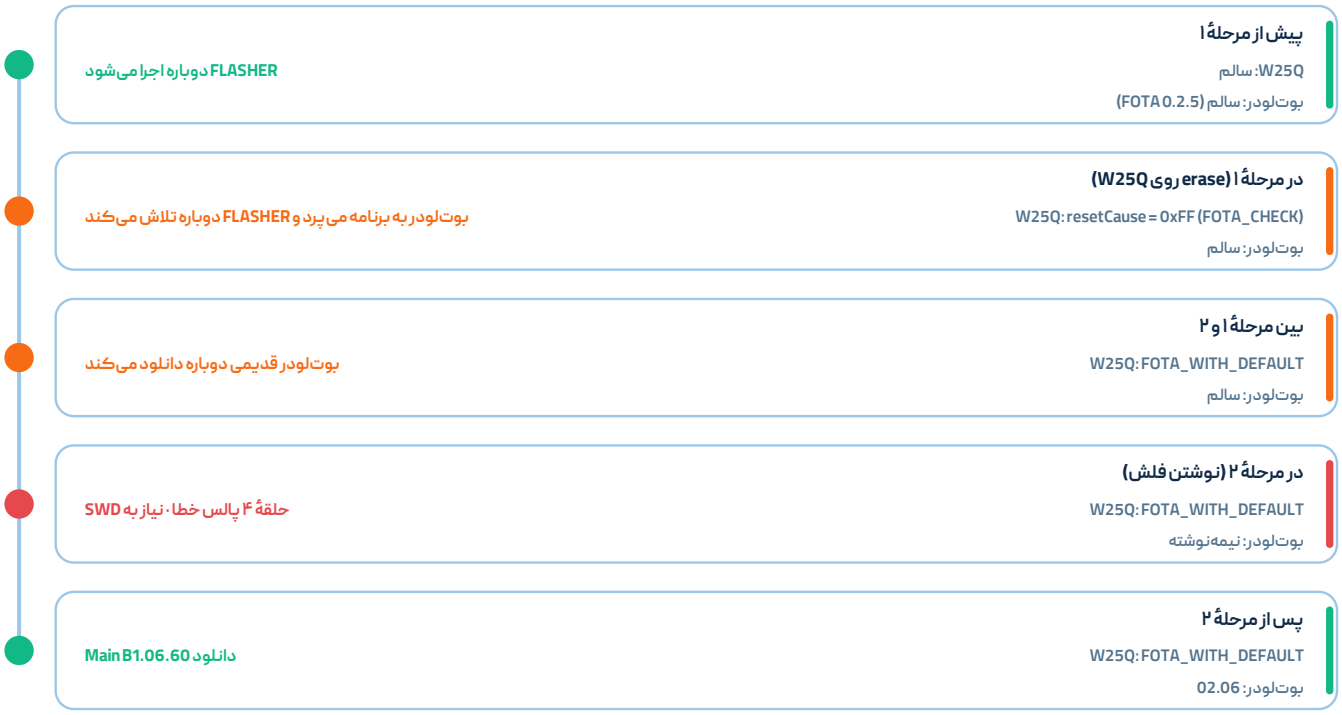

شکل ۹: وضعیت W25Q و فلش بوت‌لودر در پنج نقطهٔ قطع برق FLASHER.

اندازه‌ها. FLASHER.bin ۱۰٬۱۹۰ بایت؛ بوت‌لودر جاسازی‌شده ۷٬۴۸۰ بایت (PROGRAM_SIZE_BYTE، projectUtility.h:12-15)؛ RG_FOTA.bin روی FTP ۷٬۴۷۵ بایت. اختلاف ۵ بایت padding انتهایی است: برنامه‌ریزی فلش G0 با doubleword (۸ بایت) انجام می‌شود و 3 + 934×8 = 7,475، پس ۵ بایت padding تا 7,480 = 935×8 اضافه می‌شود. flashPageWrite بقیهٔ صفحهٔ آخر را با 0xFF پر می‌کند (FLASHER main.c:53-55). کامنت projectUtility.c:131-132 با عبارت «7424-byte image» نسبت به ماکروی 7480 کهنه است.

ساختار پروژه

فایل	خط
FLASHER_913_02.06/Core/main/main.c	۱۱۴
FLASHER_913_02.06/Core/main/projectUtility.c	۶۱۹
FLASHER_913_02.06/Core/w25q32jv/w25qxx.c	۳۰۸
FLASHER_913_02.06/EWARM/RG110.ewp	۱۲۳۱۸

RG-19 تشخیصی Codec8 (231 SMS) Black Box

شدت: پایین

بایت‌های IO خالی پروتکل Teltonika Codec8 برای داده‌های تشخیصی استفاده شدند. این اطلاعات همیشه در حافظه محاسبه می‌شوند ولی فقط با SET:231,1# روی سیم می‌روند. پیش‌فرض ۰ است و رفتار ناوگان بدون تغییر می‌ماند. اندازهٔ رکورد با diagnostics در (RG-04) لحاظ شده است.

IO	نام	معنی	نکته
202	diagCsqRaw	سیگنال GSM خام (۰ تا ۳۱)	هنگام power-cycle خود فریمویر ۰ می‌نویسد
203	diagGsmFlags	پرچم‌های GSM	Guardian فعال، deaf، stall

Black Box.RG-19 تشخیصی Codec8 (SMS 231) (ادامه)

IO	نام	معنی	نکته
204	diagGsmStage	مرحلهٔ state machine	نشان می‌دهد کجا گیر کرده
207	diagRxBacklog	nibble پایین: nibble.backlog بالا: شمارندهٔ overrun	avlProtocol.h:741
208	diagLinkAge	سن آخرین ACK سرور	گام ۱۶ ثانیه، اشباع در ۲۵۵ (بیش از ۶۸ دقیقه)
209	diagGpsNoFixAge	سن آخرین فیکس قابل قبول	ثانیه÷۱۶، اشباع در ۲۵۵. در لحظهٔ pack محاسبه می‌شود (avlProtocol.h:330 و 751-757)
210	diagGpsFlags	پرچم‌های GPS (کیفیت GGA، مختصات، RMC، رویداد GLGSA، overrun رینگ)	با هر رکورد پاک می‌شود (avlProtocol.c:730-735)
211	diagUsartRecovers	ریکاوری‌های سخت‌افزاری USART از boot	**شمارندهٔ ریکاوری USART اینجاست، نه در io209** (avlProtocol.h:332)
212	diagGpsRxPeak	اوج پُری رینگ GPS	پنجره: از آخرین پکت
213	diagGpsRecovers	ریکاوری کانفیگ GPS (<<۴) و چرخهٔ تغذیه	nibble با اشباع در ۱۵

avlProtocol.c: پر کردن فیلدهای تشخیصی

```
/* avlProtocol.c: filling the diagnostic fields */
AVL_Packet->diagCsqRaw    = (uint8_t)csqRaw;
AVL_Packet->diagGsmFlags  = (uint8_t)gsmFlags;
AVL_Packet->diagGsmStage  = (uint8_t)gsmStage;
AVL_Packet->diagRxBacklog = (uint8_t)rxBacklog;
```

راهنمای تشخیص میدانی

- io202 = 0 و io211 = 255: قفل USART. دستور SET:102,1# (ریست MCU) را بفرستید.
- io202 = 0 و io211 صعودی: ریکاوری در جریان است. صبر کنید (حداکثر ۳۰ دقیقه).
- io209 صعودی: دستگاه مدتی است فیکس GPS ندارد.
- io204 پیشرفت نمی‌کند: state machine گیر کرده است.

RG-20 دستور SMS 194 (ماهواره‌های GNSS)

شدت: پایین

با GET:194# تعداد ماهواره‌های در دید و استفاده‌شده برای هر صورت فلکی گزارش می‌شود. متغیرها را parseGSV() در gps.c پر می‌کند:

```
#define SMS_ID_GET_GNSS_SATS  194
uint8_t gnssInViewGps, gnssInViewGlo, gnssInViewGal, gnssInViewBds;
uint8_t gnssInViewTotal;
```

نمونهٔ پاسخ (فرمت: در دید / استفاده‌شده):

RG-20. دستور SMS 194 (ماهواره‌های GNSS) (ادامه)

```
GPS:12/8 GLO:6/4 BEIDOU:10/5 GAL:3/2 FIX:1 CFG:GPS+GLO
```

تأیید روی دستگاه واقعی: ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ (۲۰۲۶-۰۹-۲۸).

RG-21 دومرحله‌ای GPS Watchdog

شدت: —

مشابه Guardian GSM، مدت نبود فیکس GPS در وقفهٔ TIM6 شمرده می‌شود و عمل در حلقهٔ اصلی انجام می‌شود.

```
uint32_t gpsNoFixSeconds;            /* TIM6 counter, independent of the GPS parser */
uint8_t  gpsWatchdogRequest;         /* GPS reset request, serviced in the main loop */
uint32_t gpsWatchdogPoweredNoFixSec;  /* no-fix ceiling while GPS is powered */
```

RG-22 تخلیهٔ صف پیش از خواب

شدت: متوسط

علامت در میدان	«آخرین مکان‌ها» تا بیدار شدن بعدی به سرور نمی‌رسید. داده گم نمی‌شد، چون رکوردها در W25Q می‌ماندند.
علت ریشه‌ای	در کد قدیمی فقط systemOperationTimer > SYSTEM_DATA_FLUSH_TIMEOUT بررسی می‌شد (systemTimers.c:522 در نسخهٔ قدیمی)؛ دستگاه پس از ۲۰ میلی‌ثانیه به هر حال خارج می‌شد و فرصتی برای تخلیهٔ صف نبود.
اصلاح	شرط خروج شامل تخلیهٔ صف یا سقف انتظار ۱۰ دقیقه است.
اثر	پیش از رفتن به خواب، آخرین موقعیت‌ها فرصت رسیدن به سرور پیدا می‌کنند.
پشتوانه	آزمون تخلیهٔ صف پیش از خواب روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲).

systemTimers.c:537-539، شرط خروج OP_DATA_FLUSH

```
/* systemTimers.c:537-539, exit condition of OP_DATA_FLUSH */
if (systemOperationTimer > SYSTEM_DATA_FLUSH_TIMEOUT &&
    (serverDataNotSendCount == 0 || systemOperationTimer > SYSTEM_DATA_FLUSH_MAX_WAIT))
```

- SYSTEM_DATA_FLUSH_TIMEOUT = 1 یعنی پس از **یک tick** (۲۰ میلی‌ثانیه در ۵۰ هرتز). کامنت قدیمی (// 20 * 60 * 50) نادرست بود و در systemTimers.h:9-17 اصلاح شد.
- سقف انتظار SYSTEM_DATA_FLUSH_MAX_WAIT = 30000 tick برابر **۱۰ دقیقه** است (systemTimers.h:18). اگر در این مدت صف تخلیه نشود، دستگاه با رکورد باقی‌مانده هم به خواب می‌رود (systemTimers.c:537-545). همین سقف در OP_DATA_FETCH_TRANSMIT هم اعمال می‌شود (systemTimers.c:590).

پیوست الف. نقشه حافظه

سهم هر جزء از Flash، RAM و حافظهٔ خارجی



شکل ۷: نقشهٔ حافظه: نواحی Flash داخلی، RAM و حافظهٔ خارجی W25Q32JV.

جزء	ROM	RAM	CSTACK / HEAP
بوت‌لودر FOTA	0x08000000 تا 0x0801FFFF (128 KiB در ICF)	0x20008FFF تا 0x200000C0	0x2000 / 0x2000
Main	0x08002000 تا 0x0801FFFF (120 KiB)	همان بوت‌لودر	0x2000 / 0x2000
FLASHER	0x08002000 تا 0x0801FFFF (اسلات Main)	همان بوت‌لودر	0x2000 / 0x2000

- FOTA_SIZE = 8KB، FLASH_PAGE_SIZE = 2048، FLASH_PAGES = 64، FLASH_APP_ADDR = 0x08002000 (FLASH.h:11-14). حداکثر اپلیکیشن 122,880 = 2048 × (64 − 4) بایت است که با ROM لینکر Main برابر است.
- Cortex-M0+ فاقد VTOR است. بوت‌لودر هنگام پرش، جدول وکتور خودش را به SRAM کپی و SYSCFG_CFGR1 را remap می‌کند (boot.c:7-19).
- ناحیهٔ رکورد W25Q در w25Protocol.h:26 و w25Protocol.h:37 تعریف شده است.

پیوست ب. دستورات جدید SMS

فقط دستورات تازهٔ این نسخه

فقط دستورات تازه‌ای که در این نسخه اضافه شده‌اند آمده است.

کد	نام	توضیح	فرمان
194	GET_GNSS_SATS	تعداد ماهواره‌های در دید و استفاده‌شده به تفکیک صورت فلکی ((RG-20))	#GET:194
231	ENABLE_DIAGNOSTICS	روشن یا خاموش کردن Black Box تشخیصی Codec8، پیش‌فرض ۰ ((RG-19))	#SET:231,1

پیوست ب. دستورات جدید SMS (ادامه)

نکته

به‌روزرسانی از راه دور بوت‌لودر با دستور موجود COM:913# انجام می‌شود. FLASHER جزء جدید است و دستور تازه‌ای برای آن تعریف نشده است.

پیوست پ. آمار تغییرات

اعداد با git diff؛ بدون تاریخچهٔ مخزن


اعداد با git diff --no-index old/ new/ به دست آمده‌اند (مخزن تاریخچه نداشت).

Main.c: ۲۳ فایل متنی، +2,969 / −368

فایل	افزوده	حذف‌شده	موضوع
sim868.c	۹۴۸	۱۱۵	Guardian، back-off، CME، توالی power
gps.c	۶۸۳	۴۸	watchdog، bearing، diag، GNSS sats، timestamp
avlProtocol.c	۴۶۶	۳۰	Black Box، atomicity، auth، بافر
avlProtocol.h	۲۲۵	۳۵	فیلدهای IO_DIAG، ثابت‌ها
sim868Usart.c	۱۵۶	۳	بافر دایره‌ای، Sim_USART_Recover
sim868.h	۱۳۶	۰	ثابت‌های Guardian، timeout، CPIN
gps.h	۱۰۳	۰	متغیرهای تشخیصی GPS
w25Protocol.c	۸۰	۶	stamping متادیتا، server_url
ds18b20.c	۲۸	۵۶	GPIO (بازنویسی فرمت)
systemTimers.c	۴۰	۱۵	Guardian tick، crash/tamper
۱۰ فایل Core دیگر	۴۰	۶	موارد جزئی
startup_stm32g070xx.s	۹	۰	لایهٔ ۱ اصلاح MSP
RG110.ewp و .ewt	۹	۲۷	تنظیمات پروژهٔ IAR
سایر تغییرات جزئی (تفکیک‌نشده)	۴۶	۲۷	—
جمع Main	**۲۹۶۹**	**۳۶۸**	

جمع ردیف‌ها ۲۹۲۳ / ۳۴۱ و در git diff تفکیک نشده است.

پیوست پ. آمار تغییرات (ادامه)

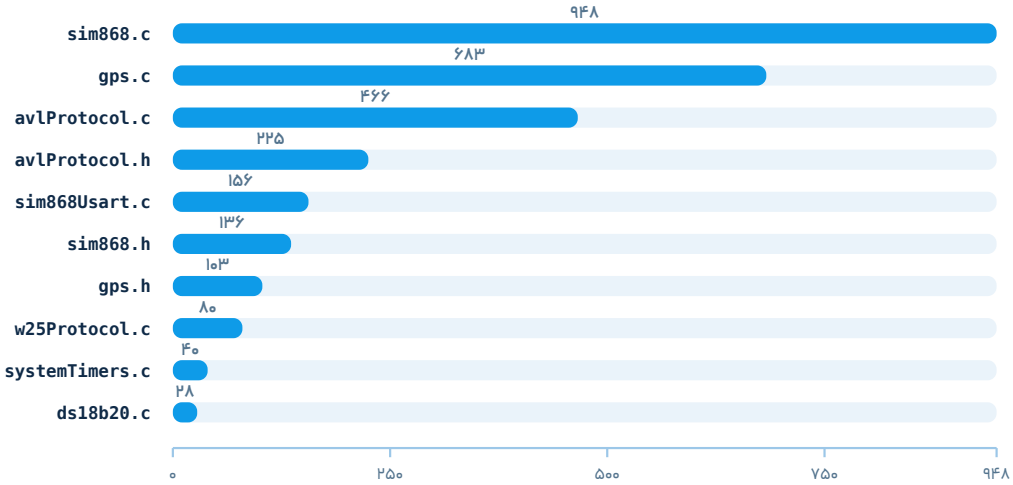

شکل ۸: خطوط افزوده به تفکیک فایل برای ۱۰ فایل نخست Main.

FOTA: ۵ فایل، 16− / +47

فایل	افزوده	حذف‌شده	موضوع
Core/Src/GSM.c	۲۲	۵	اعتبارنامهٔ W25Q در همهٔ مسیرهای recovery
Core/Src/boot.c	۱۵	۳	اصلاح MSP
Core/Src/consts.c	۶	۶	اعتبارنامه و مسیرهای پیش‌فرض FTP
consts.h و GSM.h	۴	۲	ثابت‌ها
جمع FOTA	**۴۷**	**۱۶**	

FLASHER (بدون baseline)

جزء	مقدار
فایل‌های .c/.h	۱٬۹۴۹ خط
EWARM (startup و ۲ فایل icf)	۳۵۰ خط
EWARM/RG110.ewp	۱٬۳۱۸ خط
خروجی FLASHER.bin	۱۰٬۱۹۰ بایت

جمع Main و FOTA: 384− / +3,016.

پیوست ت. وضعیت هشدارهای build

۰ خطا و ۲۳۸ هشدار؛ رده‌بندی هنوز انجام نشده

نتیجهٔ build ثبت‌شده: ۰ خطا و ۲۳۸ هشدار. لاگ کامل خروجی IAR در دسترس نیست، پس رده‌بندی هشدارها (truncation، uninitialized، pointer cast) هنوز انجام نشده است.

اقدام پیشنهادی: در build بعدی خروجی کامل در پوشهٔ build/ ذخیره شود و این سه دسته استخراج شوند.

شمارنده‌های uint16_t بافر دایره‌ای USART عمداً در 0xFFFF اشباع می‌شوند (sim868Usart.c:206-213).