



WORK INSTRUCTION

Title: 樹脂押出成形外径測定器校正書 Bản hiệu chuẩn thiết bị đo đường kính ngoài line đùn nhựa	Document Number: PEWPM-00468	Revision: A
	Page 1 of 11	
APPLICABLE TO LOCATION(s): SMC Manufacturing Vietnam	OWNER (GROUP OR DEPARTMENT): Plastic Department	

Revision History – Lịch sử sửa đổi

Revision	Effective Date	Description of Revision and Reason	Change Originator	Checked	Approver
A	17 Feb 2021	Original issued from SMC Japan Document: 8249-D-18-002	Thanh Than	Quoc Vu	Yamamoto



Issued by	Checked by	Approved by	Page	Attachment	Total
			11	4	11



SMC Manufacturing (Vietnam) 樹脂押出成形外径測定器校正書 Bản hiệu chuẩn thiết bị đo đường kính ngoài line đùn nhựa	Document Number: PEWPM-00468	Revision: A
	Page 2 of 11	

Table of Contents:

BẢN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ	2
1 Quy trình hiệu chuẩn máy đo đường kính ngoài ống	3
1.1 Đối tượng thiết bị.....	3
1.2 Tên máy, dây chuyền có đối tượng hiệu chuẩn.....	3
1.3 Dụng cụ sử dụng khi hiệu chuẩn.....	3
1.4 Quy trình hiệu chuẩn.....	3
1.5 Ghi kết quả đo khi hiệu chuẩn.....	4
1.6 Thay đổi kích thước hiệu chuẩn.....	4
1.7 Đánh giá kết quả đo.....	4
1.8 Đối ứng khi kết quả đo kiểm tra NG.....	4
2 Quy trình hiệu chuẩn chức năng kiểm tra tắc nghẽn của máy định kích thước	5
2.1 Dụng cụ đo sử dụng khi hiệu chuẩn.....	5
2.2 Quy trình hiệu chuẩn.....	5
2.3 Ghi kết quả kiểm tra.....	7
2.4 Đánh giá kết quả kiểm tra.....	8
2.5 Đối ứng ngược khi kết quả kiểm tra NG.....	8
3 Quy trình hiệu chuẩn máy đo độ ẩm kiểu gia nhiệt sấy khô	8
3.1 Đối tượng thiết bị.....	8
3.2 Dụng cụ sử dụng khi hiệu chuẩn.....	8
3.3 Quy trình hiệu chuẩn.....	9
3.4 Ghi kết quả kiểm tra.....	10
3.5 Đánh giá kết quả kiểm tra.....	11
3.6 Đối ứng khi kết quả kiểm tra đánh giá NG.....	11

1 Quy trình hiệu chuẩn máy đo đường kính ngoài ống

1.1 Đối tượng thiết bị

Bảng 1.1 Tên đối tượng thiết bị

Tên thiết bị	Máy đo đường kính ngoài ống (Maker: Takikawa Engineering)
Mã số thiết bị	Bộ phận đo : LDM-303H-XY
	Bộ phận hiển thị : LDM-110


1.2 Tên máy, dây chuyền có đối tượng hiệu chuẩn

Bảng 1.2 Danh sách máy, dây chuyền có lắp đối tượng thiết bị hiệu chuẩn

No.	Mã số thiết bị	Tên máy, dây chuyền
1	K17089	Dây chuyền đùn nhựa
2	K17094	Dây chuyền đùn nhựa
3	JIG12779	Máy định kích thước

1.3 Dụng cụ sử dụng khi hiệu chuẩn

Danh sách dụng cụ dụng khi hiệu chuẩn

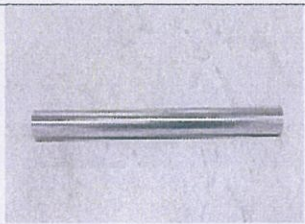No.	Tên / Kích thước	Mã dụng cụ	Ảnh
1	Thanh rod ϕ 4	JIG12826-23-1	
2	Thanh rod ϕ 8	JIG12826-23-3	
3	Thanh rod ϕ 16	JIG12826-23-6	


1.4 Quy trình hiệu chuẩn

1.4.1 Khởi động máy


Cách khởi động máy thì đối chiếu trong Bản điều kiện sử dụng thiết bị.

1.4.2 Kiểm tra kết quả đo

1.4.2.1 Đặt thanh rod ϕ 4 vào máy đo.

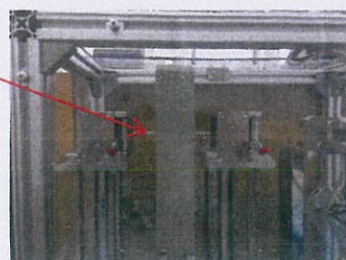

Tại máy định kích thước

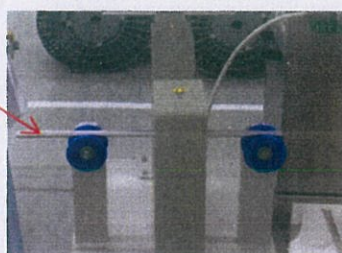

Tại dây chuyền đùn nhựa

1.4.2.2 Đọc kết quả đo được tại bộ phận hiển thị.



* Nếu muốn đọc kết quả đo tại màn hình điều khiển thì đổi chiều trong bản điều kiện sử dụng thiết bị.

Ảnh 1.4.2.2 Kết quả đo đường kính

1.5 Ghi kết quả đo khi hiệu chuẩn

1.5.1 Hãy ghi lại những mục và kết quả đo cần thiết vào tờ “Bảng ghi thành tích kiểm tra”.

1.5.2 Về bảng ghi thành tích kiểm tra thì người quản lý máy đo có thể tham khảo ở tờ đính kèm 1 hoặc có thể tự tạo mới.

1.5.3 Cách ghi kết quả kiểm tra: Khoanh tròn vào chữ OK, NG.

1.6 Thay đổi kích thước hiệu chuẩn

Việc hiệu chuẩn $\phi 8$, $\phi 16$ thì xác nhận vào thực hiện giống như mục 1.4.2

1.7 Đánh giá kết quả đo

1.7.1 So sánh kết quả đo được với phạm vi tiêu chuẩn rồi khoanh chữ “OK”, “NG” ở mục quả đánh giá kết đo.

1.7.2 Từ kết quả đánh giá kết quả đo, khoanh tròn vào chữ “Cần” hay “Không” ở mục đối ứng ngược. Trường hợp cần đối ứng ngược thì căn cứ và thực hiện theo quy định quản lý máy đo có mã văn bản QARGE-00010.

1.8 Đối ứng khi kết quả đo NG

1.8.1 Khi kiểm tra định kỳ nếu kết quả đánh giá kết quả đo NG thì cần làm rõ cách kiểm chứng xem sản phẩm lỗi trước đó đã được bán ra ngoài thị trường hay chưa.

1.8.2 Gửi thiết bị đó tới nhà cung cấp thiết bị và yêu cầu nhà cung cấp kiểm tra lại một lần nữa rồi xác nhận kết quả.

2 Quy trình hiệu chuẩn chức năng kiểm tra tắc nghẽn của máy định kích thước

2.1 Dụng cụ đo sử dụng khi hiệu chuẩn

2.1.1 Đồng hồ đo áp lực hoặc thiết bị chuẩn có cùng chức năng.

2.1.2 Đồng hồ bấm giờ: thiết bị chuẩn trong công ty.

2.2 Quy trình hiệu chuẩn

2.2.1 Kiểm tra áp lực

Đối tượng hiệu chuẩn : Máy định kích thước (Mã máy: JIG13046).

2.2.1.1 Chuyển máy sang màn hình: Hiệu chuẩn mode. Quy trình như dưới đây:



① Ở màn hình Menu nhấn nút “hiệu chuẩn”




② Tại màn hình Kiểm tra 1 nhấn nút “Tắc nghẽn”




③ Tại màn hình kiểm tra tắc nghẽn nhấn “Hiệu chuẩn”



④ Nhập mật khẩu “0000”

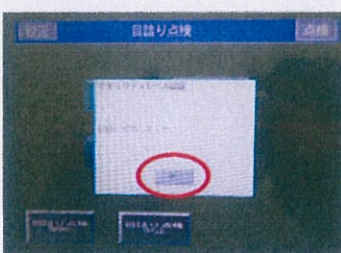

⑤ Nhấn OK

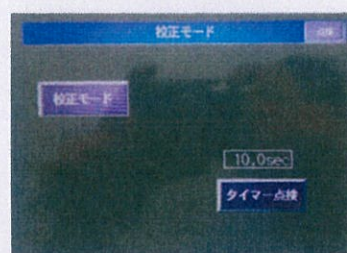


⑥ Màn hình: Hiệu chuẩn mode hiển thị

Ảnh 3.2.1.7. Quy trình hiển thị màn hình “Hiệu chuẩn mode”

2.2.1.2 Nhấn nút “Hiệu chuẩn mode”.

2.2.1.3 Thao khảo hình vẽ dưới đây và nối tiếp 1 đầu ống dụng cụ dùng hiệu chuẩn (ống có gắn van điều chỉnh tốc độ) với khớp nối “Kiểm tra tắc nghẽn 2”. Mở cả 2 van điều chỉnh tốc độ A, B về trạng thái mở lớn nhất rồi nối đầu còn lại với đồng hồ đo áp lực.

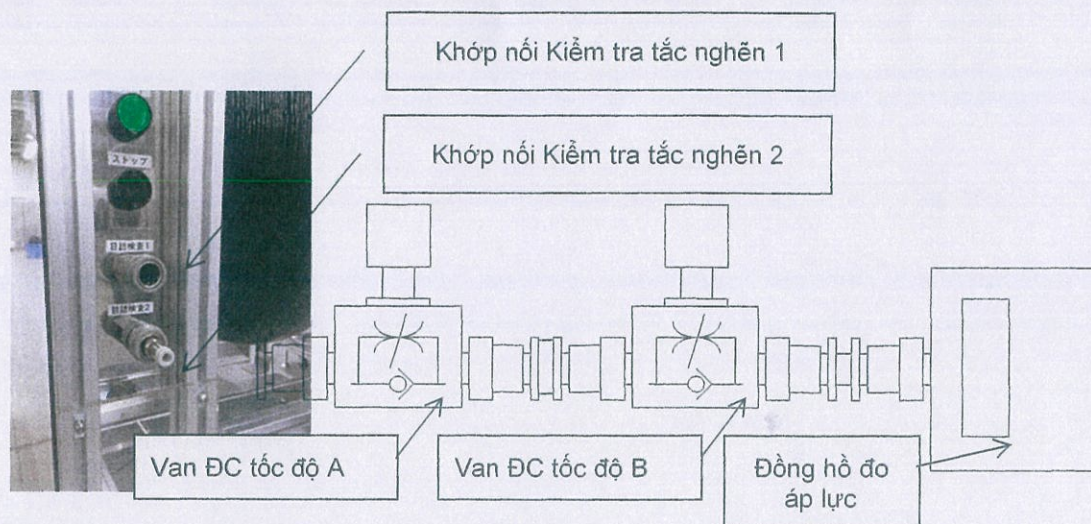

2.2.1.4 Ở hộp điều khiển nhấn nút “Start”.

2.2.1.5 Ghi kết quả đo áp lực hiển thị ở Đồng hồ đo áp lực vào Bảng kết quả kiểm tra.


2.2.1.6 Ở hộp điều khiển nhấn nút “Stop”.

2.2.2 Kiểm tra rò rỉ khí

Đối tượng thiết bị : Máy định kích thước (Mã máy: JIG13046).


Nhấn vào nút “Hiệu chuẩn mode” ở màn hình cảm ứng điều khiển.

2.2.2.1 Ở tại dụng cụ dùng hiệu chuẩn (ống có gắn van điều chỉnh tốc độ) ống đang nối tiếp với khớp nối “Kiểm tra tắc nghẽn 2” vặn khóa cả 2 van ĐC tốc độ về trạng thái đóng toàn bộ. Sau đó tháo đồng hồ đo áp lực Đồng hồ đo áp lực ra rồi đối chiếu hình vẽ dưới đây và lắp đồng hồ đo lưu lượng vào.

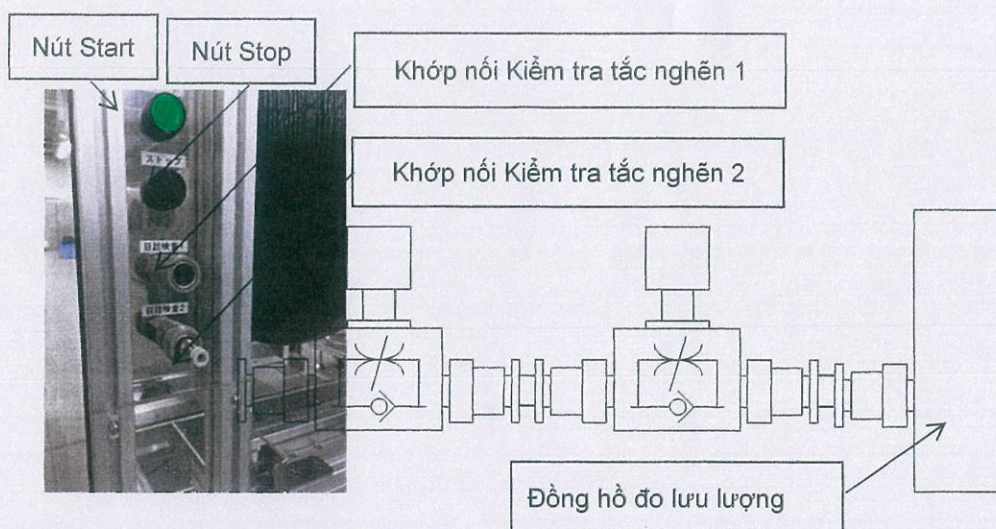

SMC Manufacturing (Vietnam) 樹脂押出成形外径測定器校正書 Bản hiệu chuẩn thiết bị đo đường kính ngoài line đùn nhựa	Document Number: PEWPM-00468	Revision: A
	Page 7 of 11	

- 2.2.2.2 Tại hộp điều khiển nhấn nút “Start”.
- 2.2.2.3 Điều chỉnh lưu lượng van điều chỉnh tốc độ A về từ 600 cm³/min (ANR) trở lên.
- 2.2.2.4 Điều chỉnh lưu lượng van điều chỉnh tốc độ B về 450 ± 50 cm³/min (ANR).
- 2.2.2.5 Tại hộp điều khiển nhấn nút “Stop”.
- 2.2.2.6 Tháo đầu ống đang nối với đồng hồ đo lưu lượng ra và nối đầu ống đó với khớp nối “Kiểm tra tắc nghẽn 1”.
- 2.2.2.7 Tại hộp điều khiển nhấn nút “Start”.
- 2.2.2.8 Ghi kết quả hiển thị OK / NG tại đèn báo kết quả kiểm tra vào Bảng kết quả kiểm tra. (Vị trí đèn báo kết quả OK / NG nằm ở phía trên nút bấm Start).
- 2.2.2.9 Tại hộp điều khiển nhấn nút “Stop”.
- 2.2.3 Kiểm tra thời gian thực hiện kiểm tra tắc nghẽn ống
 - 2.2.3.1 Chuyển màn hình sang màn hình “Hiệu chuẩn mode”.

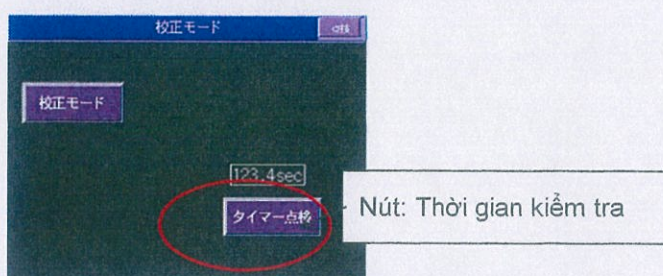

Ảnh 2.2.3.1 JIG13046 Màn hình mode

- 2.2.3.2 Cùng lúc nhấn đồng hồ đo thời gian và nút thời gian kiểm tra ở màn hình.
- 2.2.3.3 Khi thời gian đo ở màn hình điều khiển cảm ứng đo được 10 giây, cùng lúc đó nhấn nút “Thời gian kiểm tra” ở màn hình đồng hồ và nút dừng đo ở đồng hồ bấm thời gian lại. Ghi kết quả thời gian đo được ở đồng hồ bấm giờ vào Bảng kết quả kiểm tra.
- 2.3 Ghi kết quả kiểm tra
 - 2.3.1 Hãy ghi mục cần thiết, thời gian đo, giá trị áp lực đo vào Bảng kết quả kiểm tra.
 - 2.3.2 Về bảng ghi thành tích kiểm tra thì người quản lý máy đo có thể tham khảo ở tờ đính kèm 3 hoặc có thể tự tạo mới.
 - 2.3.3 Cách ghi kết quả đánh giá kiểm tra: Khoanh tròn vào chữ tương ứng.

2.4 Đánh giá kết quả kiểm tra

- 2.4.1 So sánh kết quả kiểm tra với phạm vi tiêu chuẩn rồi ghi kết quả đánh giá vào Bảng kết quả kiểm tra.
- 2.4.2 Từ kết quả đánh giá kết quả đo hãy khoanh tròn vào chữ “Cần”, “Không cần” ở mục đối ứng ngược trong Bảng kết quả kiểm tra. Trong trường hợp phải đối ứng ngược thì hãy căn cứ và tuân theo quy định quản lý máy đo có mã văn bản QSI03-001.

2.5 Đối ứng ngược khi kết quả kiểm tra NG

- 2.5.1 Khi kiểm tra định kỳ nếu kết quả đánh giá kết quả đo NG thì cần làm rõ cách kiểm chứng sản phẩm lỗi trước đó đã được bán ra ngoài thị trường hay chưa.
- 2.5.2 Gửi thiết bị đó tới nhà cung cấp thiết bị và yêu cầu nhà cung cấp kiểm tra lại một lần nữa rồi xác nhận kết quả.

3 Quy trình hiệu chuẩn máy đo độ ẩm kiểu gia nhiệt sấy khô

3.1 Đối tượng thiết bị

Bảng 4. Đối tượng thiết bị hiệu chuẩn

Tên thiết bị	Máy đo độ ẩm kiểu gia nhiệt sấy khô (Maker: AND)
Mã số thiết bị	MS-70

3.2 Dụng cụ sử dụng khi hiệu chuẩn

3.2.1 Dụng cụ hiệu chuẩn

Bảng 4.2.1 Dụng cụ sử dụng khi hiệu chuẩn

No.	Trọng lượng	Tên dụng cụ
1	10g	Quả nặng 10g
2	20g	Quả nặng 20g
3	30g	Quả nặng 30g

3.2.2 Dụng cụ đo sử dụng

- 3.2.2.1 Máy dùng hiệu chuẩn nhiệt độ: thiết bị chuẩn trong công ty.
- 3.2.2.2 Đồng hồ bấm thời gian: thiết bị chuẩn trong công ty.

3.3 Quy trình hiệu chuẩn

3.3.1 Kiểm tra cảm biến khối lượng

3.3.1.1 Mở nắp heater, lắp khay đỡ đĩa và đĩa đựng nguyên liệu rồi set trọng lượng hiển thị về 0.

3.3.1.2 Lấy và đặt quả nặng 10g lên khay đựng nguyên liệu.

3.3.1.3 Đóng nắp heater lại.

3.3.1.4 Ghi trọng lượng đo được ở màn hình hiển thị vào Bảng kết quả kiểm tra.

3.3.1.5 Mở nắp heater ra và lấy quả nặng 10g ra.

3.3.1.6 Lắp lại khay đỡ đĩa, khay đựng nguyên liệu rồi set lại trọng lượng hiển thị về 0.

3.3.1.7 Lấy và đặt quả nặng 20g lên khay đựng nguyên liệu.

3.3.1.8 Đóng nắp heater lại

3.3.1.9 Ghi trọng lượng đo được ở màn hình hiển thị vào Bảng kết quả kiểm tra.

3.3.1.10 Mở nắp heater rồi lấy quả nặng 20g ra.

3.3.1.11 Lắp lại khay đỡ đĩa, khay đựng nguyên liệu rồi set lại trọng lượng hiển thị về 0.

3.3.1.12 Lấy và đặt quả nặng 30g lên khay đựng nguyên liệu.

3.3.1.13 Đóng nắp heater lại.

3.3.1.14 Ghi trọng lượng đo được ở màn hình hiển thị vào Bảng kết quả kiểm tra.



Ảnh 4.2.1.3 Màn hình hiển thị: Hiển thị trọng lượng

SMC Manufacturing (Vietnam) 樹脂押出成形外径測定器校正書 Bản hiệu chuẩn thiết bị đo đường kính ngoài line đùn nhựa	Document Number: PEWPM-00468	Revision: A
	Page 10 of 11	

3.3.2 Kiểm tra nhiệt độ

- 3.3.2.1 Lắp đầu cảm biến của máy hiệu chuẩn nhiệt độ lên trên khay đỡ đĩa.
- 3.3.2.2 Bật nguồn điện của máy đo độ ẩm. Sau khi bật ở màn hình hiển thị trọng lượng.
- 3.3.2.3 Nhấn liên tiếp nút PROGRAM và dùng nút SLECT để chọn ϵ -CAL
- 3.3.2.4 Nhấn nút ENTER.
- 3.3.2.5 Nhấn nút START. Sau khi nhấn máy điều chỉnh nhiệt độ lên 100°C.
- 3.3.2.6 Sau 15 phút cảnh báo kêu và hiển thị 100°C nhấp nháy. Lúc này hãy ghi lại kết quả đang nhấp nháy ở màn hình vào Bảng thành tích kết quả kiểm tra.
- 3.3.2.7 Dùng phím mũi tên ở màn hình điều chỉnh nhiệt độ về giống như kết quả đo thực tế.
- 3.3.2.8 Nhấn nút ENTER: giá trị điều chỉnh được lưu lại và điều khiển nhiệt độ tăng lên 160°C.
- 3.3.2.9 Sau 15 phút chuông cảnh báo kêu và hiển thị 160°C nhấp nháy. Lúc này hãy ghi kết quả đang nhấp nháy ở màn hình vào Bảng kết quả kiểm tra.
- 3.3.2.10 Dùng nút mũi tên ở máy điều chỉnh nhiệt độ đang nhấp nháy thành giá trị hiển thị ở đồng hồ đo nhiệt độ.
- 3.3.2.11 Nhấn nút ENTER để lưu điều chỉnh. Sau khi lưu máy chuyển sang hiển thị End và trở về màn hình hiển thị trọng lượng. Tới đây hiệu chuẩn kết thúc.

3.3.3 Kiểm tra thời gian đo độ ẩm của máy

- 3.3.3.1 Mở nắp heat, lắp khay đỡ đĩa, khay đựng nguyên liệu rồi set hiển thị trọng lượng máy về 0.
- 3.3.3.2 Đóng nắp heater lại.
- 3.3.3.3 Dùng đồng hồ bấm thời gian đo độ ẩm của máy. Thời gian đo tính từ khi bắt đầu nhấn nút START.
- 3.3.3.4 Sau 7 phút chuông báo kêu báo hiệu việc máy đo độ ẩm kết thúc. Cùng lúc đó dừng đồng hồ bấm thời gian lại và ghi kết quả đó vào Bảng kết quả kiểm tra.

3.4 Ghi kết quả kiểm tra

- 3.4.1 Ghi mục cần thiết và kết quả đo nhiệt độ, trọng lượng vào Bảng kết quả kiểm tra.
- 3.4.2 Bảng kết quả kiểm tra thì tham khảo tờ đính kèm 4 hoặc người quản lý máy đo có thể tạo mới.
- 3.4.3 Cách ghi kết quả đánh giá kiểm tra: Khoanh tròn vào chữ tương ứng.

SMC Manufacturing (Vietnam) 樹脂押出成形外径測定器校正書 Bản hiệu chuẩn thiết bị đo đường kính ngoài line đùn nhựa	Document Number: PEWPM-00468	Revision: A
	Page 11 of 11	

3.5 Đánh giá kết quả kiểm tra

- 3.5.1 So sánh trọng lượng đo được với tiêu chuẩn đánh giá và ghi kết quả sau khi đánh giá vào Bảng kết quả kiểm tra.
- 3.5.2 So sánh nhiệt độ đo được với tiêu chuẩn đánh giá và ghi kết quả sau khi đánh giá vào Bảng kết quả kiểm tra.
- 3.5.3 Từ kết quả sau khi đánh giá khoanh tròn vào chữ “Cần”, “Không cần” ở mục đối ứng ngược. Nếu cần đối ứng ngược thì hãy căn cứ và tuân theo quy định quản lý máy đo có mã văn bản QSI03-001.

3.6 Đối ứng khi kết quả kiểm tra đánh giá NG

- 3.6.1 Khi kiểm tra định kỳ kết quả kiểm tra đánh giá là NG thì cần phải làm rõ cách kiểm chứng sản phẩm lỗi trước đó có được bán ra ngoài công ty hay chưa.
- 3.6.2 Gửi thiết bị đó tới nhà cung cấp thiết bị và yêu cầu nhà cung cấp kiểm tra lại một lần nữa rồi xác nhận kết quả.

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA

Tên thiết bị	Máy đo đường kính ngoài	
Model	LDM-303H-XY	
Mã số thiết bị/ mã số quản lý		
Ngày kiểm tra		
Môi trường hiệu chuẩn	Nhiệt độ	°C
	Độ ẩm	%

Phê duyệt	Xác nhận	Lập

Cách ghi kết quả kiểm tra: Khoanh tròn vào hạng mục tương ứng

Thiết bị chuẩn sử dụng :

No. quản lý

Thời hạn sử dụng

Kích thước	Đường kính ngoài của dụng cụ hiệu chuẩn	Giá trị đo được trục X	Giá trị đo được trục Y	Phạm vi cho phép	Kết quả đánh giá
Φ4				±0.02mm	Đạt • Không đạt
Φ8				±0.02mm	Đạt • Không đạt
Φ16				±0.02mm	Đạt • Không đạt
※Φ4				±0.02mm	Đạt • Không đạt
※Φ8				±0.02mm	Đạt • Không đạt
※Φ16				±0.02mm	Đạt • Không đạt

※Ghi cả giá trị đo phía ST2 khi hiệu chuẩn máy định kích thước cuộn ống JIG13046

Đơn vị : mm

Đánh giá	Đạt • Không đạt
Đối ứng ngược	Cần • Không cần

Trường hợp phát sinh lỗi hãy ghi nội dung phát sinh và phương pháp xử lý

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA

Tên thiết bị	Máy đo đường kính ngoài	
Model	LDM-303H-XY	
Mã số thiết bị/ mã số quản lý		
Ngày kiểm tra		
Môi trường hiệu chuẩn	Nhiệt độ	°C
	Độ ẩm	%

Phê duyệt	Xác nhận	Lập

Cách ghi kết quả kiểm tra: Khoanh tròn vào hạng mục tương ứng

Kích thước	Đường kính ngoài của Pin gauge	Giá trị đo được trực X	Giá trị đo được trực Y	Phạm vi cho phép	Kết quả đánh giá
Φ4	3.980			±5μm	Đạt • Không đạt
Φ6	5.980			±5μm	Đạt • Không đạt
Φ8	7.980			±5μm	Đạt • Không đạt
Φ10	9.980			±5μm	Đạt • Không đạt
Φ12	11.980			±5μm	Đạt • Không đạt

Đơn vị : μm

Đánh giá	Đạt • Không đạt
Đối ứng ngược	Cần • Không cần

Trường hợp phát sinh lỗi hãy ghi nội dung phát sinh và phương pháp xử lý

--	--

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA

Tên thiết bị	Máy định kích thước cuộn ống	
Model		
No. Đăng ký		
Ngày kiểm tra		
Môi trường hiệu chuẩn	Nhiệt độ	°C
	Độ ẩm	%

Phê duyệt	Xác nhận	Lập

Cách ghi kết quả kiểm tra: Khoanh tròn vào hạng mục tương ứng

1. Kiểm tra áp lực

Thiết bị chuẩn sử dụng :

No. Quản lý:

Thời hạn sử dụng:

	Áp lực cài đặt	Giá trị đo được	Phạm vi cho phép	Kết quả đánh giá
ST1	0.50 MPa		±5%	Đạt • Không đạt
※ST2	0.50 MPa		±5%	Đạt • Không đạt

※ Ghi cả giá trị đo phía ST2 khi hiệu chuẩn máy định kích thước cuộn ống JIG13046

Đơn vị : Mpa

2. Kiểm tra tính năng tắc nghẽn

Thiết bị chuẩn sử dụng:

No. Quản lý:

Thời gian sử dụng:

	Lượng rò rỉ khí cài đặt	Tiêu chuẩn đánh giá	Kết quả đánh giá
ST1	450cm ³ / min	hiển thị lỗi	Đạt • Không đạt
※ST2	450cm ³ / min	hiển thị lỗi	Đạt • Không đạt

※ Ghi cả giá trị đo phía ST2 khi hiệu chuẩn máy định kích thước cuộn ống JIG13046

3. Thời gian kiểm tra

Thiết bị chuẩn sử dụng :

No. Quản lý:

Thời gian sử dụng

Số giây cài đặt	Dụng cụ hiệu chuẩn	Giá trị hiển thị ở màn hình điều khiển	Phạm vi cho phép	Kết quả đánh giá
ST1 10 giây			±1 giây	Đạt • Không đạt
※ST2 10 giây			±1 giây	Đạt • Không đạt

※ Ghi cả giá trị đo phía ST2 khi hiệu chuẩn máy định kích thước cuộn ống JIG13046

Đơn vị : giây

Đánh giá	Đạt • Không đạt
Đối ứng ngược	Cần • Không cần

Trường hợp phát sinh lỗi hãy ghi nội dung phát sinh và phương pháp xử lý

--

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA

Tên thiết bị	Máy đo độ ẩm	
Model	MS-70	
Mã số thiết bị	P1045322	
Ngày kiểm tra		
Môi trường hiệu chuẩn	Nhiệt độ	°C
	Độ ẩm	%

Phê duyệt	Xác nhận	Lập

Cách ghi kết quả kiểm tra: Khoanh tròn vào hạng mục tương ứng

1. Kiểm tra cảm biến khối lượng

Tiêu chuẩn quả nặng	Khối lượng quả nặng hiệu chuẩn	Giá trị đo được	Phạm vi cho phép	Kết quả đánh giá
10g			±1mg	Đạt • Không đạt
20g			±1mg	Đạt • Không đạt
30g			±1mg	Đạt • Không đạt

Đơn vị : g

2. Nhiệt độ kiểm tra

Nhiệt độ cài đặt	Giá trị đo được	Phạm vi cho phép	Kết quả đánh giá
100°C		±10°C	Đạt • Không đạt
160°C		±10°C	Đạt • Không đạt

Đơn vị : °C

3. Thời gian kiểm tra

Số giây cài đặt	Giá trị đo được	Phạm vi cho phép	Kết quả đánh giá
420 giây		±2 giây	Đạt • Không đạt

Đơn vị : giây

Đánh giá	Đạt • Không đạt
Đối ứng ngược	Cần • Không cần

Trường hợp phát sinh lỗi hãy ghi nội dung phát sinh và phương pháp xử lý

--