

Meerjarenonderhoudsplan

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217

Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217

Amsterdam



**VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam****Algemene Objectgegevens****Code**

Code	VvE 9543
------	----------

Object

Naam	VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
------	---

Adres	Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
-------	---

Plaats	Amsterdam
--------	-----------

Inspecteur	Dhr. M. Smits
------------	---------------

Inspectiedatum	14-1-2022
----------------	-----------

Opdrachtgever

Naam	Pro VvE Beheer
------	----------------

Contactpersoon	Dhr. Q. Smits
----------------	---------------

Adres	Ampère laan 4
-------	---------------

Postcode	2289 CD
----------	---------

Plaats	Rijswijk
--------	----------

Postadres	Postbus 1220, 2280 CE Rijswijk
-----------	--------------------------------

Telefoon	020 398 7777
----------	--------------

E-mailadres	vve@provvebeheer.nl
-------------	---------------------

Technisch

Bouwjaar	1966
----------	------

Financieel

BTW	De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW
-----	--

BTW tarief	Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%
------------	--

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Overige

Specialistisch onderzoek

Specialistisch onderzoek

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwjaar en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële "nullijn" van een complex. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen, in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. deze gemaakte inschatting(en).

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien, tijdens een inspectie, blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet verder worden geschouwd.

Niet te inspecteren onderdelen

Exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, te denken aan:

- contractkosten;
- schoonmaakkosten;
- keuringskosten;
- beheerderskosten;
- verzekeringen;

Bewonerseigen zaken zijn niet opgenomen in dit plan, bijvoorbeeld:

- geschilderde geveldelen;
- antenne's;
- (koel-)installaties;
- zonneschermen;
- aan-, uit- en/of dakopbouwen;
- buitenverlichtingen;
- terrasafwerking, kunstgras, vlonderbekleding;
- versieringen, buitenmeubilair, tuinopstallen, erfafscheidingen, e.d.;
- bestratingen.

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen

In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel conform bestaand en worden er alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door Pro VVE Beheer.

Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijkende offertes kunnen worden verkregen. Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich "achter de voordeur" bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgene gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object.

Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn.

Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan is volgens het "Onderhoudsbeleid Rochdale voor VvE's" van 14 augustus 2018 opgesteld. Pro VvE Beheer is niet verantwoordelijk voor het onderhoudsbeleid.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan gelieve niet aan te wenden voor offerteaanvragen. Indien gewenst kan Pro VvE Beheer, in overleg, een toegespitste offerteaanvraag hiertoe opstellen.

Elementenoverzicht

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217

Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gevels	2983,00 m2	1
2110	Loodslabben opgaand werk	Gevels	750,00 m1	1
22	Binnenwanden			
2221	Binnenwanden metselwerk kalkzandsteen bergingen	Bergingen	793,00 m2	1
27	Daken			
2716	Gootbekleding zink	Daken	349,00 m1	2
2716	Gootbetimmering asbestcement (onderzijde goot)	Daken	68,60 m2	9
2716	Boeiboord volkern	Daken	196,00 m2	2
31	Buitenwandopeningen			
3120	Raamdorpel gres/ijzerklinker	Gevels	1,00 pst	1
3120	Ventilatioerooster staal	Gevels	1,00 st	2
3120	Kozijn buiten hout	Gevels	1613,00 m2	1
3120	Kozijn ventilatioerooster metaal	Gevels	154,00 st	9
3120	Buitenbeglazing enkel	Gevels	1,00 pst	3
3131	Buitendeur hout	Balkons	1,00 pst	4
32	Binnenwandopeningen			
3230	Deurdranger standaard	Interieur	30,00 st	1
3231	Deuren algemene ruimten	Interieur	236,00 st	1
34	Balustrades en leuning			
3410	Balustrade aluminium	Balkons	430,50 m1	1
37	Dakopeningen			
3721	Dakraam aluminium	Daken	14,00 st	1
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol (incl. bereikbaarheid)	Gevels	2983,00 m2	3
42	Binnenwandafwerkingen			
4211	Wandafwerking stucwerk	Trappenhuizen	1439,00 m2	1
43	Vloerafwerkingen			
4320	Balkon/galerij afwerking Triflex coating	Balkons	438,00 m2	1
4322	Vloerafwerking natuursteen - traprede	Trappenhuizen	162,00 m2	1
4322	Vloerafwerking terrazzo-vloer	Trappenhuizen	750,00 m2	1

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
45	Plafondafwerkingen			
4510	Binnenplafond houtwolcementplaat	Bergingen	131,00 m2	1
4521	Plafondafwerking stucwerk	Trappenhuizen	490,25 m2	1
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Gevels	293,60 m2	4
4621	Buitenschilderwerk verzinkt staal roosters	Bergingen	3,90 m2	4
4621	Buitenschilderwerk asbestcement	Gevels	1,00 m2	4
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend	Trappenhuizen	284,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk hout dekkend panelen	Trappenhuizen	15,60 m2	1
4622	Binnenschilderwerk leuning metaal	Trappenhuizen	184,00 m1	1
4622	Binnenschilderwerk wanden stucwerk	Trappenhuizen	668,12 m2	1
4622	Binnenschilderwerk wanden (lambrisering) stucwerk	Trappenhuizen	405,31 m2	1
4628	Buitenschilderwerk diktekanten balkons	Balkons	392,10 m1	3
4628	Buitenschilderwerk kolom hijshaak	Gevels	12,00 m1	3
4628	Binnenschilderwerk betonconstructie trapbomen	Trappenhuizen	128,00 m2	1
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Gevels	5911,10 m1	4
4632	Binnenschilderwerk kozijnen hout dekkend	Trappenhuizen	1324,50 m1	1
4634	Binnenschilderwerk hek metaal	Trappenhuizen	1193,00 m1	1
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond	Balkons	431,30 m2	2
4645	Binnenschilderwerk betonconstructie onderzijde trappen	Trappenhuizen	138,60 m2	1
4645	Binnenschilderwerk betonconstructie plafond	Trappenhuizen	351,65 m2	1
47	Dakafwerkingen			
4712	Dakpan beton	Daken	1944,00 m2	1
4712	Vorsten beton	Daken	182,00 m1	1
4712	Loodslab/loket hellend dak	Daken	114,00 m1	1
51	Warmteopwekking			
5124	Schoorsteen metselwerk	Daken	20,00 st	1
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Installaties	371,00 m1	4
5240	Binnenriolering ijzer	Installaties	1,00 pst	4

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
57	Luchtbehandeling			
5721	Mechanische ventilatieunit collectief	Installaties	8,00 st	2
5721	Mechanische ventilatieunit collectief	Installaties	1,00 st	1
5721	Mechanische ventilatieunit collectief	Installaties	1,00 st	1
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen (interieur en exterieur)	Installaties	90,00 st	1
64	Communicatie			
6411	Deurbelinstallatie	Installaties	10,00 st	2
6422	Huistelefoon-installatie	Installaties	69,00 st	2
81	Losse verkeersinventarisatie			
8111	Postkasten	Trappenhuizen	69,00 st	1
99	Algemeen			
9999	Herinspectie (op basis van reeds aanwezige gegevens)	Algemeen	1,00 pst	9
9999	Bouwplaatsvoorzieningen en vergunningen t.b.v. binnenschilderwerk	Trappenhuizen	1,00 pst	9
9999	Vaste steiger t.b.v. schilderwerkzaamheden buiten (incl. precario en bouwplaatsvoorzieningen)	Algemeen	1,00 pst	9
9999	Asbestinventarisatie type A	Algemeen	1,00 pst	9

Bevindingen NEN 2767

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217

Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 21-1-2022

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam
Conditie 4
3131 Buitendeur hout

Balkons

Tag

B7SB03 Omtrekspeling onvoldoende

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	4	4	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit: 2022 Hvh Totaal

Vervangen 1,00 pst € 225.692

Tijdens de inspectie is aangegeven dat diverse balkondeuren klemmen. De beheerder heeft aangegeven dat de deuren op korte termijn worden vervangen. De kosten zijn gebaseerd op de offerte van Dirkzwager Groep.


4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend

Gevels

Tag

B11EM01 Onthechting van ondergrond

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	1	2	Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:

Schilderen

Plaatselijk is het schilderwerk onthecht van de ondergrond. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar ter plaatse van de weldorpels. In de begroting is op korte termijn rekening gehouden met het schilderen van de deuren.


4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend

Gevels

Tag

B11SB07 Glansverlies

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	5	4	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:

Schilderen

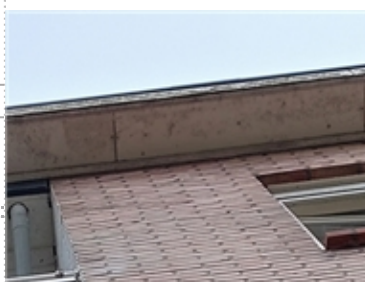
Het schilderwerk heeft een matte uitstraling. In de begroting is op korte termijn rekening gehouden met het schilderen van de deuren.



VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam
Conditie 4

4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend					Tag	
Gevels						
B11EM04 Kale delen						
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit		
Ernstig	3	2	3	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect		
Activiteit:		2022	Hvh	Totaal		
Schilderen			1,00 pst	€ 242		
De kopse kant van een van de bergingsdeuren (Groetstraat) is onbehandeld. De deur loopt aan de onderzijde aan en de omtrekspeling dient te worden hersteld. In de begroting is hiervoor een post opgenomen.						

4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend					Tag	
Gevels						
B11GA04 Graffiti, bekladding						
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit		
Gering	1	1	1	Beleving & Esthetica - matig effect		
Activiteit:						
Schilderen						
Plaatselijk is het schilderwerk beklad. In de begroting is op korte termijn rekening gehouden met het schilderen van de deuren. Er is geen rekening gehouden met het preventief verwijderen van graffiti en bekladdingen (klachtenonderhoud).						

4621 Buitenschilderwerk asbestcement					Tag	
Onderzijde overstek						
B11SM04 Erosie, verwerking						
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit		
Serius	2	5	4	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect		
Activiteit:		2022	Hvh	Totaal		
Groot schilderwerk onderzijde overstek			119,60 m2	€ 4.862		
De onderzijde van de overstek is vermoedelijk asbesthoudend. Er dient een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd voordat de onderzijde van de overstek wordt geschilderd.						

4621 Buitenschilderwerk verzinkt staal roosters					Tag	
Bergingen						
B11SB07 Glansverlies						
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit		
Serius	2	5	4	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect		
Activiteit:		2022	Hvh	Totaal		
Groot schilderwerk verzinkt staal roosters			3,90 m2	€ 178		
Boven de toegangsdeuren van de bergingsgangen zijn roosters aangericht. Het schilderwerk heeft een matte uitstraling. In de begroting is op korte termijn rekening gehouden met het schilderen van de roosters.						

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam
Conditie 4
4631 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend

Gevels

Tag

B11SM07 Verpoederen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	5	4	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	5911,10 m1		€ 59.508

Het schilderwerk is verpoederd en heeft een matte uitstraling. In de begroting is op korte termijn rekening gehouden met het schilderen van de kozijnen.


5211 Hemelwaterafvoer pvc

Installaties

Tag

K5GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	5	4	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Activiteit:

Vervangen

De afvoeren zijn verouderd. Er zijn geen lekkageklachten bekend. In de begroting is op termijn rekening gehouden met het vervangen van de afvoeren.


5240 Binnenriolering ijzer

Installaties

Tag

K5GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	5	4	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:

Hvh

Vervangen

1,00 pst

De beheerder heeft aangegeven dat de standleidingen op korte termijn worden vervangen. De kosten zijn met de beheerder afgestemd en weergegeven in de begroting.



VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam
Conditie 3
3120 Buitenbeglazing enkel

Bergingskozijn Alkmaarstraat

Tag

B7EW01 Breuk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect



Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 484

Ter plaatse van een van de bergingsdeuren (Alkmaarstraat) is het beglazing gescheurd. In de begroting is op korte termijn een post opgenomen om de beglazing te vervangen.


4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (incl. bereikbaarheid)

Gevels

Tag

B8SM04 Verzanding voegwerk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	4	3	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect



Activiteit:	2029	Hvh	Totaal
Vervangen voegwerk (incl. bereikbaarheid)		1044,10 m2	€ 82.118

Het voegwerk is plaatselijk verzand. Het voegwerk in de achter- en de kopgevels is in 2016 gedeeltelijk vervangen. In de begroting is op termijn rekening gehouden met het vervangen van het overige voegwerk.



VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam
Conditie 3
4628 Buitenschilderwerk kolom hijshaak

Gevels

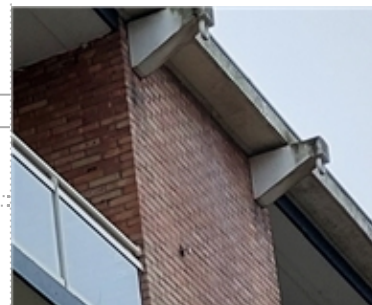
Tag

B11GA05 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk kolom hijshaak	12,00	m2	€ 171

Het schilderwerk is vervuild. Tijdens de inspectie is aangegeven dat het betonwerk op korte termijn wordt geschilderd.


4628 Buitenschilderwerk diktekanten balkons

Balkons

Tag

B11GA05 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk diktekanten balkons	392,10	m1	€ 4.806

Het schilderwerk is vervuild en heeft een matte uitstraling. Tijdens de inspectie is aangegeven dat de diktekanten op korte termijn worden geschilderd.


Conditie 2
2716 Gootbekleding zink

Daken

Tag

B5GA02 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	4	1	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Reinigen	1,00	pst	€ 1.452

De goten zijn plaatselijk vervuild. Tijdens de inspectie is aangegeven dat de goten tijdens het uitvoeren van de schilderwerkzaamheden worden gereinigd. Er is door de aannemer tevens een post opgenomen voor het plaatselijk herstellen van de goot door middel van EPDM folie. We adviseren om de goten jaarlijks te laten reinigen. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden (dagelijks onderhoud).



VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam
Conditie 2
2716 Gootbekleding zink

Daken

Tag

B5EW02 Lekkage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	1	2	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 363

Ter plaatse van de voorgevel (Alkmaarstraat) heeft het metselwerk een natte uitstraling. De oorzaak is mogelijk gelegen in een lekkage van de goot. We adviseren om tijdens het uitvoeren van de schilderwerkzaamheden de goot te controleren en te herstellen. In de begroting is hiervoor een post opgenomen.


2716 Boeiboord volkern

Daken

Tag

B5GA02 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	4	1	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:

Reinigen

De boeiboorden zijn vervuild. In de begroting is op korte termijn rekening gehouden met het reinigen van de boeiboorden. De kosten zijn gebaseerd op de offerte van Dirkzwager Groep.


2716 Boeiboord volkern

Daken

Tag

B5EM01 Breuk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	1	2	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 484

Ter plaatse van de Groetstraat ontbreekt een gedeelte van de boeiboord. In de begroting is op korte termijn rekening gehouden met het vervangen van de beschadigde boeiboord.



VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam
Conditie 2

3120 Ventilatie-rooster staal					Tag	
Gevels						
B7SM02 Beschadiging rooster						
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit		
Serieus	3	2	2	Beleving & Esthetica - matig effect		
Activiteit: 2022 Hvh Totaal						
Herstellen 1,00 pst € 242						
Ter plaatse van bergingsgang (Alkmaarstraat) is een rooster beschadigd. In de begroting is op korte termijn een post opgenomen om het rooster te herstellen.						

4645 Buitenschilderwerk betonconstructie plafond					Tag	
Balkons						
B11SM04 Verwerking schilderwerk						
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit		
Serieus	2	3	2	Beleving & Esthetica - matig effect		
Activiteit:						
Schilderen						
Zeer plaatselijk heeft schilderwerk een matte en verweerd uiterlijk. Er is geen gevolgschade te verwachten. In de begroting is op termijn rekening gehouden met het schilderen van de balkonplafonds.						

5721 Mechanische ventilatieunit collectief					Tag	
Installaties						
K14GV01 Verval tussen 75% tot 87,5% van de levensduur						
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit		
Gering	1	5	2	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Energie - gering effect		
Activiteit:						
Vervangen						
Er zijn tien ventilatieunits aanwezig. De mechanische ventilatie is in 2006 vernieuwd. Twee units zijn reeds vervangen in 2017 en in 2020.						

6411 Deurbelinstallatie					Tag	
Installaties						
E13GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur						
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit		
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect		
Activiteit:						
Vervangen						
De intercominstallatie bestaat uit een bellentableau op de begane grond en in de woningen is een huisinstallatie (spreekluister) aanwezig. Er zijn geen klachten bekend over de installatie						

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam
Conditie 2
6422 Huistelefoon-installatie

Woningen

Tag

E12GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Activiteit:

Vervangen

In de woningen is een spreekluister installatie aanwezig. Er zijn geen klachten bekend over de installatie.


Conditie 1
2110 Gevelconstructie metselwerk

Gevels

Tag

B2GA03 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	2	1	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2029	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 1.815

Plaatselijk is het metselwerk vervuild. Dit is met name zichtbaar ter plaatse van het hoger gelegen metselwerk in de voorgevel. Er is geen technische noodzaak om het metselwerk te reinigen. De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid te reinigen metselwerk en zijn afhankelijk van de wensen van de Vereniging van Eigenaars.

In de begroting is een inschatting gemaakt/een aanneme gedaan van de uitvoeringskosten. In verband met de noodzakelijke bereikbaarheidsvoorzieningen zijn de werkzaamheden afgestemd op de overige werkzaamheden aan de gevels.


2221 Binnenwanden metselwerk kalkzandsteen bergingen

Bergingen

Tag

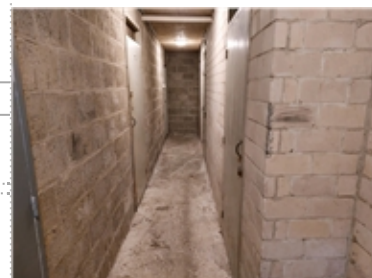
B3SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	1	1	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:

Geen actie noodzakelijk

Plaatselijk is het metselwerk beschadigd. Er is geen gevolgschade te verwachten. In de begroting is geen rekening gehouden met eventuele herstelwerkzaamheden.



VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Conditie 1

3120 Raamdorpel gres/ijzerklinker

Gevels

Tag

B7GA01 Vervuiling/aangroei mos

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	3	1	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 605

Plaatselijk zijn de raamdorpelstenen vervuild en is er sprake van algen en mosgroei. In verband met de aanwezige vervuiling bestaat de mogelijkheid dat het voegwerk tussen de raamdorpelstenen sneller zal degraderen. Tijdens de inspectie is aangegeven dat tijdens het uitvoeren van de schilderwerkzaamheden de raamdorpelstenen worden gereinigd en dat het voegwerk plaatselijk wordt vervangen. In de begroting is hiervoor een post opgenomen. De post betreft een inschatting.



3410 Balustrade aluminium

Balkons

Tag

B4GA03 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	4	1	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 3.025

De balustrades bestaan uit een gepodercoat frame. In het kader is een glasvulling aangebracht. Plaatselijk zijn de balustrades vervuild en is er sprake van mosvorming. Tevens zijn diverse rubbers uitgedroogd. In de begroting is op korte termijn een post opgenomen voor reinigingswerkzaamheden en het vervangen van de rubbers. De post betreft een inschatting.



VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Conditie 1

4712 Dakpan beton

Daken

Tag

B6GA02 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	3	1	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:

Reinigen

De dakafwerking is plaatselijk vervuild. Er is geen technische noodzaak om de dakafwerking te reinigen. In de begroting zijn geen kosten opgenomen voor reinigingswerkzaamheden.



Totaal object

€ 386.049

Jaarplan 2022

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217

**Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Amsterdam**

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 21-1-2022

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2022
27 Daken				
■ 2716	Gootbekleding zink Daken	Herstellen Lekkage	1,00 pst	€ 363
■ 2716	Gootbekleding zink Daken	Reinigen Vervuiling	1,00 pst	€ 1.452
■ 2716	Boeiboord volkern Daken	Herstellen Breuk	1,00 pst	€ 484
2716	Boeiboord volkern Daken	Reinigen boeiboord volkern	196,00 m2	€ 877
31 Buitenwandopeningen				
■ 3120	Raamdorpel gres/ijzerklinker Gevels	Reinigen Vervuiling/aangroei mos	1,00 pst	€ 605
3120	Kozijn ventilatierooster metaal Gevels	Reinigen ventilatierooster aluminium	154,00 st	€ 2.935
■ 3120	Buitenbeglazing enkel Gevels	Vervangen Breuk	1,00 pst	€ 484
■ 3120	Ventilatierooster staal Gevels	Herstellen Beschadiging rooster	1,00 pst	€ 242
■ 3131	Buitendeur hout Balkons	Vervangen Omtrekspeeling onvoldoende	1,00 pst	€ 225.692
34 Balustrades en leuningen				
■ 3410	Balustrade aluminium Balkons	Reinigen Vervuiling	1,00 pst	€ 3.025
46 Schilderwerk				
■ 4621	Buitenschilderwerk verzinkt staal roosters Bergingen	Groot schilderwerk verzinkt staal roosters Glansverlies	3,90 m2	€ 178
■ 4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend Gevels	Schilderen Kale delen	1,00 pst	€ 242
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend Gevels	Groot schilderwerk deur hout dekkend	293,60 m2	€ 10.753
■ 4621	Buitenschilderwerk asbestcement Gevels	Groot schilderwerk onderzijde overstek Erosie, verwerking	119,60 m2	€ 4.862
■ 4628	Buitenschilderwerk diktekanten balkons Balkons	Groot schilderwerk diktekanten balkons Vuil, aanslag, verkleuring	392,10 m1	€ 4.806
■ 4628	Buitenschilderwerk kolom hijshaak Gevels	Groot schilderwerk kolom hijshaak Vervuiling	12,00 m2	€ 171
■ 4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Gevels	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Verpoederen	5911,10 m1	€ 59.508
52 Afvoeren				
5240	Binnenriolering ijzer Installaties	Vervangen binneriolering ijzer > pvc	1,00 pst	€ 152.000
99 Algemeen				
9999	Asbestinventarisatie type A Algemeen	Asbestinventarisatie type A	1,00 pst	€ 4.235
9999	Vaste steiger t.b.v. schilderwerkzaamheden buiten (incl. precario en bouwplaatsvoorzieningen) Algemeen	Vaste steiger (incl. precario en bouwplaatsvoorzieningen)	1,00 pst	€ 80.569

**VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam**

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2022
------	-----------------	--------------------	---------	------

Totaal object

€ 553.485

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217

Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Amsterdam

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 21-1-2022

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totaal
21 Buitenwanden																					
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gevels																			
■	Reinigen	Vervuiling	1,00	pst	2029								€ 1.815								€ 1.815
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.815	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.815
27 Daken																					
2716	Gootbekleding zink	Daken																			
■	Herstellen	Lekkage	1,00	pst	2022	€ 363															€ 363
■	Reinigen	Vervuiling	1,00	pst	2022	€ 1.452															€ 1.452
	Vervangen gootbekleding zink		349,00	m1	2029 25								€ 27.090								€ 27.090
2716	Gootbetimmering asbestcement (onderzijde goot)	Daken																			
	Vervangen boeiboord asbestcement->kunststof		68,60	m2	2029								€ 27.824								€ 27.824
2716	Boeiboord volkern	Daken																			
■	Herstellen	Breuk	1,00	pst	2022	€ 484															€ 484
	Reinigen boeiboord volkern		196,00	m2	2022 7	€ 877							€ 877							€ 877	€ 2.632
						€ 3.176	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 55.792	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 877	€ 59.846
31 Buitenwandopeningen																					
3120	Raamdorpel gres/ijzerklinker	Gevels																			
■	Reinigen	Vervuiling/aangroei mos	1,00	pst	2022	€ 605															€ 605
3120	Kozijn ventilatierooster metaal	Gevels																			
	Reinigen ventilatierooster aluminium		154,00	st	2022	€ 2.935															€ 2.935
3120	Buitenbeglazing enkel	Gevels																			
■	Vervangen	Breuk	1,00	pst	2022	€ 484															€ 484
3120	Ventilatierooster staal	Gevels																			
■	Herstellen	Beschadiging rooster	1,00	pst	2022	€ 242															€ 242
3131	Buitendeur hout	Balkons																			
■	Vervangen	Omtrekspeeling onvoldoende	1,00	pst	2022	€ 225.692															€ 225.692
						€ 229.958	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 229.958
34 Balustrades en leuningen																					
3410	Balustrade aluminium	Balkons																			
■	Reinigen	Vervuiling	1,00	pst	2022	€ 3.025															€ 3.025
						€ 3.025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.025
41 Buitenwandafwerkingen																					
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol (incl. bereikbaarheid)	Gevels																			
■	Vervangen voegwerk (incl. bereikbaarheid)	Verzanding voegwerk	1044,10	m2	2029								€ 82.118								€ 82.118
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82.118	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82.118
43 Vloerafwerkingen																					
4320	Balkon/galerij afwerking Triflex coating	Balkons																			
	Vervangen coating		438,00	m2	2029 14								€ 37.215								€ 37.215

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totaal
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.215	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.215

45 Plafondafwerkingen

4510	Binnenplafond houtwolcementplaat	Bergingen																			
	Vervangen buitenplafond hwc		131,00	m2	2057	36															€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

46 Schilderwerk

4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Gevels																			
■	Schilderen	Kale delen	1,00	pst	2022		€ 242														€ 242
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		293,60	m2	2022	7	€ 10.753						€ 10.753						€ 10.753		€ 32.258
4621	Buitenschilderwerk asbestcement	Gevels																			
■	Groot schilderwerk onderzijde overstek	Erosie, verwerking	119,60	m2	2022	7	€ 4.862						€ 4.862						€ 4.862		€ 14.587
4621	Buitenschilderwerk verzinkt staal roosters	Bergingen																			
■	Groot schilderwerk verzinkt staal roosters	Glansverlies	3,90	m2	2022	14	€ 178												€ 178		€ 357
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend	Trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		284,00	m2	2042	21															€ 0
4622	Binnenschilderwerk hout dekkend panelen	Trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		15,60	m2	2042	21															€ 0
4622	Binnenschilderwerk leuning metaal	Trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk metaal		184,00	m1	2042	21															€ 0
4622	Binnenschilderwerk wanden stucwerk	Trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk stucwerk		668,12	m2	2042	21															€ 0
4622	Binnenschilderwerk wanden (lambrisering) stucwerk	Trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk stucwerk		405,31	m2	2042	21															€ 0
4628	Binnenschilderwerk betonconstructie trapbomen	Trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk steenachtig		128,00	m2	2042	21															€ 0
4628	Buitenschilderwerk kolom hijshaak	Gevels																			
■	Groot schilderwerk kolom hijshaak	Vervuiling	12,00	m2	2022	14	€ 171												€ 171		€ 343
4628	Buitenschilderwerk ditekanten balkons	Balkons																			
■	Groot schilderwerk ditekanten balkons	Vuil, aanslag, verkleuring	392,10	m1	2022	14	€ 4.806												€ 4.806		€ 9.612
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Gevels																			
■	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Verpoederen	5911,10	m1	2022	7	€ 59.508						€ 59.508						€ 59.508		€ 178.525
4632	Binnenschilderwerk kozijnen hout dekkend	Trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend		1324,50	m1	2042	21															€ 0
4634	Binnenschilderwerk hek metaal	Trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk hek staal		1193,00	m1	2042	21															€ 0
4645	Binnenschilderwerk betonconstructie onderzijde trappen	Trappenhuizen																			
	Groot schilderwerk betonconstructie plafond		138,60	m2	2042	21															€ 0

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd	Stj	Cy	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totaal
4645	Binnenschilderwerk betonconstructie	Trappenhuizen																		
	plafond																			
	Groot schilderwerk betonconstructie		351,65	m2	2042	21														€ 0
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie	Balkons																		
	plafond																			
	Groot schilderwerk betonconstructie		431,30	m2	2029	14						€ 13.112								€ 13.112
	plafond																			
							€ 80.521	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80.279	€ 249.036
52 Afvoeren																				
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Installaties																		
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		371,00	m1	2029	25						€ 19.213								€ 19.213
5240	Binnenriolering ijzer	Installaties																		
	Vervangen binneriolering ijzer > pvc		1,00	pst	2022		€ 152.000													€ 152.000
							€ 152.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 171.214
57 Luchtbehandeling																				
5721	Mechanische ventilatieunit collectief	Installaties																		
	Vervangen ventilatieunit collectief		1,00	st	2040	20														€ 0
5721	Mechanische ventilatieunit collectief	Installaties																		
	Vervangen ventilatieunit collectief		8,00	st	2026	20		€ 22.011												€ 22.011
5721	Mechanische ventilatieunit collectief	Installaties																		
	Vervangen ventilatieunit collectief		1,00	st	2037	20														€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.011	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.011
64 Communicatie																				
6411	Deurbelinstallatie	Installaties																		
	Vervangen deurbelinstallatie		10,00	st	2029							€ 6.050								€ 6.050
6422	Huistelefoon-installatie	Installaties																		
	Vervangen huistelefooninstallatie		69,00	pst	2029	15						€ 16.762								€ 16.762
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.812
99 Algemeen																				
9999	Asbestinventarisatie type A	Algemeen																		
	Asbestinventarisatie type A		1,00	pst	2022		€ 4.235													€ 4.235
9999	Herinspectie (op basis van reeds aanwezige gegevens)	Algemeen																		
	Herinspectie (op basis van reeds aanwezige gegevens)		1,00	pst	2024	3		€ 1.573		€ 1.573		€ 1.573		€ 1.573		€ 1.573		€ 1.573		€ 7.865
9999	Vaste steiger t.b.v. schilderwerkzaamheden buiten (incl. precario en bouwplaatsvoorzieningen)	Algemeen																		
	Vaste steiger (incl. precario en bouwplaatsvoorzieningen)		1,00	pst	2022	7	€ 80.569					€ 80.569						€ 80.569		€ 241.706
9999	Bouwplaatsvoorzieningen en vergunningen t.b.v. binnenschilderwerk	Trappenhuizen																		
	Bouwplaatsvoorzieningen en vergunningen t.b.v. binnenschilderwerk		1,00	pst	2042	21														€ 0
							€ 84.804	€ 0	€ 1.573	€ 0	€ 0	€ 1.573	€ 0	€ 80.569	€ 1.573	€ 0	€ 0	€ 1.573	€ 0	€ 82.142
																				€ 253.806

VvE 9543 • VvE Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217
Alkmaarstraat 1-83 en Groetstraat 189-217 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stij	Cy	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totaal
Totaal object						€ 553.485	€ 0	€ 1.573	€ 0	€ 22.011	€ 1.573	€ 0	€ 387.770	€ 1.573	€ 0	€ 0	€ 1.573	€ 0	€ 0	€ 163.299	€ 1.132.856