
Sensorbrücke AS5600 – Montage (Explosionsdarstellung)

Blick schräg auf die Rückseite der Luftbox · Teile entlang der Montageachsen auseinandergezogen

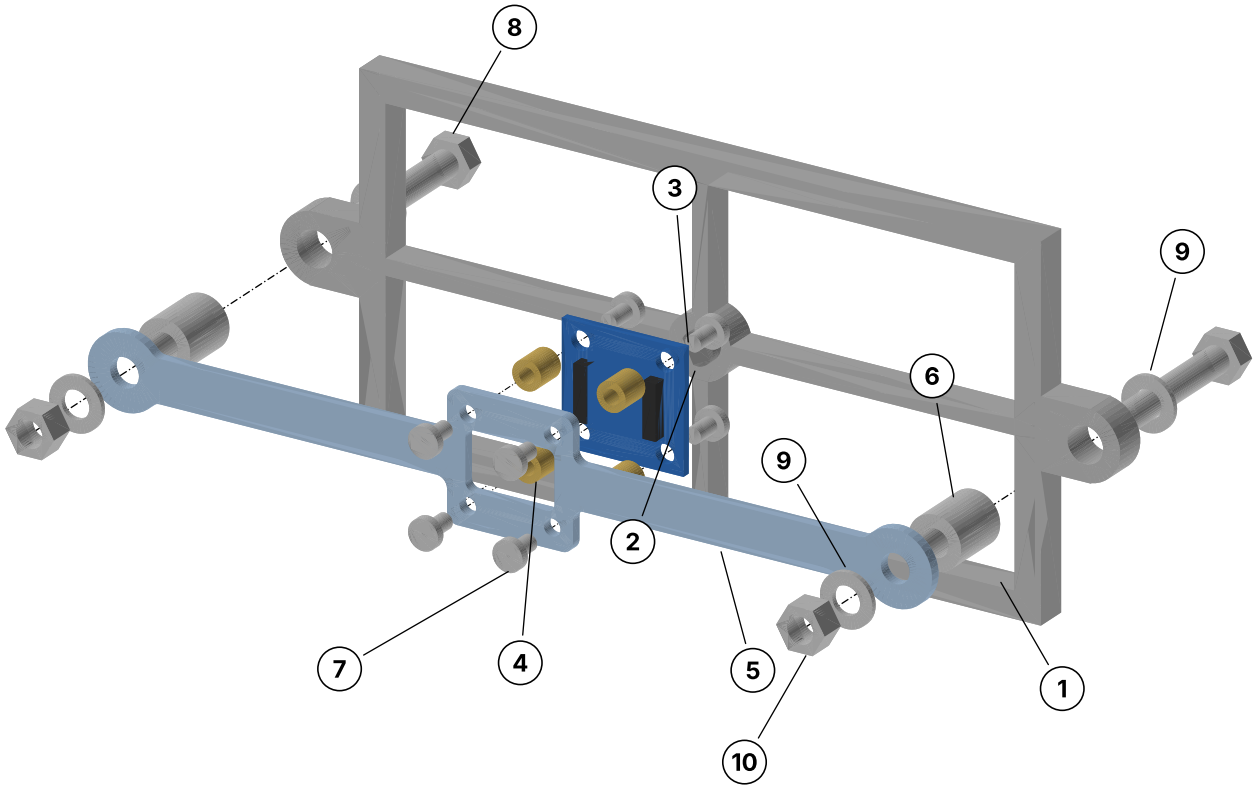

Teileliste

Pos.	Benennung	Stk.
1	Luftbox-Rückseite, mittlere Laschen (6,2 dick, Ø6,8)	vorhanden
2	Magnet Ø6 × 2,5, mittig auf dem Wellenende	vorhanden
3	AS5600-Platine, Chip zur Welle	1
4	Abstandshalter M3 × 6, innen/innen, Messing	4
5	Sensorbrücke, Alu 2 mm (RNX-S-001)	1
6	Distanzhülse 12, Ø10/5,3	2
7	ISO 7380 M3 × 5 – A2	8
8	ISO 4017 M5 × 30 – A2	2
9	Scheibe ISO 7089 – 5 – A2	4
10	Ganzmetall-Sicherungsmutter ISO 7042 M5 – A2	2

Montageschritte

1 Platine (3) mit 4× M3 × 5 (7) an die vier Abstandshalter (4) schrauben, Chip-Seite zu den Schraubenköpfen (zeigt später zur Welle).

2 Abstandshalter mit 4× M3 × 5 (7) von außen an der Brücke (5) befestigen, Stiftleisten durch das Fenster, Stiftreihen senkrecht.

3 Dupont-Kabel durch das Fenster auf die Stiftleisten stecken.

4 Je Seite: Schraube M5 × 30 (8) mit Scheibe (9) von hinten durch die Lasche (1), Distanzhülse (6) aufschieben, Brücke aufsetzen, Scheibe (9), Mutter (10) handfest.

5 Brücke ausrichten: Chip mittig über dem Magneten (2), dann Muttern anziehen.

6 Feldstärke prüfen (MD/ML/MH), ggf. Spalt mit M3-Scheiben unter den Abstandshaltern verkleinern, Nullpunkt neu setzen.