




使用说明书

RS-12

编号: 123-1939

数字万用表

中文

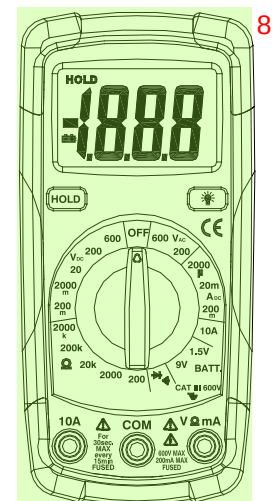

### 安全手册 1

为了您的安全, 请在使用本仪表之前仔细阅读该手册: 2  
使用本表时, 请勿将输入的测量值超出其所允许的量程范围。 3

|         | 输入量程 4                           |
|---------|----------------------------------|
| 功能      | 最大输入                             |
| 交/直流电压  | 直流/交流电压600V                      |
| 直流/交流电压 | 直流/交流电压600V, 200Vrms 用于200mV量程   |
| mA直流    | 200mA 250V快速熔断保险丝                |
| A DC    | 10A 250V 快速熔断保险丝(最多每15分钟, 需时30秒) |
| 电阻,短路测试 | 250Vrms, 最多15秒                   |

2. 在测量高压电路时, 请严格注意个人及设备的安全防护措施。 5  
3. 若负极端口 ( COM ) 电压超出500V以上接地电压, 请勿进行电压测试。 6  
4. 若功能开关置于电流, 电阻或二极管位置时, 请勿将表笔与电路相连接, 否则会损坏仪表。 7  
5. 进行电阻或二极管测试时, 应把电容放电并断开电源。 8  
6. 打开后盖, 更换保险丝或电池之前, 请关闭电源并取下表笔。 9  
7. 请勿使用仪表, 直到电池盖和保险丝盖装好, 螺丝拧紧。 10


### 安全标识 11

-  12 表明此操作须参照说明书进行。 13  
 表明此处可能出现危险电压, 请避开以免导致死亡或严重伤害。 14  
 表明此处可能出现危险电压, 请避开以免导致仪表的损坏。 15  
 16 请勿连接到500VAC或VDC的电路上。 17  
 18 表明此端口可能出现危险电压。 19  
 20 双绝缘保护。 21



控制与端口 1

- 1.LCD液晶显示 2
- 2.功能选择转盘 3
- 3.10A端口 4
- 4.COM端口 5
- 5.正极端口 6
- 6.数据保持按键 7
- 7.背光按键 8

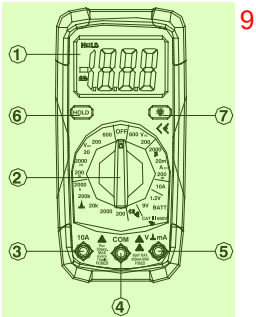

功能符号指示 10

- ))) 蜂鸣指示 11
- ▶ 12 二极管测试指示 13
- μ micro (电流范围) 14
- m milli (电压/电流范围) 15
- k kilo (电阻范围) 16
- VDC 直流电压 17
- VAC 交流电压 18
- ADC 直流电流 19
- BAT 电池电量不足指示 20



规格 21

| 功能   | 量程     | 分辨率    | 精确度                                     |
|------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 直流电压 | 200mV  | 0.1mV  | ± (0.5% reading + 2 digits)             |
|      | 2000mV | 1mV    |                                         |
|      | 20V    | 0.01V  |                                         |
|      | 200V   | 0.1V   | ± (0.8% reading + 2 digits)             |
|      | 600V   | 1V     |                                         |
| 交流电压 | 200V   | 0.1V   | ± (1.2% reading + 10 digits<br>50/60Hz) |
|      | 600V   | 1V     |                                         |
| 直流电流 | 2000μA | 1μA    | ± (1.0% reading + 2 digits)             |
|      | 20mA   | 10μA   |                                         |
|      | 200mA  | 100μA  | ± (1.2% reading + 2 digits)             |
|      | 10A    | 10mA   | ± (2.0% reading + 2 digits)             |
| 电阻   | 200Ω   | 0.1Ω   | ± (0.8% reading + 2 digits)             |
|      | 2000Ω  | 1Ω     |                                         |
|      | 20kΩ   | 0.01kΩ |                                         |
|      | 200kΩ  | 0.1kΩ  |                                         |
|      | 2000kΩ | 1kΩ    | ± (1.0% reading + 2 digits)             |
| 电池   | 9V     | 10mV   | ± (1.0% reading + 2 digits)             |
|      | 1.5V   | 1mV    |                                         |

注意: 精确度规格由两种因素组成. 23

- (% reading) –测量电路的精确度. 24
- (+ digits) –數位转换器条码的精确度. 25

注意: 精确度在65°F 至 83°F (18°C 至 28°C) , 湿度低于75%RH时得出. 26



## 技术指标说明 1

|           |                                                     |    |
|-----------|-----------------------------------------------------|----|
| 二极管测试     | 测试电流最大值1mA, 开路电压 2.8V DC典型值                         | 2  |
| 短路蜂鸣测试    | 若电阻小于30时产生蜂鸣                                        | 3  |
| 电池测试电流    | 9V (6mA) ; 1.5V (100mA)                             | 4  |
| 输入阻抗      | >1MΩ                                                | 5  |
| 交流电压频宽    | 45Hz ~ 450Hz                                        | 6  |
| DCA电压跌落测试 | 200mV                                               | 7  |
| 显示        | 3 ½ 数位, 2000位液晶显示, 1.1" 数位                          | 8  |
| 超量程提示     | 以“1”表示                                              | 9  |
| 极性        | 自动(正极无显示);负极显示(-)                                   | 10 |
| 测量率       | 正常情况下每秒2次                                           | 11 |
| 低电池提示     | 电池电压不足时, 显示BAT符号                                    | 12 |
| 电池        | 一粒9V (NEDA 1604) 电池                                 | 13 |
| 保险丝       | mA, μA 量程; 0.2A/250V 快速熔断保险丝, A 档量程 10A/250V快速熔断保险丝 | 14 |
| 操作环境      | 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C)                           | 15 |
| 储存温度      | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)                         | 16 |
| 相对湿度      | <70% 操作, <80% 储存                                    | 17 |
| 室内使用,最高海拔 | 7000英尺(2000米)                                       | 18 |
| 重量        | 255g                                                | 19 |
| 尺寸        | 150mm x 70mm x 48mm                                 | 20 |
| 安全认证      | 室内使用, 符合过电压类别III                                    | 21 |
| 污染级别      | 2                                                   | 22 |

## 电池安装 23

**警告:** 为防触电, 打开电池后盖前后, 请勿操作仪表并把表笔与电源断开。24

1. 把表笔与仪表断开。25
2. 用螺丝刀拧开电池后盖上的螺母。26
3. 正确安装电池, 正负极应一致。27
4. 盖上电池后盖并拧紧螺丝钉。28

**警告:** 为防触电, 在电池后盖安装和固定之前, 请勿操作仪表。29

**注意:** 若仪表出现工作不正常, 请检测保险丝和电池是否完好以及是否放在正确的位置。30



## 操作指导 31

### 数值保持按键HOLD 32

保持键允许仪表固定测量值以供参考: 33

1. 按下“HOLD”键保持读数, 同时出现“HOLD”字符 34
2. 再次按下“DATA HOLD”键 切换至正常操作 35

### 背光灯键 ( BACKLIGHT ) 36

1. 按下背光灯键开启背光灯。37
2. 再次按背光灯键关闭背光灯。38

**警告:** 小心触电, 高压电流十分危险, 应小心操作。39

1. 为了节省电池损耗, 使用后请将旋钮调至“OFF”档。40
2. 若测量过程中显示屏出现“OL”, 表明测量值超出所选档位, 应改选更高档。41

**注意:** 在某些低交直流电压档位内, 若表笔与被测物断开, 显示屏将出现任意不稳定数值。该现象由高输入灵敏度所致。若接通电路, 可读到稳定准确的数值。42

### 测量非接触交流电压 43

**警告:** 为了防止电击, 请在使用前, 确保正确使用此非接触交流电压测电笔。44

1. 让其探头靠近或插入火线的输出插座孔时。45
2. 如果火线带有220V交流电输出, 指示灯就会被点亮。46

**注意:** 如果是零线和火线缠绕在一起时, 此时测试要将两线分开, 来进行火线与零线的区分。47

**注意:** 此非接触交流电压测电笔设计为高度灵敏探测。当遇到静电或其它能带电体时, 可能指示灯也会亮起或瞬间闪烁, 这属于正常现象。48

### 直流电压测量 49

**注意:** 正打开或关闭电源时不要进行此项测量, 瞬间的强大电压将损坏仪表。50


1. 将功能转盘置于V DC的位置。**1**
2. 将黑色表笔插入负极COM端口，红色表笔插入正极V端口。**2**
3. 将表笔尖端接触被测物，确保极性正确(红色连正极,黑色连负极)。**3**
4. 显示屏上读取电压值。显示屏显示了精确的小数点，数值。若极性颠倒，数值前将显示负号。**4**

### 交流电压测量 **5**

**警告：**谨防触电。**6**

若表笔长度不够不能接触到某些240V用具插座的带电部位，则可能出现插座有电而读到的数值却为0的情况。因此若无电压显示，应检查表笔是否接触到了插座内的金属接口。**7**


**注意：**正打开或关闭电源时不要进行此项测量，瞬间的强大电压将损坏仪表。**8**

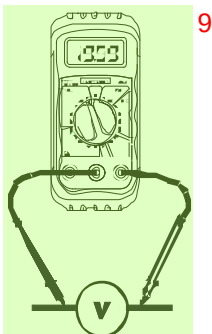


1. 将功能转盘置于V AC的位置。**10**
  2. 将黑色表笔插入负极COM端口，红色表笔插入正极V端口。**11**
  3. 将表笔尖端接触被测物。**12**
  4. 显示屏上读取电压值。显示屏显示了精确的小数点，数值和(AC,V等)符号。**13**
- 在显示屏上读取电压数据。不断重调功能转盘至低交流电压档位获得高分辨率读数。读数由精确的小数点和数值表示。**14**

### 直流电流测量 **15**

**注意：**在10A情况下测量时间不能超过30秒，否则将可能损坏仪表或表笔。**16**

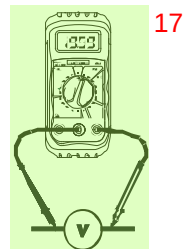


1. 将黑色表笔插入负极COM端口。**18**
2. 测量直流200mA 以下的电流,将功能转盘置于最高DC mA档位，并将红色表笔插入mA端口。**19**
3. 测量直流10A时,将功能转盘置于10A档位，并将红色表笔(10A)端口。**20**
4. 断开被测电路的电源。在你想测量电流的位置打开电路绝缘层。**21**
5. 将黑色表笔接触被测电路的负极，红色表笔接触被测电路正极。**22**
6. 接通电源。**23**
7. 在显示屏上读取读数。进行mA DC测量时,不断重调功能转盘至低mA DC档位获得高分辨率读数.读数由精确的小数点和数值表示。**24**

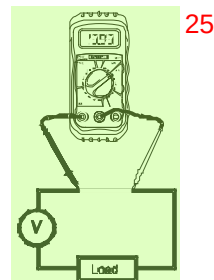

**电阻测量 1**

**警告:** 为防触电,测量前应断开电源,把所有电容放电,取出电池和拔掉电线。 2

1. 将功能转盘置于最高电阻 $\Omega$ 位置。 3
2. 将黑色表笔插入负极COM端口,红色表笔插入正极 $\Omega$ 端口 4
3. 把表笔接触被测电路或元件。测试时最好断开电路的一端,以使剩余的电路不会干扰被测电阻数值。 5
4. 读取显示屏上读数,然后将功能转盘调至最低电阻 $\Omega$ 档位,通常大于实际电阻或预测电阻。读数由精确的小数点和数值表示。 6

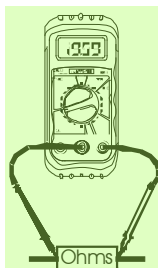**短路蜂鸣测试 8**

**警告:** 请不要在接通电源的情况下进行在线短路蜂鸣测试以免触电。 9

1. 将功能键转盘置于  $\rightarrow \cdot \rightarrow$  位置。 10
2. 将黑色表笔插入负极COM端口,红色表笔插入正极 $\Omega$ 端口。 11
3. 把表笔与被测物体相接触。 12
4. 当电阻小于30时 $\Omega$ ,仪表会发出蜂鸣。如果是开路,显示屏将显示“1” 13

**二极管测试 14**

1. 将黑色表笔插入负极COM 端口,红色表笔插入正极V端口。 15
2. 将功能转盘置于  $\rightarrow \cdot \rightarrow$  位置。 16
3. 把表笔与二极管相接触,正向电压将显示400 至 700mV.反向电压显示“1” 符号。短路时将显示接近 0V,开路时会在两种极性上显示“1” 符号。 17

**电池测试 18**

1. 将黑色表笔插入负极COM端口,红色表笔插入正极V 端口。 19
2. 使用功能选择键,选择1.5V 或 9V 电池档位。 20
3. 将红色表笔接触电池正极,将黑色表笔接触电池负极。 21
4. 在显示屏上读取数值。 22

|          | 良好     | 较弱           | 坏的     |
|----------|--------|--------------|--------|
| 9V 电池:   | >8.2V  | 7.2 至 8.2V   | <7.2V  |
| 1.5V 电池: | >1.35V | 1.22 至 1.35V | <1.22V |

**更换电池 24**

**警告:** 为防触电,打开电池后盖前后,请勿操作仪表并把表笔与电源断开。 25

1. 当电池电压不足时,显示屏上会出现“BAT” 符号,此时应更换电池。 26
2. 按下面的步骤安装电池。 27
3. 妥善处理废电池。 28

**警告:** 为防触电,在电池后盖安装和固定之前,请勿操作仪表。 29

**更换保险丝 30**

**警告:** 为防触电,在打开保险丝门之前,请把表笔和电源断开。 31

1. 把表笔与仪表及其它被测物断开。 32
2. 用螺丝刀拧开保险丝门上的螺母。 33
3. 轻轻取出废旧的保险丝。 34
4. 装入新的保险丝。 35
5. 使用正确型号与数值的保险丝(0.2A/250V) 快速熔断保险丝用于200mA 36  
的 量程,10A/250V 快速熔断保险丝用于10A的 量程。
6. 盖回后盖,拧紧螺钉。 37

**警告:** 为防触电,在保险盖盖紧前请勿操作仪表。 38