

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ


Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»		
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814					
Заказ-наряд №			Заявка №		
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200		
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала работ:	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан		
Серийный номер:	NHLT0ABAVPB100085				
Наработка/Пробег в часах/км	12 890 м/ч	162 504 км	Контактное лицо: сервисный инженер Борк В.А.		
Агрегат	Двигатель				
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Высокий показатель параметра: Na(Натрий).		
Серийный номер агрегата	33232872				
Гаражный номер	47				

Описание

Внешний вид



Заводская табличка

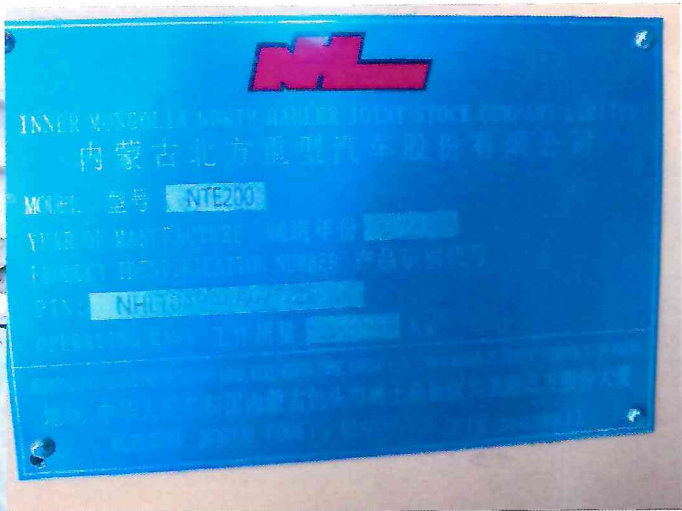

Заводская табличка ДВС



Наработка м/ч



05.08.2025г. в 09:00 во время проведения планового ТО, произведен отбор пробы моторного масла. 06.08.2025г. получен анализ масла, который показал высокий уровень параметра Na(натрий), при наработке 12 750 м/ч.



141701, г. Долгопрудный, Лыжниковский проезд 28,
строение 1
E-mail: test@testing.ru; Телефон +7-495-86-88-108
ОГРН: 1175029020099
ИНН/КПП: 504701512/504701001



Протокол испытаний № M097.08.25 от 06.08.2025г.


Данные образца:

- Заказчик
- Адрес нахождения
- Тип/Марка, учетный номер
- VIN
- Общая наработка, м/ч
- Нарботка масла, м/ч
- Дата отбора пробы
- Исполнитель
- АО «РАЗВИТИЕ»
- Магаданская обл., пос. Оймякон
- NTE 200 №47
-
- 12750
- 250
- 06.08.2025
- Пролоренко И.

Описание пробы		
M097.08.25		
Описание	Вязкая жидкость черного цвета	
Отборная емкость	250 мл	
Узел агрегата	ДВС	
Тип пробы	Моторное	
Наименование рабочей жидкости	Газпромнефть-G-Protect MSI Plus 15W-40	
Результаты испытаний		
Оценка пробы		✖
Общие показатели	Метод испытаний	ID:M097.08.25
Щелочное число (TBN)	ГОСТ 11362	9.11
Кислотное число (TAN)	ГОСТ 32327	2.16
Вязкость при 40°C (V40), сСт	ASTM D 445	121.5
Вязкость при 100°C (V100), сСт	ASTM D 445	16.0
Индекс вязкости (VI)	ASTM D 2270	140.12
Класс чистоты	ISO 4406	///
Присадки в маслах		ID:M097.08.25
P (Фосфор)	г/гм	1768
Ba (Барий)	г/гм	0
Ca (Кальций)	г/гм	3292
Mg (Магний)	г/гм	5
Zn (Цинк)	г/гм	1053
Mn (Марганец)	г/гм	51
B (Бор)	г/гм	34
Элементы износа		ID:M097.08.25
Al (Алюминий)	г/гм	0
K (Калий)	г/гм	10
V (Ванадий)	г/гм	0
Ti (Титан)	г/гм	0
Sn (Олово)	г/гм	0
Si (Кремний)	г/гм	0
Na (Натрий)	г/гм	58
Cr (Хром)	г/гм	0
Mn (Марганец)	г/гм	0
Fe (Железо)	г/гм	1
Ni (Никель)	г/гм	0
Cu (Медь)	г/гм	0
Pb (Свинец)	г/гм	3
ИК Спектрометрия		ID:M097.08.25
Содержание воды (W)	%	0.00

Специалистами Горной Евразии принято решение провести плановую диагностику ДВС.

11.08.2025г. произведен демонтаж крышки и теплообменника заднего охладителя надувочного воздуха правого ряда цилиндров.
Произведена эндоскопия двигателя во впускных коллекторах. В ГБЦ № 8 правого ряда цилиндров обнаружены следы охлаждающей жидкости

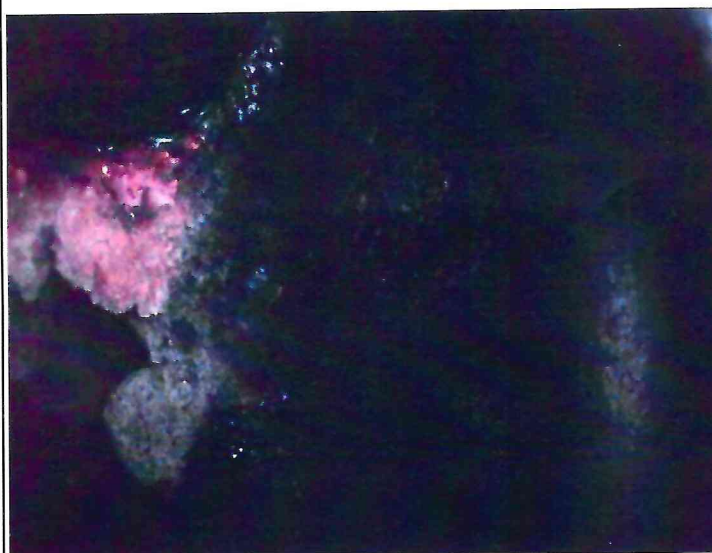


Произведён демонтаж неисправной ГБЦ.



Установлена новая ГБЦ (предоставлена заказчиком) и ремонтный комплект прокладок.



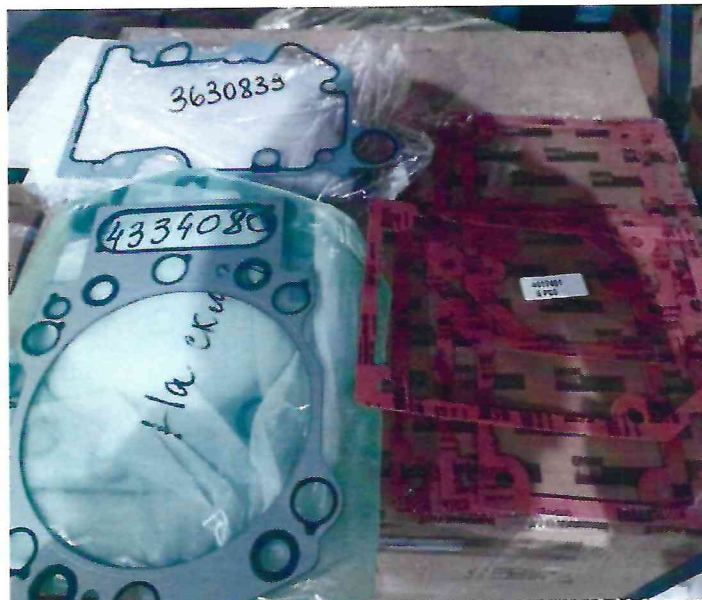

Заключение/Рекомендации

Заключение: при проведении диагностики системы охлаждения ДВС было выявлено, неисправность ГБЦ №8 правого ряда цилиндров с внутренней трещиной в корпусе. Охлаждающая жидкость попадала в камеру сгорания при открытии впускных клапанов. Была произведена замена ГБЦ (предоставлена заказчиком) №8 на новую.

Рекомендации: Эксплуатацию техники производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя заказчика

Сидуров В. А.

Дата: 12.08.2025г.

Подпись сервисного инженера/механика

Борис В. А.

Дата: 12.08.2025.