

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ


Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814			
Заказ-наряд №			Заявка №
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала работ:	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан
Серийный номер:	NHLT0ABA/PB100085	11/08/2025г.	
Наработка/Пробег в часах/км	12 890 м/ч	162 504 км	Контактное лицо: сервисный инженер Борк В.А.
Агрегат	Двигатель		
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Посторонний шум клапанного механизма, сильное дымление, потеря мощности
Серийный номер агрегата	33232872		
Гаражный номер	47		

Описание


Внешний вид



Заводская табличка

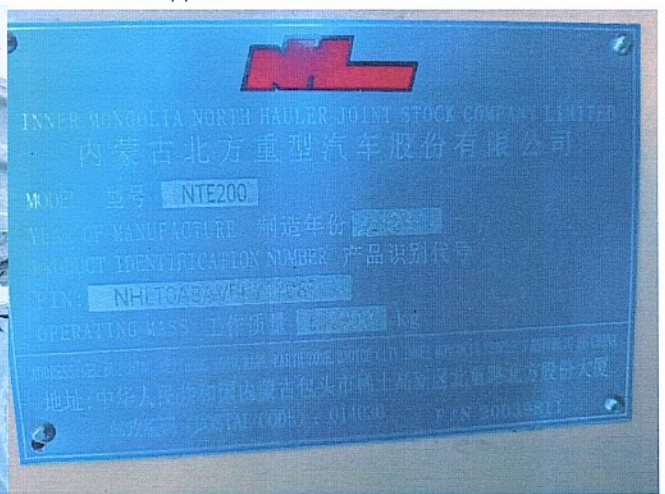

Заводская табличка ДВС

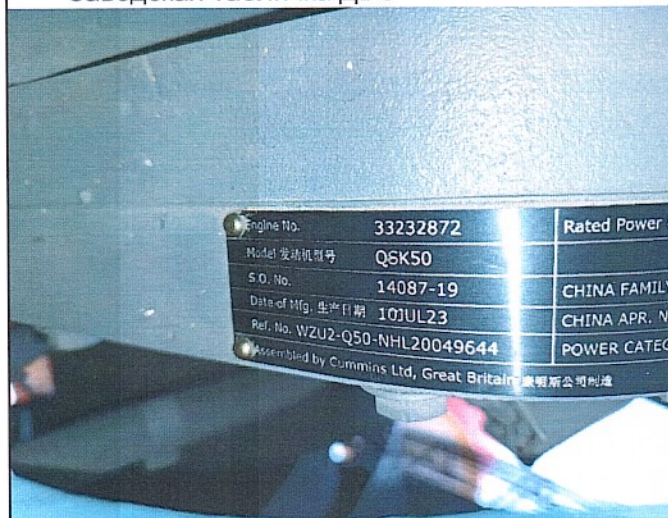

Наработка м/ч



От операторов самосвала поступила жалоба о потере мощности и сильном дымлении самосвала.

07.12.2025г. в 13:20 самосвал приехал на РГБ для диагностики топливной системы ДВС.

Обнаружен посторонний шум в ГБЦ 7L и 4L

Самосвал заехал в сервисный ангар ГЕ.



С помощью диагностического оборудования Cummins Insite выявлены неисправные форсунки 2L, 4L и 5R.

Произведен демонтаж крышек клапанов и форсунок цилиндров 2L, 4L, 7L и 5R


С помощью эндоскопа обнаружен неисправный выпускной клапан на цилиндре 7L.



Произведен демонтаж и дефектовка ГБЦ 7L.

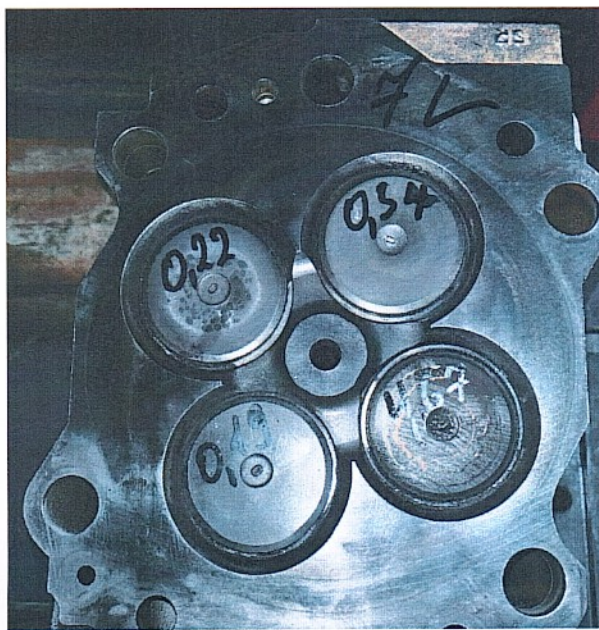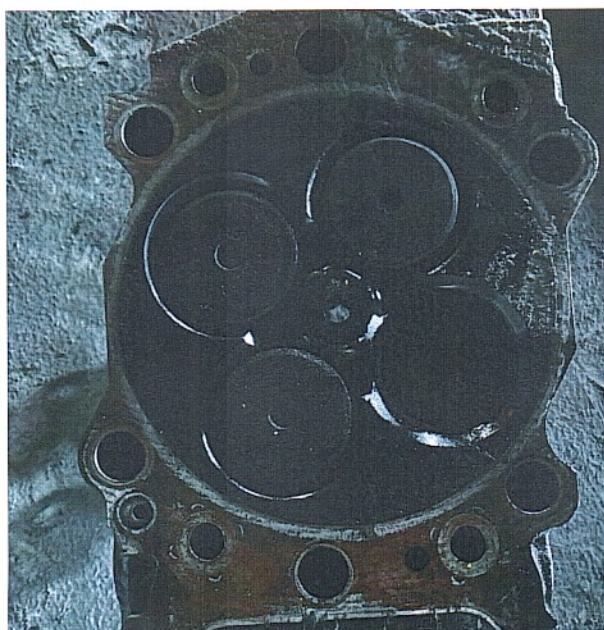

Произведена замена одного выпускного клапана.

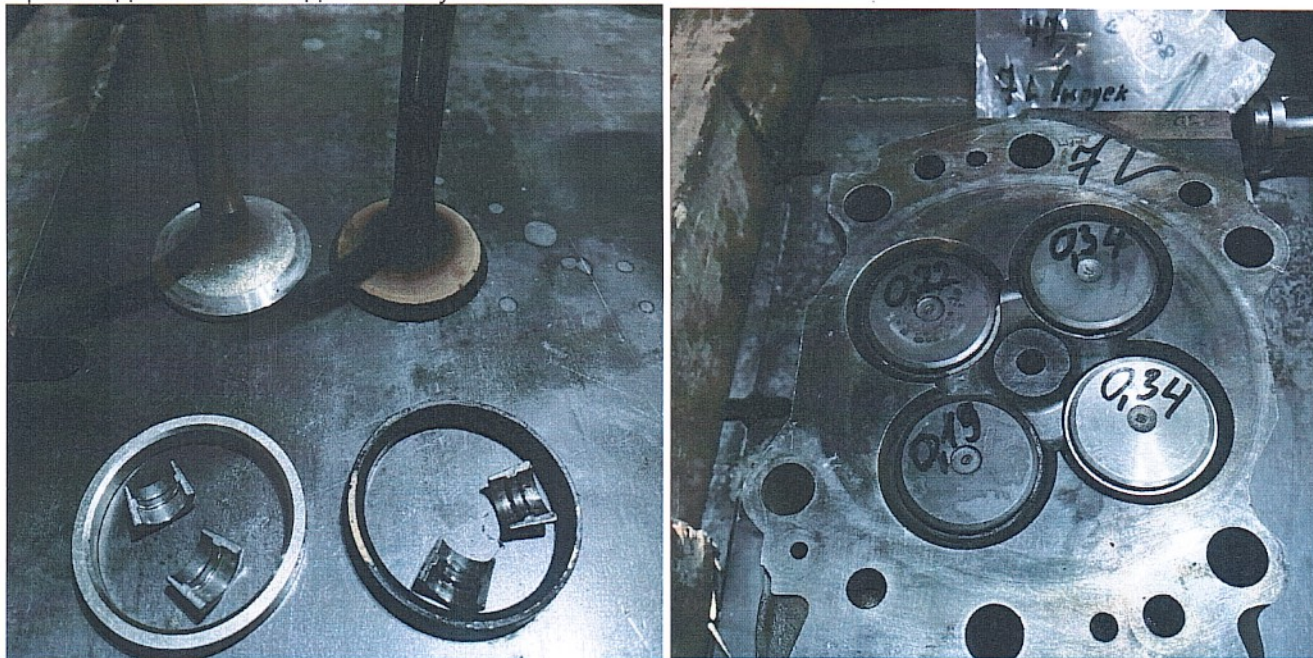

ГБЦ установлена на двигатель. На цилиндрах 2L, 4L и 5R установлены новые топливные форсунки.



Выполнен демонтаж остальных крышек клапанов и регулировка клапанных зазоров.

После регулировки клапанных зазоров, произведен запуск ДВС. На цилиндре 3L обнаружен посторонний шум. С помощью диагностического оборудования, методом отключения цепи форсунки выявлена неисправность форсунки цилиндра 3L.

Произведен демонтаж форсунки. Проведена эндоскопия цилиндра, которая выявила неисправный выпускной клапан.








Принято решение произвести дефектовку всех цилиндров.

Выполнен демонтаж крышек клапанов и топливных форсунок. Произведена эндоскопия цилиндров ДВС. На цилиндрах 3L, 5L, 6L, 2R, 3R, и 7R выявлены неисправные выпускные клапана.









Произведен демонтаж 6 (шести) ГБЦ и дефектовка клапанов.

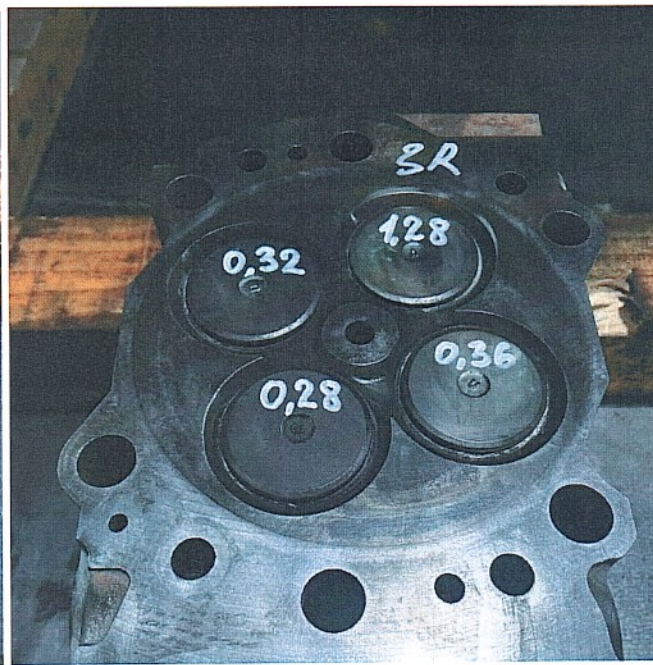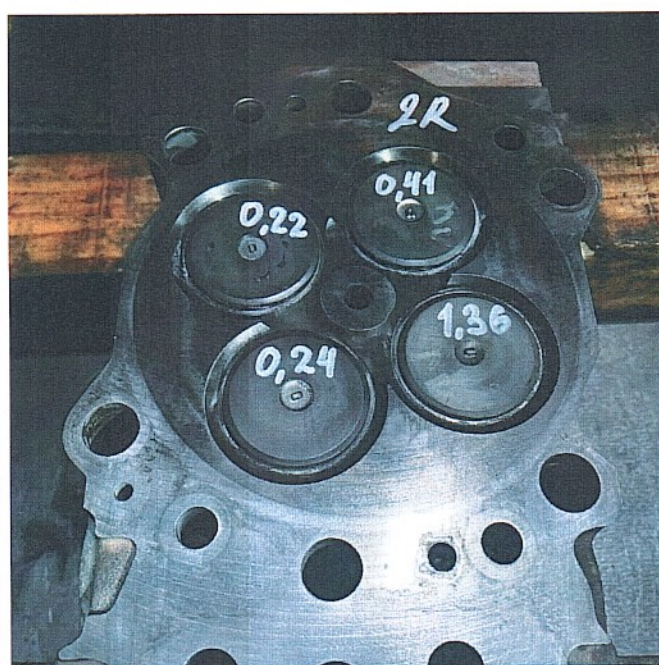

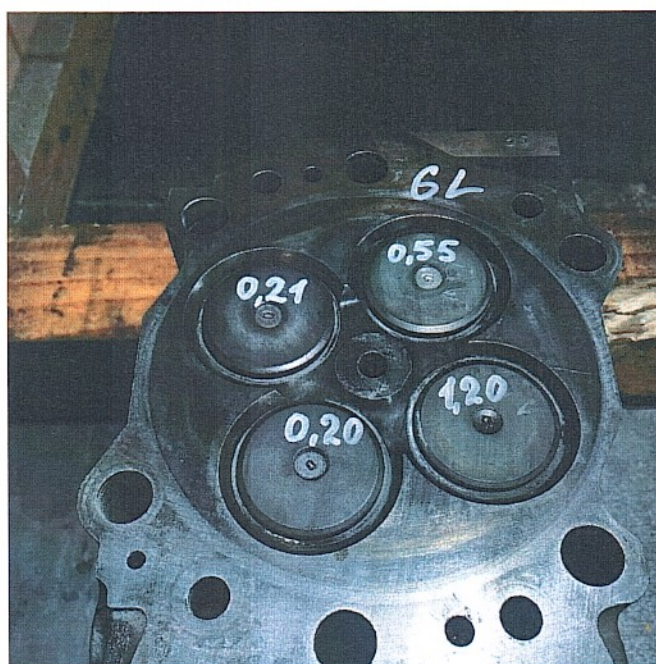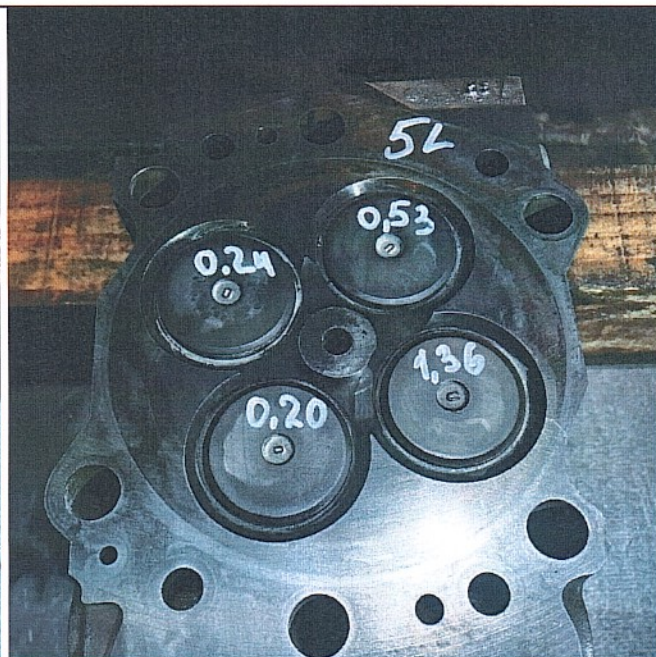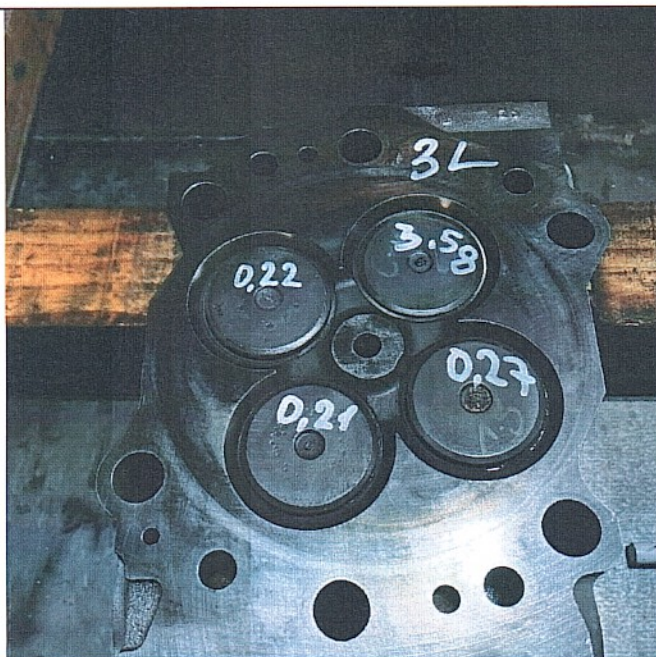

Произведена замена 9 (девяти) выпускных клапанов.

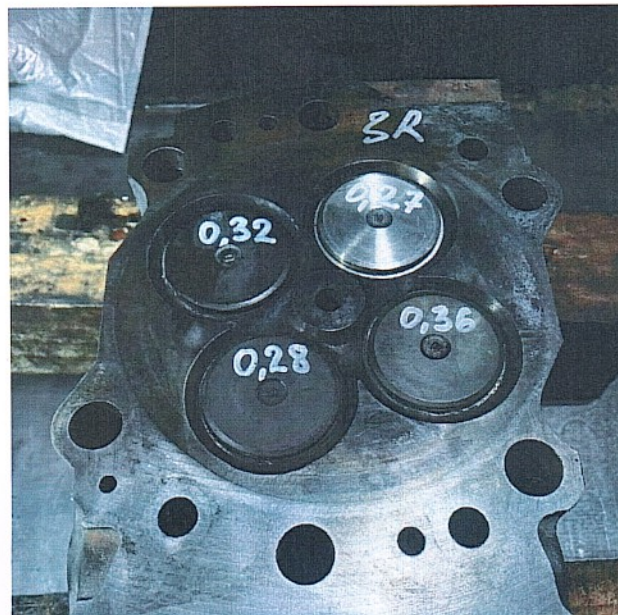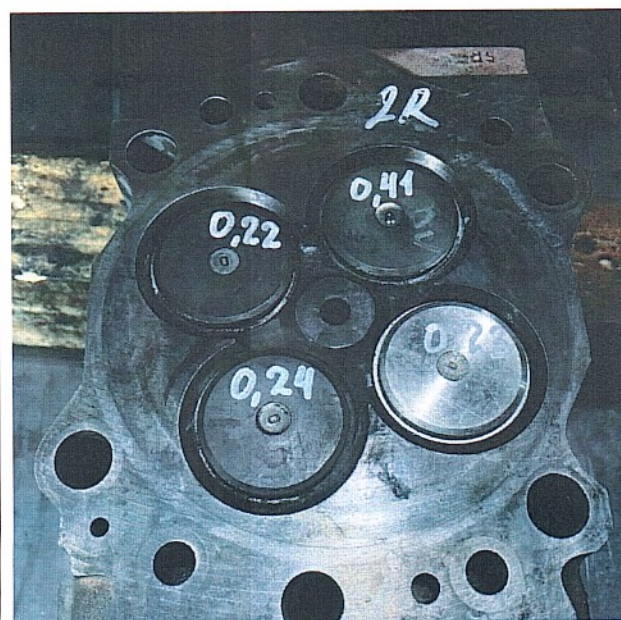

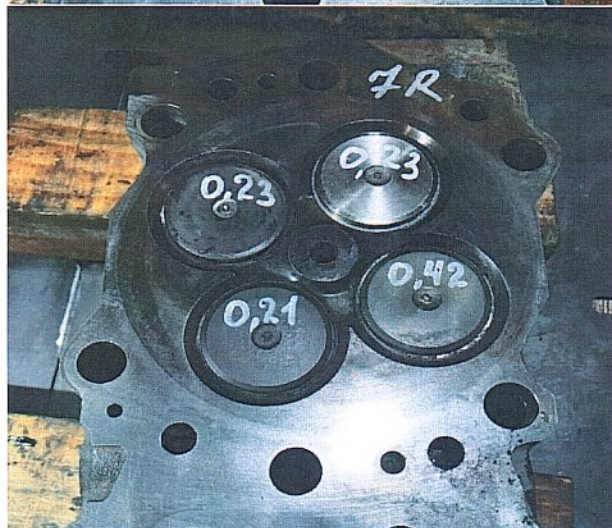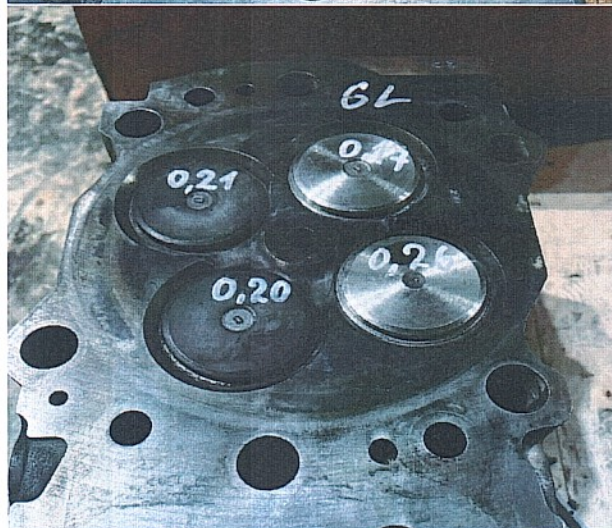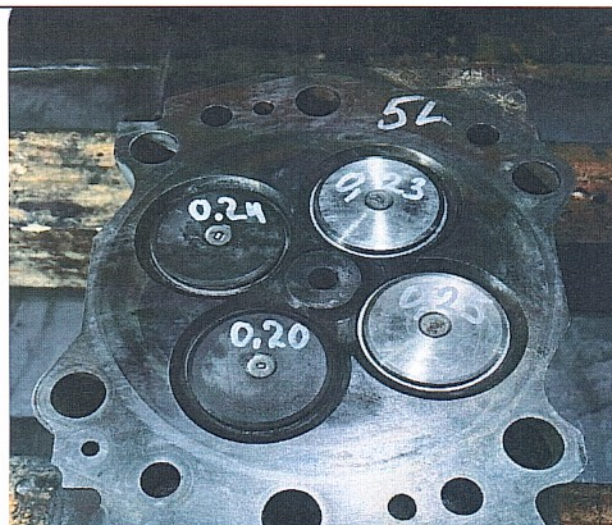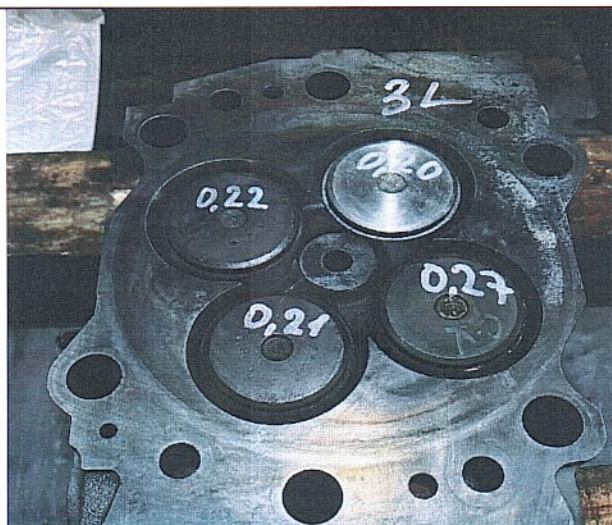

Все ГБЦ установлены на двигатель с заменой всех соответствующих прокладок. Произведена замена 2 (двух) штанг толкателей. Повторно выполнена регулировка клапанных зазоров. После запуска ДВС произведена повторная диагностика, отклонений не выявлено. 16.12.2025 самосвал выехал в работу.

Заключение/Рекомендации

Заключение: Диагностика ДВС выявила неисправность 10 (десяти) выпускных клапанов на 7 (семи) ГБЦ и 4 неисправные топливные форсунки.

Рекомендации: Эксплуатацию техники производить согласно заводской инструкции. Рекомендуется произвести капитальный ремонт ДВС на 18000 моточасов.

Подпись уполномоченного представителя заказчика

Куракин Р.В.

Дата:

Подпись сервисного инженера/механика

[Signature]

Дата: 18.12.2025