

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ


Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»		
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814					
Заказ-наряд №			Заявка №		
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200		
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала/окончания работ: 16/03-17/03/2026г.	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан		
Серийный номер:	NHLT0ABAPPB100095				
Наработка/Пробег в часах/км	15572 м/ч	90887 км	Контактное лицо: сервисный инженер Чеховской А.Н.		
Агрегат	Двигатель				
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Жалобы операторов на сильное дымление двигателя сизым дымом.		
Серийный номер агрегата	33229431				
Гаражный номер	58				

Описание

Внешний вид



Заводская табличка

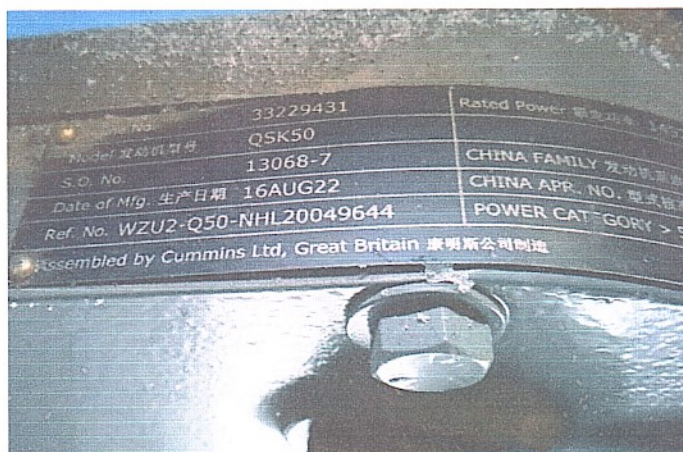


Заводская табличка ДВС


16.03.2026г. Оператор сообщил о сильном дымлении ДВС сизым дымом. При проведении диагностики ДВС сервисной службой ГЕ было выявлено: потеря мощности, повышенное дымление при работе цилиндра 4R. Требуется более детальная диагностика и дефектовка узлов ДВС. При проведении дефектовки неисправных узлов был выявлен отказ следующих деталей:

3035110 Клапан выпускной – 1 шт., 3086192 Седло выпускного клапана – 1 шт. цилиндра 4R.

Неисправный узел

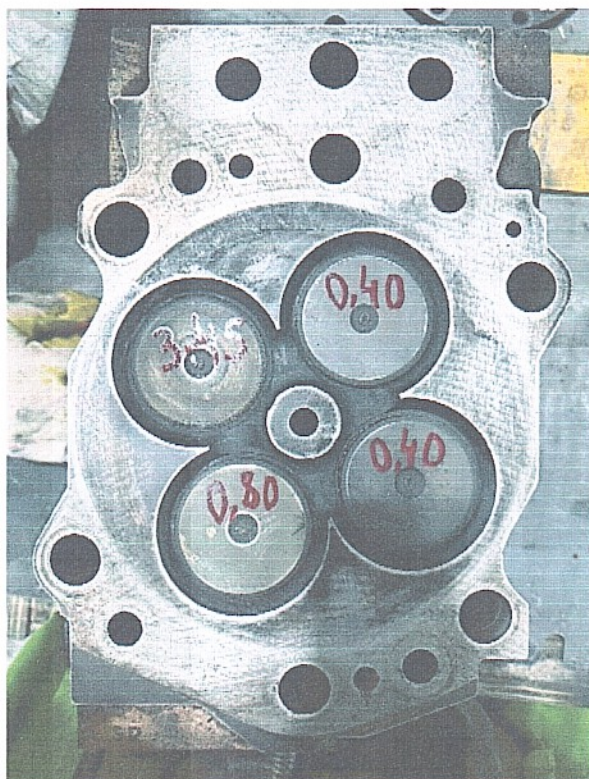

Отремонтированный узел

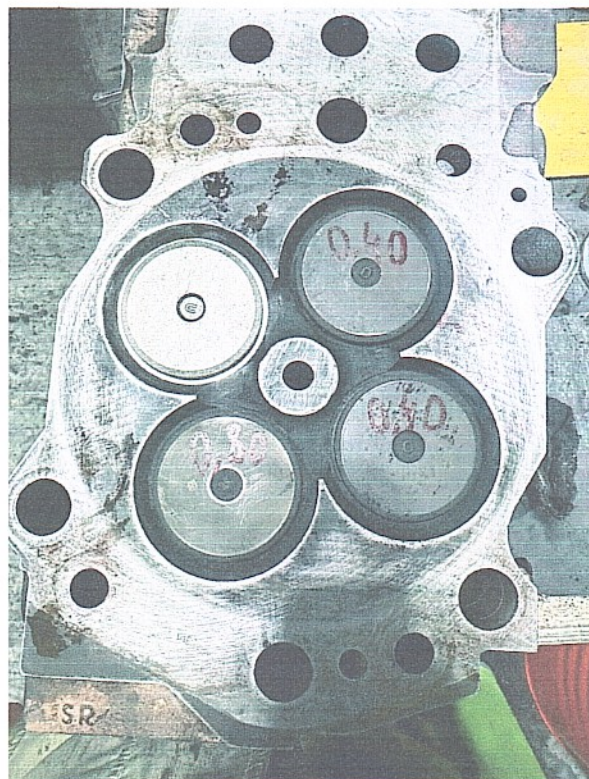

В процессе ремонта была произведена замена следующих деталей: 3035110 Клапан выпускной - 1 шт., 3086192 Седло выпускного клапана – 1 шт., 4334080 – прокладка ГБЦ - 1 шт., 3630839 – прокладка картера коромысел - 1 шт., 3037821 – прокладка выпускного коллектора - 1 шт., 3963990 – уплотнительная шайба – 2 шт., 4917451 Прокладка клапанной крышки QSK50 – 1 шт.


После замены всех неисправных деталей, произведена регулировка теплового зазора привода клапанов, тестовый запуск, проверка параметров ДВС. Отклонений в работе ДВС не выявлено, самосвал отправлен на линию.

Заключение/Рекомендации

Заключение: Причиной неисправности послужил износ выпускного клапана – седла ГБЦ. Предположительно причиной износа выпускного клапана является низкое качество материала клапанов.


Рекомендации: Эксплуатацию самосвала производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя
заказчика



Дата: 20.03.2026.

Подпись сервисного инженера/механика



Дата: 17.03.2026