

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ


Исполнитель:			Заказчик:	
ООО «Горная Евразия»			АО «Полюс Магадан»	
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814				
Заказ-наряд №			Заявка №	
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200	
Модель оборудования:	NTE 200	Дата проведения работ:	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан	
Серийный номер:	NHLT0ABAAPB100086	31/03/2026г.		
Наработка/Пробег в часах/км	17649 м/ч	228513 км	Контактное лицо: сервисный инженер Чеховской А.Н.	
Агрегат	Двигатель			
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Попадание ОЖ в масло ДВС.	
Серийный номер агрегата	33232926			
Гаражный номер	48			

Описание

Внешний вид





Заводская табличка

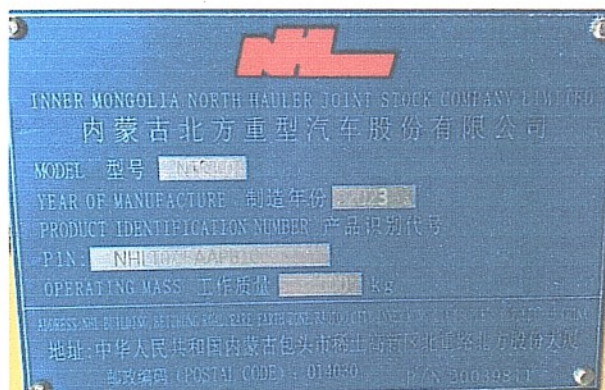

Заводская табличка ДВС

30.03.2026г. Оператор сообщил об аварийной остановке самосвала во время движения в груженном состоянии. При проведении первичной диагностики ДВС сервисной службой ГЕ было обнаружено наличие ОЖ в поддоне картера ДВС, принято решение транспортировать самосвал на площадку РГБ для проведения более детальной диагностики неисправности.

При проведении дефектовки неисправных узлов был выявлен отказ следующих деталей:

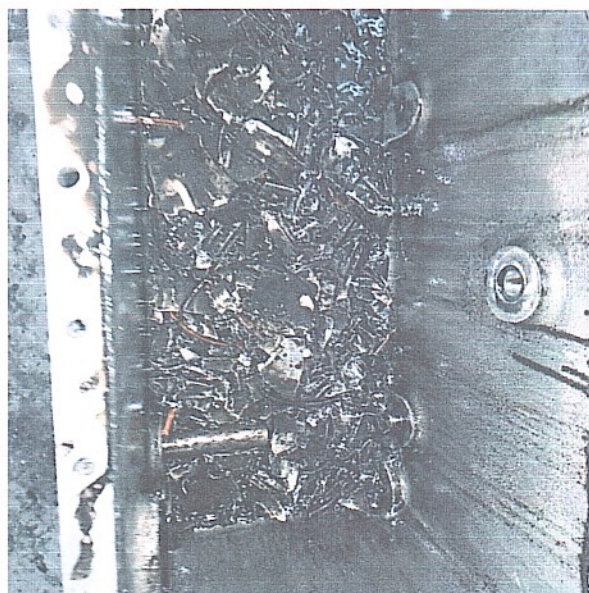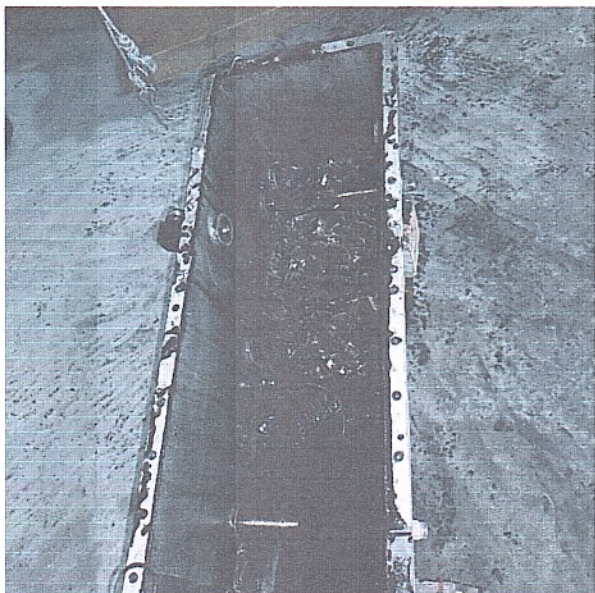



Поддон с остатками разрушенных деталей




Состояние клапанов цилиндра 6L




Разрушение посадочного места гильзы 6L

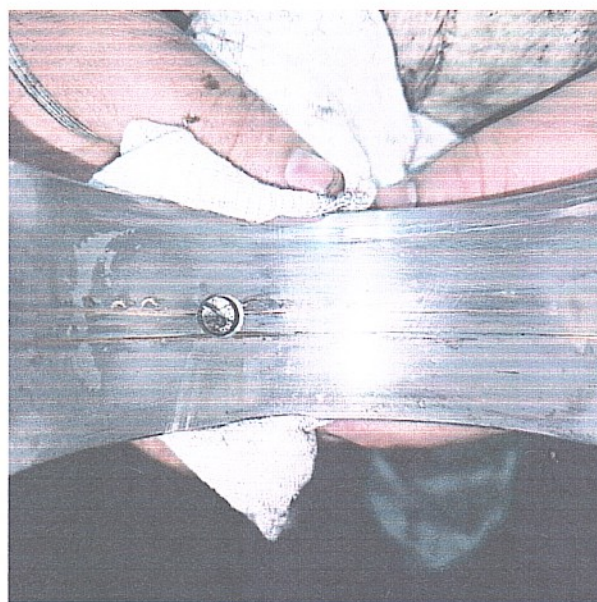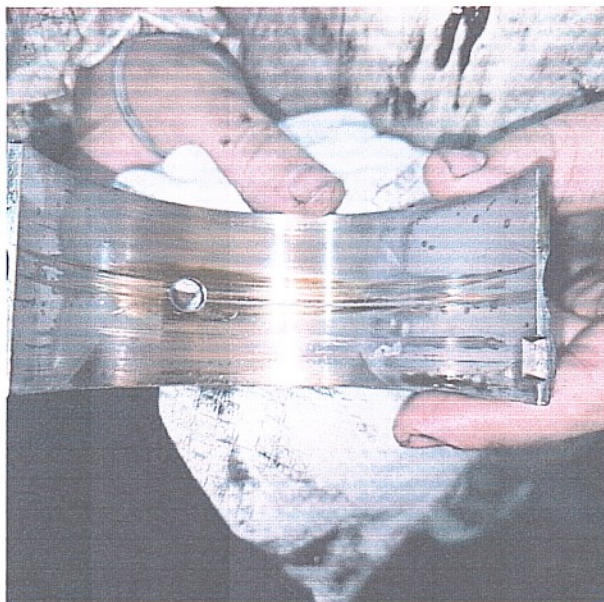

Состояние шатунного подшипника цилиндра 6L

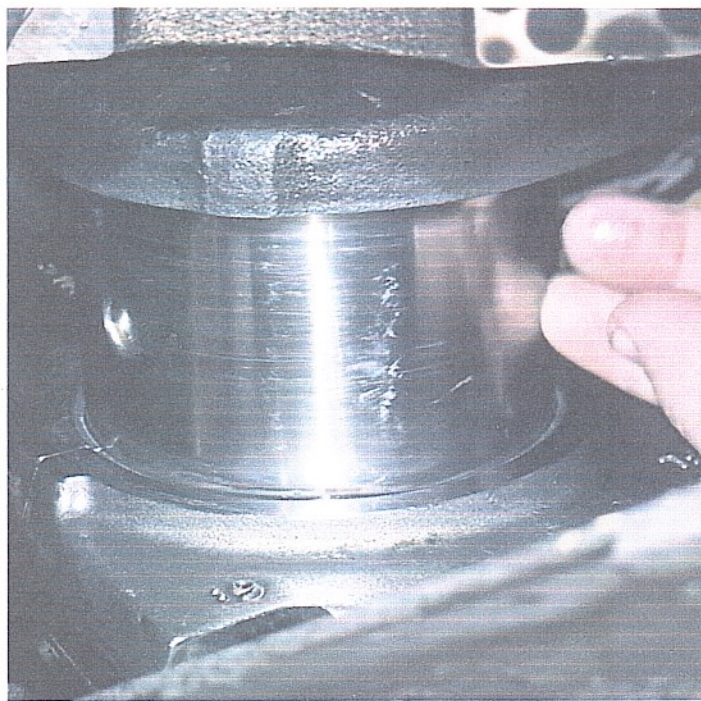

Состояние шатуна и шейки коленвала цилиндра 6L

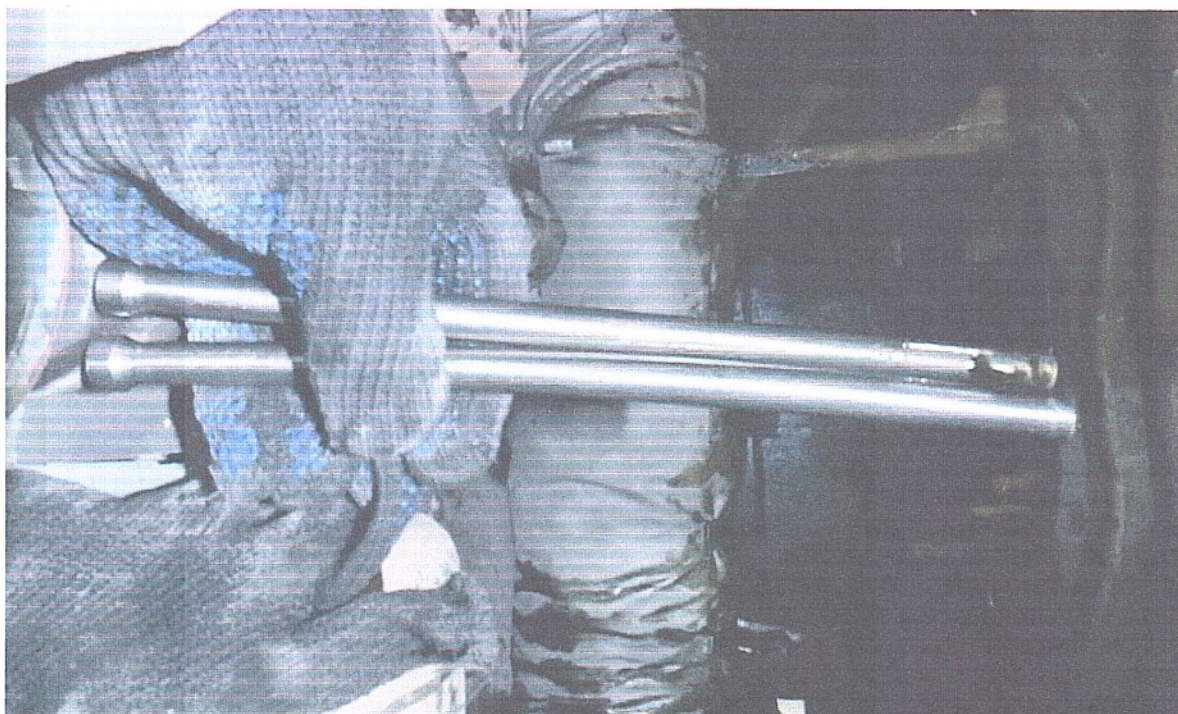

Неисправность штанг толкателя

Заключение/Рекомендации

Заключение: Причиной неисправности предположительно могло послужить образование трещины в гильзе цилиндра 6L, в следствие чего произошло попадание ОЖ в камеру сгорания и привело к гидроудару в цилиндре. В связи с сильными повреждениями элементов ДВС и невозможностью проведения ремонта на месте, рекомендуется провести замену ДВС.

Подпись уполномоченного представителя
заказчика

Ситиков АА

Дата: 01.04.2026.

Подпись сервисного инженера/механика

Алиев

Дата: 31.03.2026