

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ



Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814			
Заказ-наряд №			Заявка №
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала/окончания работ: 21/03-30/03/2026г.	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан
Серийный номер:	NHLT0ABAVSB100127		
Наработка/Пробег в часах/км	2776 м/ч	36355 км	Контактное лицо: сервисный инженер Чеховской А.Н.
Агрегат	Двигатель		
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Присутствие антифриза в масле ДВС.
Серийный номер агрегата	33238542		
Гаражный номер	83		

Описание

Внешний вид





Заводская табличка

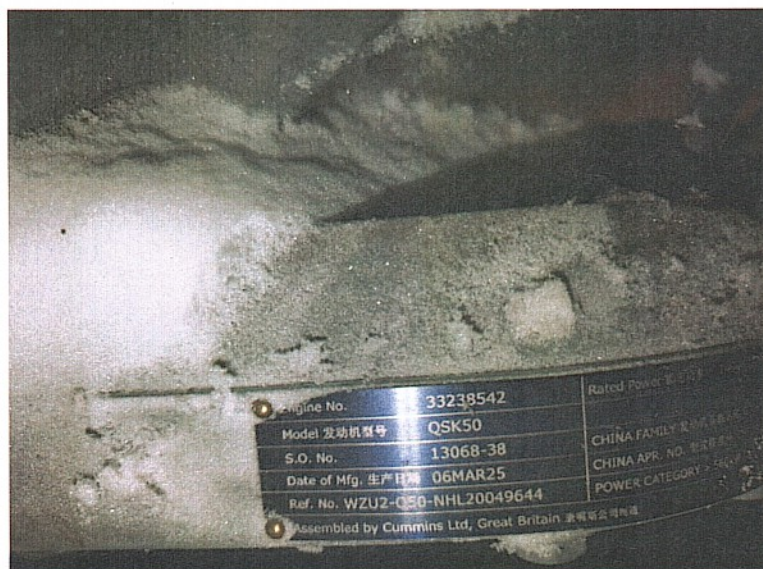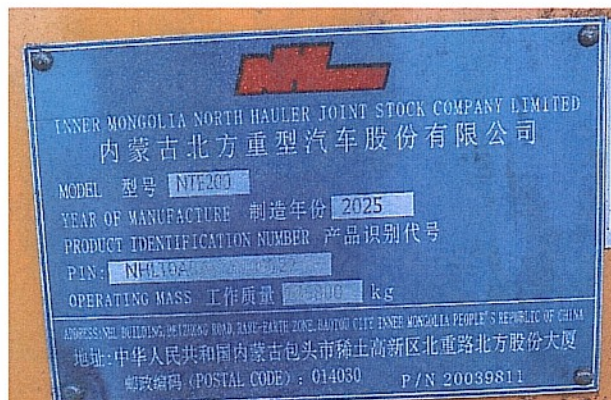



Заводская табличка ДВС

21.03.2026г. Оператор сообщил о аварийной остановке самосвала, неисправность ДВС. При проведении первичной диагностики ДВС сервисной службой ГЕ было выявлено: наличие охлаждающей жидкости в поддоне картера ДВС. Требуется транспортировка самосвала на площадку РГБ для проведения детальной диагностики неисправности.


При проведении дефектовки неисправных узлов был выявлен отказ следующих деталей:

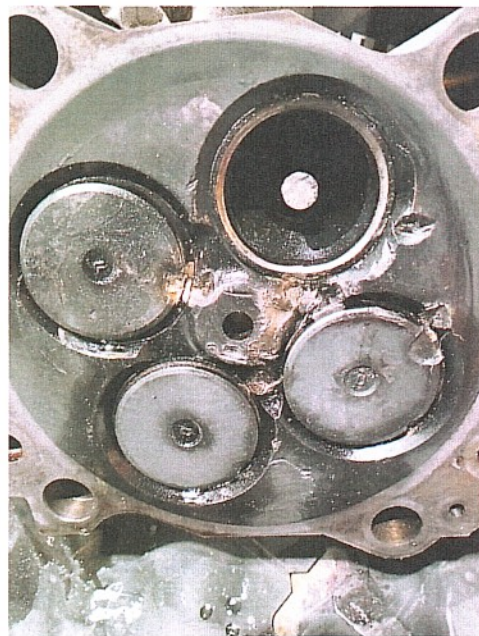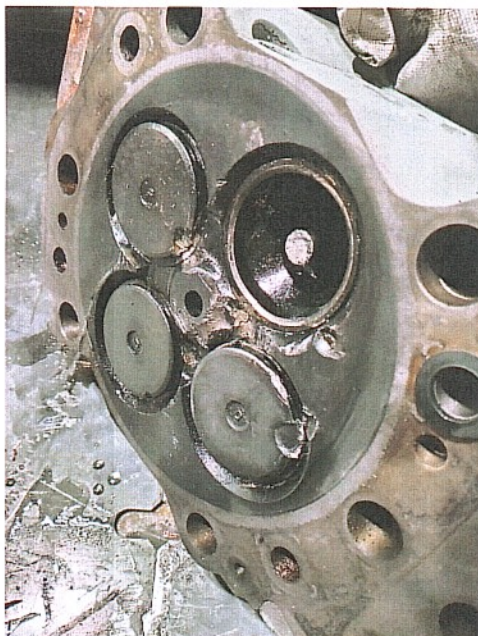

Обрыв выпускного клапана и повреждения головки ГБЦ 16 цилиндра

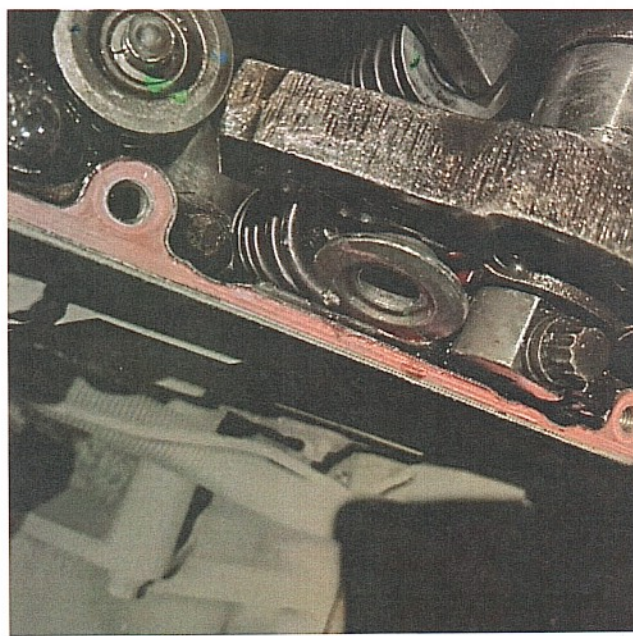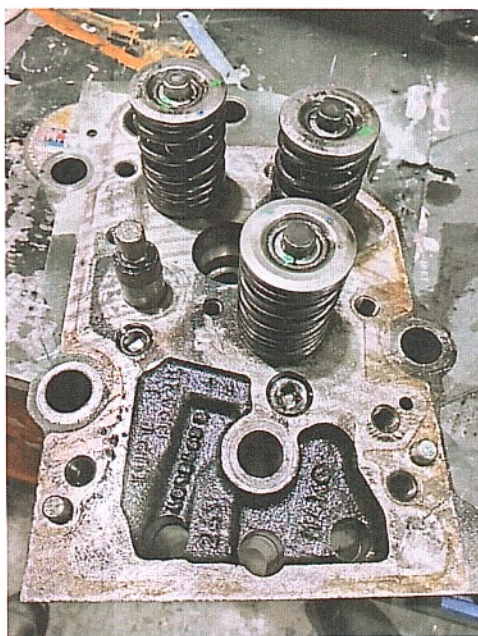

Рассухаривание выпускного клапана

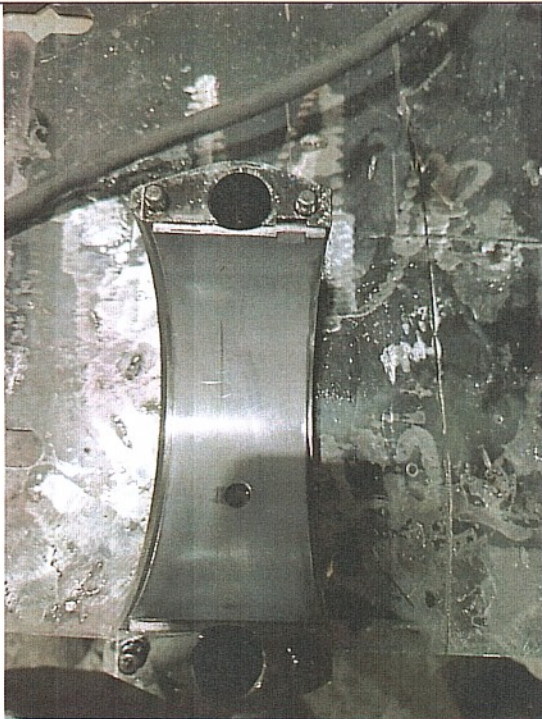

Повреждение шатунного подшипника(вкладыша)



Поврежденный шатун с поршнем



Поврежденный поршень



Поврежденная гильза цилиндра




Поврежденная масляная форсунка охлаждения поршня




Поврежденная пружина, «сухари» клапана



Поврежденные толкатели

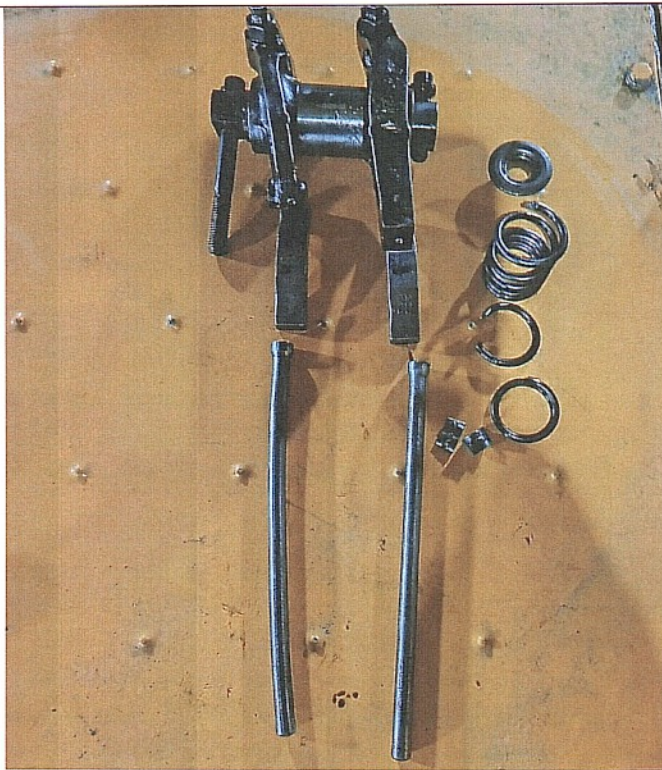

Поврежденные элементы впуска-выпуска

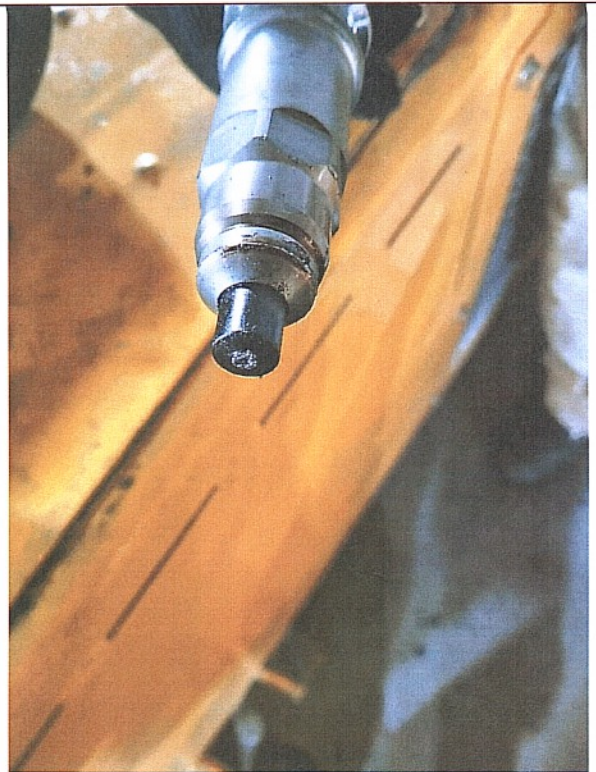

Поврежденная форсунка

Установленные новые детали:




Гильза




Шатун с поршнем в сборе




ГБЦ

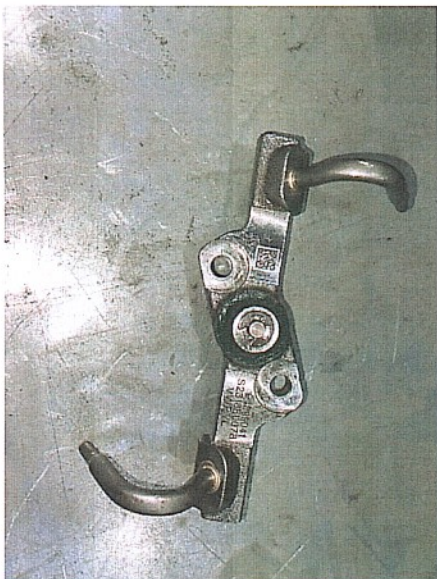


Форсунка охлаждения поршня

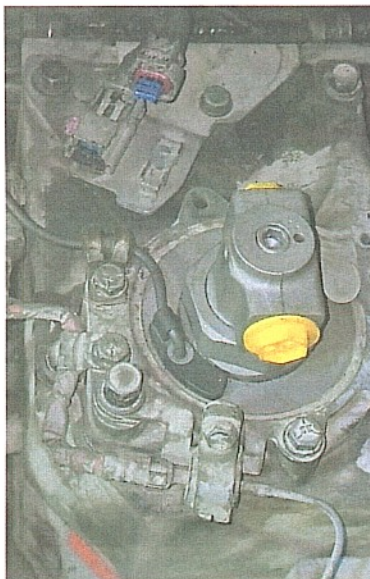

Топливная форсунка

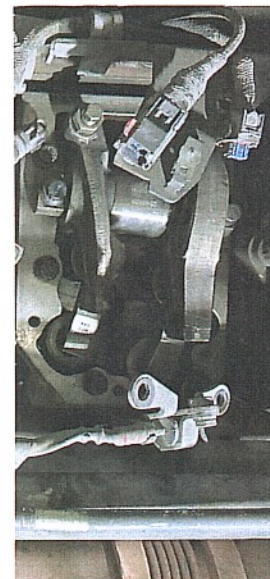

Толкатель в сборе

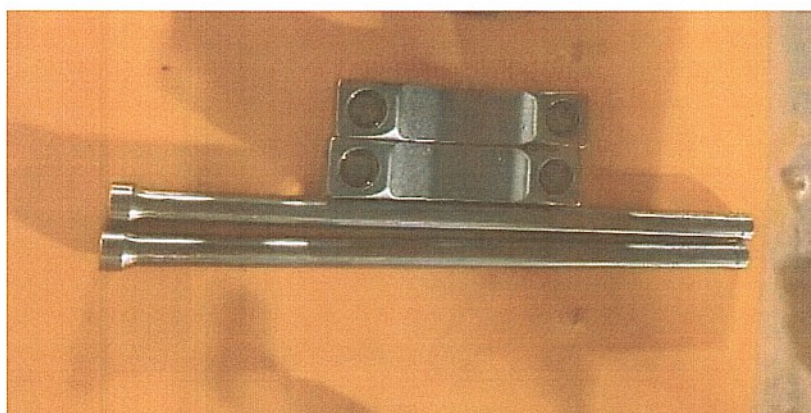

Штанги толкателя и крейцкопф

В процессе ремонта была произведена замена следующих деталей: 4090028-1шт.- комплект поршневых колец, 4352588 -1шт.- комплект прокладок ГБЦ, 3650900-2 шт. - шатунный подшипник, 4313887-1 шт.- головка блока цилиндра, 4955328-1 шт.- комплект гильзы цилиндра, 4955325-1 шт.- поршень, 3057139-2 шт.- штанга толкателя, 2882077-1 шт.- форсунка в сборе, 4099041-1 шт.- форсунка охлаждения поршня, 3046409-3 шт.- болт с шестигранной головкой, S603-3 шт. - пружинная шайба, 3046410-3 шт.- шестигранная гайка, 5539215-1 шт.- коромысло в сборе, 3086362-2 шт.- крейцкопф, 205393-1 шт.- болт с двенадцатигранной головкой, 205394-1 шт. - болт с двенадцатигранной головкой, 205128-2 шт.- плоская шайба, 3043214-1 шт. - прокладка масляного картера, 3043211-1 шт. - прокладка масляного поддона, 3632225-1 шт.- шатун, 3037821-1шт. - прокладка выхлопного коллектора.


После замены всех неисправных деталей , произведена регулировка теплового зазора привода клапанов, тестовый запуск, проверка параметров ДВС. Отклонений в работе ДВС не выявлено, самосвал отправлен на линию.

Заключение/Рекомендации

Заключение: Причиной неисправности предположительно послужило разрушение пружины клапана, что привело к отказу остальных деталей ГБЦ. Ремонт был произведен в рамках гарантийных обязательств.

Рекомендации: Эксплуатацию самосвала производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя
заказчика

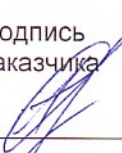 Сидоров АА

Дата:

31.03.2026.

Подпись сервисного инженера/механика



Дата: 30.03.2026