

T030. 画像+図形参照表示ツール

リファレンスマニュアル

第 6.9 版

2026 年 4 月 22 日

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

はじめに

このマニュアルは、VTV-9000 システムソフトウェアで使用する**画像+図形参照表示ツール**について説明したものです。

対応するシステムのバージョンは 8.2.9 ビルド 1 以降です。

- DefFinder®、GradFinder®、CrackFinder®は、ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- 「PLCLINK®」は三菱電機株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®とそのロゴマークは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

目次


はじめに	3
1 画像+図形参照表示ツールとは.....	5
1.1 概要	5
1.2 ツールの機能	5
2 ツールの構成	7
2.1 画像+図形参照	7
2.2 計測値参照表示	10
2.2.1 リスト編集	11
2.2.2 表示設定	12
2.3 参照画像保存	14
3 出力項目	19
3.1 接点出力	19
3.2 外部出力／ファイル出力	19
3.3 図形出力	19
3.4 カウンタ出力	19
3.5 グラフ出力	19
3.6 データ表示	19
4 シリアルコマンド	20
4.1 DFA : アクティブタスク画像保存先設定/取得	20
5 PLCLINK コマンド	22
6 ツールコマンド	22
7 ツールを正しくお使いいただくために – 設定のコツ –	23
7.1 参照するツールの画像サイズについて	23
8 便利な使い方	24
8.1 カラー画像へのツールの結果図形の描画	24
8.2 メイン画面の結果表示に常に本ツールの結果を表示する方法	25
8.3 画像保存処理並列化について	25
9 困ったときは	26
10 制限事項	27
10.1 参照画像保存を行う場合の注意点	27
10.1.1 処理時間	27
10.1.2 ストレージ容量	27
10.1.3 ファイル名	27

1 画像+図形参照表示ツールとは

1.1 概要

タスク実行時に、あるツールの処理結果の出力画像や結果図形を、ユーザが確認したい場合に使用するツールです。

例えば、下図のように右側の「詳細結果」で本ツール（画像+図形参照表示 02）を選択すると、指定したツールの出力画像の表示と結果図形の描画ができます。

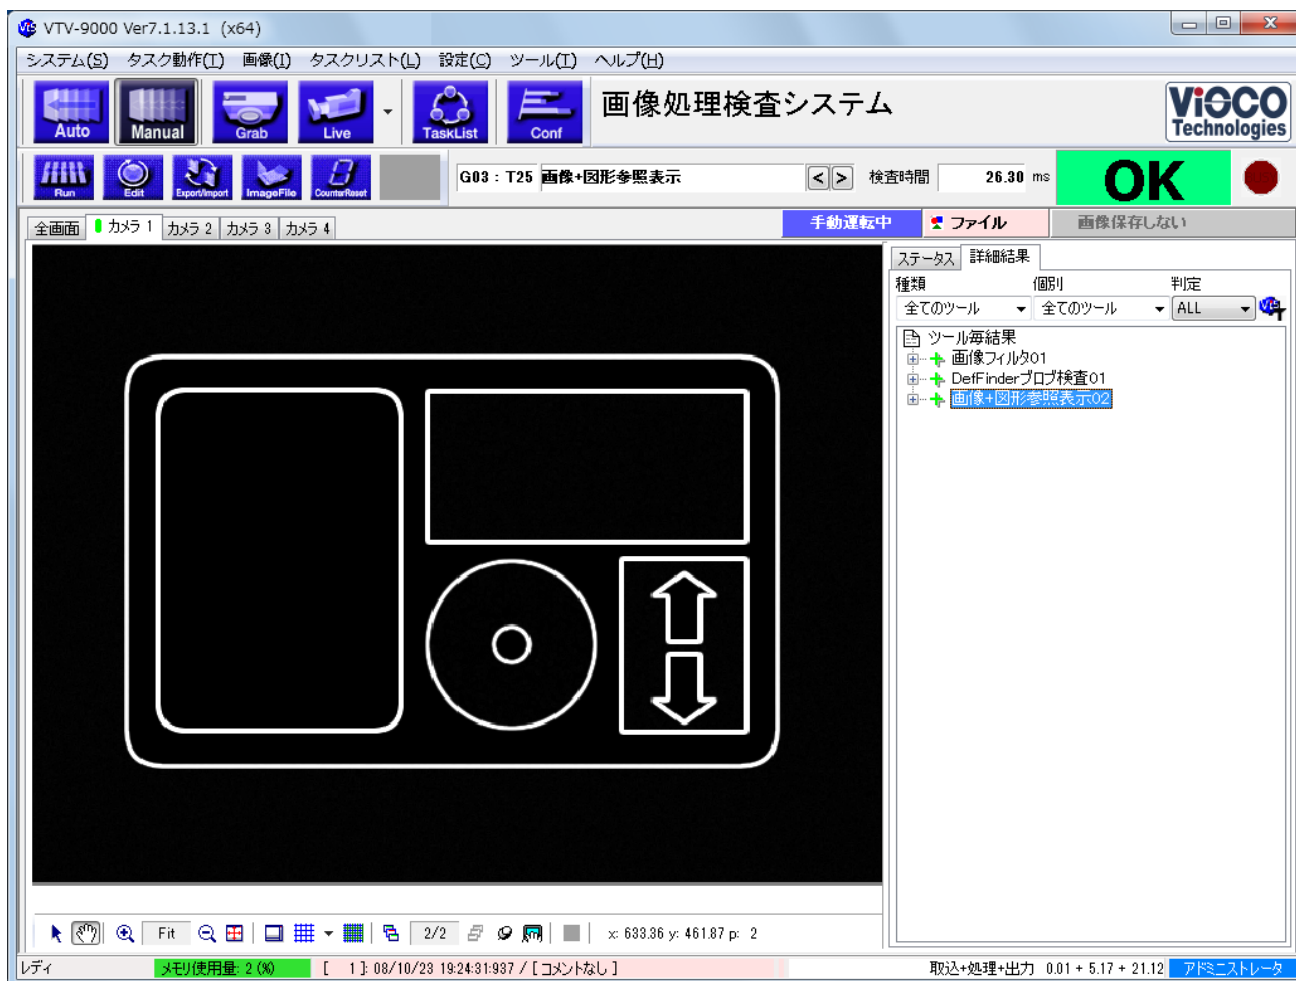

1.2 ツールの機能

- ツールの出力画像の表示
「画像取込」ツールでの取込画像や、「プロブ検査」ツールなどでの出力画像を表示できます。また、表示した画像に、異なるツールの結果図形を描画させることができます。
- 計測値を画像上に表示
「コネクタリード検査 II」ツールなどの検査項目で計測された数値を、参照している画像に表示することができます。

➤ 参照画像の保存


自動運転中のタスク実行時に、参照しているツールの出力画像の保存ができます。

また、保存画像に、異なるツールの結果図形を描画させることができます。

図形保存時の設定のコツについては、「7.1 参照するツールの画像サイズについて」をご確認ください。

2 ツールの構成

画像+図形参照表示ツールは次のタブで構成されています。




Tab1：画像+図形参照

Tab2：計測値参照表示

Tab3：参照画像保存

2.1 画像+図形参照

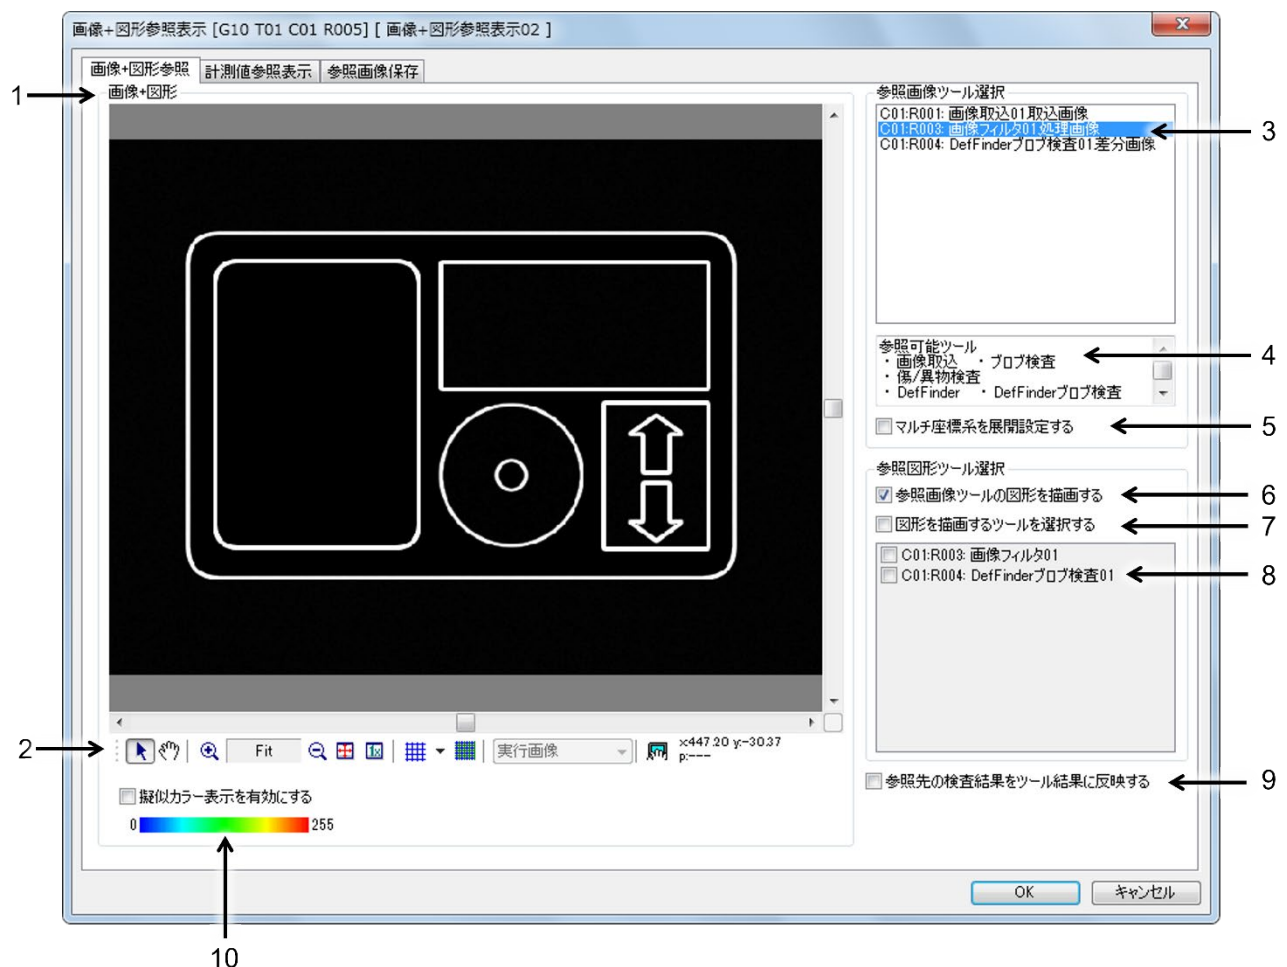

項目	説明
1 画像+図形	「3 参照画像ツール選択」で選択したツールの出力画像と、「8 参照図形ツール選択」などで描画を有効にしたツールの結果図形、「2.2 計測値参照表示」で設定した計測値が表示されます。ここに表示される画像と図形を実行時のメイン画面に表示することができます。

2	ツールバー	ポインタやズームイン／アウト、フィットイメージ、等倍表示、パン（移動）、グリッド（格子状の線）表示などを制御できます。
3	参照画像ツール 選択	画像と図形を参照するツールを選択します。 【参考】 参照画像ツールの選択を行っていないと、ツールの設定は完了できません。
4	参照可能ツール	「3 参照画像ツール選択」で参照することができるツール種類の一覧が表示されます。
5	マルチ座標系を 展開設定する	「3 参照画像ツール選択」でマルチ座標系を出力するツールを参照している場合に、このチェックボックスを ON にすると、本ツールはマルチ座標系の設定に従って繰り返し実行されます。 - 初期値：OFF
6	参照画像ツールの 図形を描画する	チェックボックスを ON にすると、「3 参照画像ツール選択」で選択したツールの結果図形が描画されます。 描画される図形は、参照しているツールのプロブ検査の図形です。 描画は、「出力設定」の「図形出力」画面における設定状態に依存します。 - 初期値：ON
7	図形を描画する ツールを選択する	チェックボックスを ON にすると、「8 参照図形ツール選択」で選択したツールの結果図形が描画されます。 描画される図形は、参照しているツールの「出力設定」の「図形出力」画面における設定状態に依存します。 - 初期値：OFF
8	参照図形ツール 選択	図形を参照するツールを選択します。選択したツールの結果図形が描画されます。 「7 図形を描画するツールを選択する」が ON のときに、操作が可能になります。
9	参照先の検査結果 をツール結果に 反映する	チェックボックスを ON にすると、「3 参照画像ツール選択」および「8 参照図形ツール選択」で選択しているツールの「検査結果」が、本ツールの検査結果に反映されます。 チェックボックスを OFF にすると、参照しているツールの結果とは関係なく、参照画像の取得に成功していれば OK 判定となります。 - 初期値：OFF

10	擬似カラー表示を有効にする	「1 画像+図形」で表示されている画像が擬似カラー表示されます。擬似カラー表示を行うことで、細部の輝度変化がわかりやすく表示されます。擬似カラー表示はこの設定画面でのみで有効です。 参照先が RGB 合成などのカラー画像のときは、この項目は非表示になります。 - 初期値：OFF
----	---------------	---


【参考】

「3 参照画像ツール選択」で選択している参照画像のサイズと、「8 参照図形ツール選択」で選択しているツールが参照している画像のサイズが異なる場合、ツールの結果図形は意図した位置と異なる位置に描画されます。

2.2 計測値参照表示

「2.1 画像+図形参照」で設定した画像上に、計測値を描画することができます。対応しているツールは以下のとおりです。


- コネクタリード検査 II
- 計測編集

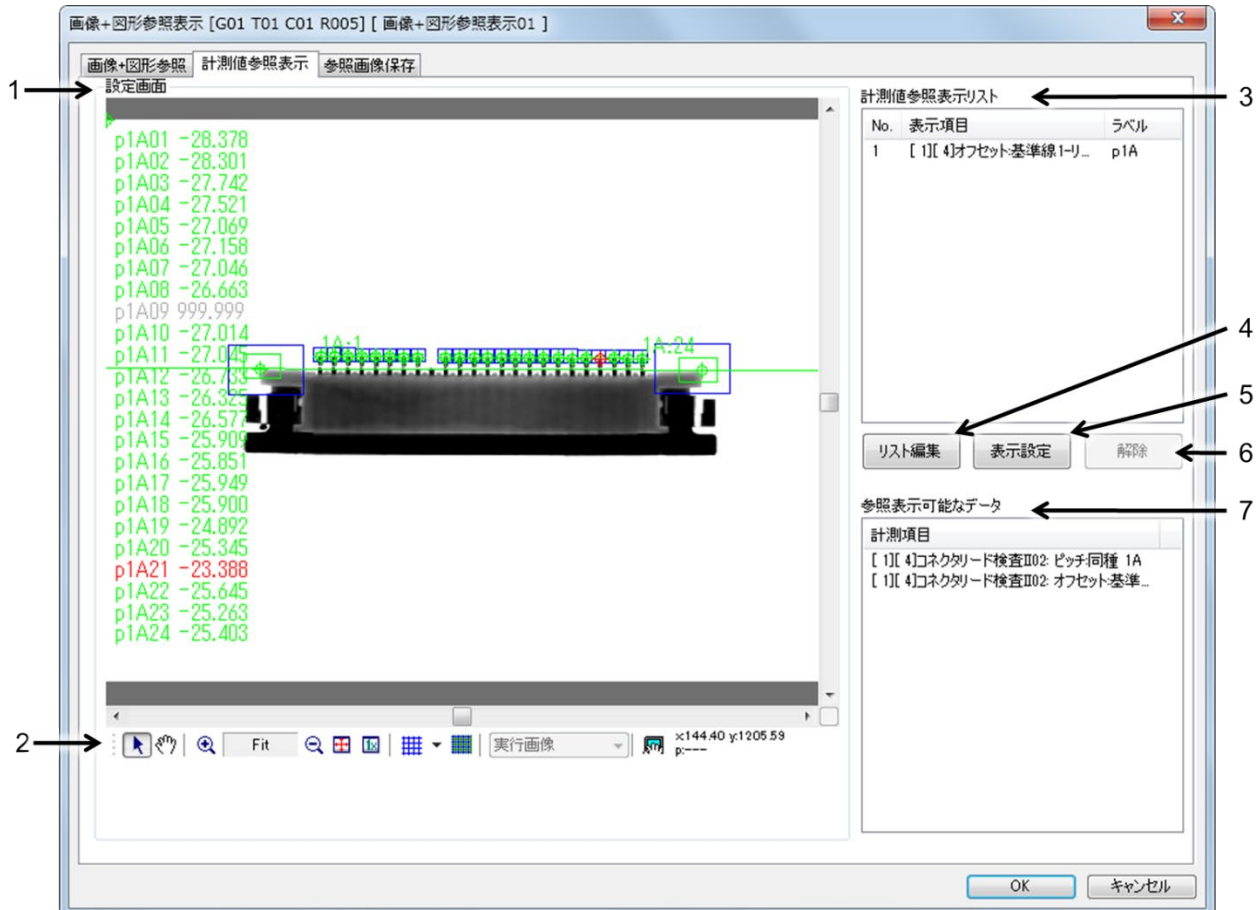

項目	説明
1 設定画面	「2.1 画像+図形参照」で設定した出力画像と、設定した計測値参照表示が描画されます。
2 ツールバー	ポインタやズームイン/アウト、フィットイメージ、等倍表示、パン（移動）、グリッド（格子状の線）表示などを制御できます。
3 計測値参照表示リスト	「7 参照表示可能なデータ」を用いて表示されるデータのリストです。参照先が削除された場合など、データが不正な場合は灰色で表示されます。
4 リスト編集	計測値参照表示リストの内容を設定する画面が表示されます。詳しくは「2.2.1 リスト編集」を参照してください。
5 表示設定	計測値参照表示の表示位置などを設定する画面が表示されます。詳しくは「2.2.2 表示設定」を参照してください。

6	解除	「3 計測値参照表示リスト」で選択している項目の割付が解除されます。
7	参照表示可能なデータ	「3 計測値参照表示リスト」に割付可能なデータのリストです。本ツールより前に配置したツールの計測項目で、利用可能なデータが表示されます。


2.2.1 リスト編集

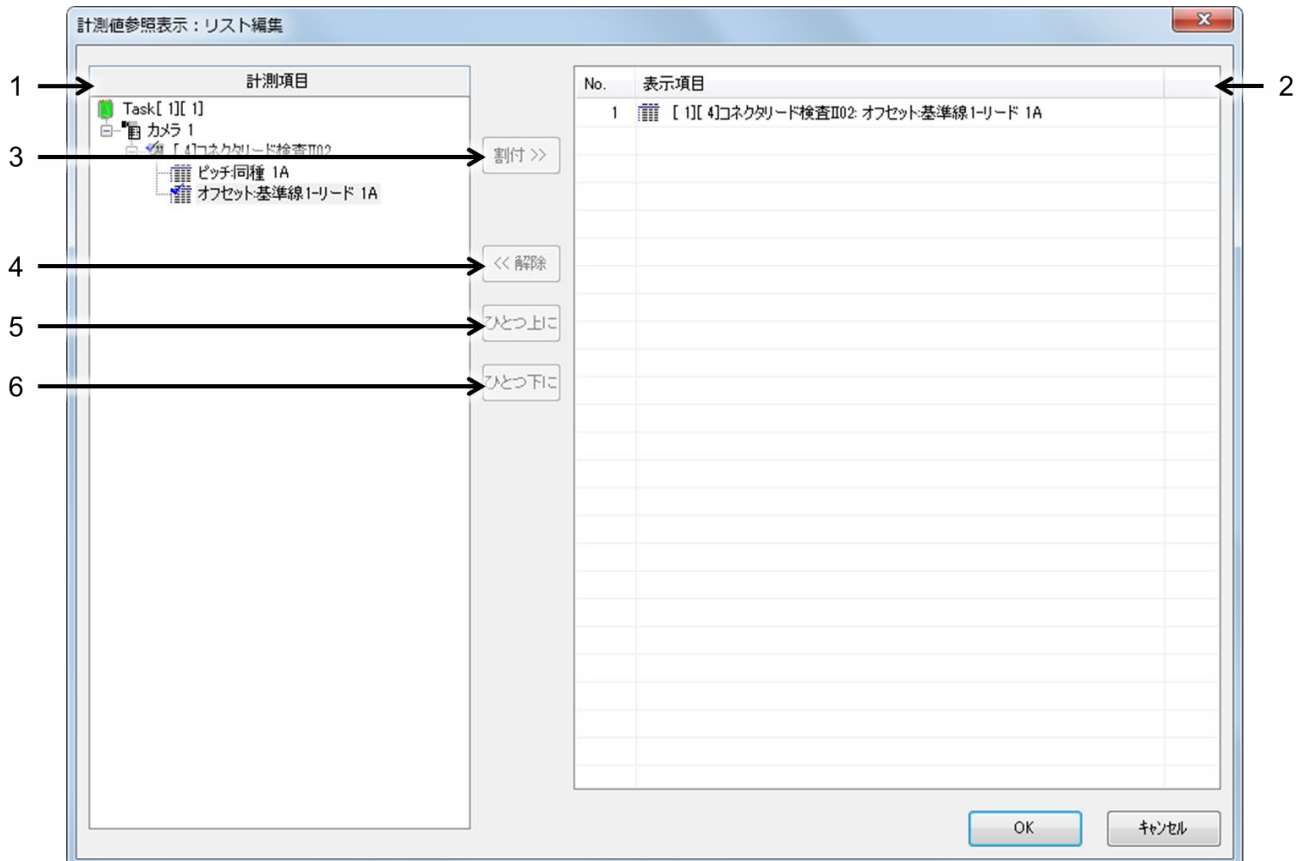

	項目	説明
1	計測項目	参照表示が可能な計測項目を一覧表示します。 割り付けられた計測項目にはアイコンに「✓」が付きます。
2	参照表示一覧	参照表示される項目の一覧です。登録順に項目が表示されます。参照先が削除された場合など、データが不正な場合は灰色で表示されます。
3	割付	クリックすると、「1 計測項目」で選択中の計測項目を「2 参照表示一覧」に割り付けることができます。「1 計測項目」の項目をダブルクリックしても実行できます。
4	解除	クリックすると、「2 参照表示一覧」で選択中の項目を「2 参照表示一覧」の項目から解除することができます。

5	ひとつ上に	クリックすると、「2 参照表示一覧」で選択中の項目を1つ上に移動することができます。
6	ひとつ下に	クリックすると、「2 参照表示一覧」で選択中の項目を1つ下に移動することができます。


2.2.2 表示設定

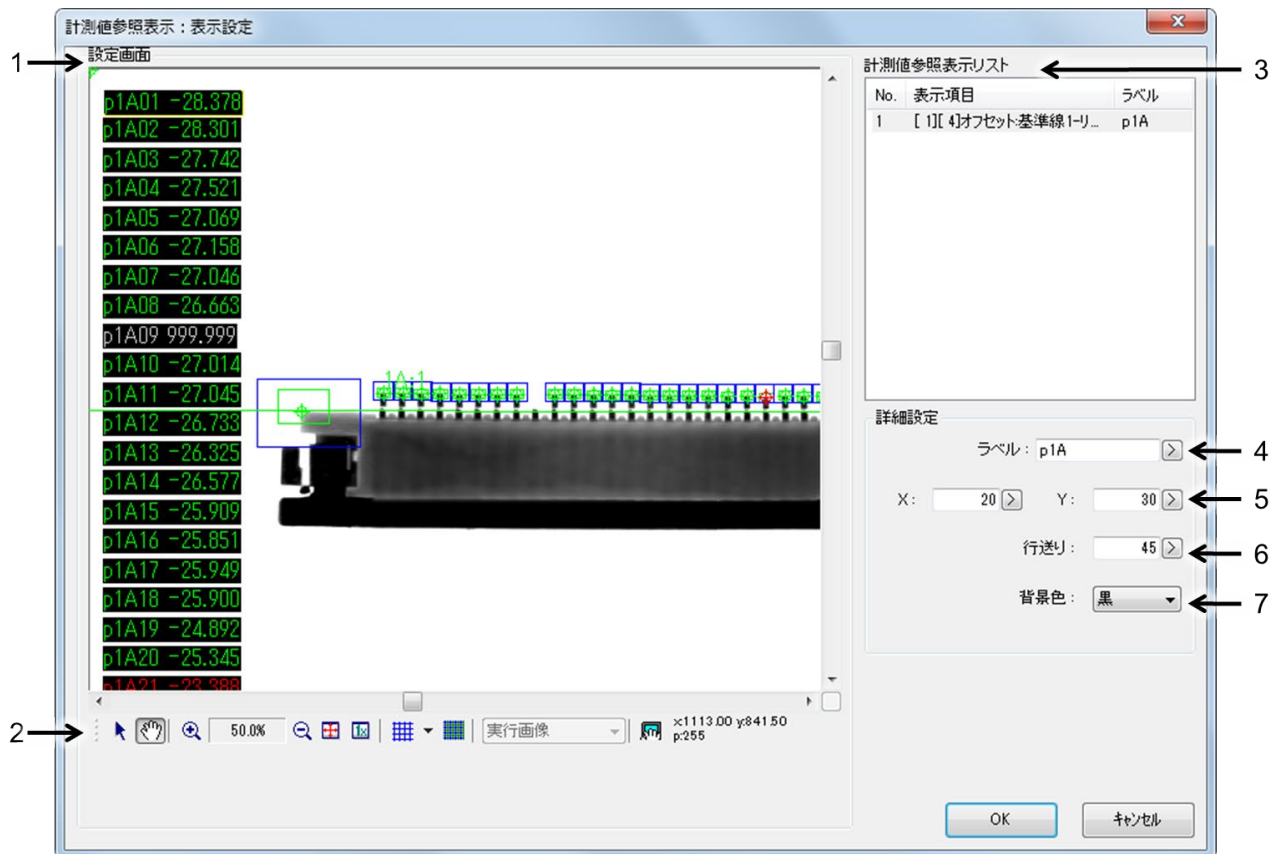


項目	説明
1 設定画面	「2.1 画像+図形参照」で設定した出力画像と、設定した計測値参照表示が描画されます。黄色枠で囲まれた計測値をドラッグすると「3 計測値参照表示リスト」で選択中の項目について、表示座標を変更することができます。
2 ツールバー	ポインタやズームイン/アウト、フィットイメージ、等倍表示、パン（移動）、グリッド（格子状の線）表示などを制御できます。
3 計測値参照表示リスト	割付された計測値参照表示を一覧表示します。選択された項目の先頭の計測値は「1 設定画面」で、黄色枠で囲まれます。
4 ラベル	「3 計測値参照表示リスト」で選択中の項目について、ラベルを設定することができます。 - 初期値：なし

5	表示座標	「3 計測値参照表示リスト」で選択中の項目について、表示する座標 X、Y を設定することができます。 - X 初期値：項目の番号に応じて変化します - Y 初期値：20
6	行送り	「3 計測値参照表示リスト」で選択中の項目について、複数計測値の出力があるデータの場合に表示される間隔を設定できます。 - 初期値：設定時の参照画像の解像度に応じて変化します
7	背景色	「3 計測値参照表示リスト」で選択中の項目について、画像に表示する数値の背景色を設定することができます。 - 初期値：なし

2.3 参照画像保存

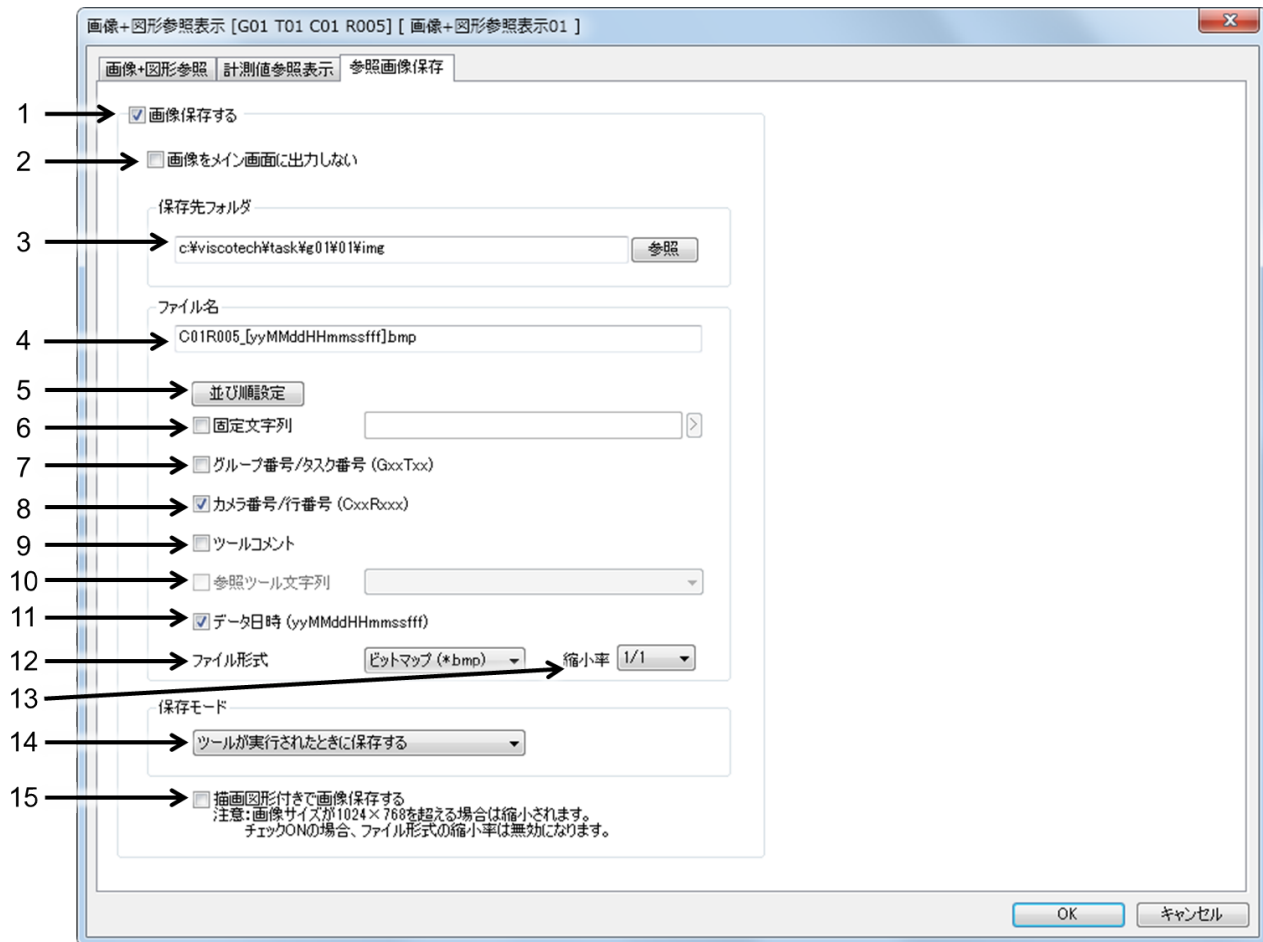

項目	説明
1 画像保存する	チェックボックスを ON にすると、参照しているツールの出力画像が保存されます。 - 初期値：OFF 【参考】 画像の保存は自動運転時のみ行われます。
2 画像をメイン画面に出力しない	チェックボックスを ON にすると、「画像+図形参照」画面に表示されている画像と結果図形が、実行時のメイン画面に出力されません。 - 初期値：OFF
3 保存先フォルダ	画像の保存先フォルダを指定します。
4 ファイル名	現在の設定におけるファイル名の範例を表示します。

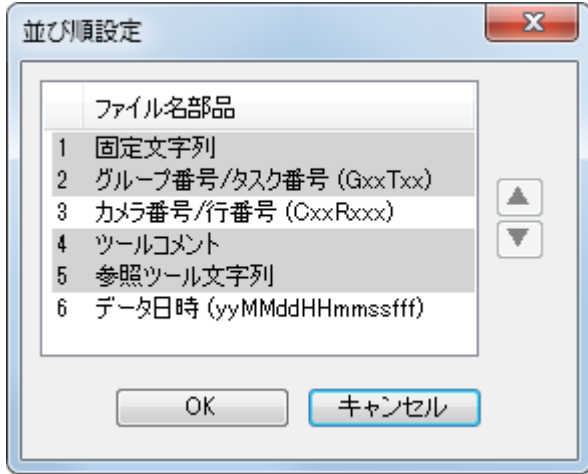5	並び順設定	ボタンをクリックすると「並び順設定」画面が表示されます。 「並び順設定」画面では「6 固定文字列」から「11 データ日時」の各ファイル名部品の並び順を設定できます。  画面でファイル名部品を選択した状態で [▲] [▼] ボタンをクリックすることで並び順を入れ替えることができます。 なお、「6 固定文字列」から「11 データ日時」でチェックボックスが OFF のファイル名部品は背景が灰色で表示されます。 [OK] ボタンをクリックすると並び順の設定が保存され、設定内容を「4 ファイル名」で確認することができます。 また、並び順が変更されている場合、ボタンの色が緑色に変わります。  - 初期値：[固定文字列]_[グループ番号/タスク番号]_[カメラ番号/行番号]_[ツールコメント]_[参照ツール文字列]_[データ日時]
6	固定文字列	チェックボックスを ON にすると、設定した固定文字列がファイル名に追加されます。 - 初期値：OFF
7	グループ番号/タスク番号	チェックボックスを ON にすると、グループ番号・タスク番号がファイル名に追加されます。 • GxxTxx (xx は番号) - 初期値：OFF

8	カメラ番号/行番号 (カメラ番号/行番号 /マルチ番号)	チェックボックスを ON にすると、カメラ番号・行番号がファイル名に追加されます。 • CxxRxxx (xx/xxx は番号) 「2.1 画像+図形参照」の「3 参照画像ツール選択」でマルチ座標を出力するツールを参照しており、「2.1 画像+図形参照」の「5 マルチ座標系を展開設定する」チェックボックスが ON になっている場合は、マルチ番号も追加されます。 • CxxRxxxSxxxx (xx/xxx/xxxx は番号) - 初期値 : ON
9	ツールコメント	チェックボックスを ON にすると、本ツールに設定されているツールコメントがファイル名に追加されます。 - 初期値 : OFF
10	参照ツール文字列	チェックボックスを ON にすると、「2D コード読取 II」「2D コード読取 III」ツールの読み取り結果 (Decoded String)、または別の画像+図形参照表示ツールのツールコメント (Comment) がファイル名に追加されます。 ☒ 参照ツール文字列 ☒ データ日時 (yyMMddHHmmssfff) ファイル形式  チェックボックスを ON にして、読み取り結果またはツールコメントを参照したいツールをプルダウンリストから選択してください。 参照可能なツールが存在しない場合は、選択できません。 参照したツールは、読み取り結果またはツールコメントがファイル名として利用されるだけで、そのツールが参照している画像は保存画像とは関係ありません。 - 初期値 : OFF
11	データ日時	チェックボックスを ON にすると、データ日時 (タスクが実行された日時) がファイル名に追加されます。 • yyMMddHHmmssfff - 初期値 : ON

12	ファイル形式	画像の保存形式を、以下のいずれかから選択します。 • ビットマップ • JPEG • PNG • TIFF • GIF - 初期値：ビットマップ
13	縮小率／画質	画像を保存するときの画質を設定します。 「12 ファイル形式」の選択に応じて、表示が変化します。 • ビットマップ (縮小率) (※1) (※2) ・ 1/1(元サイズ)、1/2、1/4、1/8、1/16 - 初期値：1/1 • JPEG (画質) (※3) ファイル形式 JPEG (*.jpg) 画質(1-100) 75 ・ 1(低画質) - 100(高画質) - 初期値：75 (%)
14	保存モード	画像保存のタイミングと条件を選択します。 • ツールが実行されたときに保存する ツール実行時に画像を保存します。通常の画像保存のタイミングです。 • タスク判定が OK のときに保存する タスク実行後、判定結果が OK の場合にのみ画像を保存します。 • タスク判定が NG のときに保存する タスク実行後、判定結果が NG の場合にのみ画像を保存します。 • カメラ列判定が NG のときに保存する タスク実行後、本ツールが配置されたカメラ列の判定結果が NG の場合にのみ画像を保存します。 - 初期値：ツールが実行されたときに保存する
15	描画図形付きで 画像保存する	チェックボックスを ON にすると、参照しているツールの図形を描画した画像が保存されます。 「2.1 画像+図形参照」の「6 参照画像ツールの図形を描画する」チェックボックスか「7 図形を描画するツールを選択する」チェックボックスを ON、または「2.2 計測値参照表示」で計測値の描画を設定している場合のみ、操作可能となります。 【参考】 保存する画像のサイズが 1024×768 を超える場合は、画像のサイズを縮小して保存します。

- ※1 縮小率を上げると、画像自体のサイズが小さくなります。
- ※2 「15 描画図形付きで画像保存する」チェックボックスが ON になっている場合、ビットマップの縮小率は 1/1 で画像保存を行います。
- ※3 低画質にすると画像ファイルのサイズが小さくなります。

3 出力項目

3.1 接点出力

接点出力の項目はありません。

3.2 外部出力／ファイル出力

外部出力の項目は次のとおりです。ファイル出力も同様です。

出力項目	出力フォーマット	説明
カメラ番号	C**	カメラ番号を出力します
行番号	R***	行番号を出力します
マルチ番号	S****	マルチのシーケンス番号を出力します
ツールコメント	(不定長文字列)	ツールコメントを出力します
総合結果	OK/NG/--	処理結果を出力します
処理時間	Time+*.****e+***	処理時間を出力します
総カウンタ	TCNT+****	総カウンタ数を出力します
OK カウンタ	OCNT+****	OK 判定のカウンタ数を出力します
NG カウンタ	NCNT+****	NG 判定のカウンタ数を出力します
改行	CR/CRLF	改行をします (※)

※ PLCLINK 出力／フィールドネットワーク出力時には、「改行」を出力しません。

3.3 図形出力

図形出力の項目はありません。

「画像+図形参照」画面で設定した図形が出力されます。

3.4 カウンタ出力

カウンタ出力の項目は次のとおりです。

出力項目	説明
画像+図形参照表示	ツールの総合判定結果をカウンタに反映します

3.5 グラフ出力

グラフ出力の項目はありません。

3.6 データ表示

データ出力の項目はありません。

4 シリアルコマンド

本ツールでは、以下のシリアルコマンドが利用できます。

4.1 DFA : アクティブタスク画像保存先設定/取得

アクティブタスクの指定した引数の画像+図形参照表示ツールに対して、画像保存先の設定または取得ができます。

構文

DFA[CC][RR][M][Path]
DFA[CC][RR][M]

- コマンド
DFA
- 引数
CC : カメラ番号 2 桁 (00 - 08) (※1)
RR : 行番号 2 桁 (00 - 99) または行番号 3 桁 (000 - 999) (※1) (※2)
M : 動作モード番号 1 桁 (0 : 設定、1 : 取得)
Path : フォルダ名を表す文字列 (200 文字以内) (※3)

※1 カメラ番号やツール番号が「00」の場合は「指定なし」とみなします。

例えば、行番号を「指定なし」にすると指定したカメラ列の全ての行を対象にします。

※2 行番号 (RR) については、「環境設定」→「シリアル/ネットワーク」→「シリアルコマンド」の「引数「行番号」の桁数」で [2 (01 - 99)] もしくは [3 (001 - 999)] を選択することができます。

※3 動作モードが「設定」の場合に使用します。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

- AK : コマンド実行が成功した
- NK : BUSY 中に受信した
引数が間違っている
手動運転中に受信した
テスト運転中に受信した
検査 BUSY 中に受信した (※1)
- ER : コマンド実行が失敗した
並列画像保存中のため実行できなかった (※2)
有効なドライブまたはフォルダではなかった
フォルダを作成できなかった
分配処理残留のため、実行できなかった (※3)

- ※1 検査実行を並列化している場合に返信します。
検査実行並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。
- ※2 画像保存処理を並列化している場合に返信します。
画像保存処理並列化については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.6 画像保存」を参照してください。
- ※3 分配システム使用時に返信します。
分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」を参照してください。

出力

動作モードが「取得」の場合、入力応答 AK を返信したあと、カメラ番号、行番号、フォルダ文字列を出力します。

コマンド例

DFA01160C:¥temp¥test001

アクティブタスクのカメラ番号 1、行番号 16 にある画像+図形参照表示ツールの画像保存先を「C:¥temp¥test001」に設定します。C ドライブに「¥temp¥test001」というフォルダが存在しない場合は、作成します。

DFA00000C:¥temp¥test001

アクティブタスクの全ての画像+図形参照表示ツールの画像保存先を「C:¥temp¥test001」に設定します。C ドライブに「¥temp¥test001」というフォルダが存在しない場合は、作成します。

DFA01001

アクティブタスクのカメラ番号 1 全ての画像+図形参照表示ツールの画像保存先を取得します。

出力例（□はセパレータ、◆は出力終端文字列）

AK◆

C01□R012□C:¥temp¥test001◆

C01□R016□C:¥temp¥test001◆

5 PLCLINK コマンド

本ツールでは、以下の PLCLINK コマンドが利用できます。

詳しくは、「**C013-01. PLCLINK コマンド リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C013-01_PLCLINKCommand-JP.pdf)**」を参照してください。

コマンド	説明
アクティブタスク画像保存先設定/取得 (画像+図形参照表示) (30000)	画像保存先の設定または取得ができます。

6 ツールコマンド

本ツールでは、以下のツールコマンドが利用できます。

詳しくは、「**C021. コマンド設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C021_CommandSettings-JP.pdf)**」を参照してください。

コマンド	説明
アクティブタスク画像保存先設定/取得	画像保存先の設定または取得ができます。

7 ツールを正しくお使いいただくために – 設定のコツ –

7.1 参照するツールの画像サイズについて


表示されている画像上に結果図形を正しく描画させるためには、「2.1 画像+図形参照」の「3 参照画像ツール選択」で設定しているツールの出力画像のサイズと、「8 参照図形ツール選択」で設定しているツールの参照している画像のサイズが、同じであるように設定してください。

異なる画像サイズの組み合わせで設定している場合、結果図形は画像上の意図した位置に描画されません。

8 便利な使い方

8.1 カラー画像へのツールの結果図形の描画

カラー画像（元画像）にツールの結果図形を描画することで、NG 箇所をカラー画像で確認することができます。

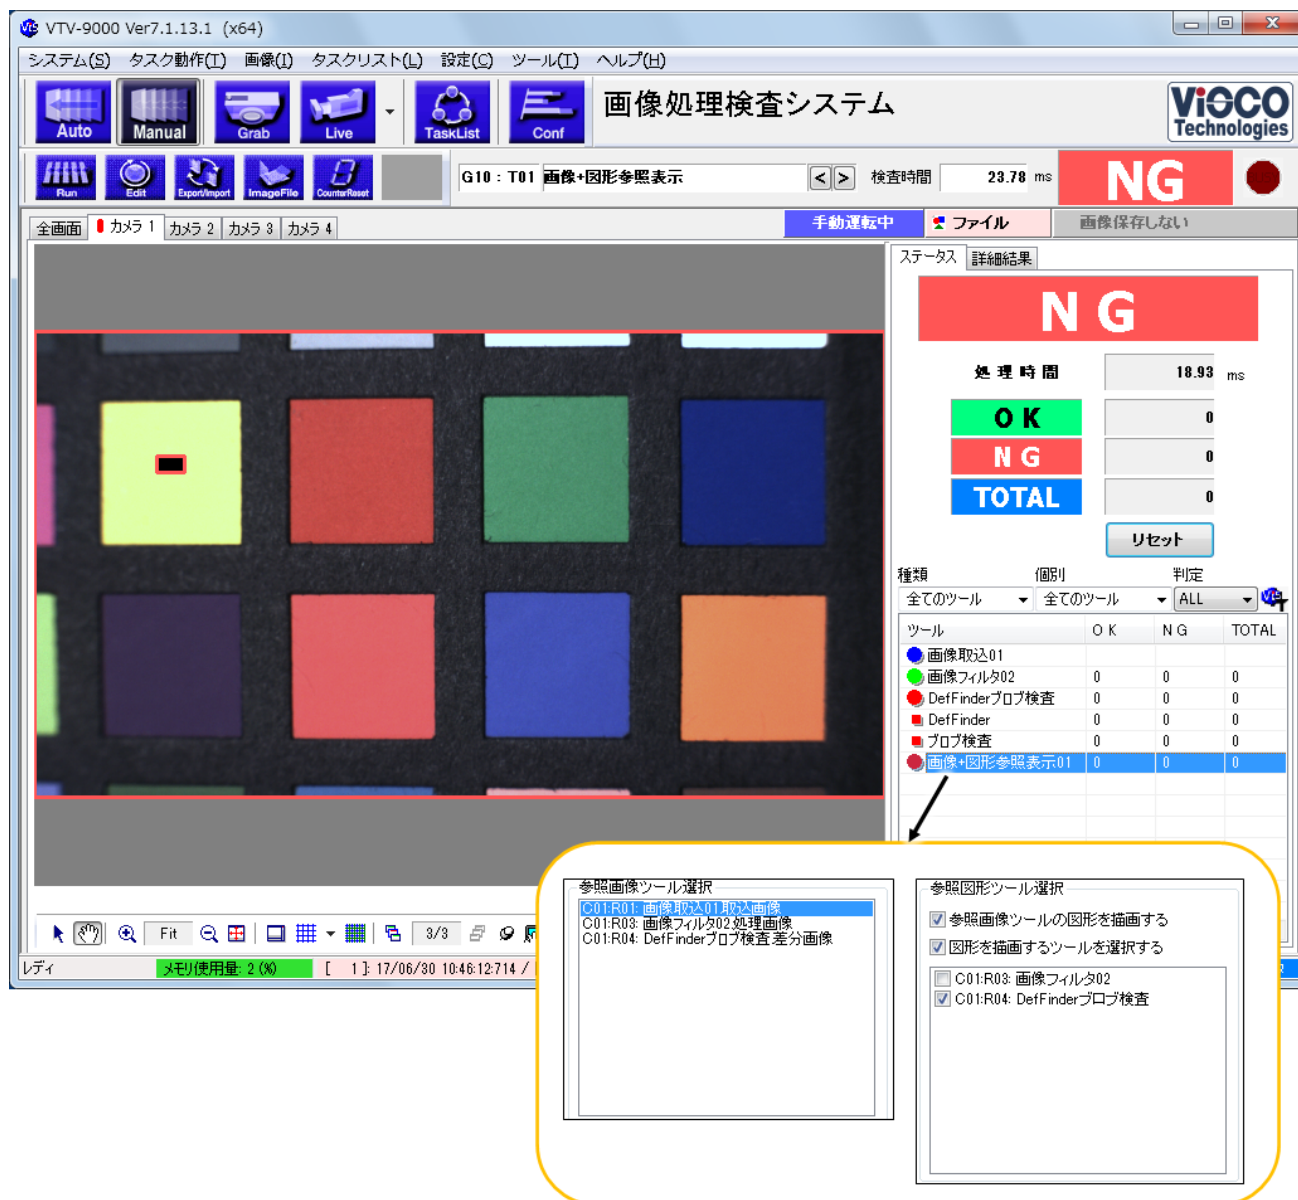

システム(S) タスク動作(T) 画像(I) タスクリスト(L) 設定(C) ツール(T) ヘルプ(H)

Auto Manual Grab Live TaskList Conf 画像処理検査システム

Run Edit Export/Import ImageFile Counter/Reset G10 : T01 画像+図形参照表示 検査時間 23.78 ms NG

全画面 カメラ1 カメラ2 カメラ3 カメラ4 手動運転中 ファイル 画像保存しない

ステータス 詳細結果

NG

処理時間 18.93 ms

OK 0
NG 0
TOTAL 0

リセット

種類	個別	判定
全てのツール	全てのツール	ALL
ツール	OK	NG
● 画像取得01	0	0
● 画像フィルタ02	0	0
● DefFinderプロブ検査	0	0
● DefFinder	0	0
● プロブ検査	0	0
● 画像+図形参照表示01	0	0

参照画像ツールの選択

C01:R01: 画像取得01 取得画像
C01:R03: 画像フィルタ02 処理画像
C01:R04: DefFinderプロブ検査 差分画像


参照図形ツールの選択

☒ 参照画像ツールの図形を描画する
☒ 図形を描画するツールを選択する

☐ C01:R03: 画像フィルタ02
☒ C01:R04: DefFinderプロブ検査

8.2 メイン画面の結果表示に常に本ツールの結果を表示する方法

通常、タスク実行時に NG 判定がなされると、結果表示は、「最初に NG となったツールの参照画像」の表示と「その画像を参照しているツールの結果図形」の描画に、自動で切り替わります。本ツールの結果画像を表示した状態でツールバーにある「画面固定」を ON にすると、タスク実行時に表示される画像が固定され、常に本ツールの結果を表示することが可能になります。

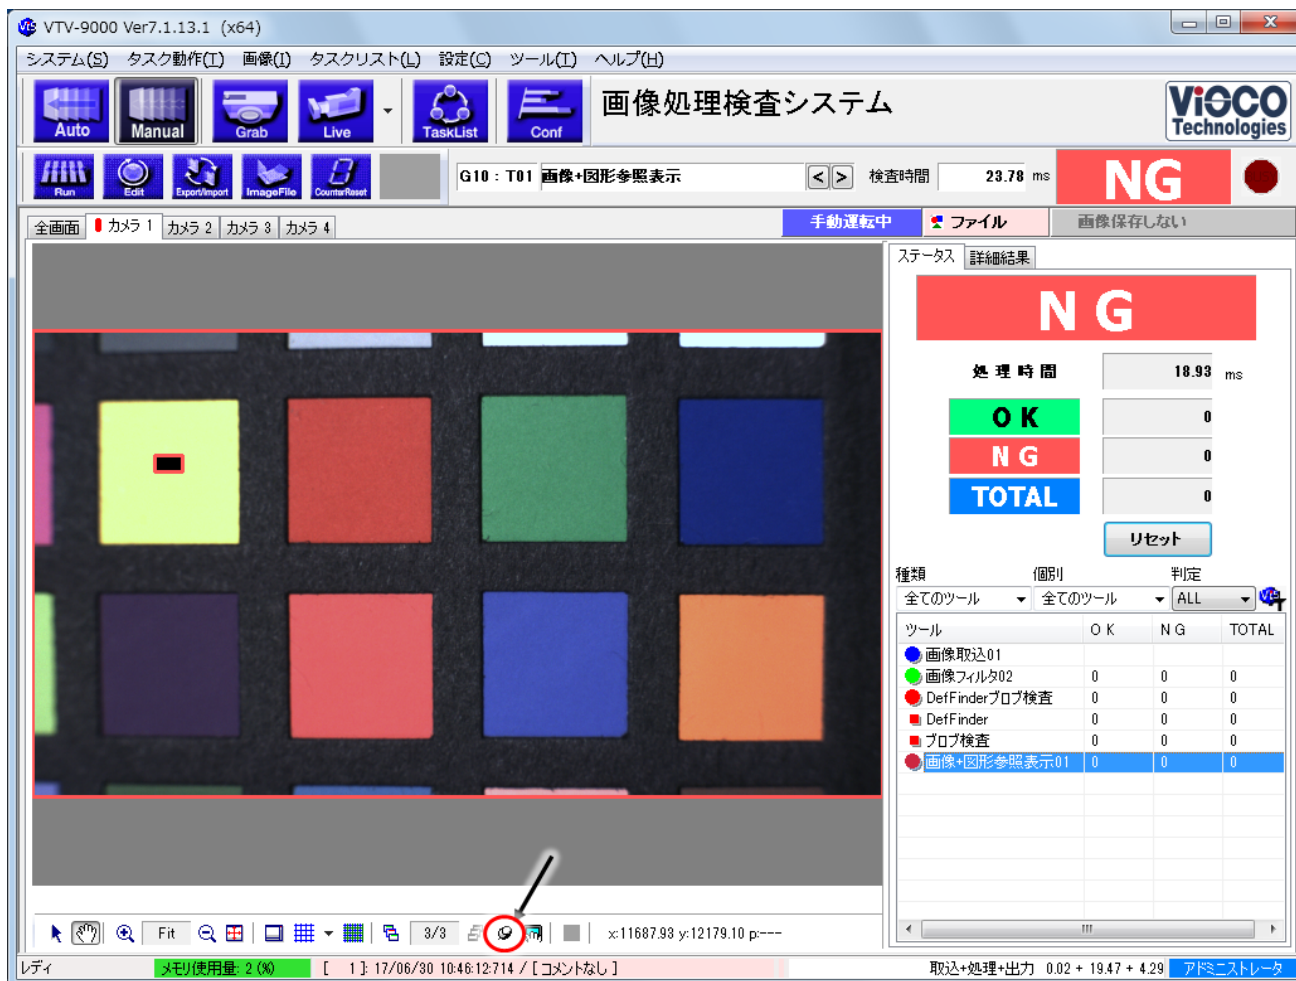

8.3 画像保存処理並列化について

筐体によっては、画像保存がタスク処理時間に与える影響を少なくするため、画像保存とタスク実行を並列で処理することができます。

詳しくは、「S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)」の「2.6 画像保存」を参照してください。

9 困ったときは

(順次掲載していきます。)

10 制限事項

10.1 参照画像保存を行う場合の注意点

10.1.1 処理時間

「2.3 参照画像保存」の「保存モード」で「ツールが実行されたときに保存する」を選択し、かつ画像保存処理並列化機能（「8.3 画像保存処理並列化について」参照）を使わない場合、実行ごとにストレージに直接画像を保存します。そのため、画像の保存時間分だけツールの処理時間が長くなります。

10.1.2 ストレージ容量

本機能は、画像の保存枚数を制限していません。本機能を有効にしたまま連続運用する場合は、ストレージの空き容量に注意が必要です。

10.1.3 ファイル名

- 設定したファイル名が、ドライブ名などを含め 258 文字を超えると、ファイルの保存は行われません。
- 「2.3 参照画像保存」の「カメラ番号/行番号」チェックボックスや「データ日時」チェックボックスが OFF になっていると、生成されたファイル名がすでに保存されている画像のファイル名と同一になる場合があります。この場合、ファイルは上書き保存されます。

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
第 6.0 版	初版	2017 年 7 月 28 日
第 6.1 版	「描画図形付きの画像を保存」機能の追加 「2.3 参照画像保存」 参照画像保存のファイル名生成に、参照した「画像+図形参照表示」ツールのコメントを利用の機能の追加	2018 年 2 月 16 日
第 6.2 版	「2.3 参照画像保存」に、「縮小率／画質」機能の追加	2019 年 4 月 4 日
第 6.3 版	マルチ座標系対応	2019 年 8 月 29 日
第 6.4 版	「2.3 参照画像保存」に、画像保存するファイル名の「カメラ番号/行番号」「データ日時」機能の追加	2021 年 1 月 28 日
第 6.5 版	「2.3 参照画像保存」に、「保存モード」機能の追加	2023 年 4 月 13 日
第 6.6 版	「2.3 参照画像保存」「データ日時」表記の変更 「4 シリアルコマンド」「5 PLCLINK コマンド」「6 ツールコマンド」の追加	2024 年 3 月 26 日
第 6.7 版	「2.3 参照画像保存」の「9 参照ツール文字列」に「2D コード読取 III」を追加	2024 年 5 月 30 日
第 6.8 版	計測値を画像上に表示する機能の追加に伴い以下を追加 「2.2 計測値参照表示」	2025 年 12 月 17 日
第 6.9 版	「2.3 参照画像保存」に、ファイル名部品の「並び順設定」機能を追加	2026 年 4 月 22 日

T030. 画像+図形参照表示ツール

リファレンスマニュアル

MANR9K-JP-6_9-AT030

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

〒105-0022

東京都港区海岸 1 丁目 11-1 ニューピア竹芝ノースタワー 20F

サポートホットライン: 03-6402-4507

FAX: 03-6402-4508

Email: support@visco-tech.com

Web: <https://www.visco-tech.com>