
## Chương 8. QUÁ TRÌNH ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## 8.1 Sức điện động, mômen và công suất điện từ.


Giả sử chiều của  $\phi_{\delta}$  như hình 4.1, khi cho phần ứng quay với tốc độ n, giả sử theo chiều kim đồng hồ. Từ thông  $\phi_{\delta}$  quét qua dây quấn phần ứng và cảm ứng lên trong thanh dẫn s.đ.đ:

$$e_{td} = B_{tb}.l.v$$
Trong đó:

Trong đó:

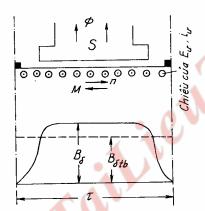

Hình 4.1 S.đ.đ và mô men điên từ Trong máy phát điện 1 chiều

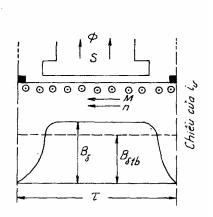

Hình 4.2 Mô men điện từ trong động cơ điện 1 chiều

$$v = \frac{\pi D n}{60} = 2 \tau p \frac{n}{60} \text{ và } B_{tb} = \frac{\phi_{\delta}}{\tau I}$$
 4.2

$$V_{ay} \qquad e_{td} = 2 p \phi_{\delta} \cdot \frac{n}{60}$$

Nếu gọi N là tổng số thanh dẫn thì số thanh dẫn trong một nhánh song song là N/2a. Như vậy s.đ.đ của dây quấn phần ứng sẽ là:

$$E_{u} = \frac{N}{2a} e_{td} = \frac{pN}{60a} \phi_{\delta} n = C_{e} \phi_{\delta} n \quad (V) \qquad \text{vây } \mathbf{E}_{\mathbf{u}} = \mathbf{C}_{e} \phi_{\delta} \mathbf{n}$$
 4.4

Trong đó:  $\phi_{\delta}$  tính bằng (Wb); n(vg/ph);  $C_{e} = pN/60a$  là hệ số S.đ.đ.

Khi trong thanh dẫn có dòng điện  $i_u$  với chiều như hình 4.1 và 4.2, thì thanh dẫn sẽ chịu một lực điện từ tác động, chiều xác định theo quy tắc bàn tay trái, độ lớn:

$$f_{dt} = B_{tb} \cdot l \cdot i_u$$
, với  $i_u = I_u / 2a$  thì  $f_{dt} = B_{tb} \cdot l \cdot I_u / 2a$  4.5

và 
$$M = NfD/2$$
 với  $D = 2p \tau/\pi$  và  $B_{tb} = \phi_{\delta}/\tau l$  4.6

Ta có: 
$$M = C_M \phi_{\delta} I_u (N.m)$$
 4.7

Trong đó  $C_M = pN/2\pi a$  là hệ số mômen

Hoặc 
$$M = \frac{1}{9.81} C_M . \phi_{\delta} . I_u (kg.m)$$
 4.8

Trong chế độ máy phát M ngược chiều n;  $E_u$  cùng chiều  $i_u$ . Chế độ động cơ ngược lại.

- Công suất điện từ.

Đây là công suất ứng với M lấy vào ở chế độ máy phát và đưa ra ở chế độ động cơ.

 $P_{dt} = M.\omega \text{ với } \omega = \frac{2\pi n}{60}$  là tốc độ góc của phần ứng.

$$P_{dt} = \frac{2\pi n}{60} \cdot \frac{pN}{2\pi a} \phi_{\delta} I_{u} = \frac{pN}{60a} \phi_{\delta} \cdot n \cdot I_{u} = E_{u} I_{u} \quad \text{v\'oi} \quad E_{u} = \frac{pN}{60a} \phi_{\delta} n$$

$$V_{\hat{a}y} \qquad P_{dt} = E_{u}I_{u} \tag{4.9}$$

Chế độ máy phát: Đầu vào c/s cơ  $P = M.\omega$ ; Đầu ra c/s điện  $P = E_{u}I_{u}$ Chế độ động cơ: Đầu vào c/s điện  $P = E_{u}I_{u}$ ; Đầu ra c/s cơ  $P = M.\omega$ 

## 8.2 Quá trình năng lượng và các phương trình cân bằng.

- 1. Tổn hao trong máy điện 1 chiều.
- a) Tổn hao cơ  $(p_{co})$

Đây là tổn hao do ma sát ổ bi, chổi than và vành góp; tổn hao thông gió làm mát.  $p_{c\sigma}$  tỷ lệ với n và hiệu suất ổ bi,...

b) Tổn hao sắt  $(p_{fe})$ 

Nguyên nhân do từ trễ và dòng điện xoáy  $p_{fe} \sim f^{1,2-1,6}$  và  $B^2$  Tổn hao không tải:

$$P_0 = p_{c\sigma} + p_{fe}$$
 ta có  $M_0 = p_0 / \omega$ 

c) Tổn hao đồng  $(p_{cu})$ :

Bao gồm:  $p_{cu.u}$  và  $p_{cu.t}$ 

$$p_{cu.u} = I_u^2 . R_u$$
 với  $R_u = r_u + r_f + r_{tx}$   $p_{cu.t} = U_t . i_t$ 

d) Tổn hao phụ  $(p_f)$ 

Tổn hao phụ trong đồng và thép  $(p_f = 1\%P_{dm})$ 

- 2. Quá trình năng lượng và các phương trình cân bằng.
- a) Máy phát điện.

Gọi  $P_1$  là c/s cơ đưa vào đầu trục của máy phát, để biến thành c/s điện từ nó phải mất đi các tổn hao  $p_{c\sigma}$  và  $p_{fe}$ .

$$P_{dt} = P_1 - (p_{c\sigma} + p_{fe}) = P_1 - p_0 = E_{uc}I_{uc}$$

Vậy 
$$P_{dt} = P_1 - p_0$$
 hay  $M.\omega = M_1.\omega - M_0.\omega$ 

Hay ta có phương trình cân bằng mômen:  $M = M_1 - M_0$  4.10

Công suất điện đưa ra bé hơn công suất điện từ một lượng tổn hao trên  $R_u$ 

$$P_2 = P_{dt} - p_{cu.u} = E_u I_u - I_u^2 . R_u = U.I_u$$

Vậy ta được phương trình điện áp:

$$U = E_u - I_u - R_u \qquad 4.11$$

Công suất lấy vào là c/s điện, c/s đưa ra là c/s cơ.

$$\rho_{t} = P_{c} = I_{v}^{2} R_{v}$$

$$-P_{t} = M_{t} \omega \quad P_{dt} = M \omega = E_{v} I_{w} \quad P_{z} = U I_{w}$$

Hình 4.3 Giản đồ năng lượng chế độ máy

 $P_{I} = P_{dt} + p_{cu.u} = E_{u}I_{u} + I_{u}^{2}.R_{u}$  $= U.I_{u}$ 

Ta có pt cần bằng điện áp:

b) Đông cơ điện.

$$U = E_u + I_u \cdot R_u \tag{4.12}$$

Công suất cơ đưa ra đầu trục bé hơn c/s điện lượng tổn hao không tải.

$$P_2 = P_{dt} - p_0$$
 hay  $P_{dt} = P_2 + p_0$   
hoặc  $M\omega = M_2\omega + M_0\omega$ 

Ta có phương trình cân bằng mômen:

$$M = M_2 + M_0 \tag{4.13}$$


Từ sự phân tích trên ta vẻ được giản đồ năng lượng:

## 4. Tính chất thuận nghịch của máy điện một chiều

Giả sử máy đang làm việc chế độ máy phát với

$$I_u = \frac{E_u - U}{R_u} \rangle 0$$

 $E_u > U$  và M là mômen hãm. Nếu giảm  $I_t$  thì  $\phi_t$  giảm xuống, dẫn tới  $E_u$  giảm xuống, cho tới khi  $E_u < U$  thì  $I_u$  đổi dấu, máy chuyển sang chế độ động cơ.

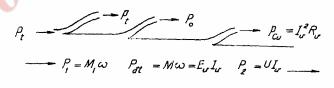

Hình 4.4 Giản đồ năng lượng chế độ động