
掲示 不具合の傾向と原因・対策

集計対象：不具合事象 52件
出典：ネジ.xlsx

不具合分類別の件数（52件）

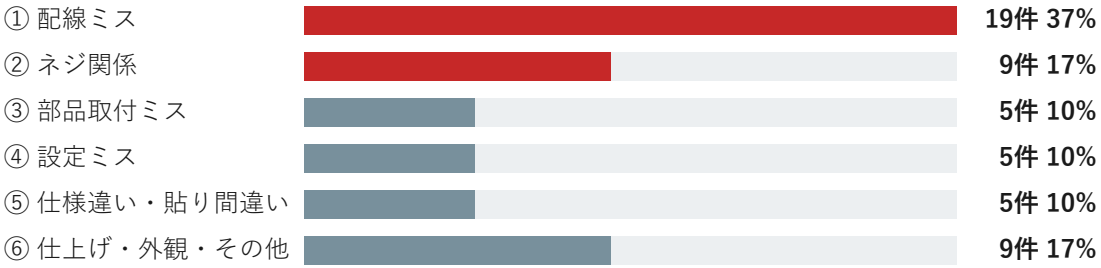

ここがポイント

配線ミスとネジ関係で 半数以上（54%）

- 配線ミスでは**テレコ（入れ替わり）8件**と**誤配線 8件**が多い
- ネジ関係は**仮止めのまま 5件**が最多
- どれも**「確認すれば防げる」ミス。**
  作業ごとの確認ルールを全員で守る

	発見された事象	原因（想定）		対策
1	**配線ミス 19件** テレコ8・誤配線8（1つズレ、JA41に配線 等）・未接続／半挿し／斜め挿入3	配線図・端子番号の**読み違い／思い込み**。配線後の**照合や引張り確認がない**	▶	線番と端子番号を**指差呼称**し、**1本ずつ配線図にレ点**。コネクタは**「カチッ」＋軽く引いて抜けないか確認**
2	**ネジ関係 9件** 仮止め5・未取り付け2・マーキング忘れ1・ワッシャー浮き1	作業が中断したときに**仮止めのまま**次工程へ。**本締めとマーキングがセットになっていない**	▶	**「本締めしたら、その場でマーキング」**。マーキングのないネジは**未締めとして扱う**。仮止めで離れるときは目印を付ける
3	**部品取付ミス 5件** 逆向き3・取付ミス1・ついてない1	**向きの基準が分かりにくい**。取り付けた数を確認していない	▶	向きを写真で示した**ワンポイント**を工程に掲示。作業後に**取付数を図面と照合**
4	**設定ミス 5件** 設定違い・設定相違・未設定・P3／P4だった	設定値を**記憶や口頭で判断**し、仕様書で確認していない	▶	仕様書の設定値を**チェックシートに転記**し、設定後に**読み上げて照合**。未設定がないか最後に確認
5	**仕様違い・貼り間違い 5件** 仕様違い3・ラベル貼り間違い／位置違い2	作業前に**製番・仕向け・OPを確認していない**。似たラベルや部品の取り違え	▶	作業開始前に**製番と仕様書を照合**（仕向け・OP）。ラベルは**貼る前に仕様書と照合**し、貼付位置を図示
6	**仕上げ・外観・その他 9件** 束線バンド切り忘れ2・キズ／曲がり／ちぎれ3・異物混入1・圧着不良1・その他2	工程終了時の**見直し・後片付けが不十分**。部品・電線の取扱いが雑	▶	工程終了時に**「残り・キズ・異物」の最終チェック**。工具・ネジの**員数確認**。圧着は**引張り確認**

※原因は事象の内容から想定したものです　／　次ページ：作業時の確認ルール

掲示 不具合を出さない 作業時の確認ルール

前ページの対策を作業の流れに沿ってまとめたもの

作業前

1. **製番と仕様書を照合**する（仕向け・OP）
2. 配線図・設定値・ラベル位置を確認する
3. 部品の**向き**をワンポイントで確認する

防ぐミス：仕様違い・設定ミス・貼り間違い・逆向き

作業中

1. 配線は**指差呼称＋1本ずつレ点**
2. コネクタは**「カチッ」＋引いて確認**
3. **本締めしたら、その場でマーキング**
4. 中断するときは**仮止めの目印**を付ける
5. 設定値は**読み上げて照合**

防ぐミス：テレコ・誤配線・半挿し・仮止め・マーキング忘れ

作業後

1. **マーキングのないネジ**がないか確認
2. 取付数・設定を図面／仕様書と照合
3. 束線バンドの**切り忘れ**・キズ・**異物**を確認
4. 工具・ネジの**員数**を確認

防ぐミス：未取り付け・切り忘れ・異物混入・キズ

「たぶん大丈夫」で次へ進まない — 確認してから次の作業へ

出典：ネジ.xlsx（不具合事象・不具合分類）