

K-Type 數字溫度計

CIE-305P

特 色

- 3,1/2 位液晶顯示、最大讀數 1999
- 測量範圍:-50°C ~ 1300°C (58°F ~ 2000 °F)
- 解析度:1°C/0.1°C(1°F/0.1°F)
- 精確度:±0.3%+1°C or 2°F
- °C / °F 切換功能
- OFFSET 校準裝置
- Data Hold 讀直鎖定功能
- MIN/MAX 最小值/最大值記錄
- 尺 寸 : 184H×62W×35D/mm



一般規格


功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
攝氏 °C	-50°C ~ 200°C	0.1°C	±(0.3%讀值+1°C)
攝氏 °C	200°C ~ 1000°C	1°C	±(0.3%讀值+1°C)
攝氏 °C	1000°C ~ 1300°C	1°C	±(0.5%讀值+1°C)
華氏 °F	-58°F ~ 200°F	0.1°F	±(0.3%讀值+2°F)
華氏 °F	200°F ~ 2000°F	1°F	±(0.3%讀值+2°F)

經銷商:

使用說明書

機種：305P, 307P

數位式溫度錶

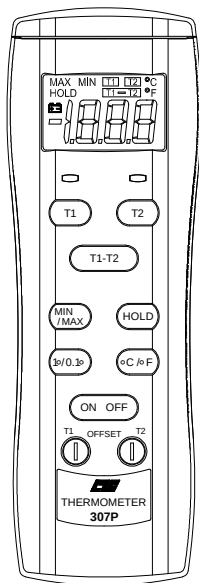

一般規格

顯示方式：3½位液晶顯示器(LCD)表示，最大讀值1999。
極性指示：自動顯示，正值不顯示，負值顯示“-”符號。
過載指示：LCD以0L表示。

取樣率：2.5次/秒。

電源：9V電池一只，類型：NEDA1604，JIS006P。

電池壽命：約100小時（碳鋅電池）。

尺寸：184mm高x62mm寬x35mm厚。

重量：約300公克，含電池。

提供4尺長”K”型熱電偶，最高測量溫度260°C（500°F），規格準確性±2.2°C或±0.75%，（要測量超出260°C請自行購買高溫感應器）。

環境

工作溫度：0°C 50°C(32°F 122°F)。

儲存溫度：-20°C 60°C(-4°F 140°F)。

相對濕度：於0°C 35°C(32°F 95°F)。0% 80%
於35°C 50°C(95°F 122°F)。0% 70%

溫度系數：在0°C 18°C和28°C 50°C(32°F 64°F
和82°F 122°F)，0.1x準確度/°C。

電器規格

溫度單位：攝氏/°C，華氏/°F。

量度範圍：-50°C 1300°C(-58°F 2000°F)。

解析度：1°C或1°F，0.1°C或0.1°F

準確度：在工作溫度於18°C 28°C(64°F 82°F)，
相對之濕度<70%環境中。

(305P) 在-50°C 1000°C,±(0.3%讀值+1°C)

(305P) 在1000°C 1300°C,±(0.5%讀值+1°C)

(305P) 在 -58°F 2000°F , $\pm(0.3\% \text{ 讀值} + 2^{\circ}\text{F})$
(307P) 在 -50°C 0°C , $\pm(2^{\circ}\text{C})$
(307P) 在 0°C 600°C , $\pm(0.3\% \text{ 讀值} + 1^{\circ}\text{C})$
(307P) 在 600°C 1300°C , $\pm(0.5\% \text{ 讀值} + 1^{\circ}\text{C})$
(307P) 在 -58°F 32°F , $\pm(4^{\circ}\text{F})$
(307P) 在 32°F 1100°F , $\pm(0.3\% \text{ 讀值} + 2^{\circ}\text{F})$
(307P) 在 1100°F 2000°F , $\pm(0.5\% \text{ 讀值} + 2^{\circ}\text{F})$
輸入保護: 60VDC或24VAC RMS。

操作說明

1. 按下“ $^{\circ}\text{C}$ ”或“ $^{\circ}\text{F}$ ”鍵來選擇溫度單位。
2. 按下“ 1°C ”或“ 0.1°C ”鍵來選擇解析度。
3. 按下“HOLD”鍵，顯示出現“HOLD”字樣，LCD 鎖定最後顯示值，再按“HOLD”鍵，則離開鎖定功能。
4. 按下“MIN/MAX”鍵，顯示出現“MAX”符號為鎖定最大測量值，再按一次顯示出現“MIN”符號為鎖定最小測量記錄值，按住此鈕 2 秒以上就離開此功能模式。
5. 選擇 T₁, T₂, T₁-T₂ 測量位置: 按 T₁ 鈕顯示“”符號與 T₁ 溫度測量值，按 T₂ 鈕 LCD 顯示“”符號與 T₂ 溫度測量值，按 T₁-T₂ 鈕 LCD 顯示“”符號為比較 T₁ 與 T₂ 溫度測量值之差額 (讀值 T₁-T₂ 之差額值)。(機種 307P 適用)
6. 選擇 T₁ 測量位置時，K 型熱電偶需插在 T₁ 溫度座孔，選 T₂ 時就插在 T₂ 溫度座孔。
7. 感溫線好壞檢查當感溫線插入溫度座時，偵測之紅色 LED 燈變為不亮表示感溫線良好與溫度座接觸良好，如紅色 LED 會亮就表示感溫線有損壞或與溫度座有接觸不良。

校準裝置

1. 因長時間使用後，環境因素而產生之誤差，可經由 T₁ 與 T₂ OFF SET 微調校準。
2. 把感溫線置於一已知準確穩定的溫度環境中，並待 LCD 顯示值穩定後，慢慢地調整 OFFSET 微調鈕直到 LCD 顯示值與已知溫度值相等。

維護事項

警告: 更換電池前，務必將熱電偶插頭拔離溫度計，以策安全。
需要校正或修理此儀器時，必須找授過訓練之合格技術人員。

電池更換

1. LCD 上如有符號出現時，表示電池電力不足，請更換 9V 電池，以確保測試之準確性。
2. 將電錶電池蓋之二只螺絲鬆離，打開電池蓋換上一只新 9V 電池於電池扣上，裝回電池蓋。
3. 電錶長時間不使用時，請將 9V 電池取出電錶，避免電池漏液為害，並避免存放於高溫、高溼之處。