GenLaw 两面加工工艺卡 · 几何评审稿

shifted-datum / 保持非零原 CAD 坐标

工件：6 × 4 × 3 mm 矩形毛坯，材料标签 6061-T6。通用三轴 XYZ；两次静态装夹，第二次绕 X 轴翻转 180°。

OP05 领料 / 核对：原 CAD 毛坯坐标下界 [-1, 2, -0.5]，上界 [5, 6, 2.5] mm。核对图号、版本、材料和完整来料。

OP10-A 装夹一 / 面铣：第一面去除 0.4 mm，保留 2.6 mm 厚。

OP10-B 同次装夹 / 铣圆角：两条沿 X 的上缘 R0.6；保留其余表面。

OP20-C 装夹二 / 翻面定厚：保持此前实际材料，沿原毛坯中心绕 X 翻面；另一面去除 0.3 mm，最终厚度 2.3 mm。已加工圆角位于该装夹下方，仍须保留。

OP20-D 同次装夹 / 指定边倒角：只加工当前朝上的两条 X 向边 C0.4 × 45°；原坐标中位于下侧，不得覆盖另一面的圆角。

OP30 几何检查：分别核对 A/B/C/D 四个中间 CAD，检查第一面圆角在 C、D 之后仍在；最后与 D/target.step 对照。

本卡仅用于加工准备中的完整来料传递与 CAD 评审。尚未生成本组合的 NC 或实际加工剩料；不能作为加工结果或生产批准。


GenLaw 两面加工工艺卡 · 几何评审稿

shifted-datum / 保持非零原 CAD 坐标


Y–Z 截面示意（保持原 CAD 坐标；灰色为原始毛坯，蓝色为各步累计目标）。第二面操作不把第一面已去除的材料补回。




A 第一面面铣

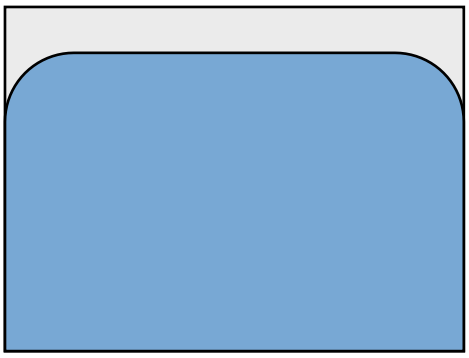

B 保留两条上缘圆角

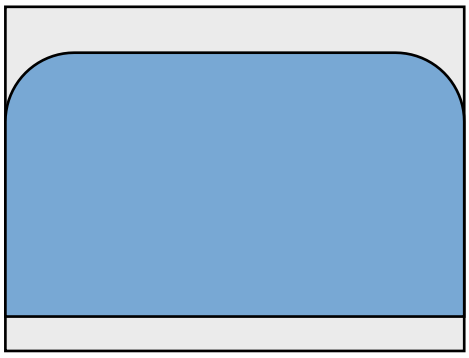

C 翻面定厚后

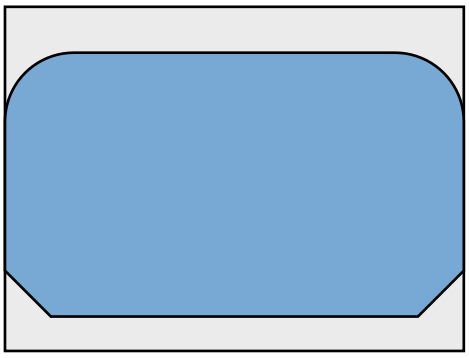

D 最终：上圆角 + 下倒角

文件对应：stock.step 为原毛坯；A/B/C/D 的 target.step 为该步累计目标，operation.step 为单个工步的局部目标。两者坐标含义不能混用。

数值检查：相邻完整 CAD 连续；每步只去料；累计目标等于前序实体与按装夹转换后本步目标的交集。该几何约束不代替 NC 去料仿真。

待补执行附件：工序刀具、刃长 / 刀柄、实际装夹几何、切深 / 步距 / 进给 / 转速、控制器和安全高度。补齐、存档并验收后才能接入 CAM；当前不表示这些资源已通过。

真实工艺卡仍需配对 CAD 与资源、确认适用要求。本试件不推断固定板缺失的 H 技术通知，也不证明材料物理、表面粗糙度或制造公差。