船舶維修工程完工報告

船名：大本 9 號

工程名稱	船舶維修工程
施工日期	2026 年 09 月 25 日至 2026 年 11 月 02 日
施工地點	大汕頭船渠-大本九號
施工單位	_____
現場負責人	吳威佑

本報告依各施工項目記錄完工照片、施工說明及備註，供工程確認與驗收使用。

施工方簽章：_____　船方 / 業主確認：_____

第 1 項　兩台主機保養、換油及濾芯更換


施工項目	兩台主機保養、換油及濾芯更換
施工內容	兩台主機定期保養，包含舊機油更換、濾器拆換、基本設備檢查及施工後啟動 / 運轉測試。

完工照片紀錄


照片一




照片二

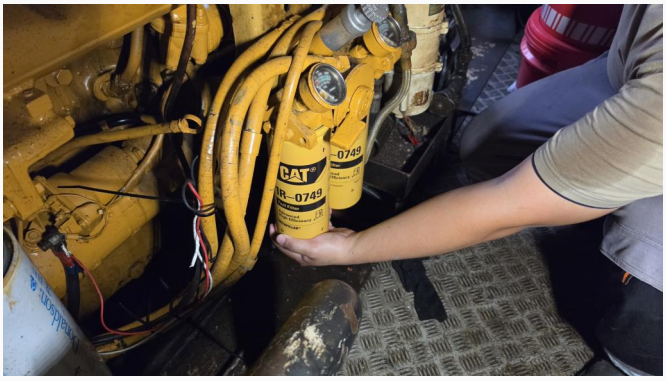

照片三

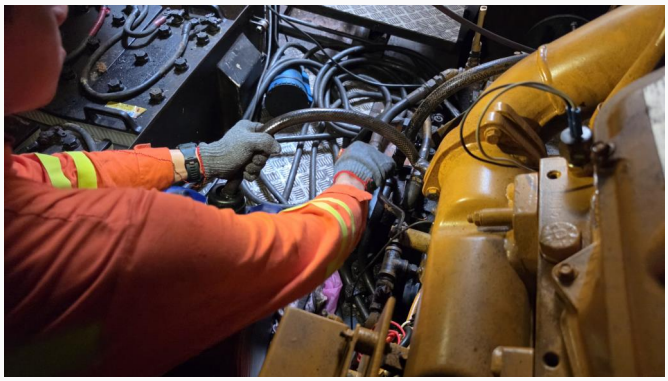

照片四

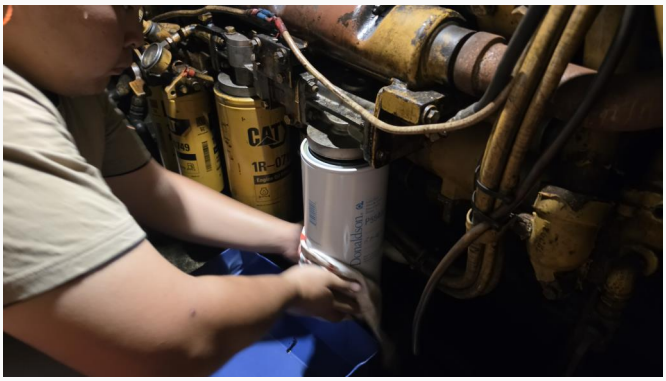

報價金額：NT$36,000　　施工日期：2026 年 10 月 23 日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：左機原油底殼機油油量 31.0L 右機 28L 皆添加 40L 整

機油濾心 1R-0749 X 4

燃油濾心 DONALDSON P554005 其檢修視連結


施工方：_____　船方確認：_____

第 2 項　柴油發電機保養

施工項目	柴油發電機保養
施工內容	柴油發電機定期保養，包含換油、濾器拆換、基本檢查及啟動 / 運轉測試。

完工照片紀錄

照片一

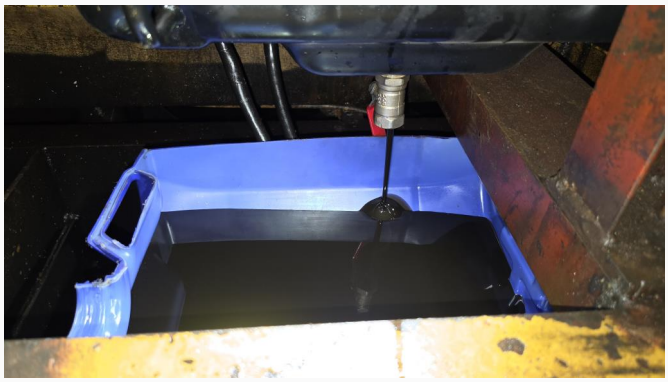

照片二



照片三



照片四



報價金額：NT$20,000　　施工日期：____年____月____日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：原油底殼機油量 13L 添加 15L

燃油濾心 FC-1003

機油濾心 -1003

施工方：_____　船方確認：_____

第 3 項　油水分離器更換

施工項目	油水分離器更換
施工內容	油水分離器共 3 組拆裝、更換，進行油路排氣及基本功能確認；材料由甲方提供。

完工照片紀錄


照片一




照片二



照片三

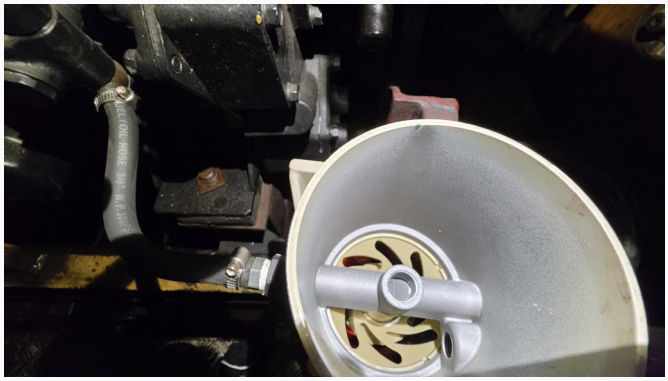

照片四

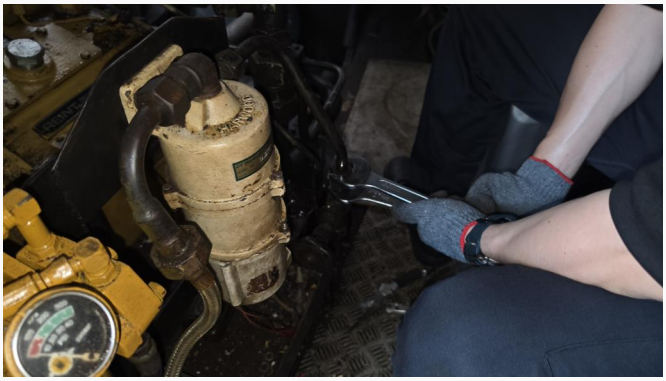

報價金額：NT$20,000　　施工日期：____年____月____日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：60 加侖/小時流量加紙濾心 並重新配管

施工方：_____　船方確認：_____

第 4 項　冷卻系統基本檢查

施工項目	冷卻系統基本檢查
施工內容	配合主機保養進行冷卻系統基本檢查，確認系統狀態。

完工照片紀錄

照片一 	照片二 
照片三 	照片四

報價金額：NT$5,000　　施工日期：2026 年 10 月 17 日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：船底冷卻管外殼凹陷 暫不影響使用 無破損 行駛仍須注意冷卻水量

施工方：_____　船方確認：_____

第 5 項　膨脹水箱液位檢視器更換

施工項目	膨脹水箱液位檢視器更換
施工內容	膨脹水箱液位檢視器共 3 組拆裝、更換及功能確認；材料由甲方提供。

完工照片紀錄

照片一



照片二



照片三



照片四



報價金額：NT$10,000　　施工日期：____年____月____日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：箱體液位檢視器周圍已無法加工，使用密封膠填補，箱體施作後無滲漏仍堪用，待無法使用後建議整體換新。

施工方：_____　船方確認：_____

第 6 項　G.S. 系統管路及閥件檢修保養

施工項目	G.S. 系統管路及閥件檢修保養
施工內容	依船舶 G.S. 系統圖及現場實際配置，辦理相關管路及閥件操作確認、拆檢、清潔、除鏽、一般研磨 / 調整、復裝、更換墊片及功能測試。

完工照片紀錄

照片一




照片二



照片三



照片四

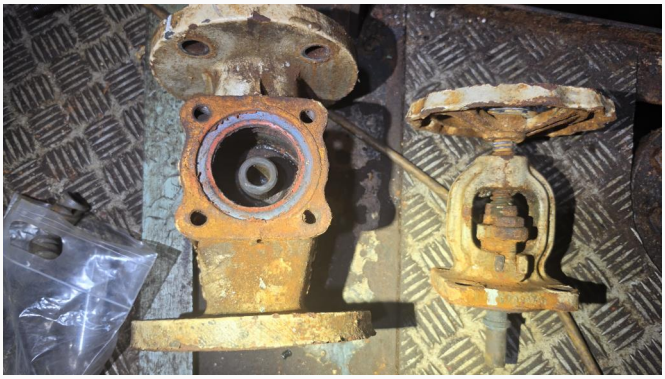

報價金額：NT$90,000　　施工日期：____年____月____日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：G.S 管路所有截止閥檔塊接觸面研磨，閥體防鏽檢修，密封度加強，測試正常。

施工方：_____　船方確認：_____

第 7 項　航行燈更新安裝

施工項目	航行燈更新安裝
施工內容	航行燈設備安裝、配線、固定、端接及功能測試；燈具及材料由甲方提供。

完工照片紀錄


照片一



照片二



照片三

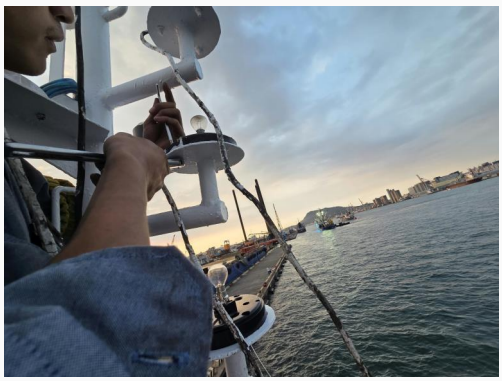

照片四



報價金額：NT$24,000　　施工日期：____年____月____日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：更換計 11 盞航行燈 測試正常


施工方：_____　船方確認：_____

第 8 項　機艙照明新增獨立迴路


施工項目	機艙照明新增獨立迴路
施工內容	照明燈具安裝、配線、固定、端接及功能測試；共 12 盞，燈具及材料由甲方提供。

完工照片紀錄

照片一

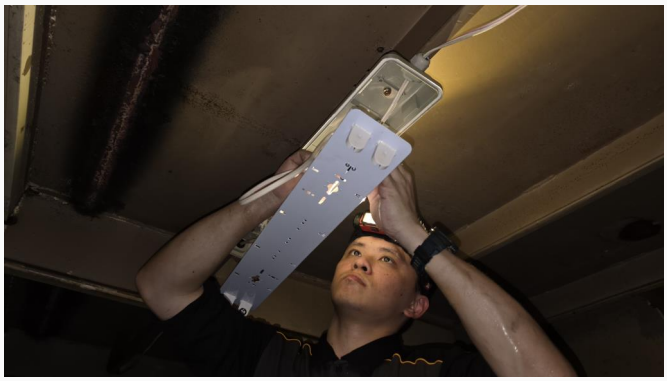

照片二

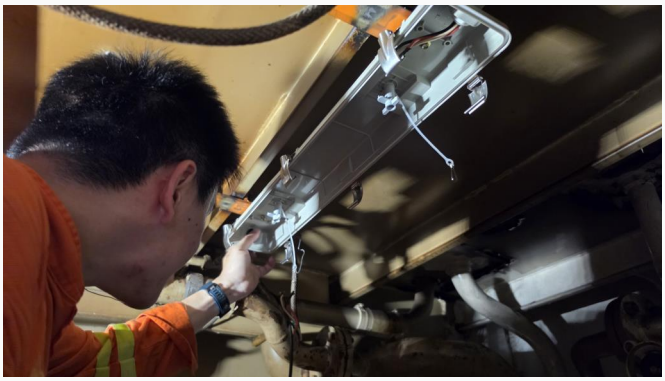

照片三



照片四



報價金額：NT$54,000　　施工日期：____年____月____日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：

施工方：_____　船方確認：_____

第 9 項　甲板照明新增獨立迴路

施工項目	甲板照明新增獨立迴路
施工內容	新增照明燈具及獨立迴路施工，包含斷路器、一般配線、固定、端接及功能測試；材料由甲方提供。


完工照片紀錄

照片一



照片二



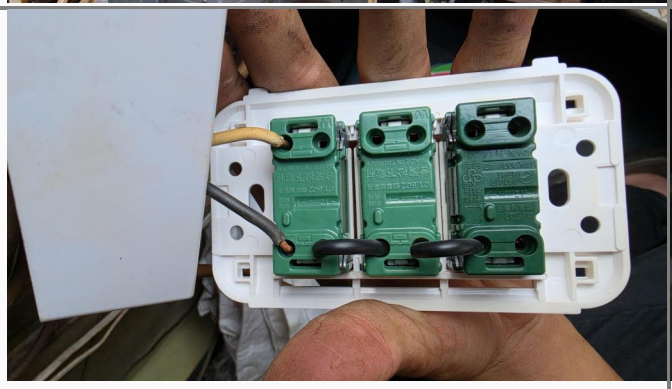

照片三



照片四

報價金額：NT$20,000　　施工日期：____年____月____日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：甲板探照燈迴路新增。船員艙外 駕駛台 防水日光燈迴路支架新增安裝。

圖四為甲板探照燈預留接線排，開關設於駕駛台航行燈開關座，斷路器設於機艙。

施工方：_____　　船方確認：_____

第 10 項　機艙齒輪箱換油、試俥

施工項目	機艙齒輪箱換油、試俥
施工內容	依報價單可辨識內容：齒輪箱油更換、試俥。設備名稱請依實際施工內容確認。

完工照片紀錄


照片一




照片二



照片三

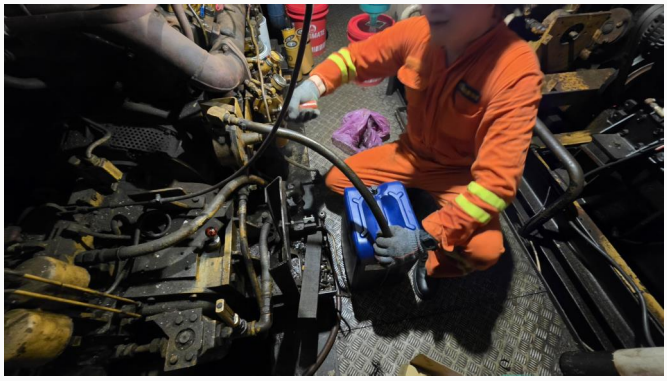

照片四

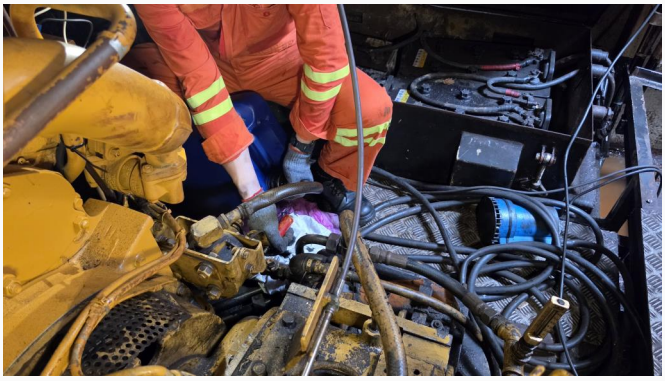

報價金額：NT$24,000　　施工日期：____年____月____日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：雙主機齒輪箱更換潤滑油 試俥正常 外部油管少量滲漏航行前備俥檢查

施工方：_____　船方確認：_____

第 11 項　淡水既有管路安裝檢修

施工項目	淡水既有管路安裝檢修
施工內容	老化淡水管路安裝及既有管路相關拆除 / 檢修；實際施工內容可於備註欄補充。

完工照片紀錄

 照片一	 照片二
照片	照片

報價金額：NT$2,000　　施工日期：____年____月____日　　施工結果：□完成　□待改善

備註：甲板新增淡水龍頭與軟管裝配

施工方：_____　船方確認：_____