


1. 전파사항

감리팀 9월 안내

- 화장실 하수 배수 시방 -

- 목 적 : 타일 안쪽으로 투입된 물 배수위함
- 1, 2층 화장실 하수 배수 시 PVC배관 재단하여 하수배관에 고정 후 방통 타설
- 타일 공사 시 재단한 PVC배관 제거 후 타일 시공

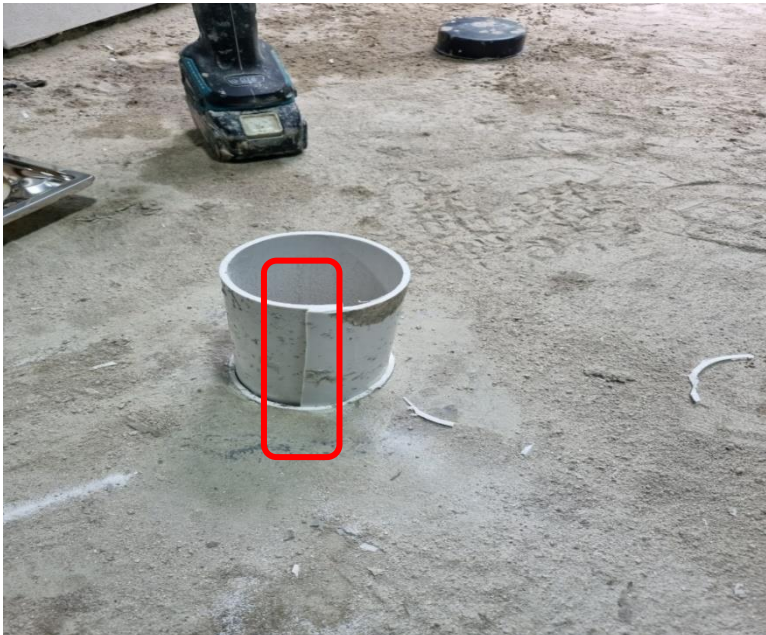

〈 1층 화장실 〉



〈 1층 화장실 〉

1. 전파사항

감리팀 9월 안내

- 화장실 하수 배수 시방 -

- 목 적 : 타일 안쪽으로 투입된 물 배수위함
- 1, 2층 화장실 하수 배수 시 PVC배관 재단하여 하수배관에 고정 후 방통 타설
- 타일 공사 시 재단한 PVC배관 제거 후 타일 시공



〈 2층 포치, 데크 〉



〈 2층 포치, 데크 〉

1. 전파사항

감리팀 9월 안내

- 화장실 포켓도어 방수-

- 현 재 : 화장실 포켓도어 시공 내장 팀에서 작업
- 변경후 : 골조팀에서 합판 시공 후 방수시트 시공




1. 전파사항

감리팀 10월 안내

- 화장실 포켓도어 방수-

- 현 재 : 화장실 포켓도어 시공 내장 팀에서 작업
- 변경후 : 골조팀에서 합판 시공 후 방수시트 시공

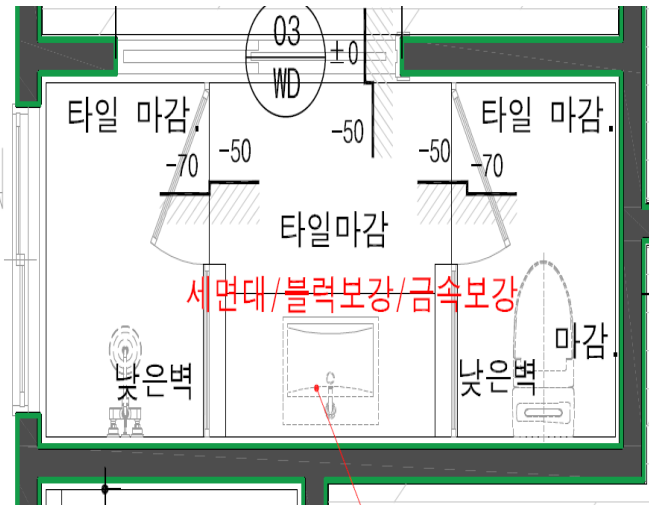

품질 개선

건축공사부

- 화장실 포켓도어 방수-

- 현재 : 화장실 포켓도어 시공 내장 팀에서 작업
- 변경후 : 골조팀에서 합판 시공 후 방수시트 시공



〈 방수용 합판 시공 〉



〈 합판 위 시트방수 시공 〉

1. 전파사항

감리팀 10월 안내

- 난간설치위치 / 폴딩도어 하부 방수 -

- 현 재 : 투습방수지 사용 or 방수шит 사용

- 변경후 : 그레스 아이스 워터 실드 사용해 폴딩도어 하부 방수진행

※본사지급자재!! 폭 250mm 절단되어있는 제품이 있음. (현장구매금지)
요청시, 사용위치 고지 후 자재팀에서 수령.



- 2층 파티오(폴딩도어) 하부 방수 -

- 목 적 : 파티오 하부로 누수 방지 목적
- 방 법 : 1. 창호 설치 전 그레이스아이스워터 부착
(부착면 제외 종이 떼지 않음)
2. 포치, 데크 슈트방수 후 부착하지 않았던 그레이스아이스워터 부착



건축공사부



교육 내용

건축공사부

- 타일 시방 -

목 적 : 타일 하자 발생 요인

시방기준

- 타일 벽 인코너 부분은 최소 3~5mm 이격시켜 시공.
- 거실 파티오 창호 부분은 바닥 타일 나누기 하여 시공.
- 인코너 이격 시공 후 현장소장이 체크

해당 사항으로 발생한 하자는 AS기한 없음 업체 공문 전달 완료



〈타일 인코너 깨짐〉



〈타일 인코너 깨짐〉

교육 내용

건축공사부

- 화장실 멤브레인 시공 (이중배수) -

- 목 적 : 1, 2층 화장실 타일아래로 들어가는 물 배출 위험 (배수판시스템)
현 황 : 현재 화장실 몰탈 타설 후 멤브레인시공 후 바닥타일 시공
변 경 : 1. 방수완료 후 난방배관 공사 전 멤브레인(지붕용) 시공 후 방통 타설
2. 자재는 본사 비치 (필요한만큼 잘라서 수령)

※ 주의사항 : 배수구 파이프 주변 막히지 않도록 멤브레인시공
바닥타일 시공 후 욕기 잡기 설치 공간중 확인필요



〈 화장실 멤브레인 시공 〉



〈 화장실 멤브레인 시공 〉

교육 내용

건축공사부

- 타일 줄눈 자재 변경 (탄성줄눈) -

목 적 : 타일 줄눈 하자 발생 요인

자 재 : MEGA G2 타일줄눈

시공방법 : 타일 줄눈 시공 시 배합비 지켜 줄눈 시공.

2kg 분말 / 0.6~7리터 물 배합하여 2분이상 잘 혼합해서 시공.



〈타일 줄눈 자재〉



〈구부리기 전〉



〈구부리기 후〉

이슈 사항


건축공사부

- 타일시공 시 레이저 사용하며 벽체 손상 사례-

원 인 : 타일업체 레이저 사용 시 피스(못) 사용으로 방수층 손상 발생, 추후 누수발생 가능

재발방지 : 방수면 파손금지 - 레이저 거치대 사용, 피치 못할 경우 우레탄 실리콘 보강, 양생 확인 후
타일 부착작업 진행

못(또는 피스) 사용 발견 시, 시공자, 관리자 엄중한 패널티 부과

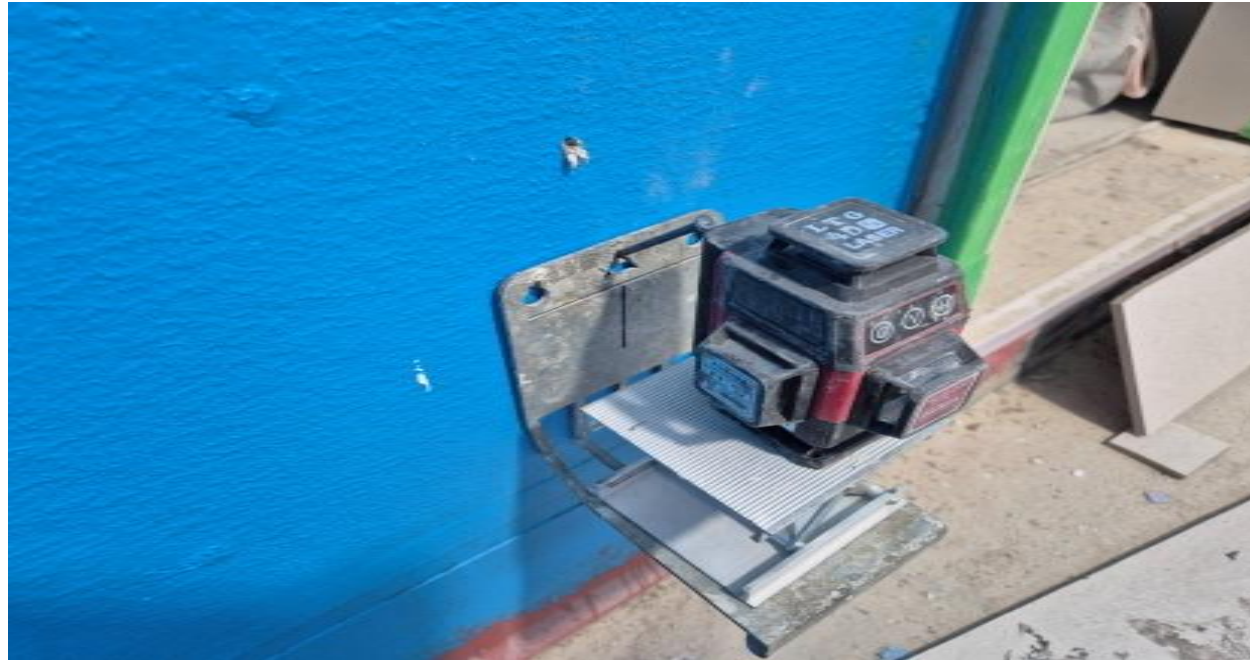

〈 방수 도막면 파손된 현장사진〉

교육 내용

건축공사부

- 현관문 낮춤시공-

- 목 적 : 현관문 낮춤 시공으로 바닥 습기로부터 이격
현 황 : 현재 화장실 방수위 바로 몰탈 타설
변 경 : 1. 현관문 시공 부위 기초공사 시 목재사용해 타설 후 목재 제거
2. 현관문 하부 틀 기준에 기단부 후레싱 시공



〈 기초공사 시 〉



〈 현관문 다운 사진 〉

교육 내용

건축공사부

- 현관문 낮춤시공-

- 목 적 : 현관문 낮춤 시공으로 바닥 습기로부터 이격
현 황 : 현재 화장실 방수위 바로 몰탈 타설
변 경 : 1. 현관문 시공 부위 기초공사 시 목재사용해 타설 후 목재 제거
2. 현관문 하부 틀 기준에 기단부 후레싱 시공
* 하부식기 낮은 도어 선정 경우 마감 고려해 높이 조정 필요 *



〈 현관문 다운 사진 외부〉




〈 현관문 다운 사진 내부〉

교 육 내 용

건축공사부

- 현관문 낮춤시공-

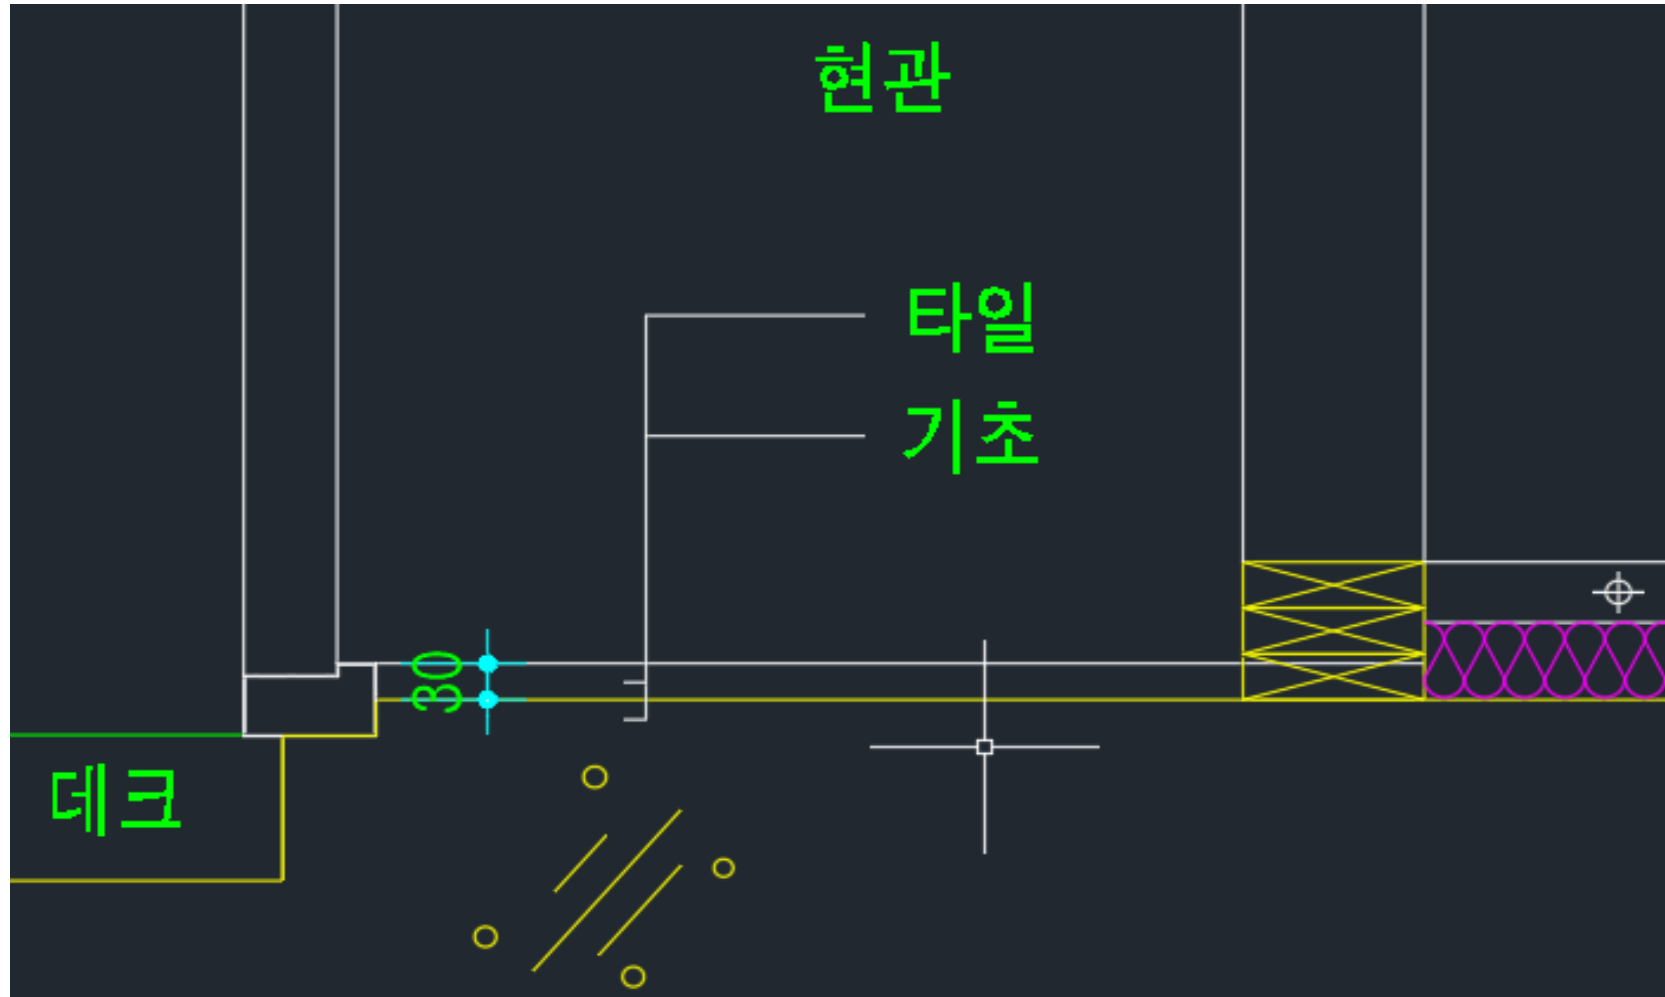

교육 내용

건축공사부


- 1층 거실 파티오 창호 하부 -

- 목 적 : 거실 파티오 도어 하부 타일, 마루 하자 방지
현 황 : 파티오 도어까지 마감재 시공되고 있음
변 경 : 1. 파티오 도어 하부 목재 추가시공해 바닥 마감재와 이격
2. 하부 케이싱 합판 위 필름 마감
현재 바꿀 수 없는 현장은 외벽라인으로 타일 나누기해서 시공



교 육 내 용

건축공사부

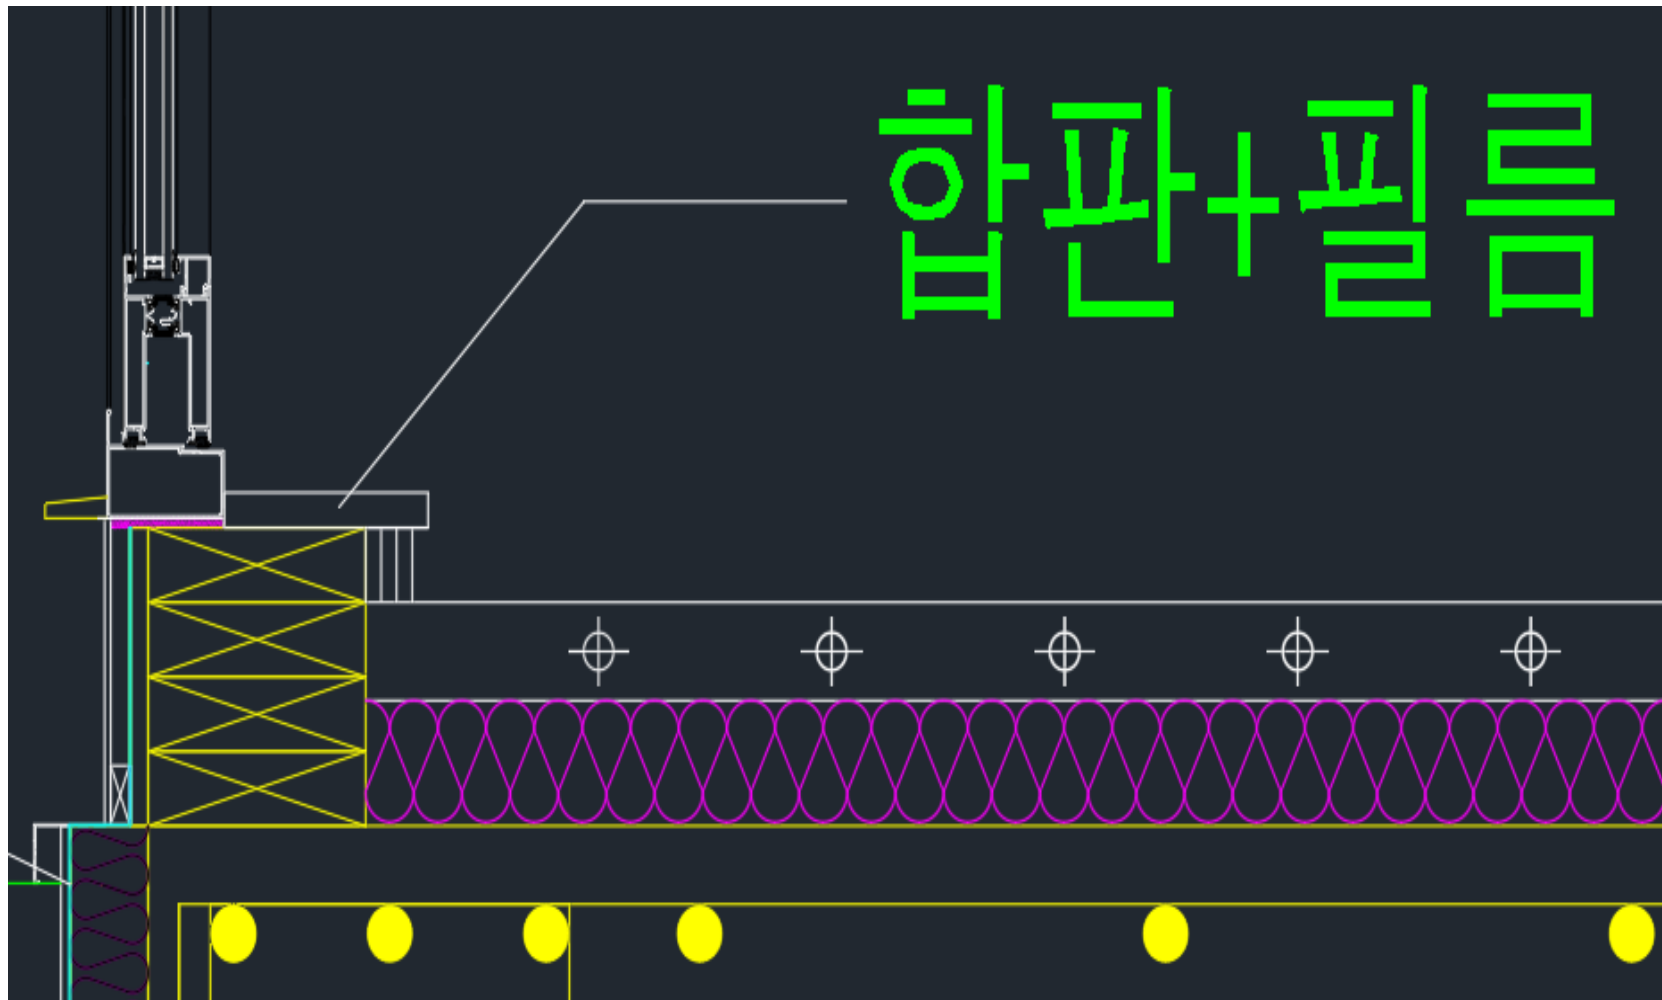


교육 내용

건축공사부

- 1층 거실 파티오 창호 하부 -

목적 : 외부 거실 파티오 도어 하부 습기 방지

방법 : 1. 외부 파티오 도어 하부 데크와 만나는 부분 방수шит 부착
2. OSB부터 데크 기조까지 끊기지않게 부착
3. 데크 기조면 부착 시 **프라이머? 고마스?** 사용해 부착

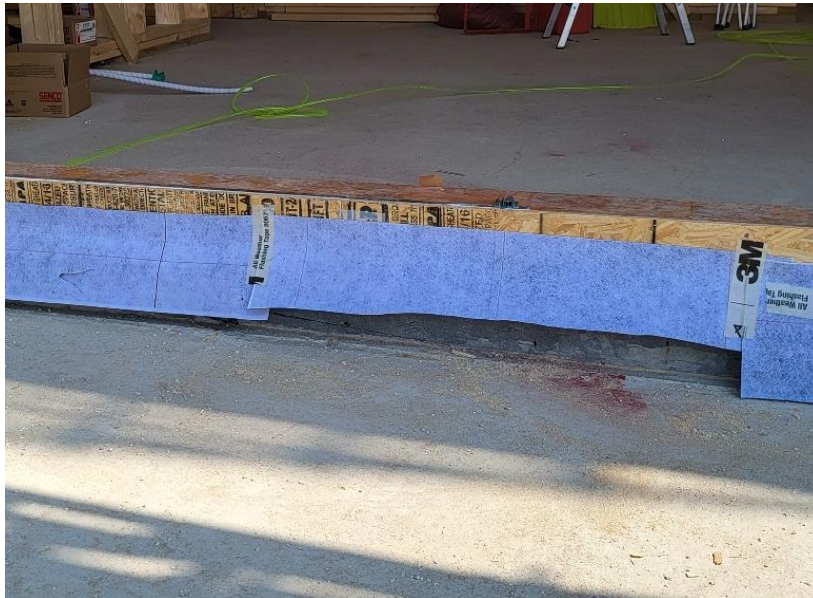


〈 데크 부분 방수 쉬트 시공 〉



〈 데크 부분 방수 쉬트 시공 〉

교 육 내 용

건축공사부

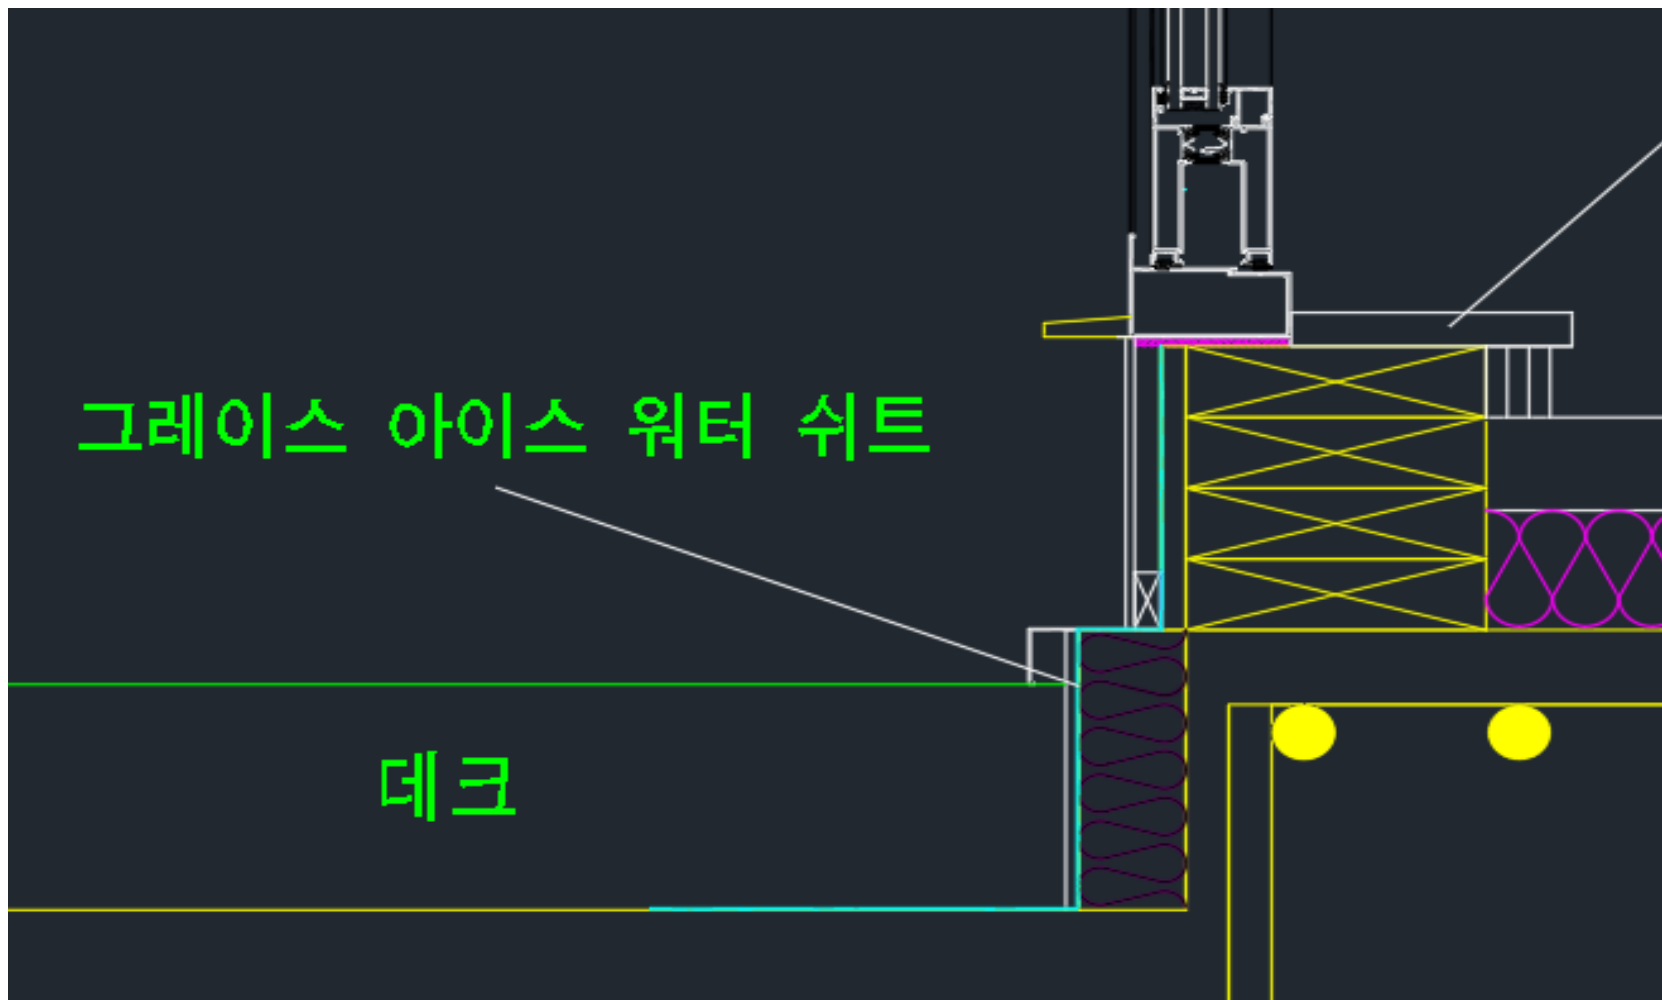

- 폴딩도어 하부 누수 및 관리방법 -

- 발 생 : 폴딩도어 작동 개폐 불가
- 원 인 : 폴딩도어 하부로 빗물 및 바닥청소물 유입
- 대 안 : 1. 폴딩도어 하부 방수 처리
2. 폴딩도어와 바닥 단차 필요 or 폴딩도어 하부 목재 대용 자재 사용 필요



모서리 처짐



구조재 손상

건축공사부



건축공사부



- 폴딩 도어 시공 교육 -

- 목 적 : 폴딩도어 누수로 인한 문제 발생 방지


- 방 법 :
1. 하부 프레임 물 배출구 타공
 2. 하부 프레임 하부 피스 고정 금지 / 측면만 고정
 3. 수직 프레임과 하부 프레임 만나는 부분 실리콘 처리
 4. 폴딩도어 하부 자재 방수진행
(자착식방수시트- 그레이스 아이스워터 시공)
 5. 폴딩도어와 바닥 단차 시공 필요

- 보일러실 마감 -

- 발 생 : 보일러 드레인 배관에 설치 안되 석고 곰팡이 발생
- 원 인 : 보일러실 하부 시멘트보드 미시공 및 드레인 고정 미흡
- 대 안 : 보일러실 하부 시멘트 보드 시공 및 보일러드레인용 배관 시공 후 고정



현 장 사 진

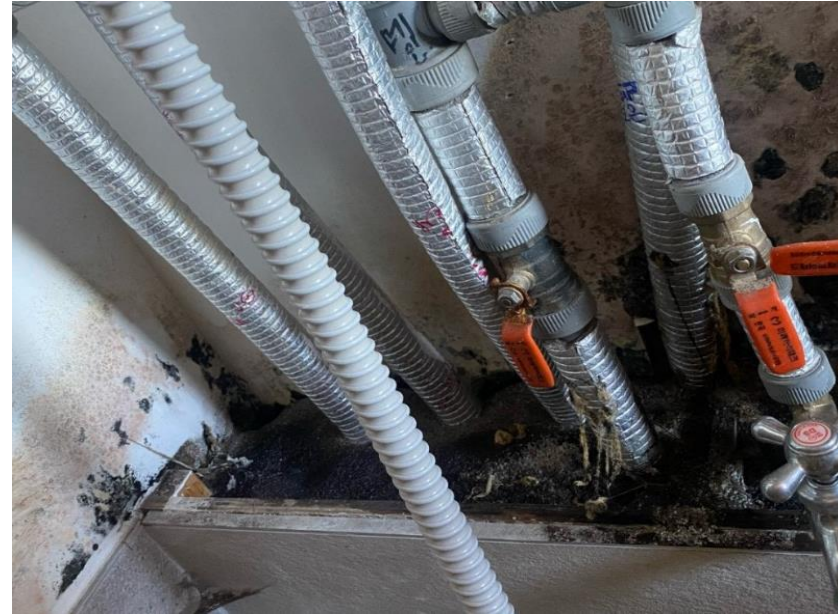

현 장 사 진

교육 내용

건축공사부

- 화장실 문턱 시공 -

물턱이 있는 도어쉴과 물턱없는 평 도어쉴이 교차 사용되는 부분의 정리

- 물턱이 있는 문지방으로 사용
- 도어쉴의 최상단은 플로어레벨에 맞출



〈도어쉴 시공사례〉



〈사용 도어쉴〉

교육 내용

건축공사부

- 화장실 멤브레인 시공 (이중배수) -

목 적 : 1, 2층 화장실 타일아래로 들어가는 물 배출 위험 (배수판시스템)
현 황 : 현재 화장실 몰탈 타설 후 멤브레인시공 후 바닥타일 시공
자재는 본사 비치 (필요한만큼 잘라서 수령)

※ 주의사항 : 배수구 파이프 주변 막히지 않도록 멤브레인시공
바닥타일 시공 후 욕가 잡기 설치 공간충 확인필요



〈 화장실 멤브레인 시공 〉




〈 화장실 멤브레인 시공 〉

1. 전파사항

감리팀 9월 안내

- 화장실 하수 배수 시방 -

- 목 적 : 타일 안쪽으로 투입된 물 배수위함
- 1, 2층 화장실 하수 배수 시 PVC배관 재단하여 하수배관에 고정 후 방통 타설
- 타일 공사 시 재단한 PVC배관 제거 후 타일 시공

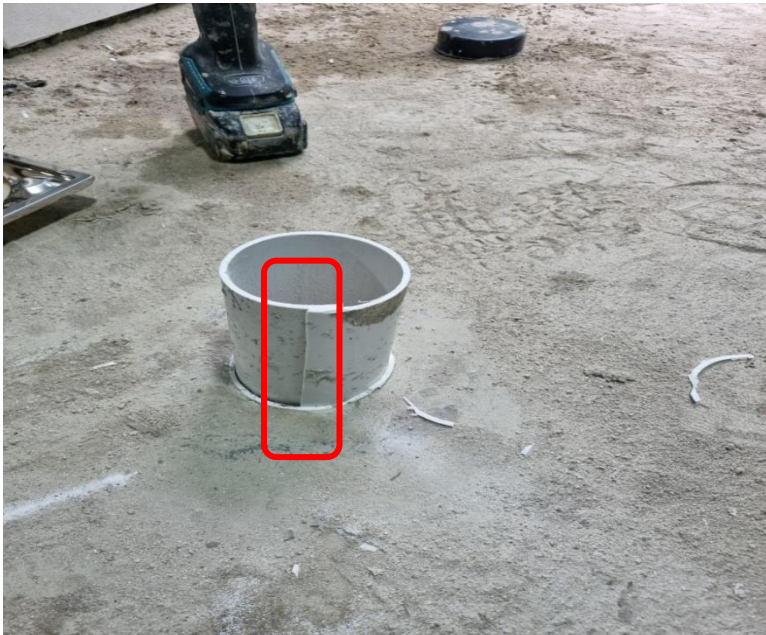

〈 1층 화장실 〉



〈 1층 화장실 〉

교육 내용

건축공사부

- 타일 줄눈 자재 변경 (탄성줄눈) -

목 적 : 타일 줄눈 하자 발생 요인

자 재 : MEGA G2 타일줄눈

시공방법 : 타일 줄눈 시공 시 배합비 지켜 줄눈 시공.

2kg 분말 / 0.6~7리터 물 배합하여 2분이상 잘 혼합해서 시공.



〈타일 줄눈 자재〉



〈구부리기 전〉



〈구부리기 후〉

교육 내용

감리팀 9월 안내

- 2층 데크 점검구 배수-

- 목 적 : 2층 우수 배관 청소 및 관리를 위함
건축주에게 관리 방법 설명 필요
- 세라믹데크 탈착 방법 설명 / 합성데크는 점검구 반드시 만들기



〈 데크 점검구 〉



〈 데크 점검구 〉

교육 내용

감리팀 9월 안내

- 덧벽 설치 -

- 내 용 : 창호 덧벽 시공 시 백텀 시공 후 그레이스 아이스 워터 시공



〈 창호 덧벽 〉




〈 창호 덧벽 하부 〉

교 육 내 용

건축공사부

- 타일 탈락-

- 발 생 : 욕실 벽 타일 떨어짐
- 원 인 : 대형타일 시공 시 접착기준 불량으로 탈락 발생
- 대 안 : 떠붙임시공 - 600x600기준 에폭시 9점(지름10cm이상), 실리콘 4점
본드압착시공 - 타일면에 70%이상 본드 부착

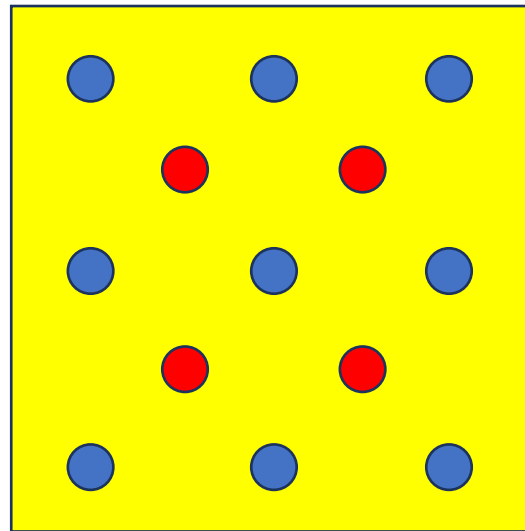

● 에폭시 : 지름 80mm 이상

● 실리콘

시공 예시