

■ 살라만더 창호 시공 일반사항

- 작업준비

창호의 설치 전에 개구부의 위치 및 크기를 확인하여 잘못 시공된 부위를 바로 잡고, 창호 설치위치를 알 수 있는 기준 먹매김을 한다.

책임자는 반드시 창호 시공 책임자와 협의 후 시공에 착수 해야 한다.

- 창호의 설치

- (1) 창호 시공은 하기사항 또는 독일에서 인증하는 RAL- Gütegemeinschaft fenster und haustüren e.v에 준하는 시공방식을 따른다.
- (2) uPVC창호의 설치는 유리의 자중과 풍하중, 작동하중을 고려하여야 한다.
- (3) 창호틀과 창 및 문의 위치를 정확하게 하여 건물 전체적으로 창이 바르게 정렬되어야 하며, 설치 중 뒤틀리거나 쳐지지 않도록 한다.
- (4) 구조체와의 설치는 반드시 구조체와 창호 사이의 단열보강과 기밀보강을 고려하여야 한다. 기밀 자재는 Hanno사의 기밀테이프 혹은 팽창밴드에 준하는 자재를 사용하여야 하며, 단열 보강은 연질폼 또는 팽창밴드로 한다. 창호 시공 전 창호 프레임 내, 외부에 기밀테이프를 들뜸 없이 부착한다.

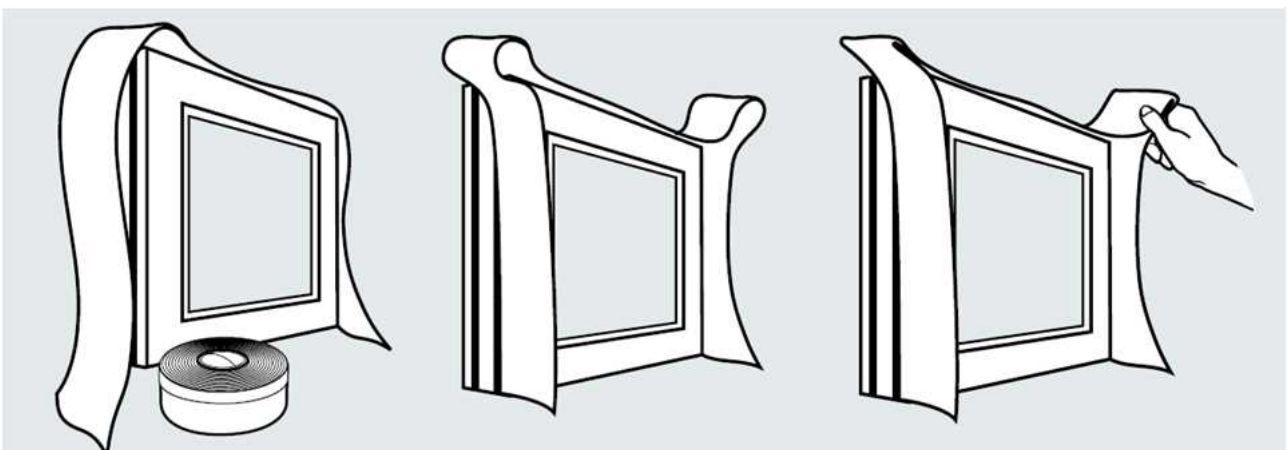


그림 1 기밀테이프의 모서리는 약4cm 접어 부착한다.

- (5) 창호는 수직, 수평에 맞춰 설치되어야 하며, 이 과정에서 창틀의 휨 변형이 없도록 주의하여야 한다.

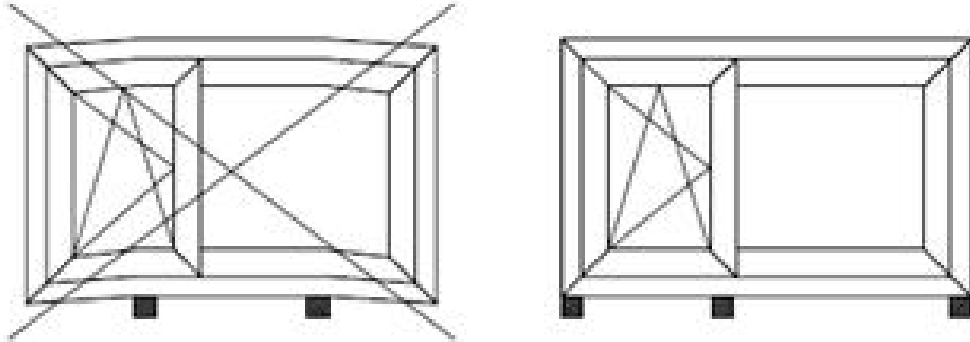


그림 2 창호 수평을 위한 고임목의 올바른 위치

- (6) uPVC창호를 직접 골조에 결속할 경우 시스템 창호 시공에 적합한 $\phi 7.2\text{mm}$ 전용 스크류 사용을 기준으로 하며, 골조 바깥으로 시공할 경우 현장 협의 후 강판계 “ㄱ”자철물이나 전용 브라켓을 사용하여 설치한다.



그림 3 시스템 창호 전용 스크류

- (7) 창호의 고정 시 고정 철물로 인한 휨이 없도록 한다.

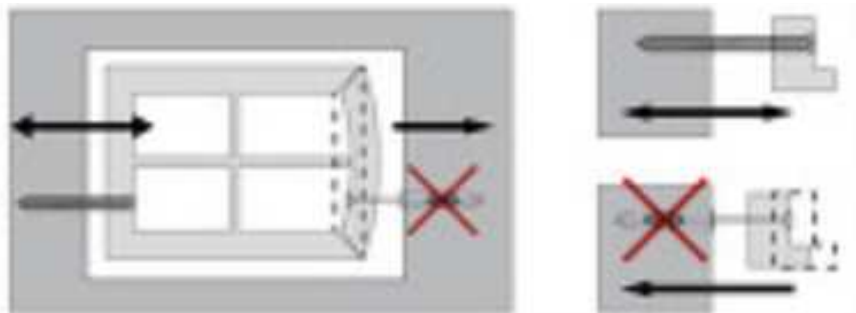


그림 4 강한 고정으로 인한 창호의 휨 현상


(8)시공철물의 간격은 시방서 및 독일에서 인증하는 방식 또는 창호업체의 제조기준(Technical Information ; T.I.)에 따른다.

Attachment distances

In order to take the expansion behaviour (change in length) of the frame material into account, the attachment distances shown in Fig. 3.3 must be kept.

Deformation of the rebate and frame areas caused by the installation process must be excluded. When frame dowels or comparable fastening elements are used, care must be taken that the right torque is used. Tension at the frame corners must be avoided, particularly where coloured elements are involved.

Fig. 3.3 Fastening distances

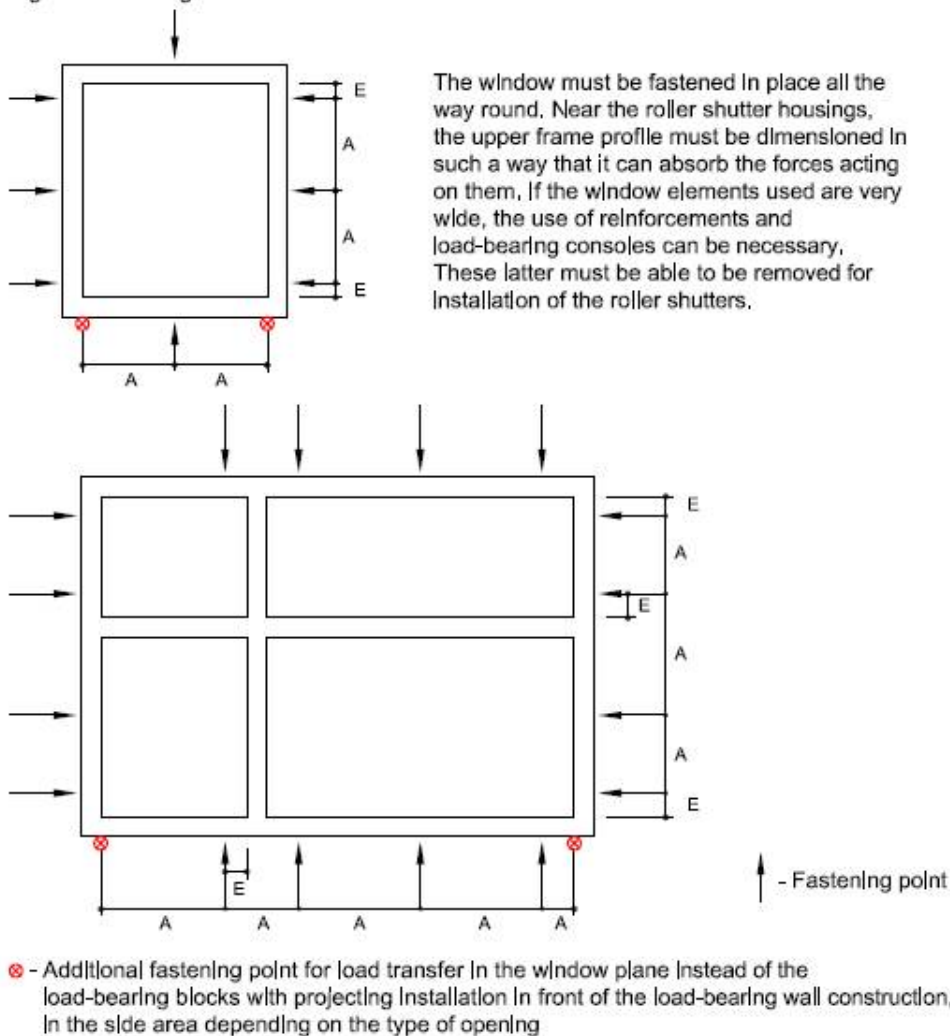

A: Distance between anchors
for PVC windows max. 700 mm

E: Distance from the inner corner of the frame, and for posts and bars from the inner side of the profile (white) 100 to 150 mm, inner side of the profile (decor) 150 mm.

그림 5 SALAMANDER 창호 철물 간격 기준의 예

(9) 건설 재료에 따른 창호의 시공 구멍 및 스크류 삽입 깊이는 40mm이상을 권장한다.

- 창호 주위 단열, 기밀 보장

단열 보강을 위해서 창과 골조 사이의 공간에는 수성 연질 우레탄 폼을 사용하며, 기밀 테이프와 함께 용도에 맞춰 감독자 승인을 받은 것으로 한다.

(1)시공 전에 창호가 설치된 골조의 표면을 점검하고 보완이 필요한 부분은 보강한다. 골조의 표면의 먼지와 같은 이물질을 제거한다.

(2)외부의 기밀테이프를 골조에 이어 붙인다.


(3)작업표면에 분무기로 가볍게 표면을 적신다.(골조와의 부착력 높임, 습도를 통해서 팽창되므로 습도가 높은 날은 반응속도가 촉진됨.)



(4) 사용 전에는 반드시 충분히 흔들어준다. (약 20회)



- (5) 쌓아 올리듯 하부에서부터 상부방향으로 진행하며 창호와 골조사이의 틈을 수성 연질폼으로 충전한다.

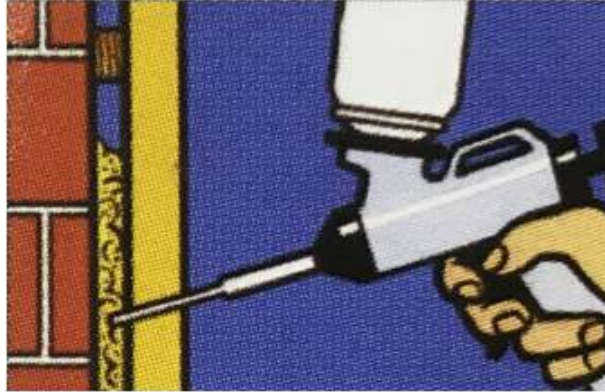

- (6) 최적의 폼 품질을 위해 전후 가습을 진행한다. 한 층을 추가로 만들 경우 스프레이로 표면을 다시 습하게 한 후 사용한다.




- (7) 밀실하게 충전 될 수 있도록 주입건의 노즐을 틈새에 깊이 넣어 분사하며, 충전 상태를 확인하면서 시공한다. 충전 시 접촉면의 최소온도는 5℃이상을 유지하여야 하며, 1)5시간 이상 경과되기 전 까지는 충격을 주지 않도록 주의하여야 한다. 발포작용으로 인하여 외부로 빠져나온 부분은 6시간 이상 경과 후 칼이나 쇠크손으로 잘라낸다.

- (8) 내부 기밀테이프를 시공한다.


1)본 문서상에 제시 된 경화 시간 및 커팅 가능 시간은 일반사항이므로 구체적인 경화 및 커팅 시간은 사용 제품의 설명 및 공급업체의 기준에 따른다.

- 유리 끼우기


- (1) 유리 끼우기는 반드시 건식공법과 프로파일에 맞는 전용 Gasket을 사용하여 한다.
- (2) 개폐 종류의 따라 SASH의 적당 지점에 Bridge setting block 과 Glass setting block을 위치시킨 후 유리를 얹어 놓는다.(하부 도안 참조)

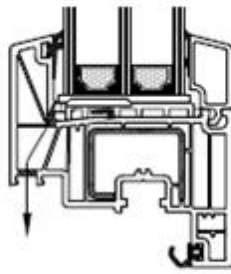


Drainage and ventilation openings must not be closed by glass setting bridges,

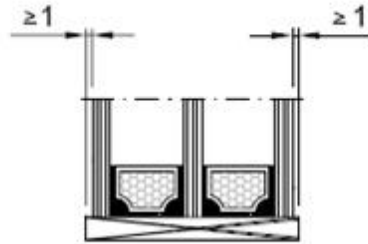


Block width =
Glass thickness + min, 2 mm

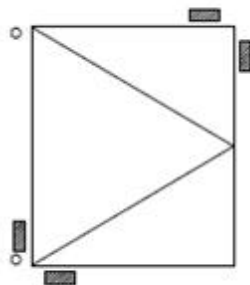


Slide-hung casement

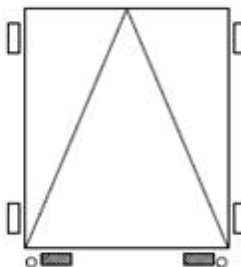


Bottom-hung casement

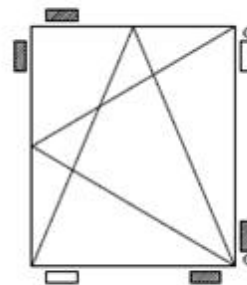

Turn-and-tilt casement

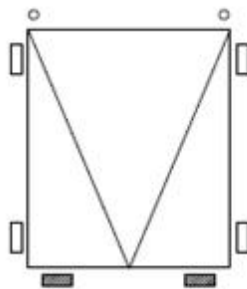

Top-hung casement

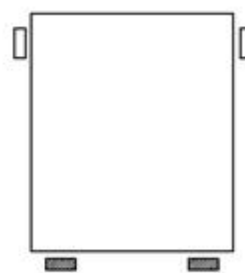

Fixed glazing

■ = Load-bearing block □ = Spacer block ○ = Hinges

그림 10 Glass setting block의 사용 예.
(*오픈기호는 유럽식이므로 경첩 위치에 주의)

- (3) 사용하는 Glass setting block의 너비는 유리의 두께보다 2mm 큰 것을 사용하며, 유리와 프로파일 사이에 간격이 충분히 채워지도록 삽입한다.
- (4) 내부에서 GLAZING BEAD를 상부와 하부에 먼저 결합시키고, 다음에 좌우 나머지 GLAZING BEAD를 결합 시킨다.
- (5) 유리 끼우기 완료 후 창 및 문을 여닫는 충격에 유리가 흔들리지는 않는지, 하드웨어 작동에 이상은 없는지, 샷시와 프레임 사이에 간섭은 없는지 확인한다.

- 현장 뒷정리

- (1) 창호 보양 및 청소: 창호 보양 및 청소는 일반공통사항 및 계약사항에 따른다.
- (2) 제품 보양지는 별도의 언급이 없는 한 준공청소 또는 감독자의 확인이 완료될 때까지 제거하거나 훼손하지 않도록 한다.
- (3) 설치된 창호는 먼지, 모르타르 가루, 페인트 등의 이물질로부터 오염되지 않도록 하고 오염되면 즉시 깨끗한 물이나 적당한 용제로 닦아낸다.
- (4) 안전을 위한 경고용 테이프, 천, 종이 등을 유리가 부착된 프레임에 부착하여 이를 표시하고 유리에는 직접 표시하거나 부착하지 않는다.