2026 공사부 슬로건

계획은 스마트하게!
업무는 AI처럼!
안전은 완벽하게!

- 2026년 10월 16일 현장소장 회의 및 교육 -

- 장 소 : 본사 5층

- 시 작 : 직영소장 12시 30분 (차량 및 공도구 점검) ~
  관리소장 13시 ~

- 시 간 : 12시30분 직영소장 차량, 공도구 점검
  13:00 ~ 15:30 – 감리교육 진행
  15:30 ~ 15:50 – 휴식
  15:50 ~ 17:00 – 공무 교육

전 파 사 항

- 동절기 준비관련 굴착신고 -


- 목 적 : 가스, 상수도등 각종 입입공사 동절기 관련 사전 굴착신고 진행 필요

이 슈 사 항

– 현장소장 임의 변경(헤드월) –


- 원 인 : 계단을 1스텝 추가해 계단 1단 높이를 줄이려고 임의변경 진행하였으나
  헤드월 높이 부족 발생
  1. 현장소장 법적기준 인지 부족
  2. 설계담당자와의 상의 X / 감리보고 X / 건축주 협의 X
- 처 리 : 계단 재시공 진행 / 50만원
- 재발방지 : 도면에 준해서 시공하되 불가피한 변경 발생 시 담당자와 협의 진행




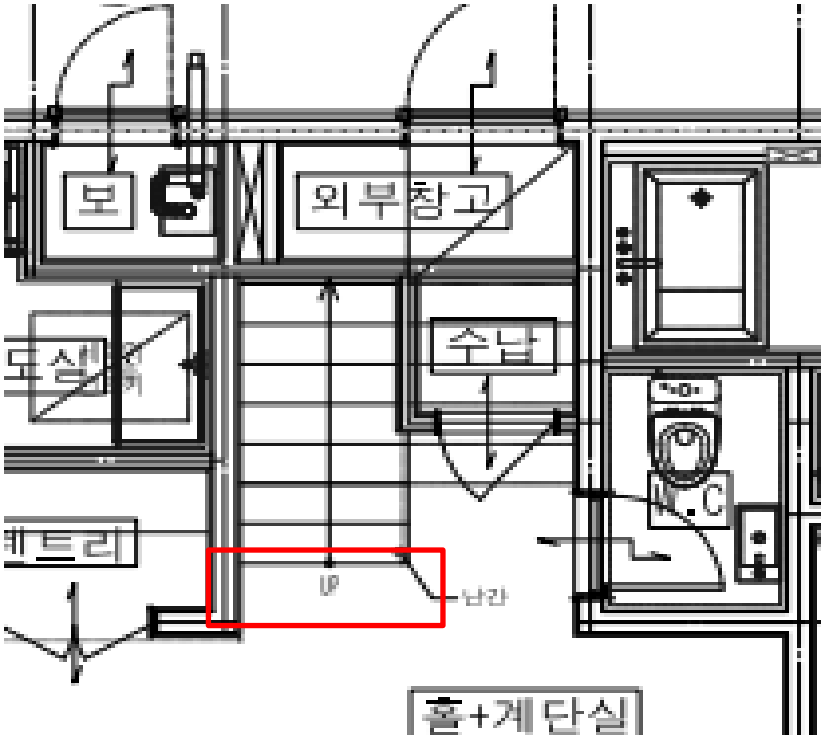

- 현장소장 임의 변경(욕실젠다이) -

- 원 인 : 건축주의 편의를 고려한다고 생각해 욕실 젠다이 높이를 임의 시공(건축주협의 X)
- 처 리 : 타일전체 철거 후 재시공 진행
- 재발방지 : 현장소장의 임의 판단이 아닌 협의 후 진행필요함
  도면 준해서 시공 필요

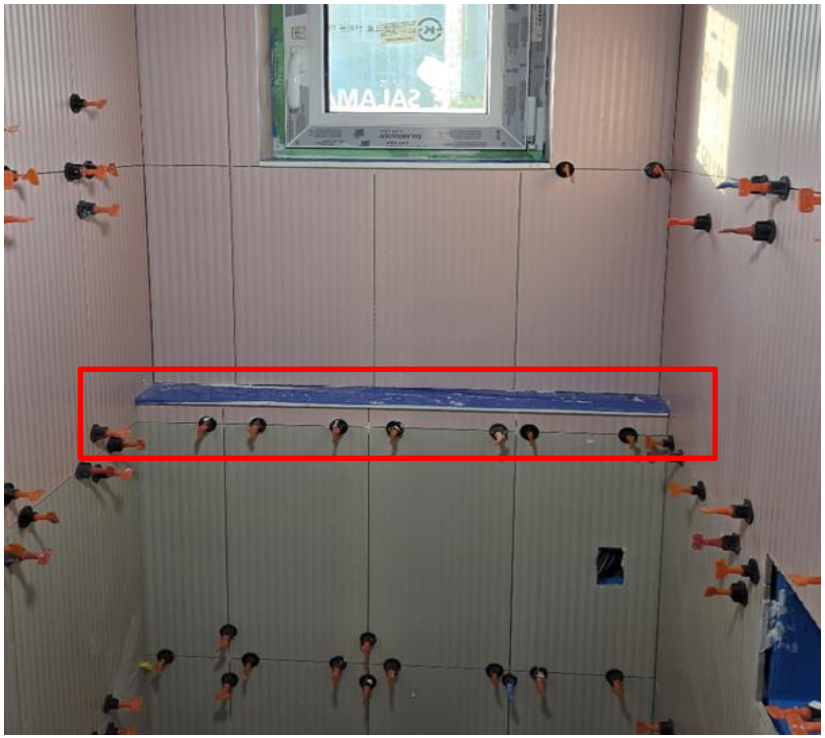


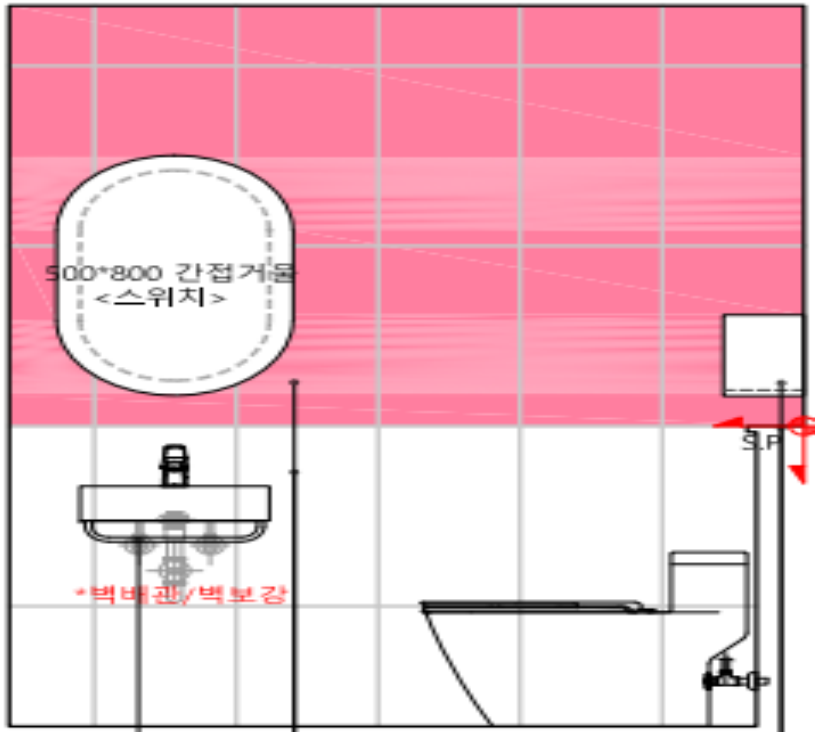

- 현장소장 임의 변경(욕실젠다이) -


- 원 인 : 도면상 타일 줄눈을 무시한 현장 임의 시공
- 처 리 : 타일전체 철거 후 재시공 진행
- 재발방지 : 현장소장의 임의 판단이 아닌 협의 후 진행필요함




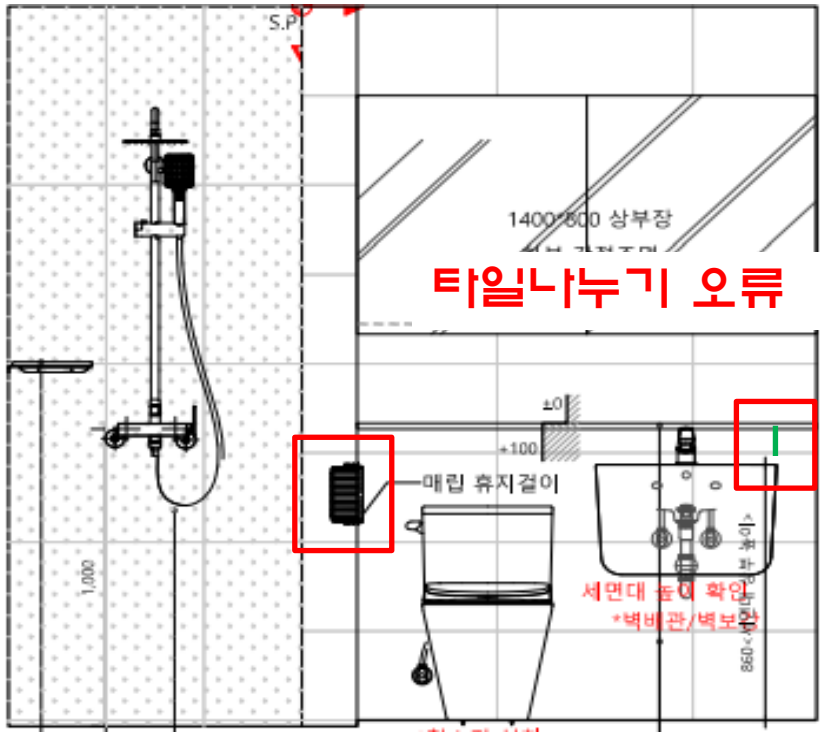

– 허가도면과 시공도면차이(기초단열재) –


- 원 인 : 허가도면상 테두리보 주변까지 단열재 시공 표시되었으나 시공도면에는 없음
- 처 리 : 기초공사 마무리 중 지정감리 지적 / 테두리보 안쪽만 하는 것 으로 협의
- 재발방지 : 허가도면과 시공도면의 일체화 필요 / 도면검토

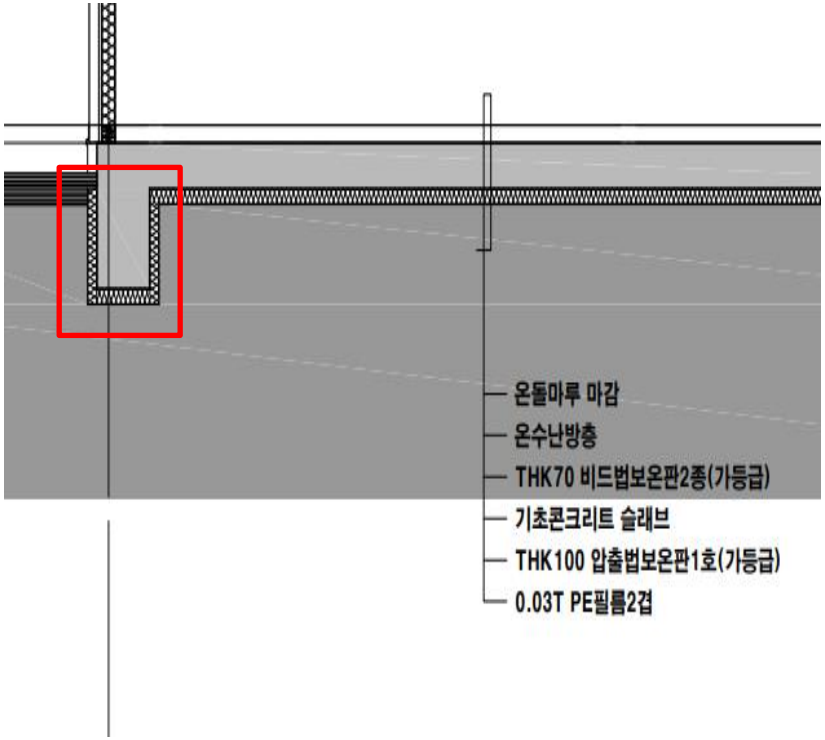

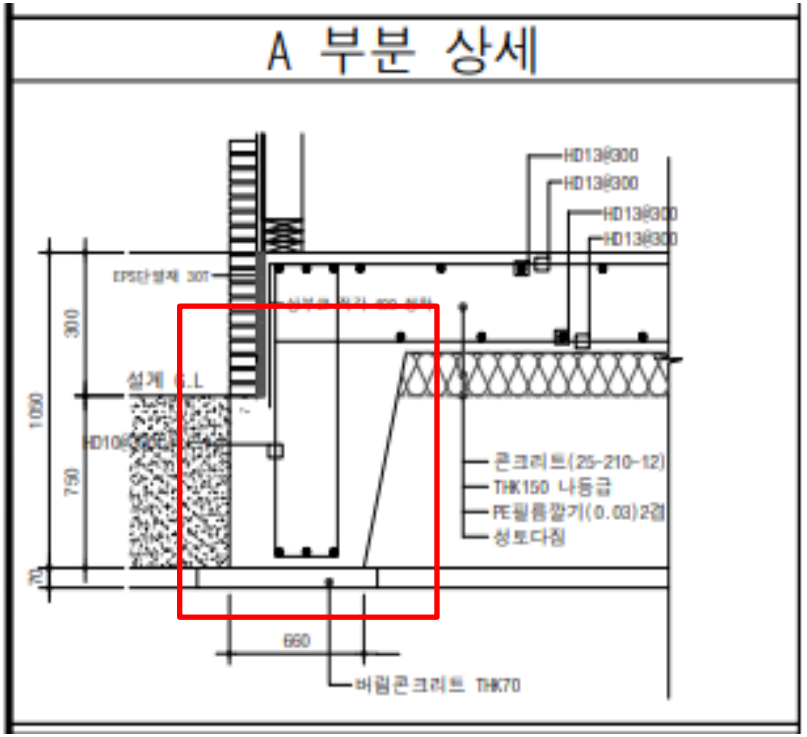

– 배치 이격거리 부족 –


- 원 인 : 배치 시 한쪽 경계 기준으로 배치하여 일조권 부족 발생
  문제1. 경계 자체가 70mm가량 작음 / 일조권 기준으로 배치 진행 필요
- 처 리 : 조적현장마감을 파벽으로 변경하여 협의 완료
- 재발방지 : 1. 일조사선권 파악 후 배치 필요
  2. 경계가 타이트한 경우 경계측량 후 현황 기준으로
  설계담당자 배치 다시 맞춘후 현장소장 배포 되어야함

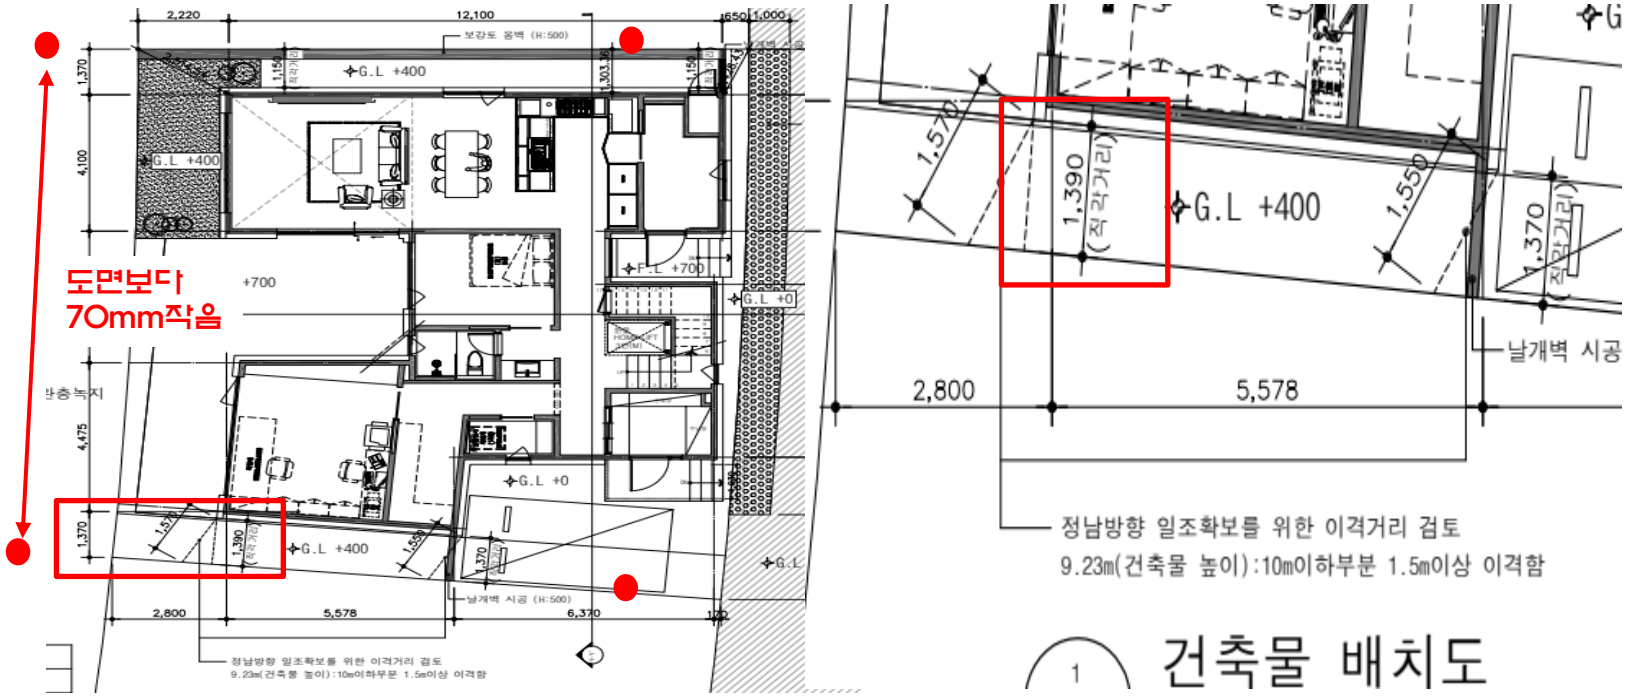

- 배치 이격거리 부족 -




<이격거리 부족>

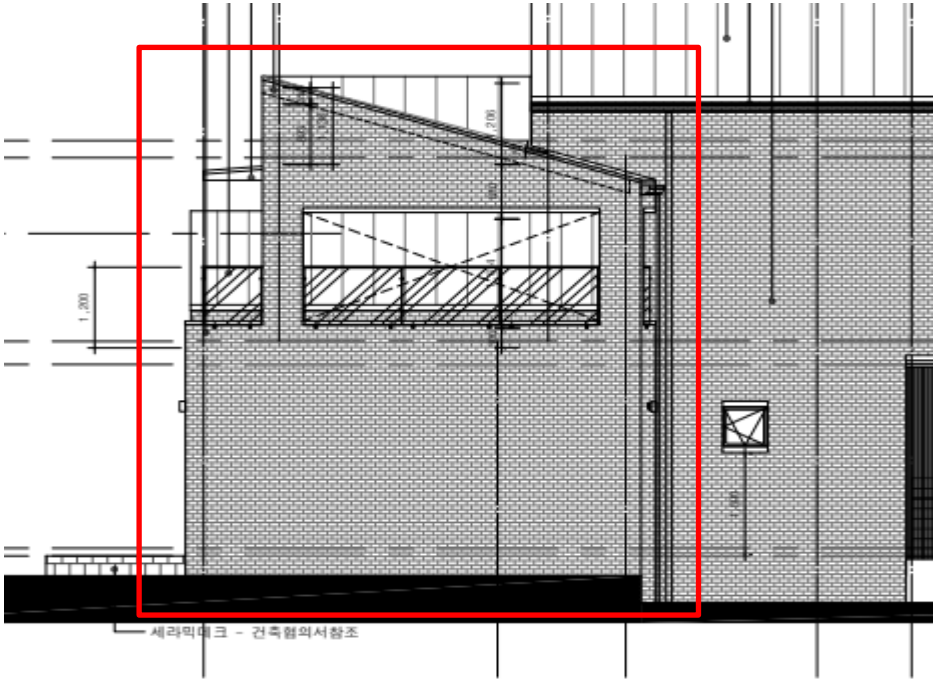

<파벽으로 변경>

– 마감재 고려 필요 –

- 원 인 : 도면은 목골조 마감기준으로 잡혀있음 (합판, 스카이텍, 창호 시공여부칫수 확보 X)
- 처 리 : 창호사이즈 변경 및 이동해 마감 확보
- 재발방지 : 도면에 합판, 스카이텍, 창호 시공 여유 칫수 확보필요

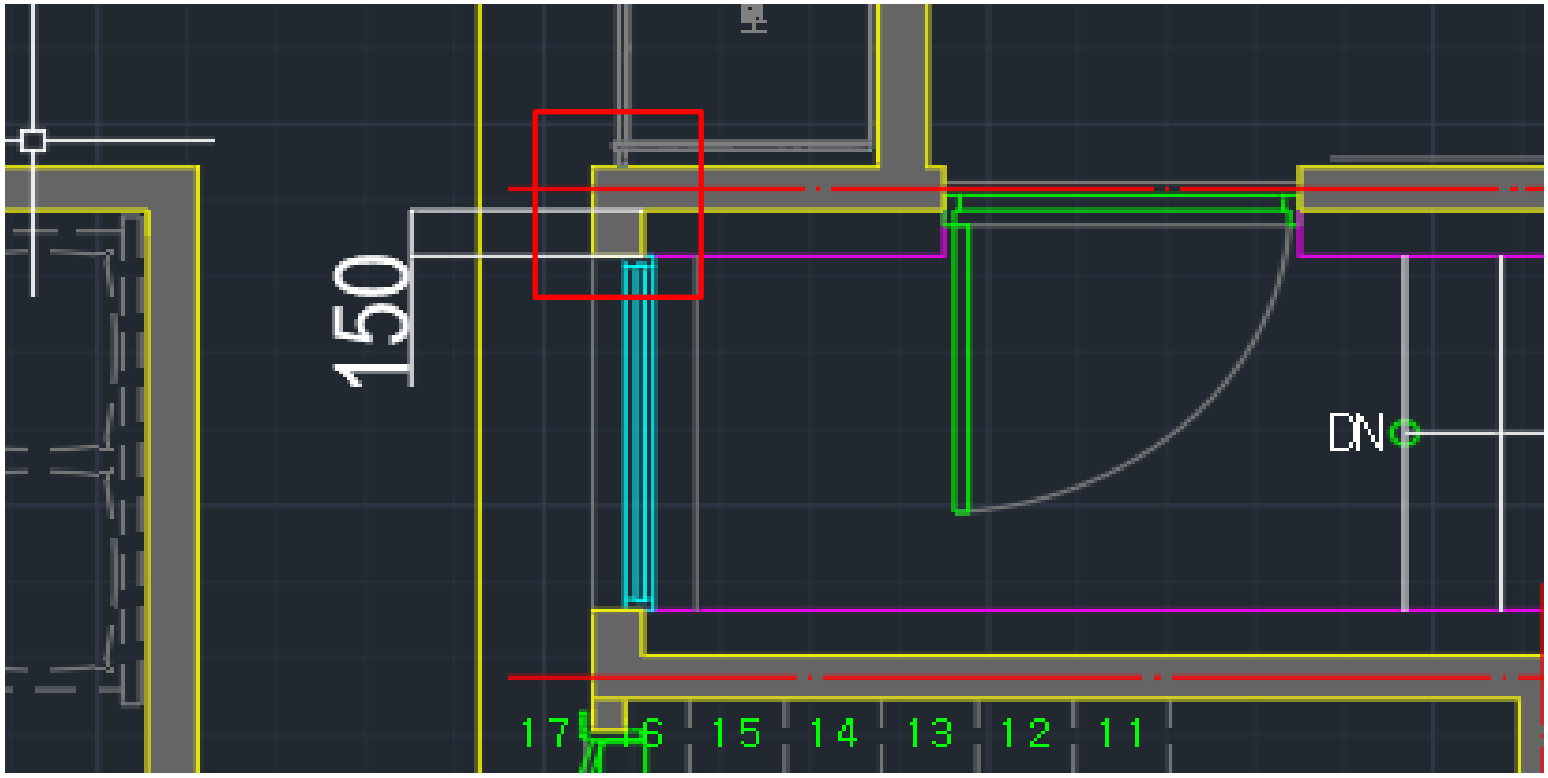

- 가구 마감 및 시공 -


- 원 인 : 가구도장 품질 불량 및 시공, 관리 불량
- 처 리 : 교체진행
- 재발방지 : 가구 마감 미흡으로 건축잔금도 간섭 발생 할 수 있기에 관리 필요






– 인테리어 디자인시 시공도면 미반영 –

- 원 인 : 시공도면상 실링이 있으나 인테리어는 오픈으로 착각해 디자인 적용
- 처 리 : 컬러타이 추가로 구조보강하고 컬러타이 하부로 디자인 높이 조정해서 협의
- 재발방지 : 1. 도면 자체에서 내용이 반영되어 디자인 되어야함
  2. 현장소장 도면 검토시 내용 발췌되어 시공 전 변경 필요

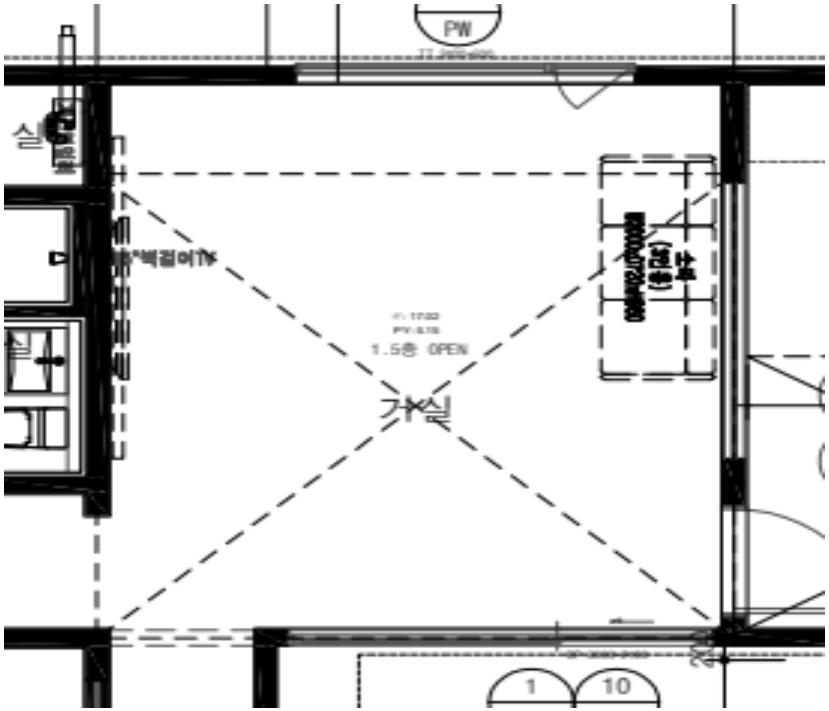


<시공도면>

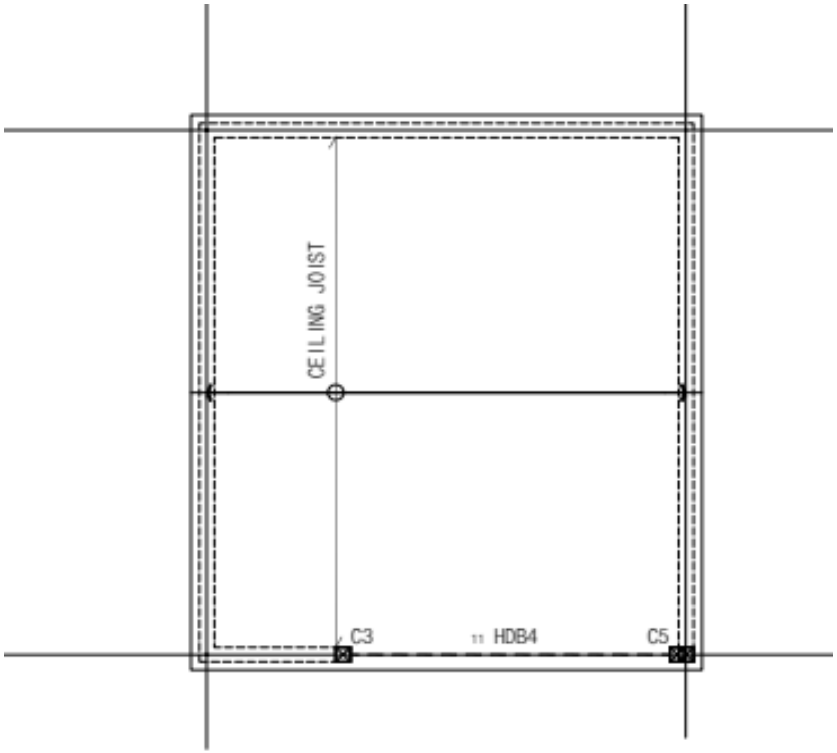

<구조도면>

– 인테리어 디자인시 시공도면 미반영 –

- 원 인 : 시공도면상 실링이 있으나 인테리어는 오픈으로 착각해 디자인 적용
- 처 리 : 컬러타이 추가로 구조보강하고 컬러타이 하부로 디자인 높이 조정해서 협의
- 재발방지 : 1. 도면 자체에서 내용이 반영되어 디자인 되어야함
  2. 현장소장 도면 검토시 내용 발췌되어 시공 전 변경 필요

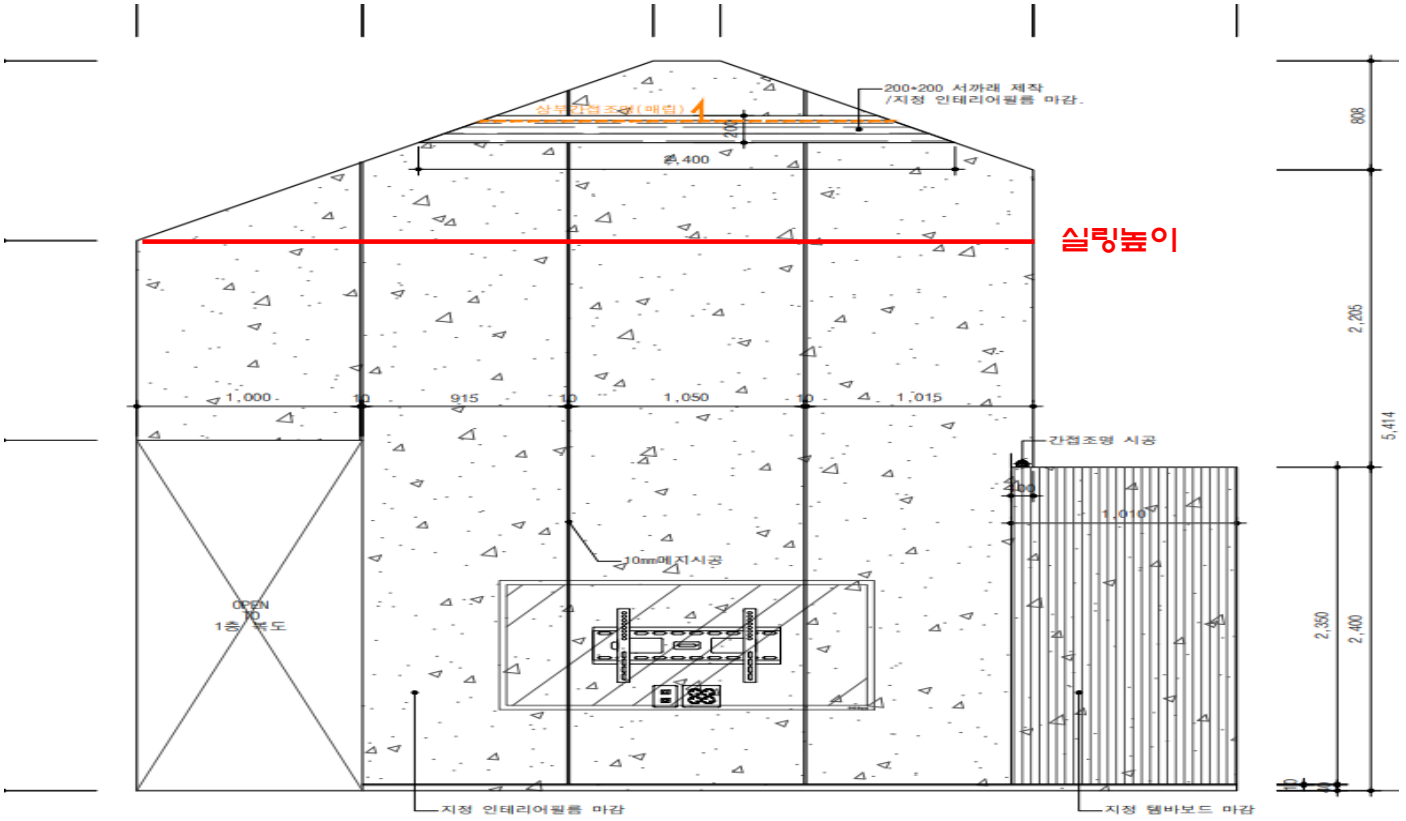

- 건축주 직업관련 대응 방법 -

- 원 인 : 건축주 유튜버로 공사진행 과정을 유투브에 업로드
- 방 법 : 공사시 안전관리, 시방, 현장 정리 다른현장에도 공통적으로 적용되어야함
  현재 진행중인 현장, 예비 건축주들에게는 매우 유요한 정보가 됨

조회수가 생각보다 적지 않습니다.



내돈내산 단독주택 시공 1위 업체 더존하우징에 집을 짓는다...

▷ 2.2만 2주 전



주택시공 1위 업체에 집을 짓게 되면 알게 되는 불편한 진실(더...

▷ 7.6천 3일 전



단독주택 정석(FM)으로 집 짓는 방법 / 목조주택 1층 벽체(스터...

▷ 1.1만 10일 전


- 현장주변 차량 사고 -

- 원 인 : 내장공사 완료 후 연장 상차 중 지나가던 차량이 운전 미숙으로 톱다이 추돌발생
  차주 신고로 경찰 출동해 현장을 그대로 확인함.
  위법 사항 없음으로 별도 조치 없이 귀소함.
  차주는 본인차량 자비로 수리, 내장팀 톱다이 수리비 청구 35만원요구
  이에 고발장 접수 및 본사로 전화해 처리안하면 여러방면 민원제기

- 재발방지 : 자재 및 현장 주변 진입제한 설치 필요

안녕하세요 남한산성면 불당리 사고
피해자 박민현입니다. 박인철씨
적반하장으로 수리비 35만원 요구하셔서
더존하우징과 박민철씨 상대로 고발장
제출하였으며, 경기광주 건축과에
민원신청하였고, 빠른 시일 내 소장 접수
예정이니 근로자 관리에 만전을 기하여
주시기 바랍니다

<차주 문자>

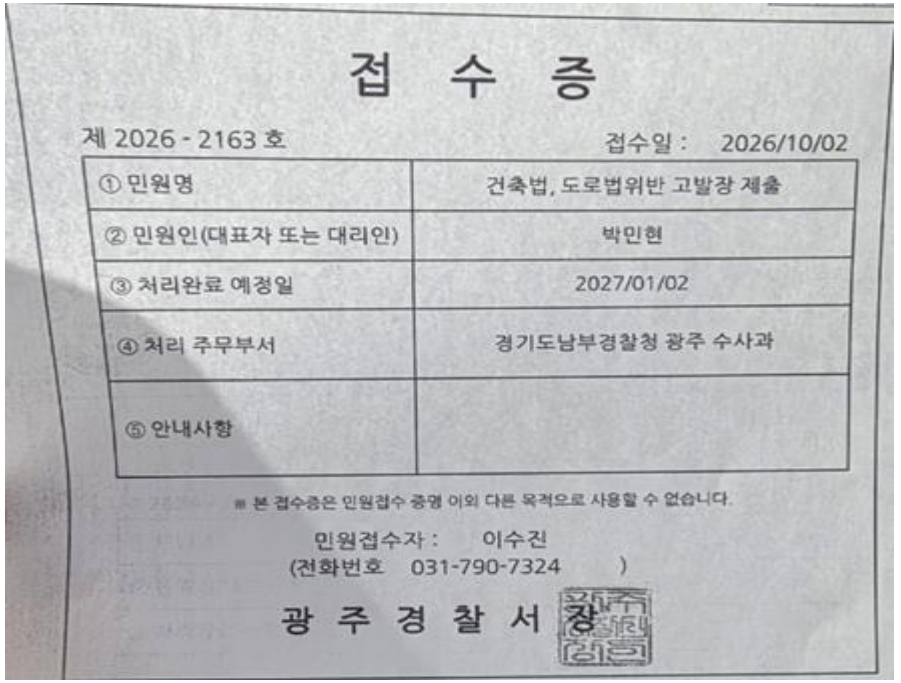

접 수 증

제 2026 - 2163 호 접수일 : 2026/10/02

① 민원명	건축법, 도로법위반 고발장 제출
② 민원인(대표자 또는 대리인)	박민현
③ 처리완료 예정일	2027/01/02
④ 처리 주무부서	경기도남부경찰청 광주 수사과
⑤ 안내사항	

※ 본 접수증은 민원접수 증명 이외 다른 목적으로 사용할 수 없습니다.


민원접수자 : 이수진
(전화번호 031-790-7324)

광 주 경 찰 서 장

- 급수이중배관 분배기 위치 -

- 원 인 : 이중배관 분배기가 주방 천장에 설치되어 누수로 인해 가구 및 천장 손상 발생
- 처 리 : 가구 재시공, 내장, 도배 마감 진행
- 재발방지 : 급수분배기 천장 설치 시 욕실 및 누수로 인해 피해 없는 곳으로 위치선정




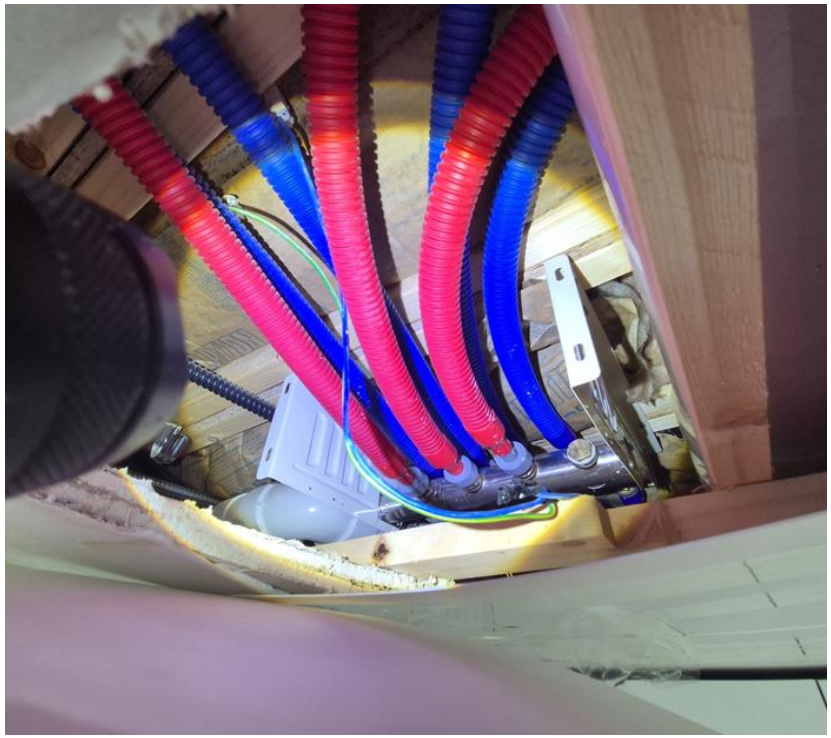

– 마감 계획(마루) –

- 원 인 : 마루가 같은 방향으로 시공인데 재료 분리를 사용
  업체에서 ㅁ 형태의 시공에는 맞추기가 어렵다라는 이야기가 있어 재료분리 진행
- 처 리 : 해당 부분 재시공 진행
- 재발방지 : 최종 마감전 업체와 협의 후 작업 진행

요즘 AI 및 건축주지인들이 왔을때 이 부분 하나만으로도 마감이 부족한 회사로 보여질수 있음

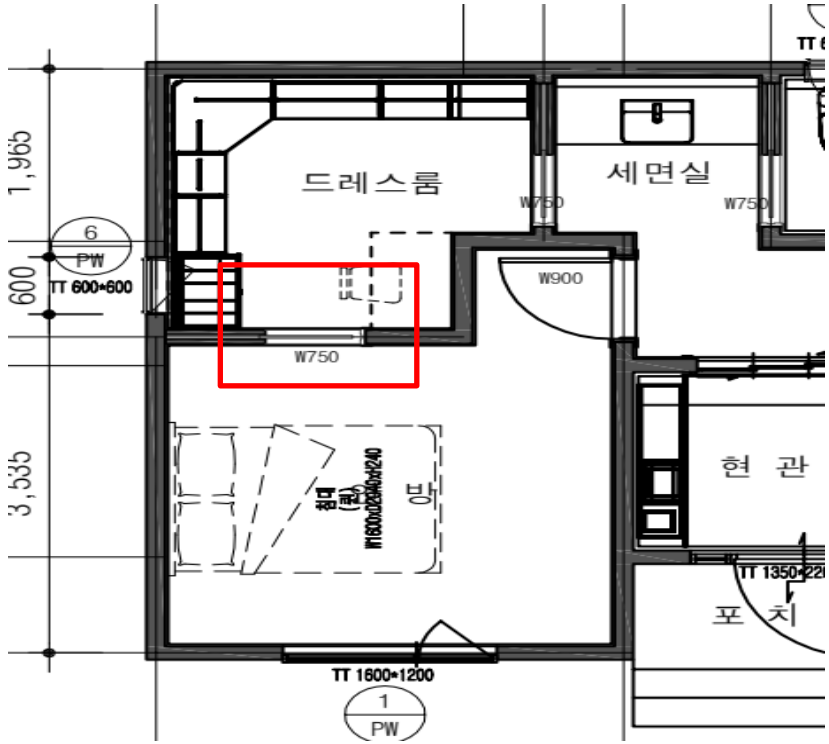



- 마감 계획(계단) -

- 원 인 : 골조공사부터 마감 관련 협의를 진행하여 계획하였으나 최종은 챌판 측면 노출로 마무리
- 처 리 : 디딤판 추가 시공 예정
- 재발방지 : 회사 시방으로는 챌판만 노출되는 시방은 없으며 디딤판 시공 해야함

요즘 AI 및 건축주지인들이 왔을때 이 부분 하나만으로도 마감이 부족한 회사로 보여질수 있음






안 전 교 육

- 비계 설치 기준-

- 내 용 : 최근 고용노동부 안전감독관이 많이 채용되었지만 공사현장이 많지않아 소규모 현장에도 많이 오고 있는 상황입니다.
또한, 실적을 올려야기에 경미한 내용에도 과태로를 부과하고 있습니다.

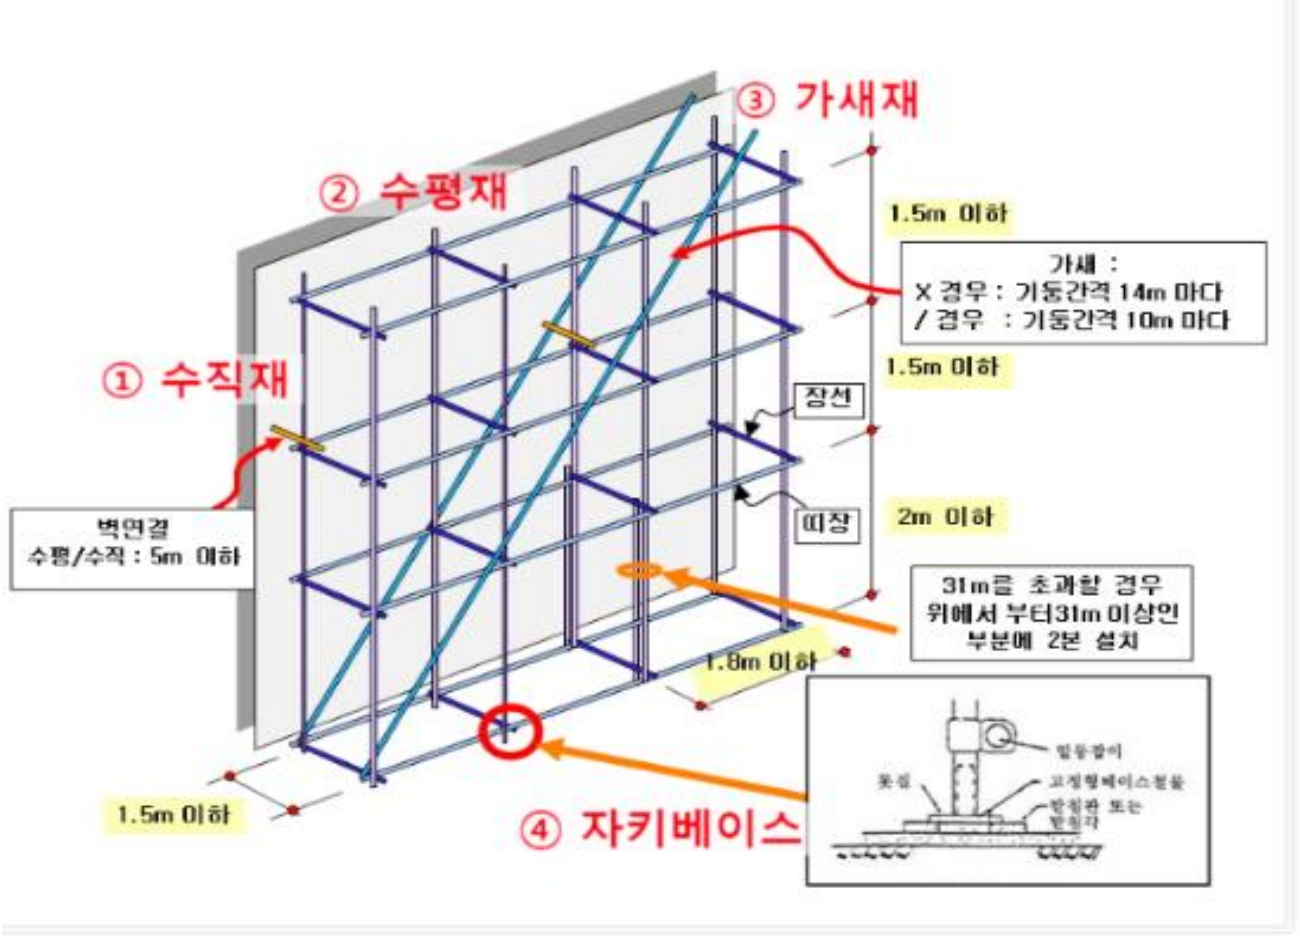


- 비계 설치 기준-

비계 설치 기준



❶ 작업발판	폭 40cm 이상
❷ 안전난간대	상부난간대(90~120cm 이하), 중간난간대 (작업발판과 상부난간대 중간)
❸ 벽이음	수평, 수직 5m 이내 마다 설치
❹ 지반	침하방지(깔판, 깔목 등) 설치
❺ 비계기둥	띠장방향 : 1.5~1.8m 이하, 장선방향 1.5m 이하
❻ 띠장	첫 번째 띠장 2m 이하, 그 외 1.5m 이하
❼ 장선	1.85m 이하 간격으로 설치
❽ 가새	기둥간격 10m이내 마다 45° 각도로 비계 기둥 및 띠장에 결속

- 비계 설치 기준-

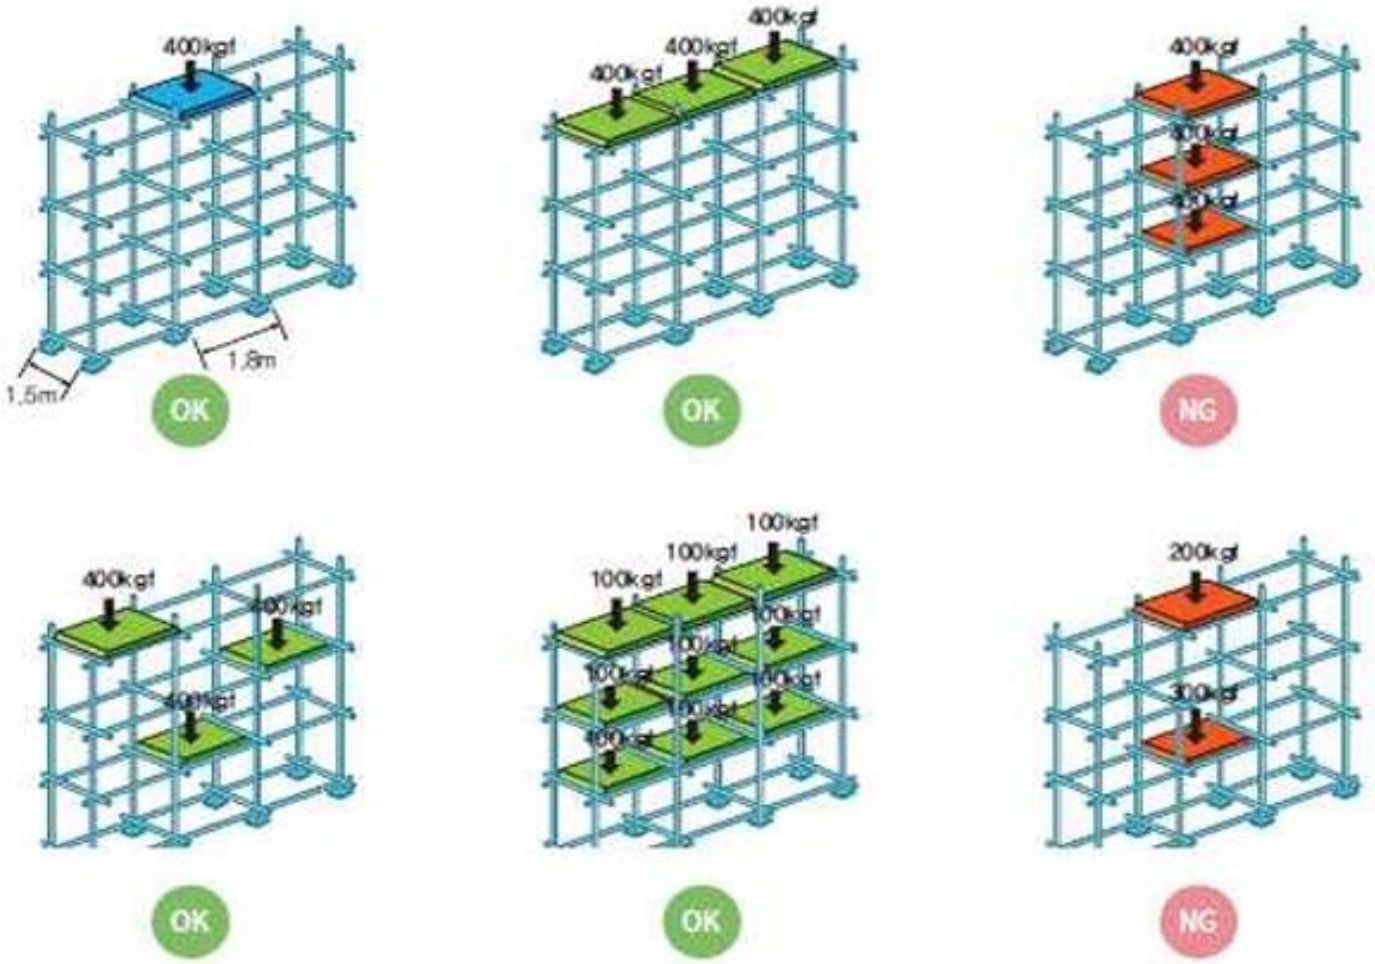

<그림 2> 비계기둥 간 최대적재하중

- 비계 안전 수칙-



– 안전 문구 타포린 –

- 내 용 : 비계 설치 구간 및 필요한 곳에 설치







안 전 사 고

26년도 안전사고

1. 현장주변 구조물 인지 불량 : 부딪힘 사고 - 코뼈골절
2. 사다리 사용 작업 중 미끄러짐 사고 : 전도 사고 – 손목골절
3. 기계공구 안전사고 : 절단사고 – 검지.중지 2개 절단
4. 사다리 사용 작업 중 미끄러짐 사고 : 전도 사고 – 무릅골절
5. 비계 해체 작업 중 낙하물 부딪힘 사고 : 부딪힘 사고 –손가락 열상
6. 이동식비계 사용중 떨어짐 : 전도사고 – 머리뼈골절.뇌출혈
7. 기계공구 안전사고 : 절상사고 – 손가락 절상
8. 기계공구 안전사고 : 절상사고 – 엄지손가락 절상
9. 다락거푸집 작업중 발빠짐사고 : 갈비뼈 골절 4개
10. 계단에서 미끄러짐 사고 : 갈비뼈 골절 2개

안전사고 10건중

- 4건이 기계공구 안전사고(40%)

2건이 사다리 전도사고(20%)


2건이 비계공사와 관련된 사고 (20%)

2건이 이동식비계, 미끄러짐사고 (20%)

주말안전사고횟수, 4회 / 40%

– 작업 중 발 빠짐 –

- 사고내용 : R.C 거푸집 공사 중 발빠짐 발생
- 사고부위 : 바닥에 가슴 부딪혀 갈비뼈 골절
- 예방대책 : 작업 발판 고정 및 작업 중 주의 필요

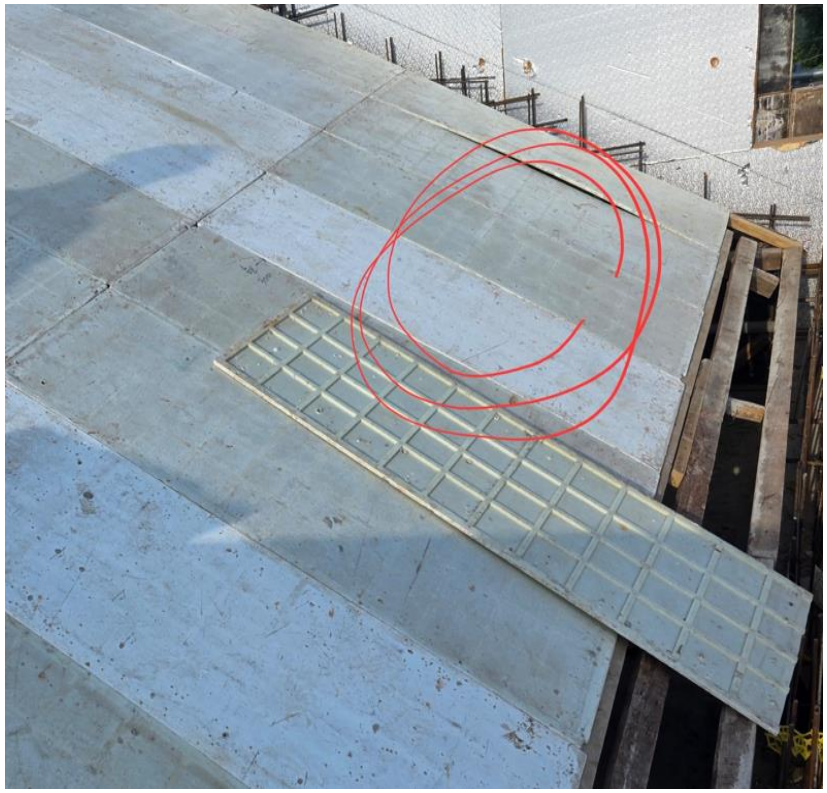



- 계단 실족 -

- 사고내용 : 도장작업 마무리 후 계단 내려오다가 실족
- 사고부위 : 가슴이 벽에 부딪혀 갈비뼈 골절
- 예방대책 : 작업 이동 시 주의하며 이동

