

2026 공사부 슬로건

계획은 스마트하게!

업무는 AI처럼!

안전은 완벽하게!

- 영업 마인드 -

업무와 부서의 경계를 넘어 '**영업 마인드**'가 모든 구성원에게 중요한 이유는, 현대 비즈니스의 성공이 단순한 기술적 완성도를 넘어 고객의 만족과 가치 창출을 중심으로 움직이기 때문입니다.

1. 현장의 기술력과 고객의 체감 만족도 연결

엔지니어의 함정 극복: 아무리 완벽한 기술과 꼼꼼한 시공(엔지니어링)을 해내더라도, 그것을 고객이 제대로 이해하고 감동하지 못하면 오해나 불만이 생기기 쉽습니다.

고객 중심적 소통: 영업 마인드는 내 기준의 완벽함이 아니라 "**상대방(고객)의 눈높이 에서 이해시키고 공감하는 태도**"를 말합니다. 이를 통해 기술적 성과가 비로소 고객의 진정한 만족으로 이어지게 됩니다.

- 영업 마인드 -

2. 부서 간 장벽을 허무는 '고객 지향적 협업'

내부 고객 마인드: 영업은 비단 외부 고객만을 향하지 않습니다. 설계부, 자재팀, 공사부, 감리 등 모든 부서가 서로를 '파트너이자 고객'으로 여기고 협력해야 전체 프로세스가 원활해집니다.

부서 이기주의의 타파: 영업 마인드를 장착한 조직은 "내 일만 잘하면 된다"식의 태도를 버리고, 회사의 최종 목표(고객 만족 및 가치 창출)를 향해 유기적으로 움직입니다.

3. 문제를 숨기지 않고 해결하는 적극성

리스크 선제 대응: 영업 마인드의 핵심은 '관계 유지와 가치 보호'입니다. 현장에서 문제가 생겼을 때 책임을 회피하거나 숨기는 것이 아니라, 적극적으로 소통하고 해결책을 찾아 신뢰를 지키는 태도 (예: '나쁜 소식 신속 보고')와 직결됩니다.

- 영업 마인드 -

4. 회사의 지속 가능한 성장 동력 확보

브랜드 가치 상승: 집을 짓는 과정이 건축주에게 일생일대의 '축제'가 되고 감동으로 남을 때, 자발적인 입소문(추천)과 회사의 브랜드 자산으로 돌아옵니다. 결국 모든 부서의 영업 마인드가 기업의 성장을 견인하는 셈입니다.

5. 결론

영업 마인드는 단순히 물건을 파는 기술이 아니라, ****"내가 가진 전문성과 결과를 고객과 타 부서의 관점에서 가치 있게 전달하고 신뢰를 구축하는 태도"*** 이기 때문에 부서와 상관없이 모든 구성원에게 필수적입니다.

전 파 사 항

건축공사부

- 내장 공사시 발판제작 전현장 필수

- 방 법 : 말비계다리 제작하여 현장별로 이관/.



건축공사부

- 강화 고천리 현장관리 -

- 목 적 : 현장 자재관리 미흡으로 인해 손해발생
- 방 법 : 잉여자재 반납 및 이동을 통해 자재 관리 필요



- 공주 덕학리 폴딩하부 누수 -

- 목 적 : 그레이스아이스워터шит 효과
- 확 인 : 그레이스아이스워터шит 붙인 후 폴딩도어 피스 고정된부분 확인결과
해당 부분으로 누수 없는 것으로 판단됨 쉬트가 찢어져도 효과 확인



- 휴가기간 동안 현장관리방법 -

- 목 적 : 휴식을 통한 현장소장님들의 재충전시간 필요
- 방 법 : 1. 휴가 전 건축주와 소통하여 휴가기간 동안 공종 없음을 소통
2. 밴드에 휴가기간 표시
EX) 7월 29일 ~ 8월 2일까지 휴가기간으로 공종없음 게시
3. 주변환경 정리, 출입자 제한, 비밀번호 변경
4. 어떠한 경우에도 현장소장없이 공종 진행 불가
- 휴가 중 특이사항 발생시 담당자와 소통

- 보일러 본사 지급 -

- 목 적 : 보일러 본사 지급을 통해 원가절감
- 방 법 : 보일러 용량 계산 후 자재부에 보일러 요청

보일러 용량

40평미만 22,000kcal

41~50평미만 27,000kcal

51~60평미만 33,000kcal

보일러 설치 시기 맞춰 본사에서 보일러 직접 수령

가스설치확인서 수령방법

1. 보일러 설치 확인서 현장에서 기재
2. 발안경동보일러 업체에 보일러 사진 전달
3. 가스설치확인서 수령

발안경동보일러 010-3754-6182

- 보일러 본사 지급 -

- 사진 첨부
 1. 설치 전체사진
 2. 일산화탄소 경보기
 3. 전면부 시공표지판(노란색)
 4. 명판사진
 5. 외부연도설치사진
- 시공표지만 작성 방법
 1. 모델 및 기종
 2. 제조번호
 3. 설치 시공 날짜
 4. 설치 장소
 5. 설치기준 접합여부 : 접합

*건축주 전화번호, 주소, 이름 별도로 보일러 납품업체에 전달



- 보일러 본사 지급 -

- 사진 첨부
 1. 설치 전체사진
 2. 일산화탄소 경보기
 3. 전면부 시공표지판(노란색)
 4. 명판사진
 5. 외부연도설치사진
 6. 도시가스경우 (계량기번호 보이게)
- 시공표지만 작성 방법
 1. 모델 및 기종
 2. 제조번호
 3. 설치 시공 날짜
 4. 설치 장소
 5. 설치기준 접합여부 : 접합

*건축주 전화번호, 주소, 이름 별도로 보일러 납품업체에 전달

건축공사부

- 보일러 본사 지점 -

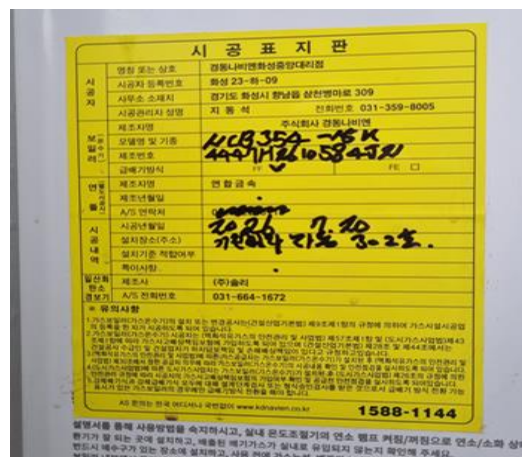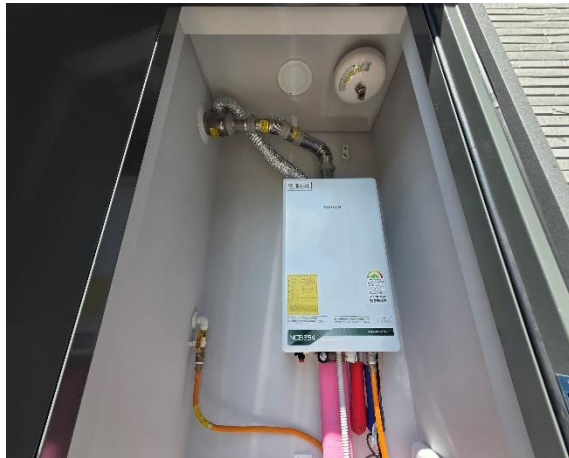

- 이동식 화장실 냄새제거제 -

- 목 적 : 도심지, 악취로 인한 민원 발생시 사용
- 방 법 : 이동식화장실 분뇨에 뿌려주면 됨



이동식 화장실의 경우

쌓여있는 양이 많으면 2kg 정도 골고루 뿌려줍니다.

양이 적으면 500g~1kg 정도 뿌려 주세요.

처음엔 미생물 특유의 냄새가 나지만 악취 제거에 매우 탁월합니다.

약 2시간 후 확인해 보시면

악취가 잡힌 것을 확인하실 수 있습니다.

이슈 사항

건축공사부

- 안성 마정리 전기배관 -

- 원 인 : 전기배관이 간섭생긴다고 천장 작업 시 배관 구부림 및 타카고정
- 문 제 : 1.내장팀의 기본적인 인식 저하
2. 현장소장의 소홀한 관리



건축공사부

- 외부 배관 주변 기밀 -

- 목 적 : 배관 주변 기밀시공 되지않아 마감재 부식 발생
- 처 리 : 배관 주변 기밀 시공후 마감 진행
- 재방방지 : 1. 투습방수지와 배관 사이 기밀시공
2. 외장 공사 시 배관 사이 기밀시공




건축공사부


- 서울 봉천동 (기초수정)

- 원인 : 기초 도면에 다운 구간, 부분상세도가 없었으며 중단면도상 기초 레벨체크만 가능했던 상황 (횡단면에는 없는상태)
밴드감리를 통해 이상함을 감지하고 감리담당자 현장 점검 후 오시공 발견.
도면의 오류, 현장소장의 도면 검토 불충분으로 발생 (8:2)
- 처리 : 철근, 레미콘 추가 시공 및 타설
- 피해금액 : 350만원 / 회사투입
- 재발방지 :
 - 설계도서 디테일 부족 다운구간, 부분 단면도 부족
 - 특수한 현장들은 설계담당자 뿐만 아니라 상급자의 추가 검토가 필요
 - 현장소장의 도면 검토 불충분
 - 공사 착공 후 도면 변경 부분들이 발생


- 서울 봉천동 (기초수정)

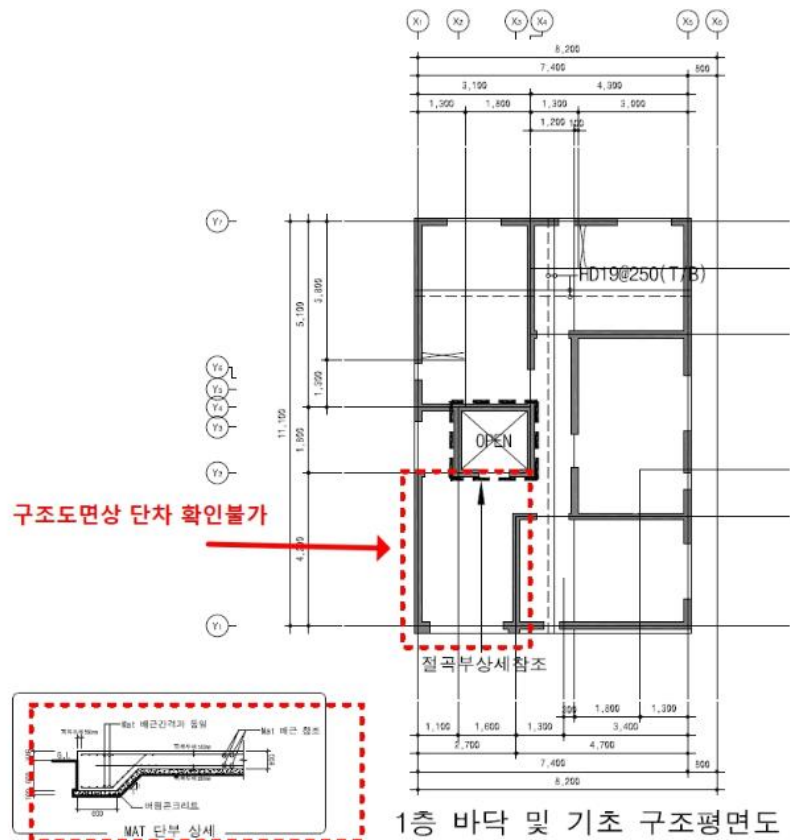

〈최초도면〉

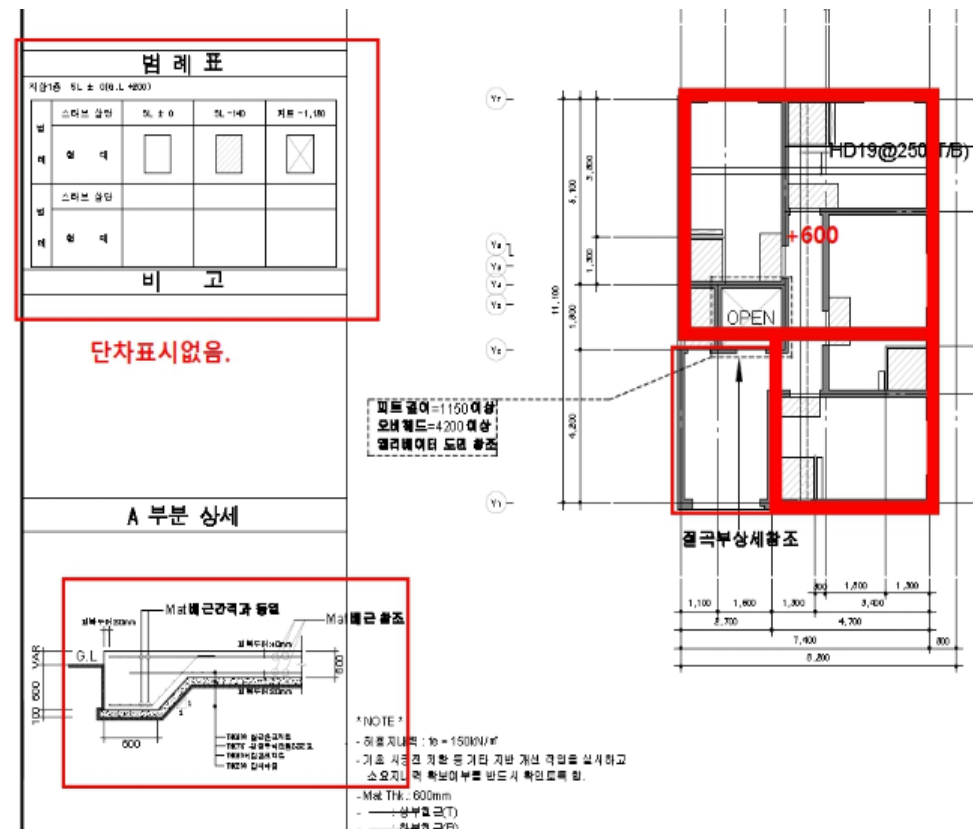

〈변경도면〉


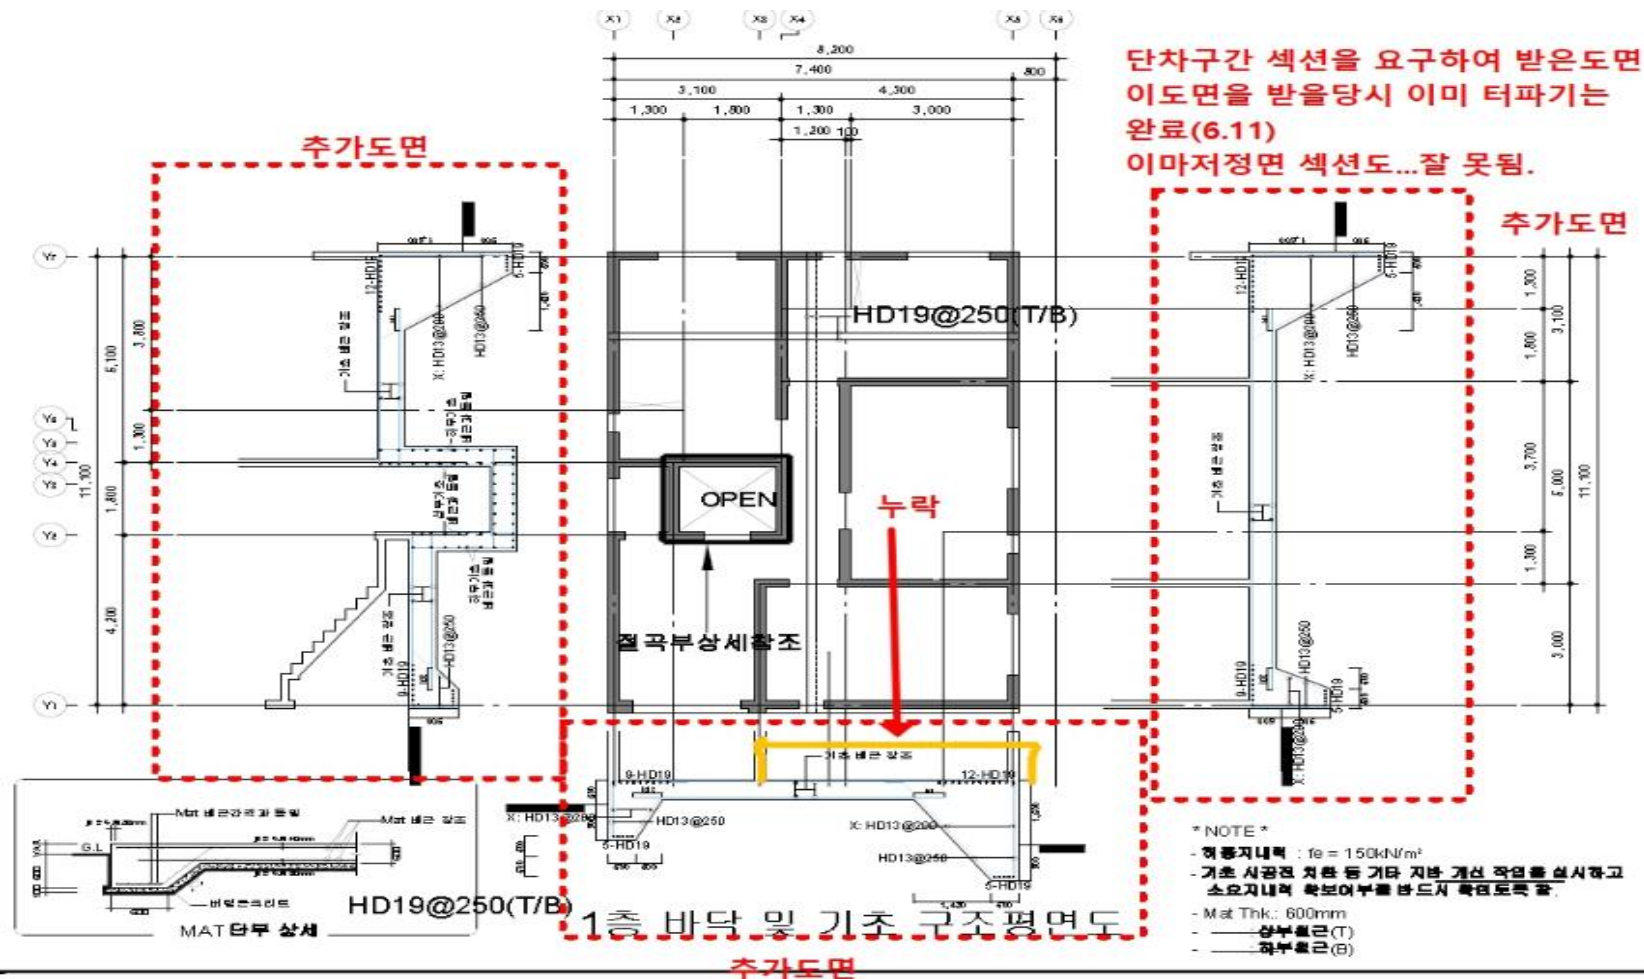


- 경북도청 12-6 (구조시공오류)

- 원인 : 구조도면과 다른 시공 발생
창호, 현관문 개구부 위치 실수
(도면상 개구부위치와 치수 표현이 상이함)
- 처리 : 공사 중 수정진행
- 피해금액 : 구조재일부 / 회사투입 (30만원)
- 재발방지 :
 - 현장소장의 작업 후 검측 소홀
 - 도면의 치수 표현이 정확히 되어야함
현장에서 A3도면으로 작업을 하는데 비슷한 위치에 치수표시가 되어 있으면 찾기 어려움

케이스 스터디 (BAD)

건축공사부

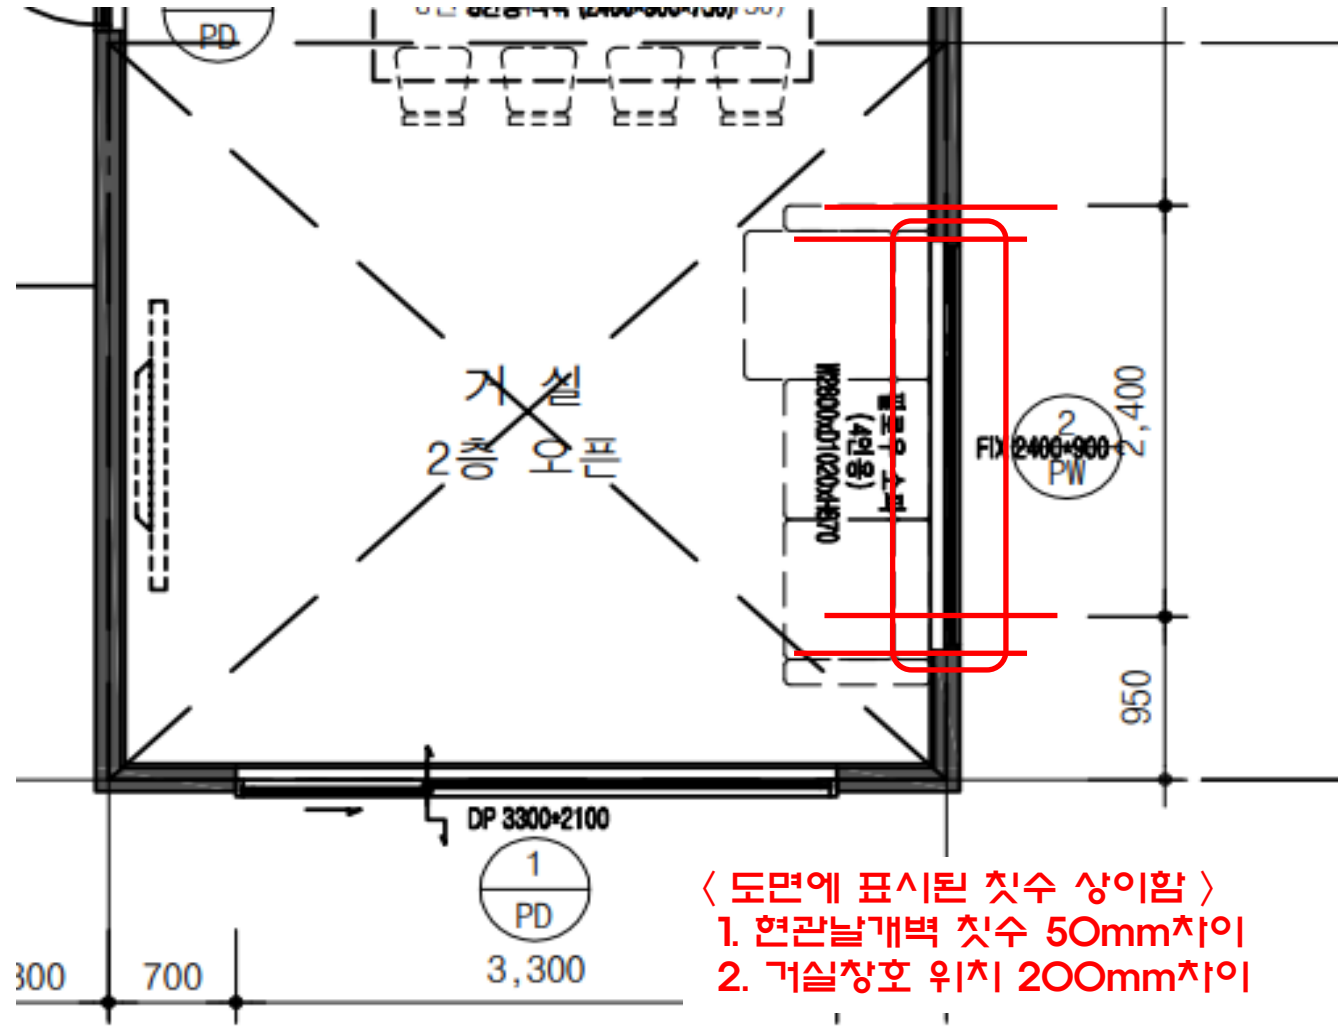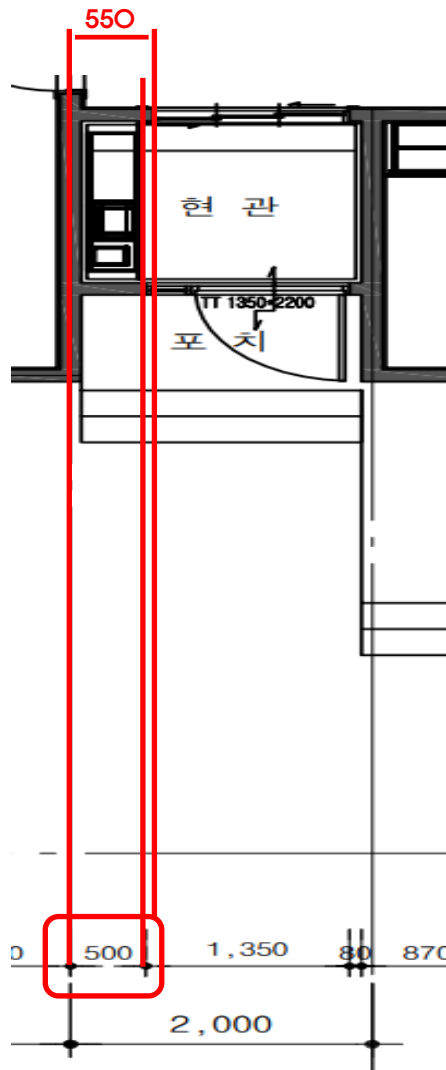


- 〈 도면에 표시된 치수 상이함 〉
1. 현관날개벽 치수 50mm차이
 2. 거실창호 위치 200mm차이

- 경북도청 13-2,9(사전계획)

- 원인 : 단지내 레벨차이나는 부지 2개를 합필 판매로 주변 집보다 높게 시공되어 주변 민원 발생 및 옆부지 또한 레벨을 높일 수 있는 상황이 연출될 수 있음
- 처리 : 레벨 1200차이로 최초 보강토 1200까지올리기로하였지만 500으로 조정하여 시공 하고 집 높이는 그대로 유지하기로 협의
- 피해금액 : 없음
- 재방방지 : 해당 상황은 영업당시 고려하기 어려운 부분이 있으나 전체 부지 형태 및 주변상황을 고려해서 계획 필요
최초도면은 900차이라고 되어있지만 현황은 1200차이 있음

- 경북도청 13-2,9(사전계획)

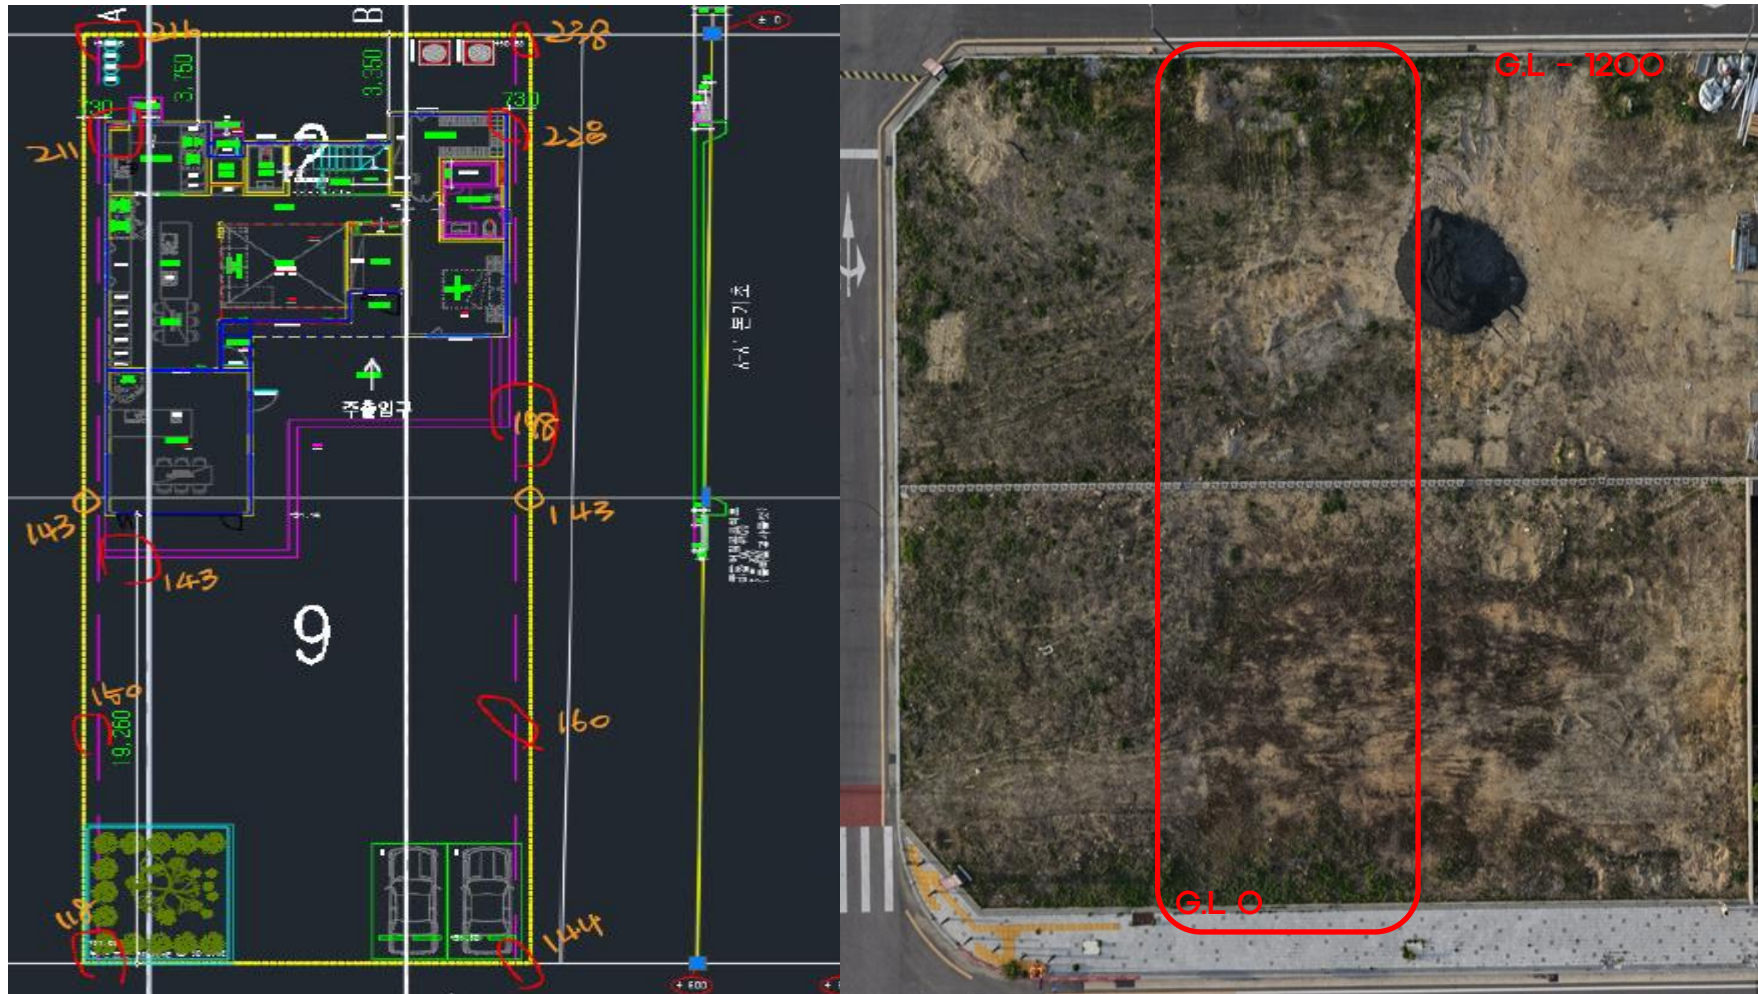


- 경북도청 13-2,9(사전계획)



건축공사부

- 칠곡 달오(욕조) -


- 원인 : 욕조 사면이 막힌 구조로 욕조 턱에 배수가 되지 않는 상황 발생
- 처리 : 현재 욕조 턱 상부 인조석 추가 시공으로 완료
- 피해금액 : 100만원 / 본사투입
- 재발방지 : 욕조상부는 막힌 구조가 아닌 오픈되어있는 디자인으로 계획 필요

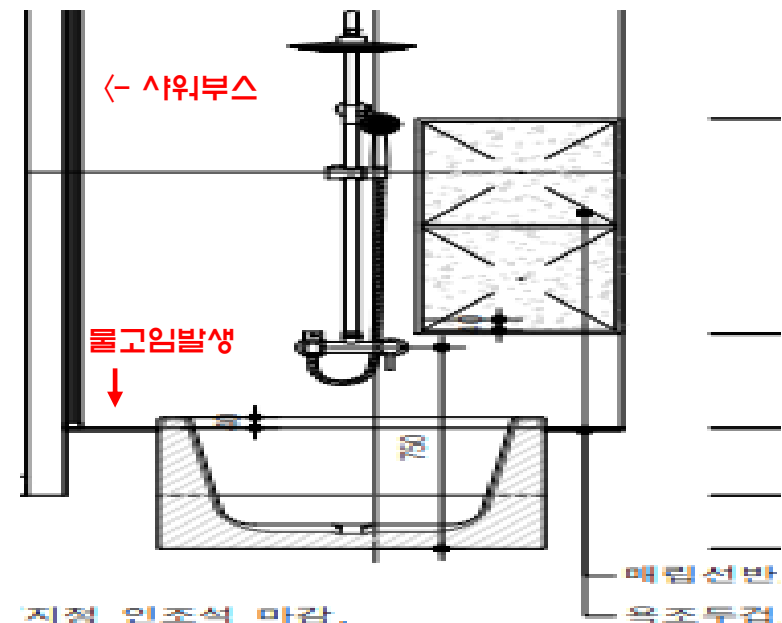

건축공사부

- 세종 집현동 기초높이 -

- 원인 : 부지내 단차 1m있었는데 설계담당자가 건축주와 상의없이 가중평균으로 G.L 결정 건축주는 버림타설 하는날 높이 확인되어 클레임 제기
- 처리 : 기초 높이 300올리고 것으로 협의
- 피해금액 : 300만원(단열재추가비용) / 본사투입
- 재발방지 : 현장소장 현장 답사시 레벨 확인 후 관계자미팅때 전달 필요

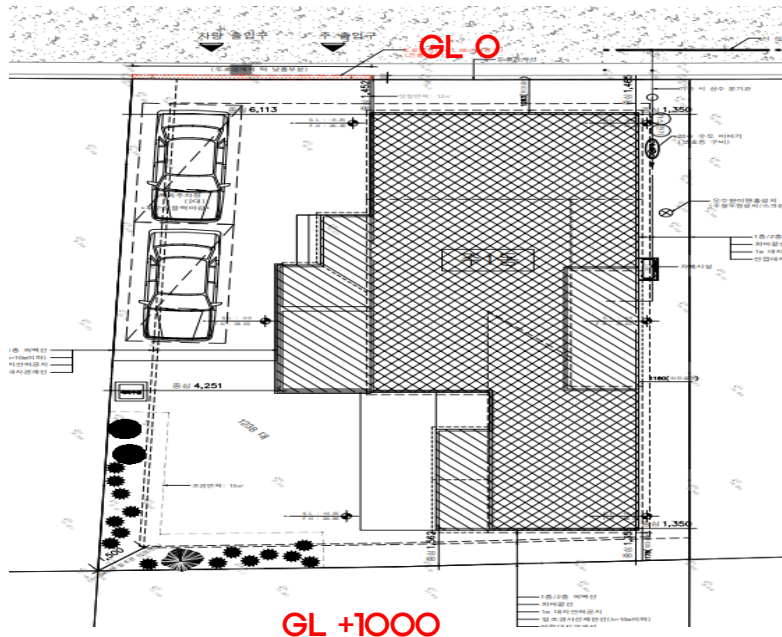

건축공사부


- 경북도청 14-3 인테리어도면 오류 -

- 원인 : 인테리어도면에 수전 무/유광 표현이 없어 시공 후 건축주 무광자재가 없어
협업중인 내용을 나중에 전달받음
- 처리 : 타일, 수전 철거 후 재시공
- 피해금액 : 120만원 / 본사투입
- 재발방지 : 도면에 표기 미흡으로인한 문제



- 경북도청 14-3 인테리어도면 오류 -

- 원인 : 인테리어도면에 W.C도어 색상 오류
PS153색상을 PS125로 표기되어 PS125로 도어 발주 진행
- 처리 : 포켓어도 문틀 필름시공 / 문짝은 디자인이 있어 재발주 진행
- 피해금액 : 50만원 / 본사투입
- 재발방지 : 1. 도면에 표기 미흡으로인한 문제
2. 자재발주 시 확인 미흡

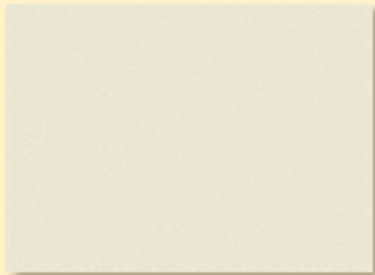색상
영림 PS125

26.01.06 변경



건축공사부

- 경북도청 14-3 인테리어도면 오류 -

- 원인 : 도면대로 시공 하였으나 다용도실 창호 높이를 변경된 부분을 가구담당자가 확인 못하고 중전대로 가구 미팅 진행되어 상부장설치 불가로 클레임 제기
- 처리 : 외장, 내장, 창호, 방수, 재시공
- 피해금액 : 200만원 / 본사투입
- 재발방지 : 담당자의 도면 변경 확인 미흡



건축공사부

- 경북도청 14-3 인테리어도면 오류 -

- 원인 : 도면대로 시공 하였으나 다용도실 창호 높이를 변경된 부분을 가구담당자가 확인 못하고 중전대로 가구 미팅 진행되어 상부장설치 불가로 클레임 제기
- 처리 : 외장, 내장, 창호, 방수, 재시공
- 피해금액 : 250만원 / 본사투입
- 재발방지 : 담당자의 도면 변경 확인 미흡



안전교육

- 혹서기 안전관리 -

- 목 적 : 혹서기 휴식 및 수분섭취를 통해 안전사고 예방
- 방 법 : 1. 현장에 그늘막 설치
2. 얼음, 식수 준비



- R.C현장 철근 보호커버 -

- 목 적 : 연결철근 부분 걸림 및 찢림 방지
- 방 법 : 이동동선에 철근 보호커버 설치 / 자재부 요청 또는 인근현장 구매
R.C골조 완료 후 본사 반납



건축공사부

- 화성 매향리 (비계임의해체)

- 원인 : 목골조 공사 중 비계 임의해체 진행
회사기준은 비계해체 금지임 / 업체 해체 임의 해체 후에도 현장소장 관리소홀
- 처리 : 비계 원상 복구 진행
- 피해금액 : 없음
- 재방방지 : 비계 임의해체는 없어야되며 / 지속적인 안전 관리 필요



건축공사부

- 사다리관련 전체 업체 공문 전달 -

- 현장에서 소장님들의 적극적인 안전관리 필요 -



더 존 하 우 징

445-893 경기도 화성시 봉암읍 동화북길 63

☎ 1644-3696 FAX 031-278-6073

문서번호 : DJ-260720 - 1

2026. 07. 20

수 신 : 전 협력업체

참 조 : 건축공사부

제 목 : 작업용 사다리 관련

1. 귀사와 귀하의 권승과 발전 및 건강을 기원합니다.
2. 최근 사다리 관련 추락재해 예방 및 안전기준 강화를 위해 현장 내 작업용 사다리 사용기준이 아래와 같이 변경 되었음을 안내 드리오니 현장 작업시 반드시 확인하시고 준수하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사유

- 사다리형 이동식 작업 발판 (A형 사다리 등) 사용 중 발생하는 추락재해 예방
- 고소작업시 안전인종 제품, 안전조치 제품 사용을 통한 현장 안전관리 강화

나. 시행일자

-2026년 8월 계도기간 이후 2026년 9월 부터 시행

다. 주요 내용

- 이동식(A형) 사다리는 평탄한 바닥에서 2M 이하의 경작일에 한하여 사용 가능하며, 2인1조 작업 준수와 최상단 발판에서 작업을 금지합니다.
- 2M를 초과하는 고소작업은 사다리 대신 알비게, 이동식 작업대(비계) 등 안전기준을 충족하는 제품을 사용해 주시기 바랍니다.
- 사다리 사용전 결속상태, 미끄럼 방지장치, 파손 여부등을 반드시 사전점검후 사용합니다.
- 안전인종 미표시 사다리, 현장 자체 제작 사다리는 반입 및 사용을 금지 합니다.
- 위 내용의 협조가 안되거나 미이행시 불가피하게 회사 기준에 의한 제재 및 패널티가 부과 되오니 참고 해주시기 바랍니다.
- 세부 허용, 비허용 기준은 첨부 사진자료 를 참고 하시기 바랍니다.

3. 첨부

- 작업용 사다리 허용, 비허용 기준 1부, 2부.

더 존 하 우 징
대표이사 이 용 진

건축공사부

사용가능제품 (난간,아웃트리거 있는제품,3단4단도 아웃트리거설치,우마 폭400이상)



상품코드 : 1684904089

신형 작업발판 우마 사다리
SR5400*600



상품코드 : 1773022371

사용 불가능제품(난간,아웃트리거 없는제품) 현장반입금지. 사용시 즉시 패널티 대상.

