


금속작업

교육내용

건축공사부

- 두겹 및 인방 Flashing 시방

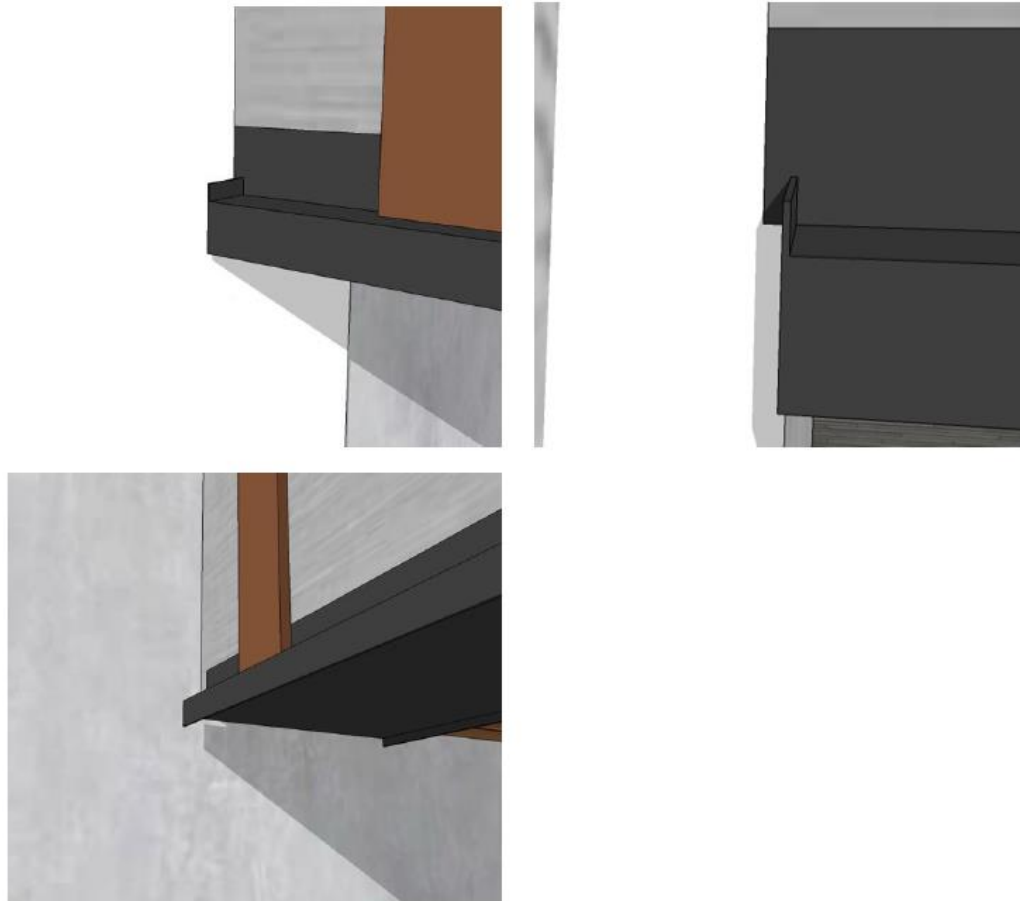



< 인방 Flashing (하부물끊기)_시공참고사진_1 >

교육 내용

건축공사부

- 후레싱(두겹,인방) -

- 후레싱으로 통해 물들어가는 것을 방지 하고, 배출해 A/S방지

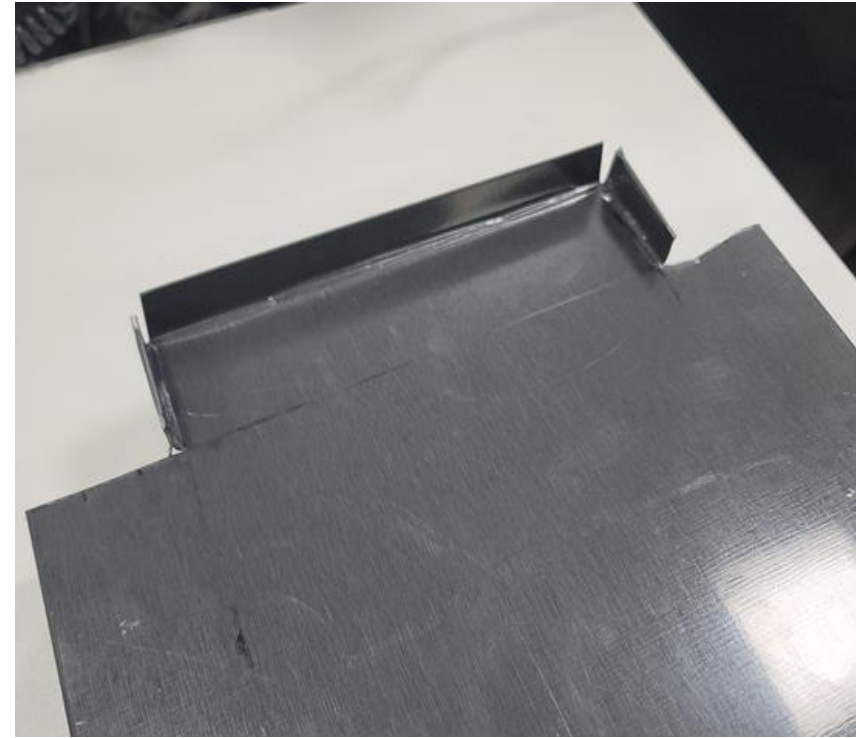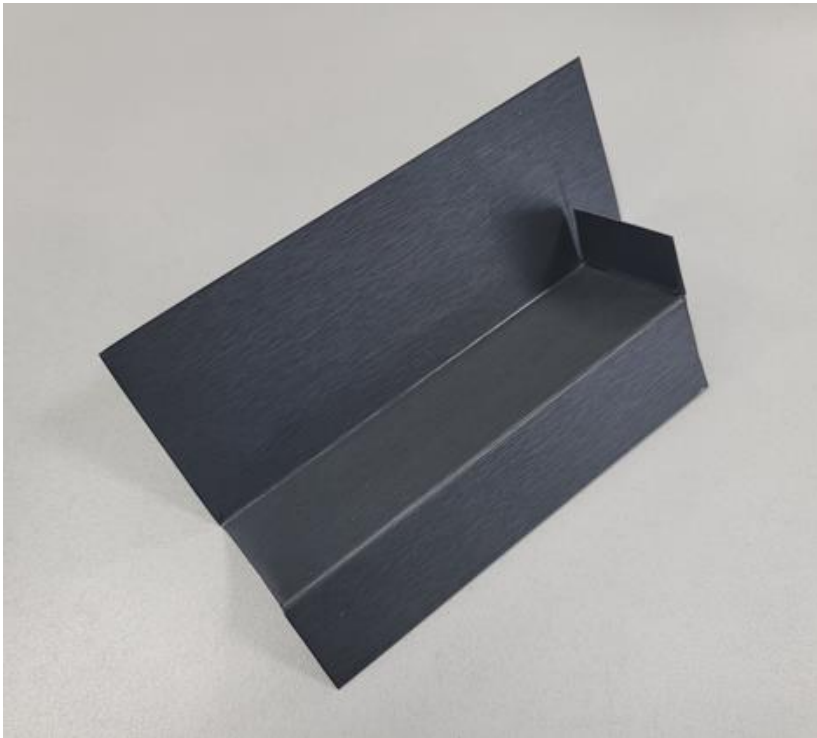

품질 개선

건축공사부

- 두겹 및 인방 Flashing 시방



< 두겹 Flashing_시공참고사진_1 >

품질 개선

건축공사부

- 두겹 및 인방 Flashing 시방




< 두겹 Flashing_시공참고사진_2 >

품 질 개 선

건축공사부

- 난간설치위치 / 폴딩도어 / 파디오도어 하부 방수
- 현 재 : 투습방수지 사용 or 방수шит 사용
- 변경후 : 그레스 아이스 워터 실드 사용해 폴딩도어 하부 방수진행

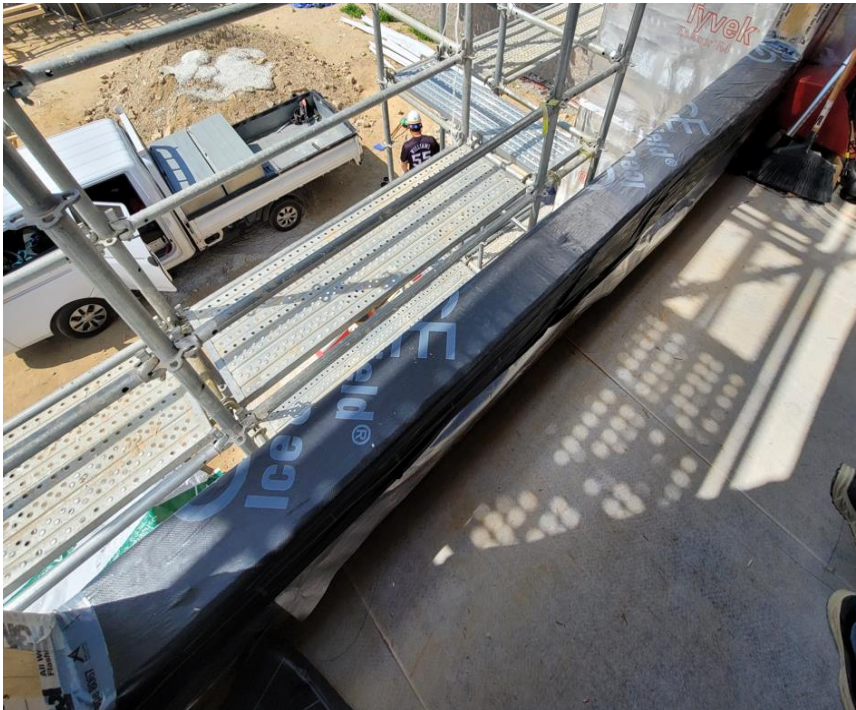

싱금 단부 후레싱 사진



스텝 후레싱 사진



세라믹 지붕 시공 사진



세라믹지붕 단부 후레싱 사진



- 후레싱(두겹,인방) 불량 사례 -



건축공사부

- 두겹 및 인방 Flashing 시방

- 1차 날개 후레싱 시공 / 2차 끼워치기형태 시공



건축공사부

- 두겹 및 인방 Flashing 시방

- 끼워치기형태 시공 / 상부두겹 물끊기 시공



- 창호 하부 누수 -

- 발 생 : 창호 하부에서 누수 발생
- 원 인 : 후레싱 고정 피스로 유입된 빗물이 창호 상단 고정 피스를 통해 프로파일 내부로 침투되어 누수 발생
- 대 안 : 창호 주변 피스 시공 시 실리콘 및 테이핑 처리 필요



창 호 하 부 누 수



창 호 하 부 누 수

- 창호 하부 누수 -

- 발 생 : 창호 하부에서 누수 발생
- 원 인 : 후레싱 고정 피스로 유입된 빗물이 창호 상단 고정 피스를 통해 프로파일 내부로 침투되어 누수 발생
- 대 안 : 창호 주변 피스 시공 시 실리콘 및 테이핑 처리 필요



창호 하부 후레싱 부분



창 호 하 부 누 수 합 판 웨 슨

- 창호 하부 누수 -

- 발 생 : 창호 하부에서 누수 발생
- 원 인 : 후레싱 고정 피스로 유입된 빗물이 창호 상단 고정 피스를 통해 프로파일 내부로 침투되어 누수 발생
- 대 안 : 창호 주변 피스 시공 시 실리콘 및 테이핑 처리 필요



창문 하부 후레싱 사이로 유입



창문 하부 후레싱 피스 녹슬어 누수

- 빗물 누수 -

목 적 : 창호 아우터로 누수
현 황 : 구조재가 썩어 창호가 내려 앉자 들어올림



〈 구조재 썩음 〉



〈 창호 들어올림 〉