


Sådan dækker du af, skridt for skridt

Glas 50 × 50 mm. ITO op. Airbrush 0,3 mm. Orange er Kapton. Lyseblåt er bar ITO, ikke tape.


1. Første tape, før noget sprøjtes

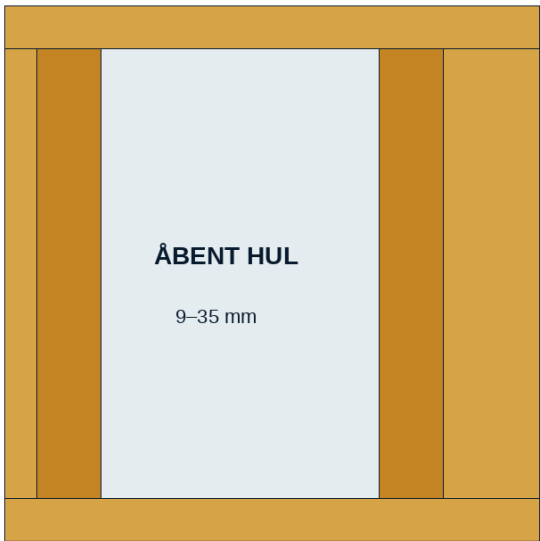

Mørk orange bliver siddende. Lys orange dækker kun under sprøjt og tages af bagefter.
Den lyse strimmel på 0-3 mm er den, du skal kunne trække af.

- 1. To mørke Kapton-strimler: 3-9 mm og 35-41 mm. De bliver siddende under de tre sprøjt. Tryk kanterne ned.
- 2. Lys Kapton over 0-3 mm, over 41-50 mm, og over de 4 mm foroven og forneden. Det er kun et låg mod airbrush-tåge. Mærk stykket på 0-3 mm, så du husker at tage det af.
- 3. Det åbne hul er 9-35 mm bredt og 4-46 mm højt. Intet andet må være bart.

2. Tre sprøjt i det samme hul

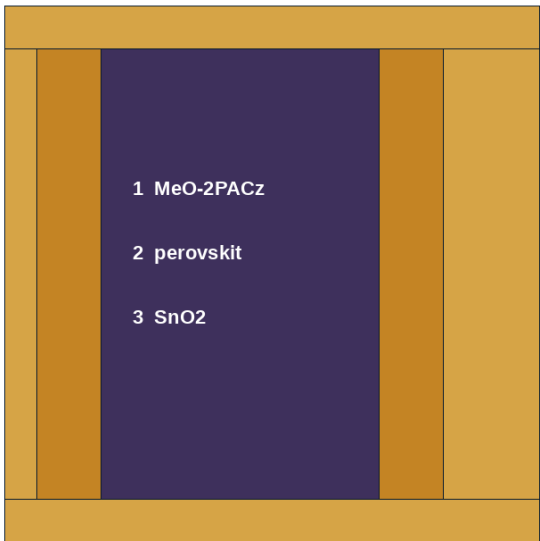

Samme tape. Sigt kun i det mørke hul. Rør ikke strimlerne.


Tapen flyttes ikke. Én passage er ét jævnt træk over hullet.

Sprøjt	Passager	Vent	Varmeplade
MeO-2PACz, 0,5-1 mg/mL ethanol	1-2	30-60 s	100 °C, 10 min
Perovskit, DMF:DMSO 4:1. mg/mL ukendt	2-3	til den ikke er blank	100 °C, 10 min

Sprøjt	Passager	Vent	Varmeplade
SnO ₂ , 10–20 mg/mL	1–2	ca. 1 min	højest 100 °C, 10 min

Ikke over 100 °C. Bliver feltet lyst, er perovskitten oxideret, og du stopper. PET må ikke være på glasset på varmepladen. De 10 min er typisk tid, ikke målt på din airbrush.


3. Tag låget af bundkontakten

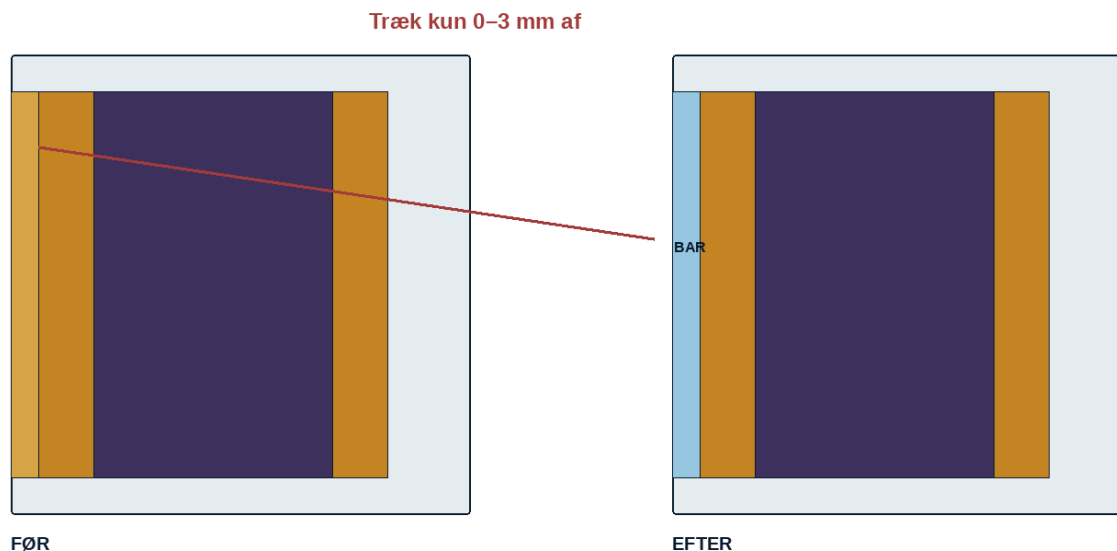

Gør det, når SnO₂ er kølet af. De to mørke strimler bliver.

Først når SnO₂ er kølet af. Træk kun 0–3 mm af. De to mørke strimler bliver. Den blå strimmel skal være ren. Har den fået coating, måler du ikke.

4. Ny Kapton, så sølv

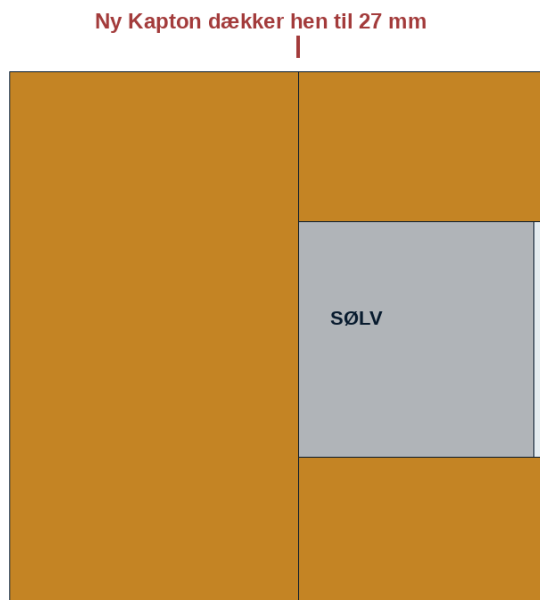

Sølv må kun lande i det grå vindue. Ikke til venstre for den røde linje.


Ny Kapton fra venstre kant til 27 mm, hele højden. Dæk også højre side 0–14 mm og 36–50 mm. Det grå vindue er 27–49 mm gange 14–36 mm.

Ag-nanotråde, 2–4 passager, ca. 1 min mellem dem. Derefter 80–100 °C i 5–10 min. Målet er 50–100 ohm pr. kvadrat. Sølv må ikke krydse 27 mm.

Grafenoxid, 4 mg/mL, én let passage bagefter. 5 min koldt, eller 80 °C i 5 min. Ikke på den blå ITO og ikke på probe-enden af sølvet.

Målene er faste. Varmetiderne er typiske, ikke målt på din airbrush.

5. PET til sidst, så måling

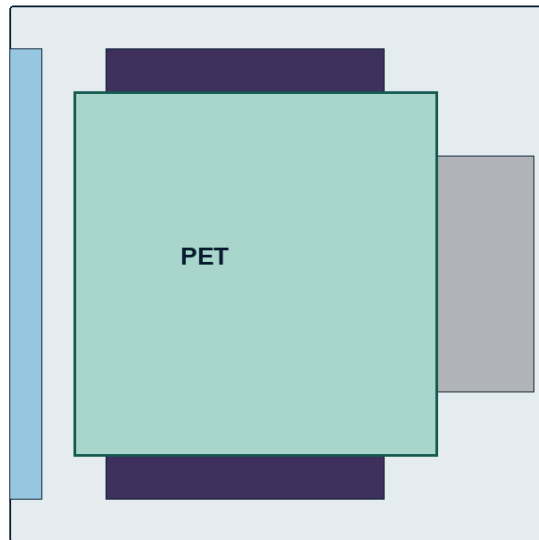

fri ITO, probe her fri sølv, probe her
PET lægges koldt, til sidst. Den må ikke dække de to probe-steder.

PET lægges, når alt er koldt. Den dækker feltet. Den blå ITO og enden af sølvet skal være fri.

Sort probe på fri ITO. Rød probe på sølv. Først mørke. Få ohm betyder kortslutning, og lampen bliver slukket. Skriv spænding og strøm. Tænd, samme afstand. Sluk igen. Tallet skal falde. Et glas uden de tre lag skal blive nær nul.

Stop, hvis tape løfter sig, væske er løbet under Kapton, ITO har fået coating, eller sølvet kan røre ITO.