надежность в технике

СОСТАВ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЗАДАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО НАДЕЖНОСТИ

Издание официальное





УДК 62-192:006.354

межгосударственный стандарт

Надежность в технике

СОСТАВ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЗАДАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО НАДЕЖНОСТИ

ГОСТ 27.003—90

Industrial product dependability. Dependability requirements: contents and general rules for specifying

MKC 03.120.01 21.020 OKCTY 0027

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на все виды изделий и устанавливает состав, порядок и общие правила задания требований по надежности для включения их в нормативно-техническую (НТД) и конструкторскую документацию.

Стандарт является обязательным для изделий, разрабатываемых по заказам Министерства обороны, и рекомендуемым — для других изделий.

Требования настоящего стандарта могут быть конкретизированы в НТД по видам техники. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения — по ГОСТ 27.002.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Требования по надежности совокупность количественных и (или) качественных требований к безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости, выполнение которых обеспечивает эксплуатацию изделий с заданными показателями эффективности, безопасности, экологичности, живучести и других составляющих качества, зависящими от надежности изделия, или возможность применения данного изделия в качестве составной части другого изделия с заданным уровнем надежности.
- При задании требований по надежности определяют (выбирают) и согласовывают между заказчиком (потребителем) и разработчиком (изготовителем) изделия:

типовую модель эксплуатации (или несколько моделей), применительно к которой (которым) задают требования по надежности;

критерии отказов по каждой модели эксплуатации, применительно к которой задают требования по безотказности;

критерии предельных состояний изделий, применительно к которым установлены требования по долговечности и сохраняемости;

понятие «выходной эффект» для изделий, требования по надежности к которым установлены с использованием показателя «коэффициент сохранения эффективности» $K_{\rm sd}$;

номенклатуру и значения показателей надежности (ПН), применительно к каждой модели эксплуатации;

методы контроля соответствия изделий заданным требованиям по надежности (контроля надежности);

требования и (или) ограничения по конструктивным, технологическим и эксплуатационным способам обеспечения надежности, при необходимости, с учетом экономических ограничений;

необходимость разработки программы обеспечения надежности.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*

© Издательство стандартов, 1991 © Стандартинформ, 2007 Типовая модель эксплуатации изделий должна содержать:

последовательность (циклограмму) этапов (видов, режимов) эксплуатации (хранения, транспортирования, развертывания, ожидания применения по назначению, применения по назначению, технического обслуживания и плановых ремонтов) с указанием их продолжительности;

характеристику принятой системы технического обслуживания и ремонта, обеспечения запасными частями, инструментом и эксплуатационными материалами;

уровни внешних воздействующих факторов и нагрузок для каждого этапа (вида, режима) эксплуатации;

численность и квалификацию обслуживающего и ремонтного персонала.

1.4. Номенклатуру задаваемых ПН изделия выбирают в соответствии с положениями настоящего стандарта и согласовывают в установленном порядке между заказчиком (потребителем) и разработчиком (изготовителем). Показатели, как правило, должны выбираться из числа показателей, определения которых приведены в ГОСТ 27.002. Допускается применять показатели, наименования и определения которых конкретизируют соответствующие термины, установленные ГОСТ 27.002, с учетом особенностей изделия и (или) специфики его применения, но не противоречат стандартизованным терминам.

Условные обозначения показателей, применяемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1, примеры возможных модификаций стандартизованных показателей — в приложении 2.

- 1.5. Общее число задаваемых на изделие показателей должно быть минимальным, но характеризовать все этапы его эксплуатации. Все показатели должны иметь однозначное толкование и для каждого из них должны существовать методы контроля (оценки) на всех стадиях жизненного цикла изделий.
- 1.6. Для изделий, подлежащих перед началом или в процессе эксплуатации хранению (транспортированию), задают показатели сохраняемости. При этом должны быть определены и учтены условия и режимы хранения (транспортирования), применительно к которым задают указанные показатели.
- 1.7. Для восстанавливаемых изделий, как правило, задают комплексный ПН или определяющий его набор единичных показателей безотказности и ремонтопригодности, причем первый вариант задания требований является предпочтительным. По требованию заказчика в дополнение к комплексному показателю может быть задан один из определяющих его показателей безотказности или ремонтопригодности. Не допускается одновременное задание комплексного и всех определяющих его единичных показателей. Для показателей ремонтопригодности должны быть определены и учтены условия и виды восстановления, ремонта и технического обслуживания, применительно к которым задают указанные показатели.

Пример. Для восстанавливаемых изделий непрерывного действия, выходной эффект от применения которых пропорционален суммарной продолжительности пребывания изделий в работоспособном состоянии, основным показателем является $K_{\rm r}$. По согласованию между заказчиком и разработчиком возможны следующие сочетания задаваемых показателей: $K_{\rm r}$ и $T_{\rm o}$ или $K_{\rm r}$ и $T_{\rm g}$, или $T_{\rm o}$ и $T_{\rm in}$.

Недопустимое сочетание: K_r , T_o и T_B .

- 1.8. При статистическом методе контроля для выбора плана контроля соответствия изделий заданным требованиям по надежности применительно к каждому ПН устанавливают необходимые исходные данные: приемочный R_{α} и браковочный R_{β} уровни, риски заказчика (потребителя) β и поставщика (изготовителя) α или доверительную вероятность γ и значение отношения верхней R_{α} и нижней R_{α} доверительных границ.
 - Требования к конструктивным способам обеспечения надежности могут содержать: требования и (или) ограничения по видам и кратности резервирования;

требования и (или) ограничения по затратам (стоимости) в изготовлении и эксплуатации, массе, габаритам, объему изделия и (или) его отдельных составных частей, комплектов ЗИП, оборудования для технического обслуживания и ремонтов;

требования к структуре и составу ЗИП;

требования к системе технического диагностирования (контроля технического состояния);

требования и (или) ограничения по способам и средствам обеспечения ремонтопригодности и сохраняемости;



C. 3 FOCT 27.003-90

ограничения по номенклатуре разрешенных к применению комплектующих изделий и материалов;

требования по применению стандартизованных или унифицированных комплектующих изделий и др.

1.10. Требования к технологическим (производственным) способам обеспечения надежности могут содержать:

требования к точностным параметрам технологического оборудования и его аттестации;

требования к стабильности технологических процессов, свойствам сырья, материалов, комплектующим изделиям;

требования к необходимости, длительности и режимам технологического прогона (обкатки, электротермотренировки и т. п.) изделий в процессе изготовления;

требования к способам и средствам контроля уровня надежности (дефектности) в ходе производства и др.

 Требования к эксплуатационным способам обеспечения надежности могут содержать: требования к системе технического обслуживания и ремонтов;

требования к алгоритму технического диагностирования (контроля технического состояния); требования к численности, квалификации, длительности обучения (подготовки) обслуживающего и ремонтного персонала;

требования к способам устранения отказов и повреждений, порядку использования ЗИП, правилам регулировок и т. п.;

требования к объему и форме представления информации о надежности, собираемой (регистрируемой) в ходе эксплуатации и др.

Требования по надежности включают в:

тактико-технические задания (ТТЗ), технические задания (ТЗ) на разработку или модернизацию изделий:

технические условия (ТУ) на изготовление опытной и серийной продукции (если согласованы правила или условия их подтверждения);

стандарты общих технических требований (ОТТ), общих технических условий (ОТУ) и технических условий (ТУ).

В паспортах, формулярах, инструкциях и другой эксплуатационной документации требования по надежности (показатели надежности) указывают по согласованию между заказчиком (потребителем) и разработчиком (изготовителем) в качестве справочных. Требования по надежности могут включаться в договоры на разработку и поставку изделий.

2. ПОРЯДОК ЗАДАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО НАДЕЖНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ

 Требования по надежности, включаемые в ТТЗ (ТЗ), первоначально определяют на стадии исследования и обоснования разработки путем выполнения следующих работ:

анализа требований заказчика (потребителя), назначения и условий эксплуатации изделия (или его аналогов), ограничений по всем видам затрат, в том числе по конструктивному исполнению, технологии изготовления и стоимости эксплуатации;

выработки и согласования с заказчиком (потребителем) критериев отказов и предельных состояний;

выбора рациональной номенклатуры задаваемых ПН;

установления значений (норм) ПН изделия и его составных частей:

2.2. На стадии разработки изделия по согласованию между заказчиком (потребителем) и разработчиком допускается уточнять (корректировать) требования по надежности при соответствующем технико-экономическом обосновании путем выполнения следующих работ:

рассмотрения возможных схемно-конструктивных вариантов построения изделия и расчета для каждого из них ожидаемого уровня надежности, а также показателей, характеризующих виды затрат, включая эксплуатационные, и возможности выполнения других заданных ограничений;



выбора схемно-конструктивного варианта построения изделия, удовлетворяющего заказчика по совокупности ПН и затрат;

уточнения значений ПН изделия и его составных частей.

- При формировании ТУ на серийные изделия в него включают, как правило, те ПН из заданных в ТТЗ (ТЗ), которые предполагается контролировать на этапе изготовления изделия.
- 2.4. На стадиях серийного производства и эксплуатации допускается по согласованию между заказчиком и разработчиком (изготовителем) корректировать значения отдельных ПН по результатам испытаний или подконтрольной эксплуатации.
- 2.5. Для сложных изделий при их отработке, опытном и серийном производстве допускается поэтапное задание значений ПН (при условии повышения требований к надежности) и параметров планов контроля, исходя из установившейся практики, с учетом накопленных статистических данных по предшествующим изделиям-аналогам, и по согласованию между заказчиком (потребителем) и разработчиком (изготовителем).
- 2.6. При наличии прототипов (аналогов) с достоверно известным уровнем надежности состав работ по заданию требований по надежности, приведенный в пп. 2.1 и 2.2, может быть сокращен за счет тех показателей, информация по которым имеется на момент формирования раздела ТТЗ (ТЗ), ТУ «Требования по надежности».

3. ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРЫ ЗАДАВАЕМЫХ ПН

- 3.1. Выбор номенклатуры ПН осуществляют на основе классификации изделий по признакам, характеризующим их назначение, последствия отказов и достижения предельного состояния, особенности режимов применения и др.
- 3.2. Определение классификационных признаков изделий осуществляют путем инженерного анализа и согласования его результатов между заказчиком и разработчиком. Основным источником информации для такого анализа является ТТЗ (ТЗ) на разработку изделия в части характеристик его назначения и условий эксплуатации и данные о надежности изделий-аналогов.
- 3.3. Основными признаками, по которым подразделяют изделия при задании требований по надежности, являются:

определенность назначения изделия;

число возможных (учитываемых) состояний изделий по работоспособности в процессе эксплуатации;

режим применения (функционирования);

возможные последствия отказов и (или) достижения предельного состояния при применении и (или) последствия отказов при хранении и транспортировании;

возможность восстановления работоспособного состояния после отказа;

характер основных процессов, определяющих переход изделия в предельное состояние; возможность и способ восстановления технического ресурса (срока службы);

возможность и необходимость технического обслуживания;

возможность и необходимость контроля перед применением;

наличие в составе изделий средств вычислительной техники.

3.3.1. По определенности назначения изделия подразделяют на:

изделия конкретного назначения (ИКН), имеющие один основной вариант применения по назначению;

изделия общего назначения (ИОН), имеющие несколько вариантов применения.

3.3.2. По числу возможных (учитываемых) состояний (по работоспособности) изделия подразделяют на:

изделия вида 1, которые в процессе эксплуатации могут находиться в двух состояниях — работоспособном или неработоспособном:

изделия вида II, которые, кроме указанных двух состояний, могут находиться в некотором числе частично неработоспособных состояний, в которые они переходят в результате частичного отказа.



C. 5 FOCT 27.003-90

При мечание. Для упрощения процедуры задания (и последующего контроля) по согласованию между заказчиком и разработчиком допускается изделия вида II приводить к изделиям вида I путем условного разделения множества частично неработоспособных состояний на два подмножества состояний, одно из которых относят к работоспособному, а другое — к неработоспособному состоянию. Для подразделения множества состояний на два подмножества рекомендуется общее правило: если в частично неработоспособном состоянии целесообразно продолжать применять изделия по назначению, то это состояние относят к работоспособному, в противном случае — к неработоспособному.

Допускается также разукрупнять изделия вида II на составные части вида I и устанавливать требования по надежности к изделию в целом в виде набора ПН его составных частей.

Для изделий, имеющих канальный принцип построения (системы связи, обработки информации и др.), требования по безотказности и ремонтопригодности допускается задавать в расчете на один канал или на каждый канал при неравношенных по эффективности каналах.

По режимам применения (функционирования) изделия подразделяют на:

изделия непрерывного длительного применения;

изделия многократного циклического применения;

изделия однократного применения (с предшествующим периодом ожидания применения и хранения).

3.3.4. По последствиям отказов или достижения предельного состояния при применении, или последствиям отказов при хранении и транспортировании изделия подразделяют на:

изделия, отказы или переход в предельное состояние которых приводят к последствиям катастрофического (критического) характера (к угрозе для жизни и здоровья людей, значительным экономическим потерям и т. п.);

изделия, отказы или переход в предельное состояние которых не приводят к последствиям катастрофического (критического) характера (без угрозы для жизни и здоровья людей, незначительным или «умеренным» экономическим потерям и т. п.).

3.3.5. По возможности восстановления работоспособного состояния после отказа в процессе эксплуатации изделия подразделяют на:

восстанавливаемые;

невосстанавливаемые.

3.3.6. По характеру основных процессов, определяющих переход в предельное состояние, изделия подразделяют на:

стареющие;

изнашиваемые:

стареющие и изнашиваемые одновременно.

3.3.7. По возможности и способу восстановления технического ресурса (срока службы) путем проведения плановых ремонтов (средних, капитальных и др.) изделия подразделяют на:

неремонтируемые;

ремонтируемые обезличенным способом;

ремонтируемые необезличенным способом.

3.3.8. По возможности технического обслуживания в процессе эксплуатации изделия подразделяют на:

обслуживаемые;

необслуживаемые.

3.3.9. По возможности (необходимости) проведения контроля перед применением изделия подразделяют на:

контролируемые перед применением;

не контролируемые перед применением.

- 3.3.10. При наличии в составе изделий электронно-вычислительных машин и других устройств вычислительной техники их относят к изделиям с отказами сбойного характера (сбоями), при отсутствии к изделиям без отказов сбойного характера (сбоев).
- 3.4. Обобщенная схема выбора номенклатуры ПН изделий с учетом признаков классификации, установленных в п. 3.3, приведена в таблице 1. Конкретизирующая эту схему методика приведена в приложении 3. Примеры выбора номенклатуры задаваемых показателей приведены в приложении 4.



Таблица 1. Обобщенная схема выбора номенклатуры задаваемых ПН

	Характеристика изделия		Номенклатура задаваемых ПН	
икн	Вид II	Восстанавливаемое и невосстанавливаемое	Коэффициент сохранения эффективности $K_{aф}$ или его модификации (примеры возможных модификаций $K_{aф}$ приведены в приложении 2); показатели долговечности, если для изделия может быть однозначно сформулировано понятие «предельное состояние» и определены критерии его достижения; показатели сохраняемости, если для изделия предусматривается хранение (транспортирование) в полном составе и собранном виде или показатели сохраняемости отдельно хранимых (транспортируемых) частей изделия	
	Вид І	Восстанавливае мое:	Комплексный ПН и, при необходимости, один из определяю- щих его показателей безотказности или ремонтопригодности (в соответствии с п. 1.7.); показатели долговечности и сохраняемости, выбираемые ана- логично изделиям вида П	
		Невосстанавливаемое	Единичный показатель безотказности; показатели долговечности и сохраняемости, выбираемые аналогично изделиям вида П	
ион	ИОН Вид II Восстанавливаемое и Набор ПН состаниваемое делия вида 1		Набор ПН составных частей изделия, рассматриваемых как из- делия вида I	
	Вид 1	Восстанавливаемое	Комплексный ПН и, при необходимости, один из определяющих его показателей безотказности или ремонтопригодности (в соответствии с п. 1.7); показатели долговечности и сохраняемости, выбираемые аналогично ИКН вида I	
		Невосстанавливаемое	Единичный показатель безотказности; показатели долговечности и сохраняемости, выбираемые аналогично ИКН вида 1	

4. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПН

4.1. Значения (нормы) ПН изделий устанавливают в ТТЗ (ТЗ), ТУ с учетом назначения изделий, достигнутого уровня и выявленных тенденций повышения их надежности, технико-экономического обоснования, возможностей изготовителей, требований и возможностей заказчика (потребителей), исходных данных выбранного плана контроля.

При применении планов контроля изделий с заданными приемочным R_{α} и браковочным R_{β} уровнями проектирование на стадии разработки осуществляют таким образом, чтобы на стадии производства обеспечивался фактический уровень ПН, соответствующий уровню R_{α} . Значение уровня R_{α} представляет на стадии разработки расчетную форму ПН.

- 4.2. Расчетные (оценочные) значения ПН изделия и его составных частей, полученные после завершения очередного этапа (стадии) работ, принимают в качестве норм надежности, действующих на последующем этапе (стадии), после завершения которого эти нормы уточняют (корректируют) и т. п.
- Для обоснования значений ПН используют расчетные, экспериментальные или расчетно-экспериментальные методы.
- Расчетные методы используют для изделий, по которым отсутствуют статистические данные, полученные в ходе испытаний аналогов (прототипов).

C. 7 FOCT 27,003-90

- 4.5. Экспериментальные методы применяют для изделий, по которым возможно получение статистических данных в процессе испытаний или имеющих аналоги (прототипы), позволяющие оценить их ПН, а также тенденции изменения ПН от одного аналога к другому. Такие оценки ПН используют вместо расчетных значений ПН изделия и (или) его составных частей.
- 4.6. Расчетно-экспериментальные методы представляют комбинацию расчетных и экспериментальных методов. Их применяют в тех случаях, когда по отдельным составным частям имеются статистические данные о надежности, а по другим результаты расчетов, или когда предварительные результаты испытаний изделий, полученные в ходе разработки, позволяют уточнить расчетные значения ПН.
- 4.7. Для поэтапного задания требований по надежности применяют расчетно-экспериментальные методы, основанные на моделях роста надежности в процессе отработки изделий и освоения их в производстве. Модели роста определяют по статистическим данным, полученным при создании и (или) эксплуатации изделий-аналогов.
- Методические указания по обоснованию значений задаваемых показателей даны в приложении 5.

5. ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОТКАЗОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

 Категории отказов и предельных состояний устанавливают с целью однозначного понимания технического состояния изделий при задании требований по надежности, испытаниях и эксплуатации.

Определения критериев отказов и предельных состояний должны быть четкими, конкретными, не допускающими неоднозначного толкования. Критерии предельных состояний должны содержать указания на следствия, поступающие после их обнаружения (отправку изделий в ремонт определенного вида или списание).

- 5.2. Критерии отказов и предельных состояний должны обеспечивать простоту обнаружения факта отказа или перехода в предельное состояние визуальным путем или с помощью предусмотренных средств технического диагностирования (контроля технического состояния).
- Критерии отказов и предельных состояний должны устанавливаться в той документации, в которой приведены значения ПН.
- 5.4. Примеры типичных критериев отказов и предельных состояний изделий приведены в приложении 6, а примеры построения и изложения разделов «Требования по надежности» в различных НТД — в приложении 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справонное

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

```
К<sub>т.н</sub> — коэффициент технического использования;
     K_{r} — коэффициент готовности;
    K_{0,c} — коэффициент оперативной готовности;
  K_{\text{т.н.ож}} - K_{\text{т.н}} в режиме ожидания применения;
   K_{r,ox} - K_r в режиме применения;
    K_{2\Phi} — коэффициент сохранения эффективности;
  P(t_{0,p}) — вероятность безотказной работы при наработке t_{0,p};
    Іб.р. — наработка, в пределах которой вероятность безотказной работы изделия не ниже заданной;
   P(t_0) — вероятность восстановления (за заданное время t_0);
     toж — время ожидания применения по назначению;
     Т<sub>п</sub> — среднее время восстановления;
   Т<sub>в.ок</sub> — среднее время восстановления в режиме ожидания;
  Р<sub>п(пка)</sub> — вероятность безотказного срабатывания (включения);

    То – средняя наработка на отказ (наработка на отказ);

    T_{\rm cp} — средняя наработка до отказа;

 интенсивность отказов;

 T_{\rm p.cp.cn} — средний ресурс до списания (полный);
T<sub>р.ср.к.р.</sub> — средний ресурс до капитального (среднего и т. п.) ремонта;
Телер.сп — средний срок службы до списания (полный);
T_{\text{сп.ср. к.р.}} — средний срок службы до капитального (среднего и т. п.) ремонта;
  Тр јеп — гамма-процентный ресурс до списания (полный);
 T_{p,\gamma\kappa,p,} — гамма-процентный ресурс до капитального (среднего и т. п.) ремонта;
  T_{\rm cs, yea} — гамма-процентный срок службы до списания (полный);
 T_{\text{сп.ук.р}} — гамма-процентный срок службы до капитального (среднего и т. п.) ремонта;
   T<sub>с.ср.</sub> — средний срок сохраняемости;
    T_{c_1} — гамма-процентный срок сохраняемости;
  P(t_{00}) — вероятность безотказного хранения;
     txp - срок хранения;
  P(I_{\rm TP}) — вероятность безотказного транспортирования;

    І<sub>тр</sub> — дальность транспортирования;

     R_a — присмочный уровень ПН;
     R_{\rm B} — браковочный уровень ПН;

 и — риск поставщика (изготовителя);

      в — риск потребителя (заказчика);

    доверительная вероятность;

     R<sub>n</sub> — верхняя доверительная граница ПН;
     R<sub>и</sub> — нижняя доверительная граница ПН.
```

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ МОДИФИКАЦИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Определения ПН в ГОСТ 27.002 сформулированы в общем виде, без учета возможной специфики назначения, применения, конструктивного исполнения изделий и других факторов. При задании ПН для многих видов изделий возникает потребность концентрации их определений и наименований с учетом:

определения понятия «выходной эффект» для изделий, основным показателем которых является «коэффициент сохранения эффективности» K_{эф};

этапа эксплуатации, применительно к которому задан ПН;

принятой для рассматриваемых изделий классификации отказов и предельных состояний.

 К_{эф} по ГОСТ 27.002 представляет собой обобщенное наименование группы показателей, применяемых в различных отраслях техники и имеющих собственные наименования, обозначения и определения.

Примерами таких показателей могут быть:

для технологических систем:

«коэффициент сохранения производительности»;

«вероятность выпуска заданного количества продукции определенного качества за смену» (месяц, квартал, год)» и т. п.;

для космической техники:

«вероятность выполнения программы полета» космическим аппаратом и т. п.;

для авиационной техники:

«вероятность выполнения типовой задачи (полетного задания) за заданное время» самолетом и т. п.

При этом должны быть дополнительно определены слова «производительность», «продукция», «качество продукции», «программа полета», «типовая задача», «полетное задание» и т. п., характеризующие «выходной эффект» изделий.

- Для некоторых изделий следует задавать ПН применительно к отдельным этапам их эксплуатации (применения). Так, например, для авиационной техники применяют следующие разновидности показателя «средняя наработка на отказ»:
 - «средняя наработка на отказ в полете»;
 - «средняя наработка на отказ при предполетной подготовке» и т. п.;

для ракетной техники:

- «вероятность безотказной подготовки к пуску и безотказного пуска ракеты»;
- «вероятность безотказного полета ракеты»;
- «вероятность безотказного срабатывания у цели».
- 4. Для многих ответственных изделий задают ПН раздельно для критических и остальных отказов. Например, для авиационной техники помимо «средней наработки на отказ» задают «среднюю наработку на отказ, приводящий к задержке вылета» и т. п. Для радиоэлектронной аппаратуры, имеющей в своем составе изделия вычислительной техники, целесообразно различать «среднюю наработку на устойчивый отказ» и «среднюю наработку на отказ сбойного характера (на сбой)».



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое

МЕТОДИКА ВЫБОРА НОМЕНКЛАТУРЫ ЗАДАВАЕМЫХ ПН

- Общий принцип выбора рациональной (минимально необходимой и достаточной) номенклатуры задаваемых ПН состоит в том, что в каждом конкретном случае изделие классифицируется последовательно по установленным признакам, характеризующим его назначение, особенности схемно-конструктивного построения и заданные (предполагаемые) условия эксплуатации. В зависимости от совокупности классификационных группировок, к которым оно отнесено, с помощью рабочих таблиц определяют набор показателей, подлежащих заданию.
- Процедура выбора номенклатуры задаваемых ПН для новых (разрабатываемых или модернизируемых) изделий состоит из трех независимых этапов:

выбор показателей безотказности и ремонтопригодности и (или) комплексных;

выбор показателей долговечности; выбор показателей сохраняемости.

 Номенклатуру показателей безотказности, ремонтопригодности и (или) комплексных устанавливают для изделий вида I в соответствии с табл. 2, а для изделий вида II— табл. 3.

Таблица 2 Выбор номенклатуры показателей безотказности и ремонтопригодности или комплексных для изделий вида I

Классификация изделий по признакам, определяющим выбор ПН По возможности восстановления и обслуживания Невосстанавливаемые По назна-По режиму применения Восстанавляния высывае чению (функционирования) Обслуживаемые и Обслуживаемые Необслуживаемые необслуживаемые K_{τ}^{**} или $K_{\tau,n}$; T_{0} ; T_{n}^{*} $K_{\Gamma}; T_{O}; T_{n}$ $P(t_{6,p})^{**}$ или $T_{c,p}$ Изделия непрерывного длительного применения (НПДП) $K_{0,\Gamma}(t_{0,p}) = K_{\Gamma} \cdot P(t_{0,p}); T_{\pi}$ $P_{\text{BKB}}(P_0)$ is T_{cp} Изделия многократного циклического применеикн ния (МКЦП) $K_{f;n,\kappa}; P(t_{0:n}); T_{n,i,\kappa}^*$ Изделия однократного $K_{T,H,O,K}$; $P(t_{0,p})$; $T_{s,o,K}$ $P(t_{0:K}); P(t_{0:D})$ применения (с предшествующим периодом ожидания) (ОКРП) $K_{v,u}$; T_o ; T_* K_r ; T_o ; T_s^* $T_c^{(rs)}$: или T_{co} Изделия НПДП и мкип ион Изделия ОКРП $P_{BKJ}(P_0)$

Примечания;



^{*} Задают дополнительно к K_t или $K_{t,n}$ при наличии ограничений на продолжительность восстановления. При необходимости с учетом специфики изделий вместо T_n допускается задавать один из следующих показателей ремонтопригодности: гамма-процентное время восстановления $T_{n,r}$, вероятность восстановления $P(t_n)$, или среднюю трудоемкость восстановления G_n .

Задают для изделий, выполняющих ответственные функции, в противном елучае задают второй показатель.

Значение I_{б.р.} устанавливают исходя из выходного эффекта в принятой модели эксплуатации изделия и принимают равным заданному значению непрерывной наработки изделия (длительности выполнения одной типовой операции, длительности решения одной типовой задачи, объему типового задания и т. п.).

C. 11 FOCT 27.003-90

- 2. Для восстанавливаемых простых ИОН вида I, выполняющих в составе основного изделия частные технические функции, допускается по согласованию между заказчиком и разработчиком вместо показателей $K_{\rm F},\,T_{\rm O}$ ($K_{\rm T,B},\,T_{\rm O}$) задавать показатели $T_{\rm O}$ и $T_{\rm B}$, что с точки зрения контроля выполнения требований является более жестким случаем.
- 3. Для невосстанавливаемых простых высоконадежных ИОН вида I (типа комплектующих изделий межотраслевого применения, деталей, узлов) допускается вместо $T_{\rm cp}$ задавать интенсивность отказов λ .
- 4. Для восстанавливаемых ИОН вида II, выполняющих в составе основного изделия частные технические функции, допускается по согласованию между заказчиком и разработчиком вместо показателей $K_{\text{T.H. C.N.}}$ и $T_{\text{O. C.N.}}$ задавать показатели $K_{\text{O. C.N.}}$ и $T_{\text{B. C.N.}}$

Таблица 3 Выбор номенклатуры показателей безотказности и ремонтопригодности или комплексных для изделий вида II

Классификация изделий по признакам, определяющим выбор ПН

ро возможности восстановления и обслуживания

Восстанавливаемые

Невосстанавливаемые

Обслуживаемые и необслуживаемые и необслуживаемые и необслуживаемые

ИКН $K_{3\varphi}, T_{n,c,q}^*$ ИОН $K_{7,8,c,q}, T_{0,c,q}$ $K_{7,c,q}, T_{0,c,q}$ $K_{7,c,q}, T_{0,c,q}$ $K_{7,c,q}, T_{0,c,q}$ $K_{7,c,q}, T_{0,c,q}$

- Задание показателей безотказности целесообразно проводить с учетом критичности отказов. При этом в ТТЗ (ТЗ), ТУ должны быть сформулированы критерии каждого вида отказов.
- 5. Для изделий, в состав которых входят устройства дискретной техники (ЭВМ), показатели безотказности, ремонтопригодности и комплексные следует задавать с учетом отказов сбойного характера (сбоев). При этом заданные показатели поясняют путем добавления слов «с учетом отказов сбойного характера» или «без учета отказов сбойного характера». В случае поэтапного задания требований учет сбоев на ранних этапах допускается не проводить. Для отказов сбойного характера должны быть сформулированы соответствующие критерии.
- Для изделий, контролируемых перед применением по назначению, допускается устанавливать дополнительно среднее (гамма-процентное) время приведения изделия в готовность или среднюю (гамма-процентную) длительность контроля готовности.
- Для обслуживаемых изделий дополнительно допускается устанавливать показатели качества технического обслуживания.
- 8. Выбор показателей долговечности ИКН и ИОН осуществляют в соответствии с табл. 4. С целью упрощения в табл. 4 указан наиболее распространенный вид плановых ремонтов капитальный. При необходимости аналогичные показатели долговечности можно устанавливать относительно «средних», «базовых», «доковых» и др. плановых ремонтов.
 - 9. Выбор показателей сохраняемости ИКН и ИОН осуществляют в соответствии с табл. 5.
- 10. Для изделий, переход которых в предельное состояние или отказ которых при хранении и (или) транспортировании могут привести к катастрофическим последствиям, а контроль технического состояния затруднен или невозможен, вместо гамма-процентных показателей долговечности и сохраняемости следует задавать назначенные ресурс, срок службы и срок хранения. При этом в ТТЗ (ТЗ), ТУ указывают, какую часть (например, не более 0.9) должен составлять назначенный ресурс (срок службы, срок хранения) от соответствующего гамма-процентного показателя при достаточно высокой доверительной вероятности у (например, не менее 0.98).



^{*} Задают дополнительно к $K_{s\phi}$ при наличии ограничений на продолжительность восстановления. При необходимости с учетом специфики изделий вместо T_{b} может задаваться один из показателей ремонтопригодности: гамма-процентное время восстановления T_{uv} ; вероятность восстановления $P(t_{b})$ или средняя трудоемкость восстановления G_{uv} .

^{**} Задают для изделий, выполняющих ответственные функции; в противном случае задают второй показатель.

Выбор номенклатуры показателей долговечности

Классификация изделий по признакам, определяющим выбор показателей

Возможные последствия	Основной процесс.	Возможность и способ восстановления технического ресурса (срока службы)		
перехода в предельное состояние	определяющий переход в предельное состояние	Неремонтируемые	Ремонтируемые обезличенным способом	Ремонтируемые необезличенным способом
Изделия, переход кото-	Изнашивание	T _{p' y c'n}	$T_{p \uparrow \kappa. \hat{p}}$	$T_{\mathbf{p}\cdot \mathbf{\gamma}\cdot \mathbf{c}\mathbf{n}};\;T_{\mathbf{p}\cdot \mathbf{\gamma}\cdot \mathbf{\kappa}.\mathbf{p}}$
рых в предельное состоя- ние при применении по назначению может привес-	Старение	$T_{\mathrm{ca}_{\frac{1}{2},\mathrm{pri}_{\frac{1}{2}}}}$	$T_{\phi, i, \gamma, \kappa, p}$	$T_{e\pi\gamma en}$, $T_{e\pi\gamma \kappa,p}$
ти к катастрофическим по- следствиям (контроль тех- нического состояния воз- можен)	Изнашивание и ста- рение одновременно	T_{pren} , T_{caren}	$T_{\mathfrak{p},\gamma,\kappa,\mathfrak{p}}; \ T_{\mathfrak{c}\mathfrak{x},\gamma,\kappa,\mathfrak{p}}$	$T_{p \gamma cn}; T_{p \gamma \kappa, p};$ $T_{cx \gamma cn}; T_{cn \gamma \kappa, p}$
Изделия, переход кото-	Изнашивание	$T_{\mathrm{p.cp.cm}}$	$T_{\mathrm{p.ep.k.p}}$	$T_{p,ep,en}$; $T_{p,ep,k,p}$;
рых в предельное состоя- ние при применении по назначению не ведет к ка-	Старение	$T_{\rm ca,cp,en}$	Т _{сл.ср.к.р}	$T_{\rm c.n.c.p.c.n}; T_{\rm c.n.c.p.k.p}$
тастрофическим послед- ствиям	Изнашивание и ста- рение одновременно	Tp.ep.en: Ten:ep.en	Т _{р.ср.к.р} ; Т _{сп.ср.к.р}	Т _{р.ср.сп} ; Т _{р.ср.к.р} Т _{сл.ср.сп} ; Т _{сл.ср.к.р}

Выбор номенклатуры показателей сохраняемости

Таблица 5

Признак, определяющий выбор показателей сохраняемости		
Возможные последствия достижения предельного состояния или отказа при хранения и (или) транспортирования	Задаваемый показатель	
Изделия, достижение предельного состояния которыми или отказы которых при хранении и (или) транспортировании могут привести к катастрофическим последствиям (контроль технического состояния возможен)	$T_{\mathbf{c},j}$	
Изделия, достижение предельного состояния которыми или отказы которых при хранении и (или) транспортировании не ведут к катастрофическим последствиям	$\begin{cases} P(t_{sp}) \\ P(t_{rp}) \end{cases}^*$	

^{*} Задают вместо $T_{\text{c.cp}}$ в тех случаях, когда заказчиком заданы срок хранения t_{xp} и дальность транспортирования I_{Tp} .

ПРИМЕРЫ ВЫБОРА НОМЕНКЛАТУРЫ ЗАДАВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Пример 1: Радиостанция переносная.

Радиостанция — ИКН вида I, многократного циклического применения, восстанавливаемое, обслуживаемое. Задаваемые показатели по табл. 2:

 $K_{0,1} = K_1 \cdot P(t_{0,p}); T_0.$

Радиостанция — изделие, переход которого в предельное состояние не ведет к катастрофическим последствиям, стареющее и изнашиваемое одновременно, ремонтируемое обезличенным способом, длительно хранимое. Задаваемые показатели долговечности и сохраняемости по табл. 4 и 5: $T_{\text{р.ср.к.р.}}$; $T_{\text{сл.ср.к.р.}}$; $T_{\text{сл.ср.к.р.}}$

Пример 2. Универсальная электронно-вычислительная машина (ЭВМ)

ЭВМ — ИОН вида 1, непрерывного длительного применения, восстанавливаемое, обслуживаемое, переход которого в предельное состояние не ведет к катастрофическим последствиям, стареющее, неремонтируемое, длительно не хранимое. Задаваемые показатели по табл. 2 и 4: $K_{\text{т.и.}}$; T_{o} (или $T_{\text{в}}$ при наличии ограничений на продолжительность восстановления после отказа); $T_{\text{ch.ch.ch}}$

Пример 3. Транзистор

Транзистор — ИОН вида I (высоконадежное комплектующее изделие межотраслевого применения), непрерывного длительного применения, невосстанавливаемое, необслуживаемое, переход которого в предельное состояние не ведет к катастрофическим последствиям, изнашиваемое, стареющее при хранении. Задаваемые показатели по табл. 2, 4 и 5: λ ; $T_{p,ep,en}$; $T_{e,ep}$.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЗНАЧЕНИЙ (НОРМ) ЗАДАВАЕМЫХ ПН

1. Общие положения

- 1.1. Методический подход к обоснованию норм ПН для ИКН и ИОН различен.
- 1.2. Методика обоснования норм ΠH не зависит от вида показателя, поэтому ΠH обозначается одним общим символом R.
 - 1.3. Методика применяется в тех случаях, когда известны или могут быть установлены;
- а) возможные варианты построения изделия и набор мероприятий по повышению надежности относительно исходного «базового» уровня;
 - б) значения прироста надежности (ΔR_i) и затрат (ΔC_i) для каждого из этих вариантов (мероприятий);
- в) вид зависимости «эффективность надежность» E = E(R), знание которой необходимо дополнительно, наряду с «а» и «б» при решении задачи, когда выходной эффект и затраты на обеспечение надежности величины одного и того же вида (см. п. 2.2.2.1).

Если для различных ПН оптимальные варианты построения изделия оказываются различными, то окончательное решение принимают на основании сравнительного анализа таких вариантов с учетом уровня показателей назначения, массо-габаритных, технико-экономических и других характеристик качества.


Одновременно с обоснованием норм ПН решают задачу выбора оптимального (по критерию надежности) варианта построения изделия и распределения норм ПН между его составными частями.

2. Определение норм $\Pi H (R_{TP})$ для новых разработок ИКН

- 2.1. Постановка задачи и исходные данные
- 2.1.1. Уровень надежности изделия должен быть не ниже некоторого минимального R_{\min} , при котором создание (использование) изделия еще имеет смысл с учетом ограничивающих факторов: R_{\min} может быть числом или областью допустимых значений.
- 2.1.2. Если ограничивающих факторов несколько, то среди них выбирают один; исходя из условия, что ограничение по нему в процессе повышения надежности наступает раньше других. Далее рассматривается один ограничивающий фактор, в качестве которого принят наиболее общий стоимость C_{orp} .
- 2.1.3. В общем случае зависимость эффективности E(R) и стоимости C(R) изделия от уровня его надежности имеет вид, представленный на черт: 1.





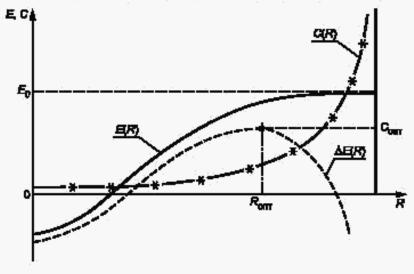

Черт, 1

- 2.1.4. При указанных условиях задача может быть сформулирована следующим образом: необходимо определить уровень надежности изделия, как можно более близкий к оптимальному, удовлетворяющий ограничениям $R \ge R_{\min}$; $C(R) \le C_{\text{orp}}$.
 - 2.2. Решение задачи
- 2.2.1. Общий порядок решения задачи заключается в следующем. Оценивают уровень надежности исходного варианта изделия, изучают причины его недостаточной надежности и рассматривают возможные мероприятия по повышению надежности и различные варианты построения изделий. По каждому мероприятию (варианту) оценивают затраты ΔC_i на повышение уровня надежности, возможное увеличение ΔR_i показателей надежности, строят оптимальную зависимость C(R) или R(C) и определяют прирост эффективности ΔE_i . Из всех мероприятий выбирают наиболее эффективное по ΔE_i или $\Delta E_i/\Delta C_i$, а затем расчет повторяют при новом исходном варианте (при уровне надежности R, достигнутом после очередного мероприятия).

Расчет заканчивают тогда, когда наиболее эффективное из оставшихся мероприятий не может обеспечить экономический выигрыш (достигнут оптимум) или когда исчерпаны выделенные средства на повышение надежности. Обобщенная схема решения задачи приведена на черт: 2.

- Частные случаи решения, отличающиеся соотношением выходного эффекта изделия и затрат на обеспечение требуемой надежности, приведены ниже.
- 2.2.2.1. Выходной эффект и затраты на обеспечение надежности величины одного и того же вида (измеряются в одних и тех же единицах; чаще всего это экономический эффект и денежные расходы), а ущерб от отказов незначителен или соизмерим с затратами на изделие.

В этом случае составляют целевую функцию $\Delta E(R)$, представляющую собой разность или отношение функций E(R) и C(R). Если важно обеспечить максимум абсолютного значения эффекта, то вычисляют разность $\Delta E(R) = E(R) + C(R)$, которая имеет максимум по R (черт. 1). Если важно получить максимум эффекта на единицу затраченных средств (относительный эффект), то вычисляют отношение $K_0 = E(R)/C(R)$.

После того как оптимум найден, необходимо проверить выполнение ограничения по стоимости. Если оно не выполняется $\{C(R_{\text{orp}}) > C_{\text{orp}}\}$, то целесообразно задать максимальную надежность $R(C_{\text{orp}})$, достижимую при данном ограничении, и проверить выполнение ограничения $\{R(C_{\text{orp}}) > R_{\text{min}}\}$. Если оно не выполняется, то задача не может быть решена, и необходим пересмотр исходных данных, ограничений и т. д.

Если ограничение по стоимости выполнено [C ($R_{\rm out}$) $\leq C_{\rm orp}$], то проверяют условие $R_{\rm out} \geq R_{\rm min}$. При выполнении его задают $R_{\rm out}$, при невыполнении — $R_{\rm min}$, с проверкой ограничения C ($R_{\rm min}$) $\leq C_{\rm orp}$ -

2.2.2.2. Выходной эффект и затраты на обеспечение надежности — величины одного и того же вида, но ущерб от отказов велик (несоизмерим с затратами на изделие) из-за утраты высокой эффективности или из-за катастрофических последствий. Это возможно по двум причинам: либо исправное изделие имеет очень высокий эффект и при отказах он резко уменьшается, либо отказы наносят такой большой вред, что эффект достигает отрицательных значений.

В этом случае $R_{\text{опт}}$ смещается вправо и задачу решают, начиная с определения R ($C_{\text{отр}}$) по построенной оптимальной зависимости R (C). Затем (как и в случае по п. 2.2.2.1) проверяют выполнение условия R ($C_{\text{отр}}$) $\geq R_{\text{min}}$. При положительном результате проверки задают R ($C_{\text{отр}}$), при отрицательном — задача не решается.

American Appearance Consists of Consists

Обобщенная схема выбора уровня надежности

Черт. 2

 2.2.2.3. Выходной эффект изделия и затраты на обеспечение надежности — величины разного вида; отказы изделия ведут к большим потерям (как и в п. 2.2.2.2).

Задачу здесь решают так же, как и в п. 2.2.2.2, — следует стремиться к повышению надежности до тех пор, пока не будут исчерпаны возможности заказчика.

2.2.2.4. Выходной эффект изделия и затраты на обеспечение надежности — величины разного вида, но
отказы изделия не ведут к потерям существенно большим, чем затраты на изделие.

В этом случае определяют R_{\min} и проверяют условие: R (C_{orp}) $\geq R_{\min}$. Если оно выполняется, то задают уровень $R_{\text{зис}}$ в диапазоне от R_{\min} до R (C_{orp}) по результатам инженерного анализа (так как эффект и затраты не сопоставимы), если не выполняется — задача не решается (т. е. необходимо вернуться к пересмотру исходных ланных).


2.2.3. Алгоритм решения задачи изображен на черт. 2. При этом операции алгоритма могут выполняться с различной точностью. Например, для сравнения R ($C_{\rm orp}$) с $R_{\rm min}$ необязательно устанавливать точное значение $R_{\rm min}$, достаточно проанализировать влияние R ($C_{\rm orp}$) на уровень эффективности изделия. Если этот уровень приемлем, то можно считать R ($C_{\rm orp}$) $\geq R_{\rm min}$ и наоборот.

Ограничение по затратам может формулироваться не только в виде конкретного значения $C_{\rm огр}$, но и в виде последствий, к которым приводят те или иные затраты. Тогда можно указать диапазоны затрат, которые считают допустимыми и недопустимыми. В этом случае сравнение, например, $C_{\rm огр}$ проводят путем анализа $C_{\rm опт}$, и если оно признается приемлемым, то можно считать $C_{\rm опт} \le C_{\rm огр}$.

- 2.3. Построение оптимальной функции «надежность стоимость»
- 2.3.1. Построение функции C(R) или R(C) необходимо для определения оптимального или максимального уровня надежности, достижимого при заданном ограничении.
- 2.3.2. Зависимость R (C), используемая при обосновании требований, должна быть оптимальной в том смысле, что каждой ее точке должна соответствовать наибольшая при данной стоимости надежность и наименьшая при данной надежности стоимость. Решение этой задачи осуществляется путем перебора возможных вариантов построения изделия. Если каждый вариант изделия изобразить на графике в виде точки с координатами R и C, то все они образуют некоторое множество (черт. 3). Линия, огибающая множество слева и сверху, проходит через наиболее надежные варианты, соответствующие определенной стоимости. Эта линия представляет собой функцию R (C) или C (R). Остальные варианты заведомо хуже и их рассмотрение нецелесообразно (при этом предполагается, что все варианты имеют «равноценные» остальные параметры, в частности параметры назначения).



Оптимальная функция «надежность - стоимость»

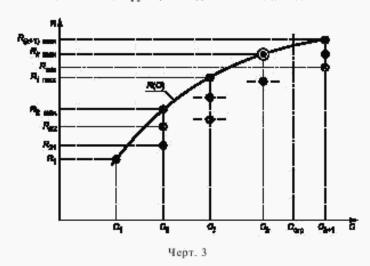

- Для случая, когда повышение надежности достигается путем резервирования, рекомендуется следующий способ перебора вариантов построения изделия:
 - а) определяют «нулевой» вариант построения изделия, в котором резерв отсутствует;
- δ) рассматривают варианты, в каждом из которых введено одно резервное устройство одного типа, для каждого из этих вариантов подсчитывают прирашения показателя належности изделия ΔR и его стоимости ΔC :
- в) выбирают вариант с максимальным отношением $\Delta R / \Delta C$, (резерв, принятый в данном варианте, в дальнейшем не пересматривают):
- г) рассматривают варианты, в каждом из которых введено еще по одному устройству каждого типа, включая уже выбранный вариант с добавленным резервом.

Далее процедуру повторяют по позициям «в» и «г». При этом последовательность выбранных вариантов образует искомую кривую — огибающую множества, т. е. оптимальную зависимость надежности от стоимости.

2.3.4. В общем случае рассматривают повышение надежности изделия не только за счет резервирования, но и за счет любых других мероприятий. Если составные части изделия представляют собой достаточно сложные изделия, то для каждого из них также возможны различные варианты повышения надежности. Тогда процедуру проводят в два этапа:

для каждой из составных частей строят частную оптимальную функцию R(C) и соответствующую ей последовательность вариантов построения этой составной части;

строят оптимальную функцию R(C) для изделия в целом, при этом на каждом шагу процедуры рассматривают повышение надежности изделия за счет перехода каждой составной части в следующей точке ее частной оптимальной функции R(C), τ , c, к следующему варианту построения.

3. Определение норм ПН R_{тр} для новых разработок ИОН

- Принципиальным отличием изделий общего назначения является многообразие их применения; делающее невозможным анализ влияния надежности на результат выполнения работы;
- 3.2. Если для ИОН можно указать характерные области применения или такое применение, которое предъявляет самые высокие требования, то его следует рассматривать как ИКН, и задача сводится к предыдущей. Если это не удастся, то требования могут быть назначены на основе данных по аналогам. При этом выполняют следующие действия:

строят оптимальную последовательность вариантов изделия (она же — оптимальная зависимость R (C), как указано в п. 2.3);

проверяют выполнение условия R (C_{orp}) $\geq R$ аналога. Если условие выполняется, т. с. ограничения позволяют сделать новое изделие не хуже лучших существующих аналогов, то по результатам инженерного анализа значение R_{asc} должно находиться в диапазоне $R_{min} - R$ (C_{orp}). Если условия не выполняются, то задача в рассмотренном варианте не решается.

ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ КРИТЕРИЕВ ОТКАЗОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

1. Типичными критериями отказов могут быть:

прекращение выполнения изделием заданных функций; снижение качества функционирования (производительности, мощности, точности, чувствительности и других параметров) за пределы допустимого уровня;

искажения информации (неправильные решения) на выходе изделий, имеющих в своем составе ЭВМ или другие устройства дискретной техники, из-за сбоев (отказов сбойного характера);

внешние проявления, свидетельствующие о наступлении или предпосылках наступления неработоспособного состояния (шум, стук в механических частях изделий, вибрация, перегрев, выделение химических вешеств и т. п.).

2. Типичными критериями предельных состояний изделий могут быть:

отказ одной или нескольких составных частей, восстановление или замена которых на месте эксплуатации не предусмотрена эксплуатационной документацией (должна выполняться в ремонтных органах).

механический износ ответственных деталей (узлов) или снижение физических, химических, электрических свойств материалов до предельно допустимого уровня;

снижение наработки на отказ (повышение интенсивности отказов) изделий ниже (выше) допустимого уровня;

превышение установленного уровня текущих (суммарных) затрат на техническое обслуживание и ремонты или другие признаки, определяющие экономическую нецелесообразность дальнейшей эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Справочное

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ И ИЗЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛОВ «ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ» В ТТЗ (ТЗ), ТУ, СТАНДАРТАХ ВИДОВ ОТТ (ОТУ) И ТУ

- Требования по надежности оформляют в виде раздела (подраздела), снабженного заголовком «Требования по надежности».
- В первом пункте раздела приводят номенклатуру и значения П.Н., которые записывают в следующей последовательности;

комплексные показатели и (или) единичные показатели безотказности и ремонтопригодности;

показатели долговечности;

показатели сохраняемости.

Рекомендуемая формулировка:

«Надежность ______ в условиях и режимах эксплуатации, установленных пп. ______

настоящего ТТЗ (ТЗ), ТУ, должна характеризоваться следующими значениями ПН...» (далёс приводятся эти показатели).

Пример. Надежность каналообразующей телеграфной аппаратуры в условиях и режимах эксплуатации, установленных пп. ______, должна характеризоваться следующими значениями показателей:

средняя наработка на отказ - не менее 5000 ч;

среднее время восстановления на объекте эксплуатации силами и средствами дежурной смены — не более 0.25 ч:

полный средний срок службы - не менее 20 лет;

средний срок сохраняемости в заводской упаковке в отапливаемом помещении - не менее 6 лет.

- В стандартах ОТТ требования по надежности приводят в виде предельно допустимых значений ПН для изделий данной группы.
- 2.2. В стандартах видов ОТУ(ТУ) и в ТУ требования по надежности устанавливают в виде предельно допустимых значений тех показателей, которые контролируют при изготовлении изделий данной группы, и приводят в качестве справочных значения показателей, заданных в ТЗ на разработку изделия, но в процессе изготовления не контролируемых.



	ределения (критерии) отказов и предельного состояния, а также поня-				
тия «выходной эффект» или «эффектив хранения эффективности K_{ab} .	ность изделия», если в качестве основного ПН задан коэффициент со-				
Рекомендуемые формулировки:					
	haraction				
«предельным состоянием	считают 6				
	бенование изделия				
	считают*				
наименование изделия	5.1.25.5.1.5.2				
«Выходной эффект	оценивают в				
наименование					
«Эффективность	равна «				
наименование в	ізделіія"				
Пример 1.					
Предельным состоянием автомоб					
	мы, не устранимые в эксплуатирующих организациях;				
	необходимость одновременной замены двух и более основных агрегатов;				
	стоимости технического обслуживания и текущих ремонтов на руб,				
Пример 2.					
Отказом автомобиля считают:					
заклинивание коленчатого вала д					
снижение мощности двигателя на					
дымление двигателя на средних и					
падение давления в шине, прокол	г, шины м, др:				
Пример 3.					
Выходной эффект передвижной	дизель-электростанции оценивают выработкой заданного количества				
электроэнергии за заданное время с уст					
	щие требования к методам оценки надежности и исходные данные для				
оценки соответствия изделий требовани	иям по надежности каждым из методов.				
Рекомендуемая формулировка:					
«Соответствие	требованиям по надежности, установленным в пп, на этапе				
наименование изд	е'лин				
	методом с использованием данных о надежности комплектующих изде-				
лий по ;	на этапе предварительных испытаний — расчетно-экспериментальным				
наименование НТД					
методом по, наименование НТД	принимая значения доверительной вероятности равными не менее;				
	нтрольными испытаниями по у используя следую-				
The State Copieties of appeal and getter the	наименование НТД				
щие исходные данные для планировани					
браковочный уровень R _a (указыв					
риск заказчика в (указывают знач					
приемочный уровень R_a (указыв:					
риск поставщика а (указывают з					
	использование других исходных данных в соответствии с действующей				
нтд∗.					
 В четвертом пункте раздела п 	риводят, при необходимости, требования и ограничения по способам				

обеспечения заданных значений ПН (в соответствия с пп. 1.9-1.11 настоящего стандарта).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3552
- 3. ВЗАМЕН РД 50-650-87
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	
FOCT 27.002-89	Вводная часть, п. 1.4, приложение 2	

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2007 г.

Редактор Т.А. Леонова Технический редактор Н.С. Гришанова Корректор В.И. Варекцова Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Сдано в набор 14.02.2007. Подписано в печать 26.02.2007. Формат 60×841/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,95. Тираж 106 экз. Зак. 149. С 3411.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4. www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» - тип. «Московский печатник», 105062 Москов. Лялин пер., 6

