Serie Robot FANUC

CONTROLLORI R-30*i*B/R-30*i*B Mate
R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus/ R-30*i*B Compact Plus

MANUALE DELL'OPERATORE
(Codici di allarme)

B-83284IT-1/06

- **Istruzioni originali**

Grazie per aver acquistato un robot FANUC.
Prima di utilizzare il robot, assicurarsi di aver letto e compreso le informazioni contenute nel Manuale della Sicurezza (B-80687IT).

- Non è consentita la riproduzione, anche parziale, di questo manuale.
- L'aspetto e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

I prodotti descritti in questo manuale sono sotto il controllo dalla legge giapponese relativa al Commercio ed allo Scambio con l'estero. L'esportazione dal Giappone può essere soggetta a una licenza concessa dal governo giapponese. La riesportazione in un paese terzo potrebbe essere soggetta ad una licenza rilasciata dal governo del paese dal quale il prodotto viene riesportato. La riesportazione del prodotto potrebbe essere ulteriormente regolamentata da specifiche norme del governo degli Stati Uniti.
Se si intende esportare o riesportare questi prodotti, contattare FANUC Robotics.

In questo manuale si è cercato di descrivere tutti gli argomenti nel modo più completo possibile. Dato il loro numero molto elevato, non sono, invece, state descritte le operazioni che non devono o non possono essere effettuate. Di conseguenza, le operazioni non espressamente descritte come possibili in questo manuale, devono essere considerate "impossibili".

INDICE GENERALE

NORME DI SICUREZZA.....s-1

1 PREFAZIONE.....1

1.1 INFORMAZIONI SUL MANUALE 1

2 INTRODUZIONE 3

2.1 INTRODUZIONE 3

2.2 CARATTERISTICHE DEI CODICI DI ALLARME..... 4

2.2.1 Panoramica 4

2.2.2 Nome e codice delle famiglie di allarmi..... 9

2.2.3 Descrizione dei gradi di gravità..... 11

2.2.4 Testo del messaggio di descrizione dell'allarme..... 15

3 RIPRISTINO DOPO UN ALLARME 17

3.1 PROCEDURE GENERICHE PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ALLARMI 17

3.1.1 Panoramica 17

3.1.2 Rilascio di oltrecorsa 17

3.1.3 Ripristino dopo una collisione dell'utensile..... 19

3.1.4 Ripristino dopo un allarme sugli encoder..... 20

3.1.5 Ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze 21

4 CODICI DI ALLARME 23

4.1 A 23

4.1.1 Codici di allarme ACAL 23

4.1.2 Codici di allarme APSH 34

4.1.3 Codici di allarme ARC 47

4.1.4 Codici di allarme ASBN..... 65

4.1.5 Codici di allarme ATGP..... 72

4.1.6 Codici di allarme ATZN..... 73

4.2 B 75

4.2.1 Codici di allarme BBOX 75

4.2.2 Codici di allarme BRCH 77

4.3 C 80

4.3.1 Codici di allarme CALM..... 80

4.3.2 Codici di allarme CD..... 83

4.3.3 Codici di allarme CMND 85

4.3.4 Codici di allarme CNTR..... 87

4.3.5 Codici di allarme COND 89

4.3.6 COPT 89

4.3.7 CPMO..... 92

4.3.8 Codici di allarme CVIS 99

4.4 D 157

4.4.1 Codici di allarme DIAG 157

4.4.2 Codici di allarme DICT 158

4.4.3 Codici di allarme DJOG 162

4.4.4 Codici di allarme DMDR 163

4.4.5 Codici di allarme DMER..... 164

4.4.6 Codici di allarme DNET..... 169

4.4.7 Codici di allarme DPMO..... 180

4.4.8 Codici di allarme DPMO..... 181

4.4.9 Codici di allarme DX..... 181

4.5 E 183
4.5.1 Codici di allarme ELOG 183
4.6 F 183
4.6.1 Codici di allarme FFL 183
4.6.2 Codici di allarme FFL 188
4.6.3 Codici di allarme FILE 191
4.6.4 FLPY 199
4.6.5 Codici di allarme FORC 200
4.6.6 Codici di allarme FRSY 228
4.6.7 Codici di allarme FXTL 230
4.7 H 239
4.7.1 Codici di allarme HOST 239
4.7.2 Codici di allarme HRTL 255
4.8 I 260
4.8.1 Codici di allarme IB-S 260
4.8.2 Codici di allarme ICRZ 285
4.8.3 Codici di allarme IFPN 286
4.8.4 INTP 289
4.8.5 Codici di allarme IRPK 323
4.8.6 Codici di allarme ISD 337
4.8.7 Codici di allarme ISDT 347
4.9 J 348
4.9.1 Codici di allarme JOG 348
4.10 K 350
4.10.1 KALM 350
4.11 L 351
4.11.1 Codici di allarme LANG 351
4.11.2 Codici di allarme LECO 353
4.11.3 Codici di allarme LNTK 366
4.11.4 Codici di allarme LRNR 373
4.11.5 Codici di allarme LSTP 374
4.12 M 377
4.12.1 Codici di allarme MACR 377
4.12.2 Codici di allarme MARL 378
4.12.3 Codici di allarme MASI 380
4.12.4 Codici di allarme MCTL 382
4.12.5 Codici di allarme MEMO 383
4.12.6 Codici di allarme MENT 391
4.12.7 Codici di allarme MHND 392
4.12.8 Codici di allarme MOTN 401
4.12.9 Codici di allarme MUPS 440
4.13 O 441
4.13.1 Codici di allarme OPTN 441
4.13.2 Codici di allarme OS 444

4.14 P 446
4.14.1 Codici di allarme PALL 446
4.14.2 PALT 464
4.14.3 Codici di allarme PICK 465
4.14.4 Codici di allarme PMON 468
4.14.5 PNT1 469
4.14.6 Codici di allarme PNT2 551
4.14.7 PRIO 618
4.14.8 Codici di allarme PROF 652
4.14.9 Codici di allarme PROG 654
4.14.10 Codici di allarme PTPG 658
4.14.11 Codici di allarme PWD 660
4.15 Q 665
4.15.1 Codici di allarme QMGR 665
4.16 R 666
4.16.1 Codici di allarme RIPE 666
4.16.2 Codici di allarme ROUT 667
4.16.3 Codici di allarme RPC 669
4.16.4 Codici di allarme RPM 670
4.16.5 Codici di allarme RTCP 671
4.17 S 673
4.17.1 Codici di allarme SCIO 673
4.17.2 Codici di allarme SDTL 674
4.17.3 Codici di allarme SEAL 682
4.17.4 Codici di allarme SENS 706
4.17.5 Codici di allarme SHAP 707
4.17.6 Codici di allarme SPOT 710
4.17.7 Codici di allarme SPRM 736
4.17.8 Codici di allarme SRIO 737
4.17.9 Codici di allarme SRVO 739
4.17.10 Codici di allarme SSPC 793
4.17.11 Codici di allarme SVGN 802
4.17.12 Codici di allarme SYST 841
4.18 T 869
4.18.1 Codici di allarme TAST 869
4.18.2 Codici di allarme TCPP 871
4.18.3 Codici di allarme TG 873
4.18.4 Codici di allarme THSR 875
4.18.5 Codici i allarme TJOG 880
4.18.6 Codici di allarme TMAT 880
4.18.7 Codici di allarme TOOL 883
4.18.8 Codici di allarme TPIF 886
4.18.9 Codici di allarme TRAK 901
4.19 V 903
4.19.1 Codici di allarme VARS 903
4.20 W 910
4.20.1 Codici di allarme WEAV 910
4.20.2 Codici di allarme WNDW 912
4.21 X 915
4.21.1 Codici di allarme XMLF 915

NORME DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il robot leggere accuratamente questo capitolo.

Prima di utilizzare le funzioni operative del robot, leggere le parti del manuale per l'operatore ad esse dedicate in modo da comprenderne pienamente le specifiche.

Per la sicurezza dell'operatore e del sistema, prendere le dovute precauzioni di sicurezza quando si utilizzano il robot e i dispositivi periferici installati nella cella di lavoro.
Per un utilizzo in sicurezza dei robot FANUC, è necessario leggere e seguire le istruzioni fornite nel "MANUALE DI SICUREZZA DEI Robot FANUC (**B-80687)**".

1 PERSONALE CHE UTILIZZA IL ROBOT

Il personale che utilizza il robot può essere classificato come segue.

Operatore:
- Accende e spegne il controllore del robot
- Avvia l'esecuzione di un programma robot per mezzo del pannello operatore

Programmatore o operatore alla tastiera di programmazione :
- Muove il robot
- Programma il robot all'interno della recinzione di sicurezza

Tecnico di Manutenzione :
- Muove il robot
- Programma il robot all'interno della recinzione di sicurezza
- Esegue la manutenzione (riparazioni, regolazioni, sostituzioni)

- L'operatore generico non può lavorare all'interno della recinzione di sicurezza.
- I programmatori e i tecnici di manutenzione possono lavorare all'interno della recinzione di sicurezza. I lavori eseguiti tipicamente all'interno dell'area recintata consistono in trasporto, installazione, programmazione, regolazione e manutenzione.
- Per poter lavorare all'interno della recinzione, il personale deve essere istruito adeguatamente all'utilizzo del robot.

La Tabella 1 elenca i lavori eseguibili restando all'esterno della recinzione. ○In questa tabella, il simbolo "○" significa che il personale può svolgere il lavoro indicato.

Tabella 1 Lavori eseguibili dall'esterno della recinzione

	Operatore	Operatore alla tastiera di programmazione o Programmatore	Tecnico di Manutenzione
Accensione e spegnimento del controllore del robot	○	○	○
Selezione del modo operativo (AUTO, T1, T2)		○	○
Selezione del modo Remoto/Locale		○	○
Selezione del programma del robot per mezzo della tastiera di programmazione		○	○
Selezione del programma del robot per mezzo di un dispositivo esterno		○	○
Avvio di un programma robot per mezzo del pannello operatore	○	○	○
Esecuzione del programma del robot per mezzo della tastiera di programmazione		○	○
Eliminazione degli allarmi per mezzo del pannello operatore		○	○
Eliminazione degli allarmi per mezzo della tastiera di programmazione		○	○
Impostazione di parametri e dati per mezzo della tastiera di programmazione		○	
Programmazione per mezzo della tastiera di programmazione		○	
Attivazione dell'arresto in emergenza per mezzo del pannello operatore	○	○	○
Attivazione dell'arresto di emergenza per mezzo della tastiera di programmazione	○	○	○
Utilizzo del pannello operatore		○	
Utilizzo della tastiera di programmazione			○

Durante le fasi di utilizzo, programmazione e manutenzione del robot, l'operatore, il programmatore e il manutentore devono salvaguardare la propria sicurezza mediante, almeno, i seguenti dispositivi.

- Indumenti, o tute, adeguati
- Scarpe di sicurezza
- Casco

2 SIGNIFICATO DELLE INDICAZIONI DI "PERICOLO", "AVVERTENZA" E "NOTA"

Allo scopo di aumentare il livello di sicurezza del personale e di prevenire il danneggiamento della macchina, in questo manuale ogni precauzione specifica di sicurezza viene evidenziata con riquadri di "**PERICOLO**" oppure "**AVVERTENZA**" in funzione della sua importanza. Informazioni supplementari sono riportate sotto forma di "**NOTA**". Prima di tentare di utilizzare il robot, leggere tutte le precauzioni e le informazioni fornite sotto le indicazioni di "**PERICOLO**" e di "**AVVERTENZA**" e "**NOTA**".

Simbolo	Definizione
⚠ **PERICOLO**	Questa indicazione viene data quando esiste il pericolo di gravi lesioni, anche mortali, dell'operatore se non viene seguita la procedura corretta.
⚠ **AVVERTENZA**	Questa indicazione viene data quando il mancato rispetto della procedura corretta può causare lesioni meno gravi dell'operatore e può danneggiare la macchina.
NOTA	Le note sono utilizzate per fornire informazioni supplementari diverse dalle indicazioni di PERICOLO e dalle AVVERTENZE.

- Leggere con attenzione questo manuale e conservalo con cura.

1 PREFAZIONE

Questo capitolo spiega l'organizzazione del manuale e le precauzioni di sicurezza che devono essere osservate quando si lavora con un robot FANUC.

1.1 INFORMAZIONI SUL MANUALE

Informazioni su questo manuale

Il manuale dell'operatore (Operazioni di base) spiega come utilizzare i robot FANUC. Questi robot sono controllati dai controllori FANUC R-30iB, R-30iB Mate, R-30iB Plus, R-30iB Mate Plus e R-30iB Compact Plus che contengono il software FANUC per i robot. Questo manuale descrive i codici di allarme, le loro cause e le possibili soluzioni.

Manuali correlati

Sono disponibili i manuali seguenti:

Controllore robot	MANUALE PER L'OPERATORE (Codici di allarme) B-83284-1 (Questo manuale)	Argomenti : Codici di allarme, cause, rimedi. Utilizzo : Installazione ed attivazione del sistema, collegamento dell'unità meccanica ai dispositivi periferici e manutenzione del robot.
	MANUALE PER L'OPERATORE (Operazioni di base) B-83284	Rivolto a : Operatori responsabili per la progettazione, installazione, l'utilizzo e la messa a punto del sistema robotizzato in loco. Argomenti : Funzioni, operazioni e procedure per l'utilizzo del robot. Procedure per la programmazione, l'interfaccia e la lettura di allarmi. Utilizzo : Guida alla programmazione, installazione e messa a punto del robot e progettazione dell'applicazione.
	Funzioni opzionali MANUALE PER L'OPERATORE B-83284-2	Rivolto a : Operatori responsabili per la progettazione, installazione, l'utilizzo e la messa a punto del sistema robotizzato in loco. Argomenti : Descrizione delle funzioni software opzionali. Utilizzo : Guida alla programmazione, installazione e messa a punto del robot e progettazione dell'applicazione.
	Funzioni per saldatura ad arco MANUALE PER L'OPERATORE B-83284-3	Rivolto a : Operatori responsabili per la progettazione, installazione, l'utilizzo e la messa a punto del sistema robotizzato in loco. Argomenti : Descrizione delle impostazioni e del funzionamento del software applicativo per la saldatura ad arco. Utilizzo : Guida alla programmazione, installazione e messa a punto del robot e progettazione dell'applicazione.

Controllore robot	Funzioni per saldatura a punti MANUALE PER L'OPERATORE B-83284-4	Rivolto a : Operatori responsabili per la progettazione, installazione, l'utilizzo e la messa a punto del sistema robotizzato in loco. Argomenti : Descrizione delle impostazioni e del funzionamento del software applicativo per la saldatura a punti. Utilizzo : Guida alla programmazione, installazione e messa a punto del robot e progettazione dell'applicazione.
	Funzioni per applicazioni di erogazione MANUALE PER L'OPERATORE B-83284-5	Rivolto a : Operatori responsabili per la progettazione, installazione, l'utilizzo e la messa a punto del sistema robotizzato in loco. Argomenti : Descrizione delle impostazioni e del funzionamento del software per applicazioni di erogazione prodotto (sigillatura, ecc.). Utilizzo : Guida alla programmazione, installazione e messa a punto del robot e progettazione dell'applicazione.
	MANUALE DI MANUTENZIONE B-83195 (per R-30*i*B, R-30*i*B Plus), B-83525 (per R-30*i*B Mate, R-30*i*B Mate Plus) B-84035 R-30*i*B Compact Plus	Argomenti : Installazione e attivazione del sistema, collegamento dell'unità meccanica ai dispositivi periferici e manutenzione del robot.
Unità meccanica	MANUALE PER L'OPERATORE	Argomenti : Installazione e attivazione del sistema, collegamento dell'unità meccanica al controllore e manutenzione del robot. Utilizzo : Guida all'installazione, attivazione, collegamento e manutenzione del robot.

2 INTRODUZIONE

2.1 INTRODUZIONE

Normalmente le cause di un allarme possono essere

- Problemi hardware - rottura di cavi o utensili
- Problemi software - programmi o dati non corretti
- Problemi di origine esterna - apertura di un riparo di sicurezza oppure intervento di un oltrecorsa

In funzione della gravità dell'allarme, l'operatore deve effettuare specifiche operazioni per eliminarlo e ripristinare il corretto funzionamento del robot.
In questo manuale è descritto l'elenco dei codici di errore per il robot. Il ripristino del funzionamento del robot può avvenire eseguendo la Procedura 2-1.
Alcuni allarmi richiedono azioni correttive di minima entità. Altri richiedono l'esecuzione di procedure più impegnative. Il primo passo del processo di ripristino del funzionamento del corretto funzionamento del robot dopo il verificarsi di un allarme è quello di determinare il tipo e la gravità del problema. Dopo aver definito questi elementi, può essere messa in atto la procedura di ripristino più appropriata.

Procedura 2-1 Ripristino del funzionamento del robot dopo un allarme

Condizioni

- Si è presentato un allarme.

Passi

1 Determinare la causa dell'errore.
2 Risolvere il problema che ha causato l'allarme.
3 Eliminare l'allarme.
4 Riavviare il programma oppure il robot.
Se le normali procedure di ripristino del funzionamento non eliminano l'allarme, provare a spegnere e riaccendere il controllore. Per avere maggiori informazioni sui diversi tipi di inizializzazione del controllore, fare riferimento alla Tabella 2.1 Metodi di avviamento del controllore. Per primo, provare ad eseguire un avviamento freddo (Cold start). Se questo non risolve il problema, provare ad eseguire un avviamento controllato (Controlled start) e poi l'avviamento freddo.

Tabella 2.1 Metodi di avviamento del controllore

Metodo di avviamento	Descrizione	Procedura
Cold Start (START COLD)	Inizializza le variazioni apportate alle variabili di sistema Inizializza i cambiamenti alla configurazione degli I/O Visualizza la schermata UTILITIES Hints del menu	Accendere il controllore chiudendo l'interruttore generale. Quando la schermata BMON è visualizzata sulla tastiera di programmazione, premere e tenere premuti i tasti SHIFT e RESET. Quando si nota che il sistema ha iniziato a caricare i file sul display, rilasciare i tasti.
Controlled start (START CTRL)	Consente di impostare i dati specifici per l'applicazione Permette l'installazione di opzioni ed aggiornamenti software Consente di effettuare il salvataggio di dati specifici Permette l'avviamento del software KCL Rende possibile la stampa delle schermate visualizzate sulla tastiera di programmazione e quella della configurazione del robot Consente di interrompere la simulazione di tutti i segnali I/O Non permette la creazione di programmi	Premere il tasto FCTN e selezionare la voce CYCLE POWER, selezionare il tasto YES e premere il tasto ENTER. Quando la schermata BMON è visualizzata sulla tastiera di programmazione, premere e tenere premuti i tasti PREV e NEXT. I tasti possono essere rilasciati quando appare il menu Configuration. Selezionare la voce Controlled Start e premere il tasto ENTER.

2.2 CARATTERISTICHE DEI CODICI DI ALLARME

2.2.1 Panoramica

Un codice di allarme è costituito da:

- Nome della famiglia di appartenenza e numero dell'allarme
- Gravità dell'allarme
- Testo del messaggio di errore

Fare riferimento alle Sezioni 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4.
La visualizzazione del codice di allarme è la seguente:

```
NOME_FAMIGLIA - CODICE_NUMERO_ALLARME Testo del messaggio di errore
```

La schermata Alarm Log visualizza la lista di tutti gli allarmi verificatisi. Sono previsti due modi di visualizzazione degli allarmi:

- **Automaticamente** per mezzo della schermata Active Alarm. Questa schermata visualizza solo gli allarmi attivi (che abbiano gravità diversa da WARN) verificatisi a partire dall'ultima volta che è stato premuto il tasto RESET.
- **Manualmente** con la schermata History Alarm. Questa schermata visualizza gli ultimi 100 allarmi, indipendentemente dalla loro gravità. Per ogni specifico allarme è anche possibile visualizzare informazioni più dettagliate.

Le Tabelle dalla 2.2.1 (a) fino alla 2.2.1(e) descrivono ciascun tipo di allarme che può essere visualizzato.

Tabella 2.2.1 (a) Schermata Alarm Log (registro degli allarmi)

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Alarm Log	Questa voce consente di visualizzare l'intero elenco degli allarmi attivi. Premere il tasto F3, HIST, per visualizzare l'elenco cronologico degli allarmi.

Tabella 2.2.1 (b) Schermata Appl Log (registro degli allarmi legati all'applicazione)

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Appl Log	Questo elemento consente di monitorare lo stato degli allarmi legati all'applicazione. Gli allarmi di questo tipo si riferiscono al tipo di software applicativo caricato nel sistema.

Tabella 2.2.1 (c) Schermata Comm Log (registro degli allarmi di comunicazione)

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Comm Log Status	Se nel controllore è presente un'opzione software che gestisce una comunicazione, questo elemento consente di monitorare gli allarmi eventualmente generati da questa funzione.

Tabella 2.2.1 (d) Schermata Motion Log (registro degli allarmi legati al movimento)

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Motion Log	In questa schermata il sistema visualizza tutti gli allarmi relativi al controllo del movimento, come, ad esempio, gli allarmi SRVO o altri che riguardino il movimento del robot.

Tabella 2.2.1 (e) Schermata System Log (registro degli allarmi di sistema)

ELEMENTO	DESCRIZIONE
System Log	Questo elemento consente di monitorare gli allarmi di sistema, come ad esempio gli allarmi SYST.

Per visualizzare la schermata Alarm Log, utilizzare la Procedura 2-2.


Procedura 2-2 Visualizzazione automatica della schermata Alarm Log

Condizioni

- Per visualizzare la schermata Active Alarm automaticamente,
  - Impostare il valore della variabile di sistema $ER_AUTO_ENB a TRUE dal menu SYSTEM, Variables, oppure impostando a TRUE la voce Auto display of alarm menu nella schermata di configurazione del sistema (SYSTEM, Config). Poi, eseguire un avviamento freddo (cold start).
  - Deve essersi verificato un allarme avente gravità PAUSE oppure ABORT.

Passi

1 Apparirà automaticamente una schermata simile alla seguente. Essa visualizza tutti gli allarmi, di gravità diversa da WARN, che si sono verificati a partire dall'ultimo RESET eseguito dal controllore. L'allarme più recente è identificato con il numero 1.

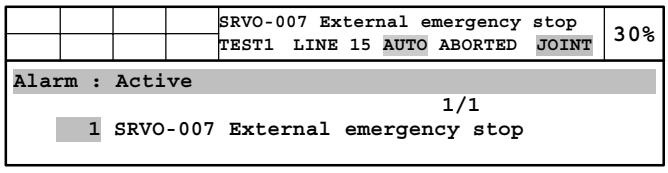

2 Per commutare la visualizzazione tra le schermate Active Alarm e Hist Alarm, premere il tasto F3, (ACTIVE o HIST).
3 Se il display della tastiera di programmazione è impostato per un singolo quadrante, è possibile commutare tra visualizzazione a grandezza standard e quella a grandezza ridotta. Premere il tasto F2, View, e selezionare tra le voci Wide (rimpicciolita) e Normal.
4 Per disabilitare la visualizzazione automatica di tutti gli allarmi aventi uno specifico tipo di gravità, modificare il valore della variabile di sistema $ER_SEV_NOAUTO[1-5]. Questi allarmi saranno ancora registrati nella schermata Active Alarm, ma non provocheranno l'immediata apparizione a display della schermata.

Tabella 2.2.1 (f) Impostazione della variabile di sistema $ER_SEV_NOAUTO[]

GRAVITÀ	$ER_SEV_NOAUTO[1-5]
PAUSE	$ER_SEV_NOAUTO [1]
STOP	$ER_SEV_NOAUTO [2]
SERVO	$ER_SEV_NOAUTO [3]
ABORT	$ER_SEV_NOAUTO [4]
SYSTEM	$ER_SEV_NOAUTO [5]

TRUE: La visualizzazione automatica degli allarmi è abilitata.
FALSE: La visualizzazione automatica degli allarmi è disabilitata.

NOTA
Se si presenta un allarme PAUSE, seguito da un allarme ABORT, quando la visualizzazione automatica degli allarmi PAUSE è disabilitata, la visualizzazione automatica non è effettuata.

5 Per disabilitare la visualizzazione automatica di un codice di allarme specifico, modificare le variabili di sistema seguenti. Gli allarmi indicati in queste variabili di sistema saranno ancora registrati nella schermata Active Alarm, ma non provocheranno l'immediata apparizione a display della schermata.

Tabella 2.2.1 (g) Variabili di sistema per la disabilitazione della visualizzazione automatica di un allarme specifico

Variabili di sistema	Descrizione
$ER_NOAUTO. $NOAUTO_ENB	Abilita o disabilita la funzione per sopprimere la visualizzazione automatica degli allarmi specificata in $ER_NOAUTO.$NOAUTO_CODE[] mentre la visualizzazione automatica degli allarmi è abilitata. FALSE : La funzione per sopprimere la visualizzazione automatica della schermata degli allarmi è disabilitata. TRUE: La funzione per sopprimere la visualizzazione automatica della schermata degli allarmi è abilitata.
$ER_NOAUTO. $NOAUTO_NUM	Imposta il numero degli allarmi in $ER_NOAUTO.$NOAUTO_CODE[].
$ER_NOAUTO. $NOAUTO_CODE (da 1 a 20)	Numero di errore composto dal codice della famiglia di allarmi e dal numero dell'allarme. Esempio 11 002 (Allarme SRVO-002) Codice della famiglia : 11, Numero dell'allarme : 002 Per avere informazioni circa le famiglie di allarmi, fare riferimento alla Sezione 2.2.2 Nome e codice delle famiglie di allarmi

Per gli allarmi elencati sotto, che sono causati da una operazione dell'utente e che causa l'arresto del sistema la variabile $ER_NOAUTO.$NOAUTO_ENB è impostata a TRUE in standard. Quando l'impostazione viene cambiata in FALSE, la schermata dell'allarme corrispondente viene automaticamente visualizzata.

SRVO-001	Operator panel E-stop
SRVO-002	Teach pendant E-stop
SRVO-003	DEADMAN switch released (Pulsante di uomo morto rilasciato)
SRVO-004	Fence open
SRVO-005	Robot in oltrecorsa
SRVO-012	Power failure recovery

Quando si è impostato un allarme in $ER_NOAUTO.$NOAUTO_CODE[] ed un altro allarme viene individuato in quell'ordine mentre $ER_NOAUTO.$NOAUTO_ENB è impostato a TRUE, la visualizzazione automatica non è effettuata.

•Se viene emesso il segnale FAULT

Se la schermata degli allarmi viene visualizzata ogni volta che si verifica un allarme PAUSE o più grave, la visualizzazione delle altre schermate può essere impedita in quanto la schermata degli allarmi viene visualizzata automaticamente. Se la commutazione della schermata si verifica frequentemente, diventa difficile lavorare con altre schermate. Per evitare questa situazione la visualizzazione automatica della schermata degli allarmi viene disabilitata in presenza di allarmi.

La rilevazione del segnale in uscita FAULT permette di sapere se esiste una condizione di allarme. Indipendentemente dallo stato ON o OFF dell'alimentazione dei servo, quando il segnale FAULT è ON, la visualizzazione automatica non viene eseguita neppure se viene rilevato un allarme.

NOTA
1. Quando viene individuato un allarme PAUSE, STOP, o ABORT, il segnale di FAULT viene attivato al momento dell'arresto del sistema servo. Ogni volta che arriva il segnale di ripristino (reset) l'allarme viene eliminato. Se si esegue un monitoraggio continuo per generare un allarme, la visualizzazione automatica potrebbe avere luogo ogni volta che il sistema riceve il segnale RESET.
2. Quando si presenta un allarme SERVO o SYSTEM, il segnale di FAULT viene eliminato dopo la riattivazione del sistema servo.

Funzione di ritorno automatico

La funzione di ritorno automatico visualizza la schermata che era presente sul display prima che intervenisse la funzione di visualizzazione automatica della schermata degli allarmi, quando arriva il segnale di eliminazione dell'allarme. Questa funzione viene utilizzata insieme alla funzione di visualizzazione automatica. La funzione di ritorno automatico viene eseguita come descritto di seguito.

- Quando la funzione di visualizzazione automatica degli allarmi è abilitata, la schermata degli allarmi viene automaticamente visualizzata se si è presentato un allarme. Quando l'allarme è cancellato dal segnale RESET, la schermata precedente viene visualizzata automaticamente.
- Se la schermata degli allarmi non è stata visualizzata automaticamente per un allarme, bensì perché selezionata dal menu, la schermata precedente non verrà visualizzata anche se l'allarme sarà stato eliminato.
- Se è selezionata un'altra schermata prima che sia eliminato l'allarme, la funzione di ritorno automatico non si attiverà.
- La funzione di ritorno automatico viene eseguito quando il segnale di allarme (FAULT) viene disattivato.
- Se il controllore viene spento e riacceso, la funzione di ritorno automatico non si attiverà dopo l'avvio. Questo indipendentemente dalla modalità si avvio (cold start, hot start, ecc.).

6 Per visualizzare la schermata presente sul display immediatamente prima del verificarsi dell'allarme, premere il tasto RESET. Se la schermata era stata commutata tra HIST e ACTIVE, quella visualizzata prima dell'allarme potrebbe non essere disponibile.
Quando non vi sono allarmi attivi (il sistema non è in stato di allarme), nella schermata Active Alarm viene visualizzato il seguente messaggio.

```
There are no active alarms.

Press F3(HIST) to enter alarm
               history screen.
```

NOTA
Quando si ripristina il funzionamento del robot, premendo il tasto RESET, gli allarmi visualizzati in questa schermata vengono eliminati.

Procedura 2-3 Visualizzazione manuale della schermata Alarm Log

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce ALARM.
3 Premere il tasto F1, [TYPE].
4 Selezionare la voce Alarm Log.
5 Premere il tasto F3, HIST. Ora sarà visualizzato il registro cronologico degli allarmi. Esso contiene l'elenco completo di tutti gli allarmi presentatisi nel controllore. La schermata che segue rappresenta un esempio di visualizzazione.

```
Alarm : Hist
                                    1/25
     1 SRVO-007 External emergency stop
     2 R E S E T
     3 SRVO-001 Operator panel E-stop
     4 R E S E T
     5 SRVO-001 Operator panel E-stop
     6 SRVO-012 Power fail recovery
     7 INTP-127 Power fail detected
     8 SRVO-047 LVAL alarm (Group:1 Axis:5)
     9 SRVO-047 LVAL alarm (Group:1 Axis:4)
    10 SRVO-002 Teach pendant E-stop
    11 R E S E T

 | [ TYPE ] | [VIEW] | ACTIVE | CLEAR | DETTAGLIO |
```

NOTA
L'allarme più recente è identificato con il numero 1.

- Per visualizzare in modo completo il messaggio descritto dell'allarme, che eventualmente non rientrasse nella schermata, premere il tasto F5, HELP, ed il tasto cursore freccia a destra sulla tastiera di programmazione.
- Per visualizzare la causa di un messaggio di allarme, premere il tasto F5, HELP. I codici identificativi della causa di un allarme forniscono ulteriori informazioni circa il problema che ha determinato l'insorgere di un allarme. Se l'allarme specificato può essere accompagnato da un codice che identifichi una causa, questo codice viene visualizzato immediatamente al di sotto della linea contenente l'allarme. Quando si preme il tasto RESET, l'allarme ed il codice di causa vengono cancellati dalla schermata.

6 Per visualizzare il registro cronologico dei soli allarmi relativi al controllo del movimento, premere il tasto F1, TYPE, e selezionare la voce Motion Log.
7 Per visualizzare il registro cronologico dei soli allarmi di sistema, premere il tasto F1, TYPE, e selezionare la voce System Log.
8 Per visualizzare il registro cronologico dei soli allarmi relativi all'applicazione, premere il tasto F1, TYPE, e selezionare la voce Appl Log.
9 Per visualizzare il registro cronologico dei soli allarmi relativi alle comunicazioni, premere il tasto F1, TYPE, e selezionare la voce Comm Log.
10 Per visualizzare il registro cronologico dei soli allarmi relativi all'utilizzo delle password, premere il tasto F1, TYPE, e selezionare la voce Password Log.
11 Per avere più informazioni circa un allarme specifico, portare il cursore sul messaggio d'errore e premere il tasto F5, DETAIL La schermata che appare fornisce informazioni più dettagliate relative all'allarme selezionato, inclusa la gravità. Se l'allarme può essere accompagnato da un codice di causa, il sistema visualizza anche il relativo messaggio descrittivo. Una volta terminata la consultazione della videata Detail, premere il tasto PREV.
12 Per cancellare tutti i messaggi di allarme visualizzati sul display, premere e tenere premuto il tasto SHIFT e, poi, premere il tasto F4, CLEAR.
13 Per commutare il tipo di visualizzazione sul display, premere il tasto F2, VIEW. Per mostrare o nascondere i codici di causa per ciascun allarme, selezionare rispettivamente le voci Show Cause o Hide Cause. Se ad un allarme non è associato alcun codice di causa, il sistema visualizza la data e l'ora in cui l'allarme di è verificato. Se si sta utilizzando la vista a singolo quadrante, è possibile commutare il tipo di visualizzazione tra Wide (caratteri più piccoli) o Normal (caratteri a grandezza standard).

2.2.2 Nome e codice delle famiglie di allarmi

Il nome ed il codice delle famiglie di allarmi identificano il tipo di allarme che si è verificato. I dati relativi alla famiglia di allarmi vengono visualizzati all'inizio del codice di allarme:

```
PROG-048 PAUSE Shift released while running
```

In questo esempio Il nome della famiglia PROG corrisponde al codice famiglia 3. Il codice numerico master è in standard "048". . I codici famiglia si utilizzano nella gestione errori di un programma KAREL. I codici delle famiglie di allarmi sono riportati nella Tabella 2.2.2.

Tabella 2.2.2 Codici delle famiglie di allarmi

Nome della famiglia	Codice della famiglia (Decimale)	Codice della famiglia (esadecimale)	Descrizione
ACAL	112	0x70	AccuCal
APSH	38	0x26	Shell applicativa
ARC	53	0x35	Saldatura ad arco
ASBN	22	0x16	Sintassi programmazione
ATZN	138	0x8a	Funzione Auto zone (Interference Avoidance)
BBOX	118	0x76	Bump box
CALM	106	0x6a	Calibration Mate
CD	82	0x52	Funzione Coordinated Motion
CMND	42	0x2a	Elaboratore dei comandi
CNTR	73	0x49	Rotazione continua
COND	4	0x4	Condition Monitor
COPT	37	0x25	Opzioni comuni
CPMO	114	0x72	Constant Path (Traiettoria costante)
CUST	97	0x61	Allarmi specifici del Cliente
CVIS	117	0x75	Visione

Nome della famiglia	Codice della famiglia (Decimale)	Codice della famiglia (esadecimale)	Descrizione
DIAG	148	0x94	Diagnostica/Manutenzione
DICT	33	0x21	Elaboratore dei dizionari
DJOG	64	0x40	Movimenti manuali svincolati
DMER	40	0x28	Funzione monitoraggio dati
DNET	76	0x4c	DeviceNet
DX	72	0x48	Funzione Delta Tool/Frame
ELOG	5	0x5	Registro cronologico degli allarmi
FILE	2	0x2	Gestione file
FLPY	10	0xa	Unità floppy disk seriale
FORC :	91	0x5b	Controllo della forza (sensore di forza)
FRSY	85	0x55	Gestione memoria FLASH
FXTL	136	0x88	F-100*i*A
HOST	67	0x43	Comunicazioni generiche
HRTL	66	0x42	Libreria run-time per comunicazioni
IB-S	88	0x58	Interbus-S
INTP	12	0xc	Errori interni dell'interprete di sistema
IRPK	127	0x7f	iRPickTool
ISD	39	0x27	Servo sistema di erogazione integrato (Integral Servo Dispenser)
JOG	19	0x13	Movimento manuale del robot
KALM	122	Allarme KAREL	Allarme KAREL
LANG	21	0x15	Linguaggio
LECO	109	0x6d	Allarmi della saldatrice Lincoln Electric
LNTK	44	0x2c	Line tracking
LSTP	108	0x6c	Allarmi dell'unità Local Stop
MACR	57	0x39	MACRO
MARL	83	0x53	Asportazione materiale
MCTL	6	0x6	Controllo del movimento
MEMO	7	0x7	Memory
MHND	41	0x29	Shell e menu per applicazioni di manipolazione
MOTN	15	0xf	Movimento
MUPS	48	0x30	Movimenti multi-passata
OPTN	65	0x41	Installazione di opzioni
Sistema operativo	0	0x0	Sistema operativo
PALL	115	0x73	PalletTool
PALT	26	0x1a	Applicazione di palletizzazione
PICK	132	0x84	Pick tool
PMON	28	0x1c	PC monitor
PNT1	86	0x56	Applicazioni di verniciatura
PNT2	137	0x89	Applicazioni di verniciatura
PRIO	13	0xd	I/O digitali
PROF	92	0x5c	Profibus DP
PROG	3	0x3	Interprete interno di sistema
PTPG	140	0x8c	Modulo di verniciatura
PWD	31	0x1f	Registrazione Password
QMGR	61	0x3d	Gestione KAREL delle code
RIPE	130	0x82	Allarmi sull'anello RIPE
ROUT	17	0x11	Routine interna per l'interprete
RPC	93	0x5d	RPC
RPM	43	0x2b	Memorizzazione della saldatura primaria (RPM)

Nome della famiglia	Codice della famiglia (Decimale)	Codice della famiglia (esadecimale)	Descrizione
RTCP	89	0x59	Remote TCP
SCIO	25	0x19	Controllo sintassi per programmi creati da tastiera
SDTL	123	0x7b	Software di assistenza all'impostazione del sistema
SEAL	51	0x33	Applicazione sigillatura
SENS	58	0x3a	Interfaccia con sensori laser
SHAP	79	0x4f	Generazione di forme
SPOT	23	0x17	Saldatura a punti
SPRM	131	0X83	Rampa di movimento
SRIO	1	0x1	Protocollo seriale
SRVO	11	0xb	Servo
SSPC	69	0x45	Allarmi dell'opzione Approach Deterrence
SVGN	30	0x1e	Applicazione di saldatura con pinza servo controllata
SYST	24	0x18	Allarmi di sistema
TAST	47	0x2f	Compensazione TAST (Seguigiunto)
TCPP	46	0x2e	Previsione della velocità del TCP
TG	90	0x5a	Precisione di triggering
THSR	60	0x3c	Funzione Touch Sensing
TJOG	116	0x74	Movimento manuale coordinato
TMAT	119	0x77	Torch Mate
TOOL	29	0x1d	Cambio servo pinza
TPIF	9	0x9	Interfaccia utente sulla tastiera di programmazione
TRAK	54	0x36	Tracking
VARS	16	0x10	Errori relativi a variabili
WEAV	45	0x2d	Oscillazione
WMAP	103	0x67	Allarmi relativi ai robot che manipolano wafer in silicio
WNDW	18	0x12	Errori sulle finestre di inserimento dati
XMLF	129	0x81	Errori XML

2.2.3 Descrizione dei gradi di gravità

La gravità di un allarme indica quanto esso è severo per il sistema. Il codice di gravità viene visualizzato dopo il numero dell'allarme. Ad esempio:

```
PROG-048 PAUSE Shift released while running
```

NOTA
Sulla schermata ALARM è possibile visualizzare il codice di gravità degli allarmi. Vedere la Procedura 2-2.

WARN

Gli allarmi di gravità WARN sono solo messaggi di segnalazione riguardanti potenziali problemi o circostanze inattese. Il funzionamento del robot non ne viene influenzato. Se si verifica un allarme di gravità WARN, è necessario determinare la causa che lo ha provocato e, se possibile, eseguire le azioni correttive previste.
Ad esempio, l'allarme di gravità WARN **Singularity position** indica che, durante il movimento, il robot si è trovato in prossimità di una posizione di singolarità. Non è necessaria alcuna azione. Se, però, si desidera evitare che il robot incontri una posizioni di singolarità durante il movimento, è possibile correggere il programma.

PAUSE

Gli errori aventi gravità PAUSE interrompono il funzionamento del robot, ma gli consentono di completare il segmento di movimenti corrente, se in corso. Questo tipo di allarmi indica tipicamente che, prima di poter riavviare l'esecuzione del programma, l'operatore deve effettuare qualche operazione. Gli allarmi con gravità PAUSE provocano l'accensione della luce FAULT sul pannello operatore ed il LED FAULT sulla tastiera di programmazione.

A seconda dell'azione richiesta, potrebbe essere possibile riprendere l'esecuzione di un programma nel punto in cui si era verificato l'allarme di gravità PAUSE, dopo aver risolto il problema che l'aveva causato. Se l'esecuzione del programma può continuare, premere il pulsante CYCLE START, il quale è attivo se la voce REMOTE/LOCAL del menu di configurazione del sistema è impostata a LOCAL.

STOP

Gli allarmi di gravità STOP interrompono l'esecuzione del programma ed il movimento del robot. Quando si interrompe un movimento, il robot decelera fino ad arrestarsi e tiene in memoria la parte che manca al completamento del movimento stesso, in modo che questo possa eventualmente essere ripreso. Gli errori di gravità STOP indicano generalmente che deve essere intrapresa qualche azione prima che l'esecuzione del programma ed i movimenti del robot possano riprendere.

A seconda dell'azione richiesta, potrebbe essere possibile riprendere l'esecuzione del programma e del movimento dopo aver eliminato la causa dell'allarme. Se l'esecuzione del programma può continuare, premere il pulsante CYCLE START, il quale è attivo se la voce REMOTE/LOCAL del menu di configurazione del sistema è impostata a LOCAL. Se il robot è in funzionamento automatico in produzione, l'operatore deve scegliere l'azione appropriata per la ripresa del ciclo.

SERVO

Gli allarmi di gravità SERVO interrompono l'alimentazione elettrica al sistema servo e l'esecuzione del programma. Gli allarmi con gravità SERVO provocano l'accensione della luce FAULT sul pannello operatore ed il LED FAULT sulla tastiera di programmazione.

Gli allarmi di gravità SERVO sono generalmente causati da problemi hardware e potrebbero richiedere l'intervento di personale specializzato. Alcuni allarmi di gravità SERVO richiedono solamente che l'operatore effettui il RESET del servo sistema, premendo il pulsante FAULT RESET sul pannello operatore oppure il tasto RESET sulla tastiera di programmazione. Altri allarmi richiedono, invece, lo spegnimento e la riaccensione del controllore.

ABORT

Gli allarmi di gravità ABORT interrompono definitivamente il programma ed il movimento del robot. Quando si verifica uno di questi errori, il robot decelera fino al completo arresto e cancella la parte rimanente del movimento. Un allarme di gravità ABORT indica che il programma ha provocato un problema che è abbastanza severo da impedirne la continuazione dell'esecuzione.

Il problema dovrà essere eliminato ed il programma dovrà essere rieseguito dall'inizio. A seconda dell'allarme, la soluzione del problema potrebbe comportare la modifica del programma o di dati.

SYSTEM

Gli allarmi di gravità SYSTEM solitamente indicano che esiste un problema nel sistema che è sufficientemente grave da impedirne il funzionamento. Il problema potrebbe essere hardware o software.

Sarà necessaria l'assistenza di personale specializzato per eliminare gli allarmi di gravità SYSTEM. Una volta eliminato l'allarme, sarà necessario spegnere e riaccendere il controllore.

Se, nel momento in cui si è verificato l'allarme, un programma era in esecuzione, sarà necessario rieseguirlo.

ERROR

Gli allarmi di gravità ERROR si possono presentare durante la compilazione di un programma KAREL da parte del controllore. Quando si presente un allarme di questa gravità, la compilazione viene interrotta ed il sistema non crea il file .PC. Correggere l'errore nel programma e ripetere la compilazione. Quando la compilazione di un programma KAREL non provoca allarmi di gravità ERROR, il sistema crea il file .PC.

NONE

Allarmi di gravità NONE (Nessuna) possono essere generati da alcune routine KAREL ed utilizzati per attivare condition handlers. Gli allarmi di questa gravità non vengono visualizzati sulla tastiera di programmazione. Non vengono nemmeno registrati nella schermata cronologica degli allarmi. Gli allarmi di gravità NONE non hanno effetto sui programmi, sul movimento del robot o sul sistema servo.
La Tabella 2.2.3 (a) riassume gli effetti degli allarmi in base alla loro gravità.


Tabella 2.2.3 (a) Effetti della gravità degli allarmi

Gravità	Programma	Movimenti del robot	Sistema servo	Range
WARN	Nessun effetto	Nessun effetto	Nessun effetto	--
PAUSE	In pausa	Il movimento corrente viene completato e poi il robot si arresta.	Nessun effetto	LOCAL (PAUSE.L) GLOBAL (PAUSE.G)
STOP	In pausa	Arresto con decelerazione, movimento sospeso	Nessun effetto	LOCAL (STOP.L) GLOBAL (STOP.G)
SERVO	In pausa	Arresto immediato, movimento sospeso	Spegnimento del controllore	GLOBAL
SREVO2	Aborted	Arresto immediato, movimento annullato ed eliminato	Spegnimento del controllore	GLOBAL
ABORT	Aborted	Arresto con decelerazione, movimento annullato ed eliminato	Nessun effetto	LOCAL (ABORT.L) GLOBAL (ABORT.G)
SYSTEM	Aborted	Arresto immediato, movimento annullato ed eliminato	Richiede spegnimento e riaccensione del controllore, mediante FCTN, CYCLE POWER	GLOBAL
ERROR	Nessun effetto	Nessun effetto	Nessun effetto	--
NONE	Nessun effetto	Nessun effetto	Nessun effetto	--

Range	Campo nel quale l'allarme è applicato quando programmi multipli sono attivi simultaneamente (funzione di multitask)	
	LOCAL	L'allarme è applicato solo al programma che ha causato l'allarme.
	GLOBAL	L'allarme interessa tutti i programmi.

Visualizzazione degli allarmi con colori diversi a seconda della gravità dell'allarme

Nella lista cronologica degli allarmi, ogni messaggio è visualizzato con un colore che dipende dalla gravità dell'allarme corrispondente.

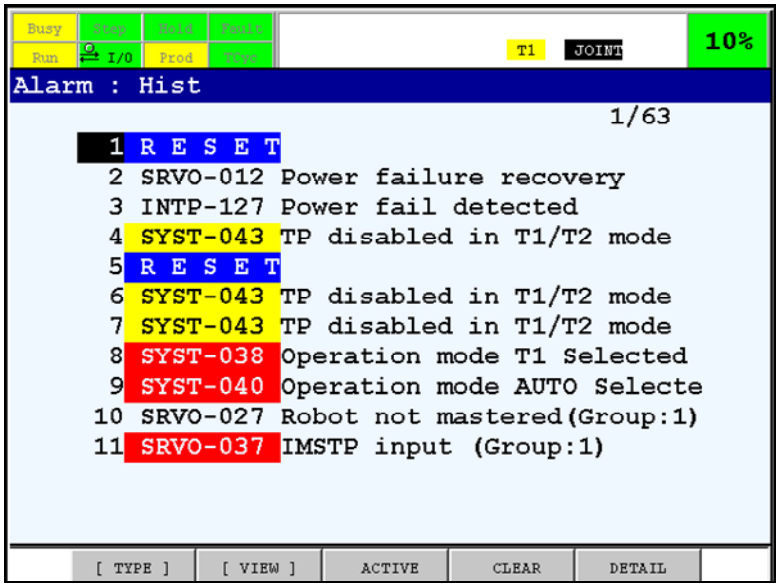

L'assegnazione dei colori in funzione della gravità degli allarmi è descritta qui di seguito:

Tabella 2.2.3 (b) Gravità degli allarmi e colore attribuito al messaggio di errore

Gravità	Colore
NONE WARN	Bianco
PAUSE.L PAUSE.G	Giallo
STOP.L STOP.G	Giallo
SERVO SERVO2	Rosso
ABORT.L ABORT.G	Rosso
SYSTEM	Rosso
RESET(*)	Blu
SYST-026 System normal power up (*)	Blu

NOTA
I messaggi "RESET" e "SYST-026 System normal power up" sono visualizzati in colore blu.

2.2.4 Testo del messaggio di descrizione dell'allarme

Il testo del messaggio descrive l'allarme che si è verificato. Il messaggio è visualizzato alla fine del codice di allarme. Ad esempio:

```
PROG-048 PAUSE Shift released while running
```

Alcuni messaggi possono contenere codici identificativi della causa, la notazione percentuale (%) oppure una notazione esadecimale. Per avere maggiori informazioni sulla visualizzazione dei codici relativi alle cause di un allarme, fare riferimento alla Procedura 2-3.

Notazione percentuale (%)

Un segno di percentuale, seguito dalla lettera *s* (%s) indica che nel messaggio di allarme appare una stringa di caratteri che rappresenta un nome di programma, un nome di file oppure un nome di variabile.
Un segno di percentuale, seguito dalla lettera *d* (%d) indica che nel messaggio di allarme appare una numero intero che identifica una linea di programma oppure un qualsiasi altro valore numerico.
Ad esempio:

```
INTP-327 ABORT (%^s, %d^5) Open file failed
```

Quando si verifica questo errore, nel messaggio visualizzato in luogo del simbolo %s compare il nome del file che non è stato possibile aprire. E in luogo del simbolo %d compare il numero della linea del programma nella quale si è verificato l'errore.

Notazione esadecimale

La notazione esadecimale viene utilizzata dal sistema per indicare che l'allarme visualizzato è attivo per più assi contemporaneamente.
In aggiunta ai normali limiti software su ciascun asse, la maggior parte dei robot ha anche limiti dovuti all'interazione degli assi tra loro. Per questo motivo, potrebbe verificarsi un allarme anche quando tutti gli assi presi singolarmente si trovano all'interno dei propri limiti di lavoro. Ciò potrebbe essere causato, appunto, dall'interazione esistente tra gli assi della macchina. In questo caso, la notazione esadecimale può essere d'aiuto nel determinare qual asse specifico ha generato l'allarme. Ad esempio:

```
MOTN-017 STOP limit error (G:1 A:6  Hex)
```

Il numero che segue la lettera **A** è un valore esadecimale che mostra quali assi si trovano al di là dei propri limiti di movimento.. La dicitura **Hex** indica che i numeri visualizzati sono espressi in formato esadecimale. Nella Tabella 2.2.4 (a) sono riportati i sedici possibili valori esadecimali ed i corrispondenti numeri di assi che sono causa dell'allarme.

NOTA
Per i numeri compresi tra 10 e 15, la rappresentazione esadecimale utilizza le lettere da A a F. Fare riferimento alla Tabella 2.2.4 (a).

Per discriminare quali assi presentano la situazione di allarme, ogni cifra visualizzata nel messaggio di errore deve essere valutata separatamente. Fare riferimento alla Tabella 2.2.4 (a).

NOTA
Se, dopo **A:**, è presente solo un numero nel messaggio di allarme, deve essere interpretato come la prima cifra.

Tabella 2.2.4 (a) Visualizzazione dei messaggi di allarme in formato esadecimale:

MOTN-017 limit error (G:1 A:(3)(2)(1) HEX)			
Cifra esadecimale	**Terza cifra (3)**	**Seconda cifra (2)**	**Prima cifra (1)**
0	nessuno	nessuno	nessuno
1	Asse 9	Asse 5	Asse 1
2	N/A	Asse 6	Asse 2
3	N/A	Assi 5 e 6	Assi 1 e 2
4	N/A	Asse 7	Asse 3
5	N/A	Assi 5 e 7	Assi 1 e 3
6	N/A	Assi 6 e 7	Assi 2 e 3
7	N/A	Assi 5, 6 e 7	Assi 1, 2 e 3
8	N/A	Asse 8	Asse 4
9	N/A	Assi 5 e 8	Assi 1 e 4
A	N/A	Assi 6 e 8	Assi 2 e 4
B	N/A	Assi 5, 6 e 8	Assi 1, 2 e 4
C	N/A	Assi 7 e 8	Assi 3 e 4
D	N/A	Assi 5, 7 e 8	Assi 1, 3 e 4
E	N/A	Assi 6, 7 e 8	Assi 2, 3 e 4
F	N/A	Assi 5, 6, 7 e 8	Assi 1, 2, 3 e 4
Nota: Se, dopo **A:**, è presente solo un numero nel messaggio di allarme, deve essere interpretato come la prima cifra.			

La Tabella 2.2.4 (b) riporta alcuni esempi di interpretazione di codici esadecimali in un messaggio di allarme.

Tabella 2.2.4 (b) Esempi di notazione esadecimale in messaggi di allarme

Errore	Spiegazione
MOTN-017 (G:1 A:6 Hex)	Gli assi 2 e 3 si trovano al di fuori dei loro limiti di interazione.
JOG-013 (G:1 A:20 Hex)	L'asse 6 ha raggiunto il proprio limite software durante un movimento in manuale.
MOTN-017 (G:1 A:100 Hex)	L'asse 9 ha oltrepassato il proprio limite software.

3 RIPRISTINO DOPO UN ALLARME

3.1 PROCEDURE GENERICHE PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ALLARMI

3.1.1 Panoramica

In questa sezione sono descritte le procedure da seguire per eliminare alcuni allarmi e ripristinare il funzionamento del robot. Queste procedure riguardano:

- Il rilascio di eventuali oltrecorsa intervenuti
- Il ripristino del funzionamento a seguito di una collisione dell'utensile
- Il ripristino del funzionamento a seguito di allarmi riferibili agli encoders
- Il ripristino del funzionamento a seguito del rilevamento, da parte del sistema, della non corretta sincronia dei contatti nella catena delle emergenze.

3.1.2 Rilascio di oltrecorsa

Un allarme di oltrecorsa si verifica quando uno o più assi del robot si muovono al di là dei limiti software. Quando succede questo, uno dei sensori di oltrecorsa viene attivato ed il sistema si comporta nel seguente modo:

- Interrompe l'alimentazione al sistema servo ed attiva i freni del robot
- Visualizza un messaggio di oltrecorsa
- Accende la luce FAULT sul pannello operatore
- Accende il LED o l'indicatore FAULT sulla tastiera di programmazione
- Limita i movimenti per gli assi interessati dall'oltrecorsa

Se si stavano effettuando movimenti in manuale in JOINT, il sistema memorizza nel registro cronologico degli allarmi il numero dell'asse, o degli assi, in oltrecorsa. Dalla schermata SYSTEM, OT Release, è possibile effettuare l'eliminazione dello stato di robot in oltrecorsa. Per l'asse che si trova in oltrecorsa, il sistema visualizza TRUE in corrispondenza di OT_MINUS oppure OT_PLUS.
Fare riferimento alla Tabella 3.1.2 per avere ulteriori informazioni sugli elementi legati alla soluzione manuale dello stato di robot in oltrecorsa.
Utilizzare la Procedura 3-1 per ripristinare il funzionamento del robot a seguito di un allarme di robot in oltrecorsa.

Tabella 3.1.2 Elementi della schermata OT Release

ELEMENTO	DESCRIZIONE
AXIS	Questa voce visualizza il numero di ciascun asse.
OT MINUS	Questo elemento indica se un particolare asse si trova in una condizione di oltrecorsa.
OT PLUS	Questo elemento indica se un particolare asse si trova in una condizione di oltrecorsa.

Procedura 3-1 Ripristino del funzionamento dopo un oltrecorsa

Condizioni

- Uno o più assi sono in oltrecorsa ed il sistema ha generato il relativo allarme. Se si stavano effettuando movimenti in manuale in JOINT, il sistema memorizza nel registro cronologico degli allarmi il numero dell'asse, o degli assi, in oltrecorsa.

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce SYSTEM.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare la voce OT Release. Apparirà la schermata illustrata sotto. Per l'asse che si trova in oltrecorsa, il sistema visualizza TRUE in corrispondenza di OT_MINUS oppure OT_PLUS.

```
MANUAL  OT  Release
                                                1/9
          AXIS     OT MINUS      OT PLUS
          1         FALSE        TRUE
          2         FALSE        FALSE
          3         FALSE        FALSE
          4         FALSE        FALSE
          5         FALSE        FALSE
          6         FALSE        FALSE
          7         FALSE        FALSE
          8         FALSE        FALSE
          9         FALSE        FALSE

    [ TYPE ]  RELEASE
```

5 Portare il cursore in corrispondenza dei valori OT_MINUS oppure OT_PLUS dell'asse in oltrecorsa
6 Premere il tasto F2, RELEASE. Il valore visualizzato in corrispondenza dell'asse in oltrecorsa torna a FALSE.
7 Se il robot è calibrato, appare il messaggio "Can't Release OT". Premere il tasto HELP per avere ulteriori informazioni..
   a Se si preme il tasto F5, DETAIL, apparirà una schermata simile alla seguente.

```
MANUAL OT Release
When robot is calibrated, overtravel
cannot be released.  Press SHIFT &
RESET to clear the error, and jog out
of the overtravel condition.
```

NOTA
Per poter eseguire i passi che seguono, **è necessario premere e tenere premuto il tasto SHIFT** fino al completamento dei passi da 7.b a 7.d.

   b Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto RESET. Attendere che il sistema attivi il sistema servo.
   c Premere e tenere premuto il pulsante di uomo morto e portare il selettore di abilitazione della tastiera di programma sulla posizione ON.
   d Muovere manualmente l'asse interessato in modo che disattivi il sensore di oltrecorsa. Terminato il movimento, **è possibile rilasciare il pulsante SHIFT**.

NOTA
Se si rilascia involontariamente il tasto SHIFT durante i passi da 7.b a 7.d, essi dovranno essere ripetuti.

8 Se il robot non è calibrato, eseguire i passi seguenti:

NOTA
Per poter eseguire i passi che seguono, **è necessario premere e tenere premuto il tasto SHIFT** fino al completamento dei passi da 8.a a 8.d.

a Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto RESET. Attendere che il sistema attivi il sistema servo.
b Premere il tasto COORD le volte necessarie per selezionare il sistema di coordinate Joint.
c Premere e tenere premuto il pulsante di uomo morto e portare il selettore di abilitazione della tastiera di programma sulla posizione ON.
d Muovere manualmente l'asse interessato in modo che disattivi il sensore di oltrecorsa. Terminato il movimento, è possibile rilasciare il pulsante SHIFT.

NOTA
Se si rilascia involontariamente il tasto SHIFT durante l'esecuzione delle operazioni descritte a questo passo, sarà necessario ripeterle.

9 Portare il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione sulla posizione OFF e rilasciare il pulsante di uomo morto.
10 Se il robot non si trova realmente in condizioni di oltrecorsa, controllare i collegamenti sui connettori CRM68 e CRF8 posti sulla scheda del servo amplificatore.

3.1.3 Ripristino dopo una collisione dell'utensile

L'allarme di collisione dell'utensile si verifica quando si attiva il segnale proveniente dall'interruttore che rileva un urto all'utensile, se il robot ne è provvisto. L'interruttore interviene quando l'utensile montato sul robot urta un ostacolo e, quindi, potrebbe essersi danneggiato. Il sistema

- Interrompe l'alimentazione al sistema servo ed attiva i freni del robot
- Visualizza un messaggio di allarme che indica l'avvenuta collisione dell'utensile
- Accende la luce FAULT sul pannello operatore
- Accende il LED FAULT sulla tastiera di programmazione

Lo stato dell'interruttore che rileva la collisione dell'utensile viene visualizzato nella schermata STATUS, Stop Signals.
Utilizzare la Procedura 3-2 per ripristinare il funzionamento del robot a seguito di un allarme di collisione pinza.

Procedura 3-2 Ripristino dopo una collisione dell'utensile

Condizioni

- Il sistema ha generato l'allarme di collisione dell'utensile.

Passi

1 Premere e tenere premuto il pulsante di uomo morto e portare il selettore di abilitazione della tastiera di programma sulla posizione ON.
2 Premere il tasto SHIFT e poi premere il tasto RESET. Il robot ora può essere mosso manualmente.
3 Muovere manualmente il robot in una posizione di sicurezza.
4 Premere il pulsante di arresto d'emergenza.
5 Richiedere l'intervento di personale specializzato per ispezionare e, se necessario, riparare l'utensile.
6 Determinare la causa che ha provocato la collisione dell'utensile e la conseguente sua rottura.
7 Se la collisione dell'utensile si è verificata mentre era in esecuzione un programma, potrebbe essere necessario modificare posizioni, istruzioni logiche, oppure spostare l'oggetto contro cui l'utensile ha urtato.
8 Eseguire il programma così modificato in modalità test, se sono state registrate nuove posizioni oppure se sono stati spostati oggetti all'interno dell'area di lavoro del robot.


3.1.4 Ripristino dopo un allarme sugli encoder

Se all'accensione del controllore il conteggio proveniente dagli encoder non è uguale a quello da essi fornito al momento dello spegnimento, il sistema genera un allarme di non corrispondenza degli impulsi per ciascun gruppo e ciascun asse. Per eliminare un allarme generato dagli encoder, utilizzare la Procedura 3-3.


Procedura 3-3 Eliminazione dell'allarme SRVO-062 Alarm

Passi


1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce SYSTEM.
3. Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare la voce MASTER/CAL.
Se la voce Master/Cal non appare nel menu [TYPE], procedere come segue, altrimenti andare al Passo 5.
a Selezionare la voce Variables dal menu [TYPE].
b Portare il cursore in corrispondenza della variabile di sistema $MASTER_ENB.
c Introdurre 1 e premere ENTER.
d Premere F1, [TYPE].
e Selezionare Master/Cal. Apparirà la schermata illustrata sotto.

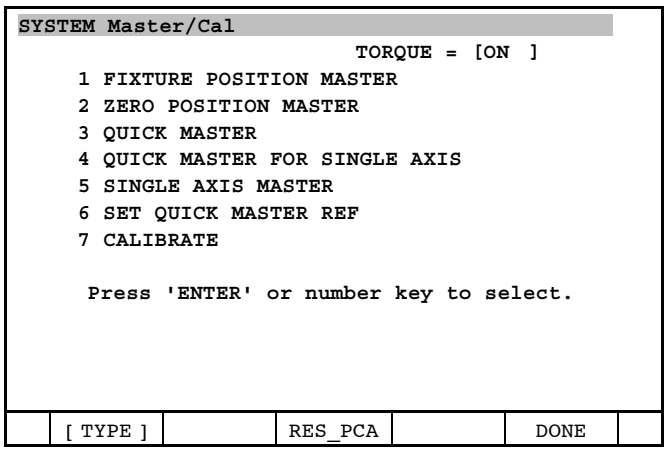

5 Premere il tasto F3, RES_PCA. Apparirà la schermata illustrata sotto.

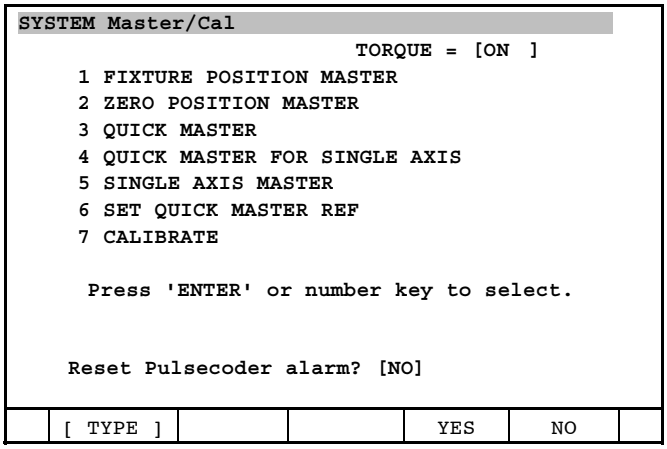

6 Premere il tasto F4, YES. Apparirà la schermata illustrata sotto.

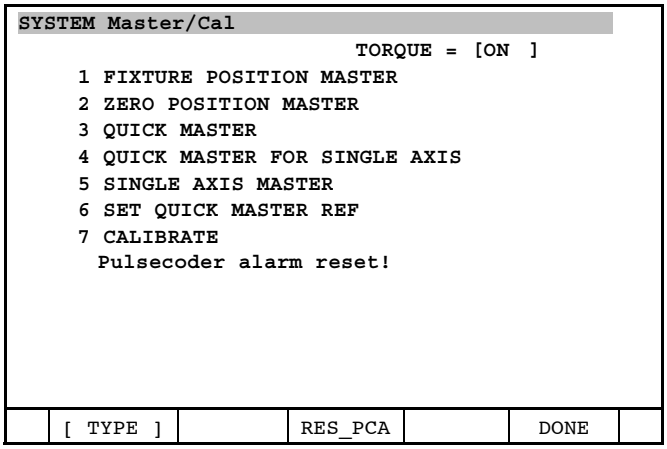

3.1.5 Ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze

Quando una catena di contatti di sicurezza è in condizioni di arresto di emergenza, mentre l'altra non lo è, il sistema genera un allarme che indica la mancata sincronizzazione dei canali delle emergenze.
Quando si verifica questa situazione, il sistema si comporta come segue:

- Interrompe l'alimentazione al sistema servo ed attiva i freni del robot
- Visualizza un messaggio di allarme che descrive il problema.
- Accende la luce FAULT sul pannello operatore
- Accende il LED FAULT sulla tastiera di programmazione

Allarmi riguardanti la catena delle sicurezze

Fare riferimento al *Manuale di manutenzione* per il controllore R-30iB per avere maggiori informazioni sugli allarmi relativi alla catena delle emergenze
(SRVO-230 e 231, SRVO-266 fino a 275, SRVO-370 fino a 385).


Procedura 3-4 Ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze

Condizioni


- Il sistema ha generato un allarme SRVO-230 Chain 1 (+24V abnormal) oppure SRVO-231 Chain 2 (0V abnormal).
- Questi allarmi non possono essere eliminati premendo semplicemente il tasto RESET, nemmeno se il controllore viene spento e riacceso.

Passi

1 Rimuovere la causa dell'allarme.
2 Premere il tasto MENU.
3 Selezionare la voce ALARM. Apparirà la schermata illustrata sotto.



4 Premere il tasto F4, RES_CH1. Apparirà la schermata illustrata sotto.

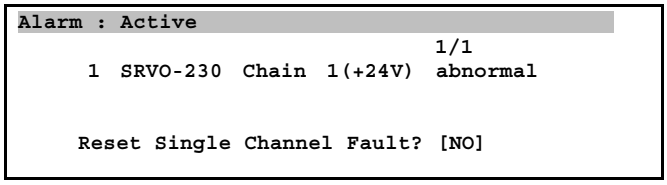

5 Premere il tasto F4, YES, per eliminare l'allarme.
6 Premere uno dei pulsanti di arresto d'emergenza presenti sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore

> ⚠ **PERICOLO**
> Se si elimina l'allarme sulla catena delle sicurezze senza averne risolto la causa, esso potrà in seguito ripresentarsi, però il robot può tornare a funzionare almeno fino a quel momento. Assicurarsi di eliminare la causa dell'allarme prima di continuare. Altrimenti, potrebbero verificarsi incidenti al personale o alle apparecchiature.

4 CODICI DI ALLARME

NOTA
In questo manuale sono utilizzate le seguenti abbreviazioni.
%d : Numero decimale
%f : Numero a virgola mobile
%x : Esadecimale
%s : Stringa
Dopo "%" può comparire un numero. Indica l'ampiezza della visualizzazione

4.1 A

4.1.1 Codici di allarme ACAL

ACAL-000 Fail to run DETECT Motn
Causa: Il modulo AccuCal2 Motn non è stato eseguito. L'esecuzione del modulo AccuCal2 non può partire.
Rimedio: Eliminare tutti gli allarmi prima di eseguire il modulo AccuCal2

ACAL-001 Robot is not ready.
Causa: Il robot non è pronto. Il sistema non può generare alcun movimento perché si trova in uno stato di allarme.
Rimedio: Eliminare tutti gli allarmi e riprovare l'operazione.

ACAL-002 Fail to fit circle.
Causa: AccuCal2 non riesce a convergere all'interno dell'intervallo stabilito.
Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:
- Aumentare il numero delle iterazioni possibili.
- Aumentare la soglia di convergenza.
- Accertarsi che il TCP non sia cambiato.

ACAL-003 Contact before search.
Causa: Il robot è entrato in contatto con il pezzo prima di iniziare il movimento di ricerca.
Rimedio: Modificare la posizione di partenza nel programma.

ACAL-004 No contact detected.
Causa: Non si è verificato alcun contatto del robot con il pezzo durante il movimento di AccuCal2.
Rimedio: Assicurarsi che il sensore ed il software siano installati correttamente.

ACAL-005 Undefined program name.
Causa: Il nome del programma AccuCal2 non è stato definito.
Rimedio: Selezionare un programma per AccuCal2 da tastiera di programmazione prima di lanciarne l'esecuzione.

ACAL-006 TPE operation error.
Causa: Allarme interno dell'editor dei programmi TP.
Rimedio: Terminare il programma con Abort e rieseguirlo. Se il problema non si risolve, spegnere e riaccendere il controllore e provare di nuovo. Se il problema persiste, reinstallare il software nel controllore.

ACAL-007 Calibration internal error.
Causa: Allarme interno del modulo AccuCal2
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, reinstallare il software nel controllore.

ACAL-008 File open error.

Causa: Il file di output non può essere aperto.
Rimedio: Verificare la correttezza del percorso e del nome del file.

ACAL-010 Invalid schedule number.

Causa: Il numero di tabella di dati specificato per le istruzioni CALIB, UTOOL o UFRAME START non è corretto.
Rimedio: Specificare un numero di tabella di dati corretto per le istruzioni CALIB (o UTOOL o UFRAME) START[].

ACAL-011 Cannot access $MNUFRAME.

Causa: Il valore corrente contenuto nella variabile $MNUFRAMENUM[] è errato e non può essere utilizzato dal software.
Rimedio: Selezionare un sistema di coordinate utente valido dal menu apposito.

ACAL-012 Cannot access $MNUTOOL.

Causa: Il software non può utilizzare il valore contenuto nella variabile di sistema $MNUTOOL. Il valore contenuto nella variabile di sistema $MNUTOOLNUM[] è errato.
Rimedio: Selezionare un sistema di coordinate utensile valido dal menu apposito.

ACAL-013 Backward execution ignored.

Causa: L'esecuzione all'indietro è stata ignorata. Le istruzioni AccuCal2 non possono essere eseguite in ordine inverso.
Rimedio: L'esecuzione in ordine inverso è ignorata dalle istruzioni AccuCal2. Per evitare che ciò accada, riscrivere l'istruzione.

ACAL-014 System loading error.

Causa: Errore di caricamento del software. Il software AccuCal2 non è stato caricato correttamente.
Rimedio: Ricaricare il sistema.

ACAL-015 Not enough data.

Causa: Non sono disponibili dati sufficienti per il calcolo dell'offset rispetto al sistema di coordinate.
Rimedio: Aggiungere istruzioni Detect nel programma AccuCal2.

ACAL-017 Wrong number of searches.

Causa: Il numero di ricerche eseguite è errato.
Rimedio: Modificare il programma AccuCal2 con il numero corretto di ricerche. Fare riferimento allo specifico Manuale per l'Operatore per avere informazioni sul numero di ricerche richieste da ciascun tipo di calibrazione.

ACAL-018 Nonorthogonal search vector

Causa: il metodo dei 3 piani richiede che ogni direzione di ricerca sia perpendicolare alle altre.
Rimedio: Modificare il programma in modo che le direzioni di ricerca siano perpendicolari tra loro.

ACAL-019 Positions are too close.

Causa: Le posizioni sono troppo vicine tra loro. Le posizioni memorizzate sono troppo vicine tra loro.
Rimedio: Modificare il programma di ricerca in modo che le posizioni di contatto siano distanti tra loro almeno 10mm.

ACAL-020 Invalid Frame number.

Causa: Il numero di sistema di coordinate corrente non è valido.
Rimedio: Impostare il numero di sistema di coordinate corretto dal menu SETUP/FRAME.

ACAL-021 Large Frame deviation.

Causa: L'offset calcolato rispetto al di sistema di coordinate eccede il valore definito in precedenza.
Rimedio: Eseguire di nuovo il programma di calibrazione per assicurarsi che il robot entri in pieno contatto con il pezzo. Modificare i valori delle coordinate XYZ e ORNT nella tabella di dati se i numeri sono molto piccoli.

ACAL-022 Detect without mastering

Causa: Un programma AccuCal2 è in esecuzione senza che prima sia stata effettuata la sua masterizzazione.
Rimedio: Accedere al menu AccuCal2 e masterizzare il programma.

ACAL-023 No EXEC at Single Step Mode.

Causa: Il robot non può eseguire un programma AccuCal2 in modo passo-passo (Step).
Rimedio: Disattivare la modalità passo-passo (Step) prima di eseguire il programma di ricerca della cella.

ACAL-024 Master Update failed.

Causa: Si è verificato un errore mentre era in corso il tentativo di aggiornare i dati di masterizzazione in un'istruzione FIND.
Rimedio: Rimasterizzazione il programma di ricerca del sistema di coordinate.

ACAL-025 Large frame shift.

Causa: Si è verificato uno spostamento molto grande.
Rimedio: Verificare la correttezza dell'installazione dell'utensile e del supporto.

ACAL-026 No CALIB END instruction.

Causa: L'istruzione CALIB END non è presente nel programma. Il programma AccuCal2 non contiene un'istruzione CALIB END.
Rimedio: Aggiungere un'istruzione CALIB END alla fine del programma di ricerca.

ACAL-027 Counts do not match.

Causa: Non vi è corrispondenza tra i dati di masterizzazione del programma e quelli rilevati in tempo reale.
Rimedio: Rieseguire il programma di ricerca.

ACAL-028 No logged frame data.

Causa: Non esistono i dati relativi al sistema di coordinate e non possono essere ripristinati.
Rimedio: Selezionare un sistema di coordinate già processato correttamente.

ACAL-029 Zero offset, No Update.

Causa: Non vi è stata alcuna modifica nel sistema di coordinate spostato.
Rimedio: Eseguire di nuovo la ricerca della cella per calcolare un nuovo offset.

ACAL-030 Frame Log is disabled.

Causa: Il registro dei dati Frame è disabilitato.
Rimedio: Abilitare il registro dei dati Frame.

ACAL-031 Cold start to set $USEUFRAME

Causa: La variabile di sistema $USEUFRAME è impostata a FALSE. Il software AccuCal2 l'ha reimpostata a TRUE.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

ACAL-032 Invalid motion group.

Causa: Il numero di gruppo non è valido.
Rimedio: Utilizzare solo un gruppo nel programma e verificare che esso sia presente.

ACAL-033 Other group is running.

Causa: Un altro programma ha il controllo del movimento.
Rimedio: Interrompere l'esecuzione del programma.

ACAL-034 Group mismatched.

Causa: Il numero di gruppo non è valido.
Rimedio: Utilizzare solo un gruppo nel programma e verificare che esso sia presente.

ACAL-035 Press Shift Key.

Causa: Il tasto SHIFT non è stato premuto.
Rimedio: Premere il tasto SHIFT.

ACAL-036 Failed to create TPE program

Causa: La creazione del programma TP non è stata possibile.
Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Assicurarsi che la memoria disponibile sia sufficiente
- Controllare che il programma non sia in fase di editazione
- Controllare che il programma non sia protetto da scrittura.

ACAL-037 TPE Position is not recorded

Causa: La posizione non è stata registrata. Controllare che il programma non sia protetto da scrittura.
Rimedio: Rimuovere la protezione da scrittura dal programma.

ACAL-038 TPE Program does not exist.

Causa: Il programma TP selezionato non è stato trovato o non esiste.
Rimedio: Selezionare un programma TP esistente.

ACAL-039 Move to recorded posn failed

Causa: Il robot non ha potuto raggiungere la posizione registrata.
Rimedio: Assicurarsi che la posizione sia raggiungibile e che nessun altro programma abbia il controllo del movimento.

ACAL-040 Invalid Detection TP program

Causa: Il programma per il rilevamento non è utilizzabile.
Rimedio: Caricare un programma adatto per il rilevamento.

ACAL-041 Override should be 100%.

Causa: Il valore di override non è 100%.
Rimedio: Prima di eseguire il programma, aumentare il valore di override a 100%.

ACAL-042 Large orientation change.

Causa: L'orientamento calcolato eccede i limiti di tolleranza.
Rimedio: Modificare la posizione dell'oggetto in modo che l'orientamento non ecceda i limiti definiti. Aumentare la tolleranza sull'orientamento.

ACAL-043 Points & solution mismatch.

Causa: Il numero di punti di ricerca non corrisponde al tipo di soluzione specificato.
Rimedio: Selezionare un diverso tipo di soluzione oppure modificare il numero di istruzioni di rilevamento.

ACAL-044 Solution type error.

Causa: L'errore di tipo selezionato non è supportato.
Rimedio: Utilizzare un diverso tipo di soluzione.

ACAL-045 Failed to set register.

Causa: Il registro specificato non è stato scritto.
Rimedio: Assicurarsi che il registro specificato esista.

ACAL-046 Failed to convert position.

Causa: La conversione della posizione non è riuscita. La posizione interna non è stata impostata.
Rimedio: Assicurarsi che le posizioni siano registrate nella sequenza corretta e che non si trovino in prossimità dei limiti dell'area di lavoro del robot.

ACAL-047 Too many points used.

Causa: Sono state utilizzate troppe posizioni.
Rimedio: Ridurre il numero di posizioni di rilevamento.

ACAL-048 Solution failed.

Causa: Il sistema non è riuscito a completare la soluzione.
Rimedio: Assicurarsi che le posizioni siano state registrate in quantità, direzioni ed orientamenti corretti.

ACAL-049 Motion limit error.

Causa: Questo errore è relativo ai limiti di movimento. Il movimento di rilevamento non è riuscito a causa di un errore riguardante la posizione di destinazione.
Rimedio: Spostare il robot dal limite joint, oppure ridurre la distanza di ricerca nella tabella di dati per il rilevamento.

ACAL-050 iRCal. TCP is not loaded.

Causa: Il software TCP Cal non è stato caricato.

Rimedio: Tentare di eseguire l'istruzione per la calibrazione del TCP senza che sia presente il software TCP Cal. Spegnere il controllore e riavviarlo in Controlled Start e caricare il software TCP Cal dal menu Option.

ACAL-051 iRCal. Frame is not loaded.

Causa: Il software Cell Cal non è stato caricato.

Rimedio: Tentare di eseguire l'istruzione per la calibrazione della cella senza che sia presente il software Cell Cal. Spegnere il controllore e riavviarlo in Controlled Start e caricare il software Cell Cal dal menu Option.

ACAL-052 iRCal. Master is not loaded.

Causa: Il software Robot Cal non è stato caricato. Il robot ha tentato di eseguire un'istruzione Calibration senza che fosse presente il software Robot Cal.

Rimedio: Spegnere il controllore e riavviarlo in Controlled Start e caricare il software Robot Cal dal menu Option.

ACAL-053 No calibration software.

Causa: Il software per la calibrazione non è presente nel controllore. Il robot ha tentato di eseguire un'istruzione di tasteggio senza che fosse disponibile il software per la calibrazione.

Rimedio: Spegnere il controllore e riavviarlo in Controlled Start e caricare il software per la calibrazione dal menu Option.

ACAL-054 Invalid Calibration program.

Causa: Programma di calibrazione non valido. Il tipo di programma di calibrazione non corrisponde a quanto specificato nel menu per la calibrazione.

Rimedio: Verificare se l'istruzione di calibrazione inserita nel programma rispecchia la configurazione eseguita nel menu per la calibrazione.

ACAL-055 Too Many Parallel Searches.

Causa: Sono state eseguite troppe ricerche in parallelo. Sono state eseguite più di tre ricerche in parallelo quando il numero totale di ricerche è inferiore a 7.

Rimedio: Registrare più ricerche, oppure cambiare quelle in eccesso in modo che siano eseguite in una direzione differente.

ACAL-056 Skip Update Frame Inst.

Causa: Il robot ha eseguito un'istruzione UPDATE FRAME in un programma non di calibrazione.

Rimedio: L'istruzione UPDATE FRAME funziona solamente in programmi creati per la calibrazione della cella, unitamente all'istruzione Uframe Start. Rimuovere l'istruzione UPDATE FRAME dal programma non di ricerca.

ACAL-057 Large Calibration Error

Causa: La massima calibrazione residuale ha ecceduto il limite consentito dalla tabella di dati specificata.

Rimedio: Verificare che sia realizzato pieno contatto dell'utensile con il pezzo durante tutte le fasi di ricerca. Aumentare il limite nella tabella di dati.

ACAL-058 UFRAME Change Not Allowed

Causa: Lo UFRAME è stato modificato durante la calibrazione dello UTOOL, ma ciò non è consentito.

Rimedio: Utilizzare lo stesso sistema di coordinate utente durante la calibrazione iniziale del sistema di coordinate utensile.

ACAL-059 All Positions Not Recorded

Causa: Non tutte le posizioni richieste sono state registrate.

Rimedio: Registrare tutte le posizioni necessarie e ritentare l'operazione.

ACAL-060 Excessive Accumulated offset

Causa: L'offset cumulativo eccede la tolleranza specificata nella tabella di dati.

Rimedio: Correggere il TCP in modo che sia più simile a quello di riferimento, oppure aumentare la soglia di errore cumulativo (Accumulated Error Threshold) nella tabella di dati per la calibrazione dell'utensile.

ACAL-061 UFrame mismatch.

Causa: Si è verificato una non corrispondenza di sistema di coordinate utente. Il numero contenuto nella variabile di sistema $MNUFRAME non corrisponde al sistema di coordinate utente utilizzato nel programma.

Rimedio: Cambiare il numero del sistema di coordinate utente corrente in modo che corrisponda a quello utilizzato nel programma.

ACAL-062 Too many moves in a program.

Causa: Sono stati tentati troppi movimenti in un programma. Il programma di calibrazione contiene troppe istruzioni di movimento,

Rimedio: Limitare ad un numero inferiore a 256 il numero di istruzioni di movimento nel programma di calibrazione.

ACAL-063 Failed to update master data

Causa: L'aggiornamento dei dati di masterizzazione non è riuscito. Il conteggio degli impulsi di masterizzazione non può essere aggiornato mentre il robot è in movimento.

Rimedio: Interrompere il movimento del robot e, poi, premere il tasto funzione UPDATE.

ACAL-064 UTool Mismatch.

Causa: Si è verificato una non corrispondenza di sistema di coordinate utensile. Il numero contenuto nella variabile di sistema $MNUTOOL non corrisponde al sistema di coordinate utensile utilizzato nel programma.

Rimedio: Cambiare il numero del sistema di coordinate utensile corrente in modo che corrisponda a quello utilizzato nel programma.

ACAL-065 TCP calibration failed

Causa: Il sistema non è riuscito a completare la calibrazione dell'utensile.

Rimedio: Consultare le informazioni relative all'errore precedente per identificare la causa del problema.

ACAL-066 Frame calibration failed

Causa: Il sistema non è riuscito a completare la calibrazione della cella.

Rimedio: Consultare le informazioni relative all'errore precedente per identificare la causa del problema.

ACAL-067 Circle fit error %s

Causa: L'errore di circolarità eccede la soglia.

Rimedio: Verificare la qualità del fissaggio dell'attrezzo o dell'utensile, oppure modificare il valore della tolleranza sull'errore di circolarità nella tabella di dati.

ACAL-068 Radius err %s

Causa: L'errore sul raggio del cerchio ha oltrepassato la soglia specificata.

Rimedio: Verificare la qualità del fissaggio dell'attrezzo o dell'utensile, oppure modificare il valore della tolleranza sul raggio del cerchio nella tabella di dati.

ACAL-069 Auto Update is ON.

Causa: La voce Auto Update è ON e, quindi, il sistema di coordinate è stato aggiornato automaticamente.

Rimedio: Non è richiesto alcun aggiornamento.

ACAL-070 No update on record points.

Causa: Posizioni registrate non aggiornate. Il programma TP contiene un numero di istruzioni DETECT diverso da quello previste. Le posizioni non possono essere aggiornate automaticamente nella schermata.

Rimedio: Registrare manualmente le posizioni nel programma di calibrazione creato.

ACAL-071 Invalid joint number.

Causa: Il numero di asse specificato nell'istruzione DETECT Joint non è valido.

Rimedio: Correggere il numero di asse.

ACAL-072 Invalid joint sensor type.

Causa: L'istruzione DETEC Joint non può utilizzare il tipo di sensore TOS WRIST per il rilevamento dell'avvenuto contatto.

Rimedio: Cambiare il tipo di sensore ad IO o TOS per tutti gli assi nella tabella di dati per il rilevamento.

ACAL-073 Skip Detect Joint

Causa: L'istruzione DETECT Joint non è valida per la calibrazione dell'utensile o della cella.

Rimedio: L'istruzione DETECT Joint può essere utilizzata solo per la calibrazione del robot. Cambiare l'istruzione di inizio calibrazione a CALIB START, oppure eliminare l'istruzione dal programma.

ACAL-074 No motion before DETECT.

Causa: Prima dell'istruzione DETECT non esiste alcuna istruzione di movimento. Le istruzioni di rilevamento (Detect) richiedono che siano precedute da un'istruzione di movimento,

Rimedio: Aggiungere un'istruzione di movimento prima dell'istruzione DETECT.

ACAL-075 Mixed Detect instructions.

Causa: Sono state eseguite contemporaneamente diverse istruzioni di rilevamento. L'istruzione DETECT Joint non può essere utilizzata con altre istruzioni di rilevamento nell'intervallo compreso tra le stesse istruzioni Calib Start - Calib End.

Rimedio: Rimuovere dal programma l'istruzione DETECT non compatibile.

ACAL-076 More than one Detect Joint.

Causa: Nel programma esistono più istruzioni DETECT Joint. Tra le istruzioni Calib Start e Calib End è consentita la presenza di una sola istruzione DETECT Joint.

Rimedio: Eliminare le istruzioni DETECT Joint in eccesso.

ACAL-077 No Detect Joint in Init. Cal

Causa: Non deve essere presente alcuna istruzione DETECT Joint nella calibrazione iniziale. L'istruzione DETECT Joint non è utilizzabile durante la calibrazione iniziale del robot.

Rimedio: Eseguire il programma dal menu di ripristino della masterizzazione del robot.

ACAL-078 Skip Update Tool instruction

Causa: Un'istruzione Update Utool è stata eseguita in un programma non di calibrazione TCP.

Rimedio: L'istruzione Update Utool funziona solamente in programmi creati per la calibrazione dell'utensile, unitamente all'istruzione Uftool Start.

ACAL-079 Large approach angle error.

Causa: Il vettore di approccio della posizione di inizio ricerca non è allineato con il vettore normale della piastra.

Rimedio: Correggere la posizione di inizio ricerca in modo che il vettore di approccio della posizione sia allineato al vettore normale della piastra.

ACAL-080 Failed to update TPE program

Causa: L'aggiornamento della posizione di inizio ricerca nel programma non è riuscito.

Rimedio: Assicurarsi che il sistema non sia in stato di allarme prima di premere il tasto funzione UPDATE. Se il problema persiste, eseguire un avviamento freddo (COLD START)-

ACAL-081 Destination %s Limit Error

Causa: La posizione registrata è troppo vicina al limite Joint.

Rimedio: Registrare la posizione allontanandola dal limite joint.

ACAL-082 Tool is 180 degree off in Z

Causa: Il vettore di approccio dell'utensile è girato di 180° rispetto alla direzione di ricerca.

Rimedio: Modificare l'impostazione della variabile di sistema $cb_vars.$z_out a FALSE, se originariamente a TREU, o viceversa.

ACAL-083 Invalid TPE instruction.

Causa: Istruzione di calibrazione non valida.

Rimedio: La memoria per i programmi potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'istruzione con una diversa.

ACAL-084 Failed to access Karel vars.

Causa: L'accesso alle variabili del programma KAREL per la calibrazione non è riuscito.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore. Se il problema persiste, reinstallare l'opzione software per la calibrazione.

ACAL-085 UFrame is too small

Causa: Il sistema di coordinate utente è uguale a zero oppure ha un valore piccolo, e lo Uframe per la calibrazione è disabilitato.

Rimedio: Impostare il sistema di coordinate utente in modo che sia la posizione dell'attrezzo per la calibrazione precisa, oppure abilitare la calibrazione del sistema di coordinate utente nella tabella di dati per la calibrazione.

ACAL-086 UTool is too small

Causa: Il sistema di coordinate utensile è uguale a zero oppure ha un valore piccolo, e lo Utool per la calibrazione è disabilitato.

Rimedio: Impostare il sistema di coordinate utensile in modo che sia la posizione dell'attrezzo per la calibrazione precisa, oppure abilitare la calibrazione del sistema di coordinate utensile nella tabella di dati per la calibrazione.

ACAL-087 Joint[%s^1] rotation is small

Causa: L'angolo di movimento joint è troppo piccolo.

Rimedio: Modificare le posizioni di calibrazione per consentire una maggiore libertà di movimento per l'asse specificato. In alternativa, disabilitare la calibrazione per uno o più assi.

ACAL-088 Points are colinear

Causa: Tre o più posizioni aventi la stessa direzione di ricerca sono poste sulla stessa linea.

Rimedio: Correggere le posizioni in modo che non siano tutte sulla stessa linea.

ACAL-089 Not enough search direction

Causa: Devono esservi almeno tre differenti direzioni di ricerca il più possibile perpendicolari tra loro. Per una direzione di ricerca devono esistere almeno tre posizioni non disposte sulla stessa linea, in una direzione di ricerca, ed almeno due punti in un'altra direzione di ricerca.

Rimedio: Aggiungere altre posizioni oppure modificare le esistenti in modo da ottenere un numero sufficiente di direzioni di ricerca e di posizioni su ciascuna direzione di ricerca.

ACAL-090 Large joint angle correction

Causa: La correzione da apportare all'angolo joint di calibrazione eccede il limite.

Rimedio: Identificare la causa di questa eccessiva correzione. Se effettivamente l'angolo joint del robot è notevolmente spostato, è possibile aumentare la tolleranza nella tabella di dati oppure rimasterizzare manualmente il robot, allo scopo di ridurre l'errore, correggere i punti di calibrazione e ripetere l'esecuzione della calibrazione stessa. Se il risultato della correzione non è corretto, verificare che la voce Calibrate UFrame sia TRUE, a meno che non si stia effettuando il ripristino della calibrazione oppure non si stia utilizzando un attrezzo di precisione. Verificare che la voce Calibrate UTool sia TRUE, a meno che non si stia effettuando il ripristino della calibrazione oppure non si stia utilizzando un utensile di precisione. Se si sta eseguendo un ripristino, verificare che l'attrezzo per la calibrazione si trovi nella posizione corretta e che il sistema di coordinate utente sia lo stesso utilizzato originariamente quando era stata effettuata la calibrazione MASTER. Se il ripristino viene eseguito per l'asse J6, verificare che il sistema di coordinate utensile e quello dell'utensile per la calibrazione siano gli stessi utilizzati originariamente quando era stata effettuata la calibrazione MASTER.

ACAL-091 UFrame orientation not zero

Causa: L'orientamento del sistema di coordinate utente deve essere zero.

Rimedio: Utilizzare un sistema di coordinate utente i cui valori W, P, R siano a zero.

ACAL-092 Position close to joint limit

Causa: La posizione di destinazione della ricerca registrata è troppo vicina al limite Joint.

Rimedio: Registrare la posizione allontanandola dal limite joint.

ACAL-093 Invalid CD pair number

Causa: Il numero di coppia di gruppi per il movimento coordinato non è valido.

Rimedio: Verificare che l'impostazione dell'accoppiamento di gruppi di assi per il movimento coordinato sia corretta.

ACAL-094 Invalid Process Sync Setup

Causa: La configurazione della sincronizzazione di processo non è corretta.

Rimedio: Verificare che l'impostazione della sincronizzazione di processo sia corretta.

ACAL-095 No Coordinate Motion software

Causa: La calibrazione delle coppie di gruppi di assi per il movimento coordinato richiede la presenza dell'opzione software Coordinated Motion.

Rimedio: Caricare l'opzione software Coordinated Motion nel controllore.

ACAL-096 No Process Sync software

Causa: La calibrazione per il Robot Link richiede che sia presente l'opzione software Robot Link.

Rimedio: Caricare l'opzione software Robot Link nel controllore.

ACAL-097 MultiCal is not loaded.

Causa: L'operatore sta tentando di eseguire un'istruzione MultiCal senza che sia presente il software che la rende disponibile.

Rimedio: Spegnere il controllore e riavviarlo in Controlled Start e caricare il software MultiCal dal menu Option.

ACAL-098 Bar method is not supported

Causa: La barra di calibrazione non è supportata nella versione V7.20 del software MultiCal.

Rimedio: Utilizzare software supportato.

ACAL-099 Positioner is not supported

Causa: La calibrazione del posizionatore non è supportata nella versione V7.20 del software MultiCal.

Rimedio: Utilizzare software supportato.

ACAL-100 Program Group Mismatch

Causa: La maschera di selezione del gruppo di assi nel programma non corrisponde all'attuale gruppo selezionato nel sistema.

Rimedio: Utilizzare il menu FCTN per cambiare il gruppo di movimento oppure selezionare un altro programma di calibrazione.

ACAL-101 TCP Alignment error

Causa: Si è superata la massima distanza di allineamento.

Rimedio: Correggere la voce TCP Alignment e ripetere l'esecuzione di TCPCal.

ACAL-102 Process is not yet completed

Causa: Il passo corrente non può essere eseguito se prima non è stato completato il precedente.

Rimedio: Completare l'esecuzione di tutti i passi che hanno portato a quello corrente,

ACAL-103 Update already applied

Causa: L'aggiornamento è già stato applicato.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

ACAL-104 No Analog port data file

Causa: Non esiste alcun file di dati analogici associati nella memoria FRS: per il numero di porta analogica specificata

Rimedio: Copiare il file di dati analogici nella memoria FRS: e spegnere e riaccendere il controllore (cold start).

ACAL-105 Option does not support AIN

Causa: I software RobotCal e MultiCal non supportano sensori analogici.

Rimedio: Selezionare un tipo diverso di sensore nella tabella di dati per il rilevamento.

ACAL-106 No analog sensor support

Causa: Le istruzioni Detect Circle e Detect Joint non supportano un sensore analogico.

Rimedio: Selezionare un tipo diverso di sensore nella tabella di dati per il rilevamento.

ACAL-107 Invalid AIN port number

Causa: Il numero di porta AIN non è valido.

Rimedio: Selezionare un numero di porta AIN il cui file di dati si trovi nella memoria FRS:.

ACAL-108 Dynamic UFrame setup error

Causa: L'impostazione del sistema di coordinate utente dinamico prevede che sia presente la configurazione dell'accoppiamento di gruppi di assi nella propria tabella di dati.

Rimedio: Impostare il numero di coppia di gruppi di assi nella tabella di dati oppure cambiare il modo di calibrazione di cella nel menu di configurazione.

ACAL-109 Standard UFrame setup error

Causa: La tabella di dati utilizzata per il sistema di coordinate utente contiene un insieme di dati riferiti all'accoppiamento di gruppi per il movimento coordinato.

Rimedio: Selezionare una nuova tabella di dati oppure cambiare il numero di accoppiamento di gruppi per il movimento coordinato, impostandolo al valore 0.

ACAL-110 Please turn off single step

Causa: Il modo Step deve essere disabilitato.

Rimedio: Premere il tasto STEP per disabilitare il modo di esecuzione passo-passo.

AC ACAL-111 No nominal position data

Causa: Mancano i dati di posizione.

Rimedio: Introdurre i dati nominali di posizione.

AL-112 Invalid Position Type.

Causa: Il registro di posizione è in rappresentazione JOINT.

Rimedio: Cambiare il tipo di posizione nel registro di posizione in cartesiana per il sistema di visione.

ACAL-113 Vision measurement failed.

Causa: Il sistema di visione non può acquisire la posizione del target.

Rimedio: Controllare l'impostazione del sistema di visione e accertarsi che il target sia predisposto correttamente

ACAL-114 iRCal. V. Frame not loaded

Causa: Si tenta di eseguire l'istruzione Vision Frame Shift/Set senza il software Vision Frame..

Rimedio: Spegnere il controllore e riavviarlo in Controlled Start e caricare il software MultiCal dal menu Option.

ACAL-115 Joint position not allowed

Causa: Il programma TP esprime la posizione con la rappresentazione JOINT.
Questo non è consentito nel modo High Accuracy

Rimedio: 1. Uscire dal modo High Accuracy
2. Portare il robot nella posizione.
3. Abilitare il modo High Accuracy.
4. Passare alla rappresentazione cartesiana.

ACAL-116 Joint motion not allowed

Causa: Il movimento joint non è consentito nel modo High Accuracy.

Rimedio: Cambiare il tipo di movimento in lineare o uscire dal modo High Accuracy.

ACAL-117 UTool change not allowed

Causa: Nel modo High Accuracy non è consentito cambiare UTool.

Rimedio: Prima di cambiare UTool uscire dal modo High Accuracy.

ACAL-118 Wristjoint not allowed

Causa: Il movimento WJNT non è consentito nel modo High Accuracy.

Rimedio: Prima utilizzare il movimento WJNT uscire dal modo High Accuracy.

ACAL-120 Remote TCP not allowed

Causa: Il movimento RTCP non è consentito nel modo High Accuracy.

Rimedio: Prima utilizzare il movimento RTCP uscire dal modo High Accuracy.

ACAL-122 Gravity comp. not allowed

Causa: La compensazione della gravità non è consentita nel modo High Accuracy.

Rimedio: Mettere a FALSE la variabile $PARAM_GROUP[g].$SV_DMY_LNK[8] per disabilitare la compensazione della gravità, poi spegnere e riaccendere il controllore.

ACAL-125 Problem with Sec. Encoders

Causa: Non è stato possibile entrare nel modo Secondary encoder.

Rimedio: Controllare la storia degli allarmi e correggere il problema.

ACAL-126 High Acc. Mode entered

Causa: Informazione. Modo High Accuracy attivato con successo.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

ACAL-129 Not in High Acc. mode

Causa: Informazione. Non nel modo High Accuracy.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

ACAL-130 Filter not empty

Causa: Il movimento è ancora attivo.
Rimedio: Utilizzare il tipo di terminazione FINE.

ACAL-131 Invalid motion change

Causa: Il movimento è cambiato.
Rimedio: Rimuovere tutte le opzioni di movimento dalla linea di comando del movimento.

ACAL-132 Invalid Selection

Causa: Impostazione non valida.
Rimedio: TCP e UFrame non possono essere entrambe FALSE per la calibrazione di UFrame e UTool

ACAL-133 Mismatch measure points

Causa: I punti misurati non corrispondono ai punti comandati.
Rimedio: Rieseguire la calibrazione.

ACAL-134 DC compensation clamped

Causa: La compensazione DC ha superato la soglia specificata.
Rimedio: Cambiare $CBSK_SCHD[numero tabella].$MAX_COMP per consentire una correzione più grande.

ACAL-135 Exceed max. residual tol.

Causa: L'errore massimo residuo del calcolo eccede la tolleranza.
Rimedio: 1. Rivedere la procedura di calibrazione.
2. Rieseguire la calibrazione.

ACAL-136 Exceed mean residual tol.

Causa: L'errore medio residuo del calcolo eccede la tolleranza.
Rimedio: 1. Rivedere la procedura di calibrazione.
2. Rieseguire la calibrazione.

ACAL-137 Exceed max. error tol.

Causa: L'errore massimo della validazione eccede la tolleranza.
Rimedio: 1. Rivedere la procedura di calibrazione.
2. Rieseguire la calibrazione.

ACAL-138 Exceed mean error tol.

Causa: L'errore medio della validazione eccede la tolleranza.
Rimedio: 1. Rivedere la procedura di calibrazione.
2. Rieseguire la calibrazione.

ACAL-139 SIG Unexpected Motion(G:%d)

Causa: La posizione corrente del robot calcolata dal software non è normale.
Rimedio: 1. I dati di masterizzazione potrebbero essere errati. Verificare che non siano stati caricati nel controllore dati provenienti da altri robot, oppure che la masterizzazione non sia stata effettuata in posizione scorretta. In questo caso, eseguire la masterizzazione del robot.
2. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

4.1.2 Codici di allarme APSH

APSH-000 %s
Causa: Messaggio di stato generico.
Rimedio: Nessuno.

APSH-001 %s missing
Causa: La MACRO richiamata necessita di un parametro, che deve essere immesso.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-002 %s Illegal type
Causa: La MACRO è stata richiamata con un parametro non corretto. Il parametro è di tipo errato.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-003 %s Illegal zone number
Causa: E' stato utilizzato un numero di zona minore di 1 o maggiore di $IZONEIO.$NO_ZONES.
Rimedio: Utilizzare un numero di zona compreso tra 1 e $IZONEIO.$NO_ZONES.

APSH-004 Waiting for interf. zone %s
Causa: Il robot ha richiesto l'accesso ad una zona di interferenza, ma non ha ottenuto l'autorizzazione all'ingresso da parte del controllore di cella.
Rimedio: Se il controllore di cella non concede l'autorizzazione all'accesso a una zona di interferenza nel momento previsto, controllare il software del controllore di cella.

APSH-005 Entering interf. zone %s
Causa: Il robot ha ricevuto l'autorizzazione all'accesso nella zona di interferenza.
Rimedio: Utilizzato solo per cancellare il messaggio che informava dell'attesa in corso dell'autorizzazione.

APSH-006 PERM memory is low
Causa: Questo avviso indica che la quantità di memoria libera nella CMOS si sta pericolosamente esaurendo. Se la memoria PERM si esaurisce, il sistema potrebbe generare allarmi di tipo MEMO e, nei casi peggiori, bloccarsi.
Rimedio: Questo è solo un messaggio di avvertimento. Cancellare tutti i dati non strettamente necessari. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC. Probabilmente è necessario modificare la configurazione della memoria del controllore.

APSH-007 TEMP DRAM memory is low
Causa: Questo avviso indica che la quantità di memoria libera nella partizione TEMP si sta pericolosamente esaurendo. Se la memoria TEMP si esaurisce, il sistema potrebbe generare allarmi di tipo MEMO e, nei casi peggiori, bloccarsi.
Rimedio: Questo è solo un messaggio di avvertimento. Cancellare tutti i dati non strettamente necessari. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC. Probabilmente è necessario modificare la configurazione della memoria del controllore.

APSH-008 FAULT must be reset
Causa: Si è verificato un allarme e, pertanto, l'operazione richiesta non può essere eseguita.
Rimedio: Eliminare la causa del problema e premere il tasto FAULT RESET.

APSH-009 Program already running
Causa: Il software ha rilevato il segnale di start, ma è già in esecuzione un programma.
Rimedio: Attivare il segnale di start quando l'esecuzione del programma è in pausa o definitivamente interrotta.

APSH-010 %s aborted
Causa: Il segnale CYCLE START (UOP), oppure l'ingresso digitale DI[Initiate Style], è stato attivato quando un programma non automatico (es. ciclo di test) era in pausa. Il programma che era in pausa viene interrotto definitivamente per ragioni di sicurezza.
Rimedio: Non è richiesta alcuna azione. La successiva attivazione del segnale di Start provocherà l'esecuzione dello stile corrente.

APSH-012 REMOTE switch must be on LOCAL

Causa: La condizione di remoto è TRUE, quindi il controllo del movimento è attualmente detenuto dal PLC di cella, o altro dispositivo di gestione esterno.

Rimedio: Disabilitare la condizione di remoto agendo da menu di configurazione di sistema (MENU, SYSTEM, Config).

APSH-013 Place robot into REMOTE state

Causa: La condizione di remoto è attualmente FALSE, quindi il robot non si trovo sotto il controllo di un dispositivo esterno.

Rimedio: Verificare che le condizioni seguenti siano soddisfatte per poter attivare il controllo da remoto: 1. I segnali IMSTP, SFSPD e ENBL dell'UOP devono essere tutti ON. 2. La selezione software (MENU, SYSTEM, Config) Remote/Local è Remote. 3. La tastiera di programmazione è disabilitata 4. Se assegnato, il segnale di ingresso Robot Auto/Bypass è attivo. 5. Nessun programma utente imposta la variabile $RMT_MASTER = 1.

APSH-014 RESET Failure

Causa: La procedura di eliminazione degli allarmi non ha avuto successo perché è presente ancora un'anomalia.

Rimedio: Eliminare la causa del problema e premere il tasto RESET.

APSH-015 Step mode must be disabled

Causa: La richiesta di esecuzione non può essere soddisfatta perché è attivo il modo passo-passo (STEP).

Rimedio: Disabilitare il modo passo-passo premendo il tasto STEP.

APSH-016 Robot is not under PLC control

Causa: Il dispositivo master non è l'UOP, quindi la partenza ciclo non può essere elaborata.

Rimedio: Posizionare il selettore a chiave REMOTE/LOCAL su REMOTE. Verificare che tutti i segnali UOP siano nello stato previsto. Impostare il valore 0 nella variabile di sistema $RMT_MASTER.

APSH-017 Running with process disabled

Causa: Questo messaggio avverte che il programma di produzione è in esecuzione con le uscite di processo disabilitate.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

APSH-018 WARNING - Machine lock is on

Causa: Questo messaggio avverte che il programma di produzione è in esecuzione mentre è attivo il blocco del robot.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

APSH-019 Job queue is full

Causa: La coda dei pezzi è piena e, quindi, non sono possibili altri inserimenti.

Rimedio: Cancellare i programmi in coda non necessari oppure aumentare le dimensioni della coda.

APSH-020 Job queue is empty

Causa: Non vi sono pezzi nella coda.

Rimedio: Controllare che sia stato inviato un numero di programma al controllore del robot. Inserire manualmente un programma nella coda.

APSH-021 Raise UOP ENBL input

Causa: Se l'ingresso UOP ENBL non è ON, l'esecuzione di programmi o i movimenti del robot non sono consentiti.

Rimedio: Verificare la configurazione dei segnali UOP. L'ingresso ENBL deve essere ON.

APSH-022 Safety fence is open

Causa: Il segnale proveniente dalla recinzione di sicurezza è OFF.

Rimedio: Per riprendere il normale funzionamento del robot, il segnale proveniente dalla recinzione di sicurezza deve essere ON. Attivare il segnale proveniente dalla recinzione di sicurezza.

APSH-024 Program %s not loaded

Causa: Il programma del quale è stata richiesta l'esecuzione non è presente nella memoria del controllore.

Rimedio: Controllare lo stato della comunicazione tra il PLC esterno ed il robot. Verificare la correttezza del nome di programma richiesto. Caricare in memoria il programma specificato oppure crearlo.

APSH-025 WARNING - Running at < 100%%

Causa: Questo messaggio avverte che il programma di produzione è in esecuzione con una velocità relativa inferiore a 100%.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione. Se necessario, il software può portare la velocità relativa automaticamente a 100%. Impostare questa funzione nel menu SETUP, Prog Select.

APSH-027 Press FAULT RESET button

Causa: Il software richiede che sia eseguita una sequenza di ripristino per poter continuare il normale funzionamento.

Rimedio: Premere il pulsante RESET.

APSH-028 Increasing speed to 100%%

Causa: Questo messaggio informa l'operatore che il software ha impostato automaticamente il valore di velocità relativa a 100%.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione. Per disabilitare questa funzione, vedere il menu SETUP, Prog Select.

APSH-029 Robot must be at home

Causa: Perché possa essere eseguita l'operazione richiesta, è necessario che il robot si trovi nella posizione di Home. Questo allarme viene generato di solito quando il PLC invia un segnale di inizio ciclo al controllore, ma il robot non si trova in posizione di Home.

Rimedio: Portare il robot nella posizione di fuori ingombro.

APSH-030 Style code %s is invalid

Causa: Il valore ricevuto dal controllore nel gruppo di ingressi dedicato al codice stile non è corretto.

Rimedio: Non comporta particolari azioni correttive.

APSH-031 %s

Causa: Questo è un messaggio di avviso.

Rimedio: Non comporta particolari azioni correttive.

APSH-032 Robot Servos Disabled

Causa: Il software ha rilevato che il sistema servo è stato disabilitato manualmente.

Rimedio: Questo messaggio conferma che il robot non può muoversi. Per riprendere il normale funzionamento, riabilitare il sistema servo.

APSH-033 PLC comm error - timeout

Causa: La sequenza di comunicazione è durata troppo a lungo.

Rimedio: Aumentare il tempo massimo concesso alla comunicazione nella schermata di impostazione PNS, oppure disabilitare il controllo del timeout.

APSH-034 No UOP output defined

Causa: Non sono stati configurati segnali di uscita per l'UOP.

Rimedio: Configurare i segnali di uscita UOP dal menu I/O e spegnere e riaccendere il controllore.

APSH-035 Robot is in Bypass mode

Causa: L'ingresso Auto/Bypass è OFF e, quindi, il robot è stato posto in stato di bypass. In questo stato il robot ignora tutti i comandi provenienti dal PLC.

Rimedio: Attivare il segnale di ingresso. Questa azione pone il robot in stato automatico e, quindi, esso può elaborare i segnali provenienti dal PLC.

APSH-036 User JOB has been paused

Causa: Il programma corrente è stato interrotto. Questo accade spesso se i segnali HOLD o ENBL dell'UOP sono OFF.

Rimedio: Se il sistema si trova sotto controllo da remoto, appare una schermata in base alla quale l'operatore può selezionare il metodo preferito di ripristino. Se il sistema non si trova sotto controllo da remoto, l'operatore deve eseguire il ripristino manualmente. In altri casi, premere il tasto FCTN e selezionare la voce ABORT(ALL) per interrompere definitivamente il programma.

APSH-037 No UOP input defined

Causa: Non sono stati configurati segnali di ingresso per l'UOP.

Rimedio: Verificare la configurazione degli ingressi UOP.

APSH-038 No style input group defined

Causa: Il gruppo di ingressi utilizzato per il codice stile non è stato configurato.
Rimedio: Nel menu I/O, Group, e nella schermata I/O, Cell Interface, impostare il gruppo di ingressi da utilizzare per il codice stile e ripristinare il funzionamento del robot.

APSH-039 No style ack strobe defined

Causa: Il segnale di eco per la conferma dello stile ricevuto necessario per la corretta comunicazione, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare il segnale da utilizzare come eco del codice stile e ripristinare il funzionamento del robot.

APSH-040 No backup input group defined

Causa: Il segnale di backup necessario per la corretta comunicazione, non è stato definito.
Rimedio: Impostare un gruppo di selezione dello stile di Backup nei menu Cell output I/O e GROUP I/O e riavviare il robot.

APSH-041 No style input strobe defined

Causa: Il segnale di eco per la conferma dello stile ricevuto necessario per la corretta comunicazione, non è stato definito.
Rimedio: Impostare un segnale strobe PNS nel menu Cell Input I/O e riavviare il robot.

APSH-042 %s

Causa: Errore di segnaposto, utilizzato per evitare drastici cambiamenti nella documentazione degli errori.
Rimedio: Impostare un segnale strobe PNS nel menu Cell Input I/O e riavviare il robot.

APSH-043 No style ack group defined

Causa: Il segnale di eco per la conferma dello stile ricevuto necessario per la corretta comunicazione, non è stato definito.
Rimedio: Nel menu I/O, Group, e nella schermata I/O, Cell Interface, impostare il gruppo di uscite da utilizzare come eco del codice stile e riavviare il robot.

APSH-044 A user program is HELD

Causa: Il programma corrente è stato interrotto perché si è premuto il tasto HOLD oppure il segnale UOP HOLD è OFF.
Rimedio: Rilasciare il pulsante HOLD oppure attivare il segnale UOP HOLD.

APSH-045 No program setup for style %s

Causa: Il numero di programma da associare ad un ingresso RSR non è stato definito.
Rimedio: Nel menu RSR Cell Setup, definire il numero di programma da associare al segnale RSR interessato.

APSH-046 Robot is in Automatic mode

Causa: Questo messaggio informa l'operatore che lo stato di funzionamento del robot è passato da bypass ad automatico e che, quindi, ora i segnali provenienti dal PLC possono essere elaborati.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

APSH-047 Shell will not run without UOPs

Causa: Questo messaggio informa l'operatore che l'UOP non è stato configurato, così la shell attende che l'UOP sia configurato prima di riprendere.
Rimedio: Configurare l'UOP. Una volta configurato l'UOP, il software può riprendere la sequenza di partenza ciclo.

APSH-048 PLC comm error - invert check

Causa: Il gruppo di backup dello stile non è il complemento a 1 (inverso) del gruppo di ingressi dello stile.
Rimedio: Verificare se il PLC inverte i segnali di ingresso correttamente. Nella schermata di configurazione PNS, disabilitare il controllo dell'inversione.

APSH-049 %s

Causa: Errore di segnaposto, utilizzato per evitare drastici cambiamenti nella documentazione degli errori.
Rimedio: Verificare se il PLC inverte i segnali di ingresso correttamente. Nella schermata di configurazione PNS, disabilitare il controllo dell'inversione.

APSH-050 Cell IO setup is invalid

Causa: I segnali necessari per per la configurazione degli I/O della cella non sono stati configurati.

Rimedio: Controllare l'elenco cronologico degli allarmi. Per i nomi dei segnali non corretti Correggere la configurazione del segnale I/O ed eseguire un avviamento freddo (cold start).

APSH-051 Connect or deassign UOP inputs

Causa: Dato lo stato corrente dei segnali di ingresso UOP, il robot non può funzionare.

Rimedio: I segnali di ingresso #1, #2, #3, e #8 dell'UOP devono essere ON, oppure l'UOP deve essere disabilitato.

APSH-052 Critical UOP inputs are LOW

Causa: I segnali di ingresso #1 (IMSTP), #2 (HOLD), #3(SFTYFNC), #8 (ENBL) dell'UOP sono tutti OFF. Per il normale funzionamento devono essere tutti ON.

Rimedio: Fare riferimento al rimedio suggerito per l'allarme APSH-051.

APSH-054 Release SOP E-STOP

Causa: Il software richiede che sia eseguita una sequenza di ripristino per poter continuare il normale funzionamento.

Rimedio: Premere il pulsante RESET.

APSH-055 Raise UOP IMSTP input

Causa: Il software richiede che sia eseguita una sequenza di ripristino per poter continuare il normale funzionamento.

Rimedio: Premere il pulsante RESET.

APSH-056 Release SOP E-STOP

Causa: Il software richiede che sia eseguita una sequenza di ripristino per poter continuare il normale funzionamento.

Rimedio: Premere il pulsante RESET.

APSH-057 Release TP E-STOP

Causa: Il software richiede che sia eseguita una sequenza di ripristino per poter continuare il normale funzionamento.

Rimedio: Premere il pulsante RESET.

APSH-058 Pause forced by shell

Causa: Questo errore simula un errore PAUSE.

Rimedio: Normalmente questo allarme non deve presentarsi. Contattare il servizio assistenza tecnica FANUC.

APSH-059 Abort forced by shell

Causa: Questo errore simula un errore ABORT.

Rimedio: Normalmente questo allarme non deve presentarsi. Contattare il servizio assistenza tecnica FANUC.

APSH-060 Cycle start ignored-not in AUTO

Causa: Non è un allarme. Questo messaggio notifica che il controllore di cella ha inviato un segnale di partenza ciclo, ma il robot si trova in stato di bypass o manuale. Oppure, quando si tenta di eseguire manualmente un ciclo con il robot in manuale, il codice stile inviato dal PLC non corrisponde a quello specificato nel pannello software.

Rimedio: Nella maggior parte dei casi, questo errore può essere ignorato. Il messaggio è utilizzato per controllare il funzionamento del programma indicato sul pannello software. Se deve essere eseguito un ciclo manuale, controllare che l'ingresso indicato nel pannello software sia lo stesso inviato dal PLC.

APSH-061 %s

Causa: Errore di segnaposto, utilizzato per evitare drastici cambiamenti nella documentazione degli errori.

Rimedio: Nella maggior parte dei casi, questo errore può essere ignorato. Il messaggio è utilizzato per controllare il funzionamento del programma indicato sul pannello software. Se deve essere eseguito un ciclo manuale, controllare che l'ingresso indicato nel pannello software sia lo stesso inviato dal PLC.

APSH-062 %s

Causa: Errore di segnaposto, utilizzato per evitare drastici cambiamenti nella documentazione degli errori.

Rimedio: Nella maggior parte dei casi, questo errore può essere ignorato. Il messaggio è utilizzato per controllare il funzionamento del programma indicato sul pannello software. Se deve essere eseguito un ciclo manuale, controllare che l'ingresso indicato nel pannello software sia lo stesso inviato dal PLC.

APSH-063 A HOLD input is active

Causa: Il programma corrente è stato interrotto perché si è premuto il tasto HOLD oppure il segnale UOP HOLD è OFF.
Rimedio: Rilasciare il pulsante HOLD oppure attivare il segnale UOP HOLD.

APSH-064 %s

Causa: Errore di segnaposto, utilizzato per evitare drastici cambiamenti nella documentazione degli errori.
Rimedio: Rilasciare il pulsante HOLD oppure attivare il segnale UOP HOLD.

APSH-065 %s

Causa: Errore di segnaposto, utilizzato per evitare drastici cambiamenti nella documentazione degli errori.
Rimedio: Rilasciare il pulsante HOLD oppure attivare il segnale UOP HOLD.

APSH-066 %s

Causa: Errore di segnaposto, utilizzato per evitare drastici cambiamenti nella documentazione degli errori.
Rimedio: Rilasciare il pulsante HOLD oppure attivare il segnale UOP HOLD.

APSH-070 Failed to continue %s

Causa: Il sistema non ha potuto soddisfare la richiesta di continuare l'esecuzione di tutti i programmi. Probabilmente è stato premuto un arresto di emergenza oppure un pulsante di Hold.
Rimedio: Disabilitare tutti gli arresti di emergenza esterni e il pulsante Hold. Se i programmi non devono continuare, terminarne l'esecuzione.

APSH-071 Failed to pause robot task

Causa: L'istruzione KAREL PAUSE_TASK() non è riuscita ad interrompere il programma.
Rimedio: Probabilmente il programma da interrompere è utilizzato dal sistema e la sua esecuzione non può essere interrotta. Questo errore può essere ignorato.

APSH-072 Failed to abort robot task

Causa: L'istruzione KAREL ABORT_TASK() non è riuscita ad interrompere il programma. Quando si lancia l'esecuzione di una programma immediatamente dopo aver sospeso l'esecuzione di un altro programma, il sistema potrebbe generare questo allarme.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore e riavviare la produzione manualmente. DispeseTool prevede che vi sia un intervallo di uno o più secondi tra l'eliminazione di un allarme e la successiva esecuzione del programma successivo, se quello in corso viene interrotto definitivamente.

APSH-073 Servos Locked-out, enable servos

Causa: Il sistema servo del robot è stato bloccato.
Rimedio: Abilitare il sistema servo del robot.

APSH-074 Disable Teach Pendant

Causa: Il software richiede che sia eseguita una sequenza di ripristino per poter continuare il normale funzionamento.
Rimedio: Premere il pulsante RESET.

APSH-075 Error in accessing TPE:%s

Causa: Questo allarme si presenta quando il sistema accede ai dati del programma TPE.
Rimedio: Verificare l'esistenza del programma TPE interessato. Dal menu SELECT, visualizzare la schermata di dettaglio del programma e verificare la correttezza delle impostazioni.

APSH-076 Shell could not run:%s

Causa: Il sistema operativo del robot non ha consentito l'esecuzione di un programma.
Rimedio: Verificare l'esistenza del programma e se esso è già in esecuzione o in pausa. Controllare anche che non sia stato superato il numero massimo di programmi eseguiti contemporaneamente. Abortire tutti i programmi non necessari.

APSH-077 No positions in %s

Causa: Il programma TP non contiene una posizione che rappresenti HOME, SERVICE o PURGE.
Rimedio: Se si intende utilizzare le uscite digitali AT PERCH, AT PURGE o AT SERVICE, registrare le posizioni necessarie nei programmi TP previsti. Se non si ha necessità di utilizzare queste uscite, il messaggio in questione può essere ignorato.

APSH-078 Shell could not run program

Causa: Il sistema operativo del robot non ha consentito l'esecuzione di un programma.

Rimedio: Verificare l'esistenza del programma e se esso è già in esecuzione o in pausa. Controllare anche che non sia stato superato il numero massimo di programmi eseguiti contemporaneamente. Abortire tutti i programmi non necessari.

APSH-079 No DIN for Auto/Bypass

Causa: Il segnale di ingresso Auto/Bypass non è stato definito, ma è necessario.

Rimedio: Nella schermata Cell I/O Input, configurare l'ingresso Auto/Bypass e spegnere e riaccendere il controllore.

APSH-080 Waiting for Cancel/Continue

Causa: Il robot è in attesa di un segnale dal PLC
(cancellazione del ciclo, continuazione del ciclo, ritorno in posizione di Home).

Rimedio: Questo messaggio informa l'operatore che il PLC deve ripristinare il funzionamento come desiderato.

APSH-081 Waiting for Cancel

Causa: Il robot è in attesa del segnale di cancellazione del ciclo da parte del PLC. L'allarme apparso durante l'esecuzione del ciclo non può consentirne la continuazione.

Rimedio: Questo messaggio informa l'operatore che il PLC deve ripristinare il funzionamento come desiderato.

APSH-082 No $ERROR_PROG defined

Causa: Il programma da eseguire quando viene generato un allarme non è stato definito nella variabile di sistema $ERROR_PROG. Questo allarme viene visualizzato solo se la variabile KAREL [SLERROR]POST_NO_ERRP è impostata a TRUE. (L'impostazione standard è FALSE).

Rimedio: Utilizzare il comando TPE ERROR_PROG per,definire il programma da eseguire all'apparizione di un allarme per il ciclo in corso. In caso di errore, il robot potrà, per esempio, uscire dall'area di lavoro.

APSH-083 No $RESUME_PROG defined

Causa: Il programma da eseguire alla ripresa del ciclo dopo un allarme, non è stato definito nella variabile di sistema $RESUME_PROG.

Rimedio: Utilizzare il comando TPE ERROR_PROG per,definire il programma da eseguire alla ripartenza del ciclo dopo un allarme. L'esecuzione di un programma interrotta può essere ripresa.

APSH-084 WARNING - simulated I/O

Causa: Il programma è in esecuzione mentre vi sono segnali I/O simulati. Il ciclo potrebbe funzionare in modo imprevisto.

Rimedio: Controllare tutti i segnali I/O che si trovano in stato di simulazione. Disattivare lo stato di simulazione per i segnali che devono essere utilizzati nel ciclo.

APSH-090 %s

Causa: Errore di segnaposto, utilizzato per evitare drastici cambiamenti nella documentazione degli errori.

Rimedio: Controllare tutti i segnali I/O che si trovano in stato di simulazione. Disattivare lo stato di simulazione per i segnali che devono essere utilizzati nel ciclo.

APSH-091 %s

Causa: Errore di segnaposto, utilizzato per evitare drastici cambiamenti nella documentazione degli errori.

Rimedio: Controllare tutti i segnali I/O che si trovano in stato di simulazione. Disattivare lo stato di simulazione per i segnali che devono essere utilizzati nel ciclo.

APSH-092 %s

Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente.

Rimedio: Consultare FANUC riguardo alle modifiche eseguite per il sito.

APSH-093 %s

Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente

Rimedio: Consultare FANUC riguardo alle modifiche eseguite per il sito.

APSH-094 %s

Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente

Rimedio: Consultare FANUC riguardo alle modifiche eseguite per il sito.

APSH-095 %s
Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente
Rimedio: Consultare FANUC riguardo alle modifiche eseguite per il sito.

APSH-096 %s
Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente
Rimedio: Consultare FANUC riguardo alle modifiche eseguite per il sito.

APSH-097 %s
Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente
Rimedio: Consultare FANUC riguardo alle modifiche eseguite per il sito.

APSH-098 %s
Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente
Rimedio: Consultare FANUC riguardo alle modifiche eseguite per il sito.

APSH-099 %s
Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente
Rimedio: Consultare FANUC riguardo alle modifiche eseguite per il sito.

APSH-100 %s
Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente
Rimedio: Consultare FANUC riguardo alle modifiche eseguite per il sito.

APSH-110 READ IO parm %s missing
Causa: La Macro READ_IO è stata richiamata senza parametri. READ IO(nome del segnale, numero del registro intero)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-111 READ IO parm %s is wrong type
Causa: Un parametro passato alla Macro READ_IO non è valido. READ IO(nome del segnale, numero del registro intero)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-112 signal %s does not exist
Causa: La Macro READ_IO è stata richiamata, ma il segnale specificato non può essere letto. READ IO(nome del segnale, numero del registro intero)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-113 can't fetch signal type
Causa: La Macro READ_IO è stata richiamata, ma il segnale specificato non può essere letto. READ IO(nome del segnale, numero del registro intero)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-114 can't fetch signal number
Causa: La Macro READ_IO è stata richiamata, ma il segnale specificato non può essere letto. READ IO(nome del segnale, numero del registro intero)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-115 can't read signal %s
Causa: La Macro READ_IO è stata richiamata, ma il segnale specificato non può essere letto. READ IO(nome del segnale, numero del registro intero)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-116 Reg %s could not be set
Causa: L'istruzione di scrittura del registro è fallita.
Rimedio: Controllare se il registro specificato contiene un valore appropriato. Terminare tutti i programmi e ritentare l'operazione.

APSH-117 Register not defined %s

Causa: Si tratta solo di un avvertimento.
Rimedio: Nessuno.

APSH-118 WRITE IO parm %s missing

Causa: La Macro WRITE_IO è stata richiamata senza parametri. WRITE_IO(nome del segnale, numero del registro intero)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-119 WRITE IO parm %s is wrong type

Causa: Un parametro passato alla Macro WRITE_IO non è valido. WRITE_IO(nome del segnale, numero del registro intero)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-120 signal %s does not exist

Causa: La Macro WRITE_IO è stata richiamata, ma il segnale specificato non può essere scritto. WRITE_IO (nome del segnale, numero del registro intero)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-121 can't write signal %s

Causa: La Macro WRITE_IO è stata richiamata, ma il segnale specificato non può essere scritto. WRITE_IO (nome del segnale, numero del registro intero)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-122 GET IO PORT parm %s missing

Causa: La Macro GET_IO è stata richiamata senza parametri. GET_IO(nome del segnale, numero della porta)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-123 GET IO PORT parm %s is wrong type

Causa: Un parametro passato alla Macro GET_IO non è valido. GET_IO(nome del segnale, numero della porta)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-124 signal %s does not exist

Causa: La Macro GET_IO è stata richiamata, ma il segnale specificato non può essere letto. GET_IO(nome del segnale, numero della porta)
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

APSH-125 Forcing Process Enabled

Causa: Il sistema ha rilevato che il processo era disabilitato all'inizio di questo programma di produzione. Una selezione di menu ha indicato che il processo deve essere forzato allo stato di abilitato.
Rimedio: - Non selezionare l'impostazione dell'abilitazione automatica dei segnali di processo. - Cambiare l'impostazione della voce Production Check Process ready, nel menu Prog Select, a non Force Condition. - Assicurarsi che il segnale digitale di ingresso Process Enabled sia ON all'inizio del prossimo ciclo di produzione.

APSH-126 %s

Causa: Il robot è in pausa.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

APSH-127 Repower to activate change.

Causa: Il limite della velocità joint è cambiato. Per avere effetto, questa variazione richiede che il controllore venga spento e riacceso.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

APSH-128 Tryout mode enabled

Causa: Il modo di prova (tryout) è stato cambiato da disabilitato ad abilitato. Si tratta solo di un messaggio di avviso, Il modo tryout è una funzione di prova - il valore di spessore del pezzo è ignorato quando il modo tryout è abilitato.
Rimedio: Se necessario, disabilitare il modo tryout.

APSH-129 Tryout mode disabled

Causa: Il modo di prova (tryout) è stato cambiato da abilitato a disabilitato. Si tratta solo di un messaggio di avviso, Il modo tryout è una funzione di prova - il valore di spessore del pezzo è ignorato quando il modo tryout è abilitato.
Rimedio: Se necessario, abilitare il modo tryout.

APSH-130 Cannot access FR: %s *.DT files

Causa: Si è verificato un errore durante l'accesso alla memoria Il file .dt non è stato trovato.
Rimedio: Il file .dt deve esistere nella memoria

APSH-131 I/O data error: %s

Causa: La definizione della porta I/O non è corretta. Il formato dei dati non è valido oppure sono utilizzati i dati standard.
Rimedio: Il file DT nell'unità FR: deve essere corretto.

APSH-132 Selected Prog %s not loaded

Causa: Il programma del quale è stata richiesta l'esecuzione non è presente nella memoria del controllore.
Rimedio: Controllare lo stato della comunicazione tra il PLC esterno ed il robot. Verificare la correttezza del nome di programma richiesto. Caricare in memoria il programma specificato oppure crearlo.

APSH-133 Not in safe starting position

Causa: Il robot è in una posizione diversa da quella prevista per la partenza.
Rimedio: Portare il robot nella posizione di partenza, terminare il programma, oppure continuare dalla posizione attuale con un movimento lineare.

APSH-141 %s

Causa: Il robot è in una posizione diversa da quella prevista per la partenza.
Rimedio: Portare il robot nella posizione di partenza, terminare il programma, oppure continuare dalla posizione attuale con un movimento lineare.

APSH-142 WARNING - System is in dry run

Causa: Questo messaggio avverte che il programma di produzione è in esecuzione con processo disabilitato.
Rimedio: Non è richiesta alcuna azione.

APSH-143 Robot motion is not enabled

Causa: Se l'ingresso UOP #8 non è ON, l'esecuzione di programmi o i movimenti del robot non sono consentiti.
Rimedio: Verificare la configurazione dei segnali UOP. L'ingresso #8 deve essere ON.

APSH-144 WARNING - Process Complete manually turned on at end of %s

Causa: La forzatura dell'uscita di processo completato è stata effettuata sul pannello software.
Rimedio: Questo messaggio informa l'operatore che la segnalazione di processo completato è stata attivata manualmente.

APSH-150 Gun operation is NOSTROKE

Causa: Un programma di produzione di tipo Job è in esecuzione con la servo pinza impostata a NOSTROKE.
Rimedio: Nessuno.

APSH-151 Weld operation is NOWELD

Causa: Un programma di produzione di tipo Job è in esecuzione con la saldatura impostata a NOWELD.
Rimedio: Nessuno.

APSH-152 Robot mode must be AUTO

Causa: Il robot deve essere posto in automatico prima di poter eseguire programmi di produzione.
Rimedio: Dalla schermata Soft Panel, porre il robot in automatico.

APSH-153 Must press SHIFT key too

Causa: Per l'esecuzione dell'operazione deve essere premuto il tasto SHIFT.
Rimedio: Premere il tasto SHIFT.

APSH-154 Only one gun defined

Causa: Siccome il numero di unità è 1 e sono state effettuate le impostazioni per una pinza singola, il numero di unità non deve essere impostato quando i tasti per la pressurizzazione e per la commutazione di corsa vengono premuti.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione.

APSH-155 HOME position not recorded

Causa: La posizione di HOME non è stata ancora registrata. La posizione di Home può essere registrata dal menu SETUP, Ref Position.

Rimedio: Se la voce "At home check" è abilitata nel menu Automatic operation check, registrare una posizione di riferimento ed impostare a TRUE la voce "Is a valid HOME" nel menu SETUP, Ref. position. Malgrado la voce "At home check" sia disabilitata, questo errore potrebbe comunque verificarsi. In particolare, quando l'elemento "Use HOT START" nel menu di configurazione del sistema è FALSE, l'avviso potrebbe essere visualizzato ad ogni accensione del controllore. In questo caso non è necessario eseguire alcuna azione correttiva. NOTA: Con alcune versioni del software applicativo, nel caso in cui la voce "Is a valid HOME" è impostata a TRUE nel menu SETUP, Ref. position, quando il robot si trova nella posizione di riferimento viene eseguito il programma HOME_IO. Se si vuole evitare che il programma HOME_IO sia eseguito ogni volta che il robot si trova nella posizione di riferimento, eliminare tutte le istruzioni nel programma HOME_IO.

APSH-156 Specify Home in Ref Pos Menu

Causa: La posizione di HOME non è stata ancora registrata. La posizione di Home può essere registrata dal menu SETUP, Ref Position.

Rimedio: Se la voce "At home check" è abilitata nel menu Automatic operation check, registrare una posizione di riferimento ed impostare a TRUE la voce "Is a valid HOME" nel menu SETUP, Ref. position. Malgrado la voce "At home check" sia disabilitata, questo errore potrebbe comunque verificarsi. In particolare, quando l'elemento "Use HOT START" nel menu di configurazione del sistema è FALSE, l'avviso potrebbe essere visualizzato ad ogni accensione del controllore. In questo caso non è necessario eseguire alcuna azione correttiva.

APSH-157 Teach pendant must be enabled

Causa: Per muovere il robot da tastiera di programmazione, questa deve essere abilitata.

Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione.

APSH-158 No group output for weld sched

Causa: Il gruppo di uscite utilizzate per le condizioni di saldatura non è stato configurato.

Rimedio: Nella schermata relativa ai segnali di uscita per le saldatrici, impostare il numero di segnale per la tabella dei dati per la saldatura. Nella schermata relativa ai gruppi di uscite, verificare che l'impostazione sia corretta. Nel caso in cui si modifichi una impostazione, è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

APSH-159 Servos are not ready

Causa: L'operazione richiesta non può essere eseguita perché il sistema servo non è pronto.

Rimedio: Dopo aver resettato un allarme, attendere che il sistema servo sia pronto prima di eseguire il programma.

APSH-160 Robot not at POUNCE position

Causa: L'operazione richiesta non può essere eseguita perché il robot non si trova nella posizione di attesa prevista.

Rimedio: Muovere il robot nella posizione di attesa e ritentare l'operazione.

APSH-161 No production program is running

Causa: L'operazione richiesta non può essere effettuata perché il robot non sta eseguendo un programma di produzione.

Rimedio: Ritentare l'operazione dopo che il programma di produzione ha iniziato l'esecuzione.

APSH-162 No group output for multi-pressure

Causa: Il gruppo di uscite utilizzate per le valvole a pressione variabile non è stato configurato.

Rimedio: Nella schermata dei segnali I/O per la saldatrice a punti, impostare il numero di segnale per la pressione delle valvole. Nella schermata relativa ai gruppi di uscite, verificare che l'impostazione sia corretta. Nel caso in cui si modifichi una impostazione, è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

APSH-163 No motion allowed--gun closed

Causa: La pinza di saldatura non può essere mossa perché è chiusa. Mentre la pinza è chiusa, il movimento del robot e l'esecuzione del programma non sono possibili per ragioni di sicurezza.

Rimedio: Aprire la pinza di saldatura.

APSH-164 Home I/O program %s not loaded

Causa: Il programma HOME_IO specificato nel menu Cell Setup non esiste e non può, quindi, essere eseguito.

Rimedio: Nel menu Cell Setup, controllare il nome del programma. Controllare che il programma sia presente nella memoria del controllore. Creare un programma con il nome richiesto oppure cambiare il nome ad un programma esistente.

APSH-165 Invalid Studgun Selection

Causa: Non sono state effettuate le impostazioni corrette per i segnali I/O da utilizzare per la saldatura di perni.

Rimedio: Nel menu di impostazione dei segnali I/O per la saldatura, effettuare la configurazione dei segnali "Gun coupling" e "Gun present" per due pinze. Se si utilizza la pinza 1, la pinza 1 (gun coupling = ON, gun presence = OFF) e la pinza 2 (gun coupling = OFF, gun present = ON) Se si utilizza la pinza 2, la pinza 1 (gun coupling = ON, gun presence = OFF) e la pinza 2 (gun coupling = OFF, gun present = ON)

APSH-166 Studgun Change Unsuccessful

Causa: Il programma è stato interrotto o terminato durante una sequenza di cambio pinza di saldatura perni.

Rimedio: Effettuare il cambio pinza manualmente e muovere il robot nella posizione di Home. Premere il pulsante CYCLE START per eseguire il programma.

APSH-167 Move robot home & cycle start

Causa: Il programma di cambio pinza di saldatura perni è stato interrotto.

Rimedio: Per riprendere la produzione, riportare manualmente il robot nella sua posizione di Home e premere il pulsante di CYCLE START.

APSH-168 No GO for EQP pressure

Causa: Il gruppo di uscite utilizzate per l'equalizzazione della pressione non è stato impostato.

Rimedio: Nella schermata relativa ai segnali di uscita per le saldatrici a punti, impostare il numero di segnale per l'equalizzazione della pressione. Nella schermata relativa ai gruppi di uscite, verificare che l'impostazione sia corretta. Nel caso in cui si modifichi una impostazione, è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

APSH-169 Uninitialized Stud Macros

Causa: La Macro per la saldatura di perni non è inizializzata.

Rimedio: Nella schermata di configurazione della saldatrice a punti, inizializzare la Macro per la saldatura di perni.

APSH-170 Check Nest/Changer Inputs

Causa: I segnali di ingresso sul gruppo della saldatrice di perni non sono configurati correttamente.

Rimedio: Verificare nel menu Spot Equip I/O che gli ingressi denominati Head in Nest siano configurati correttamente.

APSH-171 HOME_IO has not completed running

Causa: Il programma HOME_IO non è stato completato correttamente e, quindi, il nuovo programma non può essere eseguito.

Rimedio: Verificare che nel programma HOME _IO non sia presente una ripetizione ciclica di istruzioni.

APSH-174 SCR overtemp detected

Causa: Il sistema ha ricevuto un segnale di surriscaldamento SCR.

Rimedio: Verificare se un SCR è surriscaldato.

APSH-175 Req. Press. Not mapped for WC:%s

Causa: Il segnale di ingresso di richiesta pressione non è stato definito.

Rimedio: Nella schermata dei segnali I/O per la saldatrice a punti, impostare il numero di segnale per la richiesta di pressione.

APSH-176 GIN For Weld Press. Not mapped for WC:%s

Causa: Il gruppo di ingressi di richiesta pressione non è stato definito.

Rimedio: Nella schermata dei segnali I/O per la saldatrice a punti, impostare il gruppo di ingressi per la richiesta di pressione.

APSH-177 Read Press. Not mapped for WC:%s

Causa: Il segnale di ingresso di lettura pressione non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata dei segnali I/O per la saldatrice a punti, impostare il numero di segnale per la lettura della pressione.

APSH-178 Map I/O in Weld Interface Menu

Causa: Non esiste una causa per questo allarme. Esiste solo un codice di aiuto.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

APSH-179 Upd. Press. timeout WC:%s

Causa: Il segnale di ingresso per l'aggiornamento della pressione non è stato attivato entro il tempo massimo concesso.
Rimedio: Controllare se la saldatrice sta funzionando correttamente. In alternativa, aumentare il tempo di timeout nella schermata di avviamento controllato (controlled start).

APSH-180 Could not communicate to WC.

Causa: I segnali I/O provenienti dalla saldatrice non possono essere letti. L'unità non è collegata. Controllare se la saldatrice sta funzionando correttamente.
Rimedio: Spegnere e riaccendere la saldatrice.

APSH-201 Automatic Collision Recovery

Causa: Il programma di ripristino automatico del ciclo ha iniziato la propria esecuzione.
Rimedio: Nessuno.

APSH-202 Recovery Program not found

Causa: Il sistema ha tentato di eseguire il programma di ripristino automatico del ciclo.
Rimedio: Assicurarsi che il programma sia stato caricato e riprovare l'operazione.

APSH-203 Error running %s

Causa: Non è stato possibile eseguire un programma o continuarne l'esecuzione.
Rimedio: Controllare il messaggio relativo all'allarme e seguire le istruzioni suggerite per la sua soluzione.

APSH-204 Running recovery prog %s

Causa: Il programma di ripristino automatico del ciclo ha iniziato la propria esecuzione.
Rimedio: Nessuno.

APSH-205 Running original prog %s

Causa: Il programma originale di ripristino del ciclo dopo una collisione ha iniziato la propria esecuzione.
Rimedio: Nessuno.

APSH-206 Invalid Group Specified

Causa: Il gruppo di assi utilizzato nella Macro GET_HOME non è corretto.
Rimedio: Verifica che il gruppo di assi specificato sia presente nel sistema e riprovare l'operazione.

APSH-207 Invalid Ref Pos Specified

Causa: La posizione di riferimento specificata nella Macro GET_HOME non è corretta.
Rimedio: Verificare l'esistenza della posizione di riferimento.

APSH-208 Failed to check %s

Causa: Questo errore è relativo alla schermata Production setup check. Con le impostazioni correnti, questo elemento non può essere marcato.
Rimedio: Premere il tasto F6, REDO, ed aggiornare l'elemento.

APSH-209 Fault Disabled: single cycle.

Causa: Questo è un messaggio di avviso che informa del fatto che l'operatore ha deciso di disabilitare il monitoraggio degli errori per un ciclo.
Rimedio: Nessuno.

APSH-210 Fault Disabled: multiple cycles.

Causa: Questo è un messaggio di avviso che informa del fatto che l'operatore ha deciso di disabilitare il monitoraggio degli errori per diversi cicli.

Rimedio: Nessuno.

4.1.3 Codici di allarme ARC

ARC-001 Illegal arc equipment config

Causa: Si è tentato di aggiungere o utilizzare più saldatrici di quelle consentite.

ARC-002 Illegal arc schedule number (%s^4,%d^5)

Causa: Un'istruzione di saldatura contiene un numero di tabella di dati non corretto.

Rimedio: Controllare il numero di tabella di parametri per la saldatura

ARC-003 No gas flow (%s^4,%d^5)

Causa: Non è stato rilevato flusso di gas durante l'esecuzione di un'istruzione di innesco arco.

Rimedio: Controllare l'unità di alimentazione del gas.

ARC-004 Gas flow after weld (%s^4,%d^5)

Causa: Il segnale di ingresso per la segnalazione di allarme gas non è passato a ON dopo che l'uscita digitale di comando del gas stesso è passata a OFF.

Rimedio: Verificare che il controllore della saldatrice funzioni correttamente e sia acceso.

ARC-005 Gas fault (%s^4,%d^5)

Causa: Durante la saldatura il sistema ha rilevato il segnale di ingresso di allarme gas.

Rimedio: Controllare l'unità di alimentazione del gas.

ARC-006 Wire fault (%s^4,%d^5)

Causa: Durante la saldatura il sistema ha rilevato il segnale di ingresso di allarme filo.

Rimedio: Controllare l'alimentatore del filo.

ARC-007 Water fault (%s^4,%d^5)

Causa: Durante la saldatura il sistema ha rilevato il segnale di ingresso di allarme acqua.

Rimedio: Controllare l'unità di alimentazione dell'acqua.

ARC-008 Weld power supply fault (%s^4,%d^5)

Causa: Durante la saldatura il sistema ha rilevato il segnale di ingresso di allarme alimentazione

Rimedio: Controllare l'alimentazione della saldatrice.

ARC-010 Wire stick detected (%s^4,%d^5)

Causa: Si è verificata la condizione di saldatura del filo.

Rimedio: Mettere in sicurezza il robot e la saldatrice. Tagliare il filo.

ARC-011 Wire stick, not reset (%s^4,%d^5)

Causa: Si è verificata la condizione di saldatura del filo e non è stato eseguito il ripristino da questa situazione. La funzione di ripristino da saldatura del filo potrebbe essere disabilitata. La funzione di ripristino da saldatura del filo non viene eseguita quando la saldatura è di tipo TIG o se è stata interrotta impostando a OFF il segnale di abilitazione alla saldatura.

Rimedio: Mettere in sicurezza il robot e la saldatrice. Tagliare il filo.

ARC-012 Wire stick reset(s) failed (%s^4,%d^5)

Causa: La funzione di ripristino da saldatura del filo non è riuscita a risolvere la situazione ed il filo è rimasto saldato.

Rimedio: Mettere in sicurezza il robot e la saldatrice. Tagliare il filo.

ARC-013 Arc Start failed (%s^4,%d^5)

Causa: Durante l'esecuzione di una saldatura, il segnale di ingresso che rileva la presenza dell'arco non si è stabilizzato.

Rimedio: Verificare che il controllore della saldatrice funzioni correttamente e sia acceso. Eseguire la seguente procedura.

1. Controllare lo stato del filo e l'alimentazione della saldatrice.
2. Regolare il timeout dell'innesco dell'arco nella schermata dell'apparecchiatura per la saldatura.
3. Cambiare i parametri di saldatura

ARC-014 Teach pendant is disabled

Causa: Il tasto di abilitazione della saldatura o di avanzamento del filo è stato premuto quando la tastiera di programmazione non era abilitata.

Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione.

ARC-015 Press shift with this key

Causa: Si è premuto il pulsante di abilitazione alla saldatura oppure di avanzamento manuale del filo senza aver premuto contemporaneamente il tasto SHIFT.

Rimedio: Riprovare tenendo premuto il tasto SHIFT.

ARC-016 Weld by Shift FWD is disabled

Causa: Un programma eseguito da tastiera di programmazione ha tentato di eseguire un'istruzione Arc Start mentre non era abilitata la saldatura da TP.

Rimedio: Eseguire la seguente procedura.

1. Avviare il programma dal pannello operatore o dall'unità remota.
2. Sulla schermata di configurazione del sistema di saldatura ad arco abilitare "Weld from teach pendant" .

ARC-017 Arc Start was disabled (%s^4,%d^5)

Causa: Un'istruzione Arc Start è stata eseguita con la saldatura disabilitata.

Rimedio: Eseguire la seguente procedura.

1. Se la tastiera di programmazione è abilitata, abilitare il modo saldatura premendo il tasto WELD ENBL.
2. Se il selettore REMOTE è su REMOTE, mettere a ON il segnale "Arc enable".
3. Sulla schermata di configurazione del ciclo di test controllare se sono abilitati il blocco macchina o la prova a vuoto.

ARC-018 Lost arc detect (%s^4,%d^5)

Causa: Il segnale di arco innescato è passato a OFF mentre era in corso una saldatura.

Rimedio: Eseguire la seguente procedura.

1. Controllare l'alimentatore del filo.
2. Controllare la velocità specificata nei dati di saldatura e il tempo di errore per la perdita dell'arco.

ARC-019 Can't read arc detect input (%s^4,%d^5)

Causa: Il sistema non è riuscito a leggere lo stato del segnale di arco innescato.

Rimedio: Verificare la connessione della scheda Process I/O.

ARC-020 No plan data area available

Causa: Non è disponibile sufficiente memoria per l'esecuzione di un'istruzione di saldatura.

Rimedio: Ridurre il numero di programmi.

ARC-021 Program aborted while welding (%s^4,%d^5)

Causa: L'esecuzione di un programma è stata terminata mentre era in corso una saldatura.

Rimedio: Verificare se nel programma esiste un'istruzione weld end.

ARC-022 Weld AO scaling limit used (%s^4,%d^5)

Causa: L'uscita analogica programmata eccede i limiti della saldatrice.

Rimedio: Eseguire la seguente procedura.

1. Riportare il comando di saldatura entro il range impostato.
2. Nel caso della saldatrice Lincoln, il range del comando dipende dal modo di saldatura. Pertanto è necessario Controllare se, dopo il cambio del modo di saldatura, ciascun comando è nel range impostato-. Il range impostato Può essere controllato nella schermata della procedura di saldatura.

ARC-023 Illegal arc schedule type (%s^4,%d^5)

Causa: Il registro per l'istruzione di saldatura non contiene un valore di tipo intero.
Rimedio: Utilizzare un registro il cui valore sia un intero.

ARC-024 Invalid equipment range

Causa: L'intervallo tra minimo e massimo per la saldatrice è troppo piccolo.
Rimedio: Immettere nuovi valori di minimo e massimo per la saldatrice.

ARC-025 Invalid A/D or D/A range

Causa: L'intervallo dei dati per la conversione A/D e D/A è troppo piccolo.
Rimedio: Modificare i campi dati della variabile di sistema $AWEPRR.

ARC-026 Cannot scale AIO while welding

Causa: Un limite di scala analogica è stato modificato mentre era in corso una saldatura. La scala non è stata cambiata.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

ARC-027 %d arc log files auto delete

Causa: Lo spazio disponibile in memoria è insufficiente e non consente il salvataggio del file di registro della funzione Arc Weld Log.
Rimedio: Organizzare i contenuti nell'unità di memoria e cercare di recuperare spazio nella memoria stessa in modo che possa contenere i dati.

ARC-028 Arc log failed: Device full

Causa: Lo spazio disponibile in memoria è insufficiente e non consente il salvataggio del file di registro della funzione Arc Weld Log.
Rimedio: Organizzare i contenuti nell'unità di memoria e cercare di recuperare spazio nella memoria stessa in modo che possa contenere i dati.

ARC-029 Illegal num of weld I/O(%s)

Causa: L'impostazione dei segnali I/O per la saldatura presenta qualche problema.
Rimedio: Eseguire un avviamento controllato (controlled start) e correggere le impostazioni: numero dei segnali, ecc.,

ARC-030 Wire stick is still detected (%s^4,%d^5)

Causa: Il sistema ha rilevato la saldatura del filo dopo un RESET.
Rimedio: Mettere in sicurezza il robot e la saldatrice. Tagliare il filo.

ARC-031 No motion while welding (%s^4,%d^5)

Causa: Il movimento si è fermato per un tempo più lungo di quello specificato nella variabile di sistema $arc_los_tim mentre era in corso una saldatura.
Rimedio: Se durante l'esecuzione di una saldatura non è richiesto alcun movimento da parte del robot, aumentare il tempo di tolleranza sulla mancanza dell'arco nel menu SETUP, Weld Equipment, oppure disabilitare il rilevamento della perdita dell'innesco dell'arco nel menu SETUP, Weld System.

ARC-032 Weld stopped by single step (%s^4,%d^5)

Causa: La saldatura è stata interrotta abilitando la modalità Step mentre essa era in corso di esecuzione.
Rimedio: Per continuare a saldare, disabilitare il modo di esecuzione passo-passo.

ARC-033 Override must be 100%% to weld (%s^4,%d^5)

Causa: Il valore di override non è 100%.
Rimedio: Portare il valore di override a 100% per effettuare la saldatura, oppure disabilitare la saldatura per continuare l'esecuzione del programma a bassa velocità.

ARC-034 Task does not control welding (%s^4,%d^5)

Causa: Un programma che non è abilitato alla saldatura ha tentato l'esecuzione di un'istruzione Arc Start o Arc End. Solo ad un programma è consentito il controllo della saldatura.
Rimedio: Lasciar terminare l'esecuzione del programma che ha attualmente il controllo della saldatura (o terminarne l'esecuzione con ABORT) prima di attivare un altro programma.

ARC-035 Equipment number isn't set (%s^4,%d^5)

Causa: L'istruzione di saldatura non contiene il numero di saldatrice.

Rimedio: Specificare il numero di saldatrice desiderato nei dati di dettaglio del programma o nell'istruzione di saldatura.

ARC-036 Such equipment mask isn't supported (%s^4,%d^5)

Causa: Si è tentato di aggiungere o utilizzare più saldatrici di quelle consentite.

Rimedio: Specificare il numero di saldatrice desiderato nei dati di dettaglio del programma o nell'istruzione di saldatura.

ARC-037 Another equipment is inching now

Causa: Un altro componente della saldatrice sta facendo avanzare il filo.

Rimedio: Rilasciare il pulsante SHIFT oppure il tasto utente in modo che la saldatrice interrompa l'avanzamento del filo.

ARC-038 Already held another equipment (%s^4,%d^5)

Causa: Questo programma sta già impiegando un'altra saldatrice. Un programma può utilizzare solo una saldatrice.

Rimedio: Utilizzare un altro programma per controllare la saldatrice interessata.

ARC-039 %s^1 AO[%d^2] is not scaled (%s^4,%d^5)

Causa: Il fattore di conversione per il segnale di uscita analogica non è corretto.

Rimedio: Reimpostare il valore di conversione dalla schermata Weld I/O.

ARC-040 EQ%d^1 Missing I/O: %s^2

Causa: Il segnale di I/O per la saldatura non è rilevato o non è configurato correttamente.

Rimedio: Controllare che i collegamenti siano corretti. Inoltre, controllare che l'impostazione del segnale sia corretta nella schermata Weld I/O. Se il segnale non è stato assegnato, utilizzare il tasto funzione CONFIG.

ARC-041 Weld EQ needs DeviceNet option

Causa: La saldatrice è stata configurata per l'utilizzo di DeviceNet impostando a valori diversi da zero le variabili di sistema $VENDOR_ID, $DEV_TYPE, $PROD_CODE, facenti parte della variabile capostipite $AWEPRR. Il sistema ha però rilevato che l'opzione software DeviceNet non è presente nel controllore.

Rimedio: Aggiungere l'opzione software DeviceNet oppure selezionare una saldatrice che non utilizzi questa opzione. Se il modello di saldatrice è corretto e non richiede l'opzione DeviceNet, impostare a zero i valori delle variabili di sistema sopra citate e spegnere e riaccendere il controllore.

ARC-042 Weld EQ needs Expl Msg option

Causa: La saldatrice è stata configurata per l'utilizzo di DeviceNet impostando a valori diversi da zero le variabili di sistema $VENDOR_ID, $DEV_TYPE, $PROD_CODE, facenti parte della variabile capostipite $AWEPRR. Il sistema ha però rilevato che l'opzione software Explicit Messaging non è presente nel controllore.

Rimedio: Aggiungere l'opzione software Explicit Messaging oppure selezionare una saldatrice che non utilizzi l'opzione DeviceNet. Se il modello di saldatrice è corretto e non richiede l'opzione DeviceNet, impostare a zero i valori delle variabili di sistema sopra citate e spegnere e riaccendere il controllore.

ARC-043 Weld EQ needs DeviceNet board

Causa: La saldatrice è stata configurata per l'utilizzo di DeviceNet impostando a valori diversi da zero le variabili di sistema $VENDOR_ID, $DEV_TYPE, $PROD_CODE, facenti parte della variabile capostipite $AWEPRR. Il sistema ha però rilevato che l'hardware corrispondente non è presente nel controllore.

Rimedio: Aggiungere l'hardware DeviceNet oppure selezionare una saldatrice che non utilizzi questa opzione. Se il modello di saldatrice è corretto e non richiede l'opzione DeviceNet, impostare a zero i valori delle variabili di sistema sopra citate e spegnere e riaccendere il controllore.

ARC-044 Weld EQ needs DeviceNet defn.

Causa: La saldatrice è stata configurata per l'utilizzo di DeviceNet impostando a valori diversi da zero le variabili di sistema $VENDOR_ID, $DEV_TYPE, $PROD_CODE, facenti parte della variabile capostipite $AWEPRR. Per questo prodotto non è stata trovata alcuna definizione come dispositivo DeviceNet.

Rimedio: Aggiungere la definizione DeviceNet per la saldatrice oppure, se il modello di saldatrice è corretto e non richiede l'opzione DeviceNet, impostare a zero i valori delle variabili di sistema sopra citate e spegnere e riaccendere il controllore.

ARC-045 Weld EQ Device is OFFLINE

Causa: Il software ArcTool ha tentato di comunicare con la saldatrice per mezzo di DeviceNet, ma l'operazione non è riuscita a causa di un malfunzionamento della connessione.

Rimedio: Verificare che la saldatrice sia in funzione. Verificare la correttezza del cavo DeviceNet. Controllare lo stato delle schermate riguardanti l'hardware DeviceNet e quello della scheda.

ARC-046 Weld EQ communication error

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione tra il software ArcTool e la saldatrice.

Rimedio: Verificare che la saldatrice sia in funzione. Verificare la correttezza del cavo DeviceNet. Controllare lo stato delle schermate riguardanti l'hardware DeviceNet e quello della scheda.

ARC-047 Not allowed during a weld

Causa: Si è tentata un'operazione non consentita durante l'esecuzione di una saldatura.

Rimedio: Attendere la fine del programma.

ARC-048 Auto AI/O setup is unsupported

Causa: La composizione dei moduli I/O non consente la configurazione automatica dei segnali analogici. Per questo motivo i parametri non sono impostati in modo automatico.

Rimedio: Verificare la composizione dei moduli I/O ed impostare la variabile di sistema $AWEPRR[] manualmente.

ARC-049 Process %d switch to %d failed

Causa: Il software ArcTool non ha potuto commutare il processo di saldatura.

Rimedio: La saldatrice potrebbe essere spenta, scollegata, oppure i dati del secondo processo potrebbero essere errati.

ARC-050 Process %d NOT found

Causa: Il software ArcTool non ha trovato questo processo nella saldatrice.

Rimedio: Immettere un numero diverso oppure utilizzare i parametri ed i tasti funzione di ricerca.

ARC-051 Weld EQ%d ONLINE: %s

Causa: Il software ArcTool è in comunicazione con la saldatrice. Il sistema visualizza il numero di versione della saldatrice.

Rimedio: Questo è un messaggio di informazione. Non indica la presenza di un problema.

ARC-052 Bad %s %s Prc %d

Causa: Il parametro indicato è fuori dai limiti.

Rimedio: Immettere un valore che rientri nei limiti previsti.

ARC-053 No ramp at process switch (%s^4,%d^5)

Causa: La variazione graduale dei parametri non è consentita quando si commuta il processo di saldatura.

Rimedio: Completare prima la commutazione di processo, poi attivare la variazione graduale dei parametri con la successiva istruzione Arc Start.

ARC-054 No motion while arc welding

Causa: La saldatura è stata interrotta automaticamente perché il movimento del robot si era fermato per un tempo più lungo di quello specificato nella variabile di sistema $awsemgoff.$chk_time. Questa funzione intende proteggere il pezzo da foratura accidentale.

Rimedio: Il valore contenuto nella variabile $awsemgoff.$chk_time può essere aumentato per consentire di effettuare la saldatura quando il robot rimane a lungo nella stessa posizione. Questa funzione può essere del tutto disabilitata impostando la variabile di sistema $awsemgoff.$nofltr_off = FALSE. Entrambe le modifiche richiedono che il controllore sia spento e riacceso.

ARC-055 No sync Eq (%s^4,%d^5)

Causa: Un'istruzione Arc Start ha specificato la sincronizzazione con una saldatrice che non sta anch'essa eseguendo un'istruzione Arc Start.

Rimedio: Determinare il motivo per cui la saldatrice non attiva l'arco o non utilizza la sincronizzazione.

ARC-056 Invalid sync (%s^4,%d^5)

Causa: Un'istruzione Arc Start ha specificato la sincronizzazione con una saldatrice che non è anch'essa sincronizzata.

Rimedio: Verificare il numero della saldatrice specificato per la sincronizzazione nell'istruzione Arc Start oppure nella tabella dei dati di saldatura specificata nel menu di dettaglio SYNCDT. Fare riferimento alla Sezione che tratta la sincronizzazione all'innesco dell'arco nel Manuale per l'Operatore del software ArcTool.

ARC-057 Cannot ramp t1=%d > t2=%d

Causa: Il processo di variazione graduale dei parametri di processo non può continuare perché il tempo necessario alla comunicazione tra saldatrice e robot (t1) supera quello di aggiornamento dei comandi (t2). Questa situazione si potrebbe verificare con la variazione graduale dei parametri di saldatura oppure con il modo 2 della funzione HeatWave.

Rimedio: Normalmente questo allarme appare immediatamente prima di ARC-133. Se l'allarme ARC-133 non viene generato subito dopo questo errore, contattare la FANUC. Riprendere l'esecuzione del programma.
Se ARC-133 non compare immediatamente dopo questo allarme, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

ARC-058 Wire stick is still detected

Causa: Il sistema ha rilevato la saldatura del filo dopo un RESET.

Rimedio: Mettere in sicurezza il robot e la saldatrice. Tagliare il filo.

ARC-059 Gas purge stopped

Causa: Le seguenti operazioni sono eseguite con il gas attivo dall'operazione di spurgo del gas (premendo GAS/STATUS con il tasto shift premuto). Per evitare di lasciare il gas attivo, lo spurgo del gas si ferma automaticamente al verificarsi di questo allarme.
- Eseguire il programma TP
- Disabilitare la Tastiera di programmazione, selezionare il modo AUTO
- Nella schermata di configurazione del sistema di saldatura, l'impostazione di "Gas purge key" cambia in disable

Rimedio: NON eseguire queste operazioni.. Se è indispensabile eseguirle, disattivare prima il gas.

ARC-060 Cmd %s NOT found

Causa: Il comando di tensione o corrente non esiste e, quindi, il monitoraggio delle anomalie di saldatura non può decidere l'intervallo dei limiti di WANR e STOP. Il monitoraggio non viene mai eseguito.

Rimedio: Se si intende utilizzare la funzione Arc Abnormal Monitor senza comando di tensione e corrente, impostare ABS(V,A) come metodo di monitoraggio ed immettere i valori assoluti di definizione dell'intervallo WARN o STOP nel menu Arc Abnormal Monitor. Se non si desidera monitorare i valori di retroazione, impostare a disabled la voce Arc Abnormal Monitor.

ARC-061 Illegal instruction

Causa: L'istruzione arc weld non è supportata dalla configurazione attuale.

Rimedio: Le istruzioni Arc Start e Arc End non possono essere utilizzate in questa configurazione della procedura di saldatura.
Le istruzioni Weld Start e Weld End possono essere utilizzate in questa configurazione della procedura di saldatura.

ARC-072 Illegal AMR packet

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio:
1. Questo allarme potrebbe comportare la necessità di spegnere e riaccendere il controllore.
2. Se si verifica lo stesso allarme, spegnere e riaccendere, riportare il robot nella posizione HOME ed eseguire il programma.
3. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

ARC-084 Application process is changed during welding

Causa: L'applicazione è cambiata durante una saldatura.

Rimedio: Correggere il programma.

ARC-085 Incomplete of conversion factor setup

Causa: L'impostazione del fattore di conversione dei segnali analogici non è completa.
Rimedio: Completare l'operazione.

ARC-086 Invalid of binary data in conversion factor

Causa: I dati binari (variabile di sistema $AWEPRR.$io_min/max_bin) non sono corretti. La differenza è pari a zero.
Rimedio: Impostare i valori corretti.

ARC-087 Invalid conversion factor data

Causa: Il fattore di conversione non è valido. Devono essere compilate almeno tre tabelle di dati. Il valore nella seconda tabella è pari a zero.
Rimedio: Impostare il fattore di conversione utilizzando più di due tabelle.

ARC-088 Over selected AO factor No.

Causa: L'indice selezionato relativo ai dati del fattore di conversione delle uscite analogiche è superiore alle dimensioni dell'elenco di dati.
Rimedio: Selezionare un indice corretto.

ARC-090 Weld disable by reason[%d]

Causa: In questa situazione, la saldatura è disabilitata a causa di uno dei seguenti motivi.
1: Il robot sta lavorando in modalità Step
2: Il robot sta lavorando in modalità blocco macchina
3: Il robot sta lavorando in modalità prova a vuoto
4: Non è presente alcuna scheda I/O
5: Non è stata effettuata alcuna assegnazione di segnali I/O per la saldatura
6: Il registro AMR è in stato Flush
7: L'applicazione è disabilitata
8: La saldatura è disabilitata
9: Il robot sta lavorando in modalità Skip welding
10: Il robot sta lavorando con la saldatura disabilitata come impostato nella variabile di sistema AWDBG
Rimedio: Rimuovere la causa che impedisce l'attivazione della saldatura.

ARC-091 Arc End cannot ramp to position (%s^4,%d^5)

Causa: Una tabella di parametri di saldatura contiene la specifica di un tempo pari a 99.0 secondi. Questo valore è utilizzato con l'istruzione ArcStart per indicare che la variazione graduale dei parametri ha la durata di tutto il movimento. Questo tipo di variazione graduale non è disponibile con l'istruzione Arc End. Utilizzare un tempo di 99.0 secondi per un'istruzione Arc End allo scopo di prevenire la formazione del cratere è eccessivo e non è consigliato. Se è necessario utilizzare un tempo molto lungo, è possibile impostare un valore di 98.0 secondi.
Rimedio: Utilizzare una tabella di dati di saldatura diverso per l'istruzione Arc End, oppure diminuire il valore del tempo specificato.

ARC-092 Weld Cmd error EQ%d (%d,%d)

Causa: L'errore si verifica quando il comando di saldatura viene inviato alla saldatrice.
Rimedio: Eseguire la seguente procedura.

1. Controllare se ci sono anche altri allarmi (schermata della storia allarmi). Se ci sono, risolverli e controllare se così viene risolto anche ARC-092.
2. Eseguire la saldatura dopo aver stabilito le comunicazioni con la saldatrice. Se non è possibile stabilire le comunicazioni con la saldatrice, fare riferimento al rimedio dell'allarme ARC-045.
3. Controllare se la saldatrice è in allarme attraverso il LED della medesima. Se la saldatrice è in allarme, controllare il numero dell'errore e i valori tra ().
4. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

ARC-093 Wire Feed Cmd error EQ%d (%d,%d)

Causa: L'errore si verifica quando il comando di saldatura viene inviato all'alimentatore del filo.

Rimedio: Eseguire la seguente procedura.

1. Controllare se nella schermata di configurazione della saldatrice il valore di "strike wire feed speed" è entro i limiti inferiore/superiore. Premere il tasto Enter dopo averlo messo a zero; i limiti inferiore/superiore compariranno nell'ultima riga della schermata, probabilmente nella forma "Invalid real (76.000, 999.000)", i valori fra parentesi sono i due limiti. Se il valore è uguale al limite inferiore, aumentarlo leggermente.
2. Controllare se ci sono anche altri allarmi (schermata della storia allarmi). Se ci sono, risolverli e controllare se così viene risolto anche IARC-093.
3. Eseguire la saldatura dopo aver stabilito le comunicazioni con la saldatrice. Se non è possibile stabilire le comunicazioni con la saldatrice, fare riferimento al rimedio dell'allarme ARC-045.
4. Controllare se la saldatrice è in allarme attraverso il LED della medesima. Se la saldatrice è in allarme, controllare il numero dell'errore e i valori tra ().
5. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

ARC-094 %s EQ%d is OFFLINE

Causa: L'operazione descritta nel messaggio non può essere eseguita perché Power Wave offline.

Rimedio: Eseguire l'operazione dopo aver stabilito le comunicazioni con la saldatrice. Se non è possibile stabilire le comunicazioni con la saldatrice, fare riferimento al rimedio dell'allarme ARC-045.

ARC-095 Feedback Exceeds STOP Limit (%s^4,%d^5)

Causa: La retroazione di tensione o di corrente supera il range di allarme stabilito dall'operatore nella schermata arc abnormal monitor setup.

Rimedio: Questo messaggio è una notifica per l'operatore. Individuare la causa per cui i valori della retroazione sono anormali. Se compare questo messaggio, ma la saldatura è eccellente, riesaminare il range di allarme impostato nella schermata arc abnormal monitor setup.

ARC-096 Feedback Exceeds WARN Limit (%s^4,%d^5)

Causa: La retroazione di tensione o di corrente supera il range di allarme stabilito dall'operatore nella schermata arc abnormal monitor setup.

Rimedio: Questo messaggio è una notifica per l'operatore. Individuare la causa per cui i valori della retroazione sono anormali. Se compare questo messaggio, ma la saldatura è eccellente, riesaminare il range di allarme impostato nella schermata arc abnormal monitor setup.

ARC-097 %sV, %sA, Pos %smm

Causa: Questo messaggio viene sempre visualizzato insieme a ARC-095 o ARC-096. Viene visualizzata la differenza fra la retroazione e il comando. Viene anche visualizzata la distanza fra la posizione di inizio saldatura e la posizione nella quale la retroazione ha superato il range di allarme/avvertimento.

Rimedio: Eseguire il rimedio di ARC-094 o ARC-095.

ARC-098 STOP After 1 Bead EQ%d

Causa: Questo messaggio compare al momento della fine della saldatura dopo la generazione di ARC-095 e l'esecuzione del programma si arresta. Ne consegue che viene impedita la continuazione di una saldatura difettosa.

Rimedio: Eseguire il rimedio di ARC-095.

ARC-099 Some Bead Exceeds STOP Limit EQ%d

Causa: Questo messaggio compare al momento della fine del programma dopo la generazione di ARC-095.

Rimedio: Eseguire il rimedio di ARC-095.

ARC-100 SVT: Unsupported Wire material

Causa: Il materiale selezionato del filo non è supportato dalla funzione Servo Torch.

Rimedio: Selezionare il materiale corretto.

ARC-101 SVT: Unsupported Wire size

Causa: La sezione del filo selezionata non è supportata dalla funzione Servo Torch.
Rimedio: Selezionare la sezione del filo corretta.

ARC-102 SVT: Unsupported speed unit

Causa: L'unità di misura della velocità di avanzamento del filo specificata non è supportata dalla funzione Servo Torch.
Rimedio: Selezionare l'unità di misura corretta.

ARC-103 SVT: WFS conversion failed

Causa: Il software non è riuscito a convertire il dato presente nella tabella dei parametri di saldatura in un comando di velocità di avanzamento del filo per la funzione Servo Torch.
Rimedio: Se nello stesso momento si è presentato un altro allarme, eliminarne la causa. Se non sono presenti altri allarmi, significa che si è verificato un errore interno del sistema.

ARC-104 SVT: Invalid sequence mode

Causa: Allarme interno di sistema. Il sistema ha inviato alla funzione Servo Torch un tipo di sequenza non valido.
Rimedio: Allarme interno di sistema. Spegnere e riaccendere il controllore.

ARC-105 Cannot read WSTK input signal

Causa: Il sistema non ha ricevuto il segnale WSTK dalla porta seriale di comunicazione con la saldatrice.
Rimedio: Verificare quale tipo di saldatura sia in uso. Verificare la bontà della connessione seriale con la saldatrice. Verificare la correttezza dell'impostazione della porta seriale.

ARC-106 Config of Roboweld is invalid

Causa: La configurazione per il sistema RoboWeld non è valida. Pertanto i dati per RoboWeld sono impostati in modo non corretto.
Rimedio: Rimuovere tutte le saldatrice RoboWeld selezionando un qualsiasi altro tipo di saldatrice. Poi riselezionare e configurare di nuovo la saldatrice RoboWeld, se il tipo di dispositivo da utilizzare è questo.

ARC-107 Roboweld internal Error(%d)

Causa: Errore interno del software per ROBOWELD.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

ARC-108 Wire touching before TRS seq

Causa: Il filo è già entrato in contatto con il pezzo prima che inizi la sequenza di Touch Retract Start.
Rimedio: Verificare che la torcia non si trovi troppo vicina al pezzo quando è in posizione di innesco dell'arco. Se è troppo vicina, correggere la posizione. Questa situazione si potrebbe verificare nel caso in cui il tratto di filo sporgente dopo il punto di fine saldatura è troppo lungo. Se così è, prevedere un ciclo di bruciatura del filo dopo il punto di fine saldatura precedente in modo da ottenere una sporgenza del filo di lunghezza corretta.

ARC-109 Arc Lost: Voltage < %d V

Causa: La tensione di retroazione è scesa al valore visualizzato una volta trascorso il tempo di arco non innescato. Per questo motivo, il robot determina che l'innesco dell'arco sia stato perso.
Rimedio: Rimuovere la causa che provoca l'abbassamento della tensione. Se la saldatura non ha problemi, il valore di soglia della tensione per la perdita dell'innesco dell'arco potrebbe essere troppo bassa. Impostare la variabile di sistema $AWEUPR[eq].$ARC_LOSS_V (dove eq indica il numero di saldatrice) ad un valore più basso.

ARC-110 Arc Lost: Current < %d A

Causa: La corrente di retroazione è scesa al valore visualizzato una volta trascorso il tempo di arco non innescato. Per questo motivo, il robot determina che l'innesco dell'arco sia stato perso.
Rimedio: Rimuovere la causa che provoca l'abbassamento della corrente. Se la saldatura non ha problemi, il valore di soglia della corrente per la perdita dell'innesco dell'arco potrebbe essere troppo bassa. Impostare la variabile di sistema $AWEUPR[eq].$ARC_LOSS_A (dove eq indica il numero di saldatrice) ad un valore più basso.

ARC-111 Assignment of SVT I/O invalid

Causa: L'assegnazione dei segnali I/O per ServoTorch non è valida.

Rimedio: Verificare l'assegnazione dei segnali I/O per la saldatura ad arco nel menu Weld I/O. Se si riscontrano errori nell'assegnazione dei segnali, correggerli. Poi, spegnere e riaccendere il controllore. Se non ci sono problemi nell'assegnazione, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

ARC-120 Enable/Disable Sim mode failed

Causa: Il sistema non ha rilevato la presenza dei segnali necessari per la simulazione.

Rimedio: Verificare la correttezza dell'assegnazione dei segnali I/O analogici e di saldatura.

ARC-121 Weld not performed(Sim mode)

Causa: La simulazione è stata attivata. Per questo motivo, la saldatura effettiva non può avere luogo.

Rimedio: Nessuno.

ARC-122 Cannot SIM/UNSIM(%s,Id:%d)

Causa: I segnali I/O non erano stati preparati per la simulazione quando si è tentato di attivarla.

Rimedio: Verificare la correttezza dell'assegnazione dei segnali I/O analogici e di saldatura.

ARC-123 Memory size is too small

Causa: Le dimensioni della memoria sono troppo piccole perché possa contenere tutti i dati necessari.

Rimedio: Sostituire il modulo di memoria con uno di capacità superiore ed eseguire un avviamento iniziale (Init Start).

ARC-124 EQ%d E:%d %s

Causa: La saldatrice ha generato un errore.

Rimedio: Fare riferimento al manuale della saldatrice.

ARC-129 %s

Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

ARC-130 Term-type is corrected

Causa: Il tipo di terminazione del movimento in un'istruzione di fine saldatura è stato cambiato da CNT a FINE in modo automatico.

Rimedio: Non è necessario alcun rimedio per questo allarme. Normalmente, selezionare il tipo di terminazione FINE per l'istruzione di movimento immediatamente prima dell'istruzione Arc End.

ARC-131 Weld procedure %d NOT found

Causa: Il numero di procedura specificato in un'istruzione Weld Start o Weld End non esiste nel controllore.

Rimedio: Introdurre un numero corretto o creare/caricare la procedura mancante.

ARC-132 Weld schedule %d NOT found

Causa: Il numero di tabella specificato in un'istruzione Weld Start o Weld End non esiste nel controllore.

Rimedio: Introdurre un numero di tabella esistente o aumentare il numero di tabelle.

ARC-133 Adjusted time_factor %d to %d

Causa: Questo errore viene generato subito dopo gli allarmi "ARC-057 Cannot ramp t1 > t2" o "ARC-136 Cannot pulse t1 > t2". Quando si verifica questo allarme, ha luogo automaticamente un aggiornamento del tempo ciclo delle tabelle dei dati di saldatura (variabile di sistema ($aweramp[eq].$time_factor), in funzione del ritardo di comunicazione tra robot e saldatrice. Per questo motivo, l'esecuzione del programma può riprendere con le nuove impostazioni.

Rimedio: Non è necessario alcun rimedio per questo allarme. Riprendere l'esecuzione del programma.

ARC-134 EQ%d E:8 PM missing machine option
EQ%d E:9 PM missing robot option

Causa: Questo errore è relativo alla funzione Lincoln Production Monitor.

Rimedio: La funzione Lincoln Production Monitor non è ancora supportata. Non esiste alcun problema anche se questo allarme si presenta. Non è necessario alcun rimedio per questo allarme.

ARC-135 %s^7

Causa: Questo errore è relativo alla macro di monitoraggio della produzione.

Rimedio: Consultare il manuale per i dettagli relativi allo specifico errore riportato.

ARC-136 Cannot pulse t1=%d > t2=%d

Causa: Il processo di saldatura pulsato a bassa frequenza non può continuare perché il tempo necessario alla comunicazione tra saldatrice e robot (t1) supera quello di aggiornamento dei comandi pulsati (t2). Questa situazione può verificarsi in caso di saldatura pulsata a bassa frequenza.

Rimedio: Normalmente questo allarme appare immediatamente prima di ARC-133. Se l'allarme ARC-133 non viene generato subito dopo questo errore, contattare la FANUC. Riprendere l'esecuzione del programma.
Se ARC-133 non compare immediatamente dopo questo allarme, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

ARC-137 Clamp pulse, %f Hz, %f %

Causa: La frequenza di pulsazione oppure il ciclo di lavoro per la saldatura pulsata a bassa frequenza sono stati limitati perché la forma d'onda della pulsazione eccede l'intervallo di valori previsto.

Rimedio: Modificare la frequenza di pulsazione oppure il ciclo di lavoro della saldatura pulsata a bassa frequenza. Diminuire il valore della frequenza, oppure portare la percentuale di intensità del ciclo di lavoro al 50%.

ARC-138 Internal error: ID = %d

Causa: Errore interno del software ArcTool. Normalmente questo allarme non si deve verificare.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

ARC-139 Weld ID %d is already used

Causa: L'ID specificato nell'istruzione weld end è già stato utilizzato in questo programma.

Rimedio: Specificare un ID della saldatura non ancora utilizzato in questo programma

ARC-140 MCC I/O parameter wrong(E:%d, %d)

Causa: Il parametro utilizzato per l'assegnazione del segnale I/O MCC è errato.

Rimedio: Controllare i parametri.

ARC-141 MCC stick detected(E:%d)

Causa: Il contattore MCC era bloccato, ma è stato attivato.

Rimedio: Controllare lo stato di funzionamento del contattore MCC.

ARC-142 MCC monitor abnormal(E:%d)

Causa: Il contattore MCC è OFF anche se il comando di attivazione è ON.

Rimedio: Verificare il funzionamento del contattore MCC ed i suoi collegamenti.

ARC-143 Power supply/feeder com alarm(E:%d)

Causa: All'interno della saldatrice, la comunicazione tra la scheda operativa e quella di controllo si è interrotta.

Rimedio:

1. Controllare i fusibili [Per l'avanzamento del filo: 3A (FU2) / 8A (FU3)]. Se i fusibili sono saltati, eseguire le seguenti azioni correttive. Sostituire il cavo dell'encoder ed i fusibili. Sostituire la scheda encoder nel dispositivo di avanzamento filo e sostituire i fusibili.
2. Sostituire la scheda GABANA.
3. Sostituire la scheda operativa nella saldatrice.

ARC-144 PS internal com-error(E:%d)

Causa: Nella saldatrice, si è verificato un allarme di comunicazione tra la CPU Gabana e la CPU principale.
Rimedio: Spegnere e riaccendere la saldatrice premendo l'arresto di emergenza e poi il tasto RESET.

ARC-145 PS internal abnormal com-data(E:%d)

Causa: Nella saldatrice, la comunicazione tra la CPU Gabana e la CPU principale non è normale.
Rimedio: Spegnere e riaccendere la saldatrice premendo l'arresto di emergenza e poi il tasto RESET.

ARC-146 Can't use Pulse in CO2(E:%d)

Causa: Se il processo prevede la saldatura con CO2, non è possibile utilizzare il modo pulsato.
Rimedio: Disabilitare il modo pulsato nel menu di dettaglio nella tabella di dati per la saldatura. Se si utilizza il comando diretto con l'istruzione Arc Start, (es. Arc Start[20V, 200A], il modo pulsato è sempre ON. Quindi, utilizzare l'istruzione Arc Start con il numero di tabella di dati per la saldatura.

ARC-147 Can't use Pulse in this setup(E:%d)

Causa: Se il processo prevede la saldatura con CO2, non è possibile utilizzare il modo pulsato.
Rimedio: Disabilitare il modo pulsato nel menu di dettaglio nella tabella di dati per la saldatura. Se si utilizza il comando diretto con l'istruzione Arc Start, (es. Arc Start[20V, 200A], il modo pulsato è sempre ON. Quindi, utilizzare l'istruzione Arc Start con il numero di tabella di dati per la saldatura.

ARC-148 Can't use Pulse in CO2

Causa: Se il processo prevede la saldatura con CO2, non è possibile utilizzare il modo pulsato.
Rimedio: Disabilitare il modo pulsato nel menu di dettaglio nella tabella di dati per la saldatura. Se si utilizza il comando diretto con l'istruzione Arc Start, (es. Arc Start[20V, 200A], il modo pulsato è sempre ON. Quindi, utilizzare l'istruzione Arc Start con il numero di tabella di dati per la saldatura.

ARC-149 Can't use Pulse in this setup

Causa: Se il processo prevede la saldatura con CO2, non è possibile utilizzare il modo pulsato.
Rimedio: Disabilitare il modo pulsato nel menu di dettaglio nella tabella di dati per la saldatura. Se si utilizza il comando diretto con l'istruzione Arc Start, (es. Arc Start[20V, 200A], il modo pulsato è sempre ON. Quindi, utilizzare l'istruzione Arc Start con il numero di tabella di dati per la saldatura.

ARC-150 Invalid op. in weld(0x%X)(E:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato una sequenza di segnali non valida durante la saldatura.
Rimedio: Eliminare l'allarme e riprovare l'operazione dopo lo spegnimento dell'arco.

ARC-151 Invalid wire size(E:%d)

Causa: Il diametro del filo non è corretto.
Rimedio: Impostare la dimensione del filo corretta.

ARC-152 Invalid weld process(E:%d)

Causa: Il processo di saldatura non è corretto.
Rimedio: Impostare il processo di saldatura corretto.

ARC-153 Invalid wire material(E:%d)

Causa: Il materiale di cui il filo è composto non è corretto.
Rimedio: Impostare correttamente il materiale di cui è composto il filo.

ARC-154 Invalid Arc Loss Time(E:%d)

Causa: Il tempo impostato per il rilevamento dello spegnimento dell'arco è al di fuori dei limiti previsti.
Rimedio: Impostare un tempo di rilevamento dello spegnimento dell'arco corretto.

ARC-155 Comm. Timeout(E:%d)

Causa: La comunicazione con la saldatrice RoboWeld è andata in timeout.
Rimedio: Verificare l'impostazione della porta di comunicazione e l'integrità del cablaggio.

ARC-156 RoboWeld Error(0x%X, %d)

Causa: Errore interno del software per ROBOWELD.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

ARC-157 Receive error(0x%X)(E:%d)

Causa: Il robot ha ricevuto dati non validi dalla saldatrice.

Rimedio: Verificare che non siano presenti disturbi e che il cablaggio sia integro.

ARC-158 1st currency (E:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato un'anomalia nella prima currency.

Rimedio: Verificare la correttezza della currency.

ARC-159 2nd currency (E:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato un'anomalia nella seconda currency.

Rimedio: Verificare la correttezza della currency.

ARC-160 Temperature alaram(E:%d)

Causa: La temperatura rilevata non è corretta.

Rimedio: Verificare se la saldatrice è sovraccarica.

ARC-161 High voltage(E:%d)

Causa: La tensione rilevata è eccessiva.

Rimedio: Verificare la tensione.

ARC-162 Low voltage(E:%d)

Causa: La tensione rilevata è eccessivamente bassa.

Rimedio: Verificare la tensione.

ARC-163 Start signal error(E:%d)

Causa: Il segnale di start non è normale.

Rimedio: Verificare il segnale di partenza ciclo.

ARC-164 Power source error(E:%d)

Causa: L'alimentazione trifase non è corretta.

Rimedio: Verificare l'alimentazione trifase.

ARC-165 EQ is detached(E:%d)

Causa: La saldatrice RoboWeld è scollegata.

Rimedio: Verificare la correttezza delle impostazioni sulla porta di comunicazione.

ARC-166 Comm. stopped in weld(E:%d)

Causa: La comunicazione con la saldatrice RoboWeld si è interrotta durante la saldatura.

Rimedio: Verificare l'esistenza di altri allarmi, le impostazioni della porta di comunicazione e l'integrità del cablaggio.

ARC-167 I/O asginment overlap(%d)(E:%d)

Causa: L'intervallo dei segnali I/O per RoboWeld è già in uso.

Rimedio: Verificare le assegnazioni I/O per altri dispositivi e la variabile $IO_START in $RBWLD.

ARC-168 I/O error(%d)(%d, E:%d)

Causa: Errore nell'inizializzazione degli I/O.

Rimedio: Verificare le assegnazioni I/O per altri dispositivi e la variabile $IO_START in $RBWLD.

ARC-169 Invalid wire op.(E:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato un funzionamento errato nel dispositivo di avanzamento del filo.

Rimedio: Verificare la sequenza di controllore del dispositivo di avanzamento del filo.

ARC-170 Detect Arc OFF(E:%d)

Causa: L'innesco dell'arco si è spento.
Rimedio: Verificare il funzionamento della saldatrice e lo stato del pezzo.

ARC-171 Unified data RCV error(%d,0x%X)(E:%d)

Causa: Il sistema non ha ricevuto i dati unificati.
Rimedio: Verificare le impostazioni della porta di comunicazione, l'assenza di eventuali disturbi e l'integrità dei cablaggi.

ARC-172 Warning, Rcv(0x%X)(E:%d)

Causa: Il robot ha ricevuto comandi non validi dalla saldatrice.
Rimedio: Verificare che non siano presenti disturbi e che il cablaggio sia integro.

ARC-173 Warning, Retry(0x%X)(E:%d)

Causa: Il sistema ha dovuto ripetere l'invio del comando alla saldatrice.
Rimedio: Verificare che non siano presenti disturbi e che il cablaggio sia integro.

ARC-174 Warning, NAK for(0x%X)(E:%d)

Causa: Il robot ha ricevuto un segnale NAK dalla saldatrice.
Rimedio: Verificare che non siano presenti disturbi e che il cablaggio sia integro.

ARC-175 Signal change is ignored(E:%d)

Causa: La comunicazione con la saldatrice RoboWeld si è interrotta.
Rimedio: Verificare le impostazioni della saldatura, la connessione dei cavi e poi provare ad eliminare l'allarme.

ARC-176 No sysvar $RBWLD for E:%d

Causa: La variabile di sistema $RBWLD non è impostata per il nuovo numero di saldatrice (EQ)
Rimedio: Verificare il contenuto delle variabili di sistema $RBWLD e $RBWLD_CFG.

ARC-177 RoboWeld(E:%d) reset complete

Causa: La sequenza di ripristino di RoboWeld è completata.
Rimedio: Il sistema è pronto per saldare.

ARC-179 Power supply com alarm(E:%d)

Causa: Questo allarme si presenta quando la comunicazione tra la scheda di controllo della saldatura ed il controllore del robot si interrompe.
Rimedio:

1. Se l'allarme si verifica insieme all'errore ARC-143, intraprendere l'azione correttiva prescritta per quest'ultimo.
2. Se questo allarme si ripresenta anche dopo avere spento e riacceso il sistema, controllare il cablaggio tra il controllore del robot e la saldatrice. Se non ci sono problemi, controllare la scheda di controllo dell'alimentatore.

ARC-180 Gabana alarm(E:%d)

Causa: La velocità del motore di trascinamento del filo è superiore al limite stabilito.
Rimedio: Verificare il funzionamento del motore per il trascinamento del filo. Dopo aver effettuato il controllo, riprovare l'operazione. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare la FANUC.

ARC-181 Encoder alarm(E:%d)

Causa: Il cavo del sensore del motore per il trascinamento del filo è stato scollegato oppure il motore stesso non gira correttamente.
Rimedio: Verificare il cablaggio del sensore del motore per il trascinamento del filo. Poi, riprovare l'operazione. Se si ripresenta lo stesso allarme, contattare la FANUC.

ARC-182 Motor alarm(E:%d)

Causa: Il motore dovrebbe essere fermo, ma il sistema rileva che invece è ancora in rotazione.
Rimedio: Se effettivamente il motore sta ancora girando, potrebbe essere presente un problema sulla scheda di controllo del motore.

ARC-188 External emergency input(E:%d)

Causa: Un dispositivo esterno ha inviato un segnale di arresto di emergenza.
Rimedio: Spegnere il controllore, eliminare la causa dell'allarme, riaccendere il controllore.

ARC-189 External input1(E:%d)

Causa: Un dispositivo esterno ha inviato un segnale di Hold.
Rimedio: Spegnere il controllore, eliminare la causa dell'allarme, riaccendere il controllore.

ARC-190 External input2(E:%d)

Causa: Un dispositivo esterno ha inviato un segnale di Hold.
Rimedio: Spegnere il controllore, eliminare la causa dell'allarme, riaccendere il controllore.

ARC-191 Memory alarm(E:%d)

Causa: Si è verificato un errore nella memoria della saldatrice.
Rimedio: Spegnere e riaccendere la saldatrice. Se si ripresenta lo stesso allarme, contattare la FANUC.

ARC-192 CPU alarm(E:%d)

Causa: Errore nella CPU della saldatrice.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

ARC-193 Arc start alarm(E:%d)

Causa: L'interruttore della torcia è in posizione ON, ma l'innesco dell'arco non è avvenuto entro 4 sec.
Rimedio: Ponendo l'interruttore della torcia su OFF, l'allarme dovrebbe essere eliminato. Verificare che i collegamenti con la saldatrice siano corretti.

ARC-195 Not support weld type(E:%d)

Causa: Il tipo di saldatura specificato non è supportato da questa saldatrice.
Rimedio: Verificare l'impostazione del tipo di processo, della dimensione e del materiale del filo nella schermata di configurazione della saldatrice e del modo pulsato nella tabella dei dati di saldatura. Eventualmente, modificare i parametri.

ARC-196 Loading weld type ...(E:%d)

Causa: Caricamento dei dati di saldatura in corso. Attendere il completamento dell'operazione.
Rimedio: Nessuno.

ARC-197 Complete loading weld type (E:%d)

Causa: Completare il caricamento dei dati di tipo saldatura. Così diventa possibile eseguire la saldatura ad arco.
Rimedio: Nessuno.

ARC-198 Not support weld type

Causa: Il tipo di saldatura specificato non è supportato da questa saldatrice.
Rimedio: Verificare l'impostazione del tipo di processo, della dimensione e del materiale del filo nella schermata di configurazione della saldatrice e del modo pulsato nella tabella dei dati di saldatura. Eventualmente, modificare i parametri.

ARC-199 This weld EQ isn't supported(E:%d)

Causa: La saldatrice collegata non è supportata.
Rimedio: Verificare la saldatrice.

ARC-200 Arclink ch%d heartbeat timeout

Causa: La saldatrice collegata in rete ArcLink non risponde alle richieste inviatele.
Rimedio: Verificare le connessioni ArcLink sulla saldatrice.

ARC-201 Arclink ch%d obj #%d no resp

Causa: Un componente della saldatrice nella rete ArcLink non ha risposto ad una richiesta emessa dal controllore del robot.
Rimedio: Verificare le connessioni ArcLink tra robot e saldatrice.

ARC-202 Arclink ch%d obj #%d error resp

Causa: Un componente della saldatrice ha risposto con un errore ad una richiesta inviata dal controllore del robot.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore e la saldatrice e riprovare l'operazione.

ARC-203 Arclink ch%d reset by master

Causa: La rete ArcLink è stata ripristinata da una richiesta proveniente dalla saldatrice.
Rimedio: Nessuno. Questo messaggio appare solitamente come risultato del rilevamento di un errore da parte della saldatrice.

ARC-204 Arclink ch%d available

Causa: Questo è un messaggio informativo che indica l'avvenuta inizializzazione della rete ArcLink che ora è pronta per il normale funzionamento.
Rimedio: Nessuno.

ARC-205 Arclink ch%d h/s event lost

Causa: Il messaggio ad alta velocità atteso durante la saldatura non è arrivato in tempo.
Rimedio: La rete ArcLink si ripristina automaticamente. Se l'errore persiste, indica che esiste un problema con la rete di comunicazione oppure con un dispositivo ad essa collegato.

ARC-206 Arclink ch%d too many errors

Causa: L'interfaccia CAN ArcLink sta rilevando un numero notevole di errori di comunicazione con la saldatrice. Solitamente questo dipende dalla presenza di disturbi sulla rete ArcLink.
Rimedio: Verificare le connessioni ArcLink per eliminare i disturbi elettrici.

ARC-207 Arclink ch%d no bus power

Causa: L'interfaccia ArcLink nel controllore del robot non rileva alcuna alimentazione o altro dispositivo sulla rete. Questo indica che non esiste alcuna rete ArcLink connessa, oppure che la saldatrice è spenta o scollegata.
Rimedio: Assicurarsi che tutte le connessioni ArcLink siano corrette e che la saldatrice sia a propria volta connessa e accesa.

ARC-208 Arclink ch%d no nodes on bus

Causa: Sulla rete ArcLink non è stato rilevato nessun altro dispositivo.
Rimedio: Verificare che le connessioni alla rete ArcLink siano corrette e che la saldatrice sia accesa.

ARC-209 Arclink ch%d bus errors

Causa: L'interfaccia ArcLink sta rilevando errori imprevisti sulla rete, a indicazione che potrebbero essere presenti disturbi elettrici o altro tipo di interferenze. Se questi errori permangono, potrebbe verificarsi un allarme sulla rete.
Rimedio: Verificare le connessioni ArcLink per eliminare i disturbi elettrici.

ARC-210 Arclink ch%d network flooded

Causa: L'interfaccia ArcLink sul controllore non è in grado di comunicare a causa dell'eccessiva quantità di messaggi che tengono occupata la rete.
Rimedio: Ridurre il traffico dei messaggi in rete cercando di mandare in esecuzione meno sessioni di comunicazione allo stesso controllore.

ARC-211 Arclink ch%d comm error %d

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione inatteso sull'interfaccia CAN ArcLink.
Rimedio: Verificare tutte le connessioni ArcLink, poi spegnere e riaccendere il controllore.

ARC-212 Arclink ch%d CAN-Enet conflict

Causa: Il sistema ha rilevato che una scheda CANbus per comunicazione ArcLink è già stata assegnata come canale ArcLink-su-Ethernet.
Rimedio: Assegnare la connessione Ethernet ad un canale differente per liberare quello in questione per l'uso previsto dalla scheda CANbus.

ARC-213 %s: Invalid Arclink I/O EQ%d

Causa: L'assegnazione di Arclink I/O il cui nome segnale è visualizzato in questo messaggio è sbagliata.

Rimedio: Controllare l'assegnazione di Arclink I/O nella schermata DI/DO assignment o nella schermata AI/AO assignment. Se si desidera solo muovere il robot in jog o eseguire il programma senza arco prima di risolvere questo allarme, spegnere la saldatrice.

ARC-249 E%d Weld Table %d not set

Causa: Non è stato possibile selezionare il numero della tabella di saldatura sulla saldatrice.

Rimedio: Controllare la tabella di saldatura nella schermata di configurazione del sistema di saldatura. Il Powerwave può aver bisogno di un'altra tabella di saldatura.

ARC-250 Arclink ch%d CAN-Enet conflict

Causa: Il sistema ha rilevato che una scheda CANbus per comunicazione ArcLink è già stata assegnata come canale ArcLink-su-Ethernet.

Rimedio: Assegnare la connessione Ethernet ad un canale differente per liberare quello in questione per l'uso previsto dalla scheda CANbus.

ARC-251 Arclink ch%d CAN-Enet conflict

Causa: Il sistema ha rilevato che una scheda CANbus per comunicazione ArcLink è già stata assegnata come canale ArcLink-su-Ethernet.

Rimedio: Assegnare la connessione Ethernet ad un canale differente per liberare quello in questione per l'uso previsto dalla scheda CANbus.

ARC-253 I/O polarity is inverted:E%d

Causa: Alcune polarità degli I/O sono invertite. E' necessario spegnere e riaccendere.

Rimedio: Spegnere e riaccendere.

ARC-254 Please power OFF/ON.

Causa: E' necessario spegnere e riaccendere il controllore.

Rimedio: Spegnere e riaccendere.

ARC-255 Weld EQ%d setup incomplete.

Causa: La configurazione del sistema di saldatura non è ancora stata completata.

Rimedio: Completare la configurazione nella schermata ArcTool Setup con avviamento controllato.

ARC-256 Initial communicate is failed:E%d.

Causa: La prima connessione con la saldatrice è fallita.

Rimedio: Controllare quanto segue

1. Tutti i programmi sono abortiti.
2. Non ci sono allarmi della saldatrice.

ARC-300 Argument is not integer

Causa: Il parametro utilizzato dalla Macro che modifica l'altezza della posizione di start non è un numero intero.

Rimedio: Utilizzare un valore intero per la Macro che modifica l'altezza della posizione di start.

ARC-301 Invalid EQ number

Causa: Il numero di saldatrice specificato per la modifica dell'altezza della posizione di start non è valido.

Rimedio: Specificare il numero di una saldatrice esistente per la modifica dell'altezza della posizione di start.

ARC-302 Invalid robot group number

Causa: Il numero di gruppo di assi specificato per la modifica dell'altezza della posizione di start non è valido.

Rimedio: Specificare il numero corretto di gruppo di assi per la modifica dell'altezza della posizione di start.

ARC-303 Invalid I/O assignment

Causa: L'assegnazione dei segnali I/O per la modifica dell'altezza della posizione di start non è valida.

Rimedio: Specificare l'assegnazione corretta dei segnali I/O per la modifica dell'altezza della posizione di start.

ARC-304 Cannot use same PR number

Causa: Nella funzione di modifica dell'altezza della posizione di start, non è possibile utilizzare lo stesso numero di PR per le voci Touch Command Signal (Comando attivazione tasteggio) e Touch Detect Signal (Segnale rilevamento contatto).

Rimedio: Utilizzare un numero di PR diverso per le due voci.

ARC-305 Other task adjusts height

Causa: Un altro programma ha già attivato la modifica dell'altezza della posizione di start per la saldatrice specificata.

Rimedio: Non eseguire la modifica dell'altezza della posizione di start più volte contemporaneamente sulla stessa saldatrice.

ARC-306 Start Height Adjust is ignored

Causa: La funzione di modifica dell'altezza della posizione di start è stata ignorata perché il sistema sta funzionando in modo Step o Dry run. Inoltre, la saldatura potrebbe essere disabilitata. Se si utilizza la saldatrice Lincoln, potrebbe essersi verificata una disconnessione sulla rete ArcLink.

Rimedio: Disattivare le modalità Step o Dry run oppure abilitare la saldatura per poter eseguire la modifica dell'altezza della posizione di start. Se si intende eseguire la modifica dell'altezza della posizione di start con la saldatura disabilitata, impostare la voce “Skip with Weld Disabled” a FALSE nella schermata di configurazione Arc Start Height Adjust. Se si sta utilizzando una saldatrice Lincoln, attivare la connessione ArcLink. Se si desidera evitare la visualizzazione del messaggio, impostare la variabile di sistema $AWSTHOF. $POST_WARN a FALSE.

ARC-307 Contact before search

Causa: Durante l'esecuzione della funzione di modifica dell'altezza della posizione di start, il sistema ha rilevato un contatto con il pezzo prima che la ricerca abbia avuto inizio.

Rimedio: Eseguire la funzione di modifica dell'altezza della posizione di start in un punto in cui la torcia (elettrodo) non tocchi mai il pezzo. Se si desidera continuare la modifica dell'altezza della posizione di start in questa situazione, impostare la voce “Contact Before Search”, nel menu di configurazione della funzione, a WARN.

ARC-308 Contact is not detected

Causa: Durante l'esecuzione della funzione di modifica dell'altezza della posizione di start, il sistema non ha rilevato un contatto con il pezzo.

Rimedio: Eseguire la funzione di modifica dell'altezza della posizione di start partendo da un punto più vicino al pezzo. In alternativa, modificare la velocità di ricerca (Search Speed) oppure la massima distanza di ricerca (Search Max Distance).

ARC-309 Start Height Adjust failed

Causa: La funzione di modifica dell'altezza della posizione di start non ha prodotto risultati per qualche motivo.

Rimedio: Verificare che la configurazione della funzione per la modifica dell'altezza della posizione di start sia corretta. Se questo allarme appare in concomitanza con un altro, risolvere prima l'altro allarme. Se l’allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

ARC-310 Too long adjust motion time

Causa: Il movimento per la funzione di modifica dell'altezza della posizione di start è troppo lungo.

Rimedio: Se la funzione di modifica dell'altezza della posizione di start è eseguita a velocità molto bassa, questo allarme potrebbe essere generato dal sistema. Se l’allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

ARC-400 Laser PW Up limit (%s^4,%d^5)

Causa: La potenza del laser eccede il limite superiore.

Rimedio: Controllare la potenza del laser.

ARC-401 Laser PW Lo limit (%s^4,%d^5)

Causa: La potenza del laser è sotto il limite inferiore.

Rimedio: Controllare la potenza del laser.

ARC-402 WF speed Up limit (%s^4,%d^5)
Causa: La velocità di avanzamento del filo eccede il limite superiore.
Rimedio: Verificare la velocità di avanzamento del filo .

ARC-403 WF speed Lo limit (%s^4,%d^5)
Causa: La velocità di avanzamento del filo è sotto il limite inferiore.
Rimedio: Verificare la velocità di avanzamento del filo .

ARC-404 Lost Laser detect (%s^4,%d^5)
Causa: Durante la saldatura laser è stato perso il segnale di laser ON.
Rimedio: Controllare l'oscillatore laser.

ARC-405 CTRL STOP (%s^4,%d^5)
Causa: Il PLC ha chiesto di fermare il programma.
Rimedio: Controllare il PLC.

ARC-406 Exceeds Max Laser Sch (%s^4,%d^5)
Causa: E' stato superato il numero massimo di tabelle laser.
Rimedio: Correggere il numero della tabella.

ARC-407 No Direct Value Input (%s^4,%d^5)
Causa: L'introduzione diretta del valore non è supportata.
Rimedio: Utilizzare una tabella

ARC-408 No Laser detected (%s^4,%d^5)
Causa: All'avvio del laseraggio non è stato rilevato il laser.
Rimedio: Controllare l'oscillatore laser.

4.1.4 Codici di allarme ASBN

ASBN-001 End of File
Causa: Prima che l'analisi del file fosse terminata il sistema ha incontrato la fine del file stesso.
Rimedio: Correggere gli errori di sintassi nel file.

ASBN-002 Error occurred during load
Causa: Durante il caricamento del file si è verificato un errore non specificato.
Rimedio: Correggere gli errori di sintassi nel file. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-003 File line %4d
Causa: Il sistema ha rilevato un errore di sintassi alla linea indicata.
Rimedio: Correggere l'errore nel file alla linea specificata.

ASBN-008 file '%s'
Causa: Durante il caricamento del file si è verificato un errore.
Rimedio: Correggere gli errori di sintassi nel file. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-009 on line %d, column %d
Causa: Il sistema ha rilevato un errore di sintassi alla linea e alla colonna indicate.
Rimedio: Correggere l'errore.

ASBN-010 Memory allocation error
Causa: Non è disponibile sufficiente memoria per elaborare il file.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

ASBN-011 Cannot read ASCII source file
Causa: La sezione POS del file è mancante.
Rimedio: Correggere gli errori di sintassi nel file.

ASBN-012 Invalid character

Causa: Il file contiene un carattere non valido.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-013 Unable to open source file

Causa: Il sistema non ha potuto aprire il file sorgente.
Rimedio: Il file non esiste oppure è danneggiato.

ASBN-020 Invalid section encountered

Causa: Una sezione inaspettata è stata letta nel file.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-021 Expecting a '['

Causa: Nel contesto corrente, non è stata trovata una parentesi quadra dove avrebbe dovuto essere.
Rimedio: Aggiungere le parantesi quadre dove sono necessarie.

ASBN-022 Out of range

Causa: Un indice o un valore specificato non è compreso nei limiti stabiliti.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-023 Configuration error

Causa: La stringa di configurazione del polso non è nel formato corretto.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-024 Expecting a comma

Causa: Il sistema non ha letto una virgola che avrebbe dovuto essere presente.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-025 Expecting a '='

Causa: Il sistema non ha letto un segno di uguale (=) dove previsto.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-026 Expecting a ']'

Causa: Il sistema non ha letto una parantesi quadra che avrebbe dovuto essere presente.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-027 Expecting a '('

Causa: Il sistema non ha letto una parantesi tonda che avrebbe dovuto essere presente.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-028 Expecting a ')'

Causa: Il sistema non ha letto una parantesi tonda che avrebbe dovuto essere presente.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-029 Expecting ';'

Causa: Il sistema non ha letto un punto e virgola (;) che avrebbe dovuto essere presente.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-029 Invalid operator

Causa: Un operatore non è corretto.
Rimedio: Correggere l'errore. . Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-031 Expecting ':'

Causa: Il sistema non ha letto un punto e virgola (;) che avrebbe dovuto essere presente.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-032 Expecting a real number
Causa: Il numero avrebbe dovuto essere in formato a virgola mobile.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-033 Expecting an integer
Causa: Il numero avrebbe dovuto essere in formato intero.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-034 Expecting 'mm'
Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘mm'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-035 Expecting 'mm/sec'
Causa: Era atteso ‘mm/sec’.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-036 Expecting 'sec'
Causa: Il sistema si attendeva di leggere 'sec'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-037 Expecting 'deg'
Causa: ‘Il sistema si attendeva di leggere 'deg'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-038 Invalid group number
Causa: È stato specificato un numero di gruppo di assi non valido.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-039 Invalid combination of AND/OR
Causa: Gli operatori OR/AND non possono essere utilizzati mischiati in una singola istruzione.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-040 Invalid operator combination
Causa: Gli operatori + e - non possono essere utilizzati nella stessa istruzione mischiati con * e /.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-041 Too many AND/OR operator
Causa: In ogni linea di programma possono essere inseriti fino a 4 operatori AND e OR.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-042 Too many arithmethic operator
Causa: In ogni linea di programma possono essere inseriti fino a 5 operatori +, -, *, /.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-046 Expecting a unit
Causa: Il sistema si attendeva di leggere una dichiarazione di unità di misura.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-047 String argument too long
Causa: La stringa specificata è troppo lunga.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-050 Invalid name in /PROG section
Causa: Il nome del programma non corrisponde a quello del file o contiene caratteri non validi.
Rimedio: Correggere l'errore.

ASBN-051 Invalid subtype /PROG section

Causa: Il sottotipo di programma TP non è valido.
Rimedio: Correggere l'errore.

ASBN-060 Invalid attribute syntax

Causa: L'intestazione del programma non è valida o è mancante.
Rimedio: Correggere gli errori oppure creare una sezione /ATTR. Stampare un programma che possa fungere da esempio.

ASBN-061 No /ATTR section in file

Causa: La sezione /ATTR è mancante.
Rimedio: Correggere l'errore.

ASBN-070 Invalid application syntax

Causa: Nella sezione /APPL è presente un errore di sintassi generico.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-073 No /APPL section in file

Causa: La sezione /APPL è necessaria per questo programma, ma non è stata rilevata.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-080 Duplicated Position data

Causa: Una posizione è stata definita due volte.
Rimedio: Assicurarsi che ciascun elemento nella sezione /POS abbia un indice P[] unico.

ASBN-081 Unused Position data

Causa: Nel programma è presente un riferimento ad una P[], ma la sua definizione non è stata trovata nella sezione /POS.
Rimedio: Definire la posizione interessata nella sezione /POS.

ASBN-082 Syntax error in position data

Causa: I dati di posizione non sono nel formato corretto.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-083 Invalid data in /POS section

Causa: I dati nella sezione /POS non sono nel formato corretto.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-084 Mismatch unit of joint

Causa: Il numero di assi definiti nel file non corrisponde a quello del robot.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-085 Mismatch number of joint

Causa: Il numero di assi specificati nella posizione non corrisponde alla configurazione del robot.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-090 Undefined macro

Causa: La macro non è stata definita.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-092 Undefined instruction

Causa: L'istruzione non è stata definita. L'istruzione non è valida o potrebbe essere utilizzata in modo scorretto.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-093 Expecting integer or Register

Causa: Il sistema si attendeva la presenza di un indice diretto o indiretto. Deve essere inserita una costante intera oppure un registro.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-094 Position not in /POS section

Causa: Deve essere presente la sezione /POS.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-095 Instruction not supported

Causa: L'istruzione non è supportata su questo robot per come è configurato.
Rimedio: Caricare o abilitare l'opzione relativa. Cancellare l'istruzione, se necessario. Modificare l'istruzione in modo appropriato per la configurazione corrente del robot.

ASBN-096 Duplicated label

Causa: Si è utilizzata la stessa LBL in diverse linee di programma.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-097 Internal error

Causa: Si è verificato un errore imprevisto.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-098 Invalid encoding of line

Causa: La linea di programma contiene un errore.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-099 Register cannot be used

Causa: Il registro non può essere utilizzato.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-100 Invalid data in robot configuration file, rerun setrobot program

Causa: I dati nella configurazione del robot non sono corretti.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-107 Could not open robot configuration file

Causa: Il sistema non ha potuto aprire il file di configurazione del robot.
Rimedio: Verificare la presenza del file di configurazione del robot.

ASBN-110 CS without CD

Causa: L'elemento CS è valido sono con CD o CNT100.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-115 AutoZone Mastering may be needed

Causa: Questo è un messaggio di avviso indicante che, dopo la conversione dal formato ASCII, potrebbe essere necessario effettuare la definizione master automatica delle zone per la funzione Interference Avoidance.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso indicante che, dopo la conversione dal formato ASCII, potrebbe essere necessario effettuare la definizione master automatica delle zone per la funzione Interference Avoidance.

ASBN-120 Undefined pallet number

Causa: Il numero di pallet non è corretto.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-121 Wrong route position

Causa: La posizione è errata.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-122 Duplicated Palletizing data

Causa: I dati di palletizzazone sono duplicati.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-123 Duplicated pattern

Causa: Lo schema di palletizzazone è duplicato.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-124 Undefined pattern number
Causa: Il numero di schema di palletizzazione non è valido.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-125 Wrong route position type
Causa: La posizione è errata.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-126 Wrong route position number
Causa: Il numero di posizione è errato.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-127 Wrong bottom position count
Causa: Il numero di posizione in basso è errato.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-128 Pallet register already used
Causa: Il registro di palletizzazione PL è già stato utilizzato.
Rimedio: Utilizzare un altro registro di palletizzazione.

ASBN-129 Expecting 'WID'
Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘WID'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-130 Invalid Backup
Causa: Il comando di pre-chiusura pinza non è valido.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-131 Invalid Pressure
Causa: Il comando di pressione alla pinza non è valido.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-133 Invalid Equipment number
Causa: Il numero di saldatrice non è valido.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-135 Expecting 'BU'
Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘BU'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-136 Expecting 'P'
Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘P'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-137 Expecting 'S'
Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘S'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-142 SpotTool not configured
Causa: Il software SpotTool non è stato configurato.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-144 Expecting 'WC'
Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘WC'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-145 Expecting 'OPEN', 'CLOSE', or '*'

Causa: Il sistema di attendeva ‘OPEN’, ‘CLOSE’ o ‘*’ .
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-146 Expecting 'OPEN' or 'CLOSE'

Causa: Il sistema di attendeva ‘OPEN’ o ‘CLOSE’.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-147 Expecting 'SV'

Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘SV'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-148 Expecting 'SN'

Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘SN'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-149 Invalid number

Causa: Il numero non è valido.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-150 Invalid Equalization Pressure

Causa: Il valore di equalizzazione sulla pressione non è valido.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-152 Expecting 'EP'

Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘EP'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-154 Expecting unit

Causa: Il sistema si attendeva di leggere un'unità di misura.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-155 Expecting 'ED'

Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘ED'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-156 Expecting 'SD'

Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘SD'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-157 Invalid distance schedule

Causa: La tabella dei dati per la distanza non è valida.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-158 Expecting 'SEL'

Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘SEL'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-159 Expecting 't'

Causa: Il sistema si attendeva di leggere ‘t'.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-161 Tracking not configured

Causa: La funzione di tracking non è stata configurata.
Rimedio: Configurare la funzione di tracking.

ASBN-162 Tracking not complete, P[%d]
Causa: La funzione di tracking non è completa.
Rimedio: Completare la funzione di tracking.

ASBN-170 Invalid arc weld data
Causa: I dati di saldatura non sono validi.
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-171 Touch Mastering may be needed
Causa: È necessario eseguire la procedura master per il tasteggio.
Rimedio: Eseguire la procedura master per il tasteggio.

ASBN-190 Motion instruction in daughter
Causa: In un programma figlia è stata inserita un'istruzione di movimento,
Rimedio: Correggere l'errore. Il codice di causa potrebbe fornire informazioni aggiuntive.

ASBN-195 Tool frame number mismatch
Causa: Il numero di sistema di coordinate utensile nella sezione /MN è differente da quella specificata nella sezione /POS.
Rimedio: Utilizzare lo stesso numero di sistema di coordinate utensile nelle due sezioni.

ASBN-196 Duplicated Position ID
Causa: Nella sezione /POS è stata utilizzato due volte lo stesso identificativo di posizione.
Rimedio: Assicurarsi che ciascun elemento nella sezione /POS abbia un indice P[] unico.

ASBN-197 Too many Positions are teached
Causa: Sono state definite più di 9999 posizioni nel programma.
Rimedio: Ridurre il numero di posizioni registrate nel programma.

ASBN-198 Too many I/Os are specified
Causa: Nella stessa linea sono stati specificati più di 64 I/O.
Rimedio: Ridurre il numero di I/O nella stessa linea.

4.1.5 Codici di allarme ATGP

ATGP-001 No global variables
Causa: Le variabili globali per la funzione Attach Group non sono caricate.
Rimedio: Eseguire un avviamento controllato (Controlled Start) ed inizializzare i moduli software per la gestione del movimento.

ATGP-002 Joint motion not allow
Causa: L'opzione Attach Group non consente movimenti in Joint.
Rimedio: Cambiare il tipo di movimento in Lineare o Circolare prima di ritentare l'operazione.

ATGP-003 Wrist Joint motion not allow
Causa: L'opzione Attach Group non consente movimenti wrist joint.
Rimedio: Rimuovere l'istruzione wrist joint prima di ritentare l'operazione.

ATGP-004 UFRAME must be zero
Causa: Il numero di sistema di coordinate utente non è zero.
Rimedio: Impostare il numero di sistema di coordinate utente a zero.

4.1.6 Codici di allarme ATZN

ATZN-001 Calibration internal error.
Causa: Errore interno del software AutoZone.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, ricaricare il software nel controllore.

ATZN-002 Name not found in HDR Table
Causa: Nell'intestazione del programma interno AutoZone non è presente il nome del programma.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-003 Name not found in PRG Table
Causa: Nella tabella dei voxel del programma interno AutoZone non è presente il nome del programma.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-004 Name not found in REC Table
Causa: Nella tabella di registrazione per la funzione AutoZone non è presente il nome del programma.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-005 Name not found in REQ Table
Causa: Nella tabella di richiesta per la funzione AutoZone non è presente il nome del programma.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-006 AZ HDR Table is full
Causa: La tabella interna di intestazione per la funzione AutoZone è piena.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-007 AZ PRG Table is full
Causa: La tabella interna di programmi per la funzione AutoZone è piena.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-008 AZ REC Table is full
Causa: La tabella interna di registrazione per la funzione AutoZone è piena.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-009 AZ REQ Table is full
Causa: La tabella interna di richiesta per la funzione AutoZone è piena.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-010 Master flags not in sync
Causa: I flag master nei programmi principale e secondario non sono sincronizzati.
Rimedio: Verificare i flag master nell'intestazione dei programmi principale e secondario ed assicurarsi che siano sincronizzati. Per esempio, entrambi i flag devono essere abilitati oppure disabilitati.

ATZN-011 %s start mastering
Causa: Ha inizio il processo di masterizzazione del programma.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso che indica l'avvenuto inizio del processo di masterizzazione.

ATZN-012 %s end mastering
Causa: Il processo di masterizzazione del programma è terminato.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso che indica l'avvenuto completamento del processo di masterizzazione.

ATZN-013 Not calibrated w.r.t. ZMGR
Causa: Il robot non è calibrato per il gestore di zona.
Rimedio: Calibrare il robot per il gestore di zona dal menu di configurazione del controllo AutoZone.

ATZN-014 G:%d AZ Jog close to target

Causa: Il robot è vicino al target durante il movimento in manuale.
Rimedio: Questo allarme interrompe il movimento in manuale.

ATZN-015 Resend G:%d AZ Jog request

Causa: La richiesta di movimento in manuale AutoZone non ha ricevuto risposta per un periodo di tempo. La richiesta di movimento in manuale AutoZone viene rispedita.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso e indica che la richiesta di movimento in manuale AutoZone viene rispedita.

ATZN-016 Prg needs re-master(mdf tim)

Causa: L'ora della modifica del programma ricavata è diversa tra la masterizzazione del programma e la sua esecuzione in tempo reale.
Rimedio: Rimasterizzare il programma per sincronizzare l'ora della modifica salvata nei dati di masterizzazione del programma stesso.

ATZN-017 %s Append Mode enabled

Causa: Il modo Append (aggiungi) è stato abilitato. Il nuovo file di dati di masterizzazione sarà incorporato del file di dati esistente,
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso e indica che il modo Append è abilitato durante il processo di masterizzazione del programma.

ATZN-018 Space setup not initialized

Causa: Lo spazio non è stato configurato e abilitato nel menu di configurazione della funzione AutoZone.
Rimedio: Configurare lo spazio e abilitarlo nel menu di configurazione della funzione AutoZone.

ATZN-019 No AutoZone CD Jogging

Causa: La funzione AutoZone non supporta i movimenti coordinati in manuale .
Rimedio: Disabilitare i movimenti in manuale AutoZone dal menu di configurazione dello stato di test per la funzione AutoZone durante i movimenti coordinati in manuale.

ATZN-020 Constant Path not enabled

Causa: La funzione Constant Path non è abilitata.
Rimedio: Abilitare la funzione Constant Path e spegnere e riaccendere il controllore.

ATZN-021 Exceed max DP comb zone(%d)

Causa: E’ stata superata la zona massima di prevenzione dello stallo per l’analisi della combinazione DP.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-022 Exceed max DP total zone(%d)

Causa: E’ stato superato ilo massimo delle zone di prevenzione dello stallo.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-023 Minimum 2 prog for DP analysis

Causa: L’analisi per la prevenzione dello stallo necessita di almeno 2 programmi TP.
Rimedio: Modificare la configurazione della tabella per la prevenzione dello stallo.

ATZN-024 Exceed max DP total space(%d)

Causa: E’ stato superato ilo massimo degli spazi di prevenzione dello stallo.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-025 No %s space data

Causa: I dati dello spazio del programma non sono disponibili per la richiesta.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-026 No overlap space data

Causa: I dati dello spazio di sovrapposizione non sono disponibili per la richiesta.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-027 No robot space data

Causa: I dati dello spazio del robot non sono disponibili per la richiesta.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-028 Invalid Voxel Id

Causa: Durante una query individuale voxel l'ID voxel non è valido.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

ATZN-029 Dup prg %s schd %d

Causa: Nella tabella per la prevenzione dello stallo sono duplicati il nome dell'host e il nome del programma.
Rimedio: Nella tabella per la prevenzione dello stallo un solo nome di host e un solo nome di programma.

ATZN-030 Same grp in %s %s

Causa: I programmi TP specificati contengono lo stesso numero di gruppo assi.
Rimedio: Un numero di gruppo assi non può essere utilizzato in due programmi TP con lo stesso nome host nella tabella per la prevenzione dello stallo.

ATZN-031 %s first pt in DP zone

Causa: Il primo punto di movimento del programma TP è all'interno della zona di prevenzione dello stallo.
Rimedio: Correggere il programma, abilitare l'analisi di prevenzione dello stallo, quindi verificare che il primo punto di movimento sia all'esterno della zona di prevenzione dello stallo.

ATZN-032 %s last pt in DP zone

Causa: L'ultimo punto di movimento del programma TP è all'interno della zona di prevenzione dello stallo.
Rimedio: Correggere il programma, abilitare l'analisi di prevenzione dello stallo, quindi verificare che l'ultimo punto di movimento sia all'esterno della zona di prevenzione dello stallo.

4.2 B

4.2.1 Codici di allarme BBOX

BBOX-020 No %ss in the program

Causa: Nel programma non sono presenti istruzioni di processo. Il rilevamento automatico delle linee nella tabella di dati non può essere effettuato.
Rimedio: Inserire manualmente i numeri di linea nella tabella di dati.

BBOX-021 Cannot bump from TP when I/O enabled

Causa: La tastiera di programmazione è abilitata nel momento in cui si attiva il segnale DI per l'attivazione degli offset.
Rimedio: 1. Selezionare una tabella di dati di offset (Bump), richiamare la schermata di dettaglio (DETAIL), scorrere la pagina e utilizzare le voci BUMP_UP o BUMP_DN. 2. Disabilitare la tastiera di programmazione per poter utilizzare il segnale DI per l'attivazione degli offset.

BBOX-022 Invalid bump schedule

Causa: Il gruppo di ingressi GI indice della tabella di dati di offset contiene un valore fuori limiti.
Rimedio: Cambiare il valore contenuto nel gruppo di ingressi GI in modo che selezioni una tabella esistente.

BBOX-023 Invalid Bump Group Input

Causa: Il gruppo di ingressi GI indice della tabella di dati di offset non è configurato correttamente.
Rimedio: Configurare correttamente il gruppo di ingressi GI indice della tabella di dati di offset.

BBOX-024 Invalid Bump Digital Inputs

Causa: Gli ingressi digitali DI per l'attivazione degli offset non sono configurati correttamente.
Rimedio: Configurare correttamente i segnali di ingresso per l'attivazione degli offset.

BBOX-025 Invalid acknowledge output DO

Causa: Il segnale di uscita Acknowledge dell'attivazione degli offset non è configurato correttamente.
Rimedio: Configurare correttamente il segnale di uscita Acknowledge dell'attivazione degli offset.

BBOX-026 Invalid error output DO

Causa: Il segnale di uscita Limit dell'attivazione degli offset non è configurato correttamente.
Rimedio: Configurare correttamente il segnale di uscita Limit dell'attivazione degli offset.

BBOX-027 Invalid line numbers

Causa: La voce Lines nella tabella di dati per l'attivazione degli offset contiene un valore non corretto.
Rimedio: Impostare un valore corretto alla voce Lines nella tabella di dati per l'attivazione degli offset.

BBOX-028 Bump limit exceeded

Causa: Il limite massimo di offset è stato oltrepassato.
Rimedio: 1. Rivedere il posizionamento del pezzo o le sue caratteristiche. 2. Cambiare il limite massimo di offset ad un valore più alto.

BBOX-029 First 2 positions are too close

Causa: Due posizioni sequenziali sono troppo vicine tra loro.
Rimedio: 1. Modificare una delle posizioni.

BBOX-030 Program does not exist

Causa: Il nome di programma specificato nella tabella di dati di offset non esiste.
Rimedio: Utilizzare un nome di programma corretto nella tabella di dati di offset.

BBOX-031 Need 2 positions to determine offsets

Causa: Il programma indicato nella tabella di dati di offset contiene una sola posizione.
Rimedio: 1. Il programma non può essere utilizzato per la funzione di offset (Bump box). 2. Aggiungere una posizione al programma.

BBOX-032 Program is write protected

Causa: Il programma indicato nella tabella di dati di offset è protetto da scrittura.
Rimedio: Rimuovere la protezione da scrittura dal programma indicato nella tabella di dati di offset.

BBOX-033 Bump schedule is uninitialized

Causa: Nella tabella di dati di offset non è stato indicato alcun programma.
Rimedio: 1. Utilizzare una tabella di dati validi per la funzione di offset. 2. Specificare un nome di programma nella tabella di dati di offset utilizzata.

BBOX-034 Invalid group number

Causa: Il numero di gruppo di assi indicato nella tabella di dati di offset non è corretto.
Rimedio: Specificare un numero di gruppo valido nella tabella di dati di offset.

BBOX-035 Group is not a robot

Causa: Il numero di gruppo di assi indicato nella tabella di dati di offset non è riferito ad un robot.
Rimedio: Modificare il numero di gruppo di assi indicato nella tabella di dati di offset in modo che sia riferito ad un robot.

BBOX-036 Group is not in group mask

Causa: Il numero di gruppo di assi indicato nella tabella di dati di offset non corrisponde alla maschera di selezione dei gruppi del programma.
Rimedio: Specificare un numero di gruppo valido nella tabella di dati di offset.

BBOX-037 Cannot bump COORD motion

Causa: Il programma indicato nella tabella di dati di offset contiene istruzioni di movimento coordinato (Coordinated Motion).
Rimedio: Rimuovere le istruzioni di movimento coordinato.

BBOX-038 CD leader not found

Causa: Non esiste alcuna associazione CD_PAIR che corrisponda alla maschera di selezione dei gruppi del programma indicato nella tabella di dati di offset.

Rimedio: 1. Definire una associazione CD_PAIR che includa Leader e Follower nel programma. 2. Modificare il numero di gruppo indicato nella tabella di dati di offset.

BBOX-039 CD leader and follower are robots

Causa: I gruppi Leader e Follower sono robot.

Rimedio: La funzione offset (Bump box) non è consentita per movimento coordinato tra robot e robot.

BBOX-040 CD leader grp change in bump path

Causa: Il gruppo Leader in un programma per movimento coordinato è cambiato.

Rimedio: Modificare le linee nella tabella di dati di offset in modo da escludere quelle nelle quali il gruppo Leader è cambiato.

BBOX-041 BBOX program did not load

Causa: Il file che contiene il programma è mancante.

Rimedio: Contattare FANUC.

BBOX-042 Bump start line is circle VIA

Causa: Le linee indicate nella tabella di dati di offset non includono la posizione di inizio del cerchio.

Rimedio: Impostare la voce 'Lines' nella tabella di dati di offset in modo che sia compresa la posizione di inizio del cerchio.

BBOX-043 CD unit vector calculation failed

Causa: Per calcolare i vettori unitari, sono utilizzate posizioni CD e NON-CD,

Rimedio: Modificare il programma il modo che le prime due posizioni siano entrambe CD o NON-CD.

BBOX-044 Program position number UNINIT

Causa: Il numero della posizione non è inizializzato.

Rimedio: Registrare la posizione oppure immettere un numero valido nell'istruzione.

BBOX-045 Preview operation failed

Causa: L'operazione di scansione preliminare non è riuscita.

Rimedio: Ricercare la causa del problema per avere maggiori informazioni.

BBOX-046 Position regester will not be bumped

Causa: Il registro posizione PR non sarà oggetto di offset.

Rimedio: Sostituire il registro posizione con una posizione P se il punto deve essere oggetto di offset.

BBOX-047 Too many positions in Bump Lines

Causa: Il numero di posizioni di offset in questa tabella di dati eccede il limiti massimo.

Rimedio: Ridurre il valore del parametro 'Lines' in modo che includa meno posizioni.

BBOX-048 COORD[ldr] value is not correct.

Causa: Il gruppo di assi indicato nelle istruzioni COORD[ldr] o COORD[R[#]] non è corretto.

Rimedio: Modificare il valore ad uno valido.

4.2.2 Codici di allarme BRCH

BRCH-001 All brake are normal

Causa: I freni controllati sono tutti normali.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

BRCH-002 Brake abnormal (G:%d,A:%d)

Causa: Il freno dell’asse visualizzato nel messaggio è anormale.

Rimedio: Controllare o sostituire il freno (motore).

BRCH-003 Last check was failed

Causa: Il controllore è stato spento durante l'ultimo controllo dei freni.

Rimedio: L'ultimo controllo dei freni non è stato completato e i risultati non sono stati emessi. Se necessario, rieseguire il controllo dei freni.

BRCH-004 Robot not calibrated (G:%d)

Causa: Il robot del gruppo visualizzato nel messaggio non è calibrato.

Rimedio: Calibrare il robot e rieseguire il controllo dei freni.

BRCH-005 Detect robot motion (G:%d)

Causa: Durante il controllo dei freni è stato rilevato un comando di movimento per il gruppo visualizzato nel messaggio.

Rimedio: Eseguire il controllo dei freni dopo che tutti i gruppi e tutti gli assi sono fermi. Non muovere nessun asse durante questo controllo.

BRCH-006 Servo not ready (G:%d)

Causa: Il segnale di pronto del servo amplificatore per il gruppo visualizzato è OFF durante il controllo dei freni.

Rimedio: Rimuovere la causa dell'allarme, premere RESET, e rieseguire il controllo dei freni.

BRCH-007 SVPAM updating (G:%d,A:%d)

Causa: Il parametro servo dell'asse visualizzato nel messaggio viene aggiornato mentre è in corso il controllo dei freni.

Rimedio: Eseguire il controllo dei freni dopo aver completato l'aggiornamento del parametro ($MCR_GRP[gruppo].$DSP_UPDATE[asse] = 0).

BRCH-008 Dual motor adjusting(G:%d,D:%d)

Causa: L'asse per il motore dual drive è nel modo regolazione ($DUAL_DRIVE[gruppo].$ADJUST_SEL[numero della coppia dual drive visualizzato nel messaggio] non era a 0 quando è stato eseguito il controllo dei freni.

Rimedio: Eseguire il controllo dei freni dopo aver completato la regolazione dell'asse ($DUAL_DRIVE[gruppo].$ADJUST_SEL[numero della coppia dual drive visualizzato nel messaggio] = 0).

BRCH-009 $FLEXTOOLTYP not zero(G:%d)

Causa: La variabile di sistema $SCR_GRP[gruppo].$FLEXTOOLTYP è diversa da 0 quando viene eseguito il controllo dei freni.

Rimedio: Impostare $SCR_GRP[gruppo].$FLEXTOOLTYP = 0, e rieseguire il controllo dei freni.

BRCH-010 Brake torque not set(G:%d,A:%d)

Causa: La coppia frenante [kgfcm] ($BCK_GRP[gruppo].$BRK_TORQUE[asse]) dell'asse visualizzato nel messaggio non è impostata.

Rimedio:

1. Se si esegue il controllo del freno dell'asse visualizzato nel messaggio,
   Impostare la coppia frenante [kgf*cm] dell'asse nella variabile di sistema $BCK_GRP[gruppo].$BRK_TORQUE[asse], e rieseguire il controllo dei freni. Per avere informazioni sul valore di coppia al freno da impostare, fare riferimento al manuale di descrizione dei servo motori FANUC, nella sezione BRAKE SPECIFICATIONS. Notare che l'unità di misura del valore contenuto in questa variabile di sistema è [kgf*cm].

DESCRIZIONE DEI SERVO MOTORI AC FANUC	Codice per l'ordinazione
AC SERVO MOTOR α series DESCRIPTIONS	B-65142
AC SERVO MOTOR β series DESCRIPTIONS	B-65232
AC SERVO MOTOR αi series DESCRIPTIONS	B-65262
AC SERVO MOTOR βi series DESCRIPTIONS	B-65302

2. Se non si esegue il controllo del freno dell'asse visualizzato nel messaggio,
   impostare $BCK_GRP[gruppo].$CHK_AXIS[asse] = FALSE per disabilitare il controllo del freno di questo asse, e rieseguire il controllo dei freni. Se l'asse è utilizzato per il dual drive, impostare la suddetta variabile con lo stesso valore per gli assi master e slave.

BRCH-011 Please disable TP

Causa: Durante il controllo dei freni è stata abilitata la tastiera di programmazione.

Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione, e rieseguire il controllo dei freni.

BRCH-012 SV No152 is zero(G:%d,A:%d)

Causa: Il parametro servo N. 152 dell'asse visualizzato nel messaggio è 0 quando viene eseguito il controllo dei freni.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

BRCH-013 $MAX_AMP_CUR is zero(G:%d,A:%d)

Causa: La corrente massima dell'azionamento dell'asse visualizzato nel messaggio ($PARAM_GROUP[gruppo].$MAX_AMP_CUR[asse])è 0 quando viene eseguito il controllo dei freni.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

BRCH-014 $STOPERLIM too small(G:%d,A:%d)

Causa: La soglia per l'allarme SRVO-023 Stop error excess dell'asse visualizzato nel messaggio ($PARAM_GROUP[gruppo].$STOPERLIM[asse]) è 1250 o meno quando viene eseguito il controllo dei freni.

Rimedio: Impostare $PARAM_GROUP[gruppo].$STOPERLIM[asse] con un valore appropriato, e spegnere/riaccendere, oppure eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC.

BRCH-015 Gravity trq too large (G:%d,A:%d)

Causa: La coppia di gravità dell'asse visualizzato nel messaggio è eccessiva quando viene eseguito il controllo dei freni.

Rimedio: Portare il robot nella posizione in cui la coppia di gravità è minore, e rieseguire il controllo dei freni.

BRCH-016 $SV_OFF_ENB changed(G:%d,A:%d)

Causa: L'impostazione del controllo del freno dell'asse visualizzato nel messaggio ($PARAM_GROUP[gruppo].$SV_OFF_ENB[asse]) è stata cambiata durante il controllo dei freni.

Rimedio: Non cambiare $PARAM_GROUP[gruppo].$SV_OFF_ENB[asse] durante il controllo dei freni.

BRCH-017 trq limit changed(G:%d,A:%d)

Causa: Il limite di coppia dell'asse visualizzato nel messaggio è stato modificato durante il controllo dei freni.

Rimedio: Non cambiare il limite di coppia durante il controllo dei freni.

BRCH-018 ABC was enabled (G:%d)

Causa: Durante il controllo dei freni è stata abilitata la variabile software interna.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

BRCH-019 OVC limit (G:%d,A:%d)

Causa: La coppia di controllo del freno dell'asse visualizzato nel messaggio è stata limitata dal livello OVC.

Rimedio: N/A.

BRCH-020 Brake check abend %d

Causa: Terminazione anormale dell'ultimo controllo dei freni dovuta alle seguenti cause:

1. $BCCFG.$BCK_START è stata messa a FALSE durante il controllo dei freni.
2. $BCCFG.$CHK_MODE è stata cambiata durante il controllo dei freni.

Rimedio: Non cambiare $BCCFG.$BCK_START né $BCCFG.$CHK_MODE. Al completamento del controllo dei freni, queste variabili verranno messe a 0 automaticamente.

BRCH-021 $INPOS_TIME changed(G:%d,A:%d)

Causa: L'impostazione del tempo di monitoraggio della condizione di in-posizione dell'asse visualizzato nel messaggio ($PARAM_GROUP[gruppo].$INPOS_TIME[asse])è stata cambiata durante il controllo dei freni.

Rimedio: Non cambiare $PARAM_GROUP[gruppo].$INPOS_TIME[asse] durante il controllo dei freni.

BRCH-022 Near by stroke limit(G:%d,A:%x Hex)

Causa: La posizione corrente dell'asse visualizzato nel messaggio è vicina al limite di corsa. Nel messaggio di allarme il numero dell'asse è espresso in esadecimale come segue:
J1: 1, J2: 2, J3: 4,
J4: 8, J5: 10, J6: 20,
J7 40, J8: 80, J9: 100
Se questo allarme si verifica per più assi, nel messaggio comparirà la somma dei loro rispettivi valori.
Ad esempio, se questo allarme si verifica per J1, J3, J4, J6 e J9, verrà visualizzato 12D.

J1	+	J3	+	J4	+	J6	+	J9	=	12D
1		4		8		20		100		

Rimedio: Allontanare l'asse o gli assi dal limite di corsa e rieseguire il controllo dei freni.

BRCH-023 $TORQUE_RATE error (G:%d,A:%d)

Causa: La variabile di sistema $BCK_GRP[gruppo].$TORQUE_RATE[asse] non è valida.
Rimedio: Impostare Set $BCK_GRP[gruppo].$TORQUE_RATE[asse] con un valore fra 1 e 100 [%] (il default è 80[%]).

4.3 C

4.3.1 Codici di allarme CALM

CALM-000 Cal Mate motion aborted.

Causa: Il movimento TCP Mate è stato interrotto perché il menu è cambiato in modo inaspettato oppure l'operazione è stata annullata dall'operatore.
Rimedio: Rieseguire il movimento.

CALM-001 Form Operation Error.

Causa: Il dizionario contenente i dati del Form richiamato non è stato trovato.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CALM-002 System is not initalized.

Causa: Il sistema non è completamente inizializzato.
Rimedio: Utilizzare il menu SETUP per impostare tutti i parametri richiesti.

CALM-003 Fail to run CalMate Motion

Causa: Il movimento TCP Mate non può essere eseguito.
Rimedio: Eliminare tutti gli allarmi prima di eseguire il movimento TCP Mate.

CALM-004 Please record all position

Causa: Non tutte le posizioni sono state registrate nel menu.
Rimedio: Verificare che tutte le posizioni nel menu siano state registrate e ritentare l'operazione.

CALM-005 Do reference motion first.

Causa: La funzione TCP Mate non può essere eseguita senza che prima sia stata effettuata una masterizzazione del TCP.
Rimedio: Visualizzare il menu di riferimento e premere il tasto funzione MASTER per eseguire il movimento di riferimento. Poi ritentare l'operazione.

CALM-006 Point is not initialized.

Causa: La posizione non è stata inizializzata.
Rimedio: Registrare le posizioni nel menu di riferimento, Poi ritentare l'operazione.

CALM-007 Robot is not calibrated.

Causa: Le posizioni non possono essere registrate perché il robot non è calibrato.
Rimedio: Calibrare il robot. Poi ritentare l'operazione.

CALM-008 Record home position first

Causa: La posizione di home deve essere registrata prima di tutte le altre posizioni.
Rimedio: Registrare la posizione di home. Poi ritentare l'operazione.

CALM-009 Keep same WPR as home pos.

Causa: Queste posizioni devono avere le stesse coordinate WPR della posizione di home.
Rimedio: Mantenere lo stesso orientamento (WPR) quando si registrano le posizioni.

CALM-010 Please press SHIFT key.

Causa: Il tasto SHIFT non è stato premuto.
Rimedio: Premere il tasto SHIFT.

CALM-011 Position is not in range.

Causa: La posizione di destinazione non è raggiungibile.
Rimedio: Registrare una posizione di inizio differente.

CALM-012 Singular solution.

Causa: Il robot non può calcolare il cerchio a causa di una condizione di singolarità.
Rimedio: Verificare e correggere la masterizzazione e l'hardware. Tentare di ripetere la registrazione della posizione.

CALM-013 Cannot converge.

Causa: Il robot non riesce ad ottenere una soluzione.
Rimedio: Verificare e correggere la masterizzazione del robot. Verificare l'hardware. Tentare di ripetere la registrazione della posizione.

CALM-014 Points are too close.

Causa: I punti registrati sono troppo vicini tra loro.
Rimedio: Le posizioni devono essere distanti almeno 10 mm tra loro. Ripetere la registrazione delle posizioni.

CALM-015 Contact before search.

Causa: Il robot è entrato in contatto con il pezzo prima di iniziare il movimento di ricerca.
Rimedio: Ripetere la registrazione della posizione di partenza in modo che il robot non sia in contatto con il pezzo prima di iniziare il movimento di ricerca.

CALM-016 No contact detected.

Causa: Non si è verificato alcun contatto del robot con il pezzo durante il movimento di TCP Mate.
Rimedio: Assicurarsi che il sensore ed il software siano installati correttamente.

CALM-017 Undefined program name.

Causa: I nomi dei programmi di entrata ed uscita non sono definiti.
Rimedio: Richiamare il menu SETUP per selezionare i programmi.

CALM-018 TPE operation error.

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CALM-019 Circle Fitting error: %s.

Causa: L'errore di circolarità è superiore a quello previsto.
Rimedio: Verificare l'hardware e l'utensile oppure aumentare la tolleranza sulla circolarità.

CALM-020 No DIN support.

Causa: Il movimento di ricerca non può essere eseguito senza sensore TOS.
Rimedio: Richiamare il menu SETUP e selezionare la voce TOS per l'elemento Sensor Type.

CALM-021 Cannot continue motion.

Causa: Il robot non può continuare il movimento interrotto.
Rimedio: Interrompere definitivamente il programma attualmente in pausa e ripetere l'esecuzione del programma TCP Mate.

CALM-022 Cal Mate internal error.

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CALM-023 Dictionary is not loaded.

Causa: Il file contenente il dizionario non è stato caricato.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CALM-024 No saved reference data.

Causa: Non esistono dati di riferimento salvati per l'utensile corrente.

Rimedio: Impostare il movimento di riferimento per l'utensile corrente.

CALM-025 File open error: %s

Causa: Il file di output non può essere aperto.

Rimedio: Verificare il percorso in memoria ed il nome del file di output.

CALM-026 No recorded Utool.

Causa: Non esiste alcun sistema di coordinate utensile da salvare.

Rimedio: Registrare un nuovo sistema di coordinate.

CALM-027 Not enough TPE stack.

Causa: Il programma non dispone di sufficiente stack per l'esecuzione automatica di TCP Mate.

Rimedio: Richiamare il menu principale TCP Mate. Quando questo menu viene visualizzato, il software TCP Mate aggiornerà la dimensione dello stack nel programma interessato. Chiudere il menu e ripetere l'esecuzione del programma.

CALM-028 Cannot compute new TCP.

Causa: Il software TCP Mate non ha completato le proprie operazioni con successo.

Rimedio: Verificare che l'utensile non sia eccessivamente deformato e che il fissaggio delle varie parti non sia allentato.

CALM-029 Please record all position

Causa: Non tutte le posizioni sono state registrate nel menu.

Rimedio: Tutte le posizioni nel menu devono essere registrate. Verificare le posizioni registrate e ritentare l'operazione.

CALM-030 Position is not in range.

Causa: La posizione centrale non si trova entro i limiti joint di CalMate.

Rimedio: Ripetere la registrazione della posizione centrale in modo che per tutti gli assi esista un margine di 45 gradi rispetto ai limiti joint.

CALM-031 Run new tcp mode first.

Causa: Il modo di nuovo TCP non è stato attivato.

Rimedio: Impostare il modo di modifica al nuovo TCP ed eseguirlo una volta prima di passare al modo di ripristino della masterizzazione.

CALM-032 Surface point not measured

Causa: Non sono stati misurati punti sull'asse Z.

Rimedio: Verificare che l'utensile non sia eccessivamente deformato e che il fissaggio delle varie parti non sia allentato.

CALM-033 Large fit error.

Causa: L'errore di approssimazione della forma è superiore a quello previsto.

Rimedio: Verificare che l'utensile non sia eccessivamente deformato e che il fissaggio delle varie parti non sia allentato.

CALM-034 Insufficient points.

Causa: Il numero di posizioni misurate è inferiore a quanto richiesto.

Rimedio: Registrare posizioni lontane dai limiti software e da punti di singolarità nel menu Touch Plate.

CALM-035 Search distance <= 10mm

Causa: La distanza di spostamento è inferiore a 10 mm.
Rimedio: Immettere un valore superiore a 10mm per la distanza di spostamento.

CALM-036 Invalid data restore index

Causa: Non sono disponibili dati da ripristinare.
Rimedio: Portare il cursore in corrispondenza di una linea di dati validi e premere il tasto F3.

CALM-037 Orientation not calculated

Causa: La posizione per la definizione dell'orientamento non è stata rilevata correttamente ed il calcolo non è riuscito.
Rimedio: Verificare il fissaggio dell'utensile e delle altre parti interessate.

CALM-038 Invalid $MNUTOOLNUM.

Causa: Il valore contenuto nella variabile di sistema $MNUTOOLNUM non è corretto.
Rimedio: Il software CalMate ripristina il valore contenuto nella variabile di sistema $MNUTOOLNUM a 1.

4.3.2 Codici di allarme CD

CD-001 No global variables

Causa: Le variabili globali per la funzione Coordinated Motion non sono caricate.
Rimedio: Eseguire un avviamento controllato (Controlled Start) ed inizializzare i moduli software per la gestione del movimento.

CD-002 Unable to allocate memory

Causa: Durante l'allocazione della memoria, si è verificato un errore.
Rimedio: Verificare la quantità di memoria utilizzata dal sistema.

CD-003 Follower recv invalid segment

Causa: Il numero di segmento MMR del gruppo Leader non corrisponde a quello del gruppo Follower.
Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CD-004 Illegal leader INTR point data

Causa: Durante i calcoli di una conversione di posizione, il sistema ha rilevato un errore nei dati di interpolazione del gruppo Leader.
Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CD-006 Illegal follower joint motion

Causa: Per l'esecuzione di un'istruzione di Coordinated Motion, si è utilizzato il movimento Joint per il gruppo Follower.
Rimedio: Utilizzare i tipi di movimento Linear o Circular.

CD-008 No leader

Causa: Non è stato definito il gruppo Leader nel movimento coordinato.
Rimedio: Verificare l'istruzione di movimento. Effettuare la configurazione della funzione Coordinated Motion e spegnere e riaccendere il controllore.

CD-009 More than one leader

Causa: Sono stati indicati più gruppi Leader nel movimento coordinato.
Rimedio: Verificare l'istruzione di movimento. Effettuare la configurazione della funzione Coordinated Motion e spegnere e riaccendere il controllore.

CD-010 Invalid angle in point data

Causa: L'angolo rilevato nei dati di posizione non è valido.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CD-012 Illegal leader motion

Causa: Il movimento del gruppo Leader in modo individuale non è consentito dopo un movimento coordinato.

Rimedio: Programmare un movimento non coordinato che includa anche il gruppo Follower.

CD-013 Jog group is not a leader

Causa: Si è tentato di eseguire movimenti coordinati in manuale per un gruppo di assi non Leader.

Rimedio: Selezionare un gruppo Leader per eseguire movimenti coordinati in manuale.

CD-015 Wrist joint is not supported

Causa: Per i movimenti coordinati non è possibile selezionare l'interpolazione WristJoint.

Rimedio: Eliminare l'istruzione WristJoint.

CD-016 INC motion is not supported

Causa: Non è possibile inserire un'istruzione INC quando sulla stessa linea di programma è già presente un'istruzione COORD.

Rimedio: Eliminare l'istruzione INC.

CD-017 INDEP motn is not supported

Causa: Non è possibile inserire un'istruzione di movimento di gruppi in modo indipendente quando sulla stessa linea di programma è già presente un'istruzione COORD.

Rimedio: Cambiare l'istruzione di movimento in Simultaneous.

CD-018 No calibration for CD

Causa: La calibrazione per il movimento coordinate non è stata effettuata.

Rimedio: Eseguire la calibrazione del movimento coordinato nella schermata SETUP.

CD-019 Illegal follower setting

Causa: Il numero di Follower è zero, oppure maggiore di uno per questo movimento,

Rimedio: Impostare correttamente il numero di Follower o la maschera di selezione dei gruppi nel programma.

CD-020 Not reach relative speed

Causa: Il gruppo Follower non ha raggiunto la velocità relativa nel programma.

Rimedio: Correggere la posizione dei gruppi Leader e Follower.

CD-021 No kinematics in CD group

Causa: Si è tentato di eseguire un movimento coordinato tra unità meccaniche prive di cinematica.

Rimedio: Inizializzare la libreria dei robot in modo corretto.

CD-022 Prev term type is not FINE

Causa: Il tipo di terminazione del movimento prima di un'istruzione di Coordinated Motion non è FINE o CNT0.

Rimedio: Modificare il tipo di terminazione del movimento prima di un'istruzione di Coordinated Motion a FINE o CNT0.

CD-023 Illegal CD setting

Causa: La configurazione del movimento coordinato non è corretta.

Rimedio: Verificare e, se necessario, correggere, la configurazione del movimento coordinato nel menu SETUP.

CD-024 Calibration was inaccurate

Causa: La registrazione delle posizioni non è corretta oppure la meccanica del gruppo Leader non è precisa.

Rimedio: Verificare la meccanica e ripetere la registrazione delle posizioni.

CD-025 Can't convert position

Causa: Il sistema non riesce a convertire le posizioni in modo appropriato.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CD-028 T1 speed limit(G:%d^2)

Causa: La velocità del TCP o della flangia del polso hanno oltrepassato il limite previsto per la modalità T1.

Rimedio: Specificare una velocità inferiore, oppure commutare la modalità ad Auto.

CD-029 Illegal to switch leader

Causa: Non è possibile commutare il gruppo Leader mentre è in corso un movimento coordinato.

Rimedio: Utilizzare lo stesso numero di gruppo Leader. Cambiare il gruppo Leader solo dopo che è stato eseguito un movimento non coordinato.

CD-030 Weave not support in Dyn UF

Causa: La funzione Dynamic User Frame non supporta i movimenti con Weaving.

Rimedio: Non utilizzare questa combinazione.

CD-031 TRACK not support in Dyn UF

Causa: La funzione Dynamic User Frame non supporta i movimenti Track.

Rimedio: Non utilizzare questa combinazione.

CD-032 MPASS not support in Dyn UF

Causa: La funzione Dynamic User Frame non supporta i movimenti con MPASS.

Rimedio: Non utilizzare questa combinazione.

CD-033 Option not support in Dyn UF

Causa: Si sta utilizzando un'opzione non supportata dalla funzione Dynamic User Frame.

Rimedio: Per esempio, la funzione Dynamic User Frame non supporta quelle di utilità del software ArcTool.

4.3.3 Codici di allarme CMND

CMND-001 Directory not found

Causa: La directory specificata non è stata trovata.

Rimedio: Controllare il nome dell'unità di memoria e quello della directory. Se non viene specificato alcuna directory, verificare qual è il percorso attualmente utilizzato dal sistema per mezzo del menu FILE oppure con il comando KCL CHDIR.

CMND-002 File not found

Causa: Il file specificato non è stato trovato.

Rimedio: Controllare che il nome del file sia stato digitato correttamente e che esista. Verificare anche che i nomi del dispositivo e del percorso siano corretti.

CMND-003 File already exists

Causa: Il file specificato esiste già e non può essere sovrascritto.

Rimedio: Assicurarsi che l'opzione overwrite sia specificata.

CMND-006 Self copy not allowed

Causa: Non è possibile copiare un file su se stesso.

Rimedio: Modificare il nome del file di destinazione in modo che sia differente dal nome del file sorgente.

CMND-010 Source type code is invalid

Causa: La variabile sorgente non era di tipo posizione quando è stata tentata la conversione da Cartesiano a Joint.

Rimedio: I tipi di posizione validi sono POSITION, JOINTPOS, XYZWPR e XYZWPREXT.

CMND-011 Destination type code is invalid

Causa: La variabile destinazione non era di tipo posizione quando è stata tentata la conversione da Cartesiano a Joint.
Rimedio: I tipi di posizione validi sono POSITION, JOINTPOS, XYZWPR e XYZWPREXT.

CMND-012 Type codes do not match

Causa: Il codice di tipo richiesto non corrisponde al tipo di variabile passato.
Rimedio: Errore interno del sistema. Assicurarsi che il codice di tipo corrisponda al tipo di variabile.

CMND-013 Representation mismatch

Causa: Si è tentato di comparare tra loro due posizioni che non sono dello stesso tipo.
Rimedio: Entrambe le posizioni devono essere dello stesso tipo. Convertirne una prima di eseguire l'operazione.

CMND-014 Positions are not the same

Causa: Due posizioni sono state confrontate tra loro e sono risultate essere diverse.
Rimedio: Le due posizioni non erano uguali entro le tolleranze specificate. Questo può essere normale. Questo avviso è il risultato logico opposto a SUCCESS.

CMND-015 Both arguments are zero

Causa: Entrambi gli argomenti passati alla funzione ATAN2 sono zero oppure si è verificato un errore interno durante una conversione da POSITION a XYZWPR.
Rimedio: Richiamando la funzione ATAN2, assicurarsi che entrambi gli argomenti passati non siano zero. Se l'oggetto di una conversione è una variabile di tipo POSITION, non può essere trasformata in una di tipo XYZWPR.

CMND-016 Division by zero

Causa: Si è tentata una divisione per zero.
Rimedio: Allarme interno di sistema. Assicurarsi che il divisore non sia uguale o molto vicino a zero.

CMND-017 Angle is out of range

Causa: L'angolo di rotazione è eccessivo.
Rimedio: Assicurarsi che l'angolo di rotazione non superi il valore 314.15926 (100 x P greco).

CMND-018 Invalid device or path

Causa: È stato specificato un dispositivo di memoria o un percorso non valido.
Rimedio: Controllare il nome dell'unità di memoria e quello della directory. Se non viene specificato alcuna directory, verificare qual è il percorso attualmente utilizzato dal sistema per mezzo del menu FILE oppure con il comando KCL CHDIR.

CMND-019 Operation cancelled

Causa: L'operazione è stata cancellata perché si è premuto CTRL-C o CTRL-Y
Rimedio: Lasciare terminare l'operazione.

CMND-020 End of directory

Causa: La lista della directory è terminata.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

CMND-021 Cannot rename file

Causa: Il nome del file di destinazione contiene sia caratteri alfanumerici che il carattere globale "*".
Rimedio: Quando si rinomina un file utilizzare solo caratteri alfanumerici oppure un singolo carattere globale.

CMND-022 Time motion with dist before

Causa: L'istruzione Distance Before è stata inserita in un'istruzione di movimento in cui la velocità è stata specificata in secondi.
Rimedio: Non utilizzare questa combinazione di istruzioni.

CMND-023 No destination device or path

Causa: Non sono stati specificati dispositivi di memoria o percorsi per la destinazione.
Rimedio: Controllare il nome dell'unità di memoria e quello della directory. Se non sono stati specificati, immettere un dispositivo di memoria o un percorso per la destinazione.

CMND-024 %s invalid entry

Causa: La variabile di sistema indicata contiene dati non validi. Vedere il codice della causa di questo messaggio.
Rimedio: Cambiare directory o dispositivo di memoria.

CMND-025 %d FILE programs not saved

Causa: In questo sistema sono presenti programmi definiti per memorizzazione di tipo FILE. I programmi con memorizzazione di tipo FILE non vengono salvati con le operazioni standard di backup.
Rimedio: Salvare questi programmi mediante altri meccanismi.

CMND-029 Creation or update of ZIP file failed.

Causa: L'elaborazione del file ZIP, creazione o aggiornamento, è fallita.
Rimedio: Verificare che l'unità file sia disponibile. Se il file da scrivere esiste già, non deve essere protetto dalla scrittura. L'errore può essere dovuto alla mancanza di spazio di memoria temporaneo. Ridurre il numero dei file inclusi nello ZIP. Se la memoria temporanea è costantemente scarsa, considerare l'aumento della memoria del controllore.

CMND-030 Decompression of ZIP file failed.

Causa: La decompressione del file ZIP è fallita.
Rimedio: Verificare che l'unità file sia disponibile. Verificare che il file sia valido. Il file può essere corrotto. Se il file da scrivere esiste già, non deve essere protetto dalla scrittura. L'errore può essere dovuto alla mancanza di spazio di memoria temporaneo. Se la memoria temporanea è costantemente scarsa, considerare l'aumento della memoria del controllore.

CMND-031 File not found in ZIP

Causa: In questo sistema sono presenti programmi definiti per memorizzazione di tipo FILE. I programmi con memorizzazione di tipo FILE non vengono salvati con le operazioni standard di backup.
Rimedio: Controllare che la stringa che specifica i file da estrarre sia corretta. Verificare che il file ZIP sia davvero quello da decomprimere. Possono essere specificati diversi file ZIP.

4.3.4 Codici di allarme CNTR

CNTR-001 No global variables

Causa: Le variabili globali per la funzione Continuous Turn non sono caricate.
Rimedio: Eseguire un avviamento controllato (Controlled Start) ed inizializzare i moduli software per la gestione del movimento. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CNTR-002 No MIR pointer

Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CNTR-003 No sysvar pointer

Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CNTR-004 No cnir pointer

Causa: Allarme interno di sistema.

Rimedio: Eseguire un avviamento controllato (Controlled Start) ed inizializzare i moduli software interessati. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CNTR-005 Wrong CN Axis/N1 or N2(G:%d^2)

Causa: L'asse selezionato per la rotazione continua non è adatto oppure i valori inseriti come numeratore e denominatore del rapporto di riduzione sono zero.

Rimedio: Verificare cn_gear_n1, e cn_gear_n2 dell'asse. Selezionare un altro asse e/o correggere il rapporto di riduzione.

CNTR-006 Unable to Allocate Memory

Causa: Durante l'allocazione della memoria, si è verificato un errore.

Rimedio: Verificare la quantità di memoria utilizzata dal sistema.

CNTR-007 Serious Internal error (G:%d^2)

Causa: Errore interno della funzione Continuous Turn.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CNTR-008 Invalid dest. angle, (G:%d^2)

Causa: Durante un movimento lineare il sistema ha rilevato che l'angolo di destinazione non è valido. Vi è incompatibilità tra la funzione di rotazione continua e altre opzioni software.

Rimedio: Verificare la compatibilità tra le opzioni software. Rimuovere le opzioni che non possono coesistere.

CNTR-009 Warn-Cont Vel too high(G:%d^2)

Causa: La velocità di rotazione continua è relativamente alta. Se compare questo messaggio di avvertimento, $CN_USR_GRP[g].$CN_TURN_NO non sarà valida.

Rimedio: Se non si utilizza $CN_USR_GRP[g].$CN_TURN_NO (normalmente questa variabile non viene utilizzata) è possibile ignorare questo avvertimento. Se tale movimento viene effettuato in modalità passo-passo, viene emesso l'allarme "CNTR-011 Axis speed exceeds lim(G:gruppo)". Se è necessario eseguire il movimento anche nel modo passo-passo, o si utilizza $CN_USR_GRP[g].$CN_TURN_NO, deve essere ridotta la velocità di rotazione continua.

CNTR-010 Ind.EV option not allowed.

Causa: La rotazione continua non è compatibile con gli assi estesi indipendenti. L'istruzione di movimento Ind.Ev non è consentita.

Rimedio: Rimuovere l'istruzione di movimento aggiuntiva Ind.Ev o disabilitare la rotazione continua per il gruppo di assi interessato.

CNTR-011 Axis speed exceeds lim(G:%d^2)

Causa: Deve essere eseguita una rotazione non continua sull'asse in rotazione continua e la velocità supera il limite (180[gradi] / $SCR.$ITP_TIME[msec]) dell'asse. [Nota] Anche se si tratta di un asse per la rotazione continua, il movimento diventa di rotazione non continua (rotazione normale) se manca il comando di velocità in rotazione continua. E, anche se non manca questo comando, nel modo passo-passo la rotazione non è continua.

Rimedio: Se il movimento viene eseguito nel modo passo-passo, disabilitare il modo passo-passo. Se deve potersi eseguire la rotazione non continua, necessario ridurre l'impostazione della velocità massima dell'asse. Questo, però, è limitato agli assi dei quali l'utente può impostare la velocità massima, ad esempio gli assi addizionali. Notare che cambiando la velocità massima le prestazioni dei movimenti programmati possono variare.

CNTR-012 Ending Cont Rot on Rel Motion

Causa: Si è tentato di terminare una rotazione continua con un movimento incrementale.

Rimedio: La rotazione continua deve essere terminata con un movimento non incrementale.

4.3.5 Codici di allarme COND

COND-001 Condition does not exist
Causa: Il programma di tipo Condition specificato non esiste.
Rimedio: Verificare l'esistenza delle istruzioni Monitor nel programma indicato.

COND-002 Condition handler superseded
Causa: Il numero di Condition Handler esiste già nel sistema ed è stato sovrascritto.
Rimedio: Non occorre prendere alcun provvedimento dato che si tratta solo di un messaggio d'avviso.

COND-003 Already enabled, no change
Causa: Il Condition Handler specificato è già attivo. Non è stato quindi effettuato alcun cambiamento.
Rimedio: Non occorre prendere alcun provvedimento dato che si tratta solo di un messaggio d'avviso.

COND-004 Already disabled, no change
Causa: Il Condition Handler specificato è già disattivato. Non è stato quindi effettuato alcun cambiamento.
Rimedio: Non occorre prendere alcun provvedimento dato che si tratta solo di un messaggio d'avviso.

COND-005 No more conditions defined
Causa: Non sono definite altre condizioni per il programma specificato.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

COND-009 Break point encountered
Causa: L'esecuzione del programma ha incontrato un punto di Break.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

COND-010 Cond exists, not superseded
Causa: la condizione specificata esiste già. Pertanto non è stata sovrascritta. Potrebbe indicare l'esistenza di due monitoraggi definiti per lo stesso programma con la stessa condizione.
Rimedio: Rinumerare il Condition Handler oppure evitare di ridefinire lo stesso Condition Handler.

COND-011 Scan time took too long
Causa: I Condition Handler attivi sono troppi. Il tempo per controllarli tutti è troppo lungo.
Rimedio: Ridurre il numero di Condition Handler definiti.

4.3.6 COPT

COPT-001 Send_PC error
Causa: Il sistema non è stato in grado di preparare il pacchetto di dati da inviare al PC.
Rimedio: Probabilmente la memoria del sistema è esaurita. Spegnere e riaccendere il controllore.

COPT-002 Add PC Uninit prog or var name
Causa: Una funzione ADD_PC è stata richiamata con un parametro non inizializzato.
Rimedio: Tutti i parametri devono contenere un valore valido.

COPT-003 Add PC Variable not found
Causa: La variabile richiesta nella routine ADD Byname o Send SysVar non esiste.
Rimedio: Verificare la correttezza del nome del programma e di quello della variabile. Verificare il tipo di variabile. Sono supportate solo variabili di tipo intero, reale o stringa.

COPT-004 Add PC Var type not supported
Causa: La variabile richiesta nella routine ADD Byname o Send SysVar è di un tipo non supportato.
Rimedio: Verificare il tipo di variabile. Sono supportate solo variabili di tipo intero, reale o stringa. Verificare la correttezza del nome del programma e di quello della variabile.

COPT-005 Add PC illegal index into buffer

Causa: Una funzione ADD_PC è stata richiamata con un parametro indice che ha un valore troppo grande o troppo piccolo.
Rimedio: Impostare il parametro indice in modo corretto. Assicurarsi che il buffer per i dati abbia dimensioni sufficienti a contenere i dati.

COPT-006 Add PC buffer overflow - parm %s

Causa: La copia dei dati nel buffer non è riuscita perché esso è troppo piccolo.
Rimedio: Assicurarsi che il buffer per i dati abbia dimensioni sufficienti a contenere i dati. Se la quantità di dati da spedire è notevole, potrebbe essere necessario utilizzare più di un evento per trasferirli al PC.

COPT-007 Add PC Un-initialized parameter %s

Causa: Una funzione ADD_PC è stata richiamata con un parametro non inizializzato.
Rimedio: Tutti i parametri devono contenere un valore valido.

COPT-008 Send_PC Un-initialized parameter

Causa: Una funzione Send_PC è stata richiamata con un parametro non inizializzato.
Rimedio: Tutti i parametri devono contenere un valore quando sono richiamate le funzioni di interfaccia con il PC.

COPT-009 Send_PC Illegal event number

Causa: Il numero di evento utilizzato è minore di 0 o maggiore di 255.
Rimedio: Utilizzare un numero di evento compreso tra 0 e 255.

COPT-010 Send_PC Illegal wait flag

Causa: I flag di attesa possono essere solo 1 o 0.
Rimedio: Utilizzare un valore valido per il flag interessato.

COPT-011 Send_PC Buffer too big for packet

Causa: La dimensione massima del buffer di dati è 244 byte.
Rimedio: Utilizzare una dimensione di buffer valida.

COPT-020 Send_PC builtin failed

Causa: Si è verificato un errore durante l'invio di un buffer di dati al PC.
Rimedio: Verificare l'eventuale presenza di altri allarmi.

COPT-021 Send_PC event parm %s error

Causa: La MACRO per l'invio di dati al PC è stata richiamata con un parametro non corretto. Il parametro non è inizializzato oppure è di tipo errato.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

COPT-022 Still waiting for %s

Causa: Si tratta solo di un avvertimento. Una task del controllore è in attesa di ricevere un flag di ritorno dal PC.
Rimedio: Verificare la comunicazione con il PC.

COPT-023 Abort wait for %s

Causa: Una task del controllore è rimasta in attesa troppo a lungo di ricevere un flag di ritorno dal PC. La task del controllore è stata terminata.
Rimedio: Verificare la comunicazione con il PC.

COPT-024 Continuing without %s

Causa: Si tratta solo di un avvertimento. Una task del controllore è in attesa di ricevere un flag di ritorno dal PC. Il PC sta impiegando troppo tempo nell'operazione. La task del controllore ha continuato la propria esecuzione senza ricevere il flag dell'evento.
Rimedio: Verificare la comunicazione con il PC.

COPT-025 Received answer for %s

Causa: Si tratta solo di un avvertimento. Il PC ha impostato il flag dell'evento e la task del controllore sta continuando l'esecuzione.
Rimedio: N/A

COPT-026 Wait timer cannot be set

Causa: Per questa task del controllore non può essere creato un timer di sistema.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

COPT-027 Reg %s could not be set

Causa: L'istruzione di scrittura del registro è fallita.
Rimedio: Verificare se il registro è definito e se contiene il valore corretto. Terminare tutti i programmi e ritentare l'operazione.

COPT-028 Register %s not defined

Causa: Si tratta solo di un avvertimento.
Rimedio: N/A

COPT-029 Macro Table too small for send option

Causa: La tabella delle Macro deve essere composta da almeno 60 elementi perché l'opzione SEND PC sia installata correttamente.
Rimedio: Aumentare le dimensioni della tabella delle Macro.

COPT-030 Parameter %s error

Causa: I dati della Macro Send_PC non sono corretti.
Rimedio: Verificare l'eventuale presenza di altri allarmi.

COPT-031 Send Macro - no data to send

Causa: Alla Macro Send Data non sono stati forniti dati da inviare.
Rimedio: Controllare i parametri della Macro.

COPT-032 Send_n_wait - Illegal action

Causa: Il parametro per l'azione di attesa deve essere compreso tra 0 e 3.
Rimedio: Controllare i parametri della Macro.

COPT-033 Send_n_wait - Uninit parm %s

Causa: Una Macro Send_PC è stata richiamata con un parametro non inizializzato.
Rimedio: Tutti i parametri devono contenere un valore.

COPT-034 %s missing

Causa: La MACRO richiamata necessita di un parametro, che deve essere immesso.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

COPT-035 Aborting TP program

Causa: Si è verificato un errore nel programma TP.
Rimedio: Verificare il programma TP.

COPT-036 %s Illegal type

Causa: La MACRO è stata richiamata con un parametro non corretto. Il parametro è di tipo errato.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

4.3.7 CPMO

CPMO-001 Internal PLAN error (G: %d^2)
CPMO-002 Internal INTR error (G: %d^2)
CPMO-003 Internal CP error (G: %d^2)

Causa: Errore interno del software. Il sistema potrebbe essere danneggiato. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Questa situazione potrebbe essere causata da varie ragioni, quali: Caricamento e configurazione non corretti, caricamento di opzioni non compatibili tra loro, versione software mancante in caso di aggiunta di opzioni e altri problemi alla memoria. L'elenco dei possibile rimedi comprende:

1. Effettuare un avviamento freddo (cold start).
2. Effettuare un avviamento iniziale (INIT START) e ripetizione della configurazione del robot.
3. Verificare che qualsiasi opzione o software aggiuntivo non ricavato dal mezzo di distribuzione ufficiale abbia la stessa versione. Se il software di sistema è stato distribuito su memory card, assicurarsi di utilizzare i codici di serie corretti. Assicurarsi che il manuale di installazione del software che si sta utilizzando sia riferito alla stessa versione del software di cui si dispone. Se non vi è corrispondenza tra le versioni di software, sarà necessario un caricamento completo del software.
4. Verificare che non siano state caricate opzioni non compatibili o che si escludano a vicenda.
5. Effettuare un caricamento completo del software.
6. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-004 Feature not Supported (G: %d^2)

Causa: La funzione Constant Path non supporta questa opzione.

Rimedio: Disabilitare l'opzione e ritentare la stessa operazione.

CPMO-005 Out of memory

Causa: Durante la propria inizializzazione, la funzione Constant Path ha esaurito la memoria.

Rimedio: Verificare che le variabili del gruppo $CP_PARAMGRP non contengano valori troppo grandi. Utilizzare una memoria di dimensioni maggiori.

CPMO-006 Simulated Hold (G: %d^2)

Causa: Si è verificato un Hold simulato in Constant Path (CP).

Rimedio: Eliminare l'allarme e spegnere e riaccendere il controllore.

CPMO-007 Simulated E-Stop (G: %d^2)

Causa: Si è verificato un arresto di emergenza simulato in Constant Path (CP).

Rimedio: Eliminare l'allarme e spegnere e riaccendere il controllore.

CPMO-010 Cycle power:JBF size (G: %d^2)

Causa: Le dimensioni della memoria interna allocata sono insufficienti. Per questo motivo è impossibile continuare l'esecuzione del programma.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore per aumentare automaticamente le dimensioni della memoria interna subito dopo l'apparizione dell'allarme. Se l'allarme si ripresenta, spegnere e riaccendere il controllore di nuovo.

CPMO-011 JBF INTR_T < Ts (G: %d^2)
CPMO-012 JBF Len<0 (G: %d^2)
CPMO-014 JBF NULL PTR (G: %d^2)
CPMO-015 JBF Ts>itp (G: %d^2)
CPMO-018 JBF nitp_time < 1 (G: %d^2)
CPMO-019 JBF INTR_T > itp (G: %d^2)
CPMO-020 JBF MEMORY ALLOC ERROR
CPMO-021 JBF Index < 0 (G: %d^2)
CPMO-022 JBF Ptout > Ptin (G: %d^2)
CPMO-023 JBF Ptout != Ptin (G: %d^2)
CPMO-024 JBF (Ptin-Ptout)>itp (G: %d^2)
CPMO-025 JBF Ts < 0 (G: %d^2)
CPMO-026 JBF Ts != 0 (G: %d^2)
CPMO-027 JBF Ts > itp
CPMO-028 JBF TS, Ptin & Ptout mismatch
CPMO-029 JBF Index > 1 (G: %d^2)
CPMO-030 JBF Ptout > npts (G: %d^2)
CPMO-031 JBF Len <= 0 (G: %d^2)
CPMO-032 JBF Set not empty (G: %d^2)
CPMO-033 JBF not empty (G: %d^2)
CPMO-034 JBF len mismatch (G: %d^2)
CPMO-035 JBF set not main (G: %d^2)
CPMO-036 JBF set not valid (G: %d^2)
CPMO-040 GTF not empty (G: %d^2)
CPMO-041 GTF no main filter (G: %d^2)
CPMO-042 GTF fout too big (G: %d^2)
CPMO-043 GTF num_tf != 1 (G: %d^2)

Causa: Si è presentato un allarme interno. Il sistema potrebbe essere danneggiato. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Questa situazione potrebbe essere causata da varie ragioni, quali: Caricamento e configurazione non corretti, caricamento di opzioni non compatibili tra loro, versione software mancante in caso di aggiunta di opzioni e altri problemi alla memoria. L'elenco dei possibile rimedi comprende:

1. Effettuare un avviamento freddo (cold start).
2. Effettuare un avviamento iniziale (INIT START) e ripetizione della configurazione del robot.
3. Verificare che qualsiasi opzione o software aggiuntivo non ricavato dal mezzo di distribuzione ufficiale abbia la stessa versione. Se il software di sistema è stato distribuito su memory card, assicurarsi di utilizzare i codici di serie corretti. Assicurarsi che il manuale di installazione del software che si sta utilizzando sia riferito alla stessa versione del software di cui si dispone. Se non vi è corrispondenza tra le versioni di software, sarà necessario un caricamento completo del software.
4. Verificare che non siano state caricate opzioni non compatibili o che si escludano a vicenda.
5. Effettuare un caricamento completo del software.
6. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-044 Cycle power: GTFsize (G: %d^2)

Causa: Le dimensioni della memoria interna allocata sono insufficienti. Per questo motivo è impossibile continuare l'esecuzione del programma.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore per aumentare automaticamente le dimensioni della memoria interna subito dopo l'apparizione dell'allarme. Se l'allarme si ripresenta, spegnere e riaccendere il controllore di nuovo.

CPMO-045 Local Hold error (G: %d^2)
CPMO-046 Chnl != ChO + CIF (G: %d^2)

Causa: Si è presentato un allarme interno.

Rimedio: Immediatamente dopo questo allarme, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-050 No System Variables (G: %d^2)
CPMO-051 No Data Structure (G: %d^2)
CPMO-052 Stack Underflow (G: %d^2)
CPMO-053 No Stack (G: %d^2)
CPMO-054 Stack Overflow (G: %d^2)
CPMO-055 Stack Not Full (G: %d^2)
CPMO-056 Corrupt data (G: %d^2)
CPMO-057 Wrong MT or OT (G: %d^2)

Causa: Si è presentato un allarme interno. Il sistema potrebbe essere danneggiato. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Questa situazione potrebbe essere causata da varie ragioni, quali: Caricamento e configurazione non corretti, caricamento di opzioni non compatibili tra loro, versione software mancante in caso di aggiunta di opzioni e altri problemi alla memoria. L'elenco dei possibile rimedi comprende:

1. Effettuare un avviamento freddo (cold start).
2. Effettuare un avviamento iniziale (INIT START) e ripetizione della configurazione del robot.
3. Verificare che qualsiasi opzione o software aggiuntivo non ricavato dal mezzo di distribuzione ufficiale abbia la stessa versione. Se il software di sistema è stato distribuito su memory card, assicurarsi di utilizzare i codici di serie corretti. Assicurarsi che il manuale di installazione del software che si sta utilizzando sia riferito alla stessa versione del software di cui si dispone. Se non vi è corrispondenza tra le versioni di software, sarà necessario un caricamento completo del software.
4. Verificare che non siano state caricate opzioni non compatibili o che si escludano a vicenda.
5. Effettuare un caricamento completo del software.
6. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-058 Cycle power: CHNs (G: %d^2)

Causa: Quando si commuta continuamente il numero del sistema di coordinate utensile e si cambia il tipo di movimento (Joint/Cartesiano) con CNT, se il numero di movimenti in crossover eccede il limite superiore predefinito, si verifica l'allarme CPMO-058. Il numero massimo di movimenti in crossover è definito nella variabile di sistema $CP_PARAMGRP[gruppo].$NUM_CHN. Lo spegnimento e riaccensione del controllore faranno aumentare di 2 il valore automaticamente. Nota: Non cambiare $CP_PAEAMGRP[gruppo.$NUM_CHN direttamente.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore ed eseguire nuovamente lo stesso programma TP. Se l'allarme continua a ripresentarsi anche dopo aver ripetuto le operazioni diverse volte, cambiare il tipo di terminazione del movimento per la linea alla quale si verifica il problema (o la successiva) da CNT a Fine.

CPMO-059 Cycle power: JBFSETs (G: %d^2)
CPMO-060 Cycle power: JBFs (G: %d^2)
CPMO-061 Cycle power: TFs (G: %d^2)
CPMO-062 Cycle power: RSINFOs (G: %d^2)

Causa: Le dimensioni della memoria interna allocata sono insufficienti. Per questo motivo è impossibile continuare l'esecuzione del programma.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore per aumentare automaticamente le dimensioni della memoria interna subito dopo l'apparizione dell'allarme. Se l'allarme si ripresenta, spegnere e riaccendere il controllore di nuovo.

CPMO-063 MAINCHN is NULL (G: %d^2)
CPMO-064 MAINCHN is Unknown (G: %d^2)

Causa: In un calcolo interno si è verificata una non corrispondenza di dati.
Rimedio: Immediatamente dopo questo allarme, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-065 Need Abort:GmSTOPPOS MisSyn
CPMO-066 Need Abort:GmRSType MisSyn
CPMO-067 Need Abort:GmRsInfo Mismatch

Causa: In un calcolo interno si è verificata una non corrispondenza di dati.
Rimedio: Immediatamente dopo questo allarme, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-069 Step mode enabled (G: %d^2)

Causa: Il modo Step è stato abilitato dopo che la funzione Constant Path è stata interrotta in hold. La traiettoria sarà diversa da quella normale.
Rimedio: Nessuno. Questo comportamento è normale.

CPMO-070 Channel not empty (G: %d^2)
CPMO-071 Channel not main (G: %d^2)

Causa: Si è presentato un allarme interno. Il sistema potrebbe essere danneggiato. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.
Rimedio: Questa situazione potrebbe essere causata da varie ragioni, quali: Caricamento e configurazione non corretti, caricamento di opzioni non compatibili tra loro, versione software mancante in caso di aggiunta di opzioni e altri problemi alla memoria. L'elenco dei possibile rimedi comprende:

1. Effettuare un avviamento freddo (cold start).
2. Effettuare un avviamento iniziale (INIT START) e ripetizione della configurazione del robot.
3. Verificare che qualsiasi opzione o software aggiuntivo non ricavato dal mezzo di distribuzione ufficiale abbia la stessa versione. Se il software di sistema è stato distribuito su memory card, assicurarsi di utilizzare i codici di serie corretti. Assicurarsi che il manuale di installazione del software che si sta utilizzando sia riferito alla stessa versione del software di cui si dispone. Se non vi è corrispondenza tra le versioni di software, sarà necessario un caricamento completo del software.
4. Verificare che non siano state caricate opzioni non compatibili o che si escludano a vicenda.
5. Effettuare un caricamento completo del software.
6. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-072 Need Abort:PathChanged(G:%d^2)
CPMO-073 Need Abort:PathChanged(G:%d^2)

Causa: Questo allarme si presenta quando la ripresa del movimento non può avvenire su una traiettoria costante.
Rimedio: Eliminare l'allarme ed eseguire il programma in ordine inverso.
NOTA:

(1) Quando viene generato questo allarme, il sistema non mantiene più la traiettoria costante alla ripartenza.
(2) Se il programma viene interrotto definitivamente con Abort, il cursore non resta sulla stessa linea di programma ed è possibile che si perda traccia dell'esecuzione.
(3) Per tenere traccia della posizione del cursore, si può portare il robot indietro di un'istruzione di movimento e poi premere il tasto BWD per riprendere il movimento.
(4) Muovere il robot in una posizione sicura prima di riprendere il movimento e verificare la fedeltà della traiettoria per evitare collisioni e danneggiamenti.

Se è impossibile resettare l'allarme o se questo continua a ripresentarsi, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-074 Can't resume blend path (G: %d^2)

Causa: Questo avviso segnala l'impossibilità di garantire il mantenimento della traiettoria alla ripresa del movimento.

Rimedio: Premere il tasto RESET e inviare un segnale di partenza ciclo per continuare. Il percorso del robot potrebbe deviare rispetto a quello normale.

CPMO-075 %s

Causa: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

Rimedio: Nessuno.

CPMO-076 Can't resume same path (G: %d^2)

Causa: Il movimento alla ripartenza del ciclo non può continuare su una traiettoria costante.

Rimedio: Premere il tasto RESET e inviare un segnale di partenza ciclo per continuare. Il percorso del robot potrebbe deviare rispetto a quello normale.

CPMO-078 Seg Overrun (G: %d^2)

Causa: Il sistema è pronto ad iniziare il segmento di movimento successivo, ma non ve ne è nessuno disponibile. Il percorso del robot potrebbe deviare rispetto a quello normale. Il segmento di movimento potrebbe essere in ritardo a causa del carico di lavoro del processore o di istruzioni che impediscono la pre-elaborazione, come ad esempio le istruzioni WAIT o BREAK.

Rimedio: Aumentare il valore contenuto nella variabile di sistema $SCR.$ITP_TIME se il carico di lavoro del processore è elevato. Questo allarme può essere disabilitato impostando la variabile di sistema $cp_paramgrp[].$warnmessenb a FALSE.

CPMO-079 Preplan fail (G: %d^2)

Causa: Il sistema è pronto ad iniziare il prossimo segmento di movimento, ma la sua pianificazione da parte del processore è stata annullata. Il percorso del robot potrebbe deviare rispetto a quello normale.

Rimedio: Premere il tasto RESET e inviare un segnale di partenza ciclo per continuare. Il percorso del robot potrebbe deviare rispetto a quello normale.

CPMO-080 EXTChannel not empty (G:%d^2)
CPMO-081 EXT JBFSet not empty (G:%d^2)
CPMO-082 EXT JBF not empty (G:%d^2)
CPMO-085 EXT JBF NULL PTR (G:%d^2)

Causa: Si è presentato un allarme INTR interno. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Il sistema potrebbe essere danneggiato. Questa situazione potrebbe essere causata da varie ragioni, quali: Caricamento e configurazione non corretti, caricamento di opzioni non compatibili tra loro, versione software mancante in caso di aggiunta di opzioni e altri problemi alla memoria. L'elenco dei possibile rimedi comprende:

1. Effettuare un avviamento freddo (cold start).
2. Effettuare un avviamento iniziale (INIT START) e ripetizione della configurazione del robot.
3. Verificare che qualsiasi opzione o software aggiuntivo non ricavato dal mezzo di distribuzione ufficiale abbia la stessa versione. Se il software di sistema è stato distribuito su memory card, assicurarsi di utilizzare i codici di serie corretti. Assicurarsi che il manuale di installazione del software che si sta utilizzando sia riferito alla stessa versione del software di cui si dispone. Se non vi è corrispondenza tra le versioni di software, sarà necessario un caricamento completo del software.
4. Verificare che non siano state caricate opzioni non compatibili o che si escludano a vicenda.
5. Effettuare un caricamento completo del software.
6. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-086 Cycle power: EXT JBFs (G:%d^2)

Causa: Le dimensioni della memoria interna allocata sono insufficienti. Per questo motivo è impossibile continuare l'esecuzione del programma.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore per aumentare automaticamente le dimensioni della memoria interna subito dopo l'apparizione dell'allarme. Se l'allarme si ripresenta, spegnere e riaccendere il controllore di nuovo.

CPMO-090 Invalid MainChn ID (G: %d^2)
CPMO-091 Invalid JBF MainChn ID (G: %d)
CPMO-092 JF NewLastAng Mismatch (G: %d^2)
CPMO-093 JB NewLastAng Mismatch (G: %d^2)
CPMO-094 Invalid JBF New ChnId (G: %d^2)

Causa: In un calcolo interno si è verificata una non corrispondenza di dati.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-095 Too Large Jnt Cmd (G: i A: j)

Causa: E' stata rilevata una velocità asse molto elevata che può superare il limite di sicurezza. I indica il numero di gruppo e j indica il numero di asse oggetto dell'allarme.

Rimedio: (1) La velocità di un asse può diventare molto alta durante un movimento lineare o circolare che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
- Il TCP si muove vicino a un punto singolare.
- La postura dell'utensile cambia considerevolmente.

Modificare l'istruzione di movimento come segue per ridurre la velocità dell'asse durante questo movimento:
1. Dividere il movimento in due istruzioni utilizzando un punto intermedio lontano dal punto singolare, o/e
2. Ridurre la velocità (velocità di avanzamento) specificata nell'istruzione di movimento, o
3. Modificare il tipo di movimento in J (movimento joint).

(2) Se il rimedio (1) non risolve questo allarme, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-100 Forward Resume Offset (G: %d^2)

Causa: La funzione Constant Path non supporta gli offset su ripresa del ciclo.

Rimedio: Utilizzare solo gli offset sull'esecuzione in senso inverso.

CPMO-101 Rsm Ofst Buffer Limit (G: %d^2)

Causa: Il robot non ha raggiunto l'offset desiderato alla ripartenza del ciclo perché la distanza è eccessiva per le dimensioni del buffer temporale.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:
- Ridurre l'offset alla ripartenza.
- Aumentare la velocità.
- Aumentare la dimensione del filtro JBF.

CPMO-102 Resume Offset Limit (G: %d^2)

Causa: Il robot non ha raggiunto l'offset desiderato alla ripartenza del ciclo perché la distanza è eccessiva per le dimensioni del buffer.

Rimedio:
1. Aumentare il valore contenuto nella variabile di sistema $CPCFG.$RSM_OFST_ITP.
2. Ridurre l'offset alla ripartenza del ciclo.
3. Aumentare la velocità.

CPMO-103 Resume Offset Gp Limit (G: %d^2)

Causa: Il robot non ha raggiunto l'offset alla ripartenza desiderato perché un altro gruppo di assi ne limita l'entità.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Rimuovere la limitazione che riguarda l'altro gruppo.
- Ridurre l'offset alla ripartenza del ciclo.
- Aumentare la velocità.
- Aumentare la dimensione del filtro JBF.

CPMO-104 Resume prior Offset (G: %d^2)

Causa: Il robot ha riutilizzato un offset precedente perché, prima che potesse essere raggiunta l'ultima posizione di arresto, si è verificato un altro arresto in Hold. Ciò è avvenuto durante la ripresa del ciclo.

Rimedio: Nessuno. Questo comportamento impedisce che si abbiano infiniti offset applicati alla ripresa del ciclo se si verificano arresti in Hold a ripetizione.

CPMO-105 Rsm Ofst Coord Sync Fail G: %d^2

Causa: I gruppi coordinati per l'offset alla ripresa del ciclo non sono sincronizzati. Il percorso del robot potrebbe deviare rispetto a quello definito dalle posizioni registrate.

Rimedio: Nessuno.

CPMO-130 T1 speed excess (G: %d^2)

Causa: La velocità del robot, mentre è selezionato il modo T1, eccede il limite di sicurezza.

Rimedio: Se il robot si muove con tempi di accelerazione e decelerazione molto brevi, quando la velocità passa da bassa a molto alta è possibile che il processo di limitazione della velocità T1 non sia in grado di regolare la velocità del robot durante l'accelerazione/decelerazione così la velocità del robot supera momentaneamente il limite causando questo allarme. In questo caso l'allarme può essere evitato cambiando il metodo di limitazione della velocità T1 da ogni intervallo di interpolazione a ogni istruzione di movimento. Provare la seguente contromisura:

1. Impostare $CP_T1_MODE.$ENABLE FALSE e controllare. (Questa impostazione seleziona il metodo di limitazione della velocità T1 a ogni istruzione di movimento.)
2. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-135 NO CR allowed in this region

Causa: In questo blocco di movimento non è consentita l'istruzione Corner Region.

Rimedio: Rimuovere l'istruzione Corner Region e utilizzare CNT.

CPMO-136 NO PSPD allowed in this region

Causa: In questo blocco di movimento non è consentita l'istruzione Process Speed.

Rimedio: Rimuovere l'opzione PSPD (Process Speed).

CPMO-137 NO mspd allowed in this region

Causa: In questo blocco di movimento non è consentita l'istruzione Max_Speed.

Rimedio: Cambiare la specifica di velocità da Max_Speed a mm/sec.

CPMO-138 NO LD allowed in this region

Causa: In questo blocco di movimento non sono consentite le istruzioni AP_LD e RT_LD.

Rimedio: Rimuovere le istruzioni AP_LD e RT_LD.

CPMO-139 Can't maintain CRval L:%d^5

Causa: Il valore specificato come CR (Corner Region) è troppo grande poiché esso è limitato alla traiettoria compiuta con CNT100 oppure alla metà della distanza dei segmenti di movimento interessati. Si tratta solo di un messaggio di avviso.

Rimedio: Utilizzare una velocità programmata più elevata, oppure un valore di accelerazione inferiore a 100.

CPMO-140 NO CD allowed in this region

Causa: In questo blocco di movimento non è consentita l'istruzione CD.

Rimedio: Rimuovere l'istruzione Corner Distance e utilizzare CNT.

CPMO-150 Wrong CP State (G: %d^2)

Causa: Si è verificato una non corrispondenza interna di dati alla ripartenza del ciclo.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

CPMO-151 No Stoppos at OrgRsm (G:%d^2)

Causa: Il software Constant Path ha rilevato che la posizione di arresto, che dovrebbe raggiungere alla ripartenza del ciclo, non è stata inizializzata.

Rimedio: Eliminare l'allarme e ritentare l'operazione.

CPMO-199 NotSupport Simul/Indep GP L:%d^5

Causa: La funzione Constant Path non supporta movimenti di gruppi con istruzioni Simultaneous GP o Independent GP .

Rimedio: Rimuovere le istruzioni di movimento che contengono Simultaneous GP o Independent GP, oppure disabilitare la funzione Constant Path.

4.3.8 Codici di allarme CVIS

CVIS-001 Not enough memory to process

Causa: Non vi è sufficiente memoria disponibile per elaborare la richiesta.

Rimedio: Innanzitutto, verificare che l'unità di memoria RD: non abbia dimensioni eccessive. Se così è, ridurle. Se l'errore continua a presentarsi, spegnere e riaccendere il controllore. Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare la FANUC.

CVIS-002 Bad arguments to the function

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-003 Cannot find specified file

Causa: Il file specificato non è stato trovato.

Rimedio: Verificare di avere specificato il nome di file corretto. Verificare che l'unità di memoria specificata contenga il file.

CVIS-004 The file already exists

Causa: Il file specificato esiste già.

Rimedio: Cambiare il nome del file oppure, in caso di utilizzo di memory card o memorie USB, cambiare l'unità di memoria.

CVIS-005 File access is denied

Causa: Non è possibile accedere al file.

Rimedio: Assicurarsi che si stia tentando di accedere al file corretto. Se l'unità di memoria su cui si trova il file è protetta da lettura/scrittura, verificare che la protezione sia disabilitata.

CVIS-006 Not enough space on the disk

Causa: Sull'unità di memoria selezionata non è disponibile spazio sufficiente.

Rimedio: Liberare memoria cancellando i file non utilizzati, oppure utilizzare un'unità di memoria più grande o meno occupata dai dati. Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare la FANUC.

CVIS-007 Unsupported image file

Causa: Il file dell'immagine è corrotto oppure è in un formato non supportato.

Rimedio: Il sistema *i*RVision supporta solo i formati BMP a 8 o 24 bit/pixel e PNG.

CVIS-008 Bad vector/matrix dimensions

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-010 The matrix is singular

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-011 The objects are parallel

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-012 The quadratic is a parabola

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-013 The quadratic is a hyperbola

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-014 Not enough points for fitting

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-015 Too few calibration points

Causa: Il numero di punti non è sufficiente per calcolare la calibrazione.

Rimedio: Verificare che tutti i punti di calibrazione siano localizzati correttamente. Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni della telecamera o dell'illuminazione.

CVIS-016 Cannot calibrate the camera

Causa: La calibrazione non può essere calcolata dall'insieme di punti dati.

Rimedio: Verificare che tutti i punti di calibrazione siano localizzati correttamente. Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni della telecamera o dell'illuminazione.

CVIS-017 Invalid file name

Causa: Il nome specificato per il file non è valido.

Rimedio: Verificare che il nome del file non contenga caratteri non utilizzabili. Notare che il controllore supporta solo nomi di file in formato DOS (8 caratteri per il nome, seguiti da un punto, seguito da 3 caratteri per l'estensione) e non supporta i nomi lunghi tipici del sistema operativo Windows.

CVIS-018 The mask size is bad

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-019 The window size is bad

Causa: La finestra specificata non è corretta.

Rimedio: Cambiare le dimensioni della finestra.

CVIS-020 Big circles cannot be distinguished

Causa: I cerchi grandi non sono stati trovati.

Rimedio: Verificare che la piastra per la calibrazione non sia troppo inclinata. Inoltre, verificare se i cerchi grandi sono stati localizzati in modo scorretto. Se l’allarme si ripete, controllare l’orientamento della griglia, dato che questo allarme può verificarsi quando la griglia è capovolta.

CVIS-021 Exceed VisPool(%d Bytes)

Causa: La memoria per la visione non è sufficiente per eseguire l'elaborazione dell'immagine richiesta e, quindi, questa elaborazione è stata effettuata utilizzando in parte la memoria temporanea. Il messaggio di errore indica la quantità di memoria temporanea utilizzata.

Rimedio: Non è richiesta un'azione urgente, ma se questo allarme si presenta frequentemente, procedere come segue:

- Prevedere la sostituzione della CPU del controllore con una dotata di memoria DRAM pari a 64 MB. Contattare l'assistenza FANUC.
- Mentre il robot è in produzione automatica, non aprire sul PC la finestra di configurazione per il sistema *i*RVision. Quando questa finestra viene aperta, essa utilizza una quantità considerevole di memoria, che quindi potrebbe risultare non sufficiente per l'esecuzione del programma in corso.
- Quando si utilizza un processo di visione basato su telecamere multiple oppure su sensori tridimensionali, modificare il programma robot ed aggiungere la voce CAMERA_VIEW[X] all'istruzione VISION RUN_FIND in modo che quest'ultima sia eseguita per ciascuna vista da telecamera. Rispetto al caso in cui l'elaborazione di tutte le viste da telecamera sia effettuata in un'unica operazione, la memoria momentaneamente necessaria si riduce.
- Se il processo di visione contiene molti strumenti di localizzazione, esaminare la possibilità di suddividerli in altri processi di visione. Se un processo di visione contiene molti strumenti di localizzazione, la memoria necessaria per eseguirlo aumenta.
- Modificare i parametri impostati per lo strumento di localizzazione geometrico (GPM) inserito nel processo di visione. Se si specificano intervalli estesi per quanto riguarda finestra di ricerca, angolo, dimensioni, aspetto, ecc., la quantità di memoria utilizzata aumenta. Una maggiore quantità di memoria è richiesta quando si specificano bassi valori di punteggio (score threshold), contrasto, ecc.
- Modificare i parametri impostati per il modello di riferimento per lo strumento di localizzazione geometrico (GPM) inserito nel processo di visione. Se la geometria del modello di riferimento è semplice, l'elaborazione necessaria per giudicare la sua similitudine con l'immagine acquisita risulta più difficile e la memoria utilizzata è maggiore.
- Migliorare l'illuminazione e lo sfondo. Se lo sfondo dell'immagine è complesso e varia notevolmente in funzione dell'illuminazione, la localizzazione del pezzo richiede una memoria maggiore.

CVIS-022 Focal length and Z distance could not be calculated

Causa: Il software non è riuscito a calcolare la distanza focale e quella sull'asse Z. Quando l'asse ottico della telecamera è perpendicolare alla piastra di calibrazione, la distanza focale e quella sull'asse Z non possono essere calcolate con precisione.

Rimedio: Quando la telecamera o la griglia di calibrazione sono montate sul robot, deve essere selezionata la calibrazione a 2 piani. Nel caso in cui la lente sia telecentrica e proietti in modo ortogonale, selezionare la voce Projection to Orthogonal e ritentare l'esecuzione della calibrazione. In altri casi, impostare Override Focal Distance a Yes e Focal Dist al valore della distanza focale nominale delle lenti e ritentare la calibrazione.
Se dopo le suddette azioni la situazione non migliora, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-023 Failed to paste the tool because the clipboard is empty.

Causa: Gli appunti per il copia/incolla sono vuoti. Non ci sono dati da incollare nello strumento selezionato. Gli appunti possono essere stati cancellati manualmente nella pagina di configurazione di iRVision.

Rimedio: Copiare di nuovo la sorgente.

CVIS-024 Failed to paste the selected tool from the clipboard.

Causa: Non è stato possibile incollare dagli appunti.

Rimedio: Rieseguire la copia negli appunti e incollare di nuovo. Spegnere e riaccendere, rieseguire la copia negli appunti e incollare di nuovo.

CVIS-030 The model pattern is not trained.

Causa: Il modello non è stato creato.

Rimedio: Creare il modello e ritentare l'operazione.

CVIS-031 There are not enough features in the training window.

Causa: Nell'immagine non sono presenti sufficienti bordi per la registrazione del modello.

Rimedio: Utilizzare un’altra parte dell'immagine per la registrazione del modello. Oppure, registrare il modello utilizzando un'altra immagine ottenuta dopo aver modificato il tempo di esposizione, in modo da avere un contrasto più elevato.

CVIS-032 Bad arguments.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-033 The operation has timed out.

Causa: Il sistema non è riuscito a localizzare l'oggetto entro il limite di tempo stabilito.

Rimedio: Nella schermata di configurazione dello strumento di localizzazione GPM, verificare se i gradi di libertà Orientation, Scale o Aspect Ratio sono abilitati. Se così è, ridurre l'intervallo di controllo per ciascuna voce e tentare una nuova localizzazione. Se questa continua a non riuscire, disabilitare uno o più gradi di libertà. Aumentare il tempo concesso all'elaborazione. In alternativa, apportare uno dei seguenti cambiamenti al processo di visione per diminuire il tempo necessario all'elaborazione dell'immagine.

- Utilizzare un modello di riferimento che abbia una geometria complessa.
- Rimuovere l'abilitazione dell'elaborazione di scala e coefficiente morfologico (Aspect Ratio) se non strettamente necessaria.
- Specificare un valore maggiore di soglia sul punteggio (score threshold) assegnato alla localizzazione.
- Specificare un valore maggiore di soglia sul contrasto.
- Restringere l'intervallo di orientamento, scala e coefficiente morfologico (Aspect Ratio).
- Ridurre le dimensioni della finestra di ricerca.

CVIS-034 The emphasis area is not trained.

Causa: L'area di enfatizzazione non è stata definita

Rimedio: Definire l'area di enfatizzazione oppure configurare lo strumento di localizzazione in modo che non utilizzi un'area di enfatizzazione.

CVIS-035 The emphasis area is too large.

Causa: L'area di enfatizzazione è troppo estesa.

Rimedio: Definire un'area di enfatizzazione più ristretta.

CVIS-036 The emphasis area is too small.

Causa: L'area di enfatizzazione è troppo piccola e non contiene sufficienti bordi.

Rimedio: Definire un'area di enfatizzazione più estesa.

CVIS-037 The model origin of the model pattern cannot be calculated.

Causa: In presenza di un modello non orientabile, si è tentato di ottenere la definizione automatica dell'origine dell'oggetto cliccando il pulsante "Center Origin" (impostazione dell'origine al centro della figura).

Rimedio: L'origine di un modello non orientabile non può essere determinata automaticamente cliccando il pulsante "Center Origin". Utilizzare il pulsante "Set Origin" per definire l'origine del modello.

CVIS-038 Too many candidates to process.

Causa: Non è disponibile memoria sufficiente per effettuare la localizzazione nella condizione specificata. L'immagine contiene troppi oggetti candidati alla localizzazione.

Rimedio: Nella schermata di configurazione dello strumento di localizzazione GPM, verificare se i gradi di libertà per Orientation, Scale o Aspect Ratio sono abilitati. Se così è, ridurre l'intervallo di controllo per ciascuna voce e tentare una nuova localizzazione. Se questa continua a non riuscire, disabilitare uno o più gradi di libertà. Ridurre le possibili corrispondenze da elaborare mediante le modifiche seguenti:

- Utilizzare un modello di riferimento che abbia una geometria complessa.
- Disabilitare, se non necessaria, l'elaborazione dell'orientamento, della scala e del coefficiente morfologico (Aspect Ratio) del pezzo.
- Specificare un valore maggiore di soglia sul punteggio (score threshold) assegnato alla localizzazione.
- Specificare un valore maggiore di soglia sul contrasto.
- Restringere l'intervallo di elaborazione dell'orientamento, della scala e del coefficiente morfologico (Aspect Ratio) del pezzo.
- Ridurre le dimensioni della finestra di ricerca.

CVIS-039 The mask doesn't fit the model pattern.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-040 The mask doesn't fit the search window.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-041 File version error.

Causa: La versione del file è troppo recente per essere caricata.

Rimedio: Questo errore indica che non esiste un modo di convertire il file per il suo utilizzo da parte di questo controllore. Per utilizzare questo file, sarà necessario caricare nel controllore un software di versione più recente. Se necessario, contattare FANUC per avere l'aggiornamento del software del robot.

CVIS-042 File is corrupted.

Causa: I dati relativi allo strumento di localizzazione GPM salvati nel file sono corrotti.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-043 The search window is too small.

Causa: La finestra di ricerca è troppo piccola.

Rimedio: Aumentare le dimensioni della finestra di ricerca e ritentare l'operazione.

CVIS-050 Exposure is invalid

Causa: Il tempo di esposizione è troppo lungo o troppo breve.

Rimedio: Impostare il tempo di esposizione ad un valore compreso tra 0.04 ms e 250 ms.

CVIS-051 Laser window is invalid

Causa: Non è stata configurata alcuna area per la misura con sensore laser oppure essa è troppo piccola.

Rimedio: Registrare di nuovo l'area di misura. Le dimensioni minime che deve avere l'area di misura per il sensore laser è di 8 pixel in altezza e in larghezza. Se si rende necessario effettuare misure con il sensore laser in un'area più ristretta, aumentare le dimensioni dell'area stessa e poi limitarla impostando una mascheratura.

CVIS-052 Calibration data is not perspective

Causa: I dati di calibrazione non sono corretti.

Rimedio: Assicurarsi che i dati di calibrazione per il sensore 3D laser siano corretti.

CVIS-053 Calculation is not converged.

Causa: Le linee proiettate dal sensore laser non convergono in un punto.

Rimedio: Le cause probabili sono dati di calibrazione non corretti oppure il fatto che, entro il campo utile di misura, l'altezza di un pezzo differisce eccessivamente da quella di un altro pezzo.

CVIS-054 Laser line is not found.

Causa: Non è stato possibile identificare una linea a partire dalla serie di punti laser proiettati.

Rimedio: Per prima cosa, regolare il tempo di esposizione in modo che si ottenga un'immagine laser corretta. Poi, assicurarsi che l'area di misura laser sia registrata correttamente. Se l'origine del modello di riferimento cambia dopo che l'area di misura laser è stata definita, è probabile che l'area di misura laser sia spostata in una posizione non prevista in fase di esecuzione automatica. Se si modifica la posizione dell'origine del modello, è necessario registrare nuovamente l'area di misura laser. Se questi metodi non risolvono il problema, modificare i parametri per il rilevamento della serie di punti laser proiettati.

CVIS-055 Not enough laser points for calculation.

Causa: Il numero di punti laser non raggiunge la soglia prevista.

Rimedio: Per prima cosa, regolare il tempo di esposizione in modo che si ottenga un'immagine laser corretta. Poi, assicurarsi che l'area di misura laser sia registrata correttamente. Se l'origine del modello di riferimento cambia dopo che l'area di misura laser è stata definita, è probabile che l'area di misura laser sia spostata in una posizione non prevista in fase di esecuzione automatica. Se si modifica la posizione dell'origine del modello, è necessario registrare nuovamente l'area di misura laser. Se questi metodi non risolvono il problema, modificare i parametri per il rilevamento della serie di punti laser proiettati. In alternativa, è possibile abilitare la funzione [Search narrow area] con la quale si ottiene l'aumento del numero di punti laser anche se l'area di misura laser rimane invariata.

CVIS-056 Laser plane is not found.

Causa: Durante la misura laser non è stato rilevato alcun piano.

Rimedio: Per prima cosa, regolare il tempo di esposizione in modo che si ottenga un'immagine laser corretta. Poi, assicurarsi che l'area di misura laser sia registrata correttamente. Se l'origine del modello di riferimento cambia dopo che l'area di misura laser è stata definita, è probabile che l'area di misura laser sia spostata in una posizione non prevista in fase di esecuzione automatica. Se si modifica la posizione dell'origine del modello, è necessario registrare nuovamente l'area di misura laser. Se questi metodi non risolvono il problema, modificare i parametri per il rilevamento della serie di punti laser proiettati.

CVIS-057 Zero vector is used in calculation.

Causa: Si tratta di un errore interno verificatosi durante la misura laser.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-058 Input data is out of range.

Causa: Si tratta di un errore interno verificatosi durante la misura laser.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-059 Leaning angle exceeded limit.

Causa: Durante una misura 3D, il pezzo è risultato inclinato in modo eccessivo, rispetto a quando sono stati definiti i dati di riferimento.

Rimedio: Se questa inclinazione del pezzo è possibile, aumentare il valore limite in fase di impostazione. Altrimenti, scartare il pezzo. In alternativa, modificare i parametri in modo che l'inclinazione del pezzo ricada entro i limiti impostati.

CVIS-060 No features in image

Causa: Nell'immagine non sono stati rilevati bordi.

Rimedio: Verificare che il campo inquadrato sia bene illuminato e che l'immagine sia a fuoco.

CVIS-062 Target is rotated too much

Causa: Errore della funzione Vision Shift. La localizzazione del bersaglio non è riuscita perché l'angolo di cui è ruotato il pezzo è eccessivo.

Rimedio: Modificare il parametro Rotation Angle nella schermata di configurazione per la visione.

CVIS-063 Target is too close

Causa: Errore della funzione Vision Shift. La localizzazione dell'oggetto non è riuscita perché le sue dimensioni nell'immagine sono troppo estese.

Rimedio: La distanza tra la telecamera e l'oggetto potrebbe essere inferiore rispetto al limite stabilito. Verificare la distanza tra l'oggetto e la telecamera, oppure modificare il parametro denominato "Distance Limit" nella schermata di configurazione della visione.

CVIS-064 Target is too far away

Causa: Errore della funzione Vision Shift. La localizzazione dell'oggetto non è riuscita perché le sue dimensioni nell'immagine sono troppo piccole.

Rimedio: La distanza tra la telecamera e l'oggetto potrebbe essere superiore rispetto al limite stabilito. Verificare la distanza tra l'oggetto e la telecamera, oppure modificare il parametro denominato "Distance Limit" nella schermata di configurazione della visione.

CVIS-065 Target is tilted too much

Causa: Errore della funzione Vision Shift. La localizzazione del bersaglio non è riuscita perché le sue dimensioni nell'immagine sono troppo piccole.

Rimedio: La distanza tra la telecamera ed il bersaglio potrebbe essere superiore rispetto al limite stabilito. Verificare la distanza tra l'oggetto e la telecamera, oppure modificare il parametro denominato "Distance Limit" nella schermata di configurazione della visione.

CVIS-066 Contrast is too low

Causa: Errore della funzione Vision Shift. La localizzazione dell'oggetto non è riuscita perché perché il contrasto nell'immagine è troppo basso.

Rimedio: Il contrasto nell'immagine potrebbe essere inferiore al valore di soglia impostato. Verificare l'immagine e modificare i parametri per la telecamera e le condizioni di illuminazione in modo che l'immagine acquisita sia corretta. Altrimenti, modificare il parametro denominato "Contrast" (contrasto) nella schermata di configurazione della visione.

CVIS-067 Target is not clear

Causa: Errore della funzione Vision Shift. La localizzazione dell'oggetto non è riuscita perché perché il punteggio di localizzazione è troppo basso.

Rimedio: Il punteggio assegnato alla localizzazione dell'oggetto attuale rispetto a quello di riferimento potrebbe essere inferiore al valore di soglia. Verificare l'immagine oppure modificare il parametro denominato "Score" (punteggio) nella schermata di configurazione della visione.

CVIS-068 Mastering calculation is failed

Causa: Si è presentato un allarme interno della funzione Vision Shift.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

CVIS-069 Data is not for iRCalibration

Causa: Errore della funzione iRCalibration. I dati di visione specificati non sono riferiti alla funzione iRCalibration.

Rimedio: I dati di visione potrebbero essere stati creati con il sistema iRVision. Modificare il nome assegnato all'insieme di dati di visione, oppure cancellarli, utilizzando la configurazione per il sistema iRVision; poi, creare i dati di visione utilizzando la schermata di configurazione per la funzione iRCalibration.

CVIS-079 Vision log timeout

Causa: Durante la registrazione dei risultati della visione, è stato superato il limite di tempo previsto per l'operazione.

Rimedio: Cambiare l'unità di memoria o cancellare i file non necessari.

CVIS-080 The camera is busy

Causa: La telecamera è occupata e non può rispondere alla richiesta.

Rimedio: Nessuno.

CVIS-081 Invalid camera type specified

Causa: La telecamera è stata cambiata o insieme al sensore di area 3D è stata selezionata una telecamera a colori.

Rimedio: Controllare che la telecamera è stata cambiata e che insieme al sensore di area 3D non sia stata selezionata una telecamera a colori.
Controllare che la configurazione del multiplexer non sia cambiata dopo la configurazione, che il multiplexer sia acceso e che la connessione del CCU sia corretta.

CVIS-082 Invalid image object passed

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-083 Exposure time is out of range

Causa: Il tempo di esposizione specificato non è entro i limiti consentiti..

Rimedio: Impostare un tempo di esposizione compreso nei limiti previsti.

CVIS-084 Invalid camera port specified

Causa: Il numero di porta specificato per la telecamera non è corretto.

Rimedio: Selezionare il numero di porta corretto per la telecamera.
Controllare che il multiplexer sia connesso appropriatamente.

CVIS-085 Camera time out

Causa: Le cause del problema potrebbero essere le seguenti:
1. E' possibile che il cavo della telecamera non sia inserito correttamente.
2. E' possibile che ci sia stato un errore di comunicazione dovuto a disturbi.
3. C'è la possibilità che il cavo della telecamera non sia connesso o che ci sia un guasto nel CCU (Il CCU è utilizzato solo con R-30*i*B, R30iB Mate).

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:
1. Verificare i cavi di connessione con la telecamera.
2. Controllare se la messa a terra del controllore e dei dispositivi periferici è sicura. Se non è possibile determinare la sorgente dei disturbi, adottare le seguenti misure per ridurre la loro influenza.
   - Separare la terra del controllore da quella dei dispositivi periferici.
   - Accorciare il cavo di connessione con la telecamera.
   - Attaccare un'anima di ferrite al cavo della telecamera.
   - Aumentare lo spessore della schermatura.
   - Mettere a terra il supporto della telecamera.
   - Se non si tratta di un package telecamera, isolare la medesima dal suo supporto.
3. Sostituire il cavo della telecamera.
4. Sostituire il CCU. (Nel caso di R-30*i*B, R30iB Mate)
5. Se l'errore delle comunicazioni è sporadico, assegnare 1 alla variabile di sistema $VISION_CFG.$ECCU_RETRY,
6. Se l'errore non scompare, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-086 Camera is not 3D laser sensor

Causa: La telecamera specificata non è un sensore laser 3D.

Rimedio: Configurare la telecamera in modo che sia un sensore laser 3D.

CVIS-087 USB camera internal error

Causa: Non è stato possibile acquisire immagini con la telecamera USB.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-088 Vision FPGA version error

Causa: La versione FPGA è troppo vecchia per lavorare con la visione.

Rimedio: Contattare FANUC per l'aggiornamento del software alla versione corretta.

CVIS-089 Camera is not initialized

Causa: La telecamera non è stata inizializzata.

Rimedio: Verificare che il cavo della telecamera sia ben collegato, sia sul lato della telecamera stessa, sia sul lato del controllore. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

CVIS-090 Vision DMA error

Causa: Durante l'acquisizione dell'immagine, si è verificato un errore di accesso diretto alla memoria (DMA).

Rimedio: Verificare che il cavo della telecamera sia ben collegato, sia sul lato della telecamera stessa, sia sul lato del controllore. Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

CVIS-091 The auto exposure setting is not trained

Causa: L'impostazione dell'esposizione automatica non è stata effettuata.

Rimedio: Impostare l'esposizione automatica come desiderato.

CVIS-092 The auto exposure area is too bright

Causa: L'esposizione automatica è troppo luminosa.

Rimedio: Cambiare l'area dell'esposizione automatica o ridurre la luminosità.

CVIS-093 The auto exposure area is too dark

Causa: L'esposizione automatica è troppo scura.

Rimedio: Cambiare l'area dell'esposizione automatica o aumentare la luminosità.

CVIS-094 The auto exposure area is too narrow

Causa: L’area dell'esposizione automatica è troppo stretta.
Rimedio: Riconfigurare l’area dell'esposizione automatica.

CVIS-095 This Board has no CAMERA I/F

Causa: La scheda CPU principale del controllore non dispone dell'interfaccia per la telecamera.
Rimedio: Cambiare la scheda principale.

CVIS-096 Multi exposure exceeded the limit. Number of exposures will be modified at execution

Causa: Il limite massimo di esposizioni multiple è stato superato. Il numero di esposizioni sarà modificato in fase di esecuzione.
Rimedio: I tempi di esposizione calcolati per la funzione che gestisce la multi-esposizione eccedono il limite consentito per la telecamera in uso. Per questo motivo il numero di esposizioni sarà diverso da quello impostato. Potrebbe essere utile, comunque, cambiare il numero di esposizioni o il tempo di esposizione.

CVIS-098 The camera is disconnected

Causa: Le telecamera non è collegata.
Rimedio: Collegare la telecamera.

CVIS-099 Not support this config of MUX

Causa: Questa configurazione di multiplexer non è supportata
Rimedio: Cambiare la configurazione del multiplexer.

CVIS-100 A vision data file with that name already exists.

Causa: I dati di visione specificati esistono già.
Rimedio: Specificare un nome diverso per i dati di visione.

CVIS-101 The vision data file does not exist.

Causa: I dati di visione specificati non esistono.
Rimedio: Utilizzare un nome che identifichi dati di visione esistenti.

CVIS-102 Invalid vision data pointer

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-103 The vision data file is already open for writing.

Causa: Il file con i dati di visione è già aperto per la scrittura.
Rimedio: Chiudere la finestra di configurazione per questo file di dati di visione.

CVIS-104 No more vision data found

Causa: Errore interno del sistema. Non esistono ulteriori dati di visione.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-105 Cannot delete the vision data file because it is open.

Causa: I dati di visione non possono essere cancellati perché l'operatore li sta modificando.
Rimedio: Chiudere il file con i dati di visione prima di eseguire l'operazione.

CVIS-106 Cannot rename the vision data file because it is open.

Causa: Il file contenente i dati di visione non può essere rinominato perché è aperto per configurazione.
Rimedio: Chiudere il file con i dati di visione prima di rinominarlo.

CVIS-107 Cannot save the vision data file because it is open.

Causa: Il file contenente i dati di visione non può essere salvato perché è aperto per configurazione.
Rimedio: Chiudere il file con i dati di visione prima di eseguire l'operazione.

CVIS-108 Tool type not found

Causa: I dati di visione includono uno strumento di visione che non è supportato su questo controllore.
Rimedio: Caricare l'opzione software che consente di utilizzare lo strumento di visione interessato.

CVIS-109 Interface not supported

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-110 Double registration

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-111 The vision data file is corrupted.

Causa: Il file che contiene i dati di visione è corrotto.
Rimedio: Il file contenente i dati corrotti non può essere ripristinato. Se si dispone di una copia di backup del file contenente i dati di visione, caricarlo del controllore sovrascrivendo il file esistente. E' possibile utilizzare normalmente il robot, salvo i suoi dati di visione.

CVIS-112 Parent camera view not found

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-113 The vision data file is too old to load.

Causa: I dati di visione sono troppo vecchi e non possono essere caricati su questa versione di controllore.
Rimedio: Contattare FANUC per avere un aggiornamento del software del robot. E' possibile utilizzare normalmente il robot, salvo i suoi dati di visione.

CVIS-114 The vision data file is too new to load.

Causa: I dati di visione sono troppo recenti e non possono essere caricati su questa versione di controllore.
Rimedio: Questo errore indica che non esiste un modo di convertire il file per il suo utilizzo da parte di questo controllore. Per utilizzare questo file, sarà necessario caricare nel controllore un software di versione più recente. E' possibile utilizzare normalmente il robot, salvo i suoi dati di visione.

CVIS-115 Invalid vision data name

Causa: Il nome dato ai dati di visione potrebbe contenere caratteri non validi.
Rimedio: Verificare che il nome non contenga caratteri non validi.

CVIS-116 There is not enough space on the disk.

Causa: Nell'unità di memoria non è disponibile sufficiente spazio per salvare i dati di visione.
Rimedio: Cancellare i dati di visione non necessari e ritentare l'operazione.

CVIS-117 Cannot insert this tool

Causa: Lo strumento selezionato non può essere inserito nel processo di visione.
Rimedio: Il processo di visione 3DL consente l'inserimento solo di strumenti per misure laser dello stesso tipo. Se è necessario aggiungere strumenti di tipo diverso, quelli di misura laser esistente devono essere rimossi.

CVIS-118 Target Controller has no vision

Causa: Nel controllore non è presente alcuna opzione software per la visione.
Rimedio: Selezionare il robot corretto e ritentare l'operazione.

CVIS-119 The vision program can not output this vision parameter.

Causa: Il processo di visione non può produrre questo parametro di visione.
Rimedio: Selezionare un codice identificativo valido per il parametro di visione.

CVIS-120 Could not log data

Causa: Non è stato possibile memorizzare i dati della visione nel file registro.
Rimedio: Cambiare l'unità di memoria o cancellare i file non necessari.

CVIS-121 Could not log image

Causa: Si è verificato un errore nella funzione di registrazione su file dei risultati della visione. Non è stata possibile la scrittura dell'immagine nel registro cronologico per la visione.
Rimedio: Inserire una nuova memory card nel controllore oppure cancellare i file non necessari.

CVIS-122 Log file is corrupted

Causa: Il file che registra i risultati della visione è danneggiato e non può essere letto.
Rimedio: Nessuno. Il file che registra i risultati della visione non è recuperabile. Selezionare un altro file da visualizzare.

CVIS-123 Unknown tag specified to log

Causa: Errore interno della funzione che esegue la registrazione cronologica dei dati per la visione.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-124 Bad log file open mode

Causa: Errore interno della funzione che esegue la registrazione cronologica dei dati per la visione.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-125 Log record is full

Causa: Errore interno della funzione che esegue la registrazione cronologica dei dati per la visione.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-126 No more elements in log record

Causa: Errore interno della funzione che esegue la registrazione cronologica dei dati per la visione.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-127 Invalid index specified

Causa: Errore interno della funzione che esegue la registrazione cronologica dei dati per la visione.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-128 Specified tag not found

Causa: Errore interno della funzione che esegue la registrazione cronologica dei dati per la visione.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-129 Unknown tag found in log file

Causa: Il file che registra i risultati della visione è troppo recente e questa versione di software di sistema non può leggerlo.
Rimedio: Questo errore indica che non esiste un modo di convertire il file per il suo utilizzo da parte di questo controllore. Per utilizzare questo file, sarà necessario caricare nel controllore un software di versione più recente. Se necessario, contattare FANUC per avere l'aggiornamento del software del robot.

CVIS-130 No free disk space to log

Causa: Nell'unità di memoria non è disponibile spazio sufficiente per la scrittura del file che registra i risultati della visione.
Rimedio: Cambiare l'unità di memoria o cancellare i file non necessari.

CVIS-131 Resume data logging

Causa: La registrazione su file dei risultati della visione è ripresa.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-132 Cannot log because of bad clock setup

Causa: La registrazione su file dei risultati della visione non è possibile a causa di una scorretta impostazione dell'orologio.
Rimedio: Impostare l'orologio correttamente.

CVIS-133 Missing my work area

Causa: L'area di lavoro non è stata definita.
Rimedio: Registrare i dati relativi alla linea.

CVIS-134 Line data is not trained

Causa: I dati relativi alla linea non sono stati registrati.
Rimedio: Registrare i dati relativi alla linea.

CVIS-135 This tool is not trained.

Causa: Questo strumento di visione non è stato registrato.
Rimedio: Registrare lo strumento di visione selezionato.

CVIS-139 Cannot delete this tool.

Causa: Lo strumento di localizzazione specificato non può essere rimosso dalla struttura ad albero visualizzata nella finestra sul PC.
Rimedio: Alcuni programmi sono stati concepiti per evitare che il numero di strumenti di comando sia inferiore ad un valore predeterminato. Prima di tentare la rimozione dello strumento specificato, crearne un altro.

CVIS-140 The value %s is out of range. The valid range is %s to %s.

Causa: Il valore specificato non è entro i limiti consentiti..
Rimedio: Specificare un valore che sia entro i limiti prescritti.

CVIS-141 The tool name '%s' is already in use.

Causa: Il nome per lo strumento specificato è già in uso.
Rimedio: Specificare un nome diverso per lo strumento.

CVIS-143 The image display is in the Graphic Edit Mode.\n (Exit mode by pressing the OK or Cancel button.)

Causa: Si è tentato di eseguire un'altra operazione mentre si stava utilizzando una finestra di configurazione.
Rimedio: Completare la configurazione in corso prima di tentare di effettuare altre operazioni.

CVIS-144 The name has been truncated to '%s'.

Causa: Il nome specificato per lo strumento di visione è troppo lungo e per questo è stato tagliato.
Rimedio: Se l'accorciamento del nome provoca problemi, specificare un nome più breve.

CVIS-145 The image display is in live mode.\n (Exit mode by pressing the Snap button.)

Causa: Si è tentato di eseguire un'altra operazione mentre era attiva la visualizzazione dell'immagine dal vivo.
Rimedio: Prima di effettuare altre operazioni, terminare la visualizzazione dell'immagine dal vivo.

CVIS-146 There is no image.

Causa: Si è tentato di registrare un modello di riferimento per la localizzazione GPM, ma non è stata eseguita l'acquisizione di alcuna immagine.
Rimedio: Acquisire un'immagine oppure caricarne una da un file salvato in precedenza.

CVIS-147 Load failed for %s.

Causa: Il caricamento dello strumento non è riuscito.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-148 There are no found results.

Causa: Non è stato localizzato alcun oggetto.
Rimedio: Modificare il tempo di esposizione in modo che possa essere effettuata una corretta acquisizione dell'immagine. In alternativa, modificare i parametri di visione.

CVIS-149 The image display is in Continuous S+F Mode.\n (Exit mode by pressing the Stop button.)

Causa: Il sistema sta eseguendo localizzazioni in modo continuativo.
Rimedio: Prima effettuare altre operazioni, cliccare il pulsante [Stop S+F] per interrompere la ripetizione delle localizzazioni.

CVIS-150 Camera view index out of range

Causa: L'indice di vista dalla telecamera specificato nel comando RUN_FIND non è compreso nei limiti previsti.
Rimedio: Immettere l'indice di vista dalla telecamera corretto nel processo di visione.

CVIS-151 No more vision offsets

Causa: Il numero di richiami del comando VISION GET_OFFSET eccede il numero degli oggetti trovati.
Oppure, il numero degli oggetti trovati è stato messo a zero perché l'errore di forma eccede il limite specificato in un processo di visione multi-view.
Rimedio: Se il numero di richiami del comando VISION GET_OFFSET eccede il numero degli oggetti trovati, l'esecuzione di questo programma TP non va in pausa, ma salta all'etichetta. Così, non è un problema.
Quando si utilizza un processo di visione multi-view, controllare che l'errore di forma non ecceda il limite specificato.
Questo allarme non viene visualizzato sul display della tastiera di programmazione, ma viene scritto nel registro del sistema di visione.

CVIS-152 Failed to set ref. position

Causa: L'oggetto non è stato localizzato.
Rimedio: Prima di memorizzare la posizione di riferimento, effettuare una localizzazione dell'oggetto.

CVIS-153 Ref. position has not been set

Causa: La posizione di riferimento non è stata impostata.
Rimedio: Eseguire il comando SET_REFERENCE prima di eseguire l'istruzione GET_OFFSET.

CVIS-154 Reference data does not exist

Causa: I dati di riferimento per il codice di modello localizzato non esistono.
Rimedio: Creare i dati di riferimento, impostare il codice di modello e memorizzare la posizione di riferimento,

CVIS-155 Bad vision process name

Causa: Non esiste un processo di visione con questo nome.
Rimedio: Verificare la correttezza del nome inserito per il processo di visione.

CVIS-156 Vision process was not found

Causa: Non esiste un processo di visione con questo nome.
Rimedio: Verificare la correttezza del nome inserito per il processo di visione.

CVIS-157 Camera does not exist (In case of R-30*i*B, R-30*i*B Mate)

Causa: Non esiste una telecamera con questo nome.
Rimedio: Verificare la correttezza del nome inserito per la telecamera.

CVIS-157 Camera data does not exist (In case of R-30*i*B Plus, R-30*i*B Mate Plus)

Causa: Non esistono dati della telecamera con questo nome.
Rimedio: Verificare la correttezza del nome inserito per i dati della telecamera.

CVIS-158 Camera calib. does not exist

Causa: Non esiste una calibrazione di telecamera con questo nome.
Rimedio: Verificare la correttezza del nome inserito per la calibrazione della telecamera.

CVIS-159 Inappropriate request to tool

Causa: Lo strumento di visione non può funzionare con questa richiesta.
Rimedio: Non utilizzare questa richiesta per questo strumento di visione in questo caso. Un diverso strumento di visione potrebbe portare al risultato desiderato.

CVIS-160 Find has not been executed

Causa: Il comando RUN_FIND non è stato eseguito preventivamente.
Rimedio: Eseguire il comando RUN_FIND.

CVIS-161 No camera setup is selected (In case of R-30*i*B, R-30*i*B Mate)

Causa: La telecamera non è stata selezionata.
Rimedio: Selezionare la telecamera.

CVIS-161 No camera data is selected (In case of R-30*i*B Plus, R-30*i*B Mate Plus)

Causa: Nella pagina di configurazione del processo di visione non sono stati selezionati i dati della telecamera.
Rimedio: Selezionare i dati della telecamera.

CVIS-162 No camera calibration selected

Causa: La calibrazione della telecamera non è stata selezionata.
Rimedio: Selezionare una calibrazione per la telecamera.

CVIS-164 No robot position for robot mounted camera

Causa: Se la telecamera è montata sul robot, la posizione del robot stesso è necessaria per il calcolo di quella del pezzo. La posizione di riferimento non è impostata. Potrebbe trattarsi di un caso in cui l'immagine è caricata da un file.
Rimedio: Acquisire un'immagine con la telecamera.

CVIS-165 No robot position for tool offset

Causa: In caso di offset riferito a sistema di coordinate utensile, è necessaria la posizione del robot per registrare la posizione del pezzo, La posizione di riferimento non è impostata. Potrebbe trattarsi di un caso in cui l'immagine è caricata da un file.
Rimedio: Acquisire un'immagine con la telecamera.

CVIS-166 Vision Standard DEMO expired

Causa: Il periodo di prova di 60 giorni per la versione dimostrativa del sistema *i*RVision è terminato.
Rimedio: Per poter continuare ad utilizzare il sistema *i*RVision, è necessario avviare il controllore in Controlled Start, richiamare il menu Option ed immettere il codice PAC per le opzioni *i*RVision richieste. NOTA: Deve essere inserito anche il codice PAC per l'opzione *i*RVision Demo. Per l'acquisto dei codici PAC per le opzioni *i*RVision, inclusa da *i*RVision Demo, contattare FANUC. FANUC è a disposizione per qualsiasi altra informazione relativa all'utilizzo di altri codici PAC.

CVIS-168 Target Controller is off-line

Causa: Il controllore indirizzato non è in linea.
Rimedio: Verificare l'alimentazione e le connessioni di rete del controllore interessato.

CVIS-169 Object is not found in some camera view(s).

Causa: L'offset non può essere calcolato perché l'oggetto non è stato localizzato in qualche vista della telecamera.
Rimedio: Modificare i parametri per localizzare l'oggetto in modo ottimale e cliccare il pulsante Snap-Find per trovare l'oggetto.

CVIS-170 Combine error exceed the limit.

Causa: Il calcolo del valore di compensazione ha prodotto un disallineamento che ha superato il limite ammissibile.
Rimedio: Verificare il risultato della localizzazione fornito da ciascuna telecamera ed assicurarsi che non si sia verificata una misura errata. Se non si è verificato alcun falso risultato, modificare i parametri di ricerca.

CVIS-171 Calibration must be perspective.

Causa: La calibrazione della telecamera non è prospettica.
Rimedio: Utilizzare una calibrazione prospettica per la telecamera.

CVIS-172 Robot Pos(Z) is different from Calib Pos.

Causa: La posizione in Z del robot è diversa da quella registrata quando si è calibrata la telecamera.
Rimedio: La posizione in Z del robot deve essere uguale a quella registrata quando si è calibrata la telecamera.

CVIS-173 Robot Pos(WP) is different from Calib Pos.

Causa: La posizione in W e P del robot è diversa da quella registrata quando si è calibrata la telecamera.
Rimedio: La posizione in W e P del robot deve essere uguale a quella registrata quando si è calibrata la telecamera.

CVIS-174 Offset Z is not zero.

Causa: L'elemento Z dell'offset deve essere zero per l'applicazione di visione 2D, ma non lo è.
Rimedio: Verificare che le coordinate Z della posizione del robot e dell'altezza del pezzo siano le stesse della posizione di riferimento.

CVIS-175 Offset WP is not zero.

Causa: Gli angoli W e P dell'offset devono essere zero per l'applicazione di visione 2D, ma non lo sono.
Rimedio: Verificare che le coordinate W e P della posizione del robot siano le stesse della posizione di riferimento.

CVIS-176 Application-Z has been changed after SetRef.

Causa: La coordinata Z per l'applicazione è stata modificata dopo la registrazione della posizione di riferimento.
Rimedio: I dati di riferimento devono essere impostati un'altra volta.

CVIS-177 Error occurred in Camera View %d.

Causa: Si è verificato un errore in questa vista della telecamera.
Rimedio: Verificare l'eventuale esistenza di un altro errore generato nello stesso istante e correggere l'impostazione della vista della telecamera.

CVIS-178 Not Available

Causa: Non sono stati selezionati dati per l'applicazione.
Rimedio: Selezionare i dati per l'applicazione.

CVIS-180 No images found for image playback.

Causa: Per la data selezionata non esistono immagini registrate da riprodurre. Se si è selezionato l'utilizzo di sole immagini per il processo di visione corrente, potrebbero esistere immagini per la data prescelta registrate per altri processi di visione.
Rimedio: Verificare che la directory a cui si sta accedendo contenga, alla data selezionata, le immagini desiderate. Se così è, selezionare l'utilizzo di tutte le immagini per la data selezionata.

CVIS-181 End of image playback.

Causa: La riproduzione dell'immagine ha raggiunto il limite di fine data/ora. Allarme interno di sistema.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

CVIS-182 VOFFSET type is wrong.

Causa: Il tipo di offset di visione non è corretto.
Rimedio: Modificare il tipo di offset di visione. Verificare che un programma non abbia inavvertitamente modificato il tipo di offset nel registro di visione VR.

CVIS-184 GET_OFFSET command is conflicted.

Causa: Il comando GET_OFFSET è in conflitto. Allarme interno di sistema.
Rimedio: Controllare la logica del programma. Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-187 VOFFSET(frame offset) is duplicated

Causa: L'offset (frame offset) è duplicato.
Rimedio: Verificare il valore dell'indice e del tipo di offset presenti nel registro di visione VR[].

CVIS-188 VOFFSET(tool offset) is duplicated

Causa: L'offset (tool offset) è duplicato.
Rimedio: Verificare il valore dell'indice e del tipo di offset presenti nel registro di visione VR[].

CVIS-189 Vision Register is locked

Causa: Il comando LOCK PREG blocca anche i registri di visione VR.
Rimedio: Sbloccare i registri di visione con il comando UNLOCK PREG.

CVIS-191 The comment string has been truncated to '%s'.

Causa: La stringa contenente il commento specificato è troppo lunga ed è stata troncata automaticamente.

Rimedio: Modificare la stringa di commento.

CVIS-192 The system is low on temporary memory and cannot open the vision process setup page.

Causa: La quantità di memoria temporanea disponibile sul robot è attualmente ridotta e la specifica pagina di configurazione della visione non è stata aperta.

Rimedio: Contattare FANUC. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore prima di contattare il servizio assistenza.

CVIS-193 The maximum number of setup pages are already open. A vision process setup page must be closed before another can be opened.

Causa: Il numero di pagine di configurazione di visione aperte ha raggiunto il massimo consentito.

Rimedio: Chiudere le pagine di configurazione di visione che non necessitano di rimanere aperte.

CVIS-194 The sorting parameters are not completely defined. Please select all sorting parameters.

Causa: I parametri di ordinamento dei risultati non sono stati definiti completamente per il processo di visione.

Rimedio: Selezionare e specificare tutti i parametri di ordinamento.

CVIS-195 The sorting parameters are now invalid.\n They have been reset to the default values.

Causa: Il nome dello strumento non è valido.

Rimedio: Specificare un nome di strumento corretto.

CVIS-196 Another setup page '%s' is already in live mode.\n Exit live mode in the other setup page first.

Causa: Si è tentato di abilitare il modo Live da una pagina di configurazione di visione mentre era già abilitato in un'altra pagina. Il modo Live è supportato solo in una pagina di configurazione di visione per volta.

Rimedio: Disabilitare il modo Live dall'altra pagina di configurazione di visione.

CVIS-197 This tool was not found

Causa: Non esiste uno strumento di visione con questo nome.

Rimedio: Verificare la correttezza del nome inserito per lo strumento di visione.

CVIS-198 Layer threshold exceeded limit

Causa: Il valore di strato calcolato eccede il limite previsto.

Rimedio: Modificare il parametro di tolleranza sullo strato.

CVIS-199 Layer output number is used elsewhere

Causa: Il numero di strato è utilizzato da uno strumento di emissione di una misura.

Rimedio: Correggere il numero di uscita dello strato.

CVIS-200 The camera calibration tool is not trained.

Causa: La calibrazione della telecamera non è stata registrata.

Rimedio: Effettuare la calibrazione della telecamera.

CVIS-201 The camera calibration tool is corrupted.

Causa: I dati di calibrazione potrebbero essere corrotti.

Rimedio: Creare una nuova calibrazione.

CVIS-202 The offset frame is not specified.

Causa: Il sistema di coordinate per l'offset non è stato specificato.

Rimedio: Selezionare un sistema di coordinate per l'offset.

CVIS-203 Invalid calibration plane number.

Causa: Il numero di piano di calibrazione passato al comando CAMERA_CALIB non è valido.

Rimedio: Immettere il numero di piano corretto per il comando CAMERA_CALIB.

CVIS-204 Either camera or fixture needs to be mounted on a robot.

Causa: La telecamera (o la griglia di calibrazione) deve essere montata sul robot per la calibrazione a due piani.
Rimedio: Montare la telecamera o la griglia di calibrazione sul robot e ripetere l'operazione.

CVIS-205 Both camera and fixture should not be mounted on a robot.

Causa: Sul robot non possono essere montate, insieme, la telecamera e la griglia di calibrazione.
Rimedio: Installare la telecamera o la griglia di calibrazione su una superficie piana e stabile.

CVIS-206 No robot position for robot mounted camera.

Causa: La posizione del robot che ha la telecamera montata sul braccio non è conosciuta.
Rimedio: L'immagine deve essere acquisita dalla telecamera, non caricata da un file.

CVIS-207 No robot position for robot mounted fixture.

Causa: La posizione del robot che ha la griglia di calibrazione montata sul braccio non è conosciuta.
Rimedio: L'immagine deve essere acquisita dalla telecamera, non caricata da un file.

CVIS-214 Laser calibration fails.

Causa: I dati di calibrazione per il sensore laser 3D non sono stati calcolati.
Rimedio: Effettuare la calibrazione nuovamente.

CVIS-215 Laser frame cannot be calculated.

Causa: I dati di calibrazione per il sensore laser 3D non sono stati calcolati.
Rimedio: Effettuare la calibrazione nuovamente.

CVIS-216 Laser window is not trained.

Causa: Non è stata impostata alcuna area di misura laser.
Rimedio: Impostare l'area di misura laser.

CVIS-217 No laser image.

Causa: Non è stata acquisita alcuna immagine laser.
Rimedio: Acquisire un'immagine cliccando il pulsante Snap.

CVIS-218 No found pose of parent locator tool.

Causa: Lo strumento genitore di quello associato non ha localizzato il pezzo.
Rimedio: Verificare che l'oggetto si trovi nel campo inquadrato dalla telecamera. Modificare i parametri dello strumento genitore ed il modello di riferimento in modo che la localizzazione del pezzo avvenga con successo.

CVIS-219 Histogram tool is not trained.

Causa: Uno strumento istogramma deve ancora essere configurato.
Rimedio: Configurare lo strumento che lo richiede oppure rimuoverlo, se non è utilizzato.

CVIS-220 Fail to get reference position.

Causa: Non è stato possibile ottenere la posizione di riferimento.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

CVIS-222 Sub tool is not trained.

Causa: Uno strumento figlio non è stato configurato.
Rimedio: Configurare tutti gli strumenti figlio.

CVIS-223 Conditional Execution: Fail to set measurement.

Causa: Si è presentato un allarme interno dello strumento istogramma.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

CVIS-224 Camera is too tilted with respect to Application UF.

Causa: La telecamera è troppo inclinata rispetto al sistema di coordinate utente per l'applicazione.
Rimedio: Modificare l'orientamento della telecamera o del sistema di coordinate utente per l'applicazione.

CVIS-225 Conditional Execution is not trained

Causa: Lo strumento di esecuzione condizionale non è stato configurato.
Rimedio: Configurare lo strumento di esecuzione condizionale.

CVIS-228 The calibration planes are too close.

Causa: I piani di calibrazione sono troppo vicini tra loro.
Rimedio: Allontanare tra loro i piani di calibrazione.

CVIS-229 Model ID mismatch.

Causa: Il codice identificativo del modello di un oggetto localizzato è diverso da quello a cui i dati di riferimento selezionati sono relativi.
Rimedio: Porre un oggetto avente il codice identificativo del modello desiderato nel campo inquadrato dalla telecamera.

CVIS-230 Reference data is not set.

Causa: Le scale di riferimento non sono impostate.
Rimedio: Impostare le scale di riferimento.

CVIS-231 Identical reference values exist for different Z.

Causa: Per diverse coordinate Z devono essere presenti differenti scale di riferimento.
Rimedio: Impostare le scale di riferimento in funzione delle coordinate Z dell'applicazione.

CVIS-232 No robot position for reference scale is set.

Causa: Non è stata registrata alcuna posizione del robot per la scala di riferimento, La scala di riferimento corrente potrebbe essere stata impostata con la telecamera montata sul robot disabilitata.
Rimedio: Impostare la scala di riferimento con la telecamera montata sul robot abilitata.

CVIS-233 Robot pose must not be changed.

Causa: La posizione del robot deve essere uguale a quella utilizzata per l'impostazione delle scale di riferimento,
Rimedio: Eseguire il processo di visione con la stessa posizione del robot.

CVIS-234 Robot-mounted camera is not supported.

Causa: La visione in Line Tracking non supporta la telecamera montata sul robot.
Rimedio: Utilizzare la telecamera montata su struttura fissa.

CVIS-235 Encoder count is not consistent with the current image.

Causa: Il conteggio dell'encoder non è coerente con l'immagine attuale.
Rimedio: Ripetere l'acquisizione dell'immagine.

CVIS-236 Encoder count of this robot is different from that of another robot.

Causa: Il conteggio dell'encoder di tracking su questo robot è differente rispetto a quello degli altri robot.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

CVIS-237 The points are too close together to calculate the frame.

Causa: I punti sono troppo vicini tra loro perché il sistema di coordinate possa essere calcolato correttamente.
Rimedio: Registrare punti che siano più lontani tra loro.

CVIS-238 Double GetQueue from the robot.

Causa: L'istruzione GET_QUEUE è stata eseguita due volte nel programma.
Rimedio: Modificare il programma in modo che l'istruzione GET_QUEUE sia eseguita una sola volta.

CVIS-247 There are not any blobs in the training window.

Causa: Nella finestra di registrazione non è stato rilevato alcun blob.
Rimedio: Registrare un'altra parte della finestra oppure utilizzare un'altra immagine.

CVIS-248 Invalid register number.

Causa: Il numero identificativo del registro non è stato specificato e, quindi, il software non conosce il valore della coordinata Z del sistema di coordinate per l'applicazione.
Rimedio: Impostare il numero identificativo del registro in cui è memorizzato il valore della coordinate Z del sistema di coordinate per l'applicazione.

CVIS-249 GetQueue is timeout.
Causa: L'esecuzione del comando GET_QUEUE è durata troppo a lungo.
Rimedio: Modificare il tempo limite.

CVIS-250 This robot received packet from robot with the different software series
Causa: Questo robot ha ricevuto un pacchetto di dati da un altro robot che ha una versione di software diversa.
Rimedio: Tutti i robot che fanno parte della rete Robot Ring devono avere la stessa versione di software caricato.

CVIS-251 The distance between reference positions is too small
Causa: La distanza tra le posizioni di riferimento è troppo piccola.
Rimedio: Cambiare la distanza minima tra le posizioni di riferimento,

CVIS-252 The range maximum value must be greater than or equal to the minimum.
Causa: Il valore immesso come limite massimo è inferiore a quello che definisce il limite minimo.
Rimedio: Immettere un valore di limite massimo superiore a quello che definisce il limite minimo.

CVIS-253 The range minimum value must be less than or equal to the maximum.
Causa: Il valore immesso come limite minimo è superiore a quello che definisce il limite massimo.
Rimedio: Immettere un valore di limite minimo inferiore a quello che definisce il limite massimo.

CVIS-254 AckQueue with invalid vision register number
Causa: AckQueue è stata richiamata con un numero di registro di visione sbagliato.
Rimedio: L'ultima parte recuperata da GET_QUEUE può essere utilizzata per AckQueue.

CVIS-257 The camera must be a robot-mounted camera.
Causa: E' specificata la telecamera fissa.
Rimedio: Aprire la finestra di configurazione della telecamera *i*RVision e specificare che è montata sul robot.

CVIS-258 Measurement Output is not trained
Causa: Lo strumento di esecuzione condizionale non è stato configurato.
Rimedio: Configurare lo strumento di esecuzione condizionale.

CVIS-261 Invalid work area specified.
Causa: E' stata specificata un'area di lavoro non valida.
Rimedio: Specificare un'area di lavoro valida.

CVIS-262 Invalid line specified
Causa: E' specificata una linea non valida.
Rimedio: Specificare una linea valida.

CVIS-263 Invalid tray specified
Causa: Il vassoio specificato non è valido.
Rimedio: Specificare un vassoio valido.

CVIS-264 Invalid track schedule specified
Causa: La tabella di dati per il Line Tracking specificata non è valida.
Rimedio: Specificare una tabella di dati per il Line Tracking valida.

CVIS-267 Part with invalid model ID is pushed into queue
Causa: Il codice identificativo di modello inserito nella coda di pezzi non è valido.
Rimedio: Verificare il codice identificativo di modello inserito nella coda dei pezzi

CVIS-268 Unknown function code
Causa: Il gestore della coda dei pezzi ha ricevuto una richiesta sconosciuta.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-269 Application UF is not selected

Causa: Il sistema di coordinate utente per l'applicazione non è stato impostato.
Rimedio: Impostare il sistema di coordinate per l'applicazione.

CVIS-270 The calibration grid frame is not selected

Causa: Il sistema di coordinate per la griglia di calibrazione non è stato selezionato.
Rimedio: Definire il sistema di coordinate per la calibrazione.

CVIS-271 User tool number is not selected

Causa: Il sistema di coordinate utilizzato per tool offset non è configurato.
Rimedio: Impostare il sistema di coordinate utilizzato per tool offset.

CVIS-273 The multi-locator tool is not trained.

Causa: Lo strumento per la localizzazione multipla non è stato configurato.
Rimedio: Aggiungere e configurare uno o più strumenti di localizzazione figli ed impostare il registro indice per la selezione.

CVIS-274 The index of location tool index register is invalid.

Causa: Il valore indice del registro per la selezione dello strumento di localizzazione non è valido.
Rimedio: Selezionare un indice valido per il registro di selezione dello strumento di localizzazione.

CVIS-275 The register value of location tool index register is invalid.

Causa: Il valore del registro per la selezione dello strumento di localizzazione non è valido.
Rimedio: Impostare il valore dell'indice da assegnare al registro di selezione dello strumento di localizzazione in un intervallo compreso tra 1 e il numero di strumenti di localizzazione figli.

CVIS-276 A child location tool of the multi-locator tool is not trained.

Causa: Uno strumento di localizzazione figlio, parte di uno strumento di localizzazione multipla, non è stato configurato.
Rimedio: Configurare tutti gli strumenti di localizzazione figlio.

CVIS-278 The multi-window tool is not trained.

Causa: Lo strumento per la localizzazione a finestre multiple non è stato configurato.
Rimedio: Aggiungere e configurare uno strumento di localizzazione figlio ed impostare l'indice del registro di selezione.

CVIS-279 The index of window index register is invalid.

Causa: L’indice del registro per la selezione della finestra.
Rimedio: Selezionare un indice valido per la finestra di localizzazione.

CVIS-280 The register value of window index register is invalid.

Causa: Il valore del registro per la selezione della finestra non è valido.
Rimedio: Impostare il valore contenuto nel registro di selezione della finestra di localizzazione in un intervallo compreso tra 1 e il numero di finestre.

CVIS-281 The child location tool of the multi-window tool is not trained.

Causa: Uno strumento di localizzazione figlio, parte di uno strumento di localizzazione a finestre multiple, non è stato configurato.
Rimedio: Configurare lo strumento figlio.

CVIS-282 Blob locator:The search window is too small.

Causa: La finestra di ricerca è troppo piccola.
Rimedio: Impostare un'area di ricerca più estesa.

CVIS-283 The sum of sorting priority weights is zero.

Causa: La somma dei pesi nella priorità di ordinamento è zero.
Rimedio: Abilitare alcuni pesi nella priorità di ordinamento e aumentarne il valore.

CVIS-284 The vision process is not trained.

Causa: Il processo di visione Error Proofing non è stato configurato in modo completo.
Rimedio: Verificare la configurazione delle misurazioni per assicurarsi che non siano state abilitate misurazioni non valide. Controllare anche che tutti gli strumenti di localizzazione figlio siano stati configurati.

CVIS-285 To overwrite position and angle, two or more child location tools must be set.

Causa: Per sovrascrivere la posizione e l'angolo, devono essere impostati almeno due strumenti di localizzazione figlio.
Rimedio: Configurare due o più strumenti di localizzazione figlio.

CVIS-286 Any child location tools are not set on the setup page.

Causa: Nella schermata di configurazione non sono stati definiti strumenti di localizzazione figlio.
Rimedio: Definire strumenti di localizzazione figlio nella schermata di configurazione.

CVIS-287 No found pose of parent locator tool.

Causa: La posizione di localizzazione dello strumento genitore non esiste.
Rimedio: Modificare i parametri dello strumento genitore.

CVIS-288 A child location tool fails to find anything.

Causa: La localizzazione eseguita da uno strumento figlio non è riuscita.
Rimedio: Modificare i parametri dello strumento di localizzazione figlio.

CVIS-289 Position Adjust tool is not trained.

Causa: Lo strumento per lo spostamento della posizione non è stata impostato.
Rimedio: Configurare gli opportuni strumenti di localizzazione figlio e definire una posizione di riferimento.

CVIS-290 Invalid ACK status in AckQeueu

Causa: Stato ACK non corretto
Rimedio: Modificare la chiamata ad AcqQueue passando lo stato corretto di ACK.

CVIS-291 AckQueue before GetQueue

Causa: AckQueue è stata richiamata prima che venisse allocato un pezzo in GetQueue
Rimedio: Modificare il programma chiamante in modo che AckQueue sia eseguita dopo l’allocazione di un pezzo in GetQueue.

CVIS-292 No AckQueue before next GetQueue

Causa: AcqQueue non è stata richiamata prima della successiva GetQueue.
Rimedio: Correggere il programma.

CVIS-293 Work area is disabled

Causa: La richiesta di estrazione di un pezzo dalla coda è stata cancellata perché la Postazione specificata è disabilitata.
Rimedio: Non eseguire GetQueue finché la Postazione non viene abilitata.

CVIS-294 The DVM snap interval is too short.

Causa: Il tempo di esposizione, sommato a quello impiegato dal sistema per acquisire un'immagine, supera l'intervallo specificato nella tabella di dati.
Rimedio: Aumentare l'intervallo di tempo oppure ridurre il tempo di esposizione.

CVIS-295 The DVM log path is invalid.

Causa: La DVM non ha avuto accesso al percorso di memoria specificato per il registro dei dati di visione.
Rimedio: Verificare che il percorso di memoria specificato per il registro dei dati di visione sia esistente e che disponga di sufficiente spazio.

CVIS-296 DVM internal error #%d.

Causa: Un errore di sistema sta impedendo alla funzione DVM (Diagnostic Video Monitoring) di abilitare una tabella.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

CVIS-297 %s specified for DVM event %d cannot be accessed.

Causa: La funzione DVM (Diagnostic Video Monitoring) non riesce a leggere il segnale I/O specificato.
Rimedio: Verificare la correttezza della configurazione I/O.

CVIS-298 There is not TEMP memory to run DVM at this time.

Causa: La funzione DVM (Diagnostic Video Monitoring) necessità di più memoria TEMP di quanta ne sia disponibile.
Rimedio: Ridurre il numero di immagini nel loop video. Se lo stato della tabella diventa POWER UP, provare a spegnere e riaccendere il controllore. Questa operazione potrebbe liberare memoria.

CVIS-299 Snap camera port %d failed. Code %d.

Causa: Durante l'acquisizione di un'immagine da parte della telecamera, si è verificato un errore.
Rimedio: Verificare che la telecamera sia collegata correttamente alla porta di comunicazione. Se la connessione è corretta, contattare la FANUC.

CVIS-303 This function is obsolete.

Causa: La funzione in questione è obsoleta e non è disponibile nel controllore.
Rimedio: Consultare il manuale e utilizzare la funzione appropriata.

CVIS-304 No work area in the line.

Causa: L'operazione richiesta non può essere eseguita perché nella Linea non è stata aggiunta alcuna Postazione (work area).
Rimedio: Aggiungere almeno una Postazione alla Linea.

CVIS-305 No more line can be created.

Causa: Non è possibile creare altre linee.
Rimedio: Prima di creare una nuova Linea, rimuovere quelle non utilizzate.

CVIS-306 No more area can be created.

Causa: Non è possibile creare altre Postazioni.
Rimedio: Prima di creare una nuova Postazione (work area), rimuovere quelle non utilizzate.

CVIS-307 No more tray pattern can be created.

Causa: Non è possibile aggiungere ulteriori Celle al Vassoio.
Rimedio: Prima di creare una nuova Cella, rimuovere quelle non utilizzate.

CVIS-308 No more cell can be added to the tray.

Causa: Non è possibile aggiungere ulteriori Celle al Vassoio.
Rimedio: Cancellare le celle non utilizzate.

CVIS-309 Visual tracking system error.

Causa: Errore interno della visione in Line Tracking.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-310 Invalid name is specified.

Causa: Il nome specificato è troppo lungo oppure contiene un carattere non consentito.
Rimedio: Correggere il nome inserito e ritentare l'operazione.

CVIS-311 Specified name is already in use.

Causa: Il nome specificato è già in uso.
Rimedio: Correggere il nome inserito e ritentare l'operazione.

CVIS-312 Specified data is in edit.

Causa: I dati specificati non possono essere cancellati o rinominati in quanto si trovano in stato di modifica.
Rimedio: Chiudere la finestra di configurazione dei dati prima di tentare di rimuoverli o rinominarli.

CVIS-313 No custodianship for that operation.

Causa: Un altro controllore nella rete detiene il diritto di eseguire l'operazione.
Rimedio: Chiudere la finestra di configurazione sul controllore che detiene il diritto di eseguire l'operazione.

CVIS-316 HDI is not set up.

Causa: La funzione HDI non è configurata.
Rimedio: Configurare la funzione HDI.

CVIS-317 Invalid trigger type.

Causa: Il tipo di trigger specificato non è corretto.
Rimedio: Impostare il tipo di trigger corretto.

CVIS-318 Some controllers are offline.

Causa: Ci sono alcuni controllori offline. La configurazione di alcuni controllori per la visione in Line Tracking non è corretta.
Rimedio: Utilizzare il pulsante SYNC, nel menu principale di configurazione della visione in Line Tracking, per sincronizzare i controllori appena accesi con gli altri.

CVIS-319 The IP address of could not be set on this camera.

Causa: il software *i*RVision non è riuscito ad impostare l'indirizzo IP della telecamera Gige selezionata.
Rimedio: Utilizzare l'utilità del fornitore della telecamera per impostare il suo indirizzo IP.

CVIS-320 The IP address is in use by another device.

Causa: L'indirizzo IP è già stato assegnato ad un altro computer o dispositivo presente nella stessa rete.
Rimedio: Utilizzare un indirizzo IP diverso per questa telecamera.

CVIS-321 Any locator tools are not set.

Causa: Qualche strumento di localizzazione non è configurato.
Rimedio: Configurare gli strumenti di localizzazione interessati.

CVIS-323 The model pattern is not trained.

Causa: Il modello non è stato creato.
Rimedio: Creare il modello e ritentare l'operazione.

CVIS-324 The operation has timed out.

Causa: Il sistema non è riuscito a localizzare l'oggetto entro il limite di tempo stabilito.
Rimedio: Nella schermata di configurazione dello strumento di localizzazione di superfici curve (CSM), verificare se i gradi di libertà Orientation o Scale sono abilitati. Se così è, ridurre l'intervallo di controllo per ciascuna voce e tentare una nuova localizzazione. Se questa continua a non riuscire, disabilitare uno o più gradi di libertà. Aumentare il tempo concesso all'elaborazione. In alternativa, apportare uno dei seguenti cambiamenti al processo di visione per diminuire il tempo necessario all'elaborazione dell'immagine. Rimuovere l'abilitazione dell'elaborazione dell'orientamento e della scala se non strettamente necessarie. Specificare un valore maggiore di soglia sul punteggio (score threshold) assegnato alla localizzazione. Specificare un valore maggiore di soglia sul contrasto. Restringere gli intervalli di ricerca per l'orientamento e la scala. Ridurre le dimensioni della finestra di ricerca.

CVIS-325 There are not enough features in the training window.

Causa: Nell'immagine non sono presenti sufficienti bordi per la registrazione del modello.
Rimedio: Utilizzare un'altra parte dell'immagine come modello di riferimento, oppure registrare il modello utilizzando un'immagine diversa, acquisita dopo aver regolato il tempo di esposizione in modo che il contrasto risulti più elevato.

CVIS-326 Saved laser image and laser number are not consistent. Change laser number in setup page.

Causa: L'immagine laser salvata ed il numero di laser non corrispondono.
Rimedio: Cambiare il numero di laser nella schermata di configurazione.

CVIS-329 CSM Locator: The search window is too small.

Causa: La finestra di ricerca è troppo piccola.
Rimedio: Impostare un'area di ricerca più estesa.

CVIS-331 The search window is too small or set to the outside of the image.

Causa: La finestra di ricerca specificata è troppo piccola oppure definita al di fuori dell'immagine.

Rimedio: Se la finestra di ricerca è troppo piccola, aumentarne le dimensioni. Se, invece, la finestra di ricerca è stata posizionata al di fuori del campo inquadrato dalla telecamera, verificare se lo strumento di localizzazione figlio riesce ad identificare un pezzo correttamente e, poi, impostare una finestra di ricerca più estesa.

CVIS-333 The found positions are too close to each other.

Causa: Le posizioni di localizzazione sono troppo vicine tra loro.

Rimedio: Configurare di nuovo i dati in modo da evitare che le posizioni di localizzazione siano troppo vicine tra loro.

CVIS-334 All found positions are on a same line.

Causa: Tutte le posizioni di localizzazione sono sulla stessa linea.

Rimedio: Configurare di nuovo i dati in modo da evitare che le posizioni di localizzazione si trovino sulla stessa linea.

CVIS-335 The fundamental data are too close to each other.

Causa: I dati fondamentali sono troppo vicini tra loro.

Rimedio: Configurare di nuovo i dati in modo da evitare che le posizioni di localizzazione siano troppo vicine tra loro.

CVIS-336 All fundamental data are on a same line.

Causa: Tutti i dati fondamentali sono sulla stessa linea.

Rimedio: Configurare di nuovo i dati in modo da evitare che le posizioni di localizzazione si trovino sulla stessa linea.

CVIS-337 The fundamental data have not been set.

Causa: I dati fondamentali non sono stati configurati.

Rimedio: Configurare i dati fondamentali nella schermata di impostazione della telecamera.

CVIS-338 The application user frames in calibration data are not same.

Causa: Nei dati di calibrazione per ciascuna vista da telecamera, i numeri di sistemi di coordinate per l'applicazione non sono gli stessi.

Rimedio: Nei dati di calibrazione per ciascuna vista da telecamera, impostare i numeri di sistemi di coordinate per l'applicazione allo stesso valore.

CVIS-339 The distance between camera and target has not been set.

Causa: La distanza tra la telecamera ed il pezzo non è stata impostata.

Rimedio: Selezionare dati di calibrazione configurati e avendo impostato la voce Perspective.

CVIS-340 The cylinder is not found.

Causa: Durante la misura laser non è stato rilevato alcun cilindro.

Rimedio: Per prima cosa, regolare il tempo di esposizione in modo che si ottenga un'immagine laser corretta. Poi, assicurarsi che l'area di misura laser sia registrata correttamente. Se l'origine del modello di riferimento cambia dopo che l'area di misura laser è stata definita, è probabile che l'area di misura laser sia spostata in una posizione non prevista in fase di esecuzione automatica. Se si modifica la posizione dell'origine del modello, è necessario registrare nuovamente l'area di misura laser. Se questi metodi non risolvono il problema, modificare i parametri per il rilevamento della serie di punti laser proiettati.

CVIS-341 The cylinder is not trained.

Causa: Lo strumento di localizzazione del cilindro non è stato registrato.

Rimedio: Configurare la finestra laser, la direzione del cilindro oppure il suo diametro. Ritentare l'operazione.

CVIS-342 No 2D measurement result.

Causa: La localizzazione 2D non ha prodotto risultati.

Rimedio: Modificare lo strumento di localizzazione 2D in modo che fornisca risultati validi. Se non è stato registrato alcuno strumento di localizzazione 2D, configurarne uno.

CVIS-343 Fail to initialize the cylinder calculation.

Causa: Il numero di punti laser proiettati non è sufficiente oppure sono presenti troppi punti di disturbo.

Rimedio: Per prima cosa, regolare il tempo di esposizione, oppure il valore minimo di contrasto, in modo che si ottenga un'immagine laser corretta. Poi, modificare l'area di misura laser. Infine, modificare il valore di massimo errore di forma.

CVIS-344 The cylinder calculation did not converge.

Causa: Il valore di massimo errore di forma è troppo piccolo. Il numero di punti laser proiettati non è sufficiente oppure sono presenti troppi punti di disturbo.

Rimedio: Per prima cosa, modificare il valore di massimo errore di forma. Poi, regolare il tempo di esposizione, oppure il valore minimo di contrasto, in modo che si ottenga un'immagine laser corretta. Infine, modificare l'area di misura laser.

CVIS-345 There are too few calibration points.

Causa: I punti di calibrazione sono in quantità non sufficiente.

Rimedio: Aggiungere punti di calibrazione.

CVIS-346 There are no target position.

Causa: Non esiste alcuna posizione dell'oggetto.

Rimedio: Registrare la posizione dell'oggetto.

CVIS-347 This configuration between camera and target is not supported.

Causa: Questa configurazione di telecamera in relazione all'oggetto non è supportata.

Rimedio: Cambiare la configurazione della telecamera o dell'oggetto.

CVIS-348 The camera that is connected to other controller is not supported.

Causa: Una telecamera collegata ad un controllore remoto non è supportata.

Rimedio: Cambiare il nome del robot.

CVIS-351 Invalid motion group number.

Causa: Gruppo di assi non valido.

Rimedio: Impostare un numero di gruppo di assi valido.

CVIS-352 The two found positions are too close.

Causa: Le due posizione di localizzazione sono troppo vicine tra loro.

Rimedio: Impostare gli offset per i trigger 1 e 2 in modo corretto.

CVIS-353 Window shift tool does not exist, or failed to find

Causa: Lo strumento per lo spostamento della finestra non è riuscito a localizzare alcun bersaglio oppure è stato rimosso.

Rimedio: Impostare lo strumento per lo spostamento della finestra in modo che riesca a localizzare il bersaglio. Se lo strumento per lo spostamento della finestra è stato rimosso, ripetere la sua configurazione.

CVIS-354 Window shift tool is not trained

Causa: Lo strumento per lo spostamento della finestra non è stato configurato.

Rimedio: Configurare lo strumento per lo spostamento della finestra oppure uno strumento di localizzazione figlio dello strumento per lo spostamento della finestra, prima.

CVIS-355 No vision logs exist in the specified directory

Causa: Nella directory specificata non è presente alcun registro cronologico per la visione.

Rimedio: Specificare una directory che contenga il registro cronologico per la visione.

CVIS-356 Operation cancelled

Causa: Il tasto CANCEL è stato premuto, nella schermata apposita, mentre era in corso un'operazione sul registro cronologico per la visione.

Rimedio: Ripetere l'operazione.

CVIS-357 Log file has read-only attribute

Causa: Il file che contiene il registro cronologico per la visione è di sola lettura.

Rimedio: Rimuovere il segno di spunta dalla casella di abilitazione contrassegnata da [Read-only] nella finestra di dialogo relativa alle proprietà del registro cronologico.

CVIS-358 Vision override is not trained properly

Causa: I parametri specificati per la funzione che modifica in tempo reale le condizioni per la visione non sono impostate correttamente.

Rimedio: Configurare correttamente la funzione che modifica in tempo reale le condizioni per la visione.

CVIS-359 Count tool is not trained

Causa: Il processo di visione contiene uno strumento per il conteggio che non è ancora stato configurato.

Rimedio: Configurare tutti gli strumenti per il conteggio.

CVIS-360 Arithmetic calculation tool is not trained

Causa: Il processo di visione contiene uno strumento per il calcolo aritmetico che non è ancora stato configurato.

Rimedio: Configurare tutti gli strumenti per il calcolo aritmetico.

CVIS-361 Geometric calculation tool is not trained

Causa: Il processo di visione contiene uno strumento per il calcolo geometrico che non è ancora stato configurato.

Rimedio: Configurare tutti gli strumenti per il calcolo geometrico.

CVIS-362 Statistic calculation tool is not trained

Causa: Il processo di visione contiene uno strumento per il calcolo statistico che non è ancora stato configurato.

Rimedio: Configurare tutti gli strumenti per il calcolo statistico.

CVIS-364 Edge histogram tool is not trained

Causa: Uno strumento istogramma su bordi non è ancora stato configurato.

Rimedio: Configurare tutti gli strumenti istogramma su bordi oppure rimuovere quelli non necessari.

CVIS-367 Found result is not set to the specified vision register(In case of R-30*i*B, R-30*i*B Mate)

Causa: Questo errore si verifica quando la voce [Other VP Result] oppure la voce [IA result] sono selezionate come [Mode] per uno strumento per lo spostamento di finestre e nessun valore è impostato nel registro di visione VR utilizzato per calcolare l'entità dello spostamento della finestra.

Rimedio: Eseguire il processo di visione utilizzato per lo spostamento di finestre ed impostare un valore nel registro di visione VR.

CVIS-367 Found result is not set to the specified vision register (In case of R-30*i*B Plus, R-30*i*B Mate Plus)

Causa: Questo errore si verifica quando [Other VP Result] è impostato per [Input Data Type] per lo spostamento di finestre e nessun valore è impostato nel registro di visione VR utilizzato per calcolare l'entità dello spostamento della finestra.

Rimedio: Eseguire il processo di visione utilizzato per lo spostamento di finestre ed impostare un valore nel registro di visione VR.

CVIS-368 Position data is not set to the specified position register

Causa: Questo errore si verifica quando la voce [IA result] è selezionata come [Mode] per uno strumento per lo spostamento di finestre e nessun valore è impostato nel registro posizione PR che contiene il risultato prodotto dalla funzione che evita l'interferenza e utilizzato per il calcolo dell'entità dello spostamento della finestra.

Rimedio: Eseguire il programma KAREL che evita l'interferenza ed impostare il risultato nel registro posizione.

CVIS-369 Type of the specified position register is not supported

Causa: Quando si seleziona la voce [IA result] per l'elemento [Mode] per uno strumento per lo spostamento di finestre, il formato del registro posizione che contiene il risultato della funzione che evita l'interferenza non è supportato.

Rimedio: Utilizzare il formato cartesiano oppure matrice per il registro posizione che contiene il risultato della funzione che evita l'interferenza.

CVIS-370 Measuring plane not set.

Causa: Il piano di misura non è stato registrato.

Rimedio: Posizionare la griglia di calibrazione nel campo inquadrato dalla telecamera e registrare il piano di misura, oppure barrare la casella di selezione della griglia di calibrazione e scegliere i dati di calibrazione con griglia desiderati.

CVIS-371 Cannot find evaluation tool.

Causa: Lo strumento di valutazione non esiste.

Rimedio: Creare un nuovo strumento di valutazione sotto il processo di visione.

CVIS-372 Cannot add multiple evaluation tools

Causa: Si è tentato di aggiungere due strumenti di valutazione allo stesso strumento.

Rimedio: Modificare le impostazioni per lo strumento di valutazione oppure rimuovere lo strumento corrente e crearne uno nuovo.

CVIS-373 Evaluation tool not trained

Causa: Lo strumento di valutazione non è stato configurato.

Rimedio: Configurare lo strumento di valutazione.

CVIS-374 The 3-D fit error exceeds the limit

Causa: Errore che riguarda un processo di visione 3DL a vista multipla. L'errore di deformazione eccede il limite specificato.

Rimedio: Verificare che il pezzo sia localizzato correttamente. Controllare anche che il limite al valore di deformazione non sia troppo piccolo.

CVIS-375 Not enough targets were found to compute the 3-D offset

Causa: Errore che riguarda un processo di visione 3DL a vista multipla. Devono essere localizzati almeno tre bersagli. Il numero di bersagli localizzati non è quello richiesto.

Rimedio: Verificare che i bersagli si trovino nel campo inquadrato dalla telecamera. Modificare i parametri per lo strumento di localizzazione in modo che i bersagli possano essere trovati correttamente.

CVIS-376 One of the targets was discarded

Causa: Errore che riguarda un processo di visione 3DL a vista multipla. Sono stati localizzati quattro bersagli, ma uno di essi non è stato utilizzato per il calcolo dei dati di offset posizionale.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione correttiva.

CVIS-377 No more targets can be added

Causa: Errore che riguarda un processo di visione 3DL a vista multipla. Possono essere aggiunti fino a quattro bersagli.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione correttiva.

CVIS-378 There is no image register

Causa: Non esiste alcun registro per immagini.

Rimedio: Impostare il numero di registri per immagini nella variabile di sistema $VISIMREGNUM. Dopo aver modificato la variabile di sistema, spegnere e riaccendere il controllore.

CVIS-379 The image register failed to be allocated

Causa: Un registro per immagini non può essere creato perché la memoria libera non è sufficiente.

Rimedio: Aumentare le dimensioni della memoria DRAM oppure modificare il valore contenuto nella variabile di sistema $VISIMREGNUM per diminuire le dimensioni del registro per immagini. Dopo aver modificato la variabile di sistema, spegnere e riaccendere il controllore.

CVIS-380 The image register is too small

Causa: Il registro per immagini non ha sufficiente capacità per contenere i dati.

Rimedio: Modificare il valore contenuto nella variabile di sistema $VISIMREGNUM per aumentare le dimensioni del registro. Dopo aver modificato la variabile di sistema, spegnere e riaccendere il controllore.

CVIS-381 The image register has no data

Causa: Nel registro per immagini non è presente alcun dato.

Rimedio: Prima di eseguire il programma KAREL IRVFIND, eseguire il programma KAREL IRVSNAP per salvare dati nel registro per immagini.

CVIS-382 The user frame is different from that of the image register

Causa: Il sistema di coordinate utente è diverso da quello memorizzato nel registro per immagini.

Rimedio: Impostare lo stesso numero identificativo per il sistema di coordinate utente, utilizzato per la compensazione, che è selezionato per un processo di visione per l'acquisizione di un'immagine, e per quello utilizzato per un processo di visione che non effettua l'acquisizione dell'immagine.

CVIS-383 The tool frame is different from that of the image register

Causa: Il sistema di coordinate utensile è diverso da quello memorizzato nel registro per immagini.

Rimedio: Impostare lo stesso numero identificativo per il sistema di coordinate utensile, per il robot che trasporta il pezzo, che è selezionato per un processo di visione che acquisisce un'immagine e per quello del robot che trasporta il pezzo per l'esecuzione di un processo di visione che non effettua l'acquisizione di immagini.

CVIS-384 The robot is different from that of the image register

Causa: Il robot è diverso da quello memorizzato nel registro per immagini.

Rimedio: Specificare, per il processo di visione che non effettua l'acquisizione dell'immagine, lo stesso robot memorizzato nel registro per immagini.

CVIS-385 The condition of detection is different from that of the image register

Causa: I parametri di localizzazione sono differenti rispetto a quelli memorizzati nel registro per immagini.

Rimedio: I parametri di localizzazione specificati per un processo di visione che effettua l'acquisizione di un'immagine devono soddisfare le condizioni prescritte per un processo di visione che esegue la localizzazione di un pezzo senza effettuare l'acquisizione di un'immagine. Verificare il tipo di offset specificato e se sono effettuate misure laser.

CVIS-386 Image register index is out of range

Causa: Il numero identificativo del registro per immagini specificato non è entro i limiti consentiti..

Rimedio: Specificare un numero identificativo corretto per il registro per immagini mediante il programma IRVSNAP o il programma IRVFIND.

CVIS-387 The camera is different from that of the image register

Causa: La telecamera è diversa da quella memorizzata nel registro per immagini.

Rimedio: La telecamera utilizzata per effettuare l'acquisizione dell'immagine deve essere la stesa memorizzata nel registro per immagini.

CVIS-388 There is no part with the specified work_id in queue

Causa: Nella coda dei pezzi non è presente alcun oggetto che abbia il codice di identificazione progressivo (work_ID) specificato.

Rimedio: Controllare il work_ID specificato.

CVIS-389 Invalid data is specified

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-391 Interference setup system error

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-392 Specified data is in edit

Causa: I dati specificati sono in fase di modifica.

Rimedio: Terminare la fase di modifica dei dati.

CVIS-393 No more interference setup data (system) can be created

Causa: Non è possibile creare altri dati (sistema) per la funzione che evita l'interferenza.
Rimedio: Rimuovere i dati (sistema) non necessari per la funzione che evita l'interferenza.

CVIS-394 No more interference setup data (robot) can be created

Causa: Non è possibile creare altri dati (robot) per la funzione che evita l'interferenza.
Rimedio: Rimuovere i dati (robot) non necessari per la funzione che evita l'interferenza.

CVIS-395 No more interference setup data (condition) can be created

Causa: Non è possibile creare altri dati (condizioni) per la funzione che evita l'interferenza.
Rimedio: Rimuovere i dati (condizioni) non necessari per la funzione che evita l'interferenza.

CVIS-396 No more object can be created

Causa: Non è possibile creare altri oggetti.
Rimedio: Rimuovere gli oggetti non necessari.

CVIS-397 Invalid name is specified

Causa: Il numero di caratteri che formano il nome specificato è eccessivo.
Rimedio: Specificare un nome la cui lunghezza non superi i 20 caratteri.

CVIS-398 Specified name is already in use

Causa: Il nome specificato è già in uso.
Rimedio: Specificare un nome diverso.

CVIS-399 Specified object shape is invalid

Causa: La forma dell'oggetto specificato non è valida.
Rimedio: Modificare la posizione o le dimensioni dell'oggetto.

CVIS-400 Zero vector

Causa: Errore interno relativo alle funzioni che verificano o evitano l'interferenza, oppure alla funzione che evita le collisioni con i piani.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-401 Invalid vertex index

Causa: Errore interno relativo alle funzioni che verificano o evitano l'interferenza, oppure alla funzione che evita le collisioni con i piani.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-402 Invalid direction index

Causa: Errore interno relativo alle funzioni che verificano o evitano l'interferenza, oppure alla funzione che evita le collisioni con i piani.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-403 Invalid segment edge index

Causa: Errore interno relativo alle funzioni che verificano o evitano l'interferenza, oppure alla funzione che evita le collisioni con i piani.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-404 Invalid half line edge index

Causa: Errore interno relativo alle funzioni che verificano o evitano l'interferenza, oppure alla funzione che evita le collisioni con i piani.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-405 Invalid number of edges

Causa: Errore interno relativo alle funzioni che verificano o evitano l'interferenza, oppure alla funzione che evita le collisioni con i piani.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-406 Ill fitted vertices on polygon

Causa: Errore interno relativo alle funzioni che verificano o evitano l'interferenza, oppure alla funzione che evita le collisioni con i piani.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-407 Ill fitted vertices on surface

Causa: Errore interno relativo alle funzioni che verificano o evitano l'interferenza, oppure alla funzione che evita le collisioni con i piani.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-408 Invalid group number

Causa: Con riferimento ai dati (robot) di configurazione per la funzione che evita l'interferenza, è stato impostato un numero di gruppo di assi non valido.

Rimedio: Impostare un numero di gruppo di assi valido.

CVIS-409 Invalid utool number

Causa: Con riferimento ai dati (condizioni) di configurazione per la funzione che evita l'interferenza, è stato impostato un sistema di coordinate utensile non valido.

Rimedio: Impostare un numero sistema di coordinate utensile valido.

CVIS-412 The computed offset failed a limit check

Causa: L'offset posizionale calcolato ricade al di fuori degli estremi specificati dal controllo che limita l'offset. Questo allarme si verifica quando, per uno strumento che limita l'offset posizionale, alla voce [Action on failed check] si seleziona l'elemento [Raise robot alarm and pause program execution].

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione correttiva.

CVIS-413 Limit check failed, offset skipped

Causa: L'offset posizionale calcolato ricade al di fuori degli estremi specificati dal controllo che limita l'offset. Questo avviso si verifica quando, per uno strumento che limita l'offset posizionale, alla voce [Action on failed check] si seleziona l'elemento [Skip the failed offset and evaluate the next offset].

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione correttiva.

CVIS-414 Limit Check Tool is not trained

Causa: Lo strumento che limita l'offset posizionale non è configurato.

Rimedio: Verificare che lo strumento che limita l'offset posizionale sia configurato.

CVIS-416 CONS was not opened

Causa: Le impostazioni effettuate non consentono l'apertura di un canale di comunicazione con il terminale video.

Rimedio: Modificare le impostazioni in modo da consentire la comunicazione con il terminale video.

CVIS-417 Measurement is too many divided

Causa: La misura è troppo frammentata.

Rimedio: Diminuire il numero di divisioni impostate per la misura.

CVIS-418 Incorrect camera pos. setting

Causa: L'impostazione della posizione della telecamera non è valida.

Rimedio: Impostare un valore valido per la posizione della telecamera.

CVIS-421 %s may be invalid path.

Causa: Per la directory che contiene il registro cronologico per la visione è stato indicato un percorso di memoria non corretto.
Rimedio: Specificare un percorso di memoria corretto per la directory che contiene il registro cronologico per la visione.

CVIS-422 Barcode library is not initialized.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-423 Barcode library is already initialized.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-425 Barcode lib: parameter out of range.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-426 Barcode lib: invalid parameters.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-427 Barcode lib: invalid image.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-428 Barcode lib: NULL parameter passed.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-429 Barcode lib: invalid grayscale variable.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-430 Barcode lib: incompatible image buffers.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-431 Barcode lib: invalid 1D Barcode structure.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-432 Barcode lib: invalid calculation lines.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-433 Barcode lib: invalid result structures.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-434 Barcode lib: barcode not found.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-435 Barcode lib: error calculating orientation.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-436 Barcode lib: error calculating location.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-437 Unknown error from barcode library.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-447 Relative limit check is not supported for this process.

Causa: Questo processo di visione non supporta il controllo dei limiti relativi perché non è stata definita alcuna posizione di riferimento,

Rimedio: Cambiare il tipo di controllo dei limiti ad assoluto, oppure selezionare un nuovo strumento di controllo dei limiti per questo processo di visione.

CVIS-448 Vision measurement was aborted.

Causa: La misura con il sistema di visione è stata interrotta.

Rimedio: Non premere il pulsante mentre è in corso una misura.

CVIS-449 Override value is out of range.

Causa: Il valore specificato non è entro i limiti consentiti.

Rimedio: Immettere un valore valido.

CVIS-450 No more big dot can be deleted.

Causa: Quando il numero di cerchi grandi localizzati è minore di 4, non è possibile cancellare altri cerchi grandi.

Rimedio: Quando il numero di cerchi grandi localizzati correttamente è minore di 3, ritentare il rilevamento della griglia di calibrazione.

CVIS-453 Camera setup is not trained.

Causa: La configurazione della telecamera non è stata registrata.

Rimedio: Effettuare la configurazione della telecamera.

CVIS-454 Camera communication error.

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione con la telecamera. Le cause del problema potrebbero essere le seguenti:
1. E' possibile che il cavo della telecamera non sia inserito correttamente.
2. E' possibile che ci sia stato un errore di comunicazione dovuto a disturbi.
3. C'è la possibilità che il cavo della telecamera non sia connesso o che ci sia un guasto nel CCU (Il CCU è utilizzato solo con R-30*i*B, R30iB Mate).

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:
1. Verificare i cavi di connessione con la telecamera.
2. Controllare se la messa a terra del controllore e dei dispositivi periferici è sicura. Se non è possibile determinare la sorgente dei disturbi, adottare le seguenti misure per ridurre la loro influenza.
   - Separare la terra del controllore da quella dei dispositivi periferici.
   - Accorciare il cavo di connessione con la telecamera.
   - Attaccare un'anima di ferrite al cavo della telecamera.
   - Aumentare lo spessore della schermatura.
   - Mettere a terra il supporto della telecamera.
   - Se non si tratta di un package telecamera, isolare la medesima dal suo supporto.
3. Sostituire il cavo della telecamera.
4. Sostituire il CCU. (Nel caso di R-30*i*B, R30iB Mate)
5. Se l'errore delle comunicazioni è sporadico, assegnare 1 alla variabile di sistema $VISION_CFG.$ECCU_RETRY,
6. Se l'errore non scompare, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-456 This camera is not supported.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-457 A 2-D Barcode could not be found in the image.

Causa: Nell'immagine non è stato localizzato alcun codice a barre 2-D.

Rimedio: Visionare l'immagine binarizzata nella pagina di configurazione per verificare che i valori di soglia siano corretti. Controllare che la finestra di ricerca nella pagina di configurazione per verificare che il codice a barre 2-D si trovi all'interno della finestra stessa.

CVIS-458 The 2-D Barcode geometry is bad.

Causa: La geometria del codice a barre 2-D non è corretta.

Rimedio: Visionare l'immagine binarizzata nella pagina di configurazione per verificare che i valori di soglia siano corretti. Controllare che la finestra di ricerca nella pagina di configurazione per verificare che il codice a barre 2-D si trovi all'interno della finestra stessa. Per il codice Data Matrix, verificare che il codice a barre 2-D abbia un numero pari di righe e di colonne. Verificare che il codice a barre 2-D non sia danneggiato.

CVIS-459 The 2-D Barcode is too damaged to read.

Causa: Il codice a barre 2-D è troppo danneggiato per essere letto correttamente.

Rimedio: Per il codice di tipo Data Matrix,visionare l'immagine binarizzata nella pagina di configurazione per verificare che i valori di soglia siano corretti. Controllare che la finestra di ricerca nella pagina di configurazione per verificare che il codice a barre 2-D si trovi all'interno della finestra stessa. Verificare che il codice a barre 2-D non sia danneggiato.

CVIS-460 2-D Barcode reader internal software error.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-461 Illegal character found in 2-D Barcode.

Causa: Nel codice a barre 2-D è stato trovato un carattere non valido.

Rimedio: Verificare che il codice a barre 2-D non sia danneggiato.

CVIS-462 The 2-D Barcode reader does not support Base 256 encoding.

Causa: Il codice a barre 2-D contiene una caratteristica non supportata.

Rimedio: Nessuno.

CVIS-463 The 2-D Barcode reader does not support FNC1 alternate data types.
Causa: Il codice a barre 2-D contiene una caratteristica non supportata.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-464 The 2-D Barcode reader does not support Structured Append sequences.
Causa: Il codice a barre 2-D contiene una caratteristica non supportata.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-465 The 2-D Barcode reader does not support Reader Programming.
Causa: Il codice a barre 2-D contiene una caratteristica non supportata.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-466 The 2-D Barcode reader does not support Upper Shift to Extended ASCII characters.
Causa: Il codice a barre 2-D contiene una caratteristica non supportata.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-467 The 2-D Barcode reader does not support 05 Macros.
Causa: Il codice a barre 2-D contiene una caratteristica non supportata.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-468 The 2-D Barcode reader does not support 06 Macros.
Causa: Il codice a barre 2-D contiene una caratteristica non supportata.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-469 The 2-D Barcode reader does not support ANSI X12 encoding.
Causa: Il codice a barre 2-D contiene una caratteristica non supportata.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-470 The 2-D Barcode reader does not support EDIFACT encoding.
Causa: Il codice a barre 2-D contiene una caratteristica non supportata.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-471 The 2-D Barcode reader does not support Extended Channel Interpretation (ECI).
Causa: Il codice a barre 2-D contiene una caratteristica non supportata.
Rimedio: Nessuno.

CVIS-473 Invalid model ID is specified.
Causa: L’identificatore del modello non è valido.
Rimedio: Specificare il codice identificativo del modello corretto, per il quale si desidera modificare il bilanciamento del carico di lavoro, da passare al programma VSTKSTLB.PC.

CVIS-474 Specified load balance is over range.
Causa: Il bilanciamento del carico di lavoro specificato non è entro i limiti previsti.
Rimedio: Il valore per il bilanciamento del carico di lavoro deve essere compreso tra 0 e 255.

CVIS-475 Specified parameter is not supported.
Causa: Il parametro specificato non è valido.
Rimedio: Specificare un parametro supportato.

CVIS-506 Posture W and P can not be calculated.
Causa: Gli orientamenti W e P non possono essere calcolati.
Rimedio: Abilitare l'elaborazione del grado di deformazione dell'oggetto nello strumento di localizzazione GPM o nella calibrazione con griglia generata dal robot.

CVIS-507 Move area is limited in the measurement of robot-generated grid calibration.
Causa: L'area di movimento è limitata per la misura della calibrazione con griglia generata dal robot.
Rimedio: Verificare la precisione dei risultati della misura.

CVIS-513 Log is on process to export

Causa: Il log è sul processo da esportare.

Rimedio: Attendere il completamento del processo da esportare.

CVIS-515 Camera is not connected

Causa: La telecamera non è connessa. Se si verifica questo allarme ma la telecamera è connessa, le possibili cause sono:
1. E' possibile che il cavo della telecamera non sia inserito correttamente.
2. E' possibile che ci sia stato un errore di comunicazione dovuto a disturbi.
3. C'è la possibilità che il cavo della telecamera non sia connesso o che ci sia un guasto nel CCU (Il CCU è utilizzato solo con R-30*i*B, R30iB Mate).

Rimedio: Connettere la telecamera. Se si verifica questo allarme ma la telecamera è connessa, controllare ed eseguire quanto segue:
1. Verificare i cavi di connessione con la telecamera.
2. Controllare se la messa a terra del controllore e dei dispositivi periferici è sicura. Se non è possibile determinare la sorgente dei disturbi, adottare le seguenti misure per ridurre la loro influenza.
   - Separare la terra del controllore da quella dei dispositivi periferici.
   - Accorciare il cavo di connessione con la telecamera.
   - Attaccare un'anima di ferrite al cavo della telecamera.
   - Aumentare lo spessore della schermatura.
   - Mettere a terra il supporto della telecamera.
   - Se non si tratta di un package telecamera, isolare la medesima dal suo supporto.
3. Sostituire il cavo della telecamera.
4. Sostituire il CCU. (Nel caso di R-30*i*B, R30iB Mate)
5. Sostituire la telecamera.
6. Se l'errore non scompare, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-516 The 2-D Barcode reader does not support QR Code Model 1.

Causa: Il codice a barre 2D è QR Code Model 1. Questo codice è vecchio e non supportato.

Rimedio: Nessuno.

CVIS-522 Failed to detect motion.

Causa: Non è stato rilevato alcun movimento degli assi.

Rimedio: Verificare che il numero di gruppo di assi impegnato nella misura sia lo stesso selezionato. Verificare che il numero di asse impegnato nella misura sia lo stesso selezionato.

CVIS-523 Failed to align to ref. pos.

Causa: L'allineamento tra il bersaglio e la posizione di riferimento non è riuscito.

Rimedio: Verificare che il numero di gruppo di assi impegnato nella misura sia lo stesso selezionato. Verificare che il numero di asse impegnato nella misura sia lo stesso selezionato. Controllare il fissaggio del bersaglio da inquadrare.

CVIS-524 Robot position is invalid.

Causa: La posizione del robot non è valida.

Rimedio: Durante la fase di misura, non muovere manualmente il robot e non eseguire altri programmi.

CVIS-525 Master image is not trained.

Causa: L'immagine master non è stato registrata.

Rimedio: Registrare l'immagine master.

CVIS-526 Wrong master image size.

Causa: Le dimensioni dell'immagine da aggiungere non coincidono con quelle dell'immagine master.

Rimedio: Ricavare o caricare un'immagine che abbia le stesse dimensioni di quella master, oppure cancellare l'immagine master.

CVIS-527 Master image reference pose is not set.

Causa: Lo strumento di spostamento della finestra è inserito prima di quello per l'ispezione sulla difettosità della superficie.

Rimedio: Ripetere la registrazione dell'immagine master per il processo di rimozione di materiale.

CVIS-528 Shading coefficients are not set.

Causa: I coefficienti di ombreggiatura non sono impostati.

Rimedio: Registrare l'immagine master per la rimozione dell'ombreggiatura.

CVIS-529 Shading coefficients cannot be calculated.

Causa: Il numero di pixel disponibili non è sufficiente a calcolare i coefficienti di ombreggiatura.

Rimedio: Modificare la maschera da applicare in tempo reale per la rimozione dell'ombreggiatura dello sfondo e ridurre l'area mascherata.

CVIS-530 Image is not suitable for teaching shading removal.

Causa: L'immagine non è adatta per la rimozione dell'ombreggiatura.

Rimedio: Utilizzare un altro tipo di preelaborazione, oppure mascherare i pixel che non mostrano una scala di grigi rilevante.

CVIS-531 Buffer is full

Causa: Il buffer per la visualizzazione in tempo reale dei risultati della visione è pieno.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-532 Vision data is too big.

Causa: Le dimensioni dei dati di visione sono eccessive.

Rimedio: Ridurre il numero degli strumenti di localizzazione inseriti nel processo di visione in modo da ridurne le dimensioni. Mascherare le funzioni non utilizzate di GPM Locator Tools.

CVIS-533 Cannot remove this tool.

Causa: Lo strumento selezionato non può essere rimosso dal processo di visione.

Rimedio: Nessuno.

CVIS-534 This camera is not color camera.

Causa: La telecamera utilizzata per un processo di visione a colori è del tipo in bianco e nero.

Rimedio: Utilizzare una telecamera a colori.

CVIS-535 Multi-Exposure cannot be used with color camera.

Causa: Con una telecamera a colori non è possibile utilizzare la funzione di esposizione multipla,

Rimedio: Utilizzare questa telecamera solo con esposizione singola.

CVIS-536 Auto-Exposure cannot be used with color camera.

Causa: Con una telecamera a colori non è possibile utilizzare la funzione di esposizione automatica,

Rimedio: Utilizzare questa telecamera solo con esposizione fissa.

CVIS-537 Cannot find specified tool.

Causa: Lo strumento di localizzazione specificato per l'immagine non è stato trovato all'interno del processo di visione.

Rimedio: Selezionare uno strumento corretto oppure aggiungere uno strumento filtro.

CVIS-538 Image Filter tool is not trained.

Causa: Uno strumento filtro non è stato configurato.

Rimedio: Configurare lo strumento filtro dell'immagine.

CVIS-539 Color Extract tool is not trained.

Causa: Uno strumento di estrazione del colore non è configurato.

Rimedio: Registrare lo strumento di estrazione del colore.

CVIS-540 Work area is too narrow"

Causa: L’area di lavoro di CVIS-540 è troppo stretta.

Rimedio: Impostare delimitazioni appropriate dell’area di lavoro.

CVIS-541 Fail to calculate parameter

Causa: La calibrazione con griglia generata dal robot non è riuscita a calcolare i parametri per il movimento del robot.
Rimedio: Il bersaglio non è presente. Modificare i parametri di localizzazione dello strumento GPM nella calibrazione della telecamera.

CVIS-542 Taught vertices are too near

Causa: I vertici specificati sono troppo vicini.
Rimedio: Riprogrammare i vertici.

CVIS-543 All taught vertices are on a same line

Causa: Tutti i vertici sono sulla stessa linea.
Rimedio: Riprogrammare i vertici.

CVIS-544 Inspection interval is too long with respect to Inspection line

Causa: L'intervallo di ispezione è troppo lungo rispetto alla linea di ispezione.
Rimedio: Cambiare l'intervallo di ispezione o riprogrammare i vertici.

CVIS-545 This operation is not allowed during production.

Causa: La localizzazione di prova o l'acquisizione di una nuova immagine non sono consentite in fase di produzione (quando la tastiera di programmazione è disabilitata ed il controllore è in modo AUTO).
Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione oppure selezionare il modo T1/T2.

CVIS-546 Internal error.

Causa: Si è verificato un errore interno relativo alla funzione Bin Picking.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-547 No argument.

Causa: In una procedura di Bin Picking, un programma KAREL è stato eseguito senza che ad esso sia stato passato un argomento.
Rimedio: Passare il corretto argomento al programma.

CVIS-548 Bad argument.

Causa: In una procedura di Bin Picking, un argomento passato ad un programma KAREL non è valido.
Rimedio: Passare il corretto argomento al programma.

CVIS-549 No Parts List.

Causa: In una procedura di Bin Picking, il codice identificativo della lista dei pezzi, specificato come argomento per un programma KAREL, non esiste.
Rimedio: Immettere il codice identificativo della lista dei pezzi corretto.

CVIS-550 No Part Data.

Causa: In una procedura di Bin Picking, i dati del pezzo estratti dal programma IMPOP.PC, o specificati come argomento, non esistono. Nel caso in cui non siano specificati dati del pezzo, il programma IMPOP.PC non è stato eseguito oppure i dati estratti sono stati cancellati. Un'altra possibilità è che il codice identificativo del pezzo non sia valido o che i i dati siano stati cancellati.
Rimedio: Verificare che il programma TP utilizzi il codice identificativo del pezzo corretto.

CVIS-551 Not trained.

Causa: In una procedura di Bin Picking, il gestore della lista dei pezzi a cui fa riferimento un programma KAREL non è configurato.
Rimedio: Completare la configurazione-

CVIS-552 The setup is invalid. Please set FINE Position ID and FINE VP correctly.

Causa: In una procedura di Bin Picking, il processo di visione FINE e la posizione FINE fanno riferimento l'uno all'altra in modo circolare.
Rimedio: Impostare l'identificativo della posizione FINE ed il processo di visione FINE correttamente.

CVIS-553 Wizard process has timed out.

Causa: In una procedura di Bin Picking, un processo guidato non si è concluso nel tempo massimo previsto.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-554 Bad PR type.

Causa: In una procedura di Bin Picking, il tipo di registro posizione PR a cui fa riferimento un programma KAREL non è valido.

Rimedio: Convertire il registro posizione in forma cartesiana.

CVIS-555 Uninitialized PR.

Causa: In una procedura di Bin Picking, il registro posizione PR a cui fa riferimento un programma KAREL non è inizializzato.

Rimedio: Inizializzare il registro posizione interessato.

CVIS-556 Model ID does not match between FIND and Setup.

Causa: In una procedura di Bin Picking, il codice identificativo del modello nei dati di pezzo non corrisponde a quello indicato in fase di configurazione.

Rimedio: Correggere il codice identificativo di pezzo oppure la configurazione.

CVIS-557 Vision process does not match between FIND and Setup.

Causa: In una procedura di Bin Picking, il processo di visione nei dati di pezzo non corrisponde a quello indicato in fase di configurazione.

Rimedio: Correggere il codice identificativo di pezzo oppure la configurazione.

CVIS-558 Snap retry occurred.

Causa: La telecamera digitale ha ritentato l’acquisizione dell’immagine.

Rimedio: Non è richiesta un'azione urgente, ma se questo allarme si presenta frequentemente, contattare FANUC.

CVIS-559 There is no suitable candidate from the tilt of the Z-axis.

Causa: A causa del ribaltamento dell'asse Z, non esiste alcun movimento adatto ad evitare l'interferenza.

Rimedio: Questo allarme non è sintomo di un problema serio. Se persiste, modificare la voce 'Angle Between Z-axis And Pos' oppure correggere la posizione di riferimento,

CVIS-560 Another Camera is running.

Causa: Sta lavorando un’altra telecamera.

Rimedio: Non utilizzare una telecamera analogica mentre se ne sta utilizzando una digitale.

CVIS-561 The offset frame is not specified.

Causa: Il sistema di coordinate di offset non è specificato.

Rimedio: Specificare il sistema di coordinate di offset nella pagina di configurazione del processo di visione.

CVIS-562 The result is too large.

Causa: Il valore assoluto del risultato dello strumento di calcolo aritmetico è oltre il limite.

Rimedio: Correggere i parametri dello strumento di calcolo aritmetico in modo che il risultato sia minore di 10 alla 15_{ma} potenza.

CVIS-563 The mask setting is bad.

Causa: La maschera non era buona per la funzione, così non è stata utilizzata.

Rimedio: Non mascherare l’intera area dell’immagine.

CVIS-564 3D map write error.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D Non è stato possibile memorizzare nel buffer la mappa 3D acquisita. Questo allarme può verificarsi quando il processo di runtime e il processo di configurazione tentano contemporaneamente di acquisire una mappa 3D.

Rimedio: Non tentare di acquisire una mappa 3D dalla pagina di configurazione durante la produzione.

CVIS-565 Projector is already used.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D. L'unità di proiezione è utilizzata per un altro processo. Questo allarme può verificarsi quando il processo di runtime e il processo di configurazione tentano contemporaneamente di acquisire una mappa 3D.

Rimedio: Non tentare di acquisire una mappa 3D dalla pagina di configurazione durante la produzione.

CVIS-566 Projector setting error.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D L'ID del proiettore non è corretto.

Rimedio: Selezionare un ID corretto nella pagina di configurazione del sensore aerea 3D

CVIS-567 Projector control error.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D Il controllo del proiettore è fallito.

Rimedio: Sostituire i cavi di collegamento del proiettore. Se il problema rimane, sostituire il proiettore.

CVIS-568 3D map buffer is not found.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D La mappa 3d acquisita non è stata trovata. E' probabile che il sensore area 3D non l'abbia acquisita.

Rimedio: Acquisire una mappa 3D prima di tentare di utilizzarla.

CVIS-569 Intersect point calculation error.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-570 Subpixel calculation error.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-571 No 3D points.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D Non è stato possibile misurare alcun punto 3D.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

1. Verificare che la telecamera sia a fuoco. Altrimenti metterla a fuoco e rieseguirne la calibrazione.
2. Controllare se il modello proiettato è entro il FOV della telecamera. Altrimenti correggerne la direzione e rieseguirne la calibrazione.
3. Acquisire un'immagine 2D con strisce e controllare che le strisce chiare non siano né troppo scure né troppo chiare. Se lo sono, regolare l'intensità del proiettore e il tempo di esposizione nella pagina di configurazione del sensore area 3D.
4. Verificare che l'area di misura sia corretta. Se non lo è, impostare un'area di misura corretta nella pagina di configurazione del sensore aerea 3D.

CVIS-572 Projector time out.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D Timeout del proiettore.

Rimedio: Tentare di eseguire la seguente procedura in base alla situazione.

[1] L'allarme si è verificato durante la prima acquisizione di una mappa 3D dopo l'accensione del controllore.

- Controllare i cavi del proiettore .
- Controllare l'ID del proiettore nella ID corretto nella pagina di configurazione del sensore aerea 3D
- Sostituire i cavi del proiettore (ed eventualmente il proiettore stesso).

[2] L'allarme si è verificato dopo varie acquisizioni eseguite con successo.

- Controllare se il programma TP contiene processi ripetitivi delle procedure logiche o movimenti di 0 metri.
- Inserire delle istruzioni WAIT.
- Sostituire i cavi del proiettore.

CVIS-573 Temperature of projector increases.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D La temperatura del proiettore sta salendo. Il proiettore può funzionare anche dopo questo allarme, ma se la temperatura continua a crescere, si verificheranno l'allarme CVIS-574 e l'arresto del proiettore.

Rimedio: Non ci sono misure urgenti d prendere, ma si raccomanda di ridurre la frequenza delle acquisizioni di mappe 3D.

CVIS-574 Projector temperature error.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D La temperatura del proiettore ha superato il limite. Il proiettore non può essere utilizzato finché la temperatura non è scesa sotto il limite.

Rimedio: Raffreddare il proiettore.

CVIS-575 Projector fan error.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D La ventola del proiettore non funziona.

Rimedio: Sostituire il proiettore.

CVIS-576 All cameras are not calibrated based on same UF.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D Le telecamere sono calibrate su diversi sistemi di coordinate utente.

Rimedio: Ricalibrare le telecamere sullo stesso sistema di coordinate utente.

CVIS-577 Projector communication error.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D Le comunicazioni fra il controllore del robot e il proiettore sono fallite.

Rimedio: Sostituire i cavi di collegamento del proiettore.

CVIS-578 Camera layout error.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D L'acquisizione della mappa 3D è fallita perché il lay-out delle telecamere non è appropriato.

Rimedio: Reinstallare le telecamere in modo che i loro assi +Vt siano paralleli l'uno all'altro e rieseguire la calibrazione.

CVIS-579 3D map buffer time out.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D Impossibile accedere alla mappa 3D specificata entro il tempo prescritto. Questo allarme può verificarsi quando il processo di runtime e il processo di configurazione tentano contemporaneamente di acquisire una mappa 3D.

Rimedio: Non tentare di acquisire una mappa 3D dalla pagina di configurazione durante la produzione.

CVIS-580 Unsupported 3D map file.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D Il formato del file della mappa 3D non è corretto.

Rimedio: Nessuno.

CVIS-581 Wait for cooling down projector X ms.

Causa: Questa è una notifica del sensore aerea 3D L'acquisizione della mappa 3D è ritardata di X secondi per mantenere il livello di servizio prescritto.

Rimedio: Non è necessaria alcuna misurazione. Se non si vuole vedere questo allarme, modificare il programma TP in modo da ridurre la frequenza di acquisizione delle mappe 3D.

CVIS-582 Invaild image size.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D Nella predisposizione della telecamera stata selezionata una dimensione dell'immagine errata,

Rimedio: Nella pagina di predisposizione della telecamera digitale selezionare SXGA come dimensione dell'immagine.

CVIS-583 Projector version error.

Causa: Questo è un allarme del sensore aerea 3D La versione del firmware del proiettore è troppo vecchia.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

CVIS-584 The dimension of Ref. Pos is invalid.
***This alarm is issued in R-30*i*B/R-30*i*B Mate Controller.**

Causa: Lo strumento di spostamento della finestra non è riuscito a spostare la finestra di ricerca perché la dimensione della posa di riferimento dello strumento di preprocesso del sensore di area era diversa da quella dello strumento di spostamento della finestra.

Rimedio: Sullo strumento di preprocesso del sensore di area, riprogrammare la forma del contenitore per aggiornare la posizione di riferimento.

CVIS-584 The dimension of Ref. Pos is invalid.
***This alarm is issued in R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus Controller.**

Causa: Lo strumento di spostamento della finestra non è riuscito a spostare la finestra di ricerca perché la dimensione della posa di riferimento dello strumento di preprocesso dei dati 3D era diversa da quella dello strumento di spostamento della finestra.

Rimedio: Sullo strumento di preprocesso dei dati 3D, riprogrammare la forma del contenitore per aggiornare la posizione di riferimento.

CVIS-585 Window shift tool doesn't have 3D result.

Causa: Lo strumento per lo spostamento della finestra specificato non ha risultati 3D.

Rimedio: Configurare lo strumento per lo spostamento della finestra in modo che utilizzi il registro di visione.

CVIS-586 The size of log image is wrong.

Causa: Sul processo di visione del sensore di area, il playback dell'immagine è fallito perché la dimensione dell'immagine registrata non corrisponde all'impostazione corrente del processo di visione.

Rimedio: Controllare che la dimensione dell'immagine registrata e l'impostazione di [Use Shrink Image] nella pagina di impostazione del processo di visione del sensore di area siano corrette.

CVIS-587 No 3D Map Mask.
***This alarm is issued in R-30*i*B/R-30*i*B Mate Controller.**

Causa: E' possibile che lo strumento di preprocesso del sensore di area non sia registrato o che il risultato dello strumento di preprocesso del sensore di area (3D Map Mask) non sia più valido.

Rimedio: Configurare lo strumento di preprocesso del sensore di area o selezionare uno strumento di preprocesso del sensore di area appropriato.
Altrimenti, eseguire di nuovo lo strumento di preprocesso del sensore di area per aggiornare la mappa 3D.

CVIS-587 No 3D Map Mask.
***This alarm is issued in R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus Controller.**

Causa: E' possibile che lo strumento di preprocesso dei dati 3D non sia registrato o che il risultato dello strumento di preprocesso dei dati 3D (3D Map Mask) non sia più valido.

Rimedio: Configurare lo strumento di preprocesso dei dati 3D o selezionare uno strumento di preprocesso dei dati 3D appropriato.
Altrimenti, eseguire di nuovo lo strumento di preprocesso dei dati 3D per aggiornare la mappa 3D.

CVIS-588 Not enough 3D points for calculation.

Causa: Il numero di punti 3D nell'area di misura è inferiore al valore di soglia. Le cause possibili sono le seguenti:
1. La posizione o la dimensione dell'area di misura non sono appropriate.
2. La mappa 3D è rada.
3. La soglia non è appropriata.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti dati:
1. Registrare di nuovo l'area di misura.
2. Correggere i parametri del sensore di area 3D.
3. Correggere l'impostazione di [Min Num. Valid Points] .

CVIS-589 Suitable plane for 3D Map is not found.
***This alarm is issued in R-30*i*B/R-30*i*B Mate Controller.**

Causa: Durante la misura non è stato rilevato alcun piano. Le cause possibili sono le seguenti:
1. La posizione o la dimensione dell'area di misura non sono appropriate.
2. La mappa 3D è rada.
3. L'insieme dei punti 3D nell'area di misura non è adatto per il modello.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti dati:
1. Registrare di nuovo l'area di misura.
2. Correggere i parametri del sensore di area 3D.
3. Correggere l'impostazione di [Min Num. Valid Points] e [Fit Error Threshold] dello strumento Piano del sensore di area.

CVIS-589 Suitable plane for 3D Map is not found.
***This alarm is issued in R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus Controller.**

Causa: Durante la misura non è stato rilevato alcun piano. Le cause possibili sono le seguenti:
1. La posizione o la dimensione dell'area di misura non sono appropriate.
2. La mappa 3D è rada.
3. L'insieme dei punti 3D nell'area di misura non è adatto per il modello.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti dati:
1. Registrare di nuovo l'area di misura.
2. Correggere i parametri del sensore di area 3D.
3. Correggere l'impostazione di [Min Num. Valid Points] e [Fit Error Threshold] dello strumento Piano 3D.

CVIS-590 Center of gravity of 3D Map cannot be calculated.
***This alarm is issued in R-30*i*B/R-30*i*B Mate Controller.**

Causa: I punti 3D validi nell'area di misura non convergono su un punto. Le cause possibili sono le seguenti:
1. L'altezza di una parte del pezzo è molto diversa da quella di un'altra parte entro l'area di misura oppure la posizione o la dimensione dell'area di misura non sono appropriate.
2. Il range al quale appartengono i punti 3D validi non è appropriato.
3. I parametri per l'acquisizione della mappa 3D non sono appropriati o i dati di calibrazione non sono corretti.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti dati:
1. Registrare di nuovo l'area di misura.
2. Correggere [Z Range] dello strumento COG del sensore di area.
3. Correggere i parametri del sensore di area 3D o calibrare di nuovo la telecamera.

CVIS-590 Center of gravity of 3D Map cannot be calculated.
***This alarm is issued in R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus Controller.**

Causa: I punti 3D validi nell'area di misura non convergono su un punto. Le cause possibili sono le seguenti:
1. L'altezza di una parte del pezzo è molto diversa da quella di un'altra parte entro l'area di misura oppure la posizione o la dimensione dell'area di misura non sono appropriate.
2. Il range al quale appartengono i punti 3D validi non è appropriato.
3. I parametri per l'acquisizione della mappa 3D non sono appropriati o i dati di calibrazione non sono corretti.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti dati:
1. Registrare di nuovo l'area di misura.
2. Correggere [Z Range] dello strumento COG 3D.
3. Correggere i parametri del sensore di area 3D o calibrare di nuovo la telecamera.

CVIS-590 Center of gravity of 3D Map cannot be calculated.

Causa: I punti 3D validi nell'area di misura non convergono su un punto. Le cause possibili sono le seguenti:
1. L'altezza di una parte del pezzo è molto diversa da quella di un'altra parte entro l'area di misura oppure la posizione o la dimensione dell'area di misura non sono appropriate.
2. Il range al quale appartengono i punti 3D validi non è appropriato.
3. I parametri per l'acquisizione della mappa 3D non sono appropriati o i dati di calibrazione non sono corretti.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti dati:
1. Registrare di nuovo l'area di misura.
2. Correggere [Z Range].
3. Correggere i parametri del sensore di area 3D o calibrare di nuovo la telecamera.

CVIS-591 USB Camera isn't connected.

Causa: La telecamera USB non era collegata alla porta USB dell'iPendant.

Rimedio: Eseguire il collegamento.

CVIS-592 USB Camera system error.

Causa: Questo è un errore interno della telecamera USB.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica e un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-593 Fail to calculate parameter.

Causa: Questo è un allarme della calibrazione della telecamera con griglia generata dal robot. Il calcolo dei parametri per il movimento del robot è fallito.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

1. Abilitare l'orientamento, la scala e il rapporto di aspetto DOF nella pagina di configurazione dello strumento localizzatore GPM.
2. Impostare la spaziatura dei piani a circa il 10% della distanza fra la telecamera e la posizione iniziale del target.

CVIS-594 Robot cannot move to the destination.

Causa: Questo è un allarme della calibrazione della telecamera con griglia generata dal robot. Il robot non può muovere il target in modo che si trovi nella posizione desiderata dell'immagine.

Rimedio: Portare il target nel punto in cui si è verificato l'allarme. Scattando continuamente l'immagine e trovando il target, controllare la variabilità della posizione trovata. Se è grande, tentare le seguenti misure:

1. Modificare i parametri dello strumento localizzatore GPM.
2. Controllare la messa a fuoco della telecamera. Regolare la messa a fuoco se necessario o cambiare la posizione iniziale in modo che il target sia a fuoco e riconfigurare il modello e la finestra di ricerca.
3. La forma del target deve essere tale da consentirne l'identificazione anche in presenza di rotazioni pari a 45. Altrimenti cambiare il target in modo che la sua geometria soddisfi le suddette condizioni.
4. I pezzi con un profilo vagamente delineato come quelli arrotondati o da fusione non sono adatti come target della calibrazione con griglia generata dal robot Utilizzare come target pezzi il cui profilo sia netto.

Se la variabilità è piccola, la masterizzazione del robot può non essere accurata. Eseguire di nuovo la masterizzazione del robot.

CVIS-595 Size of model is too large.

Causa: Questo è un allarme della calibrazione con griglia generata dal robot. Il modello è troppo grande rispetto alla finestra di ricerca. Le cause possibili sono le seguenti:

1. Le dimensioni della finestra sono state ridotte dopo la configurazione del modello.
2. Dopo la configurazione del modello, nella pagina di configurazione della telecamera digitale è stata selezionata una dimensione più piccola dell'immagine.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti elementi

1. Ingrandire la finestra di ricerca.
2. Configurare di nuovo il modello e la finestra di ricerca.

CVIS-596 Target is not found.

Causa: Questo è un allarme della calibrazione con griglia generata dal robot. Durante la misura è impossibile trovare il target.

Rimedio: Modificare i parametri dello strumento localizzatore GPM.

CVIS-597 When offset type is tool offset, window shift tool can't use other VP Result.

Causa: Questo è un allarme dello strumento di spostamento della finestra. Quando il tipo di offset è tool-offset, lo strumento di spostamento della finestra non può eseguire lo spostamento in base a un offset da un altro processo di visione.

Rimedio: Modificare il sistema in modo che sposti la posizione del robot che tiene il pezzo utilizzando l'offset di un altro processo di visione. Così non sarà necessario spostare la finestra mediante lo strumento di spostamento della finestra.

CVIS-598 When robot-mounted camera is used, window shift tool can't use other VP Result.

Causa: Questo è un allarme dello strumento di spostamento della finestra. Quando si utilizza una telecamera montata sul robot, lo strumento di spostamento della finestra non può eseguire lo spostamento in base a un offset da un altro processo di visione.

Rimedio: Modificare il sistema in modo che sposti la posizione del robot che tiene la telecamera utilizzando l'offset di un altro processo di visione. Così non sarà necessario spostare la finestra mediante lo strumento di spostamento della finestra.

CVIS-599 Frame number is different on vision proccess and vision register.

Causa: Questo è un allarme dello strumento di spostamento della finestra. Nel processo di visione sono selezionati diversi sistemi di coordinate di offset.

Rimedio: Are lo stesso sistema di coordinate di offset nei due processi di visione.

CVIS-600 Because of software update, window shift tool must be taught again.

Causa: Questo è un allarme dello strumento di spostamento della finestra. A causa dell'aggiornamento del software, lo strumento di spostamento della finestra deve essere riconfigurato.

Rimedio: Eseguire le seguenti operazioni, dove VP1 è il processo di visione nel quale gira uno strumento di spostamento della finestra e VP2 è il processo di visione che emette un offset della visione al quale fa riferimento lo strumento di spostamento della finestra

1. Nella pagina di configurazione di VP2 Selezionare lo stesso sistema di coordinate di offset di VP1 e resettare i dati di riferimento.
2. Impostare nuovi dati di riferimento per VP2.
3. Eseguire RUN_FIND e GET_OFFSET per VP2 in modo che un offset da VP2 venga caricato nel registro di visione.
4. Aprire VP1 e riprogrammare le finestre di ricerca o l'area di misura di tutti gli strumenti di comando di VP1.

CVIS-601 Camera type has been changed after teaching model.

Causa: Questo è un allarme di iRCalibration. Il tipo di telecamera è stato cambiato dopo che era stato configurato un modello.

Rimedio: Riconfigurare il modello o tornare alla telecamera precedente.

CVIS-602 Reference data corresponding to the specified model ID is not found.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. I dati di riferimento corrispondenti all'ID modello specificato non esistono.

Rimedio: Accertarsi che il processo di visione abbia i dati di riferimento per l'ID modello specificato.

CVIS-603 Tag nesting too deep.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. L'annidamento dei tag nel file di configurazione del modello è troppo profondo.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-604 External model train data is broken.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Ilfile di configurazione del modello è danneggiato.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica e un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-605 Tag not supported by the current tool type.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Il tipo corrente di strumento non supporta il tag specificato.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-606 This tag cannot be specified here.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Questo tag non può essere un elemento figlio dell'attuale tag padre.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-607 Specified vision tool not found.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Non esiste uno strumento di visione con nome strumento specificato.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-608 No model info in external model train file.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Il file non contiene informazioni circa il modello.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-609 Invalid image for external model train.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Il nome immagine specificato non esiste.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file. Scrivere "SNAP" per scattare una nuova immagine, o il nome di un file nel formato "xxxx.BMP" o "xxxx.PNG" per caricare un'immagine mediante la quale configurare il modello.

CVIS-610 Insufficient data to train model.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. I dati specificati sono insufficienti per la configurazione di un modello.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-611 Model train mode conflict.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Non è possibile utilizzare un'immagine insieme a un grafico per configurare un modello.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-612 Invalid value.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Il valore specificato non è valido per questo tag.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-613 Invalid attribute.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. L'attributo specificato non è valido per questo tag.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-614 Dynamic window not supported.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. La configurazione modello dall'esterno non supporta gli strumenti con una finestra di ricerca dinamica.

Rimedio: Scegliere un altro strumento o rimuovere lo strumento di spostamento finestra.

CVIS-615 Cannot form an arc.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. E' possibile che i punti specificati siano troppo vicini o che il raggio sia troppo piccolo.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-616 Trained model exceeds image size.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Il modello specificato con un grafico non sta nell'immagine.

Rimedio: Controllare e correggere il formato del file.

CVIS-617 Model is not trained with an image.

Causa: Questo è un allarme dello strumento localizzatore GPM. Il modello non è stato creato con un'immagine.

Rimedio: Creare il modello con un'immagine.

CVIS-618 Model train file error. (Line: %s)

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Formato del file di configurazione del modello errato.

Rimedio: Controllare il formato della linea indicata.

CVIS-619 External model train not supported.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. Il processo di visione specificato non supporta la configurazione modello dall'esterno.

Rimedio: Configurare il modello da UIF.

CVIS-620 Exceeded external model train daily limit.

Causa: Questo è un allarme della configurazione modello dall'esterno. E' stato superato il limite giornaliero della configurazione modello dall'esterno.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-621 The strobe function of the digital camera is enabled.

Causa: Per una telecamera digitale utilizzata dal sensore area 3D è abilitata la funzione strobe.

Rimedio: Disabilitare la funzione strobe della telecamera.

CVIS-622 User frame number is different from the one when teaching.

Causa: Il numero del sistema attuale di coordinate dell'utente è diverso da quello attivo quando è stata programmata la posizione.

Rimedio: Impostare il numero di sistema di coordinate utente corretto.

CVIS-623 Tool number is different from the one when teaching.

Causa: Il numero del sistema attuale di coordinate dell'utensile è diverso da quello attivo quando è stata programmata la posizione.

Rimedio: Impostare il numero di sistema di coordinate utensile corretto.

CVIS-624 Invalid position type.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-625 Not supported with this vision data.

Causa: Viene eseguita una funzione per un gruppo di dati di visione che non la supporta.

Rimedio: Controllare il tipo dei dati di visione selezionati.

CVIS-626 Parent aspect DOF must be 100%.

Causa: Lo strumento di ispezione dei difetti di superficie non ha potuto memorizzare l'immagine master della rimozione dello sfondo statico perché il rapporto di aspetto dello strumento padre non era il 100%.

Rimedio: Disabilitare il DOF di aspetto dello strumento di comando padre.

CVIS-627 Parent DOF result does not match the master data.

Causa: Lo strumento di ispezione dei difetti di superficie non ha potuto eseguire la rimozione dello sfondo statico la scala dello strumento padre non era la stessa della creazione dell'immagine master.

Rimedio: Disabilitare il DOF di aspetto dello strumento di comando padre.

CVIS-628 Edge Data is too old to load.

Causa: Questo è un allarme della funzione di rilevamento della linea di sbavatura Il formato degli Edge Data è troppo vecchio e il controllore non può caricarli.

Rimedio: Rigenerare gli Edge Data per questa versione del controllore oppure utilizzare quegli Edge Data su una versione precedente del controllore.

CVIS-629 Edge Data is too new to load.

Causa: Questo è un allarme della funzione di rilevamento della linea di sbavatura Il formato degli Edge Data è troppo recente e il controllore non può caricarli.

Rimedio: Rigenerare gli Edge Data per questa versione del controllore oppure utilizzare quegli Edge Data su una versione più recente del controllore.

CVIS-630 Edge Data is broken.

Causa: Questo è un allarme della funzione di rilevamento della linea di sbavatura Gli Edge Data sono danneggiati.

Rimedio: Rigenerare gli Edge Data.

CVIS-631 Edge Data does not exist.

Causa: Questo è un allarme della funzione di rilevamento della linea di sbavatura Gli Edge Data non esistono.

Rimedio: Specifica un nome corretto degli Edge Data..

CVIS-632 Edge Data is not specified.

Causa: Questo è un allarme della funzione di rilevamento della linea di sbavatura Gli Edge Data non sono specificati.

Rimedio: Specificare un nome degli Edge Data utilizzando un programma Karel preparato.

CVIS-633 Too small circle exists in Edge Data.

Causa: Questo è un allarme della funzione di rilevamento della linea di sbavatura Gli Edge Data contengono un cerchio troppo piccolo.

Rimedio: Controllare il contenuto degli Edge Data..

CVIS-634 Too sharp angle exists in Edge Data.

Causa: Questo è un allarme della funzione di rilevamento della linea di sbavatura Gli Edge Data contengono un angolo troppo vivo.

Rimedio: Controllare il contenuto degli Edge Data..

CVIS-635 Measurement range is not set.

Causa: Nella pagina di configurazione del processo di visione del sensore area 3D, la voce [Range] non è impostata.

Rimedio: Impostare [Range].

CVIS-636 Reference plane is not found.
*This alarm is issued in R-30*i*B/R-30*i*B Mate Controller.

Causa: Nello strumento di misura dell'ostruzione non è stato trovato il piano di riferimento.

Rimedio: Controllare che lo strumento di misura del piano specificato misuri effettivamente il piano nello strumento di misura dell'ostruzione 3D.

CVIS-636 Reference plane is not found.
*This alarm is issued in R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus Controller.

Causa: Nello strumento di misura dell'ostruzione 3D, non è stato trovato il piano di riferimento.

Rimedio: Controllare che lo strumento di misura del piano specificato misuri effettivamente il piano nello strumento di misura dell'ostruzione 3D.

CVIS-637 LED channel is out of range.

Causa: Il canale LED specificato è fuori dai limiti.

Rimedio: Specificare un canale LED entro i limiti.

CVIS-638 LED intensity is out of range.

Causa: L'intensità della luce LED specificata è fuori dai limiti.

Rimedio: Verificare che l'intensità della luce LED nei seguenti punti.

- Secondo argomento passato all'istruzione VISION OVERRIDE.
- Secondo argomento passato al programma KAREL .IRVLEDON.

Se si modifica un argomento di IRVLEDON, spostare il cursore in su di una linea e riavviare il programma.

CVIS-639 LED is not supported in this configuration.

Causa: La luce LED non è supportata in questa configurazione.

Rimedio: Controllare la configurazione hardware, come il multiplexer. Se non c'è nulla di sbagliato nella configurazione hardware, è possibile che una delle unità sia guasta. Provare a sostituire il cavo tra CRS35 (CRS41 nel caso di R-30*i*B Mate) e il MUX, il MUX stesso e la scheda principale.

CVIS-640 Cannot return packet

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica e un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-641 3D Map Storage is too small.

Causa: La memoria per la mappa 3D è troppo piccola.

Rimedio: Aumentare la memoria.

CVIS-642 3D Map Storage Allocation Error

Causa: La memoria per la mappa 3D è troppo grande per essere allocata.

Rimedio: Ridurre la memoria e spegnere/riaccendere.

CVIS-643 Laser measurement tool is not trained

Causa: Alcuni strumenti per la misura laser non sono configurati.

Rimedio: Configurare tutti gli strumenti per la misura laser.

CVIS-644 Fail to calculate grippable possibility
*This alarm is issued in R-30*iB*/R-30*iB* Mate Controller.

Causa: Lo strumento localizzatore GF non può calcolare una possibilità accettabile.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

CVIS-644 Fail to calculate grippable possibility
*This alarm is issued in R-30*iB* Plus/R-30*iB* Mate Plus Controller.

Causa: Lo strumento localizzatore GF 3D non può calcolare una possibilità accettabile.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica e un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-645 Container Wall RM. is not valid
*This alarm is issued in R-30*iB*/R-30*iB* Mate Controller.

Causa: [Container Wall RM.] dello strumento di preprocesso del sensore di area selezionato dallo strumento localizzatore GF del sensore di area non è valido.

Rimedio: Spuntare [Enable] di [Container Wall RM.] e registrare [Container Shape] nello strumento di preprocesso del sensore di area.

CVIS-645 Container Wall RM. is not valid
*This alarm is issued in R-30*iB* Plus/R-30*iB* Mate Plus Controller.

Causa: [Container Wall RM.] non è valido.

Rimedio: Selezionare Enable di [Container Wall RM.] nello strumento di preprocesso dei dati 3D.

CVIS-646 There is no container shape
*This alarm is issued in R-30*iB*/R-30*iB* Mate Controller.

Causa: Manca la forma del container.

Rimedio: Configurare uno strumento di preprocesso del sensore di area o selezionarne uno appropriato. Poi eseguire un test premendo F$ FIND sullo strumento di preprocesso del sensore di area.

CVIS-646 There is no container shape
*This alarm is issued in R-30*iB* Plus/R-30*iB* Mate Plus Controller.

Causa: Manca la forma del container.

Rimedio: Configurare uno strumento di preprocesso dei dati 3D o selezionarne uno appropriato. Poi eseguire un test premendo F$ FIND sullo strumento di preprocesso dei dati 3D.

CVIS-647 Not enough Vision Tool Private Storage to process

Causa: La memoria privata dello strumento di visione è insufficiente.

Rimedio: Aumentare la dimensione di questa memoria nella pagina di configurazione di iRVision poi spegnere e riaccendere.

CVIS-648 Specified Vision Tool Private Storage is not found

Causa: La memoria privata dello strumento di visione specificata non esiste.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica e un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-649 Vision Tool Private Storage timeout

Causa: Timeout della memoria privata dello strumento di visione.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica e un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-650 Vision Tool Private Storage internal error

Causa: Errore interno della memoria privata dello strumento di visione.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica e un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-651 Specified Vision Data is in use

Causa: I dati di visione specificati sono in uso.
Rimedio: Ritentare l'operazione.

CVIS-652 GPM Statistic Function internal error

Causa: Errore interno della funzione statistica GPM.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica e un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-653 Camera Disconnection internal error

Causa: Errore interno di disconnessione della telecamera digitale.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-654 DO to control MUX power is on

Causa: L'uscita digitale di controllo dell'alimentazione del MUX è ON.
Rimedio: Mettere a OFF questa uscita dopo aver spento tutti i laser di tutti i sensori 3DL.

CVIS-655 DO to control MUX power is off

Causa: L'uscita digitale di controllo dell'alimentazione del MUX è OFF.
Rimedio: Mettere a ON questa uscita dopo aver verificato che le connessioni dei sensori 3DL e della telecamera siano stabili.

CVIS-656 There is a MUX whose power is off

Causa: Un MUXZ è spento.
Rimedio: Accendere il MUX.

CVIS-657 Cannot control MUX power

Causa: Impossibile controllare l'alimentazione del MUX.
Rimedio: Controllare le connessioni e gli argomenti
Controllare che non ci siano unità (relè, cavi, CCU, MUX, ecc.) guaste.

CVIS-658 The execution sequence is wrong.

Causa: Errore interno di fuori sequenza.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-659 Did not converge.

Causa: Il robot non ha converso alla posizione designata.
Rimedio: Regolare i limiti di convergenza appropriati.

CVIS-660 There is no image.

Causa: L'immagine non è stata catturata.
Rimedio: Acquisire un'immagine oppure caricarne una da un file salvato in precedenza.

CVIS-661 Work plane cannot be calculated.

Causa: Non è stato possibile calcolare il piano.
Rimedio: Cancellare i dati registrati in apprendimento e iniziare di nuovo il processo di apprendimento con un posizionamento appropriato delle parti.

CVIS-662 Bad robot position.

Causa: La postura del robot per lo scatto dell'immagine non è appropriata.
Rimedio: Accertarsi che la postura del robot sia la stessa del momento in cui è stata impostata la posizione di destinazione.

CVIS-663 Target lost.

Causa: Il pezzo target non è stato trovato.
Rimedio: Il pezzo target può essere stato spostato o la visione può essere ostruita. Altrimenti eseguire un test con l'immagine problema e regolare i parametri di rilevamento.

CVIS-664 Failed to set dest. position.

Causa: Un oggetto non è stato trovato.

Rimedio: Prima di impostare la posizione di destinazione, trovare l'oggetto.

CVIS-665 Dest. position has not been set.

Causa: La posizione di destinazione non è impostata.

Rimedio: Impostare la posizione di destinazione.

CVIS-666 The settings of the selected camera is incorrect for 3DL.

Causa: Le impostazioni della telecamera digitale selezionata non sono corrette per 3DL.

Rimedio: Nella pagina di configurazione della telecamera digitale, selezionare 1/2" VGA come modo della telecamera e deselezionare Use Strobe.

CVIS-667 The cylinder is not found
***This alarm is issued in R-30*i*B/R-30*i*B Mate Controller.**

Causa: Nella mappa 3D non è stato trovato alcun cilindro Le cause possibili sono le seguenti:

1. La mappa 3D è rada.
2. L'insieme dei punti 3D nel Blob 3D non è adatto per il modello.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti elementi

1. L'impostazione del sensore di area 3D.
2. [Min. Num. Valid Points] e [Cyl. Error Threshold] dello strumento localizzatore di cilindri del sensore di area.

CVIS-667 The cylinder is not found
***This alarm is issued in R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus Controller.**

Causa: Nella mappa 3D non è stato trovato alcun cilindro Le cause possibili sono le seguenti:

1. La mappa 3D è rada.
2. L'insieme dei punti 3D nel Blob 3D non è adatto per il modello.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti elementi

1. L'impostazione del sensore di area 3D.
2. [Min. Num. Valid Points] e [Cyl. Error Threshold] dello strumento cilindro 3D.

CVIS-668 Invalid Part Z Height

Causa: L'altezza Z del pezzo non è corretta.

Rimedio: Specificare un'altezza Z del pezzo corretta.

CVIS-669 The millimeter conversion setting was changed.

Causa: La conversione in millimetri è abilitata/disabilitata dopo la memorizzazione del blob del modello.

Rimedio: Ridefinire il blob del modello e i range di ricerca.

CVIS-670 The blob is too large.

Causa: Il blob convertito in millimetri è troppo grande.

Rimedio: Correggere la dimensione dell'immagine in modo che il fattore di scala (mm/pixel) diventi più piccolo.

CVIS-671 The blob is too small.

Causa: Il blob convertito in millimetri è troppo piccolo.

Rimedio: Correggere la dimensione dell'immagine in modo che il fattore di scala (mm/pixel) diventi più grande.

CVIS-672 Can not convert to millimeters.

Causa: Il blob non può essere convertito in millimetri.

Rimedio: Ridefinire il blob del modello e i range di ricerca.

CVIS-673 The scale factor is too large.

Causa: Il fattore di scala per la conversione in millimetri del blob è troppo grande.

Rimedio: Correggere la dimensione dell'immagine in modo che il fattore di scala (mm/pixel) diventi più piccolo.

CVIS-674 Chromatic color pixels are too little.

Causa: Nell'area definita i pixel sono troppo piccoli.
Possono sussistere i seguenti casi.
1. Il colore complessivo della finestra è troppo scuro.
2. Il colore complessivo della finestra è troppo chiaro
3. C'è un'ombra nella parte della finestra.
4. C'è un alone nella parte della finestra.
5. Il colore dell'immagine è diverso da quello dell'oggetto reale.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti elementi
1. Aumentare l'intensità dell'illuminazione o il tempo di esposizione.
2. Ridurre l'intensità dell'illuminazione o il tempo di esposizione.
3. Cambiare il layout dell'illuminazione in modo da non creare ombre nella finestra.
4. Cambiare il layout dell'illuminazione in modo da non creare aloni nella finestra.
5. Utilizzare una fonte di luce bianca e illuminare uniformemente il pezzo.

CVIS-675 Multi colors are included in the trained area.

Causa: Nell'area definita ci sono troppi colori.
Possono sussistere i seguenti casi.
1. C'è un'ombra nella parte della finestra.
2. C'è un alone nella parte della finestra.
3. Ci sono molti colori nella finestra.
4. E' utilizzata un'illuminazione colorata.
5. Ci sono ombre generate dalla forma del pezzo.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti elementi
1. Cambiare il layout dell'illuminazione in modo da non creare ombre nella finestra.
2. Cambiare il lay out dell'illuminazione in modo da non creare aloni nella finestra.
3. Mascherare i colori che non si vogliono misurare.
4. Utilizzare una fonte di luce bianca e illuminare uniformemente il pezzo.
5. Mascherare l'area i cui colori appaiono scuri.

CVIS-676 Invalid color is trained.

Causa: Il colore non può essere misurato correttamente.
Possono sussistere i seguenti casi.
1. C'è un'ombra nella parte della finestra.
2. C'è un alone nella parte della finestra.
3. Ci sono molti colori nella finestra.
4. E' utilizzata un'illuminazione colorata.
5. Ci sono ombre generate dalla forma del pezzo.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti elementi
1. Cambiare il layout dell'illuminazione in modo da non creare ombre nella finestra.
2. Cambiare il lay out dell'illuminazione in modo da non creare aloni nella finestra.
3. Mascherare i colori che non si vogliono misurare.
4. Utilizzare una fonte di luce bianca e illuminare uniformemente il pezzo.
5. Mascherare l'area i cui colori appaiono scuri.

CVIS-677 The index of found part is out of range.

Causa: Il numero indice specificato per il pezzo trovato non è entro i limiti consentiti..

Rimedio: Specificare un numero indice appropriato mediante il programma KAREL IRVGETMSL.

CVIS-678 The vision process specified in '%s' and the executed VP do not match.

Causa: Il processo di visione specificato in Vision Override e il VP eseguito non corrispondono.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi:
1. Il nome del processo di visione passato al comando RUN_FIND è corretto?
2. Il nome del processo di visione specificato in Vision Override è corretto?

CVIS-679 The vision tool specified in Vision Override does not exist in the executed VP.

Causa: Lo strumento di visione specificato in Vision Override non esiste nel VP eseguito.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi:

1. Il nome del processo di visione passato al comando RUN_FIND è corretto?
2. Il nome del processo di visione passato a IRVOVRDANYVP è corretto?
3. Il nome del processo di visione specificato in Vision Override è corretto?

CVIS-680 The property specified in Vision Override does not exist in the exexcuted VP.

Causa: La proprietà specificata in Vision Override non esiste nel VP eseguito.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi:

1. Il nome del processo di visione passato al comando RUN_FIND è corretto?
2. Il nome del processo di visione passato a IRVOVRDANYVP è corretto?
3. La proprietà specificata in Vision Override è corretta?

CVIS-681 Learning mode conflict.

Causa: Il target per l'apprendimento non può essere cambiato.

Rimedio: Cancellare i dati ottenuti in apprendimento o utilizzare lo stesso target per l'apprendimento.

CVIS-682 Offset type conflict.

Causa: Il tipo di offset selezionato non corrisponde ai dati configurati.

Rimedio: Cancellare i dati selezionando quelli di un'altra telecamera, o selezionare i dati corretti.

CVIS-683 Cannot start learning.

Causa: Il numero dei pezzi registrati in autoapprendimento ha raggiunto il suo massimo, oppure per calcolare il piano di offset è utilizzato un UF.

Rimedio: Cancellare i dati autoappresi, oppure deselezionare la casella di controllo 'Fixed Plane'.

CVIS-684 The relation between the robot and the offset frame is not set.

Causa: La relazione fra il robot e il sistema di coordinate di offset non è stabilita.

Rimedio: Stabilire la relazione fra il robot e il sistema di coordinate di offset nella pagina di configurazione del processo di visione con sistema di coordinate mobile.

CVIS-685 Img arith image sizes differ.

Causa: Le due immagini caricate per lo strumento aritmetica delle immagini non sono delle stesse dimensioni.

Rimedio: Scegliere immagini delle stesse dimensioni e riprovare.

CVIS-686 Input image size is incorrect.

Causa: La dimensione dell'immagine acquisita con la telecamera è diversa da quella dell'immagine del campo scuro o del campo piatto nello strumento campo piatto.

Rimedio: Ricreare le immagini del campo scuro e del campo piatto con la nuova telecamera.

CVIS-687 This function requires iRConnect or ZDT.

Causa: La funzione richiesta necessita di iRConnect o ZDT.

Rimedio: Ordinare e caricare una delle opzioni iRConnect o ZDT.

CVIS-688 Learning Index file is broken.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento della visione. Il file indice dell'apprendimento è danneggiato.

Rimedio: Rimuovere il file dall'unità specificata come Log Path.

CVIS-689 Learning Index file is too old to load.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento della visione. Il formato del file indice dell'apprendimento è troppo vecchio e il controllore non può caricarlo.

Rimedio: Rimuovere il file dall'unità specificata come Log Path.

CVIS-690 Learning Index file is too new to load.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento della visione. Il formato del file indice dell'apprendimento è troppo recente e il controllore non può caricarlo.

Rimedio: Rimuovere il file dall'unità specificata come Log Path.

CVIS-691 Learning Data file is broken.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento della visione. Il file dei dati acquisiti in apprendimento è danneggiato.

Rimedio: Rimuovere il file dall'unità specificata come Log Path.

CVIS-692 Learning Data file is too old to load.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento della visione. Il formato del file dei dati acquisiti in apprendimento è troppo vecchio e il controllore non può caricarlo.

Rimedio: Rimuovere il file dall'unità specificata come Log Path.

CVIS-693 Learning Data file is too new to load.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento della visione. Il formato del file dati acquisiti in apprendimento è troppo recente e il controllore non può caricarlo.

Rimedio: Rimuovere il file dall'unità specificata come Log Path.

CVIS-694 Value in learning data is too big.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento della visione. Il formato del file dei dati acquisiti in apprendimento è troppo recente e il controllore non può caricarlo.

Rimedio: Rimuovere il file dall'unità specificata come Log Path.

CVIS-695 Model Learning failed.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento della visione. L'apprendimento del modello è fallito.

Rimedio: Verificare che le immagini e le rilevazioni nei dati di apprendimento siano corrette.

CVIS-696 Learning Index file does not exist.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento della visione. Il file indice dell'apprendimento non esiste.

Rimedio: Verificare che Log Path sia corretto

CVIS-697 Learning Data file does not exist.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento della visione. Il file dei dati di apprendimento non esiste.

Rimedio: Verificare che Log Path sia corretto

CVIS-698 Cannot find targets.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento del modello. E' impossibile trovare il target nelle immagini specificate.

Rimedio: Impostare i parametri appropriati in modo che i target possano essere trovati nelle immagini specificate.

CVIS-699 Image sizes differs.

Causa: Questo è un allarme della funzione di apprendimento del modello. La dimensione dell'immagine registrata è diversa da quella dell'immagine nei dati di apprendimento.

Rimedio: Cambiare la dimensione immagine della telecamera selezionata e riavviare l'apprendimento del modello.

CVIS-700 Circular target mark was not found.

Causa: La marca circolare target per l'apprendimento non è stata trovata. Oppure la marca può essere troppo piccola o troppo grande.

Rimedio: Prima di eseguire l'apprendimento posizionare la marca entro il campo visivo.

CVIS-701 Target for learing was not found.

Causa: Le parti per l'apprendimento non trovate.

Rimedio: Prima di eseguire l'apprendimento posizionare le parti entro il campo visivo.

CVIS-702 External model train not supported with this Depalletizing VP setting.

Causa: Il modo App. Z selezionato della VP di depallettizzazione non è compatibile con la configurazione modello dall'esterno.

Rimedio: Selezionare il modo Use Register Value .

CVIS-703 Wrong robot is selected.

Causa: I dati di visione sono stati creati su un altro robot.

Rimedio: Aprire i dati di visione con il robot corretto o selezionare il numero di gruppo corretto.

CVIS-704 Too many results for ZDT/iRConnect

Causa: In questo momento i risultati della visione da inviare a ZDT/iRConnect sono troppi.

Rimedio: Se i risultati non vengono trasmessi, modificare il processo di visione per ridurre il numero dei risultati potenziali. Se i risultati vengono trasmessi, ignorare questo errore.

CVIS-705 Cannot merge the 3D maps

Causa: Non è possibile accorpare le mappe 3D.

Rimedio: L'accorpamento delle mappe 3D è possibile solo quando esse hanno le stesse dimensioni.

CVIS-706 Device for recording Vision Log doesn't exist

Causa: L'unità per la registrazione del log della visione non esiste.

Rimedio: Controllare gli errori di comunicazione con le unità.

CVIS-707 ZDT Runtime Image could not be sent.

Causa: ZDT non ha potuto inviare l'immagine di runtime.

Rimedio: E' probabile che le comunicazioni di ZDT siano sovraccariche. Considerare l'opportunità di ridurre la frequenza di invio di dati a ZDT, di ridurre le dimensioni delle immagini ZDT nella configurazione della visione, o di disabilitare le immagini ZDT.

CVIS-708 Normal vectors have not been calculated.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: I vettori normali non sono stati calcolati nello strumento di preprocesso dei dati 3D.

Rimedio: Selezionare Enable di [Normal Calculation] nello strumento di preprocesso dei dati 3D.

CVIS-709 3D Area Sensor is not trained.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: Il sensore di area selezionato non è configurato.

Rimedio: Configurare il sensore di area.

CVIS-710 3D points in the model are too short.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: I punti 3D nel modello sono troppo pochi.

Rimedio: Creare un modello appropriato che contenga abbastanza punti 3D.

CVIS-711 3D points in the model are too many.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: I punti 3D nel modello sono troppi.

Rimedio: Ridurre la densità della mappa 3D nella pagina di configurazione del sensore di area 3D.

CVIS-712 Range is too wide.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: Il range è troppo ampio.

Rimedio: Impostare il range in modo appropriato..

CVIS-713 Log file is too old to load

Causa: Il formato del file di log è troppo vecchio e il controllore non può caricarlo.

Rimedio: Rimuovere il file dall'unità specificata come Log Path.

CVIS-714 Log file is too new to load

Causa: Il formato del file di log è troppo recente e il controllore non può caricarlo.

Rimedio: Rimuovere il file dall'unità specificata come Log Path.

CVIS-715 The value set in Number of Found is too big

Causa: Il valore impostato in Number of Found è troppo grande.
Rimedio: Ridurre il valore di Number of Found.

CVIS-716 Invalid frame number is specified

Causa: E' specificato un numero di sistema di coordinate non valido.
Rimedio: Specificare un numero di sistema di coordinate valido.

CVIS-717 Grid spacing is not specified

Causa: La spaziatura della griglia non è specificata.
Rimedio: Specificare una spaziatura della griglia valida.

CVIS-718 Camera is locked

Causa: La telecamera è bloccata.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-719 LED settings cannot changed while LED being turned on

Causa: L'impostazione dei LED non può essere modificata mentre i LED sono accesi.
Rimedio: Spegnere i LED.

CVIS-720 Laser settings cannot changed while laser being turned on

Causa: L'impostazione del laser non può essere modificata mentre il laser è acceso.
Rimedio: Spegnere il laser.

CVIS-721 Camera Data has not been calibrated yet

Causa: I dati della telecamera non sono ancora stati calibrati.
Rimedio: Calibrare i dati della telecamera.

CVIS-722 The camera specified cannot be found

Causa: La telecamera specificata non è stata trovata.
Rimedio: Selezionare di nuovo la telecamera.

CVIS-723 Memory consumption does not match

Causa: Non c'è corrispondenza nel consumo di memoria fra il prima e il dopo l'apertura dei dati di visione.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-724 The image register is locked

Causa: Il registro dell'immagine è bloccato.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-725 The image register is broken

Causa: Il registro dell'immagine è danneggiato.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-726 Camera is already connected to the port

Causa: La telecamera è già connessa alla porta.
Rimedio: Scollegare la telecamera prima di connetterne un'altra.

CVIS-727 Binning Level of Input Image is different on this tool and parent tool

Causa: Il livello di binning dell'immagine introdotta è diverso fra questo strumento e lo strumento padre.
Rimedio: Impostare lo stesso livello di binning per questo strumento e per lo strumento padre.

CVIS-728 Two cameras are not connected to the same MUX

Causa: Due telecamere non sono connesse allo stesso multiplexer.
Rimedio: Connettere le due telecamere allo stesso multiplexer.

CVIS-729 This model id is already used

Causa: Questo ID di modello è già in uso.
Rimedio: Impostare un ID unico.

CVIS-730 The model id of selected result is not same with the selected reference data

Causa: L'ID del modello del risultato selezionato non è lo stesso dei dati di riferimento selezionati.
Rimedio: Selezionare il risultato coretto.

CVIS-731 Can't find the result of model id

Causa: Non esiste un risultato con l'ID del modello dei dati di riferimento selezionati.
Rimedio: Posizionare il pezzo corretto ed eseguire FIND.

CVIS-732 There is not 3D Map

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: Non c'è una mappa 3D.
Rimedio: Richiamare ACQVAMAP correttamente o cliccare [2-3D Snap] nella pagina di configurazione.

CVIS-733 Points Data is not selected

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: Points Data non è selezionato.
Rimedio: Selezionare prima Points Data.

CVIS-734 There is an uninitialized value to calculate pick score.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: C'è un valore di misura non inizializzato.
Rimedio: Selezionare un valore di misura corretto per calcolare pick score

CVIS-735 Image Shrink tool is not trained

Causa: Lo strumento per la riduzione dell'immagine non è stato configurato.
Rimedio: Configurare lo strumento per la riduzione dell'immagine.

CVIS-736 Too many feature points.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: Ci sono troppi punti nel modello 3D.
Rimedio: Eseguire le regolazioni necessarie perché ci siano meno blob 3D o introdurre un valore più grande in Feature Interval.

CVIS-737 No camera is selected

Causa: Nei dati della telecamera non è selezionata alcuna telecamera.
Rimedio: Selezionare una telecamera.

CVIS-738 Input image is not selected

Causa: Immagine introdotta non selezionata.
Rimedio: Selezionare un'immagine introdotta.

CVIS-739 Binning Level of input image is not valid

Causa: Il livello di binning dell'immagine introdotta è stato cambiato dopo la configurazione di questo strumento.
Rimedio: Selezionare un'immagine con lo stesso livello di binning di quella utilizzata per le registrazione oppure riconfigurare questo strumento con una nuova immagine.

CVIS-740 Color Component tool is not trained

Causa: Lo strumento Component Color non è configurato.
Rimedio: Configurare lo strumento Component Color.

CVIS-741 Flat Field tool is not trained

Causa: Lo strumento Flat Field non è stato configurato.

Rimedio: Configurare lo strumento Flat Field.

CVIS-742 Image Arithmetic tool is not trained

Causa: Lo strumento Image Arithmetic non è stato configurato.

Rimedio: Configurare lo strumento Image Arithmetic .

CVIS-743 Candidates of 3D Blob are too many.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: I candidati del blob 3D sono troppi.

Rimedio: Cambiare l'impostazione in modo da trovare meno blob 3D. Aumentare [Z Height] per la connessione dei blob 3D può essere efficace.

CVIS-744 Internal error.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-745 There is a command tool which is not trained

Causa: C'è uno strumento di comando non configurato sopra la vista ad albero.

Rimedio: Configurare questo strumento.

CVIS-746 There is no input 3D data.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: Non sono stati introdotti dati 3D.

Rimedio: Se si sta utilizzando il sensore di area 3D richiamare ACQVAMAP correttamente o cliccare [2-3D Snap] nella pagina di configurazione.

CVIS-747 The parent tool is not trained

Causa: Lo strumento padre non è stato configurato.

Rimedio: Configurare lo strumento padre.

CVIS-748 Trained auto exposure area is out of snap window.

Causa: L'area di esposizione automatica è configurata fuori dalla finestra di scatto.

Rimedio: Riconfigurare l'area di esposizione automatica entro la finestra di scatto.

CVIS-749 Trained multi exposure area is out of snap window.

Causa: L'area di esposizione multipla è configurata fuori dalla finestra di scatto.

Rimedio: Riconfigurare l'area di esposizione multipla entro la finestra di scatto.

CVIS-750 Trained snap window cannot be snapped by this camera.

Causa: La finestra di scatto è configurata fuori dall'area nella quale la telecamera selezionata può operare.

Rimedio: Riconfigurare la finestra di scatto nella suddetta area.

CVIS-751 The result in VR is leaning.

Causa: Il risultato nel registro di visione è inclinato.

Rimedio: Utilizzare un risultato non inclinato.

CVIS-752 There is no cross image.

Causa: Non è stata scattata un'immagine incrociata.

Rimedio: Impostare lo strumento 3DL Cross Section Snap appropriatamente in modo che possa essere scattata un'immagine incrociata.

CVIS-753 Fail to calibrate camera.

Causa: La calibrazione della telecamera è fallita. Ci possono essere punti di calibrazione non validi.

Rimedio: Cancellare i punti non validi nella pagina di configurazione della calibrazione.

CVIS-754 The multi exposure area is too narrow.

Causa: L'area dell'esposizione multipla è troppo stretta.

Rimedio: Riconfigurare l'area dell'esposizione multipla.

CVIS-755 There is no valid reference position.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: Non esiste una posizione di riferimento valida.

Rimedio: Riconfigurare gli elementi esistenti di modello, finestra di ricerca, area di misura e forma del container.

CVIS-756 No argument. %s

Causa: Un programma KAREL è stato eseguito con un argomento mancante.

Rimedio: Passare il corretto argomento al programma.

CVIS-757 Bad argument. %s

Causa: Un programma KAREL è stato eseguito con un argomento non valido.

Rimedio: Passare il corretto argomento al programma.

CVIS-758 3D Area Sensor cannot be turned on/off.

Causa: La funzione di connessione/sconnessione della telecamera non supporta il sensore di area 3D.

Rimedio: Nessuno.

CVIS-759 Temperature increases.

Causa: La temperatura del sensore 3DV sta salendo.

Rimedio: Raffreddare il sensore 3DV.

CVIS-760 Temperature error

Causa: Il LED del sensore 3DV è troppo caldo e il sensore 3DV non può acquisire.

Rimedio: Raffreddare il sensore.

CVIS-761 The sharpness is not valid.

Causa: Nello strumento depth snap il valore della nitidezza è sbagliato.

Rimedio: Specificare un vale valido per la nitidezza.

CVIS-762 3DV Sensor: load error.

Causa: I dati non possono essere caricati dal sensore 3DV.

Rimedio: Controllare la scheda principale, il modulo FROM, il multiplexer, i cavi e il sensore 3DV.

CVIS-763 Mounting position of 3DV Sensor is not trained.

Causa: La posizione di montaggio del sensore 3DV non è impostata.

Rimedio: Impostare la posizione di montaggio del sensore 3DV.

CVIS-764 The big dots cannot be found.

Causa: Non è possibile trovare i punti grossi. Possono sussistere i seguenti casi.

1. Lo sfondo è rilevato come punto grosso.
2. Non è stato possibile misurare la profondità intorno ai punti grossi.
3. Non è stato possibile rilevare i punti grossi dall'immagine in scala di grigi.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti elementi

1. Nascondere l'area erroneamente rilevata.
2. Correggere il parametro con l'impostazione 3D del sensore 3DV.
3. Correggere il parametro con l'impostazione 2D del sensore 3DV.

CVIS-765 The plane cannot be calculated.

Causa: Il piano non può essere calcolato. Possono sussistere i seguenti casi.

1. La il supporto della griglia è distorto o curvato.
2. Non è stato possibile misurare la profondità dal piano della griglia.

Rimedio: A seconda delle cause, correggere o riprogrammare i seguenti elementi

1. Per stabilire la posizione di misura utilizzare un supporto senza distorsioni o curvature
2. Correggere il parametro con l'impostazione 3D del sensore 3DV.

CVIS-766 Projection process failed.

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

CVIS-767 There is no valid 3D point.

Causa: Questo allarme può verificarsi solo sulla pagina di configurazione dello strumento di comando Se non ci sono pezzi nel campo visivo, non ci sono problemi. Se questo allarme si presenta anche con un solo pezzo, possono sussistere i seguenti casi.
1. La condizione di 3D snap non è appropriata per il pezzo e non ci sono punti 3D misurati.
2. La voce [Meas. Z Range] nel processo di visione non è corretta.

Rimedio: Correggere la condizione di 3D snap e di [Meas. Z Range) Se si utilizza il sensore di area 3D, regolare la condizione di 3D snap nella pagina di configurazione dei dati del sensore di area 3D. Se si utilizza il sensore di visione 3D, regolarlo nella pagina di configurazione dello strumento Depth Image Snap.

CVIS-768 All 3D points are removed.

Causa: Questo allarme può verificarsi solo sulla pagina di configurazione dello strumento di comando Se non ci sono pezzi nel campo visivo, non ci sono problemi. Se questo allarme si presenta anche con un solo pezzo, tutti i punti 3D vengono rimossi dallo strumento di preprocesso dei dati 3D o dallo strumento generatore di dati 3D.

Rimedio: Impostare correttamente i parametri di configurazione dello strumento di preprocesso dei dati 3D o dello strumento generatore di dati 3D.

CVIS-769 Z-Axis is invalid.

*Questo allarme compare nei controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus.

Causa: La posizione 3D e la postura fronteggiante l'altro lato della telecamera non possono essere proiettate sull'immagine della telecamera. Oppure, la posizione 2D e la postura non possono essere proiettate sul piano che fronteggia l'altro lato della telecamera.

Rimedio: Adottare una delle seguenti contromisure.
1. Impostare in modo corretto il sistema di coordinate di offset. La direzione dell'asse Z del sistema di coordinate di offset deve corrispondere approssimativamente alla direzione verso l'alto della telecamera.
2. Se si utilizza 3DV Sensor Single View Vision Process, abilitare [Camera Base Find].

4.4 D

4.4.1 Codici di allarme DIAG

DIAG-002 Group is not supported (G: %d)

Causa: La maschera di gruppo del programma analizzato da Motion Profiler include il gruppo (G:) non supportato dalla funzione.

Rimedio: -Creare un programma senza elementi da analizzare non supportati.
-Utilizzare il risultato tenendo in conto che il gruppo corrispondente non è analizzato.

DIAG-003 Data process stops

Causa: Il processo di analisi si è fermato perché l'esecuzione del programma da analizzare con il Motion Profiler si è fermata.

Rimedio: Eliminare la causa dell'arresto del programma, abilitare lo stato, ed eseguire il programma dall'inizio.

DIAG-005 Reducer load excess (G:%d A:%d L:%d P:%s)

Causa: Il livello di carico sul riduttore dell'asse (A:) del gruppo (G:) supera il limite alla linea (L:) del programma (P:).

Rimedio: L'uso continuo può dare luogo al danneggiamento degli organi di trasmissione come riduttori e ingranaggi. Ridurre il livello di carico modificando l'istruzione di override dell'accelerazione (ACC) o la velocità di avanzamento.

DIAG-008 WARN Baseline prog changed (G:%d A:%d)

Causa: Il programma creato per la rilevazione della condizione del robot è stato cambiato, o è stato eseguito un programma diverso da quello utilizzato come master. La funzione non analizza correttamente perché i dati acquisiti cambiano.

Rimedio: -Se il programma viene modificato, non può essere utilizzato per analizzare correttamente.
-Se la creazione di un programma di utilità ha sovrascritto il programma con lo stesso nome, i dati originali non possono essere utilizzati. Eseguire la procedura master dall'inizio.
-Se il nuovo programma è stato creato mediante Utility, seguire la procedura master con i dati acquisiti dal nuovo programma.

Tuttavia in ciascuno di quei casi i dati 'masterizzati' vengono impostati come condizione 'normale', e l'analisi successiva sarà basata sui dati 'masterizzati'; così la funzione non sarà in grado di analizzare correttamente. Generalmente eseguire la masterizzazione solo all'installazione e quando viene sostituito un riduttore. Se la masterizzazione viene eseguita dopo un certo periodo di utilizzo, c'è la possibilità che la funzione non possa analizzare correttamente.

DIAG-009 WARN G:%d %s in %s %f %s

Causa: Si sta avvicinando l'operazione di manutenzione visualizzata Se il valore residuo, ore, è negativo, l'operazione è scaduta.

Rimedio: Eseguire la manutenzione alla sua scadenza, e specificarla come fatta nella schermata Maintenance Reminder.

DIAG-010 WARN Maintenance Items were overwritten

Causa: Alcune delle operazioni supplementari sono state cancellate per aggiungere quelle obbligatorie.

Rimedio: Se necessario configurare di nuovo le operazioni supplementari.

4.4.2 Codici di allarme DICT

DICT-001 Dictionary already loaded

Causa: I dizionari non possono essere ricaricati se originariamente erano stati caricati nelle FROM.

Rimedio: Si imposti una lingua differente e si utilizzi KCL SET LANG per impostare il linguaggio.

DICT-002 Not enough memory to load dict

Causa: Non vi è più memoria permanente disponibile nel sistema per caricare un altro dizionario.

Rimedio: Cancellare i programmi inutili, i dizionari o le variabili per ampliare la quantità di memoria disponibile.

DICT-003 No dict found for language

Causa: Non sono stati caricati i dizionari relativi al linguaggio specificato.

Rimedio: Usare il linguaggio di DEFAULT oppure un altro linguaggio il cui dizionario è stato caricato.

DICT-004 Dictionary not found

Causa: Il dizionario specificato non è stato trovato.

Rimedio: Usare KCL LOAD DICT per caricare il dizionario nel linguaggio di DEFAULT o nel linguaggio corrente.

DICT-005 Dictionary element not found

Causa: L'elemento di dizionario specificato non è stato trovato.

Rimedio: Controllare il dizionario o il numero di elemento per essere sicuri di averli specificati correttamente.

DICT-006 Nested level too deep

Causa: Si possono annidare al massimo 5 livelli di elementi di dizionario.

Rimedio: Sistemare il file di testo del dizionario per ridurre il numero di annidamenti.

DICT-007 Dictionary not opened by task

Causa: Il dizionario non è mai stato aperto.

Rimedio: Annullare l'operazione di chiusura del dizionario.

DICT-008 Dictionary element truncated

Causa: L'elemento di dizionario è stato troncato perché il vettore stringa KAREL non è sufficientemente lungo per contenere tutti i dati.

Rimedio: Aumentare la dimensione della stringa o il numero di stringhe nell'array.

DICT-009 End of language list

Causa: La lista dei linguaggi è terminata.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

DICT-010 End of dictionary list

Causa: La lista dei dizionari è terminata.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

DICT-011 Dict opened by too many tasks

Causa: Solo 5 dizionari possono essere aperti in simultanea da un task.

Rimedio: Caricare il dizionario in memoria oppure chiudere un dizionario non utilizzato.

DICT-012 Not enough memory to load dict

Causa: Nel controllore non è disponibile sufficiente memoria TEMP. Il dizionario non è stato caricato.

Rimedio: Questo messaggio segnala che le risorse di memoria del controllore sono insufficienti. Le configurazioni hardware e software necessitano di verifica.

DICT-013 Cannot open dictionary file

Causa: Il file dizionario non risulta presente nell'unità o nella directory specificata.

Rimedio: Selezionare l'unità o la directory corrette e riprovare.

DICT-014 Expecting $ in dictionary file

Causa: Il testo del dizionario specifica, in modo non corretto, un elemento senza $.

Rimedio: Verificare che tutti gli elementi del dizionario inizino con $.

DICT-015 Reserved word not recognized

Causa: Una parola riservata non è stata riconosciuta nel testo del dizionario.

Rimedio: Verificare di averla digitata correttamente o si consulti il termine corretto nel KAREL Reference Manual.

DICT-016 Ending quote expected

Causa: Il testo del dizionario specifica in modo non corretto un elemento senza usare apici.

Rimedio: Controllare che tutto il testo del dizionario sia compreso fra doppi apici. Utilizzare il carattere backslash (\) se si vogliono inserire nel testo doppi apici. Per esempio, \"Questo è un esempio\" produrrà "Questo è un esempio".

DICT-017 Expecting element name or num

Causa: È atteso un riferimento ad un altro elemento.

Rimedio: Utilizzare il numero di elemento per fare riferimento all'elemento.

DICT-018 Invalid cursor position

Causa: La posizione del cursore è specificata in modo errato o i valori sono fuori dai limiti.

Rimedio: Assicurarsi che la posizione del cursore sia corretta. Utilizzare per esempio @1,1 rispettivamente per la prima riga e la prima colonna.

DICT-019 ASCII character code expected

Causa: È attesa una serie di cifre dopo il simbolo # per specificare un codice di carattere ASCII.

Rimedio: Eliminare il simbolo # o consultare il codice di carattere ASCII nel KAREL Reference Manual.

DICT-020 Reserved word expected

Causa: È atteso un identificatore dopo il simbolo & per specificare una parola riservata.

Rimedio: Eliminare il simbolo & o consultare la lista dei caratteri utilizzabili per questo scopo nel KAREL Reference Manual.

DICT-021 Invalid character

Causa: Nel file di testo del dizionario è stato trovato un carattere inatteso.
Rimedio: Assicurarsi che tutto il file di testo del dizionario sia corretto.

DICT-022 Dict already opened by task

Causa: Il dizionario è già stato aperto dalla task.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

DICT-023 Dict does not need to be opened

Causa: I dizionari caricati in memoria non necessitano di essere aperti.
Rimedio: Non cercare di aprire il file di dizionario.

DICT-024 Cannot remove dictionary file

Causa: I dizionari caricati nella FROM non possono essere rimossi se sono utilizzati da altre task.
Rimedio: Non cercare di rimuovere il dizionario dalla FROM. Rimuovere il dizionario dallo stesso task che lo ha caricato.

DICT-025 Invalid state - internal error

Causa: E' stata eseguita una scansione irregolare del dizionario.
Rimedio: Assicurarsi che tutto il file di testo del dizionario sia corretto.

DICT-028 Not enough memory to load dict

Causa: Nel controllore non è disponibile sufficiente memoria TEMP. Il dizionario non è stato caricato.
Rimedio: Questo messaggio segnala che le risorse di memoria del controllore sono insufficienti. Le configurazioni hardware e software necessitano di verifica.

DICT-029 Help element not found

Causa: L'elemento di help specificato non è stato trovato.
Rimedio: Controllare il dizionario in modo da essere sicuri che sia stato specificato correttamente l'elemento di help. Questo elemento si specifica nel dizionario utilizzando un punto di domanda (?) seguito dal numero di elemento.

DICT-030 Function key element not found

Causa: Non si trova l'elemento del dizionario relativo ad un tasto funzione.
Rimedio: Controllare il dizionario in modo da essere sicuri che sia stato specificato correttamente l'elemento relativo ad un tasto funzione. Questo elemento si specifica nel dizionario utilizzando il simbolo ^ seguito dal numero di elemento.

DICT-031 %4s-%03d $%8lX, no message found

Causa: Il dizionario contenente il messaggio di errore non è stato trovato.
Rimedio: Fare riferimento al manuale delle variabili di sistema per avere informazioni aggiuntive.

DICT-032 %4s-%03d, see posted error

Causa: Il messaggio di errore è stato scritto nel registro degli allarmi.
Rimedio: Visualizzare il menu Alarm.

DICT-040 Expecting element num after $

Causa: Il testo del dizionario specifica, in modo non corretto, un numero di elemento.
Rimedio: Assicurarsi che tutti gli elementi del dizionario inizino con un carattere $ seguito dal numero dell'elemento stesso.

DICT-041 Expecting element name after ,

Causa: Il testo del dizionario specifica, in modo non corretto, un nome per l'elemento.
Rimedio: Assicurarsi che tutti gli elementi del dizionario siano specificati come, element_name dopo il nome dato alla costante.

DICT-042 Expecting add constant name

Causa: Il testo nel dizionario è stato specificato in modo errato.
Rimedio: Assicurarsi che tutti gli elementi del dizionario siano specificati come +add_const_name dopo il numero dell'elemento.

DICT-043 Element number out of sequence

Causa: Il testo nel dizionario non è stato specificato nella giusta sequenza.
Rimedio: Verificare che tutti gli elementi del dizionario siano specificati in ordine sequenziale.

DICT-044 Warning - large hole in ele seq

Causa: La numerazione degli elementi del dizionario presenta vuoti troppo estesi.

Rimedio: Ridurre i vuoti nella numerazione degli elementi del dizionario. Ogni elemento non presente utilizza fino a 5 byte di memoria.

DICT-045 .LIT or .END mismatch

Causa: Il testo nel dizionario è stato specificato in modo errato.

Rimedio: Verificare che ad ogni .LIT corrisponda un .END.

DICT-046 Command already encountered

Causa: Il testo nel dizionario è stato specificato in modo errato.

Rimedio: Rimuovere il comando estraneo.

DICT-047 File extension required

Causa: Il compressore dei dizionari si attende un'estensione di file.

Rimedio: Utilizzare l'estensione .ETX per i messaggi di errore, l'estensione .UTX per testo non compresso e l'estensione .FTX per i form.

DICT-048 Invalid file extension

Causa: Il compressore di dizionari non ha riconosciuto l'estensione del file.

Rimedio: Utilizzare l'estensione .ETX per i messaggi di errore, l'estensione .UTX per testo non compresso e l'estensione .FTX per i form.

DICT-049 Expecting file name

Causa: Il compressore dei dizionari si attende un nome di file.

Rimedio: Specificare un nome di file dopo il comando.

DICT-050 Expecting facility number

Causa: Il compressore dei dizionari si attende un numero di famiglia nel comando .KL.

Rimedio: Specificare il numero di famiglia dopo il nome del file.

DICT-051 Symbol invalid for dictionary type

Causa: Un comando non valido è stato specificato per questo tipo di file dizionario.

Rimedio: Verificare il comando e se è stato utilizzato un form; verificare che l'estensione del file sia .FTX.

DICT-052 Expecting .ENDFORM symbol

Causa: Il testo nel dizionario è stato specificato in modo errato.

Rimedio: Verificare che ad ogni .FORM corrisponda un .ENDFORM.

DICT-053 Cannot open include file

Causa: Il file da includere non può essere creato.

Rimedio: Assicurarsi di avere specificato un nome di file valido.

DICT-054 Form is being displayed

Causa: Il form che si sta cercando di comprimere è attualmente in visualizzazione.

Rimedio: Interrompere l'esecuzione del programma KAREL che sta visualizzando il form.

DICT-055 %% not allowed in KANJI string

Causa: I caratteri %% non sono consentiti in una stringa KANJI.

Rimedio: Terminare una stringa Kanji con una virgoletta singola. Utilizzare le virgolette doppie a delimitare il formato e, poi, riprendere la stringa Kanji con virgolette singole.

DICT-058 NAVID is too long in FLX file

Causa: NAVID ha più di 240 caratteri nel file FLX

DICT-059 FLX to UTX conversion failed

Causa: La conversione del file da FLX a UTX è fallita.

4.4.3 Codici di allarme DJOG

DJOG-000 Unknown error (DJ00)
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

DJOG-001 DJOG overtravel violation
Causa: Oltrecorsa durante operazioni DJOG.
Rimedio: Liberare gli eventuali oltrecorsa intervenuti.

DJOG-002 Motion control prog aborted
Causa: Si è verificata l'interruzione del programma mentre era abilitata la funzione DJOG.
Rimedio: Eseguire il programma.

DJOG-003 Manual brake enabled
Causa: Freno manuale abilitato.
Rimedio: Fare intervenire tutti i freni ed eliminare gli allarmi.

DJOG-004 TP enabled during DJOG
Causa: La tastiera di programmazione è stata abilitata durante un'operazione DJOG.
Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione, eliminare gli allarmi e riprendere l'esecuzione del programma.

DJOG-005 Prog has MCTL of DJOG group
Causa: Si è tentata un'operazione DJOG su un gruppo di assi già impegnato da un programma.
Rimedio: Disabilitare la funzione DJOG, eliminare gli allarmi e riprendere l'esecuzione del programma.

DJOG-006 Robot not clear for DJOG
Causa: Il robot non è pronto per la cella DJOG.
Rimedio: Muovere il robot oppure disabilitare la funzione DJOG.

DJOG-007 DJOG station fence open
Causa: Violazione della sicurezza sulla recinzione.
Rimedio: Inserire il connettore delle sicurezze sulla recinzione e premere il tasto RESET.

DJOG-008 DJOG axis limit
Causa: Durante un'operazione DJOG è stato raggiunto un limite per un asse.
Rimedio: Modificare il valore di limite asse, se richiesto.

DJOG-009 Max group number exceeded
Causa: Il massimo numero di gruppo di assi è stato superato.
Rimedio: Ridurre il numero di gruppi per la funzione DJOG.

DJOG-010 Max input number exceeded
Causa: Il massimo numero di ingressi è stato superato.
Rimedio: Ridurre il numero di punti di start.

DJOG-011 Max output number exceeded
Causa: Il massimo numero di uscite è stato superato.
Rimedio: Ridurre il numero di punti di start.

DJOG-020 Unexpected DJOG packet
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

DJOG-021 Bad data in DJOG packet

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

DJOG-022 Uninitialized DJOG I/O

Causa: I segnali I/O non sono inizializzati.

Rimedio: Verificare la configurazione dei segnali digitali e dei gruppi di I/O.

DJOG-023 Uninitialized DJOG data

Causa: Variabile non inizializzata.

Rimedio: Verificare le variabile DJOG.

DJOG-030 Motion control taken by prog

Causa: Il programma tenta di impossessarsi del controllo del movimento.

Rimedio: Interrompere l'esecuzione del programma oppure disabilitare la funzione DJOG.

DJOG-031 DJOG enabled

Causa: Il programma è andato in esecuzione quando per il gruppo di assi interessato era abilitata la funzione DJOG.

Rimedio: Disabilitare la funzione DJOG.

4.4.4 Codici di allarme DMDR

DMDR-001 Adjust mode canceled G:%d M:%d

Causa: Questo messaggio viene generato quando il modo regolazione viene disabilitato e si torna al modo normale.

Rimedio: Quando questo errore viene visualizzato, la calibrazione viene persa. Dopo avere disabilitato il modo regolazione, per eseguire il programma è necessario effettuare la calibrazione.

DMDR-002 Master gets selected G:%d M:%d

Causa: Questo messaggio viene generato quando un asse master è selezionato nel modo regolazione.

Rimedio: Impostare la variabile $DUAL_DRIVE.$ADJUST_SEL a 0 se si disabilita il modo regolazione. Quando questo errore viene visualizzato, la calibrazione viene persa.

DMDR-003 Slave gets selected G:%d M:%d

Causa: Questo messaggio viene generato quando un asse slave è selezionato nel modo regolazione.

Rimedio: Impostare la variabile $DUAL_DRIVE.$ADJUST_SEL a 0 se si disabilita il modo regolazione. Quando questo errore viene visualizzato, la calibrazione viene persa.

DMDR-004 Wrong adjust number(G:%d M:%d)

Causa: Questo messaggio viene generato quando è selezionato un numero errato nel modo regolazione.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $DUAL_DRIVE.$ADJUST_SEL ad un valore valido. I valori possibili sono:

- 0: Entrambi gli assi si muovono in modo coordinato.
- 1: Si muove solo l'asse master.
- 2: Si muove solo l'asse slave.

NOTA: Quando questo errore viene visualizzato, la calibrazione viene persa.

DMDR-005 Large position gap (G:%d M:%d)

Causa: L'errore di posizione tra l'asse master e quello slave è eccessivo. Significa che il valore della variabile di sistema $DUAL_DRIVE.$POS_GAP ha superato quella della variabile di sistema $DUAL_DRIVE.$POS_GAPTOL.

Rimedio: Verificare che non siano presenti problemi di natura meccanica. In alternativa, tarare correttamente la variabile di sistema $DUAL_DRIVE.$POS_GAPTOL. Quando questo errore viene visualizzato, la calibrazione viene persa.

DMDR-006 Large command gap1 (G:%d M:%d)

Causa: L'errore di comando tra l'asse master e quello slave è eccessivo. Significa che il valore della variabile di sistema $DUAL_DRIVE.$CMD_GAP1 ha superato quella della variabile di sistema $DUAL_DRIVE. $CMD_GAPTOL1.

Rimedio: Verificare che non siano presenti problemi di natura meccanica. In alternativa, tarare correttamente la variabile di sistema $DUAL_DRIVE.$CMD_GAPTOL1.

DMDR-008 Large command gap3 (G:%d M:%d)

Causa: L'errore di comando tra l'asse master e quello slave è eccessivo. Significa che il valore della variabile di sistema $DUAL_DRIVE.$CMD_GAP3 ha superato quella della variabile di sistema $DUAL_DRIVE.$CMD_GAPTOL3

Rimedio: Verificare che non siano presenti problemi di natura meccanica. In alternativa, tarare correttamente la variabile di sistema $DUAL_DRIVE.$CMD_GAPTOL3.

DMDR-009 Large synch errror (G:%d M:%d)

Causa: L'errore servo tra l'asse master e quello slave è eccessivo. Significa che il valore della variabile di sistema $DUAL_DRIVE.$SYNC_ER ha superato quella della variabile di sistema $DUAL_DRIVE. $SYNC_ER_TOL.

Rimedio: Verificare che non siano presenti problemi di natura meccanica. Oppure, tarare di nuovo i parametri di compensazione sincroni. Quando questo errore viene visualizzato, la calibrazione viene persa.

DMDR-010 Invalid dual axis config(G:%d)

Causa: La configurazione della funzione Dual Drive non è valida.

Rimedio: Verificare le variabili di sistema $DUAL_DRIVE.$M_AXIS_NUM e $DUAL_DRIVE.$S_AXIS_NUM.

DMDR-021 Selected adjust mode G:%d M:%d

Causa: Questo messaggio appare quando si esegue una calibrazione mentre è attivo il modo regolazione.

Rimedio: Disattivare il modo regolazione se si intende effettuare la calibrazione. Quando questo errore viene visualizzato, la calibrazione viene persa.

DMDR-031 Fail to get memory area

Causa: Il sistema non dispone di sufficiente memoria DRAM per l'allocazione delle risorse richieste dalla funzione Dual Drive.

Rimedio: Verificare la quantità di memoria DRAM utilizzata dal sistema. Sostituire il modulo CPU con uno che disponga di una memoria maggiore.

4.4.5 Codici di allarme DMER

DMER-010 (%s^4, %d^5)Uninitialized data

Causa: Al momento dell'esecuzione dell'istruzione Sample Start/End non sono presenti i dati interni necessari.

Rimedio: Controllare lo stato di occupazione della memoria permanente. Eseguire un avviamento controllato (controlled start).

DMER-011 (%s^4, %d^5)Already sampling

Causa: Un'istruzione Sample Start è già stata eseguita.

Rimedio: Rimuovere il duplicato dell'istruzione Sample Start.

DMER-012 (%s^4, %d^5)Other task sampling

Causa: Il campionamento dei dati è già stato iniziato da un altro programma.

Rimedio: Eseguire un campionamento di dati alla volta quando si utilizzano programmi in multi tasking.

DMER-013 Invalid item number

Causa: La tabella di parametri per il monitoraggio dei dati contiene un numero di elemento non valido.

Rimedio: Modificare la tabella dei parametri per la funzione Data Monitor specificata nel programma. Correggere tutti gli elementi monitorati che non siano compresi tra 1 ed il valore contenuto nella variabile di sistema $DMONCFG.$NUM_DM_ITMS.

DMER-014 Unsupported item type

Causa: Il tipo di elemento specificato non è supportato dalla funzione.

Rimedio: Modificare il tipo di elemento.

DMER-015 Invalid schedule number

Causa: La tabella dei parametri per il monitoraggio fa riferimento ad un numero di elemento non valido.

Rimedio: Modificare il numero di elemento nella tabella dei parametri per il campionamento.

DMER-016 Invalid register type

Causa: Il registro n a cui fa riferimento l'istruzione Sample Start[R[n]] è di tipo non corretto.
Rimedio: Modificare il tipo di registro.

DMER-017 Warn Limit item (%d)

Causa: La funzione Data Monitor sta verificando l'elemento indicato. L'elemento ha oltrepassato il limite di avviso.
Rimedio: Eliminare la causa del problema.

DMER-018 Pause Limit item (%d)

Causa: La funzione Data Monitor sta verificando l'elemento indicato. L'elemento ha oltrepassato il limite di allarme.
Rimedio: Eliminare la causa del problema.

DMER-019 Data cannot be saved

Causa: La funzione Data Monitor non può salvare i dati nel dispositivo di memoria specificato.
Rimedio: Verificare che il dispositivo di memoria, specificato nella tabella di parametri per il monitoraggio dei dati, sia disponibile.

DMER-020 Record buffer limit

Causa: Il buffer utilizzato dalla funzione Data Monitor per la registrazione dei dati si è riempito.
Rimedio: Diminuire la frequenza di campionamento oppure aumentare le dimensioni del buffer, poi eseguire un avviamento freddo.

DMER-021 Not enough device memory free

Causa: Il dispositivo di memoria specificato nella tabella di parametri per la funzione Data Monitor non dispone di sufficiente memoria libera.
Rimedio: Utilizzare un dispositivo di memoria più capiente, oppure specificare una dimensione di file più limitata nella tabella di parametri per la funzione Data Monitor.

DMER-022 Invalid file size

Causa: La dimensione del file specificata nella tabella di parametri per la funzione Data Monitor non è corretta. Questo errore viene generato dal sistema se la dimensione specificata del file è un valore negativo oppure superiore alla massima capacità del dispositivo di memoria utilizzato.
Rimedio: Assicurarsi che la dimensione del file specificata nella tabella di parametri per la funzione Data Monitor non sia un numero negativo e che sia inferiore alla massima capacità offerta dal dispositivo di memoria utilizzato. Se la dimensione di file specificata è pari a zero, la funzione Data Monitor verifica soltanto se è disponibile almeno un blocco di byte in memoria.

DMER-023 File is incomplete

Causa: Il file creato nel dispositivo di memoria specificato non contiene una registrazione completa. Molto probabilmente questo allarme è dovuto a memoria insufficiente sul dispositivo specificato.
Rimedio: Aumentare la memoria disponibile nel dispositivo. Cancellare i file meno recenti, se necessario. Ridurre la frequenza di campionamento specificato nella tabella di parametri per la funzione Data Monitor. Ridurre il tempo che intercorre tra l'esecuzione dell'istruzione Sample Start e quella dell'istruzione Sample End.

DMER-024 Data is not saved

Causa: La funzione Data Monitor non sta salvando i dati nel dispositivo di memoria specificato.
Rimedio: Verificare che il dispositivo di memoria, specificato nella tabella di parametri per il monitoraggio dei dati, sia disponibile.

DMER-025 Data item type mismatch

Causa: Il tipo di elemento specificato per il monitoraggio dei dati non corrisponde al tipo di variabile per la quale è in corso il monitoraggio stesso.
Rimedio: Correggere il tipo di elemento da monitorare nella tabella dei parametri per la funzione Data Monitor e ritentare l'operazione.

DMER-026 Not enough memory for pipe

Causa: Non è disponibile sufficiente memoria per contenere il flusso di dati richiesto.

Rimedio: Selezionare una dimensione più ridotta per la memoria da utilizzare per il flusso dei dati, oppure utilizzare un dispositivo di memoria diverso.

DMER-027 Failed to write to pipe

Causa: La funzione Data Monitor non ha potuto scrivere dati nel file che contiene il flusso di dati.

Rimedio: Riallocare il file che contiene il flusso dei dati modificando la sua dimensione, oppure il dispositivo di memoria, agendo sulle variabili di sistema $DMONCFG.$PIP_SIZE e $DMONCFG.$PIP_DEV_TYP.

DMER-031 DAQ task not available

Causa: La task relativa alla funzione Data Acquisition non è attiva nel sistema.

Rimedio: Assicurarsi che l'opzione Data Acquisition sia installata nel controllore. Per i dettagli contattare il rappresentante FANUC locale.

DMER-032 DAQ system failed

Causa: Il sistema di acquisizione dati ha rilevato un problema grave.

Rimedio: Per i dettagli contattare il rappresentante FANUC locale.

DMER-033 DAQ initialization failed

Causa: Il sistema di acquisizione dati non è stato inizializzato in modo corretto.

Rimedio: Per i dettagli contattare il rappresentante FANUC locale.

DMER-034 Pipe tag invalid

Causa: Il contrassegno software utilizzato per fare riferimento al file utilizzato per l'acquisizione dei dati non è corretto.

Rimedio: Verificare che il valore del contrassegno software utilizzato per fare riferimento al file utilizzato per l'acquisizione dei dati sia compreso nei limiti previsti.

DMER-035 Pipe already registered

Causa: Il file, utilizzato per l'acquisizione dei dati, che si sta tentando di registrare è già stato registrato nel sistema in precedenza.

Rimedio: Rimuovere la registrazione del file e ritentare l'operazione.

DMER-036 Pipe not registered

Causa: Il file utilizzato per l'acquisizione dei dati che si sta tentando di utilizzare non è stato registrato nel sistema.

Rimedio: I file da utilizzare per l'acquisizione dei dati devono essere registrati nel sistema prima di poter essere utilizzati.

DMER-037 Pipe already active

Causa: Si sta tentando di attivare un file per l'acquisizione dei, ma il file è già attivo.

Rimedio: Disattivare il file in questione prima di attivarlo.

DMER-038 Cannot allocate global FD

Causa: Nel sistema non sono disponibili file globali che possano essere utilizzati dal sistema di acquisizione dati.

Rimedio: Chiudere un file globale prima di ritentare l'operazione.

DMER-039 Pipe %d could not be activated

Causa: Il file che si sta tentando di utilizzare per l'acquisizione dati non può essere attivato per qualche motivo.

Rimedio: Verificare la correttezza dei parametri utilizzati per l'attivazione.

DMER-040 Pipe not active

Causa: Il file al quale si sta tentando di accedere non è stato attivato.

Rimedio: Attivare il file prima di tentare questa operazione.

DMER-041 DAQ ran out of memory

Causa: Il sistema di acquisizione dati ha esaurito la memoria.

Rimedio: Rimuovere programmi dal controllore e ritentare l'operazione.

DMER-042 Invalid DAQ output device

Causa: Il dispositivo specificato per la produzione del risultato del campionamento non è corretto.
Rimedio: Verificare i parametri del dispositivo specificato.

DMER-043 DAQ output mode mismatch

Causa: L'operazione che si è tentato di eseguire non può essere effettuata utilizzando il dispositivo corrente.
Rimedio: Verificare i parametri dell'operazione che si è tentato di effettuare.

DMER-044 DAQ output file not defined

Causa: Per l'operazione richiesta non è stato definito alcun file da utilizzare per contenere il risultato del monitoraggio.
Rimedio: Definire il file da utilizzare per contenere il risultato del monitoraggio, poi ritentare l'operazione.

DMER-045 DAQ monitor not found

Causa: Il monitoraggio di dati specificato non è stato individuato dal sistema.
Rimedio: Correggere i parametri utilizzati per l'operazione non riuscita.

DMER-046 DAQ monitor already exists

Causa: Si sta tentando di aggiungere un monitoraggio che esiste già.
Rimedio: Utilizzare il monitoraggio esistente, oppure rimuoverlo prima di procedere.

DMER-047 No client tags available

Causa: Non sono disponibili contrassegni software per i dispositivi utilizzatori.
Rimedio: Rimuovere l'allocazione di uno o più contrassegni software prima di procedere.

DMER-048 Client tag not used

Causa: Il contrassegno software specificato per il dispositivo utilizzatore non è utilizzato.
Rimedio: Verificare la correttezza del contrassegno software del dispositivo utilizzatore specificato.

DMER-049 DAQ data size mismatch

Causa: Il sistema ha rilevato una incongruenza tra la dimensione dei dati specificati e quella dei dati da scrivere nel file utilizzato per la loro acquisizione,
Rimedio: Verificare la dimensione dei dati specificata.

DMER-050 DAQ: Bad parameter

Causa: Il sistema ha rilevato un parametro non corretto nella chiamata.
Rimedio: Controllare tutti i valori passati come parametri in fase di chiamata della routine.

DMER-051 DAQ: monitors still active

Causa: Quando si è tentata l'operazione corrente, erano ancora attivi altri monitoraggi.
Rimedio: Rimuovere i monitoraggi attivi dal file utilizzato per l'acquisizione dei dati e ritentare l'operazione.

DMER-052 DAQ: Bad parameter: mem type

Causa: Il parametro memoria passato in fase di chiamata della routine non è valido.
Rimedio: Specificare un tipo di memoria corretto.

DMER-053 DAQ: Bad parameter: pipe size

Causa: Il parametro che definisce il tipo di file per l'acquisizione dei dati, passato in fase di chiamata della routine, non è valido.
Rimedio: Specificare un tipo di file corretto.

DMER-054 DAQ: Bad parameter: prog name

Causa: Il nome del programma passato come parametro in fase di chiamata della routine non è valido.
Rimedio: Specificare un nome di programma valido.

DMER-055 DAQ: Bad parameter: var name

Causa: Il nome della variabile passata come parametro in fase di chiamata della routine non è valido.
Rimedio: Specificare un nome di variabile corretto.

DMER-056 DAQ: Bad param: output mode

Causa: Il parametro che specifica il modo con il quale è generato il risultato del monitoraggio, passato in fase di chiamata della routine, non è valido.

Rimedio: Specificare un modo corretto.

DMER-057 DAQ task ID mismatch

Causa: Il numero identificativo della task specificata non corrisponde a quello utilizzato per registrare il file che contiene i dati acquisiti.

Rimedio: Rimuovere la registrazione del file utilizzato per l'acquisizione dati dalla task all'interno della quale il file stesso era stato registrato.

DMER-058 Invalid DAQ pipe name

Causa: Il nome specificato per il file utilizzato per l'acquisizione dati non è valido.

Rimedio: Verificare che il nome specificato per il file utilizzato per l'acquisizione dati non contenga caratteri errati o che non consista di una stringa vuota.

DMER-100 Buffer index error(Item:%d)

Causa: Il buffer definito dalla variabile di sistema $DMONBUF, puntato dalla variabile di sistema $DMONITEM.$BFFV_INDEX, non esiste.

Rimedio: Selezionare l'indice corretto e ritentare l'operazione.

DMER-101 [%s]%s doesn't exist

Causa: La variabile KAREL specificata non esiste.

Rimedio: Verificare che il nome della variabile sia corretto. Verificare che il programma specificato sia stato caricato. Poi, ritentare l'operazione.

DMER-102 [%s]%s isn't array

Causa: La variabile KAREL per la produzione dei dati deve essere un array.

Rimedio: Utilizzare una variabile di tipo ARRAY.

DMER-103 [%s]%s is array

Causa: La variabile KAREL che deve contenere il numero di registrazione non deve essere di tipo ARRAY.

Rimedio: Utilizzare una variabile che non sia di tipo ARRAY.

DMER-104 [%s]%s is full

Causa: La variabile KAREL che deve contenere i dati prodotti è utilizzata fino al proprio limite dimensionale.

Rimedio: Modificare la dichiarazione della variabile in modo che possa contenere tutte le registrazioni. In alternativa, aumentare il numero di elementi che compongono l'ARRAY.

DMER-105 [%s]%s is full

Causa: La variabile KAREL che deve contenere i dati prodotti è utilizzata fino al proprio limite dimensionale.

Rimedio: Modificare la dichiarazione della variabile in modo che possa contenere tutte le registrazioni. In alternativa, aumentare il numero di elementi che compongono l'ARRAY.

DMER-106 [%s]%s is multiple dimension array

Causa: La variabile KAREL che deve contenere i dati prodotti deve essere del tipo ARRAY ad una sola dimensione.

Rimedio: Utilizzare un ARRAY monodimensionale.

DMER-107 Invalid axis number

Causa: L'elemento specificato per il monitoraggio dei dati indica un numero di asse non valido.

Rimedio: Modificare l'elemento da esaminare, per il monitoraggio dei dati, in modo che siano specificati correttamente i valori di numero di asse e numero di gruppo di assi. Deve essere specificato un asse presente nel sistema.

4.4.6 Codici di allarme DNET

DNET-001 No system device file
Causa: Il file di definizione del dispositivo non è presente nel sistema.
Rimedio: Documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale.

DNET-002 No application device file
Causa: Il file di definizione del dispositivo per l'applicazione non è presente nel sistema.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

DNET-003 Too many DNet motherboards
Causa: Il numero di schede madri per DeviceNet collegate al controllore è eccessivo.
Rimedio: Spegnere il controllore. Scollegare una delle schede madri DeviceNet. Ricollegare i cavi alle atre schede madri per DeviceNet. Accendere il controllore.

DNET-004 Board init failed: Bd %d
Causa: La scheda specificata non è stata inizializzata.
Rimedio: Assicurarsi che i parametri della scheda siano corretti. Assicurarsi che la scheda sia collegata correttamente alla rete e che l'alimentazione sia presente.

DNET-005 User dev def Err, line:%d
Causa: La definizione del dispositivo in forma di testo non è valida. Uno dei dati richiesti è mancante oppure un valore specificato non è valido.
Rimedio: Correggere la definizione del dispositivo e utilizzarlo. Fare riferimento all'intestazione nel file MD:dndef.dg per avere maggiori informazioni sulla validità dei valori e sui dati richiesti.

DNET-006 System error: %d
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

DNET-007 Invalid device definition
Causa: Nel file MD:DNDEF.DG è presente un record non valido.
Rimedio: Verificare la sintassi nel file MD:dndef.dg .

DNET-008 Invalid board index
Causa: È stato specificato un indice di scheda non valido.
Rimedio: Specificare un indice di scheda compreso tra 0 e 3.

DNET-009 Invalid MAC Id: Bd %d MAC %d
Causa: È stato specificato un identificativo MAC non valido.
Rimedio: Specificare un identificativo MAC compreso tra 0 e 63.

DNET-010 Board already online
Causa: La scheda indicata è già in linea.
Rimedio: Porre la scheda fuori linea prima di tentare l'operazione.

DNET-011 Board not online
Causa: La scheda indicata non è in linea.
Rimedio: Porre la scheda in linea prima di tentare l'operazione.

DNET-012 Device already online
Causa: Il dispositivo indicato è già in linea.
Rimedio: Porre il dispositivo fuori linea prima di tentare l'operazione.

DNET-013 Device not online

Causa: Il dispositivo indicato non è in linea.
Rimedio: Porre il dispositivo in linea prima di tentare l'operazione.

DNET-014 Request timed out

Causa: La richiesta di comando DeviceNet non è stata soddisfatta nel tempo massimo consentito.
Rimedio: Verificare tutte le connessioni di rete. Se tutte le connessioni appaiono regolari, ritentare il comando,

DNET-015 Board not initialized

Causa: La scheda specificata non è stata ancora inizializzata.
Rimedio: Inizializzare la scheda tentando di porla in linea; poi, spegnere e riaccendere il controllore. Ritentare l'operazione.

DNET-016 System failed

Causa: L'interfaccia DeviceNet ha fallito un'operazione.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

DNET-017 Board not found

Causa: La scheda specificata non esiste nel sistema.
Rimedio: Assicurarsi che le schede figlia siano configurate correttamente e siano posizionate in modo appropriato sulla scheda madre.

DNET-019 Code file open failed

Causa: Il sistema non ha potuto accedere al file di codice richiesto per inizializzare la scheda.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

DNET-020 Code file read failed

Causa: Il sistema non ha potuto leggere il file di codice richiesto per inizializzare la scheda.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

DNET-021 Code file checksum error

Causa: Esiste un problema nel file di codice per lo scanner DeviceNet.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

DNET-022 Board initialization timeout

Causa: La routine di inizializzazione della scheda non è terminata nel tempo massimo previsto.
Rimedio: Spegnere il controllore. Assicurarsi che la scheda madre sia posizionata correttamente nel backplane. Eseguire un riavvio (cold start) del controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

DNET-023 Board initialization error

Causa: Durante il processo di inizializzazione della scheda si è verificato un errore.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, spegnere il controllore e verificare le connessioni della scheda madre al backplane. Eseguire un riavvio (cold start) del controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

DNET-025 No device assigned for Bd/MAC

Causa: Si è verificata una non corrispondenza di dati, per cui il sistema non riesce a trovare un dispositivo assegnato al numero di scheda e MAC Id specificati.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, eliminare la scheda dalla schermata Board List, riconfigurarla e riaggiungere dispositivi dalla schermata Device List. Spegnere e riaccendere il controllore. Verificare anche la configurazione del codice MAC per i dispositivi.

DNET-026 No match on dev type look-up

Causa: Il sistema non trova il tipo di dispositivo specificato nella lista dei tipi di dispositivo definiti.

Rimedio: Verificare il tipo di dispositivo selezionato nella lista dei tipi di dispositivo definiti. Poi, verificare che la lista dei Dispositivo definiti e quella delle definizioni dei dispositivi standard per sapere quale tipo di dispositivo è richiesto. Se non appare, visualizzare la lista dei dispositivi definiti ed aggiungere la definizione del dispositivo desiderato e selezionarlo nella schermata Device List. Una volta terminate queste operazioni, spegnere e riaccendere il controllore.

DNET-027 Dev online err: Bd %d MAC %d

Causa: Il dispositivo associato alla scheda specificata e avente i codice MAC indicato non può essere posto in linea.

Rimedio: Assicurarsi che il dispositivo sia collegato correttamente alla rete. Controllare il codice MAC Id e la configurazione della velocità di trasmissione. Verificare la configurazione della velocità di trasmissione della scheda nella schermata Board Detail. Controllare la connessione della scheda alla rete. Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

DNET-028 Board online err: Bd %d

Causa: La scheda indicata non può essere posta in linea.

Rimedio: Assicurarsi che la scheda sia collegata correttamente alla rete. Verificare che la rete sia alimentata. Verificare che la velocità di trasmissione per la scheda e per i dispositivi corrispondano. Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

DNET-030 Std dev file fmt err: Line %d

Causa: Nel file di definizione del dispositivo specificato è presente un errore alla linea indicata.

Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-031 App dev file fmt err: Line %d

Causa: Nel file di definizione del dispositivo specificato è presente un errore alla linea indicata.

Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-033 Unknown keyword

Causa: Nel file di definizione del dispositivo è presente una parola chiave sconosciuta.

Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-034 Cycle power to bring online

Causa: L'operatore deve spegnere e riaccendere il controllore per porre in linea un dispositivo aggiunto all'elenco dei dispositivi associati ad una scheda.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Il dispositivo potrà essere posto in linea.

DNET-035 Bad format or out of range

Causa: Un valore intero nel file di definizione del dispositivo non è corretto.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

DNET-036 I/O size/type not specified

Causa: La linea specificata non è stata trovata in un file di definizione del dispositivo.

Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-037 No PDTCODE line

Causa: La linea specificata non è stata trovata in un file di definizione del dispositivo.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

DNET-038 No MODULE lines with MULTIMOD

Causa: Le linee specificate non sono state trovate in un file di definizione del dispositivo.

Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-039 Too many MODULE lines

Causa: Le linee specificate non sono corrette in un file di definizione del dispositivo.

Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-040 MODULE specified w/o MULTIMOD

Causa: Una definizione non è corretta in un file di definizione del dispositivo.
Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-041 Required field missing

Causa: Una definizione non è corretta in un file di definizione del dispositivo.
Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-042 DEVTYPE line absent/invalid

Causa: La linea specificata non è stata trovata in un file di definizione del dispositivo.
Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-043 VENDORID line absent/invalid

Causa: La linea specificata non è stata trovata in un file di definizione del dispositivo.
Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-044 PRODCODE line absent/invalid

Causa: La linea specificata non è stata trovata in un file di definizione del dispositivo.
Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-045 No I/O mode line supplied

Causa: La linea specificata non è stata trovata in un file di definizione del dispositivo.
Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-046 No PDTCODE line supplied

Causa: La linea specificata non è stata trovata in un file di definizione del dispositivo.
Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-047 DeviceNet motherboard not found

Causa: La scheda madre DeviceNet non è inserita nel backplane.
Rimedio: Spegnere il controllore e assicurarsi che la scheda madre DeviceNet sia inserita correttamente nel backplane del controllore stesso. Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

DNET-048 Multiple DEFAULT modes; ignored

Causa: Il file di definizione del dispositivo contiene troppi modi di accesso I/O definiti come DEFAULT. Solo un modo può essere definito come DEFAULT.
Rimedio: Rimuovere la definizione DEFAULT da tutti i modi di accesso I/O, ad eccezione di uno.

DNET-049 Device Name not found

Causa: La definizione del dispositivo in base al testo non include il nome del dispositivo stesso.
Rimedio: Associare un nome di dispositivo alla definizione. Il nome del dispositivo è richiesto e rappresenta l'identificazione primaria per quella definizione.

DNET-050 Board or network warning: Bd %d

Causa: Si è verificato un problema con la scheda figlia specificata oppure con la rete DeviceNet ad essa collegata. Il problema non ha gravità sufficiente per interrompere la comunicazione, ma deve essere risolto a più presto.
Rimedio: Fare riferimento all'allarme DNET memorizzato nel registro degli allarmi per avere informazioni dettagliate.

DNET-051 Netwk comm errors: Bus warning

Causa: Lo scanner DeviceNet ha rilevato un numero non normale di errori di comunicazione sulla rete. Il messaggio indica che lo scanner potrebbe essere posto fuori linea se gli errori continuano a presentarsi con questa frequenza anomala.
Rimedio: Verificare la topologia della rete e la sua conformità alle specifiche DeviceNet. Verificare che i terminatori di rete siano installati e collegati correttamente. Verificare che l'alimentazione alla rete sia capace di fornire energia a tutti i dispositivi sulla rete. Assicurarsi che i cavi e i connettori utilizzati siano schermati correttamente.

DNET-052 Data line too long

Causa: La linea specificata non è corretta in un file di definizione del dispositivo.
Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-053 Line above DEVICE line ignored

Causa: Una linea estranea è stata trovata in un file di definizione del dispositivo.

Rimedio: Verificare l'elenco delle definizioni dei dispositivi standard per controllare che i tipi di dispositivo sia stato caricato correttamente. Contattare FANUC.

DNET-054 All space in shared RAM used

Causa: Nel buffer I/O DeviceNet non è disponibile altro spazio.

Rimedio: Contattare FANUC. Fornire tutti i dettagli relativi alla rete DeviceNet, includendo il numero ed il tipo di dispositivi, i codici MAC Id e la configurazione dei cablaggi di rete.

DNET-055 Board or network error: Bd %d

Causa: Si è verificato un problema con la scheda figlia specificata oppure con la rete DeviceNet ad essa collegata.

Rimedio: Fare riferimento alle spiegazioni date per causa e rimedio relativi al codice di causa visualizzato immediatamente sotto questo allarme sulla tastiera di programmazione.

DNET-056 Network power lost

Causa: L'alimentazione alla rete DeviceNet è stata rimossa.

Rimedio: Verificare il cavo che collega la scheda figlia alla rete DeviceNet. Verificare anche la connessione alla sorgente di alimentazione. Spegnere e riaccendere il controllore.

DNET-057 Network communications error

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione sulla rete collegata alla scheda specificata.

Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione sia la stessa per tutti i dispositivi. Verificare le connessioni alla scheda ed ai dispositivi. Verificare che siano state selezionate le definizioni corrette per i dispositivi sulla rete e che i parametri per i dispositivi definiti dall'utente siano corretti. Spegnere il controllore e togliere alimentazione alla rete DeviceNet, poi riaccendere il controllore.

DNET-058 Message queue overrun

Causa: La scheda ha ricevuto più messaggi di quanti possa elaborarne nel tempo a disposizione.

Rimedio: Il problema potrebbe essere temporaneo; tentare di riportare la scheda in linea. Se il problema persiste, verificare che la velocità di trasmissione della scheda sia uguale a quella specificata per i dispositivi. Spegnere e riaccendere il controllore.

DNET-059 Message lost

Causa: La scheda ha perso un messaggio sulla rete DeviceNet.

Rimedio: Il problema potrebbe essere temporaneo; tentare di riportare la scheda in linea. Se il problema persiste, verificare che la velocità di trasmissione della scheda sia uguale a quella specificata per i dispositivi. Spegnere e riaccendere il controllore.

DNET-060 Xmit timeout: Network flooded

Causa: Il traffico sulla rete DeviceNet è troppo intenso per consentire alla scheda di comunicare con i dispositivi.

Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione della scheda sia uguale a quella specificata per i dispositivi. Se non esiste un problema legato alla velocità di trasmissione, togliere tensione sia al controllore, sia alla rete DeviceNet; poi riattivare entrambi. Non scollegare tutti gli altri nodi dalla rete DeviceNet.

DNET-061 No other nodes on network

Causa: Tutti i dispositivi con i quali la scheda si aspetta di comunicare sembrano essere scollegati dalla rete.

Rimedio: Verificare le connessioni alla scheda ed ai dispositivi. Se un dispositivo è stato scollegato, ricollegarlo e premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione. Verificare che la velocità di trasmissione della scheda sia uguale a quella specificata per i dispositivi.

DNET-062 Bus off due to comm errors

Causa: La scheda non sta comunicando in rete perché si sono verificati troppi errori.

Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione della scheda sia uguale a quella specificata per i dispositivi. Assicurarsi che sia fornita alimentazione alla rete DeviceNet. Premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione. Se il problema persiste, iniziare a rimuovere dispositivi dalla rete; ogni volta che viene rimosso un dispositivo, premere il tasto RESET. Quando la scheda viene posta in linea, verificare la configurazione del dispositivo e i parametri della sua definizione.

DNET-063 Device error: Bd %d MAC %d

Causa: Si è verificato un errore con il dispositivo collegato alla scheda indicata dal numero e codice MC Id.

Rimedio: Fare riferimento alle spiegazioni date per causa e rimedio relativi al codice di causa visualizzato immediatamente sotto questo allarme sulla tastiera di programmazione.

DNET-064 Connection error

Causa: Si è verificato un errore quando si è tentata la connessione al dispositivo specificato.

Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione della scheda sia uguale a quella specificata per i dispositivi. Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente alla rete e assicurarsi che esso stia ricevendo alimentazione dalla rete stessa. Controllare la definizione del dispositivo, in particolare per quanto riguarda il tipo e la dimensione degli I/O ed il modo di accesso. Premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione e ritentare l'operazione.

DNET-065 Incorrect vendor Id

Causa: Il codice del Costruttore (Vendor ID) per il dispositivo, come specificato nel file di definizione, non è corretto.

Rimedio: Eliminare il dispositivo dall'elenco. Consultare la documentazione a corredo del dispositivo e ricavare il tipo corretto. Correggere la definizione del dispositivo ed aggiungerlo alla lista dei dispositivi.

DNET-066 Incorrect product code

Causa: Il codice del Prodotto per il dispositivo, come specificato nel file di definizione, non è corretto.

Rimedio: Eliminare il dispositivo dall'elenco. Consultare la documentazione a corredo del dispositivo e ricavare il codice prodotto corretto. Correggere la definizione del dispositivo ed aggiungerlo alla lista dei dispositivi.

DNET-067 Incorrect device type

Causa: Il tipo di dispositivo, come specificato nel file di definizione, non è corretto.

Rimedio: Eliminare il dispositivo dall'elenco. Consultare la documentazione a corredo del dispositivo e ricavare il tipo corretto. Correggere la definizione del dispositivo ed aggiungerlo alla lista dei dispositivi.

DNET-068 Device timeout

Causa: La connessione al dispositivo specificato ha impiegato un tempo superiore al consentito.

Rimedio: Verificare la connessione del dispositivo alla rete. Verificare che la velocità di trasmissione della scheda sia uguale a quella specificata per i dispositivi. Tentare di porre il dispositivo in linea premendo il tasto RESET sulla tastiera di programmazione.

DNET-069 Unknown error code %d

Causa: Si è verificato un errore sconosciuto sul dispositivo specificato.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale Assicurarsi di annotare il codice di allarme e di inserirlo tra le informazioni fornite.

DNET-070 Connection allocation error

Causa: Si è verificato un errore quando si è tentata la connessione al dispositivo specificato.

Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione della scheda sia uguale a quella specificata per i dispositivi. Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente alla rete e assicurarsi che esso stia ricevendo alimentazione dalla rete stessa. Controllare la definizione del dispositivo, in particolare per quanto riguarda il tipo e la dimensione degli I/O ed il modo di accesso. Premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione e ritentare l'operazione.

DNET-071 Dup dbrd: Bd:%d Mbd:%s

Causa: Lo stesso numero è stato assegnato a due o più schede DeviceNet figlie.

Rimedio: Riconfigurare i DIP switch sulle schede figlie in modo che non siano più presenti numeri duplicati. Informazioni circa la configurazione dei DIP switch possono essere ricavate dal manuale FANUC per l'operatore DeviceNet.

DNET-072 Found dupl. DNet daughterboard

Causa: Questo codice di causa viene generato insieme al DNET-071, già descritto, per facilitare all'operatore l'identificazione della scheda figlia. Fare riferimento alla descrizione dell'allarme DNET-071 per ulteriori informazioni.

Rimedio: Per risolvere questo problema, adottare le contromisure descritte per l'allarme DNET-071.

DNET-073 No match on mod type look-up

Causa: Il sistema non ha trovato il tipo di modulo corrispondente ad un modulo presente sul dispositivo specificato.

Rimedio: Visualizzare l'elenco dei moduli per il dispositivo interessato ed eliminare o cambiare il modulo in questione. Se questo modulo era funzionante, spegnere e riaccendere il controllore e tentare di utilizzare questo tipo di modulo di nuovo. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

DNET-074 Load only at ctrl start

Causa: Un file di configurazione degli I/O (con estensione.IO), contenente i dati di configurazione DeviceNet, è stato caricato con il controllore in stato di COLD START. I dati di configurazione DeviceNet in questo file sono ignorati.

Rimedio: Ricaricare il file .IO da Controlled Start.

DNET-076 $DN_DEV_DEFS array is full

Causa: Non è disponibile altro spazio nella variabile di sistema contenente l'elenco delle definizioni dei dispositivi.

Rimedio: Eliminare le definizioni di dispositivi non utilizzati prima di aggiungerne di nuovi.

DNET-077 DNet I/O inactive at CTRL start

Causa: In Controlled Start, i dati I/O assegnati ai dispositivi DeviceNet non sono attivi.

Rimedio: Questa voce è solo per informazione. Per attivare i dati di DeviceNet, avviare il controllore il Cold Start.

DNET-078 No room for more devices

Causa: La variabile di sistema per la memorizzazione dei dispositivi non ha più spazio.

Rimedio: Se vi sono dispositivi fuori linea, eliminarli, a meno che non sia necessario mantenerli nell'elenco dei dispositivi. Una volta liberati posti nell'elenco dei dispositivi, è possibile aggiungerne di nuovi.

DNET-079 Unknown dev type: Bd %d MAC %d

Causa: Il tipo di dispositivo utilizzato non è conosciuto dal sistema.

Rimedio: Questo errore si presenta in fase di ricaricamento di dati I/O. Spegnere e riaccendere il controllore, aggiungere la nuova definizione che corrisponda al dispositivo specificato ed aggiungere quest'ultimo all'elenco.

DNET-080 Loaded config too large

Causa: La configurazione I/O precedente contiene troppi moduli, dispositivi o definizioni da caricare.

Rimedio: Assicurarsi che il controllore abbia la stessa configurazione di memoria di quello su cui la configurazione degli I/O era stata salvata.

DNET-082 Press RESET to reconnect

Causa: Questo messaggio appare quando una scheda riprende automaticamente la comunicazione con una rete DeviceNet, ma alcuni o tutti i dispositivi non sono adatti alla riconnessione automatica. Premere il tasto RESET provoca il tentativo di riconnessione di questi dispositivi.

Rimedio: Premere il tasto RESET provoca il tentativo di riconnessione con i dispositivi non comunicanti ed elimina il messaggio di errore.

DNET-083 Board %d auto-restarted

Causa: Una scheda che si trovava in stato di errore ha ripreso automaticamente la comunicazione con la rete DeviceNet.

Rimedio: Questo messaggio intende solo informare l'operatore e non indica la presenza di allarmi.

DNET-084 Board reset failed: Bd %d

Causa: Il comando per ripristinare la scheda specificata non è riuscito.

Rimedio: Fare riferimento alle spiegazioni date per causa e rimedio relativi al codice di causa visualizzato immediatamente sotto questo allarme sulla tastiera di programmazione.

DNET-085 Dev reset failed: Bd %d MAC %d

Causa: Il comando per ripristinare il dispositivo specificato non è riuscito.

Rimedio: Fare riferimento alle spiegazioni date per causa e rimedio relativi al codice di causa visualizzato immediatamente sotto questo allarme sulla tastiera di programmazione.

DNET-086 Stop scan cmd failed: Bd %d

Causa: La scheda specificata non è in grado di riconoscere il comando di interruzione della scansione.
Rimedio: Verificare la connessione DeviceNet alla scheda, nonché l'alimentazione della rete. Se la scheda è già in stato ERROR, questo allarme può essere ignorato.

DNET-087 Bd offline cmd failed: Bd %d

Causa: La scheda non sta rispondendo al comando di messa fuori linea.
Rimedio: Verificare la connessione DeviceNet alla scheda, nonché l'alimentazione della rete. Se la scheda è già in stato ERROR, questo allarme può essere ignorato.

DNET-088 Ignored: Bd %d MAC %d Slot %d

Causa: Il sistema non riconosce il tipo di modulo che si sta caricando,
Rimedio: Assicurarsi che i file di definizione del dispositivo, nel controllore corrente ed in quello su cui erano stati salvati, siano gli stessi. Contattare FANUC.

DNET-089 Can't specify POLL and STROBE

Causa: Il file di dati contiene linee che specificano sia l'accesso di tipo POLL, sia di tipo STROBE, per lo stesso dispositivo.
Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-090 Can't STROBE w/ num outs > 0

Causa: Il file di definizione del dispositivo specifica un accesso di tipo STROBE, ma il numero di uscite è diverso da zero.
Rimedio: Contattare FANUC.

DNET-091 Input size error

Causa: il numero di ingressi specificato nella definizione per questo dispositivo non corrisponde al numero previsto dallo scanner quando comunica con il dispositivo stesso.
Rimedio: Eliminare il dispositivo, correggere la sua definizione, aggiungere di nuovo il dispositivo all'elenco.

DNET-092 Output size error

Causa: il numero di uscite specificato nella definizione per questo dispositivo non corrisponde al numero previsto dallo scanner quando comunica con il dispositivo stesso.
Rimedio: Eliminare il dispositivo, correggere la sua definizione, aggiungere di nuovo il dispositivo all'elenco.

DNET-093 Error reading vendor ID

Causa: La scheda scanner ha rilevato un errore durante la lettura del codice Vendor ID del dispositivo.
Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione del dispositivo sia uguale a quella della scheda. Verificare anche la connessione del dispositivo alla rete.

DNET-094 Error reading device type

Causa: La scheda scanner ha rilevato un errore durante la lettura del tipo di dispositivo.
Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione del dispositivo sia uguale a quella della scheda. Verificare anche la connessione del dispositivo alla rete.

DNET-095 Error reading product code

Causa: La scheda scanner ha rilevato un errore durante la lettura del codice prodotto del dispositivo.
Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione del dispositivo sia uguale a quella della scheda. Verificare anche la connessione del dispositivo alla rete.

DNET-096 Error setting packet rate

Causa: La scheda scanner ha rilevato un errore nel tentativo di impostare la frequenza di comunicazione dei pacchetti di dati per questo dispositivo.
Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione del dispositivo sia uguale a quella della scheda. Verificare anche la connessione del dispositivo alla rete. Se possibile, ripristinare il dispositivo.

DNET-097 Connection sync fault

Causa: la scheda non è stata in grado di raggiungere la sincronizzazione nella connessione con il dispositivo specificato.
Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione del dispositivo sia uguale a quella della scheda. Verificare anche la connessione del dispositivo alla rete. Se possibile, ripristinare il dispositivo.

DNET-098 BROWSE failed

Causa: L'operazione di BROWSE non è riuscita.

Rimedio: Verificare che lo stato della scheda sia ONLINE. Verificare che la scheda non rappresenti l'unico nodo della rete.

DNET-100 NULL cmd error ret'd by board

Causa: La scheda ha inviato una risposta di errore al comando ricevuto.

Rimedio: Allarme interno di sistema. Documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale.

DNET-101 CMD cmd error ret'd by board

Causa: La scheda ha inviato una risposta di errore al comando ricevuto.

Rimedio: Allarme interno di sistema. Documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale.

DNET-102 Invalid board MAC Id

Causa: Il codice MAC Id non è compreso tra 0 e 63.

Rimedio: Visualizzare la schermata Board Detail per verificare che il codice MAC Id della scheda sia compreso tra 0 e 63. Se non lo è, cambiare il codice MAC Id ad un valore valido e premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione. Se il codice MAC Id sembra valido, spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

DNET-103 Invalid board baud rate

Causa: La velocità di trasmissione della scheda non è una delle seguenti: 125 KB, 250 KB o 500 KB.

Rimedio: Visualizzare la schermata Board Detail per verificare se la velocità di trasmissione della scheda è uno dei valori indicati sopra. Se non lo è, cambiare la velocità di trasmissione ad un valore valido e premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione. Se la velocità di trasmissione sembra valida, spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

DNET-104 Duplicate MAC Id error

Causa: Il dispositivo specificato ha lo stesso codice MAC Id di un altro dispositivo presente in rete.

Rimedio: Verificare che nessun altro dispositivo abbia lo stesso codice MAC Id, in particolare quelli connessi ad un master differente sulla stessa rete. Cambiare il codice MAC Id del dispositivo duplicato o sia sul dispositivo, sia nell'elenco dei dispositivi, e tentare di riportare il dispositivo in linea. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il controllore e ritentare l'operazione. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

DNET-105 Duplicate device error

Causa: Vi è stato un tentativo di aggiungere un dispositivo, all'elenco dei dispositivi collegati alla scheda, uguale ad un altro già presente.

Rimedio: Se il dispositivo desiderato è già in rete e non se ne sta aggiungendo un altro, questo errore può essere ignorato. Altrimenti, cambiare il codice MAC Id di uno dei dispositivi duplicati.

DNET-106 Device not found error

Causa: Un dispositivo di cui è prevista la presenza in rete, non è stato trovato.

Rimedio: Verificare la connessione del dispositivo alla rete. Verificare che la velocità di trasmissione del dispositivo sia uguale a quella della scheda. Se possibile, ripristinare il dispositivo. Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

DNET-107 Bus offline error

Causa: La scheda non è riuscita ad eseguire un'operazione perché il bus era fuori linea.

Rimedio: Premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione per tentare di riportare la scheda in linea. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema si presenta di nuovo, togliere e fornire alimentazione alla rete DeviceNet.

DNET-108 Scanner active error

Causa: La scheda non ha potuto eseguire un'operazione perché attivamente impegnata nella scansione della rete.
Rimedio: Porre la scheda fuori linea prima di tentare l'operazione.

DNET-109 Bus not offline error

Causa: La scheda non è riuscita ad eseguire un'operazione perché il bus non è fuori linea.
Rimedio: Porre la scheda fuori linea prima di tentare l'operazione.

DNET-110 Error: board scanning

Causa: La scheda non ha potuto eseguire un'operazione perché attivamente impegnata nella scansione della rete.
Rimedio: Porre la scheda fuori linea prima di tentare l'operazione.

DNET-111 Error: board not scanning

Causa: La scheda non ha potuto eseguire un'operazione perché non attivamente impegnata nella scansione della rete.
Rimedio: Porre la scheda in linea prima di tentare l'operazione.

DNET-112 Board not ready; pls. wait

Causa: Un tentativo di porre la scheda in linea non è riuscito perché la scheda stessa era occupata.
Rimedio: Attendere 10 secondi e riprovare a porre la scheda in linea. Se il problema persiste, verificare le connessioni della scheda alla rete, la sua velocità di trasmissione e l'alimentazione della rete.

DNET-114 Bus fault error detected

Causa: La scheda ha rilevato un problema nella rete DeviceNet e non può comunicare con altri dispositivi.
Rimedio: Verificare che la velocità di trasmissione della scheda sia uguale a quella di tutti gli altri dispositivi collegati in rete. Verificare anche che la rete sia correttamente alimentata. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema continua a presentarsi, togliere e fornire alimentazione alla rete.

DNET-115 Invalid I/O connection attempt

Causa: Un dispositivo non supporta la connessione I/O richiesta e non può comunicare con altri dispositivi.
Rimedio: Consultare la documentazione a corredo del dispositivo per verificare che la connessione I/O richiesta sia supportata.

DNET-119 Dup. MAC Ack Fault

Causa: Questo è un errore di interblocco. Durante la sequenza di duplicazione del codice MAC Id, non è stata ricevuta alcuna informazione di risposta.
Rimedio: Verificare che l'interfaccia non costituisca l'unico nodo presente nella rete. Controllare anche che la velocità di trasmissione dell'interfaccia corrisponda a quella definita per la rete, Infine, verificare i cablaggi della rete.

DNET-120 Dev online err: Bd %d MAC %d

Causa: Il dispositivo associato alla scheda specificata e avente i codice MAC indicato non può essere posto in linea.
Rimedio: Assicurarsi che il dispositivo sia collegato correttamente alla rete. Controllare il codice MAC Id e la configurazione della velocità di trasmissione. Verificare la configurazione della velocità di trasmissione della scheda nella schermata Board Detail. Controllare la connessione della scheda alla rete. Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

DNET-121 Device not ready: Bd %d MAC %d

Causa: Una volta che un dispositivo è stato aggiunto ad un elenco di unità da scansionare, non può essere posto in linea senza spegnere e riaccendere il controllore.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Il dispositivo potrà essere posto in linea.

DNET-122 Device error: Bd %d MAC %d

Causa: Si è verificato un errore con il dispositivo collegato alla scheda indicata dal numero e codice MC Id.
Rimedio: Fare riferimento alle spiegazioni date per causa e rimedio relativi al codice di causa visualizzato immediatamente sotto questo allarme sulla tastiera di programmazione.

DNET-123 Dev reset failed: Bd %d MAC %d

Causa: Il comando per ripristinare il dispositivo specificato non è riuscito.
Rimedio: Fare riferimento alle spiegazioni date per causa e rimedio relativi al codice di causa visualizzato immediatamente sotto questo allarme sulla tastiera di programmazione.

DNET-124 Device not autorec: Bd %d MAC %d

Causa: Questo messaggio appare quando una scheda riprende automaticamente la comunicazione con una rete DeviceNet, ma alcuni o tutti i dispositivi non sono adatti alla riconnessione automatica. Premere il tasto RESET provoca il tentativo di riconnessione di questi dispositivi.

Rimedio: Premere il tasto RESET provoca il tentativo di riconnessione con i dispositivi non comunicanti ed elimina il messaggio di errore.

DNET-125 Slave Conn. Idle: Bd %d

Causa: La connessione slave della scheda specificata è inattiva. Il Master remoto non si è ancora collegato allo slave.

Rimedio: Verificare che il Master remoto sia in linea e che sia configurato correttamente.

DNET-130 Invalid parameter

Causa: Un parametro non valido è stato specificato per un'istruzione KAREL relativa alla rete DeviceNet.

Rimedio: Analizzare la causa per determinare quale parametro non è valido.

DNET-131 Invalid board number

Causa: Il numero di scheda specificato non è valido.

Rimedio: Il numero della scheda deve essere compreso tra 1 e 4.

DNET-132 Invalid MAC ID

Causa: Il codice MAC Id non è valido.

Rimedio: Il codice MAC Id deve essere compreso tra 0 e 63.

DNET-133 I/O Size mismatch

Causa: Questo allarme indica che una definizione di dispositivo creata dall'utente corrisponde a quella fornita dal file di testo, eccetto che per la quantità dei segnali I/O. La corrispondenza è data dal nome, codice del Produttore, tipo di dispositivo, codice del prodotto e modo operativo.

Rimedio: Questa voce è solo per visualizzazione. Non è necessaria alcuna azione.

DNET-134 Mode mismatch

Causa: La definizione del dispositivo fornita dal file di testo corrisponde ad una tra quelle create dall'utente sul robot, eccetto che per il modo operativo. La corrispondenza è data dal nome, codice del Produttore, tipo di dispositivo e codice del prodotto.

Rimedio: Questa voce è solo per visualizzazione. Non è necessaria alcuna azione.

DNET-135 Analog size mismatch

Causa: Questo allarme indica che una definizione di dispositivo creata dall'utente corrisponde a quella fornita dal file di testo, eccetto che per la quantità di I/O analogici. La corrispondenza è data dal nome, codice del Produttore, tipo di dispositivo, codice del prodotto e modo operativo.

Rimedio: Questa voce è solo per visualizzazione. Non è necessaria alcuna azione.

DNET-136 Name does not match

Causa: Verificare il file MD:DNDEF.DG.

Rimedio: Verificare il file MD:DNDEF.DG.

DNET-137 Name and Analog do not match

Causa: Questo allarme indica che una definizione di dispositivo fornita dal file di testo corrisponde ad una già presente nel controllore, eccetto che per il nome e la quantità di I/O analogici. Qualunque elemento che abbia lo stesso codice Produttore, tipo di dispositivo e modo operativo è considerato perfettamente coincidente.

Rimedio: Questa voce è solo per visualizzazione. Non è necessaria alcuna azione.

DNET-138 IDNS unsupported H/W, Bd %d

Causa: Un canale DeviceNet è stato configurato per funzioni di sicurezza. Perché un canale DeviceNet possa essere utilizzato con protocollo di sicurezza, la scheda deve essere di tipo DN4. L'hardware rilevato dal software non supporta il protocollo di sicurezza.

Rimedio: Utilizzare una scheda di tipo DN4 oppure disabilitare il protocollo di sicurezza sul canale interessato. .

4.4.7 Codici di allarme DPMO

DPMO-002 STOP Cyc Offset Limit Err
Causa: In un ciclo di interpolazione l'offset eccede il limite,
Rimedio: Aumentare "Max offset/ITP".

DPMO-003 WARN Offset is ignored
Causa: L'offset è richiesto in assenza di movimento del robot a causa del tempo di ritardo specificato.
Rimedio: Cambiare il tempo di ritardo. La suddetta richiesta di offset viene ignorata.

DPMO-004 WARN Offset is too late
Causa: L'offset è richiesto in assenza di movimento del robot a causa del tempo di ritardo specificato.
Rimedio: Cambiare il tempo di ritardo. La suddetta richiesta di offset viene ignorata.

DPMO-005 STOP No Zero Dist motion
Causa: L'offset è richiesto nonostante il gruppo di robot non si muova
Rimedio: Correggere il programma.

DPMO-006 STOP NO Joint Motion
Causa: L'offset è richiesto per un movimento joint.
Rimedio: Modificare il tipo di movimento in LINEAR.

DPMO-014 STOP Dest Offset Limit Error
Causa: In un ciclo di interpolazione l'offset eccede il limite.
Rimedio: Aumentare "Max offset/ITP".

DPMO-015 STOP Analog IN not set
Causa: Il numero di porta di Analog IN non è definito.
Rimedio: Cambiare l'impostazione della tabella.

DPMO-016 STOP Group IN not set
Causa: Il numero di porta di Group IN non è definito.
Rimedio: Cambiare l'impostazione della tabella.

DPMO-017 STOP Bump IN not set
Causa: Il numero di porta di Bump IN non è definito.
Rimedio: Cambiare l'impostazione della tabella.

DPMO-018 STOP Analog IN not calibrated
Causa: La formula di conversione di Analog IN non è definita.
Rimedio: Cambiare slope/offset nell'impostazione della tabella.

DPMO-019 STOP Group IN not calibrated
Causa: La formula di conversione di Analog IN non è definita.
Rimedio Cambiare il fattore di scala nell'impostazione della tabella.

DPMO-020 STOP Inline DPM is not set
Causa: E' richiesta un'istruzione DPM in linea, ma il modo DPM in linea è disabilitato.
Rimedio: Abilita DPM in linea o cancellare l'istruzione.

DPMO-027 STOP Mismatch DPM type
Causa: E' richiesta un'istruzione DPM in linea, ma è abilitato modo DPM modale oppure è richiesto il modo DPM modale ma è abilitato il modo DPM in linea.
Rimedio: Modificare il tipo di DPM.

DPMO-028 STOP Buffer is too short
Causa: Il buffer è troppo piccolo.
Rimedio: Incrementare la grandezza del buffer.

4.4.8 Codici di allarme DPMO

DTBR-001 STOP.L host name is null string

Causa: Il nome host o l'indirizzo IP sono nulli.

Rimedio: Controllare l'argomento del programma standard o il trasferimento di dati fra le funzioni del robot. Se si utilizza un registro stringa, controllarne il valore.

DTBR-002 STOP.L RPC Call timed out

Causa: Timeout delle comunicazioni con l'host specificato.

Rimedio: Accertarsi che la rete stia funzionando correttamente e stabilmente.
Il comando PING dovrebbe sempre funzionare per l'host remoto specificato,
Se c'è un traffico pesante, ridurlo.
Questo errore può essere dovuto a problemi hardware quali lo scollegamento di un cavo. Per avere maggiori dettagli su questi argomenti, fare riferimento a "Appendice D Connessione dei cavi" del manuale dell'operatore (Funzione Ethernet) per i controllori R-30*i*A/ R-30*i*A Mate (B-82974).
Se i programmi, o le istruzioni, per il trasferimento di dati vengono eseguiti molto spesso, diminuire la frequenza di esecuzione.
Se i programmi, o le istruzioni, per il trasferimento di dati vengono eseguiti in modo sequenziale, deve essere previsto un intervallo di tempo tra un'esecuzione e la successiva. Se l'intervallo è già stato previsto, aumentarlo.

DTBR-003 STOP.G Connection failed

Causa: La connessione Ethernet all'host è fallita.

Rimedio: Accertarsi che la rete stia funzionando correttamente e stabilmente. Se c'è un traffico pesante, ridurlo. Il comando PING dovrebbe sempre funzionare per l'host remoto specificato,

DTBR-004 STOP.G Request to remote host failed

Causa: Non è stato possibile inviare una richiesta (lettura di un registro, ad esempio) all'host specificato.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

DTBR-005 STOP.G Error from %s

Causa: L'host %s ha restituito un errore.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

DTBR-014 STOP.L Bad variable or register index (%s)

Causa: Il registro specificato o il registro di posizione non esistono sull'host specificato.

Rimedio: Controllare i parametri. Controllare il range valido degli indici dell'host specificato.

DTBR-015 STOP.L Illegal group number(%s)

Causa: Il gruppo specificato non esiste sull'host specificato.

Rimedio: Controllare i parametri. Controllare il range valido dei numeri di gruppo dell'host specificato.

4.4.9 Codici di allarme DX

DX-000 Unknown error (DX00)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

DX-001 No global variables

Causa: Le variabili globali per la funzione Delta Tool/Frame non sono state caricate correttamente.

Rimedio: Consultare il manuale di installazione per avere informazioni circa la procedura di caricamento della funzione Delta Tool/Frame.

DX-002 Error allocating data memory

Causa: L'allocazione di memoria interna per la funzione Delta Tool/Frame non è riuscita.

Rimedio: Verificare l'utilizzo della memoria e l'installazione della funzione Delta Tool/Frame.

DX-003 No system variables

Causa: Le variabili di sistema per la funzione Delta Tool/Frame (es. $DXSCH[]) non sono state trovate.
Rimedio: Consultare il manuale di installazione per avere informazioni circa la procedura di caricamento della funzione Delta Tool/Frame.

DX-004 Illegal schedule number

Causa: Il numero di tabella di dati per la funzione Delta Tool/Frame non è valido.
Rimedio: Controllare i valori di indice inseriti nel programma per le tabelle di dati per verificare che siano compresi tra quelli specificati per la variabile di sistema $DXSCH[].

DX-005 Schedule already enabled

Causa: La tabella di dati per la funzione Delta Tool/Frame con il numero richiesto è già abilitata.
Rimedio: Eseguire l'istruzione END_OFFSET oppure interrompere l'esecuzione del programma per disabilitare la tabella di dati.

DX-006 Schedule not enabled

Causa: Si è tentato di disabilitare una tabella di dati per la funzione Delta Tool/Frame non abilitata.
Rimedio: Controllare se la tabella di dati richiesta è stata disabilitata in precedenza oppure se non è mai stata abilitata,

DX-007 Schedule not enabled

Causa: Si è tentato applicare un offset ad una tabella di dati per la funzione Delta Tool/Frame non abilitata.
Rimedio: Controllare se la tabella di dati richiesta è stata disabilitata in precedenza oppure se non è mai stata abilitata,

DX-008 Internal error

Causa: Errore interno: non è possibile trovare la tabella dxfndofs.
Rimedio: Contattare FANUC.

DX-009 Internal error

Causa: Un pacchetto di dati errato è stato inviato alla task INTP per segnalare il completamento dell'aggiornamento dell'offset $DXMOR per la funzione Delta Tool/Frame.
Rimedio: Contattare FANUC.

DX-010 DeltaJ DeltaT/F incompatible

Causa: Si è tentato di abilitare la funzione DeltaJoint insieme a Delta Tool/Frame in una tabella di dati.
Rimedio: Non abilitare la funzione DeltaJoint insieme a Delta Tool/Frame in una tabella di dati.

DX-011 DeltaT DeltaF incompatible

Causa: Si è tentato di abilitare la funzione DeltaTool insieme a DeltaFrame in una tabella di dati.
Rimedio: Non abilitare la funzione DeltaTool insieme a DeltaFrame in una tabella di dati.

DX-012 Specified group already enabled

Causa: Il gruppo di assi specificato è già stato abilitato dalla funzione DX.
Rimedio: Interrompere l'esecuzione della funzione DX prima di effettuare questa operazione.

DX-013 Invalid robot link group tracking

Causa: Il numero di gruppo di assi indicato per l'inseguimento in Robot Link non è valido.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

DX-014 Invalid offset orientation

Causa: L'orientamento dell'offset calcolato non è nei limiti specificati dalla variabile di sistema $DXRLINK.$ortmax.
Rimedio: Diminuire la velocità del robot Master oppure verificare l'assenza di disturbi sulla rete Ethernet.

DX-015 Invalid offset distance

Causa: L'entità dell'offset (in distanza) calcolato non è nei limiti specificati dalla variabile di sistema $DXRLINK.$locmax.
Rimedio: Diminuire la velocità del robot Master oppure verificare l'assenza di disturbi sulla rete Ethernet.

DX-016 UT is changed

Causa: Il sistema di coordinate utensile per il robot master è cambiato.
Rimedio: Non cambiare il sistema di coordinate utensile mentre sono in corso operazioni in Robot Link.

4.5 E

4.5.1 Codici di allarme ELOG

ELOG-009 call a service man

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

ELOG-011 Power off, if you want to recover.

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

ELOG-012 A system error has been occurred.

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

4.6 F

4.6.1 Codici di allarme FFL

FFL-001 Internal error (%s)

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

FFL-002 Assist gas ready time out

Causa: Trascorso il tempo "Assist gas ready latency" specificato sulla schermata di configurazione del laser, il segnale "Gas ready" non è ON.

Rimedio: Controllare il gas ausiliario e la valvola del gas (sensore).

FFL-003 Las control stat OFF time out

Causa: Trascorso il tempo "Laser control OFF latency" specificato sulla schermata Time Sharing Control, il segnale "Laser control st" non è OFF.

Rimedio: Controllare se il tempo "Laser control OFF latency" è appropriato. Impostare un valore appropriato.

FFL-004 Las control stat ON time out

Causa: Trascorso il tempo "Laser control ON latency" specificato sulla schermata Time Sharing Control, il segnale "Laser control st" non è ON.

Rimedio: Controllare se il tempo "Laser control ON latency" è appropriato. Impostare un valore appropriato.

FFL-005 Shutter close time out

Causa: Trascorso il tempo “Shutter open/close latency” specificato sulla schermata Time Sharing Control, il segnale “Shutter open st” non è OFF.

Rimedio: Controllare se il tempo “Shutter open/close latency” è appropriato.
L’unità di commutazione del fascio laser può essere guasta. Fare riferimento al manuale dell’oscillatore laser e controllare lo stato di questa unità.

FFL-006 Shutter open time out

Causa: Trascorso il tempo “Shutter open/close latency” specificato sulla schermata Time Sharing Control, il segnale “Shutter open st” non è ON.

Rimedio: Controllare se il tempo “Shutter open/close latency” è appropriato.
L’unità di commutazione del fascio laser può essere guasta. Fare riferimento al manuale dell’oscillatore laser e controllare lo stato di questa unità.

FFL-007 Shutter status mismatch

Causa: Trascorso il tempo “Shutter open/close latency” specificato sulla schermata Time Sharing Control, non c’è corrispondenza fra i segnali “Shutter open rq” e “Shutter open st”.

Rimedio: Controllare se il tempo “Shutter open/close latency” è appropriato.
L’unità di commutazione del fascio laser può essere guasta. Fare riferimento al manuale dell’oscillatore laser e controllare lo stato di questa unità.

FFL-008 Received laser alarm

Causa: Il robot ha ricevuto un allarme dall'oscillatore laser.

Rimedio: Controllare la presenza dell’allarme FFL-025 e agire facendo riferimento al manuale dell’oscillatore laser. Se tutto il resto fallisce, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

FFL-009 Laser control status mismatch

Causa: Il segnale “Laser control rq” è stato messo a ON, ma il segnale “Laser control st” non è ON. Altrimenti, il segnale “Laser control rq” è stato messo a OFF, ma il segnale “Laser control st” non è OFF.

Rimedio: Verificare se l’oscillatore laser e pronto a controllare il laser.

FFL-010 Stand-by status is OFF

Causa: Durante il processo il segnale “Laser ready st” è ON, ma il segnale “Stand-by st” è andato a OFF.

Rimedio: L’oscillatore laser può essere guasto. Agire facendo riferimento al manuale dell’oscillatore laser. Se tutto il resto fallisce, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

FFL-011 No Beam ON

Causa: Il segnale “Beam ON st” non è andato a ON durante il processo. Altrimenti, il segnale “Beam ON rq”è stato messo a ON, ma il segnale “Beam ON st” non è ON.

Rimedio: Verificare se l’oscillatore laser e pronto a emettere il fascio.

FFL-012 Beam is NOT interlocked

Causa: Il segnale “Interlock OFF rq” è OFF, ma il segnale “Interlock OFF st” è ON.

Rimedio: Questo è un caso illegale. Controllare l’oscillatore laser. Se tutto il resto fallisce, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

FFL-013 Guide light ON status mismatch

Causa: Il segnale “Guide light ON rq” è stato messo a ON, ma dopo il tempo costante, il segnale “Guide light ON st” non è ON.

Rimedio: Controllare l’oscillatore laser.

FFL-014 Command Type status mismatch

Causa: Il segnale “Command type rq” è stato messo a ON, ma dopo il tempo costante, il segnale “Command type st” non è ON.

Rimedio: Controllare l’oscillatore laser.

FFL-015 Stand-by status (%s)

Causa: Il segnale “Stand-by st” è cambiato. (%S) mostra la transizione.

Rimedio: Questo è un messaggio di informazione.

FFL-016 Laser ready status (%s)

Causa: Il segnale “Laser ready st” è cambiato. (%S) mostra la transizione.

Rimedio: Questo è un messaggio di informazione.

FFL-017 Beam interlocked

Causa: Il segnale “Interlock OFF st” è passato da ON a OFF. Questo significa che il fascio era interbloccato.

Rimedio: Questo è un messaggio di informazione.

FFL-018 Guide light ON status (%s)

Causa: Il segnale “Guide light ON st” è cambiato. (%S) mostra la transizione.

Rimedio: Questo è un messaggio di informazione.

FFL-019 Command type status (%s)

Causa: Il segnale “Command type st” è cambiato. (%S) mostra la transizione.

Rimedio: Questo è un messaggio di informazione.

FFL-020 Laser ready status mismatch

Causa: Il segnale “Laser ready rq” è stato messo a ON, ma anche dopo che è trascorso il tempo “Laser ready latency” impostato sulla schermata di configurazione del laser, il segnale “Laser ready st” non è ON.

Rimedio: Ci vogliono alcuni secondi perché il laser passi dallo stato iniziale allo stato di pronto. Controllare se “Laser ready latency” è corretto.
Controllare se il segnale “Stand-by st” è ON e se il segnale “Stand-by st” è OFF, controllare il refrigeratore o le periferiche.
E’ possibile che sia presente anche un allarme del laser. Controllare se nella schermata degli allarmi attivi compare anche FFL-025

FFL-021 There is no (%s)

Causa: E’ stato fatto un tentativo di aggiungere all’istruzione di movimento l’istruzione di controllo della pendenza senza le istruzioni LS, LE.

Rimedio: L’istruzione di controllo della pendenza può essere aggiunta all’istruzione di movimento solo con le istruzioni LS, LE.

FFL-022 Wire feed fault

Causa: Trascorso il tempo “Wire feed OK latency” specificato sulla schermata di configurazione del laser, il segnale “Wire feed OK” non è ON.

Rimedio: Controllare l’alimentatore del filo e il rilevatore della mancanza del filo.

FFL-023 Present ITP_TIME is invalid

Causa: Quando si utilizza questa funzione il tempo ITP deve essere meno di 16 millisecondi. (Normalmente ITP è meno di 8 millisecondi.)

Rimedio: Riesaminare il sistema per impostare ITP a meno di 16 msec. E’ possibile controllare l’ITP temporaneo mediante la variabile di sistema $SCR.$ITP_TIME.

FFL-024 Connection to CNC fails

Causa: La connessione col CNC integrato nell'oscillatore laser è stata persa.

Rimedio: Controllare che l'oscillatore laser sia acceso.
Controllare il cablaggio fra il robot e l'oscillatore laser.
Correggere l'impostazione della trasmissione nella schermata di inizializzazione del laser.

FFL-025 %s

Causa: Il robot ha ricevuto un messaggio di allarme dall'oscillatore laser.

Rimedio: L'allarme è visualizzato al posto di %s. La stringa è costituita da un numero di allarme e dal messaggio corrispondente. Controllare il numero e il messaggio di allarme e agire facendo riferimento al manuale dell'oscillatore laser. Se tutto il resto fallisce, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

FFL-026 Laser control status is OFF

Causa: Anche se il segnale "Laser control st" è OFF, i segnali "Laser ready rq", "Beam ON rq", "Interlock OFF rq", "Guide light ON rq"o "Command type rq" sono andati a ON.

Rimedio: Quando il segnale "Laser control st" è OFF, i segnali di stato non vanno a ON all'andata a ON dei segnali di richiesta,

FFL-027 %s is OFF

Causa: Il segnale "Beam ON rq"è stato messo a ON, ma il segnale "Beam ON st" non è ON.

Rimedio: Poiché il segnale di stato visualizzato nel messaggio era OFF, il segnale "Beam ON st" non è andato a ON.
Le stringhe visualizzate nel messaggio hanno il seguente significato:
Standby: Segnale "Stand-by st"
Beam interlock st: Segnale "Interlock OFF st"

FFL-028 Laser alarm is ON

Causa: Il robot ha ricevuto un allarme dall'oscillatore laser.

Rimedio: Controllare la presenza dell'allarme FFL-025 e agire facendo riferimento al manuale dell'oscillatore laser. Se tutto il resto fallisce, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

FFL-029 Out of range(%s)

Causa: Il parametro indicato è fuori dai limiti.

Rimedio: Considerare la stringa visualizzata nel messaggio e configurare di conseguenza l'impostazione per il modello di oscillatore laser nella schermata di inizializzazione del laser.

FFL-030 Laser instruction error

Causa: Il parametro dell'istruzione laser non è corretto.

Rimedio: Configurare appropriatamente l'impostazione per il modello di oscillatore laser nella schermata di inizializzazione del laser.

FFL-031 Power control schedule error

Causa: Il parametro specificato nella tabella di controllo della potenza non è corretto.

Rimedio: Controllare se è presente anche l'allarme FFL-035 e configurare opportunamente l'impostazione per il modello di oscillatore laser nella schermata di inizializzazione del laser.

FFL-032 Slope up schedule error

Causa: Il parametro specificato nella tabella di slope up non è corretto.

Rimedio: Controllare se è presente anche l'allarme FFL-035 e configurare opportunamente l'impostazione per il modello di oscillatore laser nella schermata di inizializzazione del laser.

FFL-033 Slope down schedule error

Causa: Il parametro specificato nella tabella di slope down non è corretto.

Rimedio: Controllare se è presente anche l'allarme FFL-035 e configurare opportunamente l'impostazione per il modello di oscillatore laser nella schermata di inizializzazione del laser.

FFL-034 Processing speed is too large

Causa: La velocità di processo nell'istruzione LS è troppo elevata.

Rimedio: Assegnare un valore adeguato alla velocità di processo.

FFL-035 CNC connection error

Causa: La connessione col CNC integrato nell'oscillatore laser è stata persa.

Rimedio: Controllare che l'oscillatore laser sia acceso.
Controllare il cablaggio fra il robot e l'oscillatore laser.
Correggere l'impostazione della trasmissione nella schermata di inizializzazione del laser.

FFL-036 Laser control request(%s)

Causa: La richiesta di controllo laser è cambiata. (%S) mostra la transizione.

Rimedio: Questo non è un allarme, ma una notifica.

FFL-037 Assist gas ready OFF during LS

Causa: Il segnale "Gas ready" è andato a OFF durante il processo.

Rimedio: Controllare il gas ausiliario e la valvola del gas (sensore).

FFL-038 Laser ready status ON time out

Causa: Trascorso il tempo "Laser ready latency" specificato sulla schermata di configurazione del laser, il segnale "Laser ready st" non è ON.

Rimedio: Controllare se è presente un allarme del laser.
Controllare se il tempo "Laser ready latency" è appropriato. Impostare un valore appropriato.

FFL-039 Output of ITP signal failed

Causa: L'emissione del segnale ITP è fallita.

Rimedio: Controllare che l'oscillatore laser sia acceso.
Controllare il cablaggio fra il robot e l'oscillatore laser.
Correggere l'impostazione della trasmissione nella schermata di inizializzazione del laser.

FFL-041 Teach pendant is enabled

Causa: La tastiera di programmazione è abilitata.

Rimedio: Questo è un messaggio di informazione.

FFL-042 Teach pendant is disabled

Causa: La tastiera di programmazione è disabilitata

Rimedio: Questo è un messaggio di informazione.

FFL-043 Controlled start is necessary

Causa: ITP_TIME è cambiato..

Rimedio: Per abilitare questo ITP_TIME è necessario un avviamento controllato.

FFL-044 Release beam interlock

Causa: Il segnale "Interlock OFF st" è passato da OFF a ON. Questo significa che l'interblocco del fascio laser è stato rilasciato.

Rimedio: Questo è un messaggio di informazione.

FFL-045 Stand-by ON time out

Causa: Trascorso il tempo "Stand-by ON latency" specificato sulla schermata di configurazione del laser, il segnale "Stand-by st" non è ON.

Rimedio: Controllare se è presente un allarme del laser.
Controllare se il tempo "Stand-by ON latency" è appropriato. Impostare un valore appropriato.

FFL-046 Laser ready request (%s)

Causa: La richiesta di laser pronto è cambiata. (%S) mostra la transizione.
Rimedio: Questo non è un allarme, ma una notifica.

FFL-047 Beam is interlocked

Causa: Il fascio laser è interbloccato.
Rimedio: Il fascio non viene emesso.
Questo è un messaggio di informazione.

FFL-048 Beam is not interlocked

Causa: Il fascio laser non è interbloccato e il segnale “Guide light rq” è andato a ON.
Rimedio: Per accendere la luce di guida, il fascio laser deve essere interbloccato.

FFL-049 No Beam ON for restart

Causa: Poiché nella schermata di impostazione del laser è abilitato “Process disable for restart”, il fascio laser non viene emesso alla ripartenza del processo laser.
Rimedio: Questo è un messaggio di informazione.

FFL-050 There is no %s

Causa: La funzione indicata nel messaggio non è caricata.
Rimedio: Controllare la lista dell’ordine.

FFL-051 Minute output mode is OFF

Causa: Il valore di S è troppo basso.
Rimedio: Eseguire MINUTE_OUTPUT_RQ, e abilitare il modo emissione del fascio laser a bassa potenza.

FFL-052 Minute output mode is ON

Causa: Il valore di S è troppo alto.
Rimedio: Rimuovere MINUTE_OUTPUT_RQ, e disabilitare il modo emissione del fascio laser a bassa potenza.

FFL-053 Minute output status mismatch

Causa: Non c’è corrispondenza fra il segnale di richiesta del modo emissione del fascio laser a bassa potenza e il segnale di stato del modo emissione del fascio laser a bassa potenza.
Rimedio: Controllare l’oscillatore laser.

FFL-054 Guide light off automatically

Causa: La luce guida è stata spenta automaticamente per allungarne la durata.
Rimedio: Regolare il temporizzatore per lo spegnimento della luce guida nella schermata di impostazione del laser.

FFL-055 Interlock OFF status mismatch

Causa: Il segnale “Interlock OFF rq” è stato messo a ON, ma dopo il tempo costante, il segnale “Interlock OFF st” non è ON.
Rimedio: Accertarsi che il segnale “Stand-by st” sia ON. C’è un’altra linea “Interlock OFF rq” fra le unità periferiche e l’oscillatore laser. L’altra linea “Interlock OFF rq”può rimanere OFF. Controllare l’oscillatore laser.

4.6.2 Codici di allarme FFL

FIG-010 Parameter error

Causa: Nell’istruzione di movimento programmata non sono specificati parametri.
Rimedio: Specificare i parametri necessari.

FIG-011 L1,L2 is different

Causa: Le impostazioni L1 e L2 non sono valide. Poiché L2 è più grande di L1, la figura non può essere disegnata.
Rimedio: Correggere le impostazioni in modo che L1 sia più grande di L2.

FIG-012 Length,Width is different

Causa: Le impostazioni di lunghezza e larghezza non sono valide. Poiché la lunghezza è minore della larghezza, la figura non può essere disegnata

Rimedio: Correggere le impostazioni in modo che la lunghezza sia maggiore della larghezza.

FIG-013 R is different

Causa: Poiché il raccordo è maggiore della larghezza, la figura non può essere disegnata

Rimedio: Cambiare l'impostazione del raccordo.

FIG-014 L1 is short

Causa: L1 è troppo piccolo. Il valore della compensazione raggio fascio non è valido. Di conseguenza, la figura non può essere tracciata.

Rimedio: Cambiare il valore di L1 o della compensazione raggio fascio.

FIG-015 Length is short

Causa: La lunghezza è troppo piccola. Il valore della compensazione raggio fascio non è valido. Di conseguenza, la figura non può essere tracciata.

Rimedio: Cambiare il valore della lunghezza o della compensazione raggio fascio.

FIG-016 L1 is long

Causa: L1 è troppo grande. Il valore della compensazione raggio fascio non è valido. Di conseguenza, la figura non può essere tracciata.

Rimedio: Cambiare il valore di L1 o della compensazione raggio fascio.

FIG-017 Length is long

Causa: La lunghezza è troppo grande. Il valore della compensazione raggio fascio non è valido. Di conseguenza, la figura non può essere tracciata.

Rimedio: Cambiare il valore della lunghezza o della compensazione raggio fascio.

FIG-018 L2 is short

Causa: L2 è troppo piccolo. Il valore della compensazione raggio fascio non è valido. Di conseguenza, la figura non può essere tracciata.

Rimedio: Cambiare il valore di L2 o della compensazione raggio fascio.

FIG-019 Width is short

Causa: La larghezza è troppo piccola. Il valore della compensazione raggio fascio non è valido. Di conseguenza, la figura non può essere tracciata.

Rimedio: Cambiare il valore della larghezza o della compensazione raggio fascio.

FIG-020 L2 is long

Causa: L2 è troppo grande. Il valore della compensazione raggio fascio non è valido. Di conseguenza, la figura non può essere tracciata.

Rimedio: Cambiare il valore di L2 o della compensazione raggio fascio.

FIG-021 Width is long

Causa: La larghezza è troppo grande. Il valore della compensazione raggio fascio non è valido. Di conseguenza, la figura non può essere tracciata.

Rimedio: Cambiare il valore della larghezza o della compensazione raggio fascio.

FIG-022 $FCMIN_INTR is short

Causa: L'impostazione di $FCMIN_INTR è troppo piccola.

Rimedio: Cambiare l'impostazione di $FCMIN_INTR.

FIG-023 $FCMIN_INTR is long

Causa: L'impostazione di $FCMIN_INTR è troppo grande.

Rimedio: Cambiare l'impostazione di $FCMIN_INTR.

FIG-024 BRC is short
Causa: Il valore della compensazione raggio fascio è troppo piccolo.
Rimedio: Cambiare il valore della compensazione raggio fascio.

FIG-025 BRC is long
Causa: Il valore della compensazione raggio fascio è troppo grande.
Rimedio: Cambiare il valore della compensazione raggio fascio.

FIG-026 MJ is different
Causa: Il micro joint è troppo lungo.
Rimedio: Cambiare la lunghezza del micro joint.

FIG-027 MJ is short
Causa: Poiché il micro joint è troppo corto, la figura non può essere disegnata.
Rimedio: Cambiare la lunghezza del micro joint.

FIG-028 Figure not write
Causa: La figura è troppo grande e il robot non può disegnarla.
Rimedio: Controllare i parametri.

FIG-029 Don't effective Lof
Causa: L'offset della perforazione dà luogo a un tempo di lavorazione più lungo.
Rimedio: L'offset della perforazione non viene eseguito.

FIG-030 Index value code is different
Causa: Il numero dati non è specificato.
Rimedio: Verificare la numero dati. Specificare i dati per il numero dati.

FIG-031 Speed value is different
Causa: L'operazione non può essere eseguita alla velocità specificata.
Rimedio: Cambiare la velocità.

FIG-032 Group setup is wrong
Causa: L'impostazione del gruppo non è valida.
Rimedio: Correggere l'impostazione del gruppo.

FIG-033 Speed unit is different
Causa: Le unità della velocità non sono specificate.
Rimedio: Specificare le unità della velocità.

FIG-034 MJ is long
Causa: Il micro joint è troppo lungo.
Rimedio: Cambiare la lunghezza del micro joint.

FIG-035 Diameter is long
Causa: Il diametro è troppo grande. Il valore della compensazione raggio fascio non è valido. Di conseguenza, la figura non può essere tracciata.
Rimedio: Cambiare il diametro o il valore della compensazione raggio fascio.

FIG-036 Change MODEL to TIG(Amps)
Causa: Il modello deve essere TIG (Amp).
Rimedio: Cambiare MODEL in TIG(Amp) nella schermata di configurazione di Arctool.

FIG-037 Prepare weld procedure 98
Causa: Questa istruzione necessita della procedura di saldatura ad arco 98.
Rimedio: Preparare la procedura di saldatura ad arco 98 nella schermata di configurazione della procedura di saldatura ad arco.

FIG-038 Prepare weld procedure 99

Causa: Questa istruzione necessita della procedura di saldatura ad arco 99.
Rimedio: Preparare la procedura di saldatura ad arco 99 nella schermata di configurazione della procedura di saldatura ad arco.

FIG-039 Re-create weld procedure 98

Causa: Il numero della tabella dei parametri di saldatura è cambiato.
Rimedio: Ricreare la procedura di saldatura ad arco 98 nella schermata di configurazione della procedura di saldatura ad arco.

FIG-040 Re-create weld procedure 99

Causa: Il numero della tabella dei parametri di saldatura è cambiato.
Rimedio: Ricreare la procedura di saldatura ad arco 99 nella schermata di configurazione della procedura di saldatura ad arco.

FIG-041 TP Group mask is wrong

Causa: Maschera di gruppo non valida nel dettaglio del programma TP.
Rimedio: Rimuovere il gruppo dell'utensile da taglio dalla maschera di gruppo.

4.6.3 Codici di allarme FILE

FILE-001 Device not ready

Causa: Il dispositivo file specificato non è pronto.
Rimedio: Verificare se il dispositivo è montato e pronto per l'uso. Verificare che il nome dell'unità di memoria sia esatto.

FILE-002 Device is Full

Causa: Il dispositivo è pieno. Non vi è più spazio per memorizzare dati sul dispositivo.
Rimedio: Cancellare i file che non sono necessari o cambiare dispositivo.

FILE-003 Device is protected

Causa: Il dispositivo è protetto. Non è possibile effettuare la scrittura di dati.
Rimedio: Togliere la protezione al dispositivo.

FILE-004 Device not assigned

Causa: L'unità di memoria non è stata assegnata. Questa unità di memoria non è stata riconosciuta dal sistema. Se si utilizza l'unità di memoria RD, probabilmente la variabile di sistema $FILE_MAXSEC è impostata a 0.
Rimedio: Se si utilizza l'unità di memoria RD, impostare la variabile di sistema $FILE_MAXSEC ad un valore superiore a 0, altrimenti si presenterà un errore di sistema.

FILE-005 Device not mounted

Causa: Il dispositivo non è montato. Occorre prima montare il dispositivo.
Rimedio: Montare il dispositivo corretto prima di effettuare l'operazione.

FILE-006 Device is already mounted

Causa: Si è cercato di montare il dispositivo ma questo era già montato.
Rimedio: Montare il dispositivo una volta sola.

FILE-008 Illegal device name

Causa: Il nome del dispositivo contiene un carattere non valido.
Rimedio: Verificare la sintassi e il formato del nome.

FILE-009 Illegal logical unit number

Causa: È stato usato un numero di unità logica errato.
Rimedio: Allarme interno di sistema. Verificare la validità del numero di unità logica.

FILE-010 Directory not found

Causa: La directory specificata non esiste.
Rimedio: Verificare il nome della directory.

FILE-011 Directory full

Causa: La directory è piena. Si è cercato di creare un file nella directory in cui è stato superato il numero massimo di file consentiti nel dispositivo.
Rimedio: Cancellare i file non necessari nella directory radice.

FILE-012 Directory is protected

Causa: Si è cercato di scrivere in una directory protetta in scrittura.
Rimedio: Togliere la protezione in scrittura della directory.

FILE-013 Illegal directory name

Causa: Il nome della directory contiene un carattere non valido.
Rimedio: Verificare il nome della directory.

FILE-014 File not found

Causa: Il file specificato non è stato trovato.
Rimedio: Verificare che il file esista e che sia esatta la sintassi.

FILE-015 File is protected

Causa: Si è tentato di accedere ad un file protetto.
Rimedio: Togliere la protezione al file.

FILE-017 File not open

Causa: Si è tentato di accedere ad un file non aperto.
Rimedio: Aprire il file prima di effettuare l'operazione.

FILE-018 File is already opened

Causa: Si è tentato di creare/cancellare/rinominare un file già aperto.
Rimedio: Chiudere il file prima di effettuare l'operazione.

FILE-019 File is locked

Causa: Si è tentato di accedere ad un file bloccato.
Rimedio: Eliminare il blocco del file.

FILE-020 Illegal file size

Causa: La dimensione del file non è valida.
Rimedio: Cambiare la dimensione del file in modo corretto.

FILE-021 End of file

Causa: È stata raggiunta la fine del file.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

FILE-022 Illegal file name

Causa: Il nome del file contiene un carattere non valido.
Rimedio: Verificare il nome del file.

FILE-023 Illegal file number

Causa: Il numero di file non è valido.
Rimedio: Utilizzare un numero di file valido, cioè il valore restituito da una richiesta di apertura.

FILE-024 Illegal file type

Causa: Il tipo del file contiene un carattere non valido.
Rimedio: Verificare la sintassi e la validità del tipo di file.

FILE-025 Illegal protection code

Causa: Il codice di protezione file non è valido.
Rimedio: Verificare che il codice della protezione sia corretto.

FILE-026 Illegal access mode
Causa: La modalità di accesso al file non è valida.
Rimedio: Verificare che il modo di accesso sia corretto.

FILE-027 Illegal attribute
Causa: L'attributo del file nella richiesta SET_ATTRIBUTE non è valido.
Rimedio: Verificare che l'attributo sia valido.

FILE-028 Illegal data block
Causa: Il blocco dati usato nella richiesta FIND_NEXT, è danneggiato.
Rimedio: Occorre tenere memorizzato il blocco dati ritornato dalla richiesta precedente FIND_FIRST o FIND_NEXT.

FILE-029 Command is not supported
Causa: È stato specificato un comando di richiesta non valido.
Rimedio: Verificare che il codice della richiesta sia corretto.

FILE-030 Device lun table is full
Causa: La tabella di gestione del dispositivo è piena.
Rimedio: Smontare i dispositivi che non sono necessari.

FILE-031 Illegal path name
Causa: Il nome della traiettoria contiene un carattere non valido.
Rimedio: Verificare che il nome della traiettoria sia esatto.

FILE-032 Illegal parameter
Causa: È stato trovato un parametro non valido.
Rimedio: Verificare che tutti i parametri per la richiesta siano corretti.

FILE-033 System file buffer full
Causa: Il buffer di gestione file è pieno.
Rimedio: Chiudere i file non utilizzati.

FILE-034 Illegal file position
Causa: Specificata una posizione nel file non valida.
Rimedio: Verificare che il parametro della posizione del file dalla richiesta SEEK sia positiva e non vada oltre la fine del file.

FILE-035 Device not formatted
Causa: Si è cercato di accedere ad un dispositivo non formattato.
Rimedio: Formattare il dispositivo prima di usarlo.

FILE-036 File already exist
Causa: Si è cercato di rinominare un file con un nome già esistente.
Rimedio: Cambiare il nome del nuovo file o cancellare il file già esistente.

FILE-037 Directory not empty
Causa: Si è cercato di rimuovere una sottodirectory che contiene file o sottodirectory.
Rimedio: Rimuovere prima i file e le sottodirectory interne alla sottodirectory che si vuole cancellare.

FILE-038 File locked by too many tasks
Causa: Ci sono troppe richieste di blocco dello stesso file.
Rimedio: Sbloccare le richieste non necessarie.

FILE-039 Directory already exists
Causa: Si è cercato di creare una sottodirectory già esistente.
Rimedio: Usare nomi unici per le sottodirectory.

FILE-040 Illegal file access mode

Causa: Si è cercato di leggere da un file che può solo essere modificato o di scrivere su un file di sola lettura.
Rimedio: Aprire il file con la modalità di accesso corretta.

FILE-041 File not locked

Causa: Si è cercato di sbloccare un file non bloccato.
Rimedio: Non sbloccare un file non bloccato. È possibile sbloccare solo file che siano stati bloccati.

FILE-045 need to set $FILE_MAXSEC

Causa: La variabile $FILE_MAXSEC non è stata impostata prima di formattare un'unità di memoria.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema $FILE_MAXSEC ad un valore valido. Un buon valore standard è 800.

FILE-049 File is not standard file

Causa: Il file su cui si è tentato di effettuare l'operazione non è di tipo standard.
Rimedio: Utilizzare un'unità di memoria standard. (es. FR: o RD:)

FILE-050 PChamp %s device NOT ready - device FULL

Causa: L'unità di memoria utilizzata per scrivere i dati generati dalla funzione PChamp è piena o non pronta.
Rimedio: Verificare l'unità di memoria oppure eliminare i vecchi file che fossero presenti su di essa.

FILE-051 NESTED kread issued

Causa: La funzione Kread è stata richiamata mentre era pendente una lettura WOULDBLOCK.
Rimedio: Non richiamare la funzione Kread fino a quando non sia stato ricevuto il pacchetto di dati letto in precedenza.

FILE-052 Kread re-call with different buf_p

Causa: La funzione Kread è stata richiamata dopo una lettura WOULDBLOCK, ma con un buf_p differente,
Rimedio: Richiamare la funzione Kread con lo stesso buf_p utilizzato nella chiamata originaria.

FILE-053 MC Inserted

Causa: Una Memory Card (MC) è stata inserita ed è stata rilevata correttamente dal sistema.
Rimedio: Utilizzare la Memory Card dopo l'apparizione di questo messaggio.

FILE-054 MC Removed

Causa: La Memory Card è stata rimossa dal sistema.
Rimedio: Se si desidera continuare ad utilizzarla, reinserire la Memory Card nella propria sede.

FILE-055 MC not detected

Causa: La Memory Card (MC) non è inserita correttamente oppure il tipo di dispositivo non è una Memory Card. (SRAM o Flashdisk).
Rimedio: Inserire una Memory Card oppure sostituire il dispositivo inserito con una Memory Card.

FILE-056 Modem Card Inserted

Causa: Una Modem Card è stata inserita ed è stata rilevata correttamente dal sistema.
Rimedio: Utilizzare la Modem Card dopo l'apparizione di questo messaggio.

FILE-057 Modem Card Removed

Causa: La Modem Card è stata rimossa dal sistema.
Rimedio: Se si desidera continuare ad utilizzarla, reinserire la Modem Card nella propria sede.

FILE-058 Illegal Character in Name

Causa: Il nome inserito contiene un carattere non valido.
Rimedio: Rimuovere i caratteri non alfanumerici che non siano il tratto basso ('_' o underscore).

FILE-059 Not enough TEMP memory for file operation

Causa: La memoria TEMP non è sufficiente per completare l'operazione su file in esecuzione.
Rimedio: Tentare una delle seguenti azioni. 1. Rimuovere file/programmi non necessari dal sistema. 2. Rimuovere dal controllore le opzioni non utilizzare ricaricando completamente il software. 3. Aggiungere memoria DRAM al sistema.

FILE-060 Max %d,Req %d,Ac %d

Causa: La dimensione richiesta (Req) di memoria RD eccede il limite massimo (Max). La memoria RD è rimasta nello stato attuale (Ac).

Rimedio: Modificare la variabile $FILE_MAXSEC in modo che la dimensione richiesta (Req) di memoria RD sia inferiore al massimo consentito (Max).

FILE-061 Requested RD Sz too big

Causa: La dimensione richiesta (Req) di memoria RD eccede il limite massimo (Max). La memoria RD è rimasta nello stato attuale (Ac).

Rimedio: Modificare la variabile $FILE_MAXSEC in modo che la dimensione richiesta (Req) di memoria RD sia inferiore al massimo consentito (Max).

FILE-062 Backup files are not correct

Causa: Il file di backup non è corretto.

Rimedio: Tentare di eseguire un'operazione di backup su un altra unità di memoria o su un altro tipo di dispositivo.

FILE-063 (%s) is not loaded

Causa: Il file indicato non è stato caricato quando tutti i file sono stati ricaricati dalla funzione che esegue l'aggiornamento automatico del software.

Rimedio: Ricercare la causa del problema per avere maggiori informazioni.

FILE-064 Unspecified DOS system error:%d

Causa: Si è verificato un errore nel sistema di manipolazione di file. Questo allarme dovrebbe presentarsi raramente. Il numero che appare dopo il testo del messaggio indica che:
50 -- L'unità di memoria è stata rimossa e sostituita prima dello svuotamento del buffer.
51 -- Il driver ha rilevato un malfunzionamento dell'unità di memoria.
52 -- L'unità di memoria che si tenta di utilizzare non è stata inizializzata.
53 -- Il driver ha rilevato che l'unità di memoria è vuota.
54 -- Il driver ha rilevato che l'unità di memoria non è stata riconosciuta.
60 -- Non è presente la firma in BPB (è necessario formattare l'unità di memoria).
61 -- Non è presente la firma in MBR.
62 -- Non esiste la partizione richiesta a quell'offset.
63 -- Errore di I/O durante la lettura di MBR (nota: MBR è il primo ad essere letto ad ogni nuovo inserimento),
64 -- Errore di I/O durante la lettura di BPB (blocco 0).
65 -- Errore di I/O durante la lettura della struttura INFO FAT32 (estensione BPB).
70 -- Errore di lettura di un blocco di directory attraverso il buffer.
71 -- Errore di lettura di un blocco FAT attraverso il buffer FAT.
72 -- Errore di scrittura di un blocco di directory attraverso il buffer.
73 -- Errore di scrittura di un blocco FAT attraverso il buffer FAT.
74 -- Errore di scrittura di un blocco INFO durante lo svuotamento della FAT.

Rimedio: Ritentare l'operazione. Se il problema persiste, verificare manualmente che i file siano stati letti, scritti, ecc. Per mezzo di un Personal Computer verificare l'integrità del dispositivo di memoria con le funzioni CheckDisk o quelle di analisi di errore. Se si decide di contattare FANUC, ricordarsi di includere il numero descritto sopra insieme alle altre informazioni.

FILE-065 Internal DOS system error: %d

Causa: Si è verificato un errore nel sistema di manipolazione di file. Questo allarme dovrebbe presentarsi raramente. Il numero che appare dopo il testo del messaggio indica che:
100 -- Il sistema ha incontrato un numero di blocco inatteso; utilizzare un'unità di memoria di verifica.
101 -- Il sistema ha incontrato un cluster inatteso; utilizzare un'unità di memoria di verifica.
102 -- Il percorso specificato deve essere una directory, ma non lo è.
103 -- Il sistema ha rilevato una condizione inattesa; utilizzare un'unità di memoria di verifica.
110 -- Non sono disponibili altre strutture di directory.
111 -- Non sono disponibili altre directory o altri blocchi vuoti.

Rimedio: Ritentare l'operazione. Se il problema persiste, verificare manualmente che i file siano stati letti, scritti, ecc. Per mezzo di un Personal Computer verificare l'integrità del dispositivo di memoria con le funzioni CheckDisk o quelle di analisi di errore. Se si decide di contattare FANUC, ricordarsi di includere il numero descritto sopra insieme alle altre informazioni.

FILE-066 UD%d Ins %s %s

Causa: Una memoria USB è stata inserita ed è stata rilevata correttamente dal sistema.
Rimedio: Utilizzare la memoria USB dopo l'apparizione di questo messaggio.

FILE-067 UD%d Removed

Causa: La memoria USB è stata rimossa dal sistema.
Rimedio: Reinserire la memoria USB se si desidera continuare ad utilizzarla.

FILE-068 UD not detected

Causa: La memoria USB non è inserita correttamente oppure il tipo di dispositivo non è una memoria USB .
Rimedio: Rimuovere e reinserire la memoria USB oppure utilizzarne una diversa.

FILE-069 USB hub Ins %s %s

Causa: Un hub USB è stato inserito e rilevato come descritto nelle stringhe che appaiono nel messaggio. Questo messaggio ha il solo scopo di informare l'operatore dell'avvenuto inserimento di un dispositivo hub.
Rimedio: Nessuno.

FILE-070 USB hub Removed

Causa: Un Hub USB è stato rimosso. Questo è solo un messaggio di informazione per l'operatore.
Rimedio: Nessuno.

FILE-071 USB vend: %04x prod: %04x

Causa: Informazioni di dettaglio sul dispositivo USB, Questo messaggio apparirà come causa associata all'allarme FILE-066 allo scopo di identificare il dispositivo inserito.
Rimedio: Nessuno.

FILE-072 USB over current detected

Causa: I dispositivi USB inseriti stanno assorbendo una corrente superiore a 500mA.
Rimedio: Ridurre il consumo di energia rimuovendo alcuni dispositivi oppure utilizzare un alimentatore esterno.

FILE-073 USB error %d

Causa: Si è verificato un errore nel sistema di gestione delle unità di memoria USB. Questo allarme dovrebbe presentarsi raramente.
Rimedio: Contattare FANUC.

FILE-074 USB not supported

Causa: Questo hardware non supporta disponivi USB.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

FILE-075 No media inserted or detected

Causa: L'unità di memoria non è stata inserita correttamente, oppure non è del tipo corretto.
Rimedio: Inserire l'unità di memoria appropriata, come ad esempio una memoria USB o una Memory Card. Tentare di rimuovere e reinserire il dispositivo oppure utilizzarne uno differente.

FILE-076 %s invalid sector size %d

Causa: Sull'unità di memoria è presente un settore non valido e non può essere utilizzata per operazioni di manipolazione di file.
Rimedio: Provare ad utilizzare un altro dispositivo.

FILE-077 Auto backup start (%s)

Causa: Ha avuto inizio una procedura di backup automatico.
Rimedio: Nessuno.

FILE-078 Auto backup complete

Causa: La procedura di backup automatico è terminata.
Rimedio: Nessuno.

FILE-079 Error Auto backup %s

Causa: Durante la procedura di backup automatico si è verificare un errore.
Rimedio: Verificare.

FILE-080 Backup in progress

Causa: La procedura di backup automatico è in corso.
Rimedio: Verificare.

FILE-081 Load fail %s (%d,%d)

Causa: La lettura ed il caricamento del file specificato non sono riusciti.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

FILE-082 Backup file not found: %s

Causa: Questo messaggio appare insieme all'allarme: “Backup file is not correct” (Il file di backup non è corretto). Questo allarme indica che il file, o uno dei file, non è stato trovato.
Rimedio: Provare a ricaricare il file da una copia di backup meno recente oppure proveniente da un altro robot.

FILE-083 A Backup file is empty: %s

Causa: Questo messaggio appare insieme all'allarme: “Backup file is not correct” (Il file di backup non è corretto). Questo allarme indica che il file, o uno dei file, trovato era vuoto o aveva lunghezza nulla.
Rimedio: Provare a ricaricare il file da una copia di backup meno recente oppure proveniente da un altro robot.

FILE-084 The format operation failed

Causa: Il dispositivo di memoria ha qualche problema oppure è danneggiato.
Rimedio: Ritentare l'operazione. Se l'allarme continua a ripresentarsi, tentare di utilizzarne uno differente. Per mezzo di un PC verificare l'integrità del dispositivo di memoria con la funzione CheckDisk o una di analisi di errore.

FILE-085 chkdsk %s

Causa: La funzione CHKDSK ha determinato che il dispositivo di memoria ha un problema.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

FILE-086 Failed to save MC:

Causa: Il salvataggio dei dati nell'unità di memoria MC: non è riuscito.
Rimedio: Questo è solo un messaggio informativo.

FILE-087 Failed to save UD1:

Causa: Il salvataggio dei dati nell'unità di memoria UD1: non è riuscito.
Rimedio: Questo è solo un messaggio informativo.

FILE-088 Failed to save UT1:

Causa: Il salvataggio dei dati nell'unità di memoria UT1: non è riuscito.
Rimedio: Questo è solo un messaggio informativo.

FILE-089 USB kb Ins %s %s

Causa: Una tastiera USB è stata installata e rilevata.
Rimedio: Ora è possibile utilizzare una tastiera USB.

FILE-090 USB kb Removed

Causa: Una tastiera USB è stata rimossa.
Rimedio: Se si desidera continuare ad utilizzare la tastiera USB, ricollegarla.

FILE-091 USB mouse Ins %s %s

Causa: Un mouse USB è stato installato e rilevato.
Rimedio: Ora è possibile utilizzare un mouse USB.

FILE-092 USB mouse Removed
Causa: Un mouse USB è stato rimosso.
Rimedio: Se si desidera continuare ad utilizzare il mouse USB, ricollegarlo.

FILE-093 USB ram parity
Causa: La memoria RAM dell'interfaccia USB ha un errore di parità.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

FILE-094 USB ram dma %d
Causa: Si è verificato un errore nel trasferimento DMA da o verso la memoria RAM dell'interfaccia USB. Il trasferimento è avvenuto senza DMA.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

FILE-095 (%s) is not loaded
Causa: Riferirsi all'altro avvertimento visualizzato contemporaneamente.
Rimedio: Gestire l'altro avvertimento visualizzato contemporaneamente.

FILE-096 on line %d, %s
Causa: La descrizione è sbagliata
Rimedio: Correggere la descrizione.

FILE-097 Out of memory
Causa: La memoria è insufficiente.
Rimedio: Ridurre la descrizione o aumentare la memoria.

FILE-098 Over 1000 programs
Causa: I programmi descritti sono troppi.
Rimedio: Ridurre il numero di programmi.

FILE-099 Wrong end of file
Causa: La descrizione è sbagliata
Rimedio: Correggere la descrizione.

FILE-100 Wrong tag/item/character code
Causa: La descrizione è sbagliata
Rimedio: Correggere la descrizione.

FILE-101 Over 35 definitions
Causa: Le definizioni descritte sono troppe.
Rimedio: Ridurre il numero di definizioni.

FILE-102 Over limit value
Causa: Il valore descritto è oltre i limiti.
Rimedio: Correggere il valore.

FILE-102 Over limit value
Causa: Il valore descritto è oltre i limiti.
Rimedio: Correggere il valore.

FILE-103 %s isn't detected
Causa: L'unità visualizzata non è preparata.
Rimedio: Preparare l'unità.

FILE-104 File is too large
Causa: La dimensione del file è troppo grande.
Rimedio: Ridurre la dimensione del file suddividendolo in più file.

FILE-105 Max %d,Req %d,Ac %

Causa: La dimensione di memoria richiesta ($FILE_MAXSEC) eccede il limite massimo. La memoria TD è rimasta nello stato attuale.

Rimedio: Modificare la variabile ($FILE_TD_SEC) in modo che la dimensione richiesta di memoria sia inferiore al massimo consentito.

FILE-106 Requested TD Sz too big

Causa: La dimensione della memoria TD richiesta supera la dimensione massima disponibile. La memoria TD è rimasta nello stato attuale

Rimedio: Modificare la variabile $FILE_TD_SEC in modo che la dimensione richiesta (Req) di memoria sia inferiore al massimo consentito (Max).

FILE-108 Auto backup is executed frequently

Causa: Un backup automatico frequente nella FRA: può ridurre la durata utile della FROM.

Rimedio: Ridurre la frequenza dei backup nella FRA: entro 5 volte al giorno, oppure cambiare l'unità in MC: o USB:.

4.6.4 FLPY

FLPY-001 End of directory reached

Causa: La lista ha raggiunto la fine della directory. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

FLPY-002 File already exists

Causa: Il nome del file che si è cercato di creare è già presente in questa unità.

Rimedio: Cancellare il file corrispondente a questo nome o scegliere un altro nome per il file.

FLPY-003 File does not exist

Causa: Il file che si è cercato di aprire non esiste in questa unità.

Rimedio: Aprire un file presente nell'unità.

FLPY-004 Unsupported command

Causa: L'operazione non è supportata su floppy.

Rimedio: L'operazione non è supportata su floppy.

FLPY-005 Disk is full

Causa: Il disco è pieno.

Rimedio: Cancellare i file non necessari o utilizzare un disco libero.

FLPY-006 End of file reached

Causa: Durante la lettura si è raggiunta la fine del file.

Rimedio: Non è possibile leggere il file oltre la fine del file.

FLPY-008 Only one file may be opened

Causa: Si è tentato di aprire più di un file.

Rimedio: Non cercare di aprire più di un file alla volta.

FLPY-009 Communications error

Causa: Il formato del protocollo non è valido.

Rimedio: Ritentare l'operazione.

FLPY-015 Write protection violation

Causa: Il disco è protetto in scrittura.

Rimedio: Rimuovere la protezione dal disco o usare un disco non protetto.

FLPY-100 Directory read error

Causa: Le informazioni della directory sono danneggiate o illeggibili.
Rimedio: Provare con un altro disco o riformattare il disco.

FLPY-101 Block check error

Causa: Il dato di checksum è errato. I dati non possono essere letti correttamente.
Rimedio: Provare con un altro disco o riformattare il disco.

FLPY-103 Seek error

Causa: Un settore del disco è danneggiato.
Rimedio: Pulire il drive, provare con un altro disco o riformattare il disco.

FLPY-104 Disk timeout

Causa: Il drive non risponde al comando.
Rimedio: Verificare il cavo del drive e verificare che sia alimentato.

FLPY-105 Write protection violation

Causa: Il disco è protetto in scrittura.
Rimedio: Rimuovere la protezione dal disco o usare un disco non protetto.

FLPY-106 Memory Card hardware error

Causa: Si è verificato un errore sulla memory card.
Rimedio: Verificare la connessione dell'unità di interfaccia con Memory Card o la batteria della memory card.

FLPY-107 Not formatted card

Causa: La memory card non è formattata.
Rimedio: Formattare la memory card tramite il menu UTILITY nella schermata FILE.

4.6.5 Codici di allarme FORC

FORC-001 Main board type is wrong

Causa: La scheda principale del controllore non ha l'interfaccia per il sensore di forza.
Rimedio:
1. Controllare se la scheda principale del controllore ha l'interfaccia per il sensore di forza.
2. Se la scheda non ha l'interfaccia per il sensore di forza, sostituirla con una scheda che l'abbia.
3. Se il tipo di scheda principale è sconosciuta, contattare l'assistenza FANUC.

FORC-004 Communication error

Causa: Errore interno del software.
Rimedio:
1. Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'allarme persiste, sostituire la scheda.
2. Contattare FANUC.

FORC-005 Robot not mastered

Causa: La masterizzazione del robot non è completo.
Rimedio: Eseguire la masterizzazione.

FORC-006 Sensor board is disabled 2

Causa: Errore interno del software.
Rimedio:
1. Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'allarme persiste, sostituire la scheda.
2. Contattare FANUC.

FORC-007 Memory initialization error

Causa: All'interno del software si è verificato un errore relativo all'inizializzazione della memoria. La capacità della memoria può essere insufficiente, o la memoria può essere distrutta.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-008 Option is not loaded

Causa: L'opzione software richiesta per il controllo della forza non è incorporata nel controllore.
Rimedio: Installare l'opzione (force control fitting). Contattare il servizio assistenza FANUC.

FORC-011 Force group mismatch

Causa: Il gruppo di assi del controllo della forza non corrisponde al gruppo di default del programma.
Rimedio: Verificare i gruppi di assi selezionati nel programma.

FORC-012 Time out error occurred

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: 1. Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'allarme persiste, sostituire la scheda.

FORC-013 Communications error

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: 1. Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'allarme persiste, sostituire la scheda.
2. Contattare FANUC.

FORC-014 Invalid tool number

Causa: Il numero di sistema di coordinate utensile è impostato a 0.
Rimedio: Impostare il numero di sistema di coordinate utensile corretto.

FORC-015 Force sensor error exceed limit

Causa: Come risulta dalla diagnostica del sensore di forza, l'errore del sensore eccede la tolleranza ammessa.
Rimedio: Verificare il sensore di forza. Contattare FANUC.

FORC-016 Diagnosis normal end

Causa: Il funzionamento del sensore di forza è normale.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

FORC-017 Diag. data has been set

Causa: L'istruzione Force Sensor Diagnosis è stato eseguito con un sensore di forza a 3 assi e i suoi dati sono stati impostati. Questi valori possono essere visti sulla schermata Force Sensor Diagnosis Results.
(UTILITIES → Force Sensor → Force Sensor Diagnosis Results)
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

FORC-018 Uninitialized data

Causa: I dati del sensore di forza non sono inizializzati.
Rimedio: inizializzare i dati del sensore di forza.

FORC-019 Tolerance data is 0 or less

Causa: I dati di tolleranza non sono inizializzati.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema $CCS_GRP.$INIT_TOL.

FORC-020 Servo is not ready

Causa: Immediatamente dopo l'esecuzione del controllo della forza, è stato seguito un arresto in emergenza o si è verificato un servo allarme.
Rimedio: Controllare l'ambiente circostante per eventuali anomalie.
Se non ci sono anomalie, resettare l'allarme e rieseguire, oppure spegnere e riaccendere il controllore
Se il funzionamento normale è ancora disabilitato, contattare il servizio assistenza FANUC e riportare l'errore.

FORC-022 OFFSET/VOFFSET not executed

Causa: L'istruzione FORCE CTRL è stata eseguita prima delle istruzioni OFFSET CONDITION o VOFFSET CONDITION necessarie per la compensazione del sistema di coordinate utente. E' possibile che l'indice del registro di visione non sia appropriato.
Rimedio: Se "User Frame Compensation" è ON, programmare OFFSET CONDITION o VOFFSET CONDITION prima di FORCE CTRL
Controllare l'indice del registro di visione.

FORC-023 Force sensor error occurred

Causa: Si è presentato un allarme sul sensore di forza.

Rimedio: L'allarme già generato riguardante il sensore di forza non è stato rilasciato. Fare riferimento al rimedio per l'allarme generato.

FORC-024 Force control error occurred

Causa: Durante il controllo della forza si è verificato un errore. Il salto in caso di errore non è stato eseguito perché la LBL specificata è la numero 0.

Rimedio: Risolvere il problema, relativo al sensore di forza, verificatosi prima di questo allarme.

FORC-025 Function type is unused

Causa: L'istruzione FORCE CTRL non può essere eseguita perché è selezionato Unused.

Rimedio: Selezionare il tipo di funzione corretto.

FORC-026 Init data has been set

Causa: Ora i dati diagnostici del sensore di forza sono impostati.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

FORC-027 Another tuning already enabled

Causa: Un altro modo di regolazione è già abilitato.

Rimedio: Abortire il programma e rimuovere l'altra istruzione di regolazione.

FORC-028 Internal error(%d) occurred

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-029 Ext-Axis setting is invalid

Causa: L'asse esteso impostato come asse rotativo per la funzione "Threading" non può essere utilizzato.

Rimedio: Controllare quanto segue:

1. Il software di sistema contiene le opzioni J518 (Extended Axis Control) e J613(Continuous turn).
2. L'asse esteso è connesso come numero asse selezionato.
3. Il tipo dell'asse esteso non è asse integrato.
4. Il tipo dell'asse esteso è asse rotativo.
5. L'asse esteso è impostato in modo da poter ruotare continuamente.

FORC-030 The memory device doesn't exist

Causa: I dati di forza non possono essere salvati.

Rimedio: Preparare l'unità di memoria (USB o memory card) oppure disabilitare la funzione di registrazione dei dati di forza.

FORC-034 Vision Reg non-existent

Causa: L'opzione software richiesta per il registro di visione non è installata nel controllore, benché "User Frame Compensation SW" nella schermata Performance sia "VISION REG".

Rimedio:
1. Mettere "User Frame Compensation SW" nella schermata Performance a OFF o a POS REG.
2. Installare l'opzione richiesta. Contattare il servizio assistenza FANUC.

FORC-035 Vision OFFSET is invalid

Causa: L'offset della visione non è valido anche se "User Frame Compensation SW" nella schermata Performance è VISION REG.

Rimedio: Premere il tasto MENU sulla tastiera di programmazione e selezionare "SETUP" --> F1 "General". Portare il cursore su Enable.
VOFFSET" e selezionare F4 "ENABLED".

FORC-036 Vision Register wrong Type

Causa: L'opzione software richiesta per il registro di visione non è installata nel controllore, benché "User Frame Compensation SW" nella schermata Performance sia "VISION REG".

Rimedio: Impostare il tipo del registro di visione a Fixed Frame Offset.

FORC-037 Fixed sensor option is not ordered

Causa: L'opzione software richiesta per il sensore fisso non è incorporata nel controllore.
Rimedio: Installare l'opzione richiesta. Contattare il servizio assistenza FANUC.

FORC-038 Please set sensor frame

Causa: Il sistema di coordinate per il sensore fisso non è impostato.
Rimedio: Eseguire una delle seguenti azioni correttive:

1. Nel caso di un sensore di forza fisso, riferirsi alla sezione "FISSAGGIO DEL SENSORE DI FORZA SULLA TAVOLA DI LAVORO" nel manuale dell'operatore (sensore di forza) del controllore R-30*i*B (B-83424)" e impostare il sistema di coordinate del sensore.
2. Nel caso di un sensore mano, riferirsi alla sezione "CAMBIO DEL SOLO TIPO DI ATTACCO DEL SENSORE" nel manuale dell'operatore (sensore di forza) del controllore R-30*i*B (B-83424)" e impostare il sistema di coordinate del sensore.

FORC-039 Please reboot controller

Causa: Dopo aver impostato il sistema di coordinate del sensore con la "FUNZIONE DI IMPOSTAZIONE DELL'ATTACCO DEL SENSORE DI FORZA", eseguire il reboot se necessario.
Rimedio: Eseguire il reboot del controllore. Se questo allarme non scompare, contattare FANUC.

FORC-040 Can't exec. F/C with hand sensor

Causa: [Sensor attachment] è impostato come "HAND" nella "FUNZIONE SDI IMPOSTAZIONE DELL'ATTACCO DEL SENSORE DI FORZA" per M-1*i*A/0.5A.
Rimedio: Per M-1*i*A/0.5A il sensore di forza può essere utilizzato con montaggio mediante attrezzo di fissaggio. Riferirsi alla sezione "FISSAGGIO DEL SENSORE DI FORZA SULLA TAVOLA DI LAVORO" nel manuale dell'operatore (sensore di forza) del controllore R-30*i*B (B-83424)"

FORC-041 This controller isn't supported

Causa: La combinazione del robot e del controllore è sbagliata.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-042 Vision Register is not set

Causa: Non ci sono valori impostati nel registro di visione designato nell'istruzione VOFFSET CONDITION.
Rimedio: Controllare l'indice del registro di visione ed eseguire *i*RVision.

FORC-050 ForceSensor can't be connected

Causa: Il sensore di forza non può essere connesso.
Rimedio: Non eseguire l'istruzione SENSOR CONNECT mentre il robot è in movimento.

FORC-051 ForceSensor can't be disconnected

Causa: Il sensore di forza non può essere disconnesso.
Rimedio: Non eseguire l'istruzione SENSOR DISCONNECT mentre il robot è in movimento.

FORC-052 ForceSensor disconnection

Causa: E' stato fatto un tentativo di eseguire il controllo della forza mentre il sensore non era collegato.
Rimedio: Collegare il sensore di forza.

FORC-053 FS disconnect internal error

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-101 Default data is incorrect

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-103 Index value is incorrect

Causa: L'indice dell'istruzione FORCE CTRL non è corretto.
Rimedio: Impostare correttamente l'indice dell'istruzione FORCE CTRL.

FORC-105 Force group is incorrect

Causa: Il gruppo di forza del programma non è presente nel sistema.
Rimedio: Creare il gruppo di forza nel sistema.

FORC-106 Mass data is out of range

Causa: La massa calcolata in base ai dati inseriti eccede il limite massimo consentito.
Rimedio: Introdurre i dati appropriati.

FORC-107 Damper data is out of range

Causa: I dati di smorzamento calcolati in base ai dati inseriti eccede il limite massimo consentito.
Rimedio: Introdurre i dati appropriati.

FORC-108 Input data is out of minimum

Causa: I dati inseriti non arrivano al minimo prescritto.
Rimedio: Introdurre i dati appropriati.

FORC-109 Input data is out of maximum

Causa: I dati inseriti eccedono il massimo consentito.
Rimedio: Introdurre i dati appropriati.

FORC-110 Can not use memory card

Causa: E' stata selezionata la memory card su un controllore che ne è privo.
Rimedio: Selezionare un'unità diversa dalla memory card.

FORC-111 Rotation velocity is limited

Causa: L'asse di rotazione per l'infilaggio non è sull'asse J6 di un robot. La velocità di rotazione è limitata per sicurezza.
Rimedio: Non è un allarme. Se è necessaria una rotazione veloce, fare sì che l'asse di rotazione per l'infilaggio corrisponda a J6 del robot e impostare un sistema di coordinate utensile la cui origine siam su J6.

FORC-114 Converted individual difference

Causa: Poiché nei dati delle prestazioni l'elemento "Ending Condition Switch" è cambiato, "Individual diff. (-)" nei dati di base viene convertito.
Rimedio: Verificare "Individual diff.(-)" nei dati di base.

FORC-115 Insert direction is changed

Causa: "Insert Direction" nei dati di base è cambiato perché l'elemento modificato "Bearing Rotation Axis" è lo stesso di "Insert Direction" e questo non può realisticamente essere.
Rimedio: Verificare "Insert Direction" nei dati di base.

FORC-116 SoftFloat Combi. is prohibited

Causa: "SoftFloat" e "Force Control" sono stati eseguiti simultaneamente.
Rimedio: Non eseguire "SoftFloat" e "Force Control" simultaneamente.

FORC-117 Auto tuning not done

Causa: Non è possibile impostare "Phase Match Imp. Rate" nei dati delle prestazioni perché l'autoregolazione dei parametri dell'impedenza non è finita.
Rimedio: Eseguire preventivamente l'autoregolazione dei parametri dell'impedenza.

FORC-118 Groove direction is changed

Causa: "Insert Direction" nei dati di base è cambiato perché la nuova direzione della gola è la stessa di "Insert Direction". Questo allarme viene indicato solo in "Groove Insert".
Rimedio: Verificare "Insert Direction" nei dati di base.

FORC-119 Customize infinit loop

Causa: In esecuzioni successive del controllo della forza, una tabella specifica un'altra tabella come genitore, ma è a sua volta specificata come genitore della seconda tabella.
Rimedio: La specifica genitore-figlio genera un anello. Correggere la specifica genitore-figlio.

FORC-120 Customize exceed rty-child num

Causa: In esecuzioni successive del controllo della forza, è stato fatto un tentativo di impostare nell'elemento "Customize Parent Number" dei dati delle prestazioni di una tabella per la ripetizione il numero di un'altra tabella, ma l'altra tabella ha già una tabella figlio per la stessa operazione.

Rimedio: Per una tabella è possibile specificare una sola tabella figlio per la ripetizione. Eseguire una delle seguenti azioni correttive:

1. Quando si configura una nuova tabella figlio per la ripetizione
   Impostare "Customize Parent Number" per la tabella esistente per la ripetizione a 0 e specificare "Customize Parent Number" per la nuova tabella.
2. Quando il numero della tabella genitore non è corretto.
   Correggere il numero della tabella genitore..

FORC-121 Customize exceed ins-child num

Causa: E' stato fatto un tentativo di impostare nell'elemento "Customize Parent Number" dei dati delle prestazioni di una tabella per l'inserimento il numero di un'altra tabella, ma l'altra tabella ha già una tabella figlio per la stessa operazione.

Rimedio: Per una tabella è possibile specificare una sola tabella figlio per l'inserimento. Eseguire una delle seguenti azioni correttive:

1. Quando si configura una nuova tabella figlio per l'inserimento
   Impostare "Customize Parent Number" per la tabella esistente per a 0 e specificare "Customize Parent Number" per la nuova tabella.
2. Quando il numero della tabella genitore non è corretto.
   Correggere il numero della tabella genitore..
3. Quando la tabella figlio da specificare è una tabella per la ripetizione
   La tabella figlio per la ripetizione ha le seguenti caratteristiche:
   (1) Il sistema di coordinate utente e il sistema di coordinate utensile sono gli stessi della tabella genitore.
   (2) La direzione di inserimento della tabella figlio è la stessa della tabella genitore, la l'orientamento è opposto.
   (Esempio: Se la direzione di inserimento del genitore è -Z, la direzione di inserimento della tabella figlio è +Z
   Dopo aver impostato (1) e (2) correttamente, impostare "Customize Parent Number".

FORC-122 Customize exceed retry num

Causa: Una tabella figlio per la ripetizione è specificata come tabella genitore.

Rimedio: Una tabella figlio per la ripetizione non può essere specificata come tabella genitore.

1. Quando per le ripetizioni si utilizzano due tabelle Specificare una tabella di inserimento da accoppiare alla tabella di ripetizione come genitore.
2. Quando il numero di tabella di parametri specificato è sbagliato. Specificare correttamente il numero della tabella per l'inserimento.
3. Quando la direzione di inserimento della tabella specificata come genitore non è corretta Poiché la direzione di inserimento della tabella è la stessa del genitore di quella tabella genitore, ma il loro orientamento è opposto, quella tabella viene vista come figlio per la ripetizione. Correggere la direzione di inserimento di quella tabella genitore.

FORC-123 Customize syncro change OK

Causa: Non è un allarme. I parametri vengono copiati fra tabelle aventi una relazione genitore-figlio.

Rimedio: Poiché questo non è un errore, non è necessaria alcuna azione correttiva.

FORC-124 Customize syncro change NG

Causa: Non è un allarme. I parametri vengono copiati fra tabelle aventi una relazione genitore-figlio.

Rimedio: Poiché questo non è un errore, non è necessaria alcuna azione correttiva.

FORC-125 Customize intr. TP err0

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-126 Customize Auto.Exec Set. err

Causa: I parametri nelle tabelle personalizzate Auto.Cont.Exec. non sono appropriati.

Rimedio: Controllare funzione, sistema di coordinate, numero genitore, numero figlio, compensazione visione, ecc. Riferirsi alla sezione "Customization Automatic Continuous Execution function" del manuale dell'operatore (sensore di forza) dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Mate (B-83424).

FORC-127 Signal Output for ERR Set.err

Causa: I parametri del segnale in uscita per ERR non sono appropriati.

Rimedio: Controllare il tipo e il numero del segnale.

FORC-128 Turn on Gain Auto Modify

Causa: "F.Ctrl. Gain Auto Modify" è OFF. Per un'istruzione di controllo della forza fra l'istruzione 'AUTO TUNING ON' e l'istruzione 'AUTO TUNING OFF', lo switch "F.Ctrl. Gain Auto Modify" deve essere ON..

Rimedio: Per utilizzare la regolazione automatica del guadagno del controllo della forza, mettere a ON "F.Ctrl. Gain Auto Modify" sulla schermata della corrispondente tabella di dati.
Se la regolazione automatica del guadagno del controllo della forza non viene eseguita, l'istruzione 'AUTO TUNING ON' può essere eseguita impropriamente in qualche punto del programma. Correggere il programma in modo da non eseguire impropriamente quell'istruzione.

FORC-129 Direction is same as ins. dir.

Causa: E' stato fatto un tentativo di impostare un parametro per la direzione di inserimento sulle schermate search basic o search performance della funzione "Search". Questo allarme viene indicato solo nella funzione "Search".

Rimedio: Sulle schermate search basic e search performance non possono essere impostati parametri per la direzione di inserimento. Controllare se la direzione di inserimento e la direzione di ricerca sono corrette.

FORC-130 Illegal insert data index

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-131 Can not execute Gain Tuning

Causa: L'istruzione di regolazione automatica del guadagno del controllo della forza è stata eseguita quando il robot non era pronto.

Rimedio: Muovere il robot nelle direzioni X, Y e Z a una velocità di varie centinaia di mm al secondo e riportarlo della posizione originale. Eseguire di nuovo la regolazione automatica del guadagno del controllo della forza prima di rilasciare il pulsante di uomo morto o di applicare un arresto d'emergenza. Se è stato rilasciato il pulsante di uomo morto o è stata applicato l'arresto d'emergenza. Ricominciare dal movimento del robot nelle direzioni X, Y e Z.

FORC-151 F/S FPGA version error (F:%d^1)

Causa: La versione di FPGA non è corretta.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-158 F/S gauge data overflow (F:%d^1)

Causa: L'uscita del sensore ha superato il limite.

Rimedio:
1. Portare il robot in una posizione in cui non tocchi alcun oggetto in modo da rimuovere il sovraccarico dal sensore di forza.
2. Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'allarme si ripresenta, eseguire il passo seguente.
3. Questo errore può essere stato causato da un'accelerazione improvvisa. Alleggerire l'utensile attaccato al sensore di forza o ridurre la velocità del TCP e l'accelerazione nel punto in cui si è verificato l'allarme.
4. Se l'utensile, come una smerigliatrice o un avvitatore, è attaccato al robot, accertarsi che non eserciti una forza eccessiva sul sensore. Se possibile, ridurre la velocità di rotazione dell'utensile.
5. Sostituire la testa del sensore di forza.

FORC-159 F/S sensor limit overflow (F:%d^1)

Causa: Il carico applicato alla testa del sensore è eccessivo.

Rimedio:
1. Accertarsi che il robot non sia in contatto con alcun oggetto. Altrimenti potrebbe esserci stata una collisione.
2. Se non ci sono contatti, l'allarme può essere dovuta a un'accelerazione improvvisa. Alleggerire l'utensile o ridurre la velocità e l'accelerazione del TCP.
3. Se l'utensile, come una smerigliatrice o un avvitatore, è attaccato al robot, accertarsi che non eserciti una forza eccessiva sul sensore. Se possibile, ridurre la velocità di rotazione dell'utensile.
4. Assicurarsi che il valore della voce 'Insert Force' nei dati di base non sia troppo elevato. Se non lo è, andare al passo seguente.
5. Il robot può essere stato soggetto a vibrazioni dovute a un eccessivo guadagno del controllo della forza. Ridurre gradualmente il valore di Master Frequency di guadagno del controllo della forza.
6. Portare il robot in una posizione base e cancellare l'uscita del sensore di forza da una "Force Sensor Current Value Screen" (Fare riferimento alla sezione "SCHERMATA DI STATO DEL SENSORE DI FORZA" del manuale dell'operatore (sensore di forza) dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Mate (B-83424)). Controllare i sensore di forza eseguendo l'istruzione diagnostica del sensore di forza (Riferirsi alla sezione "Istruzioni diagnostiche del sensore di forza" dello stesso manuale.

FORC-160 F/S cable is cut (F:%d^1)

Causa: Il cavo del sensore di forza è danneggiato. Oppure la connessione del cavo al sensore di forza è lasca. La testa del sensore di forza può essere danneggiata.

Rimedio:
1. Accertarsi che la connessione del cavo al sensore di forza sia salda.
2. Sostituire il cavo del sensore.
3. Verificare che la scheda principale di R-30*i*B Plus abbia un'interfaccia per il sensore di forza.
4. Sostituire la testa del sensore di forza.

FORC-161 F/S calibration data not loaded

Causa: I dati di calibrazione del sensore di forza non sono stati caricati correttamente.

Rimedio: Nel caso di un sensore di forza per 6 assi, copiare il file "CCSCB2.CM" dal CD-R allegato al sensore su una memory card o una memoria USB. Eseguire il file dalla tastiera di programmazione.
Dato che questo file è specifico di ciascun sensore di forza non utilizzare quello di un altro sensore. Controllare che il numero di serie stampato sul CD-R sia lo stesso scritto sulla superficie del sensore.

FORC-162 F/S temperature data overflow (F:%d^1)

Causa: Si è verificato un errore di emissione di temperatura in uscita dalla testa del sensore di forza.

Rimedio:
1. Portare il robot in una posizione in cui non tocchi oggetti.
2. Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'allarme si ripresenta, eseguire il passo seguente.
3. Sostituire la testa del sensore di forza.

FORC-164 F/S temp. lower limit error (F:%d^1)

Causa: La temperatura misurata alla testa del sensore di forza è troppo bassa.

Rimedio:
1. Controllare che la temperatura ambiente non sia troppo bassa e che non ci siano oggetti molto freddi intorno alla testa del sensore. Leggere la temperatura nella schermata "Force Sensor Current Value" e accertarsi che il suo valore sia maggiore di 0 gradi Celsius. Se l'allarme si ripresenta, proseguire con il prossimo passo.
2. Accertarsi che i cavi del sensore siano connessi correttamente e che non ci siano linee interrotte. Se non si riscontrano situazioni anomale, proseguire al prossimo passo.
3. Sostituire la scheda principale del controllore. Se l'allarme si ripresenta, eseguire il passo seguente.
4. Sostituire la testa del sensore di forza.

FORC-165 F/S temp. upper limit error (F:%d^1)

Causa: La temperatura misurata alla testa del sensore di forza è troppo alta.

Rimedio:
1. Controllare che la temperatura ambiente non sia troppo alta e che non ci siano oggetti molto caldi intorno alla testa del sensore. Leggere la temperatura nella schermata "Force Sensor Current Value" e accertarsi che il suo valore sia maggiore di 60 gradi Celsius. Se l'allarme si ripresenta, proseguire con il prossimo passo.
2. Accertarsi che i cavi del sensore siano connessi correttamente e che non ci siano linee interrotte. Se non si riscontrano situazioni anomale, proseguire al prossimo passo.
3. Sostituire la scheda principale del controllore. Se l'allarme si ripresenta, eseguire il passo seguente.
4. Sostituire la testa del sensore di forza.

FORC-171 F/S output data frozen (F:%d^1)

Causa: I dati in uscita dalla testa del sensore sono "congelati" (immutati). (Il sensore di forza restituisce dati costanti.)

Rimedio:
1. 1. Verificare i dati emessi dal sensore di forza sulla tastiera di programmazione (schermata di stato del sensore di forza). E' normale che i valori cambino ad ogni momento. Se il valore è costante, significa i dati sono "congelati"; andare al passo seguente.
2. Accertarsi che i cavi del sensore siano connessi correttamente e che non ci siano linee interrotte. Se non si riscontrano situazioni anomale, proseguire al prossimo passo.
3. Se è installato anche 3DL, controllare i fusibili del multiplexer.
4. Sostituire la scheda principale del controllore. Se l'allarme si ripresenta, eseguire il passo seguente.
5. Sostituire la testa del sensore di forza.

FORC-175 F/S force differential limit (F:%d^1)

Causa: Il differenziale di forza rilevato durante il controllo di forza è eccessivo.

Rimedio:
1. Controllare il punto di approccio in modo che il robot non entri in contatto con oggetti.
2. Se l'utensile, come una smerigliatrice o un avvitatore, è attaccato al robot, accertarsi che non eserciti una forza eccessiva sul sensore. Se possibile, ridurre la velocità di rotazione dell'utensile. Mettere a ON "Force Denoising Sw" nella schermata di impostazione dei dati delle prestazioni.
3. Il robot può essere stato soggetto a vibrazioni dovute a un eccessivo guadagno del controllo della forza. Ridurre gradualmente il valore di Master Frequency di guadagno del controllo della forza.
4. Diminuire il valore dei parametri 'Insert Force' (forza di inserimento) o 'Pushing Force' (forza di spinta) nei dati di base.
5. Nel caso della funzione "Contour", aumentare il valore di "Force Change Limit" nella schermata di impostazione dei dati delle prestazioni.

FORC-180 F/S ITP counter error (F:%d^1)

Causa: Errore delle comunicazioni.

Rimedio:
1. Portare il robot in una posizione in cui non tocchi oggetti.
2. Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'allarme si ripresenta, eseguire il passo seguente.
3. Accertarsi che i cavi del sensore siano connessi correttamente e che non ci siano linee interrotte. Se non si riscontrano situazioni anomale, proseguire al prossimo passo.
4. Sostituire la scheda principale del controllore. Se l'allarme si ripresenta, eseguire il passo seguente.
5. Sostituire la testa del sensore di forza.

FORC-181 Force sensor type error (F:%d^1)

Causa: Il controllore non può identificare correttamente il tipo di sensore di forza.

Rimedio:
1. Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'allarme si ripresenta, eseguire il passo seguente.
2. Verificare la connessione del cavo del sensore di forza. Controllare anche se vi sono fili tagliati.
3. Sostituire la testa del sensore di forza.

FORC-183 Mass Measure execution error

Causa: I valori di "Reg. No. Basis Measure", "Reg. No. Mass Measure","Reg. No. Mass Result" non sono validi per "Mass Measurement by a Force Sensor". "Mass Measurement " e "Force Control" sono stati eseguiti simultaneamente.

Rimedio:
1. Quando "Mass Measurement SW" è ON, non cambiare il valore di "Reg. No. Basis Measure", "Reg. No.Mass Measure","Reg. No. Mass Result". Se è necessario cambiare questi valori, mettere prima a OFF "Mass Measurement SW".
2. Controllare se "Reg. No. Basis Measure", "Reg. No. Mass Measure","Reg. No. Mass Result" sono diversi.
3. Controllare se "Reg. No. Basis Measure", "Reg. No. Mass Measure","Reg. No. Mass Result" sono interi positivi.
4. Non eseguire "Basis Measurement" e "Mass Measurement" simultaneamente.
5. Non eseguire "Mass Measurement" e "Force Control" simultaneamente.

FORC-184 Mass Measure timeout error

Causa: Il tempo trascorso per "Basis Measurement" e "Mass Measurement" eccede "Max. Data Record Time" per "Mass Measurement by a Force Sensor".

Rimedio:
1. Controllare il tempo di inizio e il tempo di fine di "Basis Measurement" o "Mass Measurement".
2. Aumentare "Max. Data Record Time".

FORC-188 Auto Tuning SW is turned off

Causa: Lo switch “F.Ctrl. Gain Auto Modify” è OFF.

Rimedio: Questo non è un errore. Se si desidera eseguire di nuovo l’istruzione regolazione automatica del guadagno del controllo della forza mettere di nuovo a ON “F.Ctrl. Gain Auto Modify".

FORC-199 Single singularity error (F:%d^1)

Causa: Il robot si è avvicinato ad un punto di singolarità mentre era in esecuzione un controllo di forza.

Rimedio: Ci sono due tipi di orientamento che causano questo allarme.
Angolo di J5 = 0 gradi.
J2, J3 e J5 sulla stessa linea.
Eseguire il controllo della forza in una posizione e con un orientamento abbastanza diversi da questi stati.

FORC-201 Complex singularity error (F:%d^1)

Causa: Durante il controllo della forza J1 e J6 si sono avvicinati a un punto di singolarità durante il controllo della forza.

Rimedio: Non eseguire il controllo della forza in una postura nella quale J6 si sovrappone all’asse di J1. (La mano del robot è esattamente sopra alla base.)

FORC-203 Envelope limit error

Causa: Alcuni giunti si sono avvicinati ai limiti di corsa.

Rimedio: Non eseguire il controllo della forza quando ciascun giunto è vicino al limite di corsa.

FORC-211 Servo error occurred (F:%d^1)

Causa: Si è verificato un errore servo.

Rimedio: Un altro errore servo si è verificato contemporaneamente.. Adottare le misure dell’altro allarme.

FORC-216 X Force Limit (F:%d^1)

Causa: La componente X della forza eccede il limite.

Rimedio: Controllare i punti da 1 a 6 in sequenza.

1. Controllare il punto di approccio in modo che il robot non entri in contatto con oggetti.
2. Se l’utensile, come una smerigliatrice o un avvitatore, è attaccato al robot, accertarsi che non eserciti una forza eccessiva sul sensore. Mettere a ON “Force Denoising Sw” nella schermata di impostazione dei dati delle prestazioni.
3. Il robot può essere stato soggetto a vibrazioni dovute a un guadagno non appropriato del controllo della forza. Diminuire gradualmente “Master Frequency” del guadagno del controllo della forza.
4. Se la velocità nella direzione di inserimento è troppo elevata, può essere stata esercitata la forza d’impatto. Ridurre a gradini del 10% “Insert Velocity” nella schermata di base.
5. Ridurre a gradini del 10% “Insert Force” nella schermata di base.
6. Aumentare a gradini del 10% la componente X di "Force Limit", "Phase M Force Limit" o "Insert Force Limit"nella schermata delle prestazioni.

FORC-217 Y Force Limit (F:%d^1)

Causa: La componente Y della forza eccede il limite.

Rimedio: Simile a FORC-216.

FORC-218 Z Force Limit (F:%d^1)

Causa: La componente Z della forza eccede il limite.

Rimedio: Simile a FORC-216.

FORC-219 W Moment Limit (F:%d^1)

Causa: La componente W della forza eccede il limite.

Rimedio: Simile a FORC-216.

FORC-220 P Moment Limit (F:%d^1)

Causa: La componente P della forza eccede il limite.

Rimedio: Simile a FORC-216.

FORC-221 R Moment Limit (F:%d^1)

Causa: La componente R della forza eccede il limite.

Rimedio: Simile a FORC-216.

FORC-223 Ilegal end force control (F:%d^1)

Causa: Durante il controllo della forza si è verificato un errore.

Rimedio: Si è verificato contemporaneamente un altro allarme del controllo della forza. Riferirsi alla descrizione di quell'allarme.

FORC-224 Inverse kinematics Error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Cambiare la posizione e l'orientamento del robot ed eseguire di nuovo il controllo della forza. Se questo errore si ripresenta,
Contattare FANUC.

FORC-225 Forward kinematics Error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Cambiare la posizione e l'orientamento del robot ed eseguire di nuovo il controllo della forza. Se questo errore si ripresenta,
Contattare FANUC.

FORC-260 Force at the end is not ok (F:%d^1)

Causa: Quando il controllo della forza è stato eseguito con "Force End Judgment Switch" a ON, la grandezza della forza non è diventata maggiore del prodotto fra "Min. Force Rate" e "Insert(Pushing) Force" entro il limite di tempo specificato.

Rimedio:
1. Aumentare la profondità di inserimento.
2. Aumentare "Pushing Time" o "Insert Time MAX Limit",
3. Ridurre "Min. Force Rate" nei dati delle prestazioni, oppure
4. Modificare l'impostazione del guadagno del controllo della forza.

Eseguire le suddette modifiche nei dati della tabella o controllare il pezzo per eventuali anomalie.

FORC-261 Torque at the end is not ok (F:%d^1)

Causa: Quando il controllo della forza è stato eseguito con "Torque End Judgment Switch" a ON, la grandezza della coppia non è scesa sotto a "Max. Torque".

Rimedio:
1. Modificare l'impostazione del guadagno del controllo della forza.
2. Aumentare "Max. Torque" dei dati delle prestazioni, oppure
3. Aumentare "Pushing Time" o "Insert Time MAX Limit",

Eseguire le suddette modifiche nei dati della tabella o controllare il pezzo per eventuali anomalie.

FORC-262 End Force and Torque is not ok (F:%d^1)

Causa: Quando il controllo della forza è stato eseguito con "Force End Judgment Switch" e "Torque End Judgment Switch" a ON, la grandezza della forza non è diventata maggiore del prodotto fra "Min. Force Rate" e "Insert(Pushing) Force" e la la grandezza della coppia non è scesa sotto a "Max. Torque" entro il limite di tempo specificato.

Rimedio: Vedi FORC-260 e FORC-261.

FORC-263 Approach timeout error (F:%d^1)

Causa: Il pezzo non ha potuto entrare in contatto con l'oggetto entro il tempo limite.

Rimedio:
1. Assicurarsi che la distanza tra la posizione di avvicinamento e quella di contatto non sia eccessivamente lunga. (Un valore di 5mm è appropriato).
2. Aumentare il valore impostato alla voce "Approach Velocity" nei dati di base.
3. Se si utilizza la funzione "Auto. Follow" aumentare il valore di "Approach Velocity" nei dati di base o controllare la direzione di approccio e modificarla o impostare il punto di inizio del controllo della forza più vicino al target. Se si cambia il punto di inizio, modificare di conseguenza gli altri punti programmati.

FORC-264 Insertion timeout error (F:%d^1)

Causa: L’inserimento non è terminato entro il tempo limite.

Rimedio: Nel caso di “Shaft Insert”, controllare i seguenti punti da 1 a 4.

1. L'orientamento del robot cambia eccessivamente durante il controllo della forza. Se così è, correggere la posizione di approccio.
2. Assicurarsi che lo spazio libero tra il pezzo e l'oggetto non sia troppo esiguo.
3. La voce 'Insert Velocity' nei dati di base potrebbe essere impostata ad un valore troppo basso.
4. Il tempo impostato alla voce 'Insert time MAX Limit' nei dati di base potrebbe essere troppo breve.

Nel caso di “Phase Search”, controllare i seguenti punti da 5 a 7.

5. Il valore di “PhaseMatch Ang. Limit” è troppo piccolo.
6. Il valore di “PhaseMatch Push Force” nei dati di base è troppo piccolo.
7. Il valore di “PhaseMatch Torque”nei dati di base è troppo piccolo.

Nel caso di “Hole Search” o “Clutch Search”, controllare i seguenti punti da 8 a 10.

8. Il valore di “Size of Search Range” nella schermata Search parameters Basic è troppo piccolo.
9. Il valore di “Search Push Force” nei dati di base è troppo piccolo.
10. Il valore di “Target Force” o “Target Torque” nella schermata Search parameters Basic è troppo piccolo.

FORC-265 Angle change limit error (F:%d^1)

Causa: Durante l’inserimento la variazione dell’orientamento del pezzo è maggiore del valore limite. Oppure, se si utilizza la funzione “Face Match” della funzione di contornatura, la differenza di orientamento fra il sistema di coordinate utensile e il punto programmato supera il valore designato.

Rimedio: 1. Controllare se l’orientamento del pezzo è corretto.
2. Verificare che il valore impostato alla voce 'Change MAX Limit' nei dati di base non sia troppo piccolo.
3. Se si utilizza la funzione “Face Match” della funzione di contornatura, il valore di “Orient.Chg. UpperLim” oppure controllare i punti programmati o la situazione dell’utensile e del pezzo.

FORC-266 Insert depth is abnormal (F:%d^1)

Causa: Nella funzione “Threading”, dopo che la coppia generata ha superato la “Target torque”, la profondità di inserimento non ha raggiunto la “Minimum depth”.

Rimedio: Controllare quanto segue:

1. La vite può essere tirata a mano fino ad almeno la profondità minima.
2. Il valore di “Target Torque”nei dati di base è troppo piccolo.

FORC-267 Rotation timeout error (F:%d^1)

Causa: L’infilaggio non è terminato entro il tempo limite.

Rimedio: Controllare quanto segue:

1. La vite può essere tirata a mano.
2. 1. L'orientamento del robot cambia eccessivamente durante il controllo della forza. Se così è, correggere la posizione di approccio.
3. La voce 'Insert Velocity' nei dati di base potrebbe essere impostata ad un valore troppo basso.
4. “Rotation Time Limit” è troppo piccolo.

FORC-269 Insert direction error (F:%d^1)

Causa: La direzione di inserimento rilevata dalla condizione di fine acquisizione è errata.

Rimedio: Eseguire di nuovo l'acquisizione finale.

FORC-270 Insert length error (F:%d^1)

Causa: La lunghezza di inserimento rilevata dalla condizione di fine acquisizione è errata.

Rimedio: Eseguire di nuovo l'acquisizione finale.

FORC-271 Invalid teaching (F:%d^1)

Causa: Il segno del comando di forza durante l'acquisizione dell'errore di coppia è differente da quello previsto durante il controllo di forza.

Rimedio: Invertire il segno alla voce 'Insert Force' nei dati di base, oppure eseguire di nuovo l'acquisizione dell'errore di coppia.

FORC-272 Simple Customize error (F:%d^1)

Causa: Una tabella per la forza con “Simple Customize Sw” ON viene eseguita prima dell’esecuzione di un’altra tabella con “Simple Customize Sw” OFF. Oppure una tabella per la forza con “Simple Customize Sw” ON viene eseguita più volte di quelle specificate in “Cont. Exec. Max. Count”.

Rimedio:
1. Eseguire una tabella della forza con “Simple Customize Sw” OFF prima di eseguirne una con “Simple Customize Sw” ON. I dati iniziali del sensore di forza sono stati acquisiti in una tabella per la quale Simple Customize non era valido e vengono utilizzati come base in una tabella per la quale Simple Customize è valido.
2. Aumentare il valore di “Cont. Exec. Max. Count” di una tabella con “Simple Customize Sw” ON.
3. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

FORC-273 Retry Setting error (F:%d^1)

Causa: “User Frame No.”, “Tool Frame No.”, “Insert Direction” di una tabella con “Simple Customize Sw” e “Retry Sw” ON sono sbagliati. Oppure i dati interni della funzione Simple Customize non sono appropriati.

Rimedio:
1. “User Frame No.” e “Tool Frame No.” di una tabella per la ripetizione devono essere gli stessi della tabella che è stata eseguita immediatamente prima. “Insert Direction” della tabella per la ripetizione deve essere opposta a quella della tabella che è stata eseguita immediatamente prima. Controllare che “Function” della tabella eseguita immediatamente prima non sia “Contour” o Contour End”.
2. Se “Customize Parent Number” di una tabella per il controllo della forza eseguita prima non è 0, controllare le suddette condizioni per tutte le tabelle genitore.
3. Se “Customize Auto. Cnt. Exec. Sw” di una tabella per il controllo della forza eseguita prima è ON, controllare le suddette condizioni per tutte le tabelle figlio.
4. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

FORC-275 Phase matching timeout (F:%d^1)

Causa: Il tempo impiegato per l'inserimento ha superato il limite massimo consentito per l'operazione..

Rimedio:
1. Aumentare il valore di “Phase Match Ang. Vel” nei dati di base.
2. Aumentare il valore di “Phase Match Torque” nei dati delle prestazioni.
3. L'operazione di inserimento con ricerca della fase meccanica funziona bene in un intervallo di circa 20 gradi. Assicurarsi che le fasi meccaniche del pezzo e dell'oggetto si accoppino in questa rotazione.
4. Assicurarsi che lo spazio libero tra il pezzo e l'oggetto non sia troppo esiguo.

FORC-276 Num.Reg. number error

Causa: “End Register Number“ della funzione Force Control End by Register non è valido.

Rimedio: Il valore di “End Register Number“ deve essere compreso fra 1 o più e il numero massimo di registro o meno.

FORC-277 ContactP.is close to SensorOrg

Causa: ContactP. è troppo vicino alla flangia del sensore sul lato mano.

Rimedio: Aumentare la distanza fra 3-Axis ContactP e il centro di 3-axis FS flange nella direzione Z (scritta sul corpo della flangia) ad almeno 17mm.

FORC-278 Overrun error (F:%d^1)

Causa: L'oggetto è stato inserito più in profondità rispetto alla lunghezza specificata.

Rimedio:
1. 1. Verificare che la distanza tra il punto di avvicinamento e quello di fine inserimento sia corretta.
2. Verificare che il valore specificato alla voce 'Insert Depth (Design)' nei dati di base sia corretto.
3. Aumentare il valore impostato alla voce “Individual diff.(+)” nei dati di base.

FORC-279 Contouring aborted

Causa: Durante una contornatura si sono verificati un errore o un arresto d’emergenza, oppure il programma è stato interrotto forzatamente. In alternativa, durante la contornatura è stata eseguita un’operazione manuale.

Rimedio:
1. Se si è verificato un errore, eliminarne la causa e ripartire dopo un ritorno al punto di partenza della contornatura.
2. Se è intervenuto un arresto d’emergenza eseguire un reset e ripartire dopo un ritorno al punto di partenza della contornatura.
3. Se è stata eseguita un’operazione manuale, ripartire dopo un ritorno al punto di partenza della contornatura

FORC-280 Cntr. Prohibited Combi. Err.

Causa: E' stata eseguita una combinazione proibita.

Rimedio: Non eseguire la contornatura con combinazioni proibite.
Combinazioni proibite:

- "Pushing Dir Auto Chg" e "Esecuzione successiva di istruzioni per il controllo della forza (Funzione di personalizzazione)"
- "Chk Push Chg Trav Vel" e "Deact.PushDirMotion" o "Change Push. Force" o "Monit Push Dir Depth"
- "Monit Min Push F" e "Deact.PushDirMotion" o "Change Push. Force" o "Monit Push Dir Depth"
- "Monit Push Dir Depth" e "Deact.PushDirMotion" o "Esecuzione Successiva di istruzioni per il controllo della forza (Funzione di personalizzazione)" o "Chk Push Chg Trav Vel" o "Monit Min Push F"
- La funzione "Changing a target pushing direction (FCNCHCFR)" e "Esecuzione Successiva di istruzioni per il controllo della forza (Funzione di personalizzazione)"
- Funzione "Face Match" e（3 Axis Force Sensor o "Control frame" sono impostati in "User Frm Fixed" o "Change Push. Force" o "Pushing Dir Auto Chg" o "Monit Push Dir Depth"o "Auto.Follow"o "La funzione Changing a target pushing direction (FCNCHCFR)"o "La funzione Changing a contact point (FCNCH3CTP)"）
- "Auto.Follow" e（"Control frame is Tool Frame" o "Control frame is User Frm Fixed" o "Esecuzione Successiva di istruzioni per il controllo della forza (Funzione di personalizzazione)"o "User Frame Compensation"o "Min. Error Dir."o "Chk Overload Chg Trav Vel"o "Overload F. Detect"o "Deact.PushDirMotion"o "Change Push. Force"o "Pushing Dir Auto Chg"o "Chk Push Chg Trav Vel"o "Monit Min Push F"o "Monit Push Dir Depth"o "2 Direction Push"o "Face Match"o "La funzione Changing target pushing force(FCNCHPFN)"o "La funzione Changing a target pushing direction(FCNCHCFR)"o "La funzione Changing a contact point(FCNCH3CTP)"o "La funzione Changing a force control gain(FCNCHFCG)"）

FORC-281 Contouring start (F:%d^1)

Causa: La contornatura è iniziata-

Rimedio: Questo messaggio non indica un errore, ma l'inizio della contornatura.

FORC-282 Contouring end (F:%d^1)

Causa: Fine del processo di contornatura.

Rimedio: Questo messaggio non indica un errore, ma la fine della contornatura.

FORC-283 Contouring limit error (F:%d^1)

Causa: Durante la contornatura l'utensile si è allontanato eccessivamente dalla traiettoria programmata.

Rimedio:
1. Controllare se l'utensile e il pezzo sono fissati nella posizione corretta.
2. Controllare se il pezzo e l'utensile sono eccessivamente lontani tra loro nei punti programmati.
3. Aumentare il valore di "Push Dist. Limit" sulla schermata base.

FORC-284 Contour.Push.F.Inadequate.Err.

Causa: Durante l'esecuzione della funzione "Monit Min Push F" la forza di spinta è stata minore di quella designata per "Monit Time" consecutivamente.

Rimedio: Controllare i punti programmati, il programma TP, la forza specificata, il guadagno del controllo della forza, ecc.

FORC-285 Auto tuning is impossible

Causa: La regolazione automatica del guadagno del controllo della forza non può essere eseguita durante la contornatura.

Rimedio: Modificare il guadagno del controllo della forza. Per il metodo di impostazione vedi la sottosezione "GUADAGNO DEL CONTROLLO DELLA FORZA (PARAMETRI DELL'IMPEDENZA)" nel manuale dell'operatore (sensore di forza) dei controllori R-30iB/R-30iB Mate (B-83424). Aumentare la frequenza master da circa 0.5 Hz a gradini di 0.25 Hz per i robot LRMate, M-10iA o M-20iA. Aumentare la frequenza master da circa 0.1 Hz a gradini di 0.1 Hz per i robot M-710iC, R-1000iA, R-2000iB o R-2000iC. Se si osserva una vibrazione, anche leggera, interrompere l'aumento del guadagno.

FORC-286 Cntr. UF Fixed Combi. Err.

Causa: C'è una combinazione proibita con la funzione "Cntr. UF Fixed" che imposta l'origine del sistema di coordinate di controllo sull'origine del sistema di coordinate utente.

Rimedio: Cambiare le impostazioni che generano la combinazione proibita.
Combinazioni proibite:

- "Chk Overload Chg Trav Vel Sw" è ON e "Monitoring Force" è "travel"
- "Overload F. Detect Sw" è ON e "Monitoring Force" è "travel"
- "Change Push. Force Sw" è ON
- "Pushing Dir Auto Chg" è valido
- "Monit Push Dir Depth Sw" è ON

FORC-287 Contour.Dep.Mon.Func.Err.

Causa: La funzione "Monit Push Dir Depth" ha generato un allarme.

Rimedio: Se la profondità eccede "End Depth" senza contatto, controllare le impostazioni.

FORC-288 Cntr.Dep.Mon.Rept.CountOver

Causa: Durante l'esecuzione della funzione "Monit Push Dir Depth", il numero di ripetizioni eccede "Max Repeat Count".

Rimedio: Controllare i punti programmati, il programma TP, "Max Repeat Count", ecc.

FORC-289 Cntr.AutoPush.DirChange Err.

Causa: La funzione "Max Repeat Count" ha generato un allarme.

Rimedio: La direzione di deve essere ±X o ±Y.
Il sistema di coordinate di controllo deve essere il sistema di coordinate utente.
All'inizio della contornatura la direzione di spinta non deve essere parallela alla direzione del movimento.
Non riavviare la contornatura quando si esegue la funzione "Pushing Dir Auto Chg" con la funzione "Chk Push Chg Trav Vel" o con la funzione "Monit Push Dir Depth".

FORC-290 Cntr.Param. Changed at Start

Causa: All'inizio della contornatura sono stati cambiati i parametri di contornatura.

Rimedio: Questo messaggio non indica un errore, ma l'inizio della contornatura con parametri modificati dalle funzioni di cambio dei parametri. Queste funzioni sono descritte nella sottosezione "Altre funzioni della funzione di contornatura" nel manuale dell'operatore (Sensore di forza) del controllore R-30*i*B (B-83424).

FORC-291 Contour.Param.Change.Err.

Causa: I valori per il cambio dei parametri all'inizio della contornatura non sono appropriati.

Rimedio:
1. Controllare questi valori.
2. Controllare le funzioni che non possono essere utilizzate insieme.

FORC-292 2 Dir. Push Func. error

Causa: I valori per "2 Dir Push Func" non sono appropriati..

Rimedio:
1. Quando "Chk Push Chg Trav Vel Sw" è"Dir 2" o "Dir 1&2", validare "2 Dir Push Func".
2. Quando"Monit Min Push F Sw" è "Dir 2" o "Dir 1&2", validare "2 Dir Push Func".
3. Quando "2 Dir Push Func" è valido, il valore di "Contouring Force 2" deve essere di 0.01 N o più.
4. Quando "2 Dir Push Func" è valido, "Pushing Dir Auto Chg" è valido e il sistema di coordinate di controllo è il sistema di coordinate utente. La direzione di spinta deve essere ±Z.
5. Quando "2 Dir Push Func" è valido, "Pushing Direction" nei dati di base deve essere diverso da " Pushing Direction 2".

FORC-293 Cntr.FaceMatch Set. error

Causa: I valori di "Face Match" di "Contour" non sono appropriati.

Rimedio: Impostare "Dist.Of ContactP. from Axis" con un valore maggiore o uguale a 0 e minore o uguale a 2000 mm oppure impostare "FaceMatch Max Rotation Velocity" con un valore maggiore o uguale a 0 e minore o uguale a 5 gradi/s.

FORC-294 Auto.Cntr. Set. error

Causa: I valori di “Auto.Follow” di “Contour” non sono appropriati.

Rimedio: 1. Se “Aprch.Dir.Ang InptNumReg No. ” è 0, impostare “Pushing Dir.” nei dati di base a ±Z.
2. Se “Aprch.Dir.Ang InptNumReg No. ” non è 0, impostare il registro numerico designato con un valore maggiore o uguale a 360 e minore o uguale a -360.

FORC-295 Cntr.TPP Auto.Gen. Set. error

Causa: I valori di impostazione di “TPProgramAuto.Gen.” non sono appropriati.

Rimedio: Controllare i parametri in TPProgramAuto.Gen.Param. designato da “TPProgramAuto.Gen.Param.No.” e impostarli appropriatamente.

FORC-296 F. Ctrl during Contouring

Causa: Durante la contornatura è stato eseguito un altro tipo di istruzione di controllo della forza come l’inserimento albero.

Rimedio: La contornatura e un altro tipo di istruzione di controllo della forza come l’inserimento albero non possono essere eseguiti contemporaneamente. Rimuovere tutti gli altri tipi di istruzioni di controllo della forza.

FORC-297 Contouring option is not ordered

Causa: L’opzione software richiesta per la funzione di contornatura non è incorporata nel controllore.

Rimedio: Installare l'opzione (force control contouring). Contattare il servizio assistenza FANUC.

FORC-298 Change Moving Vel. Set. error

Causa: I valori di "Chk Overload Chg Trav Vel" o "Chk Push Chg Trav Vel" non sono appropriati.

Rimedio: "Min. Force" deve essere minore di "Max. Force" e"Min. Force Rate" deve essere minore di "Max. Force Rate".

FORC-299 I/O or Num.Reg. number error

Causa: I valori di impostazione per la contornatura non sono appropriati.

Rimedio: 1. Cambiare il numero di registro della funzione che è valida nella contornatura.
2. Il numero del registro deve essere compreso fra 1 o più e il numero massimo di registro o meno.
3. Se si utilizza “Auto.Follow” e “End Pos. Designate” è impostato a “Pos.Reg.”, controllare X, Y nel registro di posizione designato.

FORC-300 Change Push. Force Set. error

Causa: I valori di "Change Push. Force” non sono appropriati.

Rimedio: "Min. Speed" deve essere minore di "Max. Speed".

FORC-301 Illegal physical ITP (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-316 Illegal F/C axis number (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-320 Unfinished master (F:%d^1)

Causa: Il robot non è ancora stato masterizzato.

Rimedio: Masterizzare il robot, poi spegnere e riaccendere il controllore.

FORC-324 Illegal joint singular (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-326 Illegal F/S range (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-329 Not Supported Robot

Causa: "Face Match" può essere eseguito solo con LRMate200iD, M-710iC/20L.
"Auto.Follow" può essere eseguito solo con LRMate200iD.

Rimedio: "Face Match" può essere eseguito solo con LRMate200iD, M-710iC/20L.
"Auto.Follow" può essere eseguito solo con LRMate200iD.

FORC-330 Auto.Follow Move UpperLim err

Causa: Durante una contornatura con "Auto.Follow" è stato raggiunto il limite superiore del movimento.

Rimedio: 1. Controllare l'impostazione di Move UpperLim. 1(Dist.From Strt.CtP), Move UpperLim. 2(Total Move Dist.), Move UpperLim. 3(Total Move Time).
2. Per evitare questo allarme, impostare appropriatamente "NrmlEnd for MoveUpperLim".

FORC-331 Auto.Follow Not Contact err

Causa: Durante una contornatura con "Auto.Follow" si è verificata una successione di situazioni di non contatto.

Rimedio: 1. Controllare che la compensazione della gravità sia valida e che all'inizio della contornatura il robot non sia in contatto con gli oggetti circostanti.
2. Cambiare il punto di partenza. Modificare il guadagno del controllo della forza.
3. Nelle presenti circostanze il robot non è in grado di seguire correttamente il pezzo.

FORC-332 Auto.Follow Continuing err

Causa: Durante una contornatura con "Auto.Follow" il robot non è in grado di seguire correttamente il pezzo.

Rimedio: 1. Controllare che la compensazione della gravità sia valida e che all'inizio della contornatura il robot non sia in contatto con gli oggetti circostanti.
2. Cambiare il punto di partenza. Modificare il guadagno del controllo della forza.
3. Nelle presenti circostanze il robot non è in grado di seguire correttamente il pezzo.

FORC-333 Cntr.TPP.Gen. GetPointNum Over

Causa: Durante una contornatura con "TPProgramAuto.Gen." il numero delle posizioni ottenute supera il limite superiore.

Rimedio: 1. Controllare i parametri in TPProgramAuto.Gen.Param. designato da "TPProgramAuto.Gen.Param.No." e impostarli appropriatamente.
2. Ridurre la lunghezza totale della contornatura data dai puni programmati.

FORC-334 Cntr. Generate TPProgram

Causa: Il programma TP è stato generato con successo con "TPProgramAuto.Gen.".

Rimedio: Questo messaggio non indica un errore.

FORC-420 Search Retry Limit (F:%d^1)

Causa: E' stato superato il limite superiore del numero di ricerche. Questa allarme viene generato in "Search", "Phase Search", "Hole Search" e "Clutch Search".

Rimedio:
1. Verificare se il pezzo è anormale.
2. Se il robot non esegue la ricerca benché non ci sia stata corrispondenza di posizione o di fase, e questo allarme si verifica in un breve lasso di tempo, il valore dei parametri "Target Force" o "Target Torque" può essere troppo piccolo. Aumentare il valore parametrico a gradini di circa il 20% finché il robot non opera.
3. Se un pezzo nel quale deve essere inserito un altro pezzo non è fissato correttamente, durante un'operazione di ricerca il primo pezzo può muoversi insieme al pezzo inserito (interazione). Osservare i pezzi e, se c'è interazione, ridurre il valore di Push Force" (per "Search", "Hole Search" e "Clutch Search) o il valore di "Phase Mach Push Force" (per"Phase Search") finché l'interazione non sparisce. Se l'interazione continua dopo la riduzione del valore del parametro, questo problema non può essere risolto regolando i parametri. Fissare saldamente il pezzo nel quale deve essere inserito l'altro.
4. Se la mano non ha una forza di presa sufficiente, il pezzo nel quale deve essere inserito l'altro può muoversi insieme al pezzo da inserire impedendo che vi sia corrispondenza di posizione o di fase. Osservare i due pezzi e, se c'è interferenza, modificare la mano in modo da consentirla di prendere il pezzo con sicurezza.
5. Se l'istruzione di ricerca non termina dopo che l'operazione di ricerca è stata eseguita normalmente, il valore di "Search End Depth" (per "Search", "Hole Search" e "Clutch Search") o il valore di "Phase Match End Depth" (per "Phase Search) possono essere troppo grandi. Immettere un nome corretto.
6. Controllare il valore di "Retry Count" nella schermata delle prestazioni di ricerca. Quando il contatto non è stretto, aumentare il numero delle ripetizioni. L'aumento del numero di ripetizioni riduce la frequenza con la quale si presenta questo errore.

FORC-421 Search Range over (F:%d^1)

Causa: La ricerca non termina anche se il la somma di "Size of Search Range" e "Search Range Margin" è stata superata. Questa allarme viene generato in "Search", "Phase Search", "Hole Search" e "Clutch Search".

Rimedio:
1. Controllare se il range della ricerca corrisponde al parametro "Size of Search Range".
2. La velocità nella direzione di inserimento può essere troppo alta. Per "Search", "Hole Search", e "Clutch Search": Diminuire "Search Frequency". Per "Phase Search": Ridurre il valore di "PhaseMatch Ang. Vel".
3. Quando viene raggiunto il limite superiore del range di ricerca, l'operazione può terminare normalmente invertendo la direzione di avanzamento invece della generazione dell'allarme. Se il tempo ciclo non è stringente, invertire la direzione di avanzamento. Mettere a ON "Reverse Swith".

FORC-422 Search Frc/Vel wrong (F:%d^1)

Causa: La forza target (coppia) o la velocità target (velocità angolare) per la ricerca sono a 0. Questa allarme viene generato in "Search", "Phase Search", "Hole Search" e "Clutch Search".

Rimedio: Se la forza target (coppia) o la velocità target (velocità angolare) per la ricerca sono a 0 l'operazione di ricerca non può essere eseguita. Impostare un valore diverso da 0,
I parametri per la forza target (coppia) o la velocità target (velocità angolare) sono i seguenti:
Per "Search" e "Clutch Search": Sulla schermata base per la ricerca, "Target Force" (quando la direzione di ricerca è X, Y o Z) oppure "Target Torque" (quando la direzione di ricerca è W, P o R), oppure "Target Velocity" (quando la direzione di ricerca è X, Y o Z) oppure "Target Angular Velocity" (quando la direzione di ricerca è W, P o R)
Per "Phase Search": Sulla schermata di base, "Phase Match Torque" o "PhaseMatch Ang. Vel".
Per "Hole Search": Sulla schermata base per la ricerca, "Target Force" oppure "Target Velocity"

FORC-423 Search Vel order error (F:%d^1)

Causa: Il valore del parametro "Velocity Order" è illegale. Questa allarme viene generato in "Search", "Hole Search" e "Clutch Search".

Rimedio: Per ciascuna direzione di ricerca impostare un intero differente. Ad esempio, impostare a 1 la direzione con la velocità più alta, a 2 la seconda, e così via. Impostare 0 per le direzioni nelle quali la ricerca non viene eseguita. Il parametro "Velocity Order" è visualizzato sulla schermata base per la ricerca.

FORC-425 Search range param. error (F:%d^1)

Causa: La relazione fra i parametri "Size of Search Range" e "Clearance & Chamfer" è illegale. Questa allarme viene generato in "Search", "Hole Search" e "Clutch Search".

Rimedio: Impostare i parametri in modo che"Size of Search Range" ≥ "Clearance & Chamfer" sulla schermata base per la ricerca.

FORC-426 Search velocity Calc. error (F:%d^1)

Causa: Il valore dei parametri "Search Frequency", "Size of Search Range", o "Clearance & Chamfer"è illegale. Questa allarme viene generato in "Search", "Hole Search" e "Clutch Search".

Rimedio: Nella schermata di base, impostare "Search Frequency" a un valore diverso da 0.
Sulla schermata base per la ricerca impostare impostare "Size of Search Range" e "Clearance & Chamfer" a un valore diverso da 0.

FORC-427 Search reverse SW invalid (F:%d^1)

Causa: L'impostazione del parametro "Reverse Switch" è illegale. Questa allarme viene generato in "Search", "Hole Search" e "Clutch Search".

Rimedio: Quando la ricerca viene eseguita in più di una direzione, gli switch di inversione per tutte le direzioni salvo quella con il valore più alto di "Velocity Order" (la direzione con l'operazione più lenta) devono essere messi a ON. Se questo switch è OFF, metterlo a ON. "Reverse Switch" è visualizzato sulla schermata delle prestazioni di ricerca.

FORC-428 Search velocity MAX error (F:%d^1)

Causa: Il valore assoluto della velocità calcolata automaticamente è troppo grande. Questa allarme viene generato in "Search", "Hole Search" e "Clutch Search".

Rimedio:
1. Ridurre "Search Frequency" sulla schermata di base.
2. Ridurre "Size of Search Range" sulla schermata base per la ricerca.
3. Ridurre "Clearance & Chamfer" sulla schermata base per la ricerca..

FORC-452 Illegal cool down rate (F:%d^1)

Causa: Il parametro impostato non è compreso nei limiti consentiti.

Rimedio: Assegnare un valore tra 0 e 100 a “Settling Rate” nei dati delle prestazioni.

FORC-453 Illegal tool weight get time (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-454 4D Graphics is not ordered

Causa: L’opzione Grafica 4D non è ordinata.

Rimedio: Ordinare l’opzione Grafica 4D.

FORC-455 No folder is found

Causa: Non ci sono cartelle designate nella schermata 4D graphic Force display nell’unità selezionata. Vedi la sottosezione “Funzione grafica 4D per il sensore di forza nel manuale dell’operatore (sensore di forza) dei controllori R-30iB/R-30iB Mate (B-83424).

Rimedio:
1. Controllare se l’unità designata nella schermata 4D graphic Force display è inserita in uno slot del controllore.
2. Controllare se nell’unità ci sono cartelle.

FORC-456 No file is found

Causa: Non ci sono file designati nella schermata 4D graphic Force display nella cartella selezionata. Vedi la sottosezione “Funzione grafica 4D per il sensore di forza nel manuale dell’operatore (sensore di forza) dei controllori R-30iB/R-30iB Mate (B-83424).

Rimedio:
1. Controllare se l’unità designata nella schermata 4D graphic Force display è inserita in uno slot del controllore.
2. Controllare se l’unità contiene cartelle designate nella schermata 4D graphic Force display.
3. Controllare se ci sono file con estensione DT nelle cartelle designate nella schermata 4D graphic Force display.

FORC-457 No appropriate data

Causa: Il file non contiene dati appropriati.

Rimedio:
1. Controllare se il file .DT è stato creato dalla funzione Force Data Log.
2. Eseguire la funzione Force Data Log e creare di nuovo il file.

FORC-458 display data overflow

Causa: Il numero di dati visualizzati per la funzione "Force Sensor 4D Graphic" eccede il limite.

Rimedio: Aumentare "Display Interval" nella schermata 4D graphic Force display.

FORC-459 Too many folders or files

Causa: Ci sono troppe cartelle nell’unità o troppi file nella cartella per la funzione "Force Sensor 4D Graphic".

Rimedio:
1. Se ci sono più di 101 cartelle nell’unità designata nella schermata 4D graphic Force display, ridurre il numero delle cartelle a meno di 101.
2. Se ci sono più di 1001 file con estensione DT nelle cartelle designate nella schermata 4D graphic Force display, ridurre il numero dei file a meno di 1001.

FORC-479 Illegal vision user comp. data (F:%d^1)

Causa: Il sistema di coordinate utente modificato dalla visione non è corretto.

Rimedio: Ripetere l'acquisizione dei dati di offset con la visione.

FORC-481 Illegal insertion direction (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-484 Illegal pushing force (F:%d^1)

Causa: Il valore di “Pushing Force” è minore del limite inferiore.

Rimedio: Se la tabella per la forza è diversa da [Contour], il valore assoluto minimo di “Insert Force” o “Pushing Force” nei dati di base è 0.3 N.
Se la tabella per la forza è [Contour], il valore assoluto minimo di “Contouring Force” nei dati di base è 0.01 N.

FORC-485 Setting torque error failed (F:%d^1)

Causa: L'acquisizione dei dati di errore di coppia non è riuscita.

Rimedio: 1. Assicurarsi che la distanza tra la posizione di avvicinamento e quella di contatto non sia eccessivamente lunga. (Un valore di 5mm è appropriato).
2. Aumentare il valore impostato alla voce “Approach Velocity” nei dati di base.

FORC-487 Setting end cond. failed(USE) (F:%d^1)

Causa: La direzione di inserimento rilevata dalla condizione di fine acquisizione è errata.

Rimedio: Eseguire di nuovo l'acquisizione finale.

FORC-489 Illegal pushing depth (F:%d^1)

Causa: Il valore impostato alla voce 'Individual Diff (-)' nei dati di base è minore di zero oppure maggiore del valore specificato per la voce 'Insert Depth (Design)', sempre nei dati di base.

Rimedio: Impostare la voce 'Individual Diff (-)' a un valore positivo e minore di quello specificato per la voce 'Insert Depth (Design)',

FORC-490 Illegal rotation angle max (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-491 Illegal decelerate time (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-492 Illegal decel depth rate (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-493 Illegal rotation direction (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-494 Illegal initial Fd (F:%d^1)

Causa: Nei dati di Performance, il segno del valore impostato alla voce 'Initial Insert Force' è diverso da quello del valore specificato alla voce Insert Force'.

Rimedio: Nei dati di Performance, modificare il segno del valore impostato alla voce 'Initial Insert Force' in modo che sia uguale a quello del valore specificato alla voce Insert Force'.

FORC-495 Illegal velocity adjust gain (F:%d^1)

Causa: Il valore di “Velocity Adjust Gain” nei dati delle prestazioni non è appropriato.

Rimedio: Assegnare un valore tra 0 e 3 a “Velocity Adjust Gain” nei dati delle prestazioni.

FORC-496 Illegal starting rate (F:%d^1)

Causa: Il valore di “Starting Rate” nei dati delle prestazioni non è appropriato.

Rimedio: Il valore di 'Starting Rate' deve essere maggiore di 12.5.

FORC-497 Illegal ending rate (F:%d^1)

Causa: Il valore di “Ending Rate” nei dati delle prestazioni non è appropriato.

Rimedio: Il valore di 'Ending Rate' deve essere minore di 95.

FORC-500 Illegal reduction ratio (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-502 Illegal overrun length (F:%d^1)

Causa: Il valore specificato alla voce 'Individual Diff.(+)' nei dati di base non è valido.

Rimedio: Assegnare un valore da 0 a 10000 alla voce 'Individual Diff.(+)' nei dati di base.

FORC-508 AIT X direction environment NG (F:%d^1)

Causa: Durante la taratura automatica dei parametri di impedenza, l'acquisizione di una caratteristica ambientale nella direzione X non è riuscita.

Rimedio: Modificare i parametri per il controllo di forza nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. La variazione di impedenza per l'acquisizione della caratteristica ambientale potrebbe essere troppo brusca. Ingrandire la variabile di sistema, $CCSCH_GRPxx[i].$TD.$NUM_KEI[1] più del valore attuale. {Il numero della tabella è calcolato in "(xx-10)*5+i" con "xx" e "i" di $CCSCH_GRPxx[i]. Modificare la variabile di sistema $CCSCH_GRPxx[i] appropriata.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.
3. La forza desiderata potrebbe essere troppo grande. Ridurre la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-509 AIT Y direction environment NG (F:%d^1)

Causa: Durante la taratura automatica dei parametri di impedenza, l'acquisizione di una caratteristica ambientale nella direzione Y non è riuscita.

Rimedio: Modificare i parametri per il controllo di forza nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. La variazione di impedenza per l'acquisizione della caratteristica ambientale potrebbe essere troppo brusca. Ingrandire la variabile di sistema, $CCSCH_GRPxx[i].$TD.$NUM_KEI[1] più del valore attuale. {Il numero della tabella è calcolato in "(xx-10)*5+i" con "xx" e "i" di $CCSCH_GRPxx[i]. Modificare la variabile di sistema $CCSCH_GRPxx[i] appropriata.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.
3. La forza desiderata potrebbe essere troppo grande. Ridurre la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-510 AIT Z direction environment NG (F:%d^1)

Causa: Durante la taratura automatica dei parametri di impedenza, l'acquisizione di una caratteristica ambientale nella direzione Z non è riuscita.

Rimedio: Modificare i parametri per il controllo di forza nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. La variazione di impedenza per l'acquisizione della caratteristica ambientale potrebbe essere troppo brusca. Ingrandire la variabile di sistema, $CCSCH_GRPxx[i].$TD.$NUM_KEI[1] più del valore attuale. {Il numero della tabella è calcolato in "(xx-10)*5+i" con "xx" e "i" di $CCSCH_GRPxx[i]. Modificare la variabile di sistema $CCSCH_GRPxx[i] appropriata.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.
3. La forza desiderata potrebbe essere troppo grande. Ridurre la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-511 AIT W direction environment NG (F:%d^1)

Causa: Durante la taratura automatica dei parametri di impedenza, l'acquisizione di una caratteristica ambientale nella direzione W non è riuscita.

Rimedio: Modificare i parametri per il controllo di forza nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. La variazione di impedenza per l'acquisizione della caratteristica ambientale potrebbe essere troppo brusca. Ingrandire la variabile di sistema, $CCSCH_GRPxx[i].$TD.$NUM_KEI[1] più del valore attuale. {Il numero della tabella è calcolato in "(xx-10)*5+i" con "xx" e "i" di $CCSCH_GRPxx[i]. Modificare la variabile di sistema $CCSCH_GRPxx[i] appropriata.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.
3. La forza desiderata potrebbe essere troppo grande. Ridurre la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-512 AIT P direction environment NG (F:%d^1)

Causa: Durante la taratura automatica dei parametri di impedenza, l'acquisizione di una caratteristica ambientale nella direzione P non è riuscita.

Rimedio: Modificare i parametri per il controllo di forza nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. La variazione di impedenza per l'acquisizione della caratteristica ambientale potrebbe essere troppo brusca. Ingrandire la variabile di sistema, $CCSCH_GRPxx[i].$TD.$NUM_KEI[1] più del valore attuale. {Il numero della tabella è calcolato in "(xx-10)*5+i" con "xx" e "i" di $CCSCH_GRPxx[i]. Modificare la variabile di sistema $CCSCH_GRPxx[i] appropriata.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.
3. La forza desiderata potrebbe essere troppo grande. Ridurre la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-513 AIT R direction environment NG (F:%d^1)

Causa: Durante la taratura automatica dei parametri di impedenza, l'acquisizione di una caratteristica ambientale nella direzione R non è riuscita.

Rimedio: Modificare i parametri per il controllo di forza nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. La variazione di impedenza per l'acquisizione della caratteristica ambientale potrebbe essere troppo brusca. Ingrandire la variabile di sistema, $CCSCH_GRPxx[i].$TD.$NUM_KEI[1] più del valore attuale. {Il numero della tabella è calcolato in "(xx-10)*5+i" con "xx" e "i" di $CCSCH_GRPxx[i]. Modificare la variabile di sistema $CCSCH_GRPxx[i] appropriata.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.
3. La forza desiderata potrebbe essere troppo grande. Ridurre la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-514 AIT X direction unstable (F:%d^1)

Causa: La forza nella direzione X è diventata eccessiva durante l'acquisizione di una caratteristica ambientale per il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza.

Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. Durante la taratura automatica dei parametri dell'impedenza, è stata generata una forza eccessiva. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-515 AIT Y direction unstable (F:%d^1)

Causa: La forza nella direzione X è diventata eccessiva durante l'acquisizione di una caratteristica ambientale per il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza.

Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. Durante la taratura automatica dei parametri dell'impedenza, è stata generata una forza eccessiva. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-516 AIT Z direction unstable (F:%d^1)

Causa: La forza nella direzione Z è diventata eccessiva durante l'acquisizione di una caratteristica ambientale per il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza.

Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. Durante la taratura automatica dei parametri dell'impedenza, è stata generata una forza eccessiva. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-517 AIT W direction unstable (F:%d^1)

Causa: La forza nella direzione W è diventata eccessiva durante l'acquisizione di una caratteristica ambientale per il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza.

Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. Durante la taratura automatica dei parametri dell'impedenza, è stata generata una forza eccessiva. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-518 AIT P direction unstable (F:%d^1)

Causa: La forza nella direzione P è diventata eccessiva durante l'acquisizione di una caratteristica ambientale per il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza.

Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. Durante la taratura automatica dei parametri dell'impedenza, è stata generata una forza eccessiva. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-519 AIT R direction unstable (F:%d^1)

Causa: La forza nella direzione R è diventata eccessiva durante l'acquisizione di una caratteristica ambientale per il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza.

Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.

1. Durante la taratura automatica dei parametri dell'impedenza, è stata generata una forza eccessiva. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-520 AIT all switch OFF (F:%d^1)

Causa: Nella taratura automatica dei parametri dell'impedenza il controllo della forza in tutte le direzioni è disabilitato.
Rimedio: Utilizzando i dati predefiniti per l'applicazione, questo errore non dovrebbe presentarsi. Copiare i dati predefiniti per l'applicazione nella tabella di parametri interessata.

FORC-521 AIT X direction fail (F:%d^1)

Causa: Il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza nella direzione X non si è completato.
Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.
1. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-522 AIT Y direction fail (F:%d^1)

Causa: Il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza nella direzione Y non si è completato.
Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.
1. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-523 AIT Z direction fail (F:%d^1)

Causa: Il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza nella direzione Z non si è completato.
Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.
1. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-524 AIT W direction fail (F:%d^1)

Causa: Il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza nella direzione W non si è completato.
Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.
1. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-525 AIT P direction fail (F:%d^1)

Causa: Il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza nella direzione P non si è completato.
Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.
1. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-526 AIT R direction fail (F:%d^1)

Causa: Il processo di taratura automatica dei parametri di impedenza nella direzione R non si è completato.
Rimedio: Correggere gli errori nel seguente ordine; poi rieseguire la taratura automatica dei parametri di impedenza.
1. Se intorno al robot esistono sorgenti di vibrazioni, rimuoverle.
2. La forza desiderata potrebbe essere troppo piccola. Aumentare la forza desiderata di diversi punti percentuali.

FORC-527 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-528 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-529 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-530 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-531 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-532 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-533 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-534 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-535 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-536 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-538 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-539 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-540 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-541 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-542 Rotate angle limit (F:%d^1)

Causa: L'angolo di rotazione ha superato il limite massimo consentito per l'operazione di inserimento con ricerca della fase meccanica.
Rimedio: 1. Aumentare il valore di “Phase Match Push Force” nei dati di base.
2. Assicurarsi che lo spazio libero tra il pezzo e l'oggetto non sia troppo esiguo.

FORC-543 AIT system error (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-546 No custom cont. exe. (F:%d^1)

Causa: Sono state eseguite in successione più istruzioni di controllo della forza per le quali non è stata impostata la relazione genitore-figlio.

Rimedio:
1. Quando la specifica della relazione genitore-figlio viene ignorata
   Prima dell'esecuzione, specificare la prima istruzione di controllo della forza come genitore in un parametro dell'istruzione di controllo della forza eseguita per seconda (impostare il numero della tabella della prima istruzione nel parametro 3, "Customize Parent Number", nella schermata delle prestazioni.
2. Quando due istruzioni di controllo della forza vengono eseguite indipendentemente l'una dall'altra
   Quando le istruzioni di controllo della forza vengono eseguite indipendentemente, è necessario eseguire un movimento nella posizione in cui inizia il controllo della forza (punto di approccio) prima dell'esecuzione della seconda istruzione di controllo della forza. Programmare il punto di approccio.

FORC-547 Customize no parent (F:%d^1)

Causa: L'istruzione di controllo della forza specificata come genitore non è stata eseguita immediatamente prima dell'istruzione di controllo della forza figlio.

Rimedio: Eseguire l'istruzione figlio immediatamente dopo aver eseguito l'istruzione padre. Tra le istruzioni genitore e figlio non eseguire un'altra istruzione di controllo della forza.

FORC-549 Customize parent err (F:%d^1)

Causa: Dopo che l'istruzione di controllo della forza genitore è terminata con un errore, è stata eseguita l'istruzione figlio che non contiene il comando di ripetizione.

Rimedio:
1. Durante un assemblaggio con più di un'istruzione di controllo della forza in sequenza, l'istruzione figlio per l'inserimento non può essere eseguita se l'istruzione genitore non termina normalmente (un'istruzione figlio che contempla la ripetizione può essere eseguita). Controllare l'errore verificatosi durante l'istruzione genitore e apportare le modifiche necessarie perché non si ripeta, e rieseguire.
2. Quando viene eseguita l'istruzione figlio che prevede la ripetizione, il sistema di coordinate utente e il sistema di coordinate utensile dell'istruzione figlio devono essere gli stessi dell'istruzione genitore e la direzione di inserimento deve essere opposta a quella del genitore. Controllare i sistemi di coordinate e la direzione di inserimento sulla schermata di base.

FORC-550 Customize intr. err0 (F:%d^1)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-631 Force sensor is abnormal

Causa: Il funzionamento del sensore di forza è anormale.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi:
1. Il robot è stato masterizzato.
2. I dati di calibrazione del sensore di forza sono stati caricati.
3. Il cavo del sensore di forza è collegato.

FORC-632 Can't get variables

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-633 Can't set variables

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

FORC-634 Can't use WCG in case of fixed FS

Causa: Nel caso di un sensore di forza fisso, la funzione "Tool Weight and Center of Gravity Calculation" non può essere eseguita.

Rimedio: Nel caso di un sensore di forza fisso, la funzione "Tool Weight and Center of Gravity Calculation" non può essere eseguita. Se il sensore è montato sul polso del robot, cambiare il tipo di montaggio da FIXED a HAND in "Force Sensor Attachement Setting Function", poi eseguire "Tool Weight and Center of Gravity Calculation Function".

FORC-635 Can't use WCG with this robot

Causa: Nel caso di M-1*i*A/0.5A, la funzione “Tool Weight and Center of Gravity Calculation” non può essere eseguita.
Rimedio: Non eseguire la funzione “Tool Weight and Center of Gravity Calculation”, per M-1*i*A/0.5A.

FORC-641 Recording positions failed

Causa: Registrazione delle posizioni fallita. La causa reale è l’allarme che compare subito dopo questo nella storia degli allarmi.
Rimedio: Controllare la storia degli allarmi e riprovare.

FORC-642 Too many recorded positions

Causa: Troppe posizioni registrate.
Rimedio: Ridurre il tempo totale di registrazione o aumentare l’intervallo di monitoraggio.

FORC-643 No enough recorded positions

Causa: La registrazione delle posizioni non è terminata, e le posizioni registrate NON sono sufficienti.
Rimedio: Terminare la registrazione o aumentare il tempo totale di registrazione.

FORC-644 No enough edge points

Causa: *i*RVision Debur. L’emissione linea del processo di visione non è stata eseguita oppure NON sono stati rilevati punti sufficienti del profilo.
Rimedio: 1. Finire l’esecuzione di *i*RVision Debur. Emissione linea del processo di visione.
2. Controllare l’impostazione di *i*RVision Debur. Emissione linea del processo di visione.

FORC-645 Too many edge points detected

Causa: *i*RVision Debur ha rilevato troppi punti sul profilo. Emissione linea del processo di visione.
Rimedio: 1. Controllare il numero massimo di punti del profilo disponibili.
2. Controllare l’impostazione di *i*RVision Debur. Emissione linea del processo di visione.

FORC-646 Update initial data failed

Causa: Aggiornamento dati iniziali fallito. La causa reale è l’allarme che compare subito dopo questo nella storia degli allarmi.
Rimedio: Controllare la storia degli allarmi e riprovare.

FORC-647 Generating TP program failed

Causa: La generazione del programma TP è fallita. La causa reale è l’allarme che compare subito dopo questo nella storia degli allarmi.
Rimedio: Controllare la storia degli allarmi e riprovare.

FORC-648 Too many teach points

Causa: Troppi punti programmati.
Rimedio: Aumentare il valore dei parametri Distance Threshold, Angle Threshold o Orient Change Thres.

FORC-649 Parameter setting error

Causa: Impostazione parametri non inizializzata o non corretta. La causa reale è l’allarme che compare subito dopo questo nella storia degli allarmi.
Rimedio: Controllare la storia degli allarmi e riprovare.

FORC-650 NOT for robot with Ext axes

Causa: I robot con assi estesi NON sono supportati.
Rimedio: Utilizzare questa funzione solo su robot senza assi estesi.

FORC-651 Cannot find matched edge line

Causa: Non è possibile trovare una linea del profilo rilevata da iRVision Debur. L’emissione linea del processo di visione corrisponde a quella dei dati iniziali.
Rimedio: Controllare l’impostazione di iRVision Debur. Emissione linea del processo di visione.

FORC-652 Contour Schedule error

Causa: L'impostazione della tabella di contornatura specificata è sbagliata.
Rimedio: Impostare correttamente la tabella. Se la tabella specificata è stata cambiata manualmente da UNUSED a CONTOURING, resettarla a UNUSED e riprovare.

FORC-653 Invalid data file

Causa: Il file di dati manca o non è valido.
Rimedio: Controllare il file.

FORC-654 Target not found

Causa: Alcuni target non sono stati trovati.
Rimedio: Trovare prima tutti i target.

FORC-655 Target distance too small

Causa: La distanza dei target è troppo piccola.
Rimedio: La distanza programmata dei target deve essere maggiore di 15mm.

FORC-656 Target matching error

Causa: La distanza fra i target rilevata non corrisponde a quella programmata.
Rimedio: Controllare che non ci sia una rilevazione errata dei target.

FORC-657 PTPINIT not executed

Causa: PTPINIT non è stato eseguito.
Rimedio: Eseguire prima PTPINIT.

FORC-658 Edge point not reachable

Causa: Alcune posizioni del profilo non sono raggiungibili.
Rimedio: Regolare la posizione del pezzo, il punto di inizio del profilo o il TCP e riprovare.

FORC-659 Approach point setting error

Causa: L'impostazione del punto di approccio al profilo è sbagliata.
Rimedio: Nella pagina ROBOGUIDE delle proprietà del profilo, abilitare il parametro Add approach point, impostare Acr a un valore negativo e riprovare.

FORC-660 Part name too long

Causa: Il nome del pezzo è troppo lungo.
Rimedio: Ridurre la lunghezza del nome del pezzo entro 18 caratteri e riprovare.

FORC-661 Edge points location error

Causa: Non tutti i punti del profilo sono sullo stesso piano.
Rimedio: Programmare i punti del profilo nello stesso piano e generare di nuovo il file di dati.

FORC-662 Edge points orient error

Causa: L'orientamento di alcuni punti nel file di dati è sbagliato.
Rimedio: Programmare correttamente l'orientamento dei punti del profilo e generare di nuovo il file di dati.

FORC-663 Edge line overlapped

Causa: La linea del profilo nel file di dati ha delle sovrapposizioni.
Rimedio: Programmare un linea del profilo che non si sovrapponga e generare di nuovo il file di dati.

FORC-681 H/G Inside motion area error.

Causa: Nell'operazione di guida della mano sono abilitati due o più limiti cartesiani della posizione con aree di movimento interne abilitate.
Rimedio: Nell'operazione di guida della mano abilitare un solo limite cartesiano della posizione con area di movimento interna.

FORC-682 H/G Outside motion area error.

Causa: Nell'operazione di guida della mano sono abilitati due o più limiti cartesiani della posizione con aree di movimento esterne abilitate.

Rimedio: Nell'operazione di guida della mano abilitare un solo limite cartesiano della posizione con area di movimento esterna.

FORC-683 H/G Timeout error.

Causa: Timeout della guida della mano.

Rimedio: Terminare l'operazione di guida della mano entro 2 minuti.

FORC-684 H/G Position Config changed.

Causa: La configurazione della posizione è stata cambiata durante il processo di programmazione diretta.

Rimedio: Durante il processo di programmazione diretta,non commutare la configurazione della posizione fra Flip e Non-flip, o tra Up e Down, o tra Back e Front.

FORC-685 H/G initial setting error.

Causa: Errore dell'impostazione iniziale della guida della mano.

Rimedio: Controllare la schermata dell'impostazione iniziale della guida della mano.

1. Per utilizzare il pulsante personalizzato eseguire le seguenti impostazioni:
   (a) Lever Mounted -> Yes.
   (b) Custom Switch Output -> Enable.
   (c) Output To -> una DO/RO/F corretta.
2. Per utilizzare lo switch Hand Open/Close eseguire le seguenti impostazioni:
   (a) Hand Open/Close SW -> Enable.
   (b) Open Program/Close Program -> Programmi corretti.

FORC-686 H/G I/O Signal setting Error.

Causa: Errore dell'impostazione degli I/O della guida della mano.

Rimedio: Controllare l'impostazione di questi segnali nella schermata Cartesian Pos. Limit Detail.

FORC-687 H/G Too many recorded positions.

Causa: Troppe posizioni registrate.

Rimedio: Ridurre il tempo totale di registrazione o aumentare i parametri Distance Threshold o Orient Change Threshold, e rieseguire la programmazione diretta.

FORC-688 H/G Too many teach points.

Causa: Troppi punti programmati.

Rimedio: Ridurre il tempo totale di registrazione o aumentare i parametri Distance Threshold o Orient Change Threshold, e rieseguire la programmazione diretta.

FORC-689 H/G System is in error Status.

Causa: Il sistema è in stato di errore e pertanto la guida della mano non può essere avviata.

Rimedio: Resettare l'errore (pulsante RESET) e ritentare la guida della mano.

FORC-690 H/G ENBL input is OFF.

Causa: L'ingresso ENBL è OFF e pertanto la guida della mano non può essere avviata.

Rimedio: Mettere a ON l'ingresso ENBL e ritentare la guida della mano.

FORC-691 H/G HOLD input if ON.

Causa: L'ingresso HOLD è ON e pertanto la guida della mano non può essere avviata.

Rimedio: Mettere a OFF l'ingresso HOLD e ritentare la guida della mano.

4.6.6 Codici di allarme FRSY

FRSY-001 FROM disk is full

Causa: L'unità di memoria FROM non dispone di spazio sufficiente per l'esecuzione del comando specificato.

Rimedio: Eliminare tutti i file non necessari e poi ripulire l'unità di memoria. Se l'unità di memoria è piena, eseguire una copia di backup su un dispositivo fuori linea e riformattare l'unità di memoria piena.

FRSY-002 Device not formatted

Causa: L'unità di memoria non è formattata.

Rimedio: Formattare il dispositivo prima di usarlo.

FRSY-003 Invalid parameter

Causa: È stato trovato un parametro non valido.

Rimedio: Verificare che tutti i parametri per il comando richiesto siano corretti.

FRSY-004 RAM disk must be mounted

Causa: Per copiare un file nel disco FROM è necessario che il disco RAM abbia a disposizione sufficiente memoria per contenere temporaneamente il file.

Rimedio: Montare il disco RAM prima di specificare il comando.

FRSY-005 Device not mounted

Causa: L'unità di memoria non è montata.

Rimedio: Montare il dispositivo prima di usarlo.

FRSY-006 Device is already mounted

Causa: L'unità di memoria è già montata.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

FRSY-007 Invalid device name

Causa: L'unità di memoria specificata non è valida.

Rimedio: Verificare il nome dell'unità di memoria.

FRSY-008 File already exists

Causa: Il file specificato esiste già.

Rimedio: Eliminare il file oppure specificare la sua sovrascrittura, se consentita dal comando.

FRSY-009 Too many files opened

Causa: Il numero di file aperti ha già raggiunto il massimo consentito. Per questo motivo, il comando specificato non può essere eseguito.

Rimedio: Chiudere uno o più file oppure impostare la variabile di sistema $OPEN_FILES ad un valore più alto e spegnere e riaccendere il controllore eseguendo un avvio freddo.

FRSY-010 Invalid file position

Causa: Si è specificata una posizione nel file non valida. La posizione è oltre la fine del file oppure è un numero negativo.

Rimedio: Verificare la posizione specificata.

FRSY-011 Directory full

Causa: Nell'unità di memoria specificata non possono trovare posto altri file.

Rimedio: Cancellare i file non necessari o smontare e rimontare l’unità MF: il che aumenterà il numero dei file accettabili.

FRSY-012 Invalid file access mode

Causa: Il comando specificato non può essere eseguito perché il file non è aperto con il modo di accesso appropriato. Questo errore è anche causato dal tentativo di aggiornare un file esistente nell'unità di memoria FROM oppure un file compresso nel disco RAM. Eventuali aggiornamenti di file o aggiunte al loro contenuto sono possibili solo se sono non compressi sul disco RAM.

Rimedio: Aprire il file con la modalità di accesso corretta.

FRSY-013 Device is too fragmented

Causa: Il file non può essere creato sull'unità di memoria perché non dispone di sufficienti blocchi liberi consecutivi.

Rimedio: Eliminare tutti i file non necessari e poi ripulire l'unità di memoria. Per maggiori informazioni circa la pulizia dell'unità di memoria, fare riferimento alla funzione PURGE_DEV nel manuale del linguaggio KAREL. Se l'unità di memoria è piena, eseguire una copia di backup su un dispositivo fuori linea e riformattare l'unità di memoria piena.

FRSY-014 File not found

Causa: Il file specificato non è stato trovato.

Rimedio: Verificare che non siano presenti errori nel nome del file e nell'unità di memoria.

FRSY-015 Invalid file name

Causa: Il nome del file contiene caratteri non validi oppure è in bianco.

Rimedio: Verificare che il nome del file sia corretto.

FRSY-016 Invalid file type

Causa: Il tipo del file contiene un carattere non valido.

Rimedio: Verificare che il tipo di file sia corretto.

FRSY-017 File not open

Causa: Il file non è aperto.

Rimedio: Aprire il file prima di effettuare l'operazione.

FRSY-018 File is already opened

Causa: Il comando richiesto non può essere eseguito perché il file è già aperto.

Rimedio: Chiudere il file prima di specificare il comando.

FRSY-019 Command is not supported

Causa: Il comando specificato non è supportato per l'unità di memoria.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

FRSY-020 RAM disk is full

Causa: L'unità di memoria RAM non dispone di spazio sufficiente per l'esecuzione del comando specificato. Per copiare un file nell'unità FRAM è necessario che il disco RAM abbia a disposizione sufficiente memoria per contenere temporaneamente il file.

Rimedio: Eliminare tutti i file non necessari e poi ripulire l'unità di memoria. Per maggiori informazioni circa la pulizia dell'unità di memoria, fare riferimento alla funzione PURGE_DEV nel manuale del linguaggio KAREL. Se l'unità di memoria è piena, eseguire una copia di backup su un dispositivo fuori linea e riformattare l'unità di memoria piena, dopo avere impostato la variabile di sistema $FILE_MAXSEC ad un valore maggiore.

FRSY-021 End of file

Causa: Il sistema ha rilevato la fine del file.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

FRSY-022 File ID exceeded maximum

Causa: Il numero identificativo del file ha raggiunto il valore massimo per l'unità di memoria interessata.

Rimedio: L'operatore deve salvare i file, riformattare l'unità di memoria e ricaricare i file. Fare riferimento al capitolo *File System* del manuale di riferimento del linguaggio KAREL per maggiori informazioni.

FRSY-023 No blocks were purged

Causa: Non è stato ripulito alcun blocco di memoria a causa di una delle seguenti ragioni:

1. Non sono presenti blocchi adatti.
2. Non sono disponibili blocchi di scorta perché l'unità di memoria FROM è piena.

Rimedio: Se è necessario disporre di più blocchi, l'operatore deve salvare i file, riformattare l'unità di memoria e ricaricare i file. Fare riferimento al capitolo *File System* del manuale di riferimento del linguaggio KAREL per maggiori informazioni.

FRSY-024 Purge is disabled

Causa: L'operazione di ripulitura dell'unità di memoria FROM non è consentita perché questa funzione è disabilitata.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $PURGE_ENBL a TRUE e ritentare l'operazione. Potrebbe essere utile riportare il valore della variabile di sistema $PURGE_ENBL a FALSE prima di eseguire un programma o un'applicazione che richieda un tempo ciclo breve.

FRSY-026 CRC check failed

Causa: Uno o più file nell'unità di memoria FROM sono danneggiati. Questo può accadere quando l'unità di memoria FROM inizia a deteriorarsi.

Rimedio: L'operatore dovrebbe salvare i file, riformattare l'unità di memoria e ricaricare i file. Fare riferimento al capitolo *File System* del manuale di riferimento del linguaggio KAREL per maggiori informazioni. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'unità di memoria FROM.

FRSY-028 %d out of %d bad FROM blocks

Causa: L'unità di memoria FROM si sta deteriorando.

Rimedio: Il sistema continuerà a funzionare fino a quando saranno disponibili blocchi a sufficienza. Quando i blocchi non utilizzabili diventano troppi, l'unità di memoria FROM deve essere sostituita.

4.6.7 Codici di allarme FXTL

FXTL-001 File parsing error

Causa: Errore nella decodifica del file. In uno dei file modello è presente un errore.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore.

FXTL-002 Not enough values on line

Causa: Non sono presenti sufficienti valori sulla linea. Non sono presenti abbastanza valori su una linea di uno dei file modello.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore.

FXTL-003 Numeric conversion error

Causa: Si è verificato un errore di conversione numerica. Un valore su una linea in un file modello non è un numero valido.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore.

FXTL-004 Output buffer too small

Causa: Il buffer di uscita è troppo piccolo. Una linea del file supera le dimensioni del buffer.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

FXTL-005 Internal library error

Causa: Si è presentato un allarme interno inaspettato.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

FXTL-006 Invalid unit number

Causa: In un comando o all'interno di un file modello è stato specificato un numero di unità non valido.

Rimedio: Specificare un numero di unità che sia valido per il vassoio particolare.

FXTL-007 Invalid CPU number

Causa: Nella mappa di assegnazione è stato specificato un numero di CPU non valido.

Rimedio: Specificare un numero di CPU che sia valido per questa configurazione di controllore. L'intervallo di validità è 0 - 2, a seconda del tipo di hardware.

FXTL-008 Invalid motion group

Causa: Gruppo di assi non valido. Nella mappa di assegnazione è stato specificato un gruppo di assi non valido.

Rimedio: Specificare un numero di gruppo di assi che sia valido per questa configurazione di controllore. L'intervallo di validità è 1 - 6, a seconda del tipo di hardware.

FXTL-009 Loop number out of range

Causa: Il numero di loop specificato non è compreso nei limiti prescritti. Un numero di loop in un programma modello non è compreso nei limiti prescritti.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore. L'intervallo di validità per il numero di loop è 1 - 20.

FXTL-010 Too many sensor offsets

Causa: Sulla linea con il comando SENSOR_READ sono presenti troppo offset oppure nessuno.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore. il numero massimo di offset che può essere specificato è 20.

FXTL-011 Maximum payload exceeded

Causa: Il carico applicato al polso specificato eccede il massimo consentito per questa unità meccanica.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore.

FXTL-012 Invalid sensor slot

Causa: In una linea con il comando OFFSET in un file modello è specificato uno slot non valido per il sensore.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore. I numeri di slot devono essere compresi tra 1 e 20.

FXTL-013 Invalid model name

Causa: In una linea con il comando MODEL in un file modello è specificato un nome di modello non valido.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore. I nomi di modello hanno lunghezza massima pari a 18 caratteri.

FXTL-014 Invalid model number

Causa: In una linea con il comando MODEL_NUM in un file modello è specificato un numero di modello non valido.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore. I numeri di modello devono essere compresi tra 1 e 99.

FXTL-015 No NEWMODEL file: T%d

Causa: Un file NEWMODEL.PTS non è stato trovato nella directory principale del vassoio oppure non è stato possibile aprirlo.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore.

FXTL-016 Invalid NEWMODEL file: T%d

Causa: Nel sistema esiste un file indice non valido: T%d Una delle voci nel file NEWMODEL.PTS non può essere elaborata.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore.

FXTL-017 Memory allocation error

Causa: La memoria per le strutture di dati dei vassoi non può essere allocata.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

FXTL-018 File open error

Causa: Un file specificato nel file NEWMODEL.PTS non è stato trovato o non può essere aperto.

Rimedio: Correggere i file modello e copiarli nel controllore.

FXTL-019 No cell data file: T%d

Causa: Non esiste il file con i dati della cella: T%d Un file con i dati di cella non è stato trovato nella directory principale del vassoio oppure non è stato possibile aprirlo.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore.

FXTL-020 No model program file: T%d

Causa: Non esiste il file con il programma modello: T%d Un file con il programma modello specificato nel file NEWMODEL.PTS non è stato trovato nella directory principale del vassoio oppure non è stato possibile aprirlo.

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore.

FXTL-021 Invalid model file set

Causa: Si è verificato un errore durante l'elaborazione dell'insieme di file modello per il vassoio.

Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore.

FXTL-022 Invalid positioner variant

Causa: In un comando o all'interno di un file modello è stato specificato un tipo di unità meccanica non valido.
Rimedio: Specificare un tipo di unità meccanica supportato.

FXTL-023 Error in cell data file: T%d

Causa: Si è verificato un errore nel file con i dati di cella per il vassoio.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore.

FXTL-024 Invalid keyword in file

Causa: Durante la lettura di uno dei file modello, è stata trovata una parola chiave non riconosciuta.
Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore.

FXTL-025 No unit mapping file: T%d

Causa: Il file con la mappatura CPU/gruppo di assi non è stato trovato nella directory principale del vassoio oppure non è stato possibile aprirlo.
Rimedio: Correggere o creare il file.

FXTL-026 Invalid unit mapping file: T%d

Causa: Il file con la mappatura CPU/gruppo di assi contiene voci non corrette e non può essere aperto.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore.

FXTL-027 Wrong number of units in prog

Causa: Un programma modello specifica un numero di unità errato rispetto a quello presente nel file con i dati di cella.
Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore.

FXTL-028 Error in program file: T%d

Causa: Un file di programma modello contiene linee non corrette o non valide e non può essere elaborato.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore.

FXTL-029 Invalid model assignment: T%d

Causa: I numeri di modello devono essere tutti specificati oppure tutti impostati ai loro valori predefiniti standard.
Rimedio: Correggere i file modello e copiarli nel controllore.

FXTL-030 Duplicate model numbers: T%d

Causa: Più di un programma modello ha lo stesso numero di modello.
Rimedio: Correggere i file modello e copiarli nel controllore.

FXTL-031 Missing MOVE subkeys

Causa: Un comando POSITIONER_MOVE non è seguito da nessun altro sottocomando di movimento.
Rimedio: Correggere i file modello e copiarli nel controllore.

FXTL-032 Duplicate BUILD_BEGIN or END

Causa: In un file modello sono state trovate più di una linea BUILD_BEGIN o BUILD_END.
Rimedio: Correggere i file modello e copiarli nel controllore.

FXTL-033 Duplicate LOOP number

Causa: Lo stesso numero di loop è stato specificato in più di un comando LOOP_BEGIN/END.
Rimedio: Correggere i file modello e copiarli nel controllore.

FXTL-034 Invalid POSITIONER_MOVE subkey

Causa: Un sottocomando di movimento che segue un comando POSITIONER_MOVE non è valido oppure è posizionato in un posto errato.
Rimedio: Correggere i file modello e copiarli nel controllore.

FXTL-035 Unmatched BUILD_BEGIN or loop

Causa: Un comando BUILD_BEGIN non ha il corrispondente BUILD_END, un LOOP_BEGIN non ha il corrispondente LOOP_END, oppure è stato riscontrato un errore di altro tipo nei comandi di loop-
Rimedio: Correggere i file modello e copiarli nel controllore.

FXTL-036 Error writing model file: T%d

Causa: Si è verificato un errore durante la creazione o scrittura di una nuova versione di uno dei file modello.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore.

FXTL-037 Tray has unmapped units: T%d

Causa: Il vassoio ha una o più unità che non è stata inserita nella mappatura di CPU e gruppo di assi.
Rimedio: Assegnare o correggere le mappature per l'unità interessata e ripetere l'avviamento.

FXTL-038 Tray has mapping conflict: T%d

Causa: Il vassoio ha una o più unità presenti nella mappatura alla stessa CPU ed allo stesso gruppo di assi di un'altra unità nel controllore.
Rimedio: Assegnare o correggere le mappature per l'unità interessata e ripetere l'avviamento.

FXTL-039 Unit not mapped: T%d U%d

Causa: L'unità specificata non è stata mappata ad una CPU e ad un gruppo di assi.
Rimedio: Assegnare o correggere le mappature per l'unità interessata e ripetere l'avviamento.

FXTL-040 Mapping conflict: T%d U%d

Causa: Le unità specificate hanno la stessa mappatura a CPU e gruppo di assi.
Rimedio: Assegnare o correggere le mappature per l'unità interessata e ripetere l'avviamento.

FXTL-041 Unit mapping error(s)

Causa: Sono presenti errori nell'assegnazione di posizionatori a specifiche CPU e gruppi di assi. Le unità specificate hanno la stessa mappatura a CPU e gruppo di assi.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore, poi assegnare o correggere le mappature dell'unità e ripetere l'avviamento.

FXTL-042 Tray verification failed: T%d

Causa: La verifica dei file modello nel vassoio è fallita a causa di un errore nei file o nella configurazione del sistema.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore ed effettuare le correzioni necessarie.

FXTL-043 Prog conversion process error

Causa: Si è verificato un errore nel processo di conversione dei programmi modello nella loro forma interna TPP.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore.

FXTL-044 Variant type mismatch: T%d U%d

Causa: Il tipo di variante di unità meccanica specificata nei dati di cella non coincide con il posizionatore effettivo per lo specifico vassoio e per l'unità stessa.
Rimedio: Correggere i file modello oppure la configurazione dell'unità fisica.

FXTL-045 Tray has variant mismatch

Causa: Il vassoio contiene uno o più errori sulle varianti di unità meccaniche specificate nel file dei dati di cella rispetto alla configurazione effettiva.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore ed effettuare le correzioni necessarie.

FXTL-046 Error writing TPP file

Causa: Si è verificato un errore durante la creazione o la scrittura di un nuovo file TPP per un programma modello per una particolare unità.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore.

FXTL-047 Invalid tray number

Causa: In un comando è stato specificato un numero non valido di vassoio.
Rimedio: Specificare un numero di vassoio che sia valido per la configurazione particolare. L'intervallo di validità è 1 - 2.

FXTL-048 Invalid program number: T%d P%d

Causa: Il numero di programma specificato in un comando o dal PLC non è valido.
Rimedio: Specificare un numero di programma che sia valido per la configurazione.

FXTL-049 Program conversion err: T%d P%d

Causa: Durante la conversione del programma modello in formato TPP si è verificato un errore.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore.

FXTL-050 No CPU RIPE communications

Causa: Non esiste comunicazione RIPE tra CPU. Non sono attive connessioni di rete interne con una o più schede CPU nel controllore.
Rimedio: Verificare che i collegamenti di rete interni e lo switch Ethernet siano corretti e alimentati. Spegnere e riaccendere il controllore.

FXTL-051 Program conversion timed out

Causa: La conversione del programma è durata un tempo eccessivamente lungo. Una richiesta di conversione del programma modello in formato TPE non è stata soddisfatta entro il tempo massimo consentito.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

FXTL-052 Program file transfer failed

Causa: La copia di un programma TP, convertito a partire da un programma modello, nella destinazione specificata non è riuscita.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa lo specifico errore.

FXTL-054 Invalid move command

Causa: Un comando di movimento ha specificato un programma o un numero di passo che non esiste.
Rimedio: Correggere i dati del comando oppure i file di programma modello e ritentare l'operazione.

FXTL-055 Not all units enabled

Causa: Una o più unità presenti sul vassoio, richieste per il movimento di modello, non sono abilitate.
Rimedio: Abilitare tutte le unità e ritentare l'operazione.

FXTL-056 Tray not in valid state

Causa: Il vassoio non è in una posizione valida per l'esecuzione di un movimento previsto in un passo del programma modello.
Rimedio: Verificare le posizioni delle unità. Utilizzare il comando OVERRIDE nel movimento modello se può essere eseguito in sicurezza.

FXTL-057 Move command out of sequence

Causa: Il movimento modello richiesto non è nella sequenza prevista dal programma modello.
Rimedio: Correggere i dati di comando oppure utilizzare il comando OVERRIDE per forzare il movimento.

FXTL-058 Move command rejected: T%d

Causa: Il movimento modello richiesto non è stato accettato. Il movimento non è stato iniziato.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa la causa precisa del problema.

FXTL-059 Tray is busy

Causa: Il comando non è accettato perché il vassoio o una, o più, unità sul vassoio sono impegnate a completare un'operazione precedente che non può essere interrotta.
Rimedio: Attendere che il vassoio completi l'operazione precedente e tentare di nuovo.

FXTL-060 Not all units verified

Causa: Una o più unità sul vassoio richieste per il movimento modello non hanno programmi caricati e verificati ad esse associati.
Rimedio: Effettuare una inizializzazione o una verifica complessiva dei dati relativi al vassoio.

FXTL-061 Tray is in AUTO mode

Causa: L'interfaccia PLC ha posto il vassoio nello stato di AUTO e l'operazione richiesta non può essere eseguita.
Rimedio: Utilizzare il PLC per porre il vassoio in modo MANUALE e ritentare l'operazione.

FXTL-062 PLC CR not cleared: T%d

Causa: Il PLC non ha azzerato il bit CR entro il tempo massimo consentito dopo che il controllore ha accettato il comando.
Rimedio: Verificare e correggere il programma nel PLC.

FXTL-063 Invalid axis number

Causa: In un comando è stato specificato un numero non valido di gruppo di assi.
Rimedio: Specificare un numero di gruppo di assi che sia valido per questo particolare posizionatore.

FXTL-064 Unit is bypassed

Causa: Il posizionatore specificato è stato disabilitato o bypassato.
Rimedio: Togliere il bypass oppure cambiare il numero di unità.

FXTL-065 Tray %d in HOLD state

Causa: Il vassoio è in stato HOLD perché il bit NOHLD controllato dal PLC è OFF.
Rimedio: Eliminare la condizione di HOLD dal PLC e ritentare l'operazione.

FXTL-066 Invalid group number

Causa: In un comando GROUP è stato specificato un numero non valido di gruppo di assi per il posizionatore.
Rimedio: Specificare un numero di gruppo di assi valido, nell'intervallo 1 - 20.

FXTL-067 Duplicate group number

Causa: In un comando GROUP è stato specificato un numero duplicato di gruppo di assi per il posizionatore.
Rimedio: Modificare il file in modo che ciascun comando GROUP specifichi un numero univoco compreso tra 1 e 20.

FXTL-068 Invalid PLC command: T%d

Causa: Il PLC ha inviato un comando non valido o non supportato.
Rimedio: Correggere la logica del PLC per inviare solo codici di comando validi.

FXTL-069 Invalid PLC data value: T%d

Causa: Un valore inviato dal PLC non è valido, come, ad esempio, il numero di unità, il numero di programma o il numero di passo.
Rimedio: Correggere la logica del PLC per inviare solo valori validi.

FXTL-070 Tray %d ESR not possible

Causa: Il ripristino del funzionamento a seguito di un allarme non è possibile per questo vassoio in questo momento. Lo stato generato dal comando precedente non può essere determinato.
Rimedio: Porre il vassoio in uno stato funzionale valido utilizzando il comando di override sul movimento modello e procedere da questo stato.

FXTL-071 Invalid I/O configuration

Causa: Il valore assegnato per il rack e/o il numero di slot per il dispositivo I/O di bus di campo per il vassoio non è valido.
Rimedio: Assegnare i numeri corretti di rack e slot per l'interfaccia I/O di bus di campo, come attualmente installati e configurati nel controllore.

FXTL-072 Invalid program step number

Causa: Il numero di passo di programma specificato non è corretto. Il numero di passo non è compreso nell'intervallo di validità oppure non è un passo valido per l'operazione specificata.
Rimedio: Utilizzare il numero di passo corretto per il programma specificato.

FXTL-073 Error %s line %d

Causa: Si è verificato un errore di elaborazione in un file modello alla linea visualizzata.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa il tipo di errore, poi correggere il file, copiarlo nella directory dei file modello e ritentare l'operazione.

FXTL-074 Step number sequence error

Causa: Un numero di passo nel file modello non è in sequenza corretta. I passi devono essere numerati in sequenza senza lasciare numeri non utilizzati.

Rimedio: Correggere il file modello rinumerando le linee corrispondenti ai passi.

FXTL-075 Invalid program number

Causa: Il numero di programma specificato non è corretto.

Rimedio: Specificare un numero di programma che sia valido per la configurazione.

FXTL-076 Shim value out of range

Causa: Lo spessoramento calcolato o specificato non è compreso nei limiti previsti per questa unità.

Rimedio: Specificare un valore di spessoramento minore, cambiare i limiti nel file celldata.pts oppure utilizzare la funzione TEACH per cambiare il valore di posizione nominale per questo passo.

FXTL-077 Rotational shim not allowed

Causa: In caso di spessoramento angolare, non è possibile effettuare una ricerca di spessoramento in avanti o in senso inverso.

Rimedio: Non effettuare una ricerca di spessoramento se quello corrente ha una componente angolare.

FXTL-078 Cannot shim IDLE move

Causa: Una posizione specificata come IDLE nel file dei punti modello non può essere spessorata direttamente.

Rimedio: Spessorare il passo con il movimento effettivo precedente e la posizione IDLE sarà anch'essa modificata con i nuovi dati. Un passo di movimento contiene le parole chiave JOINT, LINEAR o MOVE.

FXTL-079 Sub-CPU did not start

Causa: Una o più delle sotto-CPU non si è attivata oppure non è stata rilevata sulla rete interna. I dati dei vassoi legati al posizionatore sulla CPU interessata non possono essere verificati automaticamente.

Rimedio: Determinare la ragione della mancata attivazione della CPU oppure spegnere e riaccendere il controllore.

FXTL-080 Tray %d ready to run

Causa: I file di modello per il vassoio specificato sono stati convertiti correttamente ed il vassoio è pronto per le operazioni manuali o da PLC.

Rimedio: Nessuno.

FXTL-081 PATH_END without PATH_BEGIN

Causa: Il sistema ha riscontrato la presenza di un comando PATH_END non associato ad alcun comando PATH_BEGIN.

Rimedio: Assicurarsi che i comandi PATH_END e PATH_BEGIN siano utilizzati accoppiati e nella sequenza corretta.

FXTL-082 PATH_BEGIN without PATH_END

Causa: Il sistema ha riscontrato la presenza di un comando PATH_BEGIN non associato ad alcun comando PATH_END.

Rimedio: Assicurarsi che i comandi PATH_END e PATH_BEGIN siano utilizzati accoppiati e nella sequenza corretta.

FXTL-083 Not enough steps in PATH

Causa: Tra i comandi PATH_BEGIN e PATH_END devono essere presenti almeno tre comandi POSITIONER_MOVE.

Rimedio: Verificare che all'interno di un blocco di movimento PATH siano presenti il numero di passi necessari.

FXTL-084 Path command rejected: T%d

Causa: Il movimento PATH richiesto non è stato accettato. il movimento non è stato iniziato.

Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa la causa precisa del problema.

FXTL-085 Requested step is not a path

Causa: Il passo richiesto non è valido per un movimento PATH.

Rimedio: Un movimento PATH può essere eseguito solo all'ultimo o al primo passo all'interno del blocco PATH. Modificare il programma oppure cambiare il comando.

FXTL-086 Current position not in path

Causa: Le unità non sono in una posizione o in un passo validi perché possa essere eseguito un movimento PATH.

Rimedio: Tutte le unità nel vassoio devono essere in un passo di movimento che sia all'interno di un blocco PATH. Muovere il vassoio in una posizione valida utilizzando un movimento modello, o uno con OVERRIDE, e poi generare il comando di movimento PATH.

FXTL-087 Vision command rejected: T%d

Causa: Il comando di visione o sensore richiesto non è stato accettato.

Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa la causa precisa del problema.

FXTL-088 Vision app not running

Causa: Nessuna applicazione di visione o sensore è in esecuzione per poter elaborare il comando di visione o sensore. Il comando non può essere eseguito.

Rimedio: Fare in modo che l'applicazione di visione o sensore venga attivata all'accensione del controllore.

FXTL-089 Vision operation failed: T%d

Causa: L'operazione di visione o sensore non è riuscita.

Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere maggiori dettagli circa la causa precisa del problema.

FXTL-090 Vision application timed out

Causa: Le applicazioni utente di visione o sensore non hanno risposto al comando ricevuto entro il tempo massimo consentito.

Rimedio: Assicurarsi che il programma sia in esecuzione e che non contenga errori.

FXTL-091 Vision offset out of range

Causa: L'offset da visione o sensore specificato non è compreso nei limiti previsti per questa unità.

Rimedio: Correggere l'offset prodotto dalla visione, cambiare i limiti nel file celldata.pts oppure utilizzare la funzione TEACH per cambiare il valore della posizione nominale per questo passo.

FXTL-092 Move requires override

Causa: Un movimento modello per una unità singola o per un gruppo di unità richiede l'impostazione del flag di override (MMO).

Rimedio: Generare un comando override (MMO) prima di tentare di eseguire il comando di movimento di nuovo.

FXTL-093 Invalid speed specified

Causa: Il valore specificato per i comandi LIN_SPEED, JNT_SPEED, DEF_LIN_SPEED o DEF_JNT_SPEED non è valido. La velocità lineare deve essere compresa tra 10-180 (mm/sec) e la velocità joint deve essere compresa tra 10-100 (%).

Rimedio: Correggere il comando e ritentare l'operazione.

FXTL-151 Press Shift key.

Causa: Il tasto SHIFT non è premuto.

Rimedio: Premere il tasto SHIFT.

FXTL-152 No unit assigned.

Causa: Non esiste assegnazione per l'unità in questione.

Rimedio: Utilizzare questo menu per assegnare un numero di unità a un'unità fisica.

FXTL-153 Unit(%d) invaild mapping.

Causa: La mappatura per l'unità non è valida.

Rimedio: Verificare l'hardware per assicurarsi che l'assegnazione sia corretta.

FXTL-154 No tray is defined.

Causa: Non esiste assegnazione per il vassoio in questione.

Rimedio: Eseguire una verifica dei dati.

FXTL-155 Invalid step number.

Causa: Il numero di passo non è valido.

Rimedio: Eseguire una verifica dei dati e selezionare un numero valido di passo.

FXTL-156 Program is undefined.

Causa: Non tutte le unità si trovano nella posizione corretta per un movimento modello. Il vassoio non può determinare in quale programma si trova.

Rimedio: Richiamare il menu dei movimenti modello e spostare il vassoio in una posizione di movimento modello.

FXTL-157 Cannot copy file to same dev

Causa: Non è possibile copiare un file sul proprio dispositivo.

Rimedio: Selezionare un dispositivo differente per l'operazione di copia.

FXTL-158 No unit in the Tray.

Causa: Nel vassoio non sono presenti unità. Per il vassoio non sono definite unità.

Rimedio: Verificare le assegnazioni delle unità e il loro menu di abilitazione Poi verificare il file celldata.pts ed effettuare un controllo dei dati.

FXTL-159 Program has no step.

Causa: Il programma non contiene passi che prevedano movimento,

Rimedio: Correggere il file modello e copiarlo nel controllore. Poi effettuare una verifica dei dati.

FXTL-160 Zero mastering required.

Causa: La masterizzazione effettuata è del tipo Non-Zero. Prima di effettuare un movimento modello è necessario eseguire la masterizzazione a zero.

Rimedio: Muovere tutti gli assi nella lo posizione di zero gradi. Eseguire una masterizzazione in posizione di zero gradi prima di effettuare movimenti modello.

FXTL-161 Cannot read/write shim log.

Causa: Non è possibile aprire il file con il registro cronologico degli spessoramenti.

Rimedio: Verificare lo stato della memoria per assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per contenere un file di registro cronologico degli spessoramenti.

FXTL-162 Shim cannot be restored.

Causa: Non è possibile ricaricare questo spessoramento perché non è più valido per il fatto che è attivo il modo TEACH.

Rimedio: Nessuno.

FXTL-163 Invalid shim log entry.

Causa: Si è verificato un errore durante la lettura del file di registro cronologico degli spessoramenti.

Rimedio: Il file di registro cronologico degli spessoramenti è danneggiato. Caricare il file di registro cronologico degli spessoramenti oppure eliminarlo dall'unità di memoria FR:

FXTL-164 Invalid shim data.

Causa: I dati di spessoramento non sono validi. Non è possibile visualizzare l'elemento di spessoramento.

Rimedio: Selezionare un elemento valido nel file di registro cronologico degli spessoramenti.

FXTL-165 Zero shim data.

Causa: I nuovi dati di spessoramento sono tutti a zero. Non è applicato alcuno spessoramento.

Rimedio: Immettere valori di spessoramento diversi da zero.

FXTL-166 Cannot switch program.

Causa: Non è possibile cambiare il programma modello.

Rimedio: Muovere le unità al primo o all'ultimo passo del programma modello prima della commutazione.

FXTL-167 No unit selected.

Causa: Il cursore non si trova in corrispondenza di un'unità.

Rimedio: Portare il cursore sulla linea corrispondente ad un'unità e premere il tasto ENTER.

FXTL-168 Jog keys are disabled.

Causa: I tasti di movimento manuale sono disabilitati nel menu C-flex per i movimenti di assi o su sistemi di coordinate.

Rimedio: Per abilitare i tasti di movimento manuale, uscire dal menu C-flex per i movimenti di assi o su sistemi di coordinate.

FXTL-169 Jog keys are enabled.

Causa: I tasti di movimento in manuale sono abilitati.
Rimedio: Nessuno.

FXTL-170 Teach Pendant is disabled.

Causa: La tastiera di programmazione deve essere disabilitata.
Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione, ruotando su ON l'apposito selettore.

FXTL-171 Invalid shim move.

Causa: Si è verificato movimento con spessoramento non valido. Non è possibile eseguire un movimento con spessoramento a causa di una non corrispondenza nel numero di vassoio, nel numero di programma o nel numero di passo con lo stato attuale del vassoio.
Rimedio: Utilizzare un movimento modello per portare le unità al passo di spessoramento prima effettuare lo spessoramento stesso nel passo interessato.

FXTL-201 Inverse kinematic error.

Causa: Si è verificato un errore nella cinematica inversa. La cinematica inversa calibrata non converge a una soluzione. L'unità è nelle vicinanze o in corrispondenza di una posizione di singolarità.
Rimedio: Muovere manualmente il robot oppure registrare la posizione allontanandosi dal punto di singolarità.

FXTL-202 Invalid wrist type.

Causa: Il tipo di polso non è supportato.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

FXTL-203 Invalid motion group.

Causa: Il gruppo di assi non è disponibile oppure non è riferito ad una unità C-Flex.
Rimedio: Assicurarsi che numero di gruppo di assi sia corretto.

FXTL-204 Invalid program name.

Causa: Il programma non è presente nell'elenco dei programmi modello.
Rimedio: Assicurarsi di effettuare una verifica dei dati prima di eseguire il programma.

FXTL-205 Invalid TP position type.

Causa: Il programma TP contiene un tipo di dati di posizione non valido.
Rimedio: Assicurarsi di effettuare una verifica dei dati prima di eseguire il programma.

FXTL-206 Singular position.

Causa: Il robot è in prossimità di un punto di singolarità, nel quale non è disponibile alcuna soluzione per la cinematica inversa.
Rimedio: Allontanare l'unità dalla posizione di singolarità e continuare l'operazione.

FXTL-207 Invalid TOOL vector.

Causa: Un vettore Utensile non è valido.
Rimedio: Assicurarsi di aver definito il vettore utensile.

4.7 H

4.7.1 Codici di allarme HOST

HOST-001 End of directory reached

Causa: La lista ha raggiunto la fine della directory. Non è necessaria alcuna azione correttiva.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

HOST-002 File already exists

Causa: Il nome del file che si è cercato di creare o copiare è già presente in questa unità.
Rimedio: Cancellare il file su questo dispositivo o scegliere un altro nome per il file.

HOST-003 File does not exist

Causa: Il file che si è cercato di aprire o copiare non esiste in questa unità.
Rimedio: Aprire o copiare un file presente nell'unità.

HOST-004 Illegal command received

Causa: L'operazione richiesta non è supportata.
Rimedio: Eseguire solo operazioni supportate oppure verificare la sintassi del comando.

HOST-005 Disk is full

Causa: Il disco è pieno.
Rimedio: Cancellare i file non necessari o utilizzare un disco libero.

HOST-006 End of file reached

Causa: Durante la lettura si è raggiunta la fine del file.
Rimedio: Non è possibile leggere il file oltre la fine del file.

HOST-008 Only one file may be opened

Causa: Si è tentato di aprire più di un file.
Rimedio: Non cercare di aprire più di un file alla volta.

HOST-009 ZDT Client not loaded

Causa: L'opzione ZDT Client non è installata o la versione demo è scaduta.
Rimedio: Le funzioni ZDT non possono essere utilizzate senza l'opzione.
Acquistare e installare l'opzione ZDT.

HOST-010 ZDT Client disabled

Causa: L'opzione ZDT è disabilitata.
Rimedio: Utilizzare il menu SETUP ZDT Client per abilitarla.
La prima volta è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

HOST-011 ZDT To Addr not set

Causa: E' stato fatto un tentativo di inviare un'email ZDT senza impostare l'indirizzo.
Rimedio: Utilizzare il menu SETUP ZDT Client per impostare l'indirizzo.

HOST-012 ZDT Alert Addr not set

Causa: E' stato fatto un tentativo di inviare un avviso ZDT senza impostare l'indirizzo.
Rimedio: Utilizzare il menu SETUP ZDT Client per impostare l'indirizzo.

HOST-013 ZDT message throttled

Causa: Il messaggio ZDT non è stato inviato perché un particolare task sta inviando troppi messaggi al minuto.
Rimedio: Se possibile, configurare i messaggi in modo che vengano inviati a intervalli più lunghi.

HOST-014 ZDT message too large

Causa: Il messaggio ZDT non è stato inviato perché la sua dimensione è troppo grande.
Rimedio: Tentare di aumentare $RCMCFG.$SIZE_THROT.

HOST-015 ZDT TD is low

Causa: La memoria TD: è scarsa (meno del 10%)
Rimedio: Tentare di nuovo più tardi o provare ad aumentare $FILESETUP.$FILE_TD_SEC e a spegnere/riaccendere il controllore.

HOST-016 ZDT URL Invalid

Causa: HTTP URL non è valido.
Rimedio: Controllare l'URL. Esempio- http://zdtserver/ZDTData/RCM/post/

HOST-017 ZDT Web Server Unresponsive

Causa: Il server Web non ha risposto al comando PING.
Rimedio: Controllare se l'indirizzo IP e il nome del server sono validi.

HOST-018 ZDT Web Server Error %d

Causa: Il server ha riportato un errore.
Rimedio: Controllare il numero dell'errore per i dettagli.

HOST-019 ZDT Busy

Causa: ZDT sta processando altre richieste.
Rimedio: Attendere è riprovare più tardi.

HOST-020 ZDT Maximum message count

Causa: E' stato raggiunto il limite dell'uso concorrente per questo tipo di messaggi.
Rimedio: Aumentare il limite per questo tipo di messaggi nel file di configurazione di ZDT.

HOST-021 ZDT Maximum message memory used

Causa: E' stato raggiunto il limite della memoria dedicata all'invio di messaggi ZDT.
Rimedio: Ridurre il numero dei messaggi o alzare il limite.

HOST-022 ZDT Maximum message size exceeded

Causa: Il messaggio eccede la dimensione massima accettabile di un singolo messaggio.
Rimedio: Eliminare le informazioni non necessarie o suddividere il messaggio.

HOST-023 ZDT Unknown message identifier

Causa: La libreria dei messaggi non è stata in grado di istanziare un messaggio del tipo fornito o esiste un'incoerenza fra gli argomenti richiamanti e le informazioni del tipo di messaggio.
Rimedio: Controllare che il programma del messaggio e il nome della variabile siano stati scritti correttamente, che il programma contenente il messaggio sia stato caricato e che la dimensione del messaggio sia corretta.

HOST-024 ZDT Maximum attachments exceeded

Causa: Il numero massimo degli allegati al file ha superato il limite accettabile da parte del sistema.
Rimedio: Ridurre il numero degli allegati o scaglionarne l'invio.

HOST-025 ZDT No msg create from higher task

Causa: I messaggi non possono essere creati da un task con priorità più alta del manager della memoria.
Rimedio: Preallocare i messaggi in caso di creazione continua di richiami da parte di un task con priorità più alta del manager della memoria.

HOST-026 ZDT Fields count mismatch src %d dst %d

Causa: Il numero dei campi nella sorgente e nella destinazione è diverso.
Rimedio: Creare lo stesso numero di campi negli ARRAY di sorgente e destinazione.

HOST-027 ZDT Dynamic data load error: %s

Causa: Non c'è corrispondenza fra la dimensione dei campi della sorgente e della destinazione.
Rimedio: Correggere la definizione della destinazione in modo che corrisponda a quella della sorgente.

HOST-028 ZDT URL parse error %d

Causa: Errore di parsing dell'URL.
Rimedio: Controllare il codice di errore secondario e correggere l'URL.

HOST-029 ZDT messaging is not authorized

Causa: Il Data Collector/Server non ha inviato un codice di autorizzazione corretto.
Rimedio: Per il server utilizzare un Data Collector FANUC.

HOST-030 ZDT [Use XML Config] disabled

Causa: "Use XML Config" è disabilitato.
Rimedio: Utilizzare il menu SETUP ZDT Client per abilitarlo. Non è necessario ricaricare RCMCFG.XML.

HOST-100 Communications error

Causa: Il formato del protocollo non è valido.
Rimedio: Verificare il campo del protocollo nel menu di configurazione e ritentare l'operazione.

HOST-101 Directory read error
Causa: Le informazioni della directory sono danneggiate o illeggibili.
Rimedio: Ripulire l'unità di memoria, sostituirla o riformattarla.

HOST-102 Block check error
Causa: Il dato di checksum è errato. I dati non possono essere letti correttamente.
Rimedio: Provare con un altro disco o riformattare il disco.

HOST-103 Seek error
Causa: Un settore del disco è danneggiato.
Rimedio: Pulire il drive, provare con un altro disco o riformattare il disco.

HOST-104 Disk timeout
Causa: Il drive non risponde al comando.
Rimedio: Verificare il cavo del drive e verificare che sia alimentato.

HOST-105 Write protection violation
Causa: Il disco è protetto in scrittura.
Rimedio: Rimuovere la protezione dal disco o usare un disco non protetto.

HOST-106 $PROTOENT entry not found
Causa: La struttura degli elementi del protocollo ($PROTOENT) non è valida. Deve essere riportata ai valori predefiniti standard.
Rimedio: Riportare la struttura degli elementi del protocollo al valori predefiniti standard ricavati dal manuale per l'operatore.

HOST-107 $SERVENT entry not found
Causa: La struttura degli elementi del server ($SERVENT) non è valida. Deve essere riportata ai valori predefiniti standard.
Rimedio: Riportare la struttura degli elementi del server al valori predefiniti standard ricavati dal manuale per l'operatore.

HOST-108 Internet address not found
Causa: L'indirizzo Internet del controllore non è valido, oppure il controllore stesso sta tentando di accedere ad un indirizzo Internet remoto oppure il nome dell'Host non è valido o è inesistente.
Rimedio: Correggere l'indirizzo Internet non valido. L'indirizzo Internet del robot può essere configurato nel menu SETUP, Host Comm, TCP/IP.

HOST-109 Host name not found
Causa: Il nome dell'Host deve essere definito.
Rimedio: Definire il nome dell'Host e l'indirizzo Internet nel menu SETUP, Host Comm, TCP/IP Protocol.

HOST-110 Node not found
Causa: Il nome del nodo remoto deve essere definito.
Rimedio: Definire il nome nodo remoto nel menu SETUP, Host Comm, TCP/IP Protocol.

HOST-111 Cycle power to use Ethernet
Causa: L'hardware Ethernet ER-1 o ER-2 è già occupato e non può essere riavviato senza togliere l'alimentazione.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

HOST-112 PANIC: %s
Causa: Lo Stack TCP/IP ha rilevato una situazione che potrebbe provocare malfunzionamenti nella normale attività della rete.
Rimedio: Copiare il file ETHERNET.DG da MD: e salvarlo. Prendere nota della stringa che segue il messaggio PANIC:. Spegnere e riaccendere il controllore e contattare la FANUC.

HOST-113 PROXY: %s bind error
Causa: Il Proxy del controllore del robot non è stato in grado di associare un socket TCP.
Rimedio: Questo allarme generalmente implica che il Proxy o l'interfaccia TCP/IP evidenziano errori di configurazione. Verificare la connettività in rete del controllore utilizzando la funzione Ping (sia sul robot, sia sul PC locale). Verificare il corretto funzionamento di tutte le opzioni Internet installate. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

HOST-114 PROXY: %s socket error

Causa: Non è possibile allocare altri socket TCP/IP perché tutte le risorse del sistema sono in uso.

Rimedio: Verificare il corretto funzionamento di tutte le opzioni Internet installate. Ottenere il file Ethernet.dg dall'unità MD: e contattare FANUC.

HOST-115 PROXY: %s listen error

Causa: Il Proxy del controllore del robot non è stato in grado di elaborare un socket TCP.

Rimedio: Questo allarme generalmente implica che il Proxy o l'interfaccia TCP/IP evidenziano errori di configurazione. Verificare la connettività in rete del controllore utilizzando la funzione Ping (sia sul robot, sia sul PC locale). Verificare il corretto funzionamento di tutte le opzioni Internet installate. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

HOST-116 PROXY: Remote proxy error

Causa: Il Server Proxy esterno non è configurato con nome Host o indirizzo IP validi.

Rimedio: Configurare il Server Proxy esterno con nome Host o indirizzo IP validi. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-117 PROXY: PMON error

Causa: Deve essere impostato l'indirizzo Ethernet.

Rimedio: Impostare l'indirizzo Ethernet nel menu di configurazione.

HOST-126 Invalid Ethernet address

Causa: Deve essere impostato l'indirizzo Ethernet.

Rimedio: Impostare l'indirizzo Ethernet nel menu di configurazione.

HOST-127 Ethernet firmware not loaded

Causa: Il firmware per la scheda Ethernet non è stato caricato.

Rimedio: Caricare il firmware per la scheda Ethernet da BMON.

HOST-128 Ethernet hardware not installed

Causa: La scheda Ethernet deve essere reinizializzata.

Rimedio: Installare o riposizionare la scheda Ethernet.

HOST-129 Receiver error

Causa: I dati ricevuti dal dispositivo esterno non sono validi. Molto probabilmente questo errore è causato da disturbi elettrici sui ricevitori.

Rimedio: L'errore può essere eliminato fermando e riavviando la Tag nel menu SETUP, Host Comm.

HOST-130 Buffer alignment wrong

Causa: Il driver della porta seriale ha ricevuto un buffer al quale non può avere accesso.

Rimedio: Assicurarsi che il programma possa essere eseguito su questa versione di controllore. Potrebbe essere necessario ricompilare il programma.

HOST-131 Wrong state

Causa: Il sistema Host Comm non può eseguire il comando richiesto nel modo operativo attuale.

Rimedio: Fermare e riattivare la Tag Host Comm nel menu SETUP, Host Comm, per ripristinare il modo operativo.

HOST-132 Can't allocate memory

Causa: Il sistema Host Comm non può allocare buffer di memoria per la ricezione e trasmissione di messaggi.

Rimedio: Aggiungere memoria al controllore oppure ridurre il numero di connessioni simultanee.

HOST-133 Wrong setup conditions

Causa: Il sistema Host Comm sta ricevendo messaggi ma non riesce a decodificarli.

Rimedio: Correggere l'impostazione della porta, della velocità di trasmissione, della dimensione dei ti, dei bit di stop, ecc., in modo che coincida con quella del dispositivo esterno.

HOST-134 BCC or CRC error

Causa: Il sistema Host Comm sta ricevendo errori di checksum su tutti i messaggi.
Rimedio: Assicurarsi che il dispositivo esterno stia utilizzando lo stesso protocollo.

HOST-135 Timeout

Causa: Non vi è stata alcuna attività sulla rete riferita alla Tag per un periodo di tempo superiore a quello consentito di inattività. Il risultato di questa situazione è che la Tag interessata è stata disabilitata.
Rimedio: Riattivare la Tag.

HOST-136 Device not ready

Causa: Il dispositivo remoto è connesso, ma non sta rispondendo alle richieste.
Rimedio: Verificare il cablaggio tra i dispositivi ed assicurarsi che vi sia alimentazione.

HOST-137 Request cancelled

Causa: Il dispositivo remoto indica che l'operazione è stata terminata correttamente.
Rimedio: Il comando di annullamento è stato eseguito correttamente.

HOST-138 Request aborted

Causa: Il dispositivo remoto indica che l'operazione non è stata terminata correttamente.
Rimedio: Il comando potrebbe essere stato completato prima che fosse ricevuto il comando di annullamento.

HOST-139 Invalid function

Causa: Il protocollo Host Comm non supporta la funzione richiesta.
Rimedio: Verificare che il protocollo Host Comm possa supportare la funzione.

HOST-140 Device offline

Causa: Il dispositivo remoto è connesso, ma non è in linea.
Rimedio: Porre il dispositivo remoto in linea.

HOST-141 Protocol Start/Stop error

Causa: L'avvio o l'interruzione del protocollo Host Comm sulla Tag selezionata non ha avuto successo.
Rimedio: Utilizzare un'altra Tag oppure interrompere e annullare la definizione della Tag dal menu SETUP, Host Comm, Show.

HOST-142 Connection error

Causa: Il protocollo Host Comm non è riuscito a stabilire la comunicazione con il dispositivo remoto. Potrebbe essere presente una non corrispondenza software.
Rimedio: Assicurarsi che entrambi i dispositivi, locale e remoto, utilizzino versioni software compatibili tra loro.

HOST-143 Comm port cannot be closed

Causa: La porta hardware selezionata per la Tag non può essere chiusa.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore e ritentare l'operazione. Se l'errore si presenta di nuovo, potrebbe esistere un problema con il cablaggio o con l'hardware della porta.

HOST-144 Comm Tag error

Causa: La Tag potrebbe non avere un protocollo associato ad essa o, se richiesto, non dispone di un numero di porta.
Rimedio: Definire (DEFINE) un protocollo per la Tag o assegnare ad essa una porta.

HOST-145 Permission denied

Causa: E' stato fatto un tentativo di leggere o scrivere un file protetto.
Rimedio: Accedere di nuovo al file dopo aver tolto la protezione.

HOST-146 Bad address for Comm Tag

Causa: L'indirizzo non è corretto.
Rimedio: Verificare che la Tag sia associata ad un protocollo supportato, poi ridefinire (UNDEFINE seguito da DEFINE) la Tag.

HOST-147 Block device required

Causa: Il protocollo selezionato richiede una porta per il dispositivo.
Rimedio: Assicurarsi che la porta sia impostata per No Use, Poi assegnarla alla Tag.

HOST-148 Mount device busy

Causa: La Tag è in stato STARTED oppure è attualmente in uso.
Rimedio: Fermare (STOP) la Tag oppure selezionarne una diversa.

HOST-149 No such device

Causa: Il tipo di dispositivo non è un tipo di Tag (Cx o Sx).
Rimedio: Con questo comando possono essere utilizzate solo Tag.

HOST-150 Invalid argument

Causa: Il sistema non supporta il protocollo selezionato.
Rimedio: Selezionare un altro protocollo o installare quello selezionato.

HOST-151 No more Ethernet buffers.

Causa: Il sistema ha esaurito i buffer per comunicare con la scheda Ethernet remota.
Rimedio: Ridurre il numero di connessioni simultanee per liberare memoria.

HOST-158 FTP: no connection available

Causa: Nel software di rete si è verificato un errore.
Rimedio: Consultare l'amministratore della rete. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

HOST-159 FTP: login failed

Causa: La Tag non ha nome utente e password validi.
Rimedio: Immettere un nome utente ed una password per la Tag.

HOST-160 FTP: tag dismount request ignored

Causa: Nel software di rete si è verificato un errore.
Rimedio: Consultare l'amministratore della rete. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

HOST-161 FTP: need remote host name

Causa: Per la Tag non è stato definito alcun host remoto-
Rimedio: immettere il nome di host remoto nel menu di configurazione alle voci Current Remote e Startup Remote.

HOST-162 FTP: Error on Ethernet Init.

Causa: La scheda Ethernet non è inizializzata correttamente.
Rimedio: Assicurarsi che il firmware della scheda Ethernet e le task Ethernet della scheda principale siano attivate.

HOST-163 EXMG: Invalid Buffer Size

Causa: La dimensione del buffer in chiamata non è valida.
Rimedio: Verificare che la dimensione del buffer sia corretta.

HOST-164 EXMG: Read Pending

Causa: Si è tentata un'operazione di scrittura prima di una di lettura.
Rimedio: Prima di richiamare una scrittura, effettuare un'operazione di lettura.

HOST-165 EXMG: Internal Error

Causa: Errore nella task di Explicit Messaging.
Rimedio: Questo errore non è eliminabile. Contattare la FANUC.

HOST-166 EXMG: Write Pending

Causa: Si è tentata un'operazione di lettura prima di una di scrittura.
Rimedio: Una scrittura deve precedere la lettura.

HOST-167 EXMG: Connection Error

Causa: La connessione Explicit Messaging è interrotta.
Rimedio: Verificare il cablaggio e il dispositivo remoto. Chiudere la connessione e riaprirla.

HOST-168 EXMG: Invalid Channel

Causa: Il canale specificato non è valido. Il canale potrebbe essere fuori linea.
Rimedio: Assicurarsi che il canale specificato sia in linea oppure specificare il canale corretto.

HOST-169 EXMG: Invalid Path

Causa: Il percorso di file non è valido.
Rimedio: Verificare il formato del percorso di file specificato EM:/DNET/1/10/40 che significa Protocollo DNET, Canale 1, MAC Id 10, dimensione buffer 40. Verificare che i valori siano corretti.

HOST-170 EXMG: Invalid Name

Causa: Il nome specificato non è valido.
Rimedio: Verificare che le variabili di sistema per la mappatura Explicit Messaging contengano valori corretti.

HOST-171 EXMG: Message Truncated

Causa: Le dimensioni del buffer di connessione sono troppo piccole.
Rimedio: Riaprire la connessione con le dimensioni di buffer corrette.

HOST-172 DNS: Host Not Found

Causa: Il nome di dominio non esiste.
Rimedio: Assicurarsi che il nome dell'host e quello del dominio locale siano corretti. Il server DNS potrebbe non disporre dell'host corrente nell'elenco.

HOST-173 DNS: Server Failure

Causa: Vi sono problemi con il server DNS.
Rimedio: Verificare che il server DNS stia funzionando. Verificare con l'amministratore DNS che il server stia funzionando correttamente.

HOST-174 DNS: Format or Recovery Error

Causa: Si è verificato un errore di ripristino DNS.
Rimedio: Verificare che il nome dell'host e quello del dominio locale siano nel formato corretto. Verificare che il server supporti interrogazioni ricorsive. Verificare che il server consenta l'accesso al robot.

HOST-175 DNS: Server Has No Address

Causa: Il server non ha l'indirizzo IP nell'elenco.
Rimedio: Il nome dell'host è valido ed è stato riconosciuto dal server DNS. Il server non ha l'indirizzo IP per l'host per il quale ha ricevuto l'interrogazione. Chiedere all'amministratore DNS di fornire al server l'indirizzo IP dell'host che ha inviato l'interrogazione.

HOST-176 DNS: Configuration Error

Causa: La funzione DNS non è stata configurata correttamente.
Rimedio: Richiamare il menu di configurazione per la funzione DNS e verificare che l'indirizzo IP del server ed il nome del dominio locale siano corretti.

HOST-177 Router Name Not Defined

Causa: Il nome del router non è stato definito. Il nome definito per il router è uguale a quello del robot.
Rimedio: Se nella rete è presente un router, specificarne il nome nel menu di configurazione del protocollo TCP/IP.

HOST-178 Router Address Not Defined

Causa: Nella tabella dell'host locale l'indirizzo del router non è compreso.
Rimedio: Se nella rete è presente un router, specificarne il nome nel menu di configurazione del protocollo TCP/IP.

HOST-179 IP Address mis-configuration

Causa: L'indirizzo IP impostato non è corretto.

Rimedio: Riconfigurare le interfacce Ethernet in modo che siano parti di sotto reti diverse, oppure configurare solo una delle interfacce.

HOST-180 NETMEM: buffer is not created

Causa: Errore interno del software. La richiesta al servizio di memoria della rete si è verificata prima che la memoria fosse creata.

Rimedio: La memoria della rete deve essere creata prima di poter essere utilizzata.

HOST-181 NETMEM: time out

Causa: Il tempo impiegato per ottenere l'accesso alla memoria ha superato il massimo consentito.

Rimedio: Se questo errore si presenta frequentemente, potrebbe esservi un sovraccarico sulla rete.

HOST-182 NETMEM: BD error

Causa: Errore interno del software. Il descrittore del buffer per la memoria della rete non era corretto.

Rimedio: Verificare che il descrittore del buffer per la memoria della rete sia specificato correttamente.

HOST-183 NETMEM: buffer is auto ack mode

Causa: Errore interno del software. Una richiesta di aggiornamento della memoria di rete è stata inviata alla memoria di transito per il riconoscimento automatico.

Rimedio: Verificare che il descrittore del buffer per la memoria della rete sia specificato correttamente.

HOST-184 NETMEM: transmit BD error

Causa: Errore interno del software. Il descrittore specificato per il buffer non si riferisce ad un buffer di trasmissione.

Rimedio: Verificare che il descrittore del buffer per la memoria della rete sia specificato correttamente.

HOST-185 NETMEM: receive BD error

Causa: Errore interno del software. Il descrittore specificato per il buffer non si riferisce ad un buffer di ricezione.

Rimedio: Verificare che il descrittore del buffer per la memoria della rete sia specificato correttamente.

HOST-186 NETMEM: send socket open fail

Causa: L'apertura della porta UDP per la spedizione del pacchetto di dati non è riuscita.

Rimedio: Verificare se la porta UDP è utilizzata da un'altra applicazione sulla rete.

HOST-187 NETMEM: receive socket open fail

Causa: L'apertura della porta UDP per la ricezione del pacchetto di dati non è riuscita.

Rimedio: Verificare la presenza dell'elemento RLSYNC nella variabile di sistema $SERVENT. Verificare che il numero di porta per RLSYNC sia corretto.

HOST-188 PPP init on port %d fails

Causa: Porta non corretta / Memoria insufficiente.

Rimedio: Verificare che il numero di porta specificato sia corretto.

HOST-189 Invalid port number

Causa: Porta non corretta / Memoria insufficiente.

Rimedio: Verificare che il numero di porta specificato sia corretto.

HOST-190 Invalid baud rate

Causa: Porta non corretta / Memoria insufficiente.

Rimedio: Verificare che il numero di porta specificato sia corretto.

HOST-191 Invalid device type

Causa: Porta non corretta / Memoria insufficiente.

Rimedio: Verificare che il numero di porta specificato sia corretto.

HOST-192 PPP channel already initialized

Causa: Porta non corretta / Memoria insufficiente.
Rimedio: Verificare che il numero di porta specificato sia corretto.

HOST-193 TLNT:Login to %s

Causa: Utilizzando il protocollo TELNET, è stato effettuato un accesso ad un dispositivo.
Rimedio: Non è un allarme.

HOST-194 TLNT:Logout of %s

Causa: Utilizzando il protocollo TELNET, è stato interrotto un accesso ad un dispositivo.
Rimedio: Non è un allarme.

HOST-195 TLNT:rejected conn request

Causa: Il tentativo di connessione TELNET è stato respinto. Vedere la causa dell'allarme per avere ulteriori informazioni.
Rimedio: Eliminare la causa dell'errore e ritentare l'operazione.

HOST-196 TLNT:%s already connected

Causa: Il dispositivo è già connesso.
Rimedio: Verificare che il dispositivo non sia già connesso e ritentare l'operazione.

HOST-197 TLNT:invalid login id

Causa: Le credenziali di accesso fornite non sono valide.
Rimedio: Verificare che le credenziali di accesso siano corrette e ritentare l'operazione.

HOST-198 TLNT:invalid password %s

Causa: La password immessa non è valida.
Rimedio: Verificare che password sia corretta e ritentare l'operazione.

HOST-199 TLNT:timeout on %s

Causa: Il tempo concesso per il periodo di inattività è scaduto.
Rimedio: Ripetere l'accesso oppure aumentare il tempo di massima durata dell'inattività dalle schermate TELNET.

HOST-200 TLNT:FSAC no access lvl for %s

Causa: La funzione di sicurezza FSAC è abilitata ed il PC client non dispone del necessario livello di autorizzazione.
Rimedio: Creare un elemento per il PC interessato nella tabella dei parametri FSAC.

HOST-201 TLNT:no access lvl for %s

Causa: Il livello di accesso non è sufficiente.
Rimedio: Verificare il livello di accesso per il dispositivo dalle schermate TELNET.

HOST-202 TLNT:invalid port for %s

Causa: La porta non è configurata per il dispositivo.
Rimedio: Configurare una porta valida per il dispositivo dal menu SETUP, Port Init.

HOST-203 TLNT:from %s

Causa: Il sistema ha rilevato una connessione da un host remoto.
Rimedio: Non è un errore.

HOST-204 SM: Remote Client Name is invalid

Causa: Il nome di host nel tag Client non è impostato correttamente. Se la funzione DNS è abilitata, il server DNS non è riuscito a risolvere il nome.
Rimedio: Cambiare il nome dell'host.

HOST-205 SM: Tag Already Mounted

Causa: Una richiesta di montaggio di una tag già montata è stata ricevuta dal sistema.
Rimedio: Non tentare di rimontare una tag senza prima smontarla.

HOST-206 SM: Bad Port Number

Causa: La variabile di sistema $SERVER_PORT, nella tag Client o host, non contiene un valore valido.
Rimedio: Impostare ad un valore valido la variabile di sistema $hosts_cfg[n].$server_port per la tag Server oppure la $hostc_cfg[n].$server_port per la tag Client.

HOST-207 SM: Tag is not mounted

Causa: La tag richiesta non è supportata.
Rimedio: Montare la tag prima di usarla.

HOST-208 SM: Not Yet Connected

Causa: La tag richiesta non è ancora connessa al dispositivo/host remoto.
Rimedio: Utilizzare l'istruzione MSG_CONNECT per connettere la tag prima di aprirla.

HOST-209 SM: Connection Aborted

Causa: La connessione è stata interrotta dall'host remoto.
Rimedio: Verificare l'host remoto e riconnetterlo.

HOST-210 SM: Connection Timed Out

Causa: La connessione è andata in timeout da remoto.
Rimedio: Riconnettere l'host remoto.

HOST-211 SM: Connection Write Buffer is full

Causa: Il buffer di scrittura è pieno. L'host remoto potrebbe non essere in grado di rispondere oppure la rete non è in funzione.
Rimedio: Verificare l'host remoto e le connessioni di rete.

HOST-212 SM: Write Direction shut down by Peer

Causa: La direzione di scrittura è stata chiusa da remoto.
Rimedio: Verificare il dispositivo remoto e riconnetterlo all'host remoto.

HOST-213 SM: Read Direction shut down by Peer

Causa: La direzione di lettura è stata chiusa da remoto.
Rimedio: Verificare il dispositivo remoto e riconnetterlo all'host remoto.

HOST-214 SM: Connection is Pending

Causa: L'host remoto non è ancora stato connesso.
Rimedio: Attendere la connessione dell'host remoto.

HOST-215 SM: Connection is in use

Causa: La tag richiesta è attualmente in uso.
Rimedio: Interrompere l'utilizzo della tag remota. Se necessario, chiudere tutti i file aperti verso la tag e scollegare la tag stessa per mezzo della funzione MSG_DISCO.

HOST-216 SM: Invalid Socket

Causa: La richiesta ricevuta è riferita ad un socket non valido.
Rimedio: Ristabilire la connessione.

HOST-217 SM: Socket Error

Causa: La libreria TCPIP ha rilevato un errore su un socket.
Rimedio: Ritentare l'operazione. Tutti i socket potrebbero essere in uso. Liberare risorse chiudendo qualche connessione a TELNET, FTP o Socket Messaging. Se ciò non fosse possibile, l'errore potrebbe ripresentarsi.

HOST-218 DTP: Connect %s

Causa: Una sessione TP di diagnostica è stata connessa in modo interattivo. L'immissione di dati è consentita.
Rimedio: Non è un errore.

HOST-219 DTP: Monitor %s

Causa: Una sessione TP di diagnostica è stata connessa in modo monitoraggio. L'immissione di dati non è consentita.
Rimedio: Non è un errore.

HOST-220 DTP: Disconnect %s

Causa: Una sessione TP di diagnostica è stata sconnessa.
Rimedio: Non è un errore.

HOST-221 DTP: ident %s

Causa: Il sistema ha rilevato una connessione da un browser remoto.
Rimedio: Non è un errore.

HOST-222 DHCP: server %s

Causa: Il sistema ha ricevuto una risposta dal server DHCP.
Rimedio: Non è un errore.

HOST-223 DHCP: using IP %s

Causa: Il sistema ha ricevuto una risposta dal server DHCP.
Rimedio: Nessuno.

HOST-224 DHCP: No response from server

Causa: Il sistema non ha ricevuto alcuna risposta dal server DHCP.
Rimedio: Verificare la connessione e la configurazione del server e ritentare l'operazione.

HOST-225 DHCP: duplicate IP %s

Causa: Il server DHCP ha fornito un indirizzo IP già in uso.
Rimedio: Verificare la configurazione del serve DHCP. Identificare il dispositivo che sta utilizzando lo stesso indirizzo IP che il server DHCP aveva assegnato al controllore del robot. Questo è strettamente un problema che riguarda la configurazione sul server DHCP della gestione degli indirizzi IP.

HOST-226 DHCP: Lease time expired

Causa: Il periodo riservato alla connessione dal serve DHCP è scaduto ed il robot non può rinnovarlo.
Rimedio: Verificare i cavi Ethernet ed assicurarsi che il controllore del robot sia ancora collegato alla rete. Verificare che il server DHCP sia in linea. Verificare la configurazione del server DHCP e che esso sia in condizione di assegnare un indirizzo IP al controllore del robot.

HOST-227 DHCP: shutting down ethernet

Causa: L'interfaccia Ethernet è stata disattivata.
Rimedio: Il periodo riservato alla connessione potrebbe essere scaduto. Verificare i cablaggi e la configurazione del server DHCP e riattivarne la funzione nel menu DHCP.

HOST-228 DHCP: invalid reply from server

Causa: Questa potrebbe essere una normale operazione del protocollo.
Rimedio: Non è un errore.

HOST-229 DHCP: request rejected by server

Causa: Il protocollo ha effettuato una normale operazione-
Rimedio: Nessuno.

HOST-230 DHCP: renewal attempt failed

Causa: Il robot ha tentato di rinnovare il proprio indirizzo IP, ma l'azione non è riuscita.
Rimedio: Verificare i cablaggi e la configurazione del server DHCP.

HOST-231 Initializing

Causa: L'operazione DHCP è stata inizializzata.
Rimedio: Nessuno.

HOST-232 In progress

Causa: L'operazione DHCP è in corso di esecuzione.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

HOST-233 Failed

Causa: L'operazione DHCP non è riuscita.
Rimedio: Verificare i cablaggi di rete oppure la configurazione del server DHCP.

HOST-234 Success

Causa: L'operazione DHCP è riuscita.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione.

HOST-235 Disabled

Causa: L'operazione DHCP è stata disabilitata.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione.

HOST-236 FTP: servers not auto-started

Causa: Dopo aver caricato l'opzione software FTP, il server FTP non si è attivato automaticamente.
Rimedio: Attivare i server FTP dal menu SET, Host Comm, Show, Server.

HOST-237 FTP: server tags not available

Causa: Il sistema non è stato in condizione di attivare i server FTP perché non sono state trovate tag libere.
Rimedio: Attivare i server FTP manualmente.

HOST-239 KCL option not loaded

Causa: Una pagina web ha tentato di utilizzare un comando KCL, ma l'ambiente KCL non è presente nel controllore.
Rimedio: Caricare l'opzione software KCL nel controllore.

HOST-240 EMAIL: Email send failed

Causa: Il server SMTP ha generato un errore.
Rimedio: Verificare la configurazione SMTP. Con la tastiera di programmazione *i*Pendant, questa operazione si effettua dai menu DRC. Altrimenti, verificare il contenuto della variabile di sistema $SMTP_CTRL. Probabilmente la variabile di sistema $SMTP_CTRL.$SERVER non è stata impostata all'indirizzo IP di un server SMTP.

HOST-241 EMAIL: Email send successful

Causa: Un messaggio SMTP è stato spedito.
Rimedio: Questo avviso può essere disabilitato dai menu di configurazione DRC. Data Services. In alternativa può essere disabilitato impostando la variabile di sistema $SMTP_CTRL.$POST_DLVR a FALSE.

HOST-242 SNTP: NTP server unreachable

Causa: Non sono stati ricevuti pacchetti di dati dal server NTP.
Rimedio: Assicurasi che l'indirizzo IP del server NTP sia corretto. Se non lo è, correggere l'indirizzo e ritentare l'operazione.

HOST-243 ACD: duplicate IP %s

Causa: Il monitoraggio di conflitti tra indirizzi ha rilevato un indirizzo IP duplicato sulla rete.
Rimedio: Cambiare l'indirizzo IP impostandone uno non già utilizzato in rete. Se si utilizza la funzione DHCP consultare l'amministratore di rete.

HOST-244 Ethernet Throttle

Causa: L'elevato traffico sulla rete Ethernet potrebbe influire negativamente su importanti operazioni svolte dal robot.
Rimedio: Contattare l'amministratore di rete per eliminare il problema.

HOST-245 Illegal Hostname

Causa: Il nome di robot impostato per l'interfaccia TCP/IP non è valido.
Rimedio: Cambiare il nome host del robot nel menu SETU, Host Comm, TCP/IP. Un nome di host valido è una stringa di caratteri alfanumerici (A-Z, a-z, 0-9) e il segno meno (-). Non sono consentiti altri caratteri, quali lo spazio o il tratto basso (_), Il primo carattere deve essere alfabetico. L'ultimo carattere non può essere il segno meno.

HOST-246 Illegal Hosttable Entry %d %d

Causa: Un elemento della tabella host è configurato con un nome non corretto. Se il primo numero è 1, il nome non valido è nella tabella host locale. Se il primo numero è 2, il nome non valido è stato trovato nella tabella host condivisa. Il secondo numero specifica l'indice corrispondente al nome nella tabella interessata.

Rimedio: Cambiare l'elemento nella tabella host del robot nel menu SETU, Host Comm, TCP/IP. Un nome di host valido è una stringa di caratteri alfanumerici (A-Z, a-z, 0-9) e il segno meno (-). Non sono consentiti altri caratteri, quali lo spazio o il tratto basso (_), Il primo carattere deve essere alfabetico. L'ultimo carattere non può essere il segno meno.

HOST-260 GigE: Invalid Handle

Causa: Il puntatore software alla telecamera non è stato trovato.

Rimedio: Assicurarsi che la telecamera sia inizializzata.

HOST-261 GigE: Access Denied

Causa: Non è stato possibile ottenere i diritti di accesso alla telecamera. Qualche altro dispositivo potrebbe tenere occupata la telecamera.

Rimedio: Assicurarsi che il robot possa ottenere i diritti esclusivi di accesso alla telecamera.

HOST-262 GigE: Cam parms not set

Causa: L'impostazione dei parametri non è riuscita.

Rimedio: Consultare il file PIPC:GIGE_LOG.DT.

HOST-263 GigE: Invalid Argument

Causa: Errore interno GigE.

Rimedio: Consultare il file PIPC:GIGE_LOG.DT.

HOST-264 GigE: Camera Not Supported

Causa: Si è verificato un errore di configurazione.

Rimedio: Consultare il file PIPC:GIGE_LOG.DT.

HOST-265 GigE: Image XFER Error

Causa: L’invio dei dati dalla telecamera al controllore è fallito. Questo errore può essere causato da problemi dell’hardware come disturbi dall’esterno o difetti del cavo (ad esempio sconnessione).

Rimedio: Se si utilizza una telecamera GigE, controllare le connessioni della telecamera, del cavo Ethernet e dell’hub. Se si utilizza una telecamera digitale, controllare la connessione di telecamera cavo, CCU, MUX sia corretta. Controllare anche che queste unità funzionino normalmente.

HOST-266 GigE: Invalid IP Address

Causa: L'indirizzo IP della telecamera non si trova sulla stessa sottorete in cui è presente il robot.

Rimedio: La telecamera e il robot devono essere sulla stessa sottorete.

HOST-267 GigE: Camera Mismatch

Causa: L'indirizzo MAC non coincide con la telecamera. La telecamera potrebbe essere stata scambiata.

Rimedio: Configurare una nuova telecamera.

HOST-268 GigE: Fail to add Camera

Causa: Non è stato possibile aggiungere al sistema la definizione di una telecamera.

Rimedio: Consultare il file PIPC:GIGE_LOG.DT. Potrebbero esservi troppi file .CAM.

HOST-279 GigE: Command Failed

Causa: Il comando alla telecamera GigE non è riuscito.

Rimedio: Consultare il file PIPC:GIGE_LOG.DT.

HOST-280 SMB: Invalid response from PC

Causa: Il PC ha risposto ad una richiesta del protocollo PC Share del robot in un modo che quest'ultimo non riesce ad intendere.

Rimedio: Verificare che il PC stia lavorando in un ambiente operativo supportato. Le piattaforme supportate includono Windows XP, Windows Vista e Linux con Samba 3.2. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

HOST-281 SMB: Time-out waiting for PC

Causa: L'attesa da parte del robot di una risposta dal PC ad una richiesta del protocollo PC Share si è prolungata oltre il tempo massimo consentito.

Rimedio: Verificare che il PC sia collegato correttamente alla rete e che possa essere contattato dagli altri dispositivi con la funzione PING. Verificare che la tag Client PC Share sia configurata correttamente e che il PC stia condividendo la directory alla quale si sta tentando di avere accesso. Il valore standard di timeout può essere modificato con variabili di sistema. Se il PC è troppo lento per il tempo standard di timeout, impostare un tempo più lungo in secondi nella variabile di sistema $SMB_CLNT[X].$RSPTMOUT. Poi spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-282 SMB: No share configured

Causa: L'operazione su file richiesta non può essere eseguita a meno che la tag Client non sia configurata per la condivisione.

Rimedio: Configurare la tag Client con un drive condiviso per eseguire l'operazione su file desiderata. Assicurarsi che il drive condiviso sia configurato correttamente sul PC remoto. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-283 SMB: Netbios configuration error

Causa: La risoluzione del nome NetBios non è configurata correttamente.

Rimedio: Configurare un server WINS valido oppure abilitare la risoluzione di nomi broadcast. Entrambe le impostazioni possono essere configurate nel menu SETUP, Host Comm, PC Share. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-284 SMB: Secure Signature from PC failed

Causa: La firma certificata è fallita su un messaggio in rete inviato dal PC al controllore del robot.

Rimedio: Il server del PC ha la funzione di firma certificata abilitata. Questo forza il controllore del robot ad eseguire i test sulla firma certificata per verificare l'integrità della comunicazione. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-285 SMB: DOS error: File not found

Causa: Il server PC non è stato in condizione di trovare il file richiesto.

Rimedio: Verificare che il campo Remote Path/Share sia impostato correttamente nel menu di configurazione della tag Client. Verificare che il file richiesto esista sul PC remoto eseguendo, dal menu FILE, la generazione dell'elenco dei file presenti nella directory. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-286 SMB: DOS error: Path not found

Causa: Il server PC non è stato in condizione di trovare il percorso del file richiesto.

Rimedio: Verificare che il campo Remote Path/Share sia impostato correttamente nel menu di configurazione della tag Client. Verificare che il percorso del file richiesto esista sul PC remoto eseguendo, dal menu FILE, la generazione dell'elenco dei file presenti nella directory. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-287 SMB: DOS error: Too many open files

Causa: Il server PC non è stato in condizione di aprire il file richiesto perché il controllore del robot ha troppi file aperti sul PC remoto.

Rimedio: Chiudere alcuni file che il controllore del robot ha aperto in riferimento alla tag Client PC Share associata al PC remoto. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-288 SMB: DOS error: Access denied

Causa: Il server PC non ha consentito al controllore del robot l'accesso a un file, ad una risorsa condivisa o ad un percorso di directory.

Rimedio: Verificare il proprio nome utente e ripetere l'immissione della password nel menu di configurazione della tag Client nel controllore del robot. Verificare che il livello di autorizzazione all'accesso siano impostati correttamente per la directory condivisa sul PC remoto. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-289 SMB: DOS error: Requested share does not exist

Causa: Il server PC non riesce a trovare la risorsa condivisa richiesta dal controllore del robot.

Rimedio: Verificare sul PC remoto che una directory sia stata condivisa correttamente. Verificare che il nome della risorsa condivisa sia specificato correttamente nel menu di configurazione della tag Client nel controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-299 SMB: DOS Error %d from PC

Causa: Il PC ha risposto ad una richiesta del protocollo PC Share con un errore DOS File.

Rimedio: Per prima cosa, verificare se esiste un codice di causa per l'allarme che possa fornire indicazioni sull'errore DOS specifico. Se non esiste alcun codice di causa, annotare il codice di errore DOS. Consultare la descrizione del codice di errore DOS nel manuale per il protocollo PC Share. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

HOST-300 Can't connect to CNC(%s)

Causa: Il robot non riesce a connettersi al CNC.

Rimedio: Verificare la configurazione della comunicazione.

HOST-301 Not Connected(Tag=%s)

Causa: il CNC non è collegato.

Rimedio: Collegare il CNC al controllore del robot.

HOST-302 CNC doesn't Connected

Causa: Il CNC non è collegato.

Rimedio: Collegare il CNC al controllore del robot.

HOST-303 Not supported CNC

Causa: Il CNC non è supportato.

Rimedio: Cambiare il tipo di CNC.

HOST-304 Cycle power to change CNC No.

Causa: Il numero di CNC è stato cambiato.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore del robot per attivare le modifiche.

HOST-305 Start Comm. with CNC No.%d

Causa: La comunicazione con il CNC specificato sta avendo inizio.

Rimedio: Si tratta solo di un avviso.

HOST-306 Input I/O number for CNC No.

Causa: Il numero di I/O immesso non è per il CNC selezionato.

Rimedio: Immettere il numero di I/O corretto per il CNC selezionato.

HOST-307 CNC No. is duplicated

Causa: Il numero di CNC inserito è duplicato.

Rimedio: Immettere un numero di CNC che non sia già in uso.

HOST-308 Add CNC to be connected

Causa: Il numero di CNC è superiore al massimo valore consentito.

Rimedio: Da Controlled Start impostare il numero massimo consentito di CNC collegati.

HOST-309 Please set CNC No.%d

Causa: Il numero di CNC non è impostato.

Rimedio: Immettere il numero di CNC.

HOST-310 TP disable

Causa: Si è premuto il pulsante di abilitazione OPR, ma la tastiera di programmazione è disabilitata.

Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione.

HOST-311 Interlock Mode signal is off

Causa: Si è premuto il pulsante di abilitazione OPR, ma il segnale di interblocco è OFF.
Rimedio: Impostare il segnale di interblocco a ON.

HOST-312 Operation isn't available

Causa: Si è tentato di muovere la macchina manualmente ma l'operazione non è disponibile.
Rimedio: Rendere l'operazione possibile.

HOST-313 Do M.Tool Operation enable

Causa: Si è tentato di muovere la macchina manualmente ma l'operazione non è disponibile.
Rimedio: Rendere disponibile l'operazione.

HOST-380 Syser 0x%x,0x%x

Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema si ripresenta, annotare il numero del messaggio, la versione del software e ogni evento significativo che ha condotto a questo problema e contattare FANUC.
Possono esserci altri messaggi di errore che chiariscono la causa di questo allarme. Aprire la schermata degli allarmi attivi e notificare FANUC. Aprire la schermata della storia allarmi, selezionare gli allarmi e premere DETAIL per vedere tutti i messaggi visualizzati su due linee. Riportare tutti i messaggi.

HOST-390 RSI: ONLYSEND in RSI configuration XML should be TRUE

Causa: ONLYSEND nella configurazione RSI XML non è TRUE.
Rimedio: Mettere ONLYSEND a TRUE.

HOST-391 RSI: 1st argument in RSI_WRXML_I is not supported

Causa: Il primo argomento di RSI_WRXML_I non è supportato.
Rimedio: Cambiare l'argomento con uno supportato.

HOST-392 RSI: 2nd argument in RSI_WRXML_I should be 1 character

Causa: Il secondo argomento di RSI_WRXML_I non è supportato.
Rimedio: Cambiare l'argomento con uno supportato.

4.7.2 Codici di allarme HRTL

HRTL-001 Not owner

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-002 File/Comm Tag does not exist

Causa: Il file o la tag Comm non sono stati trovati.
Rimedio: Ripetere l'immissione del nome del file oppure definire la tag di comunicazione. Fare riferimento alla sezione in cui sono descritte le fasi di definizione e avviamento del protocollo FTP su un dispositivo nel manuale relativo al Backup e Restore del controllore in Ethernet.

HRTL-003 No such process

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-004 Interrupted system call

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-005 I/O error

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-006 No protocol or device dest

Causa: La Tag potrebbe non avere un protocollo associato ad essa o, se richiesto, non dispone di un numero di porta.
Rimedio: Definire (DEFINE) un protocollo per la Tag o assegnare ad essa una porta.

HRTL-007 Arg list too long

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-008 Exec format error

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-009 Bad file number

Causa: Il numero di file passato non coincide con nessun file aperto.
Rimedio: Eliminare le condizioni che hanno causato questo allarme.

HRTL-010 No children

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-011 No more processes

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-012 Not enough core

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-013 Access permission denied

Causa: L'accesso alla tabella dei socket Ethernet è stato negato.
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-014 Invalid Comm Tag

Causa: L'indirizzo non è corretto.
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-015 Port device required

Causa: Il protocollo selezionato richiede una porta per il dispositivo.
Rimedio: Assicurarsi che la porta sia impostata per No Use, Poi assegnarla alla Tag.

HRTL-016 Comm Tag already defined

Causa: La Tag è in stato STARTED oppure è attualmente in uso.
Rimedio: Fermare (STOP) la Tag oppure selezionarne una diversa. Fare riferimento alla sezione in cui sono descritte le fasi di definizione e avviamento del protocollo FTP su un dispositivo nel manuale relativo al Backup e Restore del controllore in Ethernet.

HRTL-017 File exists

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-018 Cross-device link

Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-019 Invalid device type

Causa: Il tipo di dispositivo non è un tipo di Tag (Cx o Sx).
Rimedio: Con questo comando possono essere utilizzate solo Tag.

HRTL-020 Not a directory
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-021 Is a directory
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-022 Invalid argument
Causa: Il sistema non supporta il protocollo selezionato.
Rimedio: Selezionare un altro protocollo o installare quello selezionato.

HRTL-023 File table overflow
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-024 Too many open files
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-025 Not a typewriter
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-026 Text file busy
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-027 File too large
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-028 No space left on device
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-029 Illegal seek
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-030 Read-only file system
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-031 Too many links
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-032 Broken pipe
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-035 Operation would block
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-036 Operation now in progress
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-037 Operation now in progress
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-038 Socket operation on non-socket
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-039 Destination address required
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-040 Message size too long
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-041 Protocol wrong type
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-042 Protocol not available
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-043 Protocol not supported
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-044 Socket type not supported
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-045 Operation not supported
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-047 Address family not supported
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-048 Address already in use
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-049 Can't assign requested address
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-050 Network is down
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-051 Network is unreachable
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-052 Connection dropped on reset
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-053 Software caused connect abort
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-054 Connection reset by peer
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-055 No buffer space available
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-056 Socket is already connected
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-057 Socket is not connected
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-058 Can't send, socket is shutdown
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-060 Ethernet Connection timed out
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-061 Ethernet Connection refused
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-063 Protocol family not supported
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-064 Host is down
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-065 Host is unreachable
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-066 No urgent data
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-067 No out of bound data
Causa: Nel software di rete Ethernet si è verificato un errore (TCP/IP).
Rimedio: Consultare l'amministratore di rete o contattare FANUC.

HRTL-068 Device is already attached
Causa: Il dispositivo specificato è già in uso.
Rimedio: Liberare dispositivi per l'uso.

HRTL-069 Device Function Code invalid
Causa: Il dispositivo non supporta il comando.
Rimedio: Verificare l'utilizzo del dispositivo.

HRTL-070 Cannot detach with open files
Causa: Il dispositivo è in uso.
Rimedio: Attendere il completamento del comando e ritentare l'operazione.

HRTL-071 Device is already allocated
Causa: Il dispositivo è già allocato.
Rimedio: Attendere che il dispositivo si liberi e ritentare l'operazione.

HRTL-072 Device doesn't support attach
Causa: Il dispositivo non supporta il comando di attacco.
Rimedio: Verificare l'utilizzo del dispositivo.

HRTL-073 End of device list reached
Causa: Si è raggiunto il limite massimo di dispositivi.
Rimedio: Verificare che il dispositivo sia valido.

HRTL-074 Device is not supported
Causa: Il dispositivo non è disponibile.
Rimedio: Verificare l'installazione del dispositivo.

HRTL-075 Compressed File too small
Causa: L'intestazione del file indica l'esistenza di dati in quantità maggiore rispetto a quella trovata nel file.
Rimedio: Eliminare il file e tentare di ottenere una copia dall'originale.

4.8 I

4.8.1 Codici di allarme IB-S

IB-S-001 Slave system error(%d)
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

IB-S-002 Slave board not installed
Causa: La scheda slave non è installata.
Rimedio: Installare la scheda slave.

IB-S-003 Slave PCB abnormal(%d)
Causa: La scheda slave è difettosa.
Rimedio: Sostituire la scheda slave.

IB-S-004 Slave No Data Exchange
Causa: Lo scambio di dati slave è interrotto.
Rimedio: Verificare il cablaggio e lo stato del master.

IB-S-005 Slave watch dog error

Causa: Lo slave ha rilevato un errore di watchdog.
Rimedio: Verificare lo stato dell'altro dispositivo.

IB-S-006 Can not find IBS Group

Causa: Il gruppo specificato nell'istruzione di commutazione gruppi Interbus non è stato trovato.
Rimedio: Verificare la configurazione della rete. Immettere il numero di gruppo corretto nell'istruzione di commutazione gruppi nel programma.

IB-S-007 IBS Config change Timeout

Causa: Il gruppo specificato nell'istruzione di commutazione gruppi Interbus non può essere abilitato o disabilitato.
Rimedio: Verificare la configurazione della rete per vedere se il gruppo da commutare è impostato correttamente. Se il gruppo non può essere abilitato, verificare che il dispositivo da abilitare sia ben collegato alla rete.

IB-S-008 Slave Length code error

Causa: L'impostazione del codice di lunghezza dello slave non è valido.
Rimedio: Modificare l'impostazione del codice di lunghezza dello slave.

IB-S-009 %s I/O Overmapping no.:%d

Causa: L'offset o il numero di byte nella configurazione dello slave non sono validi.
Rimedio: Modificare l'offset o il numero di byte nella configurazione dello slave.

IB-S-010 Please power OFF/ON for Master

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-011 Master system error(%d)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-012 Master board not installed

Causa: La scheda slave non è installata.
Rimedio: Installare la scheda slave.

IB-S-013 Master PCB abnormal(%d)

Causa: La scheda slave è difettosa.
Rimedio: Sostituire la scheda slave.

IB-S-014 Master No Data Exchange

Causa: Lo scambio di dati slave è interrotto.
Rimedio: Verificare il cablaggio e lo stato del master.

IB-S-015 Module error

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-016 Module reconfiguration

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-017 Defect W1-interface

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-018 Defect W2-interface

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-019 %d: %d.%d %s

Causa: Si è verificato un errore sul dispositivo slave specificato.

Rimedio: Fare riferimento alle spiegazioni date per causa e rimedio relativi al codice di causa visualizzato immediatamente sotto questo allarme sulla tastiera di programmazione.

IB-S-020 All clear done

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-021 External periphery error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-022 Defective Datacycle & Rescan

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-023 Transmission Quality Down

Causa: La qualità della trasmissione si è abbassata.

Rimedio: Verificare il dispositivo slave o il cablaggio.

IB-S-030 Device missing in last scan

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-031 Device reports other ID

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-032 Device reports other length

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-033 Further device Interface 1

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-034 Further device Interface 2

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-035 Device missing in last scan

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-036 Device peripheral error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-037 Device reconfiguration req

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-038 Dev detect checksum error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-040 Defective Interface1(local)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-041 DefectiveInterface2(remote)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-042 No report ID & length code

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-043 Interrupt IBS connection

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

IB-S-044 Interrupt IBS local before

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-045 Interrupt IBS local behind

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-046 Connect force stopped

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-052 Unknown process data handshake

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-056 No device table found

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-057 IBS controller is defective

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-070 Double address configured

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-071 Device data set len fault

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-072 Process data cfg len fault

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-073 Additional table len fault

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-074 PCP data length fault

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-075 Whole size length fault

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-076 Add table inconsistent

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-077 Max Output offset overstep

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-078 Max Input offset overstep

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-079 Max Offset overstep > 255

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-080 Module count or offset er

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-081 Out Mod No <> out ofs

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-082 In Mod No <> in ofs

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

IB-S-083 Real out len <> cfg len

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-084 Real in len <> cfg len

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-085 Overlapped output data

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-086 Overlapped input data

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-087 Out Dev define In module

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-088 In Dev define Out module

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-089 Out Dev define In module

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-090 In Dev define Out module

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-091 Installation depth error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-092 Length code is unknown

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-093 Remove non exist device

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-094 Device is active

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-095 Config is differ from msg

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-101 Not match Configuration list

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-102 Too many device are connected

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-103 Configuration change (ID-scan)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-104 Multi data cycle error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-105 InterBus Timeout process cycle

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-106 Device missing in setup config

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-107 Configuration change (runtime)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-108 No connection to InterBus-S

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-150 Sequence error

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-170 No warm start command

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-171 Too many modules configured

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-172 More module are connected

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-173 Less module are connected

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-174 Non supported length code

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-175 Wrong length code

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-176 Wrong ident code

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-177 Wrong segment level

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-178 Master Watch dog error

Causa: Lo slave ha rilevato un errore di watchdog.
Rimedio: Verificare lo stato dell'altro dispositivo.

IB-S-200 Slave No data Exchange

Causa: Lo scambio di dati slave è interrotto.
Rimedio: Verificare il cablaggio e lo stato del master.

IB-S-201 Slave board not installed

Causa: La scheda slave non è installata.
Rimedio: Installare una scheda slave.

IB-S-202 Too many board installed

Causa: Sono state installate più di una scheda slave.
Rimedio: Lasciare installata una sola scheda slave e rimuovere le altre.

IB-S-203 Init Error %d

Causa: Contattare Phoenix Contact per avere maggiori informazioni.
Rimedio: Contattare Phoenix Contact per avere maggiori informazioni.

IB-S-204 Runtime Error %d

Causa: Consultare Phoenix Contact per avere maggiori informazioni.
Rimedio: Contattare Phoenix Contact per avere maggiori informazioni.

IB-S-205 Please power off for Slave

Causa: Sono state effettuate modifiche alla configurazione ed è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore per attivare le nuove impostazioni.

IB-S-206 Firmware Updating Mode

Causa: Il controllore è stato avviato in modalità aggiornamento del firmware.
Rimedio: Il firmware deve essere aggiornato solo quando il controllore funziona in modalità aggiornamento del firmware. Aggiornare il firmware se necessario. Spegnere e riaccendere il controllore per tornare al normale modo di funzionamento,

IB-S-207 Firmware update successful

Causa: L'aggiornamento del firmware si è concluso correttamente.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore per tornare al normale modo di funzionamento,

IB-S-208 Firmware update failed %d

Causa: Si è verificato un errore durante l'aggiornamento del firmware.
Rimedio: Annotare il numero visualizzato nel messaggio di errore. Contattare Phoenix Contact.

IB-S-209 Firmware file error %d

Causa: Si è verificato un errore di accesso al file del firmware.
Rimedio: Verificare che il file del firmware non sia danneggiato.

IB-S-210 No firmware

Causa: Il nome del file del firmware non è corretto.
Rimedio: Il nome del file contenente il firmware dovrebbe iniziare con IBS. Verificare se si sta utilizzando il firmware corretto per il tipo di scheda slave.

IB-S-211 System Error %d %d

Causa: Errore interno.
Rimedio: Annotare il numero visualizzato nel messaggio di errore. Contattare FANUC.

IB-S-212 Slave PCB abnormal

Causa: La scheda slave è difettosa.
Rimedio: Sostituire la scheda slave.

IB-S-213 Error code %x

Causa: Altre informazioni sono fornite nel messaggio di errore visualizzato contemporaneamente a questo.

Rimedio: Annotare il numero visualizzato nel messaggio di errore. Fare riferimento alla descrizione dell'allarme che appare nello stesso momento.

IB-S-214 PCP Init Error %d

Causa: Si è verificato un errore nell'inizializzazione PCP.

Rimedio: Il numero visualizzato nel messaggio di errore è il codice di allarme prodotto dal firmware. Contattare Phoenix Contact.

IB-S-215 PCP Init Stopped %d

Causa: L'inizializzazione PCP è stata interrotta a causa di un parametro errato.

Rimedio: Verificare le impostazioni PCP. Per esempio, controllare il numero di elementi.

IB-S-216 DIO size to UOP not enough

Causa: Le dimensioni della sezione DI/O sono troppo piccole per poter consentire l'utilizzo dei segnali UOP.

Rimedio: Aumentare le dimensioni della sezione DI/O se si desidera utilizzare i segnali UOP.

IB-S-220 HOST watchdog failed, timeout

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-221 HOST not acknowledge process

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-224 Error in IBS Controller comm

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-260 bit len is set with byte len

Causa: La lunghezza in bit è espressa insieme alla lunghezza in byte.

Rimedio: Identificare per quale slave è stata impostata una lunghezza in bit e una lunghezza in byte entrambe diverse da zero. Poi impostare il valore 0 per tutte le voci BIT LENGTH o per tutte le voci BYTE LENGTH.

IB-S-263 InterBus has no I/O assignment

Causa: L'assegnazione I/O Interbus è stata cancellata.

Rimedio: Creare l'assegnazione I/O Interbus se deve essere un'operazione da svolgere manualmente. Per eliminare l'allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-264 Set system pointer failed

Causa: Errore interno.

Rimedio: Contattare FANUC.

IB-S-300 XXXX:Bus error

Causa: Il trasferimento dei dati si interrompe a causa di un problema sul bus che produce un codice di allarme firmware XXXX.

Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-301 0BE2:Max. number was exceeded

Causa: Il numero massimo consentito di word o di dispositivi è stato superato.

Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-302 0BE6:Too many faulty data cycle

Causa: Questo allarme si presenta a causa di errori di installazione o di un dispositivo Interbus difettoso.

Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-303 0BE7:Configuration not activated

Causa: L'attivazione della configurazione non è riuscita. Questo allarme si presenta a causa di errori di installazione o di un dispositivo Interbus difettoso.

Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-304 0BEA:Control_Device_Function

Causa: Il servizio Control_Device_Function (0714 esadecimale) non può essere eseguito.

Rimedio: Ripetere la richiesta del servizio se la scheda nel controllore si trova ancora nello stato RUN o ACTIVE. Se la diagnostica è attiva, è necessario attendere i risultati. L'errore sul bus mostrerà la posizione in cui si è verificato.

IB-S-305 0BF4:CRC error in segment

Causa: Si è verificato un errore di trasmissione (CRC non corretto) sul percorso dei dati provenienti dall'interfaccia di bus (IN) del dispositivo Interbus indicato.

Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-306 0BF5:Error at interface (In)

Causa: Si è verificato un errore di trasmissione (CRC non corretto) sul percorso dei dati di ritorno provenienti dall'interfaccia di bus (IN) del dispositivo Interbus indicato.

Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-307 XXXX:Bus error occurred

Causa: L'errore di bus è indicato dal firmware con il codice di allarme XXXX.

Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-308 XXXX:Device is missing

Causa: Un dispositivo Interbus non è presente.

Rimedio: Confrontare la configurazione attiva con quella di del bus connesso, tenendo conto anche dei segmenti di bus disabilitati.

IB-S-309 XXXX:Multiple errors in segment

Causa: Si sono verificati errori di trasmissione.

Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-310 XXXX:Multiple timeouts in segment

Causa: Si sono verificati errori di trasmissione.

Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-311 XXXX:CRC error (In)

Causa: Si sono verificati errori di trasmissione.

Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-312 XXXX:Defective interface (In)

Causa: Si è verificato un guasto sui cavi di trasmissione sul percorso dei dati provenienti dall'interfaccia di bus (IN) del dispositivo Interbus indicato.

Rimedio: Verificare i cavi, i connettori e le connessioni Interbus e, nel caso in cui si riscontrassero interruzioni, ripararle.

IB-S-313 XXXX:Error at interface (In)

Causa: Si sono verificati errori di trasmissione.

Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-314 XXXX:Interrupted interface (In)

Causa: Si è verificato un guasto sui cavi di trasmissione sul percorso dei dati provenienti dall'interfaccia di bus (IN) del dispositivo Interbus indicato.

Rimedio: Verificare i cavi, i connettori e le connessioni Interbus e, nel caso in cui si riscontrassero interruzioni, ripararle.

IB-S-315 XXXX:Transmission error

Causa: Un dispositivo ponte (bridge) dell'interfaccia in uscita del dispositivo di bus precedente non è presente o è difettoso (contatti non ottimali, giunzione fredda).

Rimedio: Verificare che il segmento del dispositivo Interbus specificato non abbia interruzioni nel connettore.

IB-S-316 XXXX:Error in segment

Causa: Si sono verificati errori di trasmissione.

Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-317 XXXX:Wrong length code

Causa: Il codice di lunghezza del dispositivo Interbus specificato non è identico all'elemento nel pacchetto di configurazione.

Rimedio: Verificare la configurazione Interbus.

IB-S-318 XXXX:Wrong ID code

Causa: Il codice di identificazione del dispositivo Interbus specificato non è identico all'elemento nel pacchetto di configurazione.

Rimedio: Verificare la configurazione Interbus.

IB-S-319 XXXX:Data register error

Causa: Il numero di registri di dati del dispositivo Interbus specificato non è identico al codice di lunghezza immesso nel pacchetto di configurazione.

Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-320 XXXX:Invalid ID code

Causa: Il dispositivo Interbus ha un codice identificativo non valido.

Rimedio: Verificare la configurazione Interbus.

IB-S-321 XXXX:Remote device in local bus

Causa: Il dispositivo Interbus specificato ha un codice identificativo di un dispositivo di bus remoto, ma si trova in un bus locale.

Rimedio: Verificare la configurazione Interbus.

IB-S-322 XXXX:Device not possible

Causa: Il dispositivo Interbus specificato ha un chip slave SUPI 1.

Rimedio: Sostituire il dispositivo con uno dotato del chip SUPI 3.

IB-S-323 XXXX:Defective interface (Out1)

Causa: La trasmissione di dati è interrotta sull'interfaccia di bus remoto in uscita dal dispositivo Interbus specificato.

Rimedio: Controllare i connettori Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-324 XXXX:Defective interface (Out2)

Causa: La trasmissione di dati è interrotta sull'interfaccia di bus remoto in uscita dal dispositivo Interbus specificato.

Rimedio: Controllare i connettori Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-325 XXXX:Interrupted interf. (Out1)

Causa: Il chip per il protocollo SUPI 3 ha rilevato un errore CRC o MAU.
Rimedio: Sostituire il dispositivo Interbus.

IB-S-326 XXXX:Interrupted interf. (Out2)

Causa: Il chip per il protocollo SUPI 3 ha rilevato un errore CRC o MAU.
Rimedio: Sostituire il dispositivo Interbus.

IB-S-327 XXXX:I/O timeout

Causa: Si è verificato un errore di Timeout sui segnali I/O.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-328 XXXX:Reset of device

Causa: L'alimentazione fornita ad un dispositivo Interbus non è sufficiente oppure questo è difettoso.
Rimedio: Verificare il dispositivo Interbus.

IB-S-329 XXXX:Device not initialized yet

Causa: La scheda nel controllore ha tentato di commutare lo stato del bus, ma l'inizializzazione del chip del protocollo non è riuscita, oppure il dispositivo Interbus è difettoso.
Rimedio: Attendere che il dispositivo Interbus inizializzi il chip del protocollo oppure sostituire il dispositivo stesso.

IB-S-330 XXXX:Invalid mode at device

Causa: Si è verificato un errore nel dispositivo Interbus.
Rimedio: Sostituire il dispositivo.

IB-S-331 XXXX:Wrong data length

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-332 XXXX:Wrong ID code (PCP)

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-333 XXXX:Inadmissible width (PCP)

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-334 XXXX:Dynamic PCP cannot be used

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-335 XXXX:State conflict (On)

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-336 XXXX:State conflict (Off)

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-337 XXXX:Operation not possible

Causa: Si è verificato un errore nel dispositivo Interbus.
Rimedio: Sostituire il dispositivo.

IB-S-338 XXXX:Multiple errors (Out1)

Causa: Si sono verificati più errori sull'interfaccia di uscita (OUT1) del dispositivo Interbus specificato.
Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-339 XXXX:Multiple timeout (Out1)

Causa: Un cavo difettoso è collegato a questa interfaccia di bus, o a quella di un dispositivo successivo nella rete Interbus.
Rimedio: Verificare la rete Interbus. Fare riferimento alla Sezione 11.2 del manuale FANUC per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-340 XXXX:Further device at bus

Causa: Un dispositivo inaspettato è stato rilevato sull'interfaccia di uscita (OUT1) del dispositivo Interbus specificato.
Rimedio: Verificare la configurazione Interbus.

IB-S-341 XXXX:Data register error (Out1)

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-342 XXXX:Defective interface (Out1)

Causa: Il dispositivo Interbus connesso all'interfaccia di uscita (OUT1) del dispositivo Interbus specificato ha provocato un azzeramento della tensione oppure è difettoso.
Rimedio: Verificare il dispositivo Interbus.

IB-S-343 XXXX:Further local bus device

Causa: Un dispositivo Interbus avente un codice identificativo di un dispositivo di bus locale, è stato rilevato dall'interfaccia remota di uscita (OUT1) di Interbus.
Rimedio: Verificare la configurazione Interbus.

IB-S-344 XXXX:Invalid ID code (Out1)

Causa: Il dispositivo Interbus collegato all'interfaccia di bus remoto in uscita (OUT1) del dispositivo Interbus specificato ha un codice identificativo non valido.
Rimedio: Sostituire il dispositivo.

IB-S-345 XXXX:Too many devices at local bus

Causa: Il bus locale collegato direttamente alla scheda nel controllore consiste di più dispositivi Interbus rispetto a quanti ne siano stati definiti nella configurazione attiva.
Rimedio: Verificare il bus locale.

IB-S-346 XXXX:Multiple errors (Out2)

Causa: Un cavo Interbus è collegato all'interfaccia del bus di uscita (OUT2) senza che siano presenti ulteriori dispositivi Interbus.
Rimedio: Verificare il bus locale/remoto.

IB-S-347 XXXX:Multiple timeouts (Out2)

Causa: Si è verificato un errore sul bus locale/remoto del dispositivo Interbus specificato.
Rimedio: Verificare il bus locale/remoto.

IB-S-348 XXXX:Further device at (Out2)

Causa: Un dispositivo Interbus è collegato, ma non è inserito nella configurazione attiva.
Rimedio: Verificare la rete Interbus nella posizione specificata.

IB-S-349 XXXX:Data register error (Out2)

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.

Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-350 XXXX:Too many devices activated

Causa: Il dispositivo Interbus connesso all'interfaccia di diramazione del bus di uscita (OUT2) del dispositivo Interbus specificato ha provocato un azzeramento della tensione oppure è difettoso.

Rimedio: Verificare il dispositivo Interbus.

IB-S-351 XXXX:Error in local bus

Causa: Si è verificato un errore sul bus locale del dispositivo Interbus specificato.

Rimedio: Verificare il bus locale.

IB-S-352 XXXX:Too many devices in local bus

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.

Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-353 XXXX:Invalid ID code (Out2)

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.

Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-354 8040:Error on channel

Causa: Il dispositivo Interbus specificato indica la presenza di un errore su singolo canale.

Rimedio: Verificare il canale del dispositivo Interbus specificato.

IB-S-355 8060:Short circuit at output

Causa: Il dispositivo Interbus specificato indica che è presente un corto circuito in uscita.

Rimedio: Verificare il circuito di protezione dell'uscita nel dispositivo Interbus specificato.

IB-S-356 8080:Initiator supply error

Causa: Il dispositivo Interbus specificato indica che si è verificato un errore di alimentazione ad un iniziatore in uno o più gruppi-

Rimedio: Verificare i gruppi del dispositivo Interbus specificato.

IB-S-357 80A0:Power supply error

Causa: Il dispositivo Interbus specificato indica che si è verificato un errore di alimentazione in uno o più gruppi-

Rimedio: Verificare i gruppi del dispositivo Interbus specificato.

IB-S-358 80B1:Configuration error

Causa: Il dispositivo Interbus specificato indica la presenza di un errore di configurazione.

Rimedio: Verificare i parametri del dispositivo Interbus specificato.

IB-S-359 80B2:Peripheral electronic error

Causa: Il dispositivo Interbus specificato indica la presenza di un errore nell'elettronica I/O.

Rimedio: Verificare i sensori e gli attuatori collegati al dispositivo Interbus specificato.

IB-S-360 80B4:Temperature excess

Causa: Il dispositivo Interbus specificato indica che la temperatura ha superato i limiti ammessi.

Rimedio: Verificare i sensori e gli attuatori collegati al dispositivo Interbus specificato.

IB-S-361 8400:Loop error (Out2)

Causa: Si è verificato un errore nel bus locale di installazione a basso livello.

Rimedio: Verificare i moduli connessi al dispositivo Interbus specificato.

IB-S-362 0CA0:Isolated disconnection error

Causa: La scheda nel controllore non è riuscita ad iniziare la configurazione del bus.
Rimedio: Utilizzare solo dispositivi dotati di chip SUPI 3.

IB-S-380 0BDF:Look for Failure

Causa: Si è verificato un errore sul bus.
Rimedio: Attendere che la ricerca dell'errore sia completata. L'accoppiatore di sistema fornirà il risultato.

IB-S-381 0BB1:Peripheral warning

Causa: Il dispositivo Interbus specificato indica la presenza di un errore periferico.
Rimedio: Verificare il dispositivo Interbus specificato.

IB-S-382 XXXX:Control Fault

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-383 XXXX:User Fault

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-384 XXXX:User Fault (%s)

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-390 0902:Controller Board Error

Causa: Si è verificato un errore hardware o software sull'accoppiatore di sistema.
Rimedio: Sostituire la scheda nel controllore.

IB-S-391 0903:Board has not enough memory

Causa: L'accoppiatore di sistema non dispone di sufficiente memoria.
Rimedio: Utilizzare il servizio Reset_Controller_Board service (0956 esadecimale) per effettuare un avviamento caldo della scheda nel controllore e ritentare l'operazione.

IB-S-392 0FA4:Board checksum error

Causa: Si è verificato un errore checksum nella memoria di parametrizzazione.
Rimedio: Formattare la memoria di parametrizzazione.

IB-S-393 XXXX:Board system error

Causa: Il firmware indica questo errore associando ad esso il codice XXXX.
Rimedio: Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-394 XXXX:is reported by firmware

Causa: L'errore XXXX è generato dal firmware.
Rimedio: Questa è un'indicazione relativa ad un allarme generico. Consultare il manuale Phoenix Contact per IBS SYS FW G4 UM se si desiderano maggiori informazioni sul codice di allarme.

IB-S-395 0A02: Can't execute service

Causa: Il servizio richiesto non è consentito nello stato di funzionamento attuale dell'accoppiatore di sistema.
Rimedio: Porre la scheda nel controllore nello stato richiesto prima di eseguire il servizio.

IB-S-396 Board status is READY

Causa: Insieme ad uno di questi allarmi potrebbe comparire anche l'errore IB-S-395.
Rimedio: Verificare lo stato attuale della scheda.

IB-S-397 Board status is ACTIVE

Causa: Insieme ad uno di questi allarmi potrebbe comparire anche l'errore IB-S-395.
Rimedio: Verificare lo stato attuale della scheda.

IB-S-398 Board status is RUN

Causa: Insieme ad uno di questi allarmi potrebbe comparire anche l'errore IB-S-395.
Rimedio: Verificare lo stato attuale della scheda.

IB-S-399 Board status is Bus Fail

Causa: Insieme ad uno di questi allarmi potrebbe comparire anche l'errore IB-S-395.
Rimedio: Verificare lo stato attuale della scheda.

IB-S-400 0928:Service called w/o Rights

Causa: Un servizio esclusivo è stato richiesto senza autorizzazione.
Rimedio: Rilasciare il diritto esclusivo detenuto da altri (software CMD, ecc.) e ritentare l'operazione.

IB-S-401 0A08:Firmw.command busy now

Causa: Il firmware non può elaborare due servizi contemporaneamente.
Rimedio: Attendere che il servizio richiamato per primo sia completato e ritentare l'operazione.

IB-S-402 0AFC:Board error reported

Causa: Si è verificato un errore hardware sulla scheda nel controllore.
Rimedio: Sostituire la scheda nel controllore.

IB-S-403 XXXX:Firmware error reported

Causa: Si è verificato un errore nel firmware sulla scheda nel controllore.
Rimedio: Sostituire la scheda nel controllore.

IB-S-404 0BD2:Bus warning time elapsed

Causa: Non è stato possibile trasmettere alcun ciclo di dati entro il tempo di avvertimento.
Rimedio: Verificare il sistema, oppure aumentare il tempo di avvertimento mediante il servizio Set_Value service (0750 esadecimale).

IB-S-405 XXXX:Wrong Variable ID

Causa: Il valore utilizzato non è valido o non è definito.
Rimedio: Verificare il parametro Variable_ID.

IB-S-420 0A20:1st Seg. Unswitchable

Causa: Il primo dispositivo Interbus fisico non può essere spento.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-421 0A28:Can't enable multiple Alt.Group

Causa: Si è tentata l'attivazione di gruppi alternativi contemporaneamente.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-422 0A2A:Dev dependency conflict

Causa: Si è verificato un errore nella commutazione di gruppo per dispositivi Interbus a mutua dipendenza.
Rimedio: Verificare la configurazione dei gruppi.

IB-S-423 0933:Can't take Exclusive Rights

Causa: La richiesta di diritti esclusivi è stata respinta. Qualche altro dispositivo è ancora in possesso dei diritti esclusivi.
Rimedio: Utilizzare il servizio Change_Exclusive_Rights_Request service (014F esadecimale) per abilitare i diritti esclusivi solo quando nessun altro dispositivo ne gode già.

IB-S-424 Peripheral warning exists

Causa: Questo messaggio appare quando l'operatore preme il pulsante RESET, ma l'allarme periferico persiste su uno o più dispositivi. Questo messaggio di errore viene visualizzato includendo la posizione in cui si è verificato.
Rimedio: Risolvere il problema periferico e premere il pulsante RESET.

IB-S-425 Peripheral warning cleared

Causa: Questo messaggio indica che tutti gli errori periferici sono stati eliminati.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-447 Seg.%d at outgoing remote bus

Causa: L'errore indicato con questo allarme è localizzato nella rete Interbus.
Rimedio: Utilizzare questa informazione per risolvere il problema.

IB-S-448 Seg.%d at outgoing local bus

Causa: L'errore indicato con questo allarme è localizzato nella rete Interbus.
Rimedio: Utilizzare questa informazione per risolvere il problema.

IB-S-449 %d.%d device not found

Causa: L'errore indicato con questo allarme è localizzato nella rete Interbus.
Rimedio: Utilizzare questa informazione per risolvere il problema.

IB-S-450 %d.%d (Device Name)

Causa: L'errore indicato con questo allarme è localizzato nella rete Interbus.
Rimedio: Utilizzare questa informazione per risolvere il problema.

IB-S-451 Additional Info XXXX

Causa: Per l'errore visualizzato con questo allarme sono disponibili informazioni aggiuntive.
Rimedio: Utilizzare queste informazioni per risolvere il problema specificato.

IB-S-452 Slave No data Exchange

Causa: La parte slave dell'accoppiatore di sistema non trasferisce di dati di processo.
Rimedio: Iniziare il trasferimento di dati della rete Interbus di cui la parte slave dell'accoppiatore di sistema è collegata. Se è in fase di configurazione di sistema ed il robot deve muoversi senza che avvenga il trasferimento di dati slave, abilitare l'impostazione della voce "Error one shot". Fare riferimento alla Sezione 5.2.2 per il modo TP e alla Sezione 6.2.2 per il modo CMD della funzione Interbus contenute nel manuale per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-453 Bus Fault is indicated

Causa: Il firmware ha generato un errore di bus.
Rimedio: Attendere che il firmware invii la descrizione dell'allarme.

IB-S-454 CMD mode is selected

Causa: Questo messaggio viene visualizzato quando l'impostazione della voce Use CMD viene mutata in Enable.
Rimedio: Per attivare la variazione dell'impostazione della voce Use CMD è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-455 TP mode is selected

Causa: Questo messaggio viene visualizzato quando l'impostazione della voce Use CMD viene mutata in Disable.
Rimedio: Per attivare la variazione dell'impostazione della voce Use CMD è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-456 Device %d is inserted

Causa: Questo messaggio viene visualizzato per informare l'operatore quando un dispositivo viene inserito nella schermata di impostazione di dettaglio o nell'elenco dei dispositivi configurati.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-457 Device %d is deleted

Causa: Questo messaggio viene visualizzato per informare l'operatore quando un dispositivo viene eliminato dalla schermata di impostazione di dettaglio o dall'elenco dei dispositivi configurati.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-458 Please power OFF/ON for Master

Causa: Questo messaggio viene visualizzato quando viene eseguita la funzione Read In nella schermata con l'elenco dei dispositivi configurati.
Rimedio: Una volta eseguita la funzione Read In, è necessario spegnere e riaccendere il controllore per iniziare il trasferimento di dati.

IB-S-459 Too many device

Causa: Questo messaggio viene visualizzato quando nella configurazione corrente sono presenti più di 128 dispositivi.
Rimedio: Diminuire il numero di dispositivi nella configurazione e riparametrizzare l'accoppiatore di sistema.

IB-S-461 Can't swich at READY state

Causa: Questo messaggio viene visualizzato quando il gruppo alternativo è commutato allo stato READY per la parte master dell'accoppiatore di sistema.
Rimedio: Porre l'accoppiatore di sistema in stato ACTIVE o RUN. Per esempio, eseguire un trasferimento di dati oppure una parametrizzazione.

IB-S-462 Parameterization is performed

Causa: Questo messaggio informa l'operatore che è stata eseguita una parametrizzazione.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-463 Load SVC successful

Causa: Questo messaggio informa l'operatore che il file SVC è stato caricato correttamente e memorizzato nel controllore con il nome PXC_SVC.DT.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-464 Clear parm mem is performed

Causa: Questo messaggio informa l'operatore che è stata eseguita una cancellazione della memoria di parametrizzazione.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-465 Load Config is performed

Causa: Questo messaggio informa l'operatore che è stato eseguito il caricamento della configurazione.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-466 Board not ready

Causa: L'accoppiatore di sistema non è pronto per funzionare.
Rimedio: Sostituire l'accoppiatore di sistema.

IB-S-467 BackUp %d board files (Device Name)

Causa: Questo messaggio mostra il risultato delle operazioni di backup dei file della scheda dalla schermata di configurazione del controllo in modo CMD. Il numero di file salvati viene visualizzato insieme al nome dell'unità di memoria utilizzata (es. MC: Se il numero è 0, significa che l'operazione non è riuscita. Verificare se il nome del dispositivo è corretto o se la memoria di parametrizzazione contiene file.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-468 Slave external power off

Causa: Questo messaggio indica che l'alimentazione esterna della parte slave dell'accoppiatore di sistema non è presente.
Rimedio: Verificare che l'alimentazione esterna della parte slave dell'accoppiatore di sistema sia collegata correttamente e che la tensione 24V sia fornita in modo adeguato.

IB-S-469 Slave not Init/Ready

Causa: L'accoppiatore di sistema non è inizializzato oppure non si trova in stato READY.
Rimedio: Verificare l'alimentazione esterna della parte slave dell'accoppiatore di sistema. Se l'alimentazione esterna è corretta, spegnere il controllore e verificare se l'allarme scompare. Se l'allarme persiste, verificare l'hardware della parte slave dell'accoppiatore di sistema.

IB-S-470 Slave DIP setting mismatch

Causa: Questo messaggio di allarme indica che l'impostazione della velocità di trasmissione effettuata tramite i micro interruttori non corrisponde a quella memorizzata nel controllore del robot quando il DIP switch 10 della parte slave dell'accoppiatore di sistema è ON.
Rimedio: Selezionare una delle seguenti soluzioni.

1. Cambiare a OFF la selezione del DIP switch 10 sulla parte slave dell'accoppiatore di sistema.
2. Modificare la posizione del DIP switch 9 per adattare la velocità di trasmissione a quella impostata nel controllore del robot.

IB-S-471 Firmware version mismatch

Causa: I primi due numeri della versione del firmware sono diversi da quelli nella versione supportata.

Rimedio: Aggiornare il firmware ad una versione supportata. La versione supportata è indicata alla variabile di sistema $IBPX_PRM.$FIRM_VAR. Fare riferimento alla Sezione 11.2.2 per aggiornare il firmware.

IB-S-472 Please power OFF/ON for Slave

Causa: La configurazione dello slave è cambiata.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-473 Parameterization not finished

Causa: Un trasferimento di dati è stato iniziato quando la parametrizzazione dell'accoppiatore di sistema non è ancora completata.

Rimedio: Effettuare la parametrizzazione prima di iniziare un trasferimento di dati. Verificare se la parametrizzazione precedente è riuscita oppure se si è interrotta a causa di un errore. Risolvere i problemi che impediscono di completare correttamente la parametrizzazione.

IB-S-474 “Use CMD” setting mismatch

Causa: L’impostazione di Use CMD è cambiata in seguito al caricamento di IBPXC.SV. I comandi sono relativi alla parametrizzazione o ai trasferimenti di dati.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-475 PCI board not installed

Causa: La scheda madre PCI non è installata..

Rimedio: Spegnere il controllore ed installare la scheda madre PCI.

IB-S-476 newmem %d failed

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

IB-S-477 mktsk %d failed %d

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

IB-S-478 Slave Parameterization invalid

Causa: Questo messaggio indica che la parametrizzazione dello slave non è stata eseguita. Questo messaggio viene generato quando il controllore del robot non ha una configurazione al momento dell'accensione in modo TP.

Rimedio: Creare la configurazione ed eseguire una parametrizzazione.

IB-S-479 Firmware Updating Mode

Causa: Il sistema è avviato nel modo previsto per l'aggiornamento del firmware.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-480 Sysfail Reset Failed

Causa: L'inizializzazione dell'accoppiatore di sistema non è riuscita.

Rimedio: Verificare che l'accoppiatore di sistema sia bene installato sulla scheda madre PCI. Verificare che la scheda madre PCI sia bene inserita nel backplane del controllore del robot. Verificare l'hardware dell'accoppiatore di sistema. Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-481 MPM1 Ready Bit OFF

Causa: L'inizializzazione del MPM non è riuscita.

Rimedio: Verificare che l'accoppiatore di sistema sia bene installato sulla scheda madre PCI. Verificare che la scheda madre PCI sia bene inserita nel backplane del controllore del robot. Verificare l'hardware dell'accoppiatore di sistema. Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-482 Alternative Recovery Disabled

Causa: Questo messaggio indica che la funzione di ripristino alternativo è disabilitata perché la configurazione è stata cambiata. Il messaggio di allarme viene visualizzato anche quando il file IBPXC.SV viene caricato.

Rimedio: Se la configurazione è cambiata, eseguire una parametrizzazione. Se il file IBPXC.SV è stato caricato, spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-483 Execute param. for Baud-Rate

Causa: Questo messaggio di errore viene generato insieme all'allarme IB-S-484 quando la velocità di trasmissione viene cambiata mentre è attivo il modo TP. Questo messaggio informa l'operatore che per scaricare una nuova impostazione di velocità di trasmissione è necessario eseguire una parametrizzazione prima di spegnere.

Rimedio: Eseguire una parametrizzazione. Fare riferimento alla descrizione dell'allarme IB-S-484 per attivare una nuova velocità di trasmissione.

IB-S-484 Slave : Power off, Discon. 24V

Causa: Questo messaggio di errore viene generato insieme all'allarme IB-S-483 quando la velocità di trasmissione viene cambiata mentre è attivo il modo TP. Per prima cosa, fare riferimento alla descrizione dell'allarme IB-S-484. Questo messaggio di errore informa l'operatore che il controllore del robot deve essere spento e che l'alimentazione alla parte slave dell'accoppiatore di sistema deve essere scollegata per diversi secondi prima di poter attivare una nuova velocità di trasmissione. Notare che le nuove impostazioni di velocità di trasmissione devono essere scaricate anticipatamente.

Rimedio: Spegnere il controllore del robot e scollegare l'alimentazione esterna alla parte slave dell'accoppiatore di sistema. Riaccendere il controllore del robot e collegare l'alimentatore esterno dopo diversi secondi.

IB-S-485 Power off or Execute param.

Causa: Questo messaggio di errore indica che le impostazioni sono state variate e che l'operatore deve spegnere e riaccendere il controllore del robot oppure effettuare una parametrizzazione per attivare i nuovi valori.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore del robot oppure effettuare una parametrizzazione.

IB-S-486 Power OFF/ON is necessary

Causa: Questo messaggio di errore indica che le impostazioni sono state variate e che l'operatore deve spegnere e riaccendere il controllore del robot per attivare i nuovi valori.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-487 Trying to reset Bus Fault

Causa: Questo messaggio di allarme viene generato quando il pulsante RESET è premuto per eliminare un errore di bus per evitare che il robot si possa muovere finché il problema non sarà stato risolto.

Rimedio: Questo messaggio viene eliminato automaticamente nel momento in cui l'allarme che ne ha provocato la comparsa scompare. Se il problema al bus persiste, il sistema genera un altro messaggio.

IB-S-488 Master is not running

Causa: Questo messaggio viene generato quando la parte master di un accoppiatore di sistema non trasferisce dati di processo, mentre la parametrizzazione è stata completata all'avviamento.

Rimedio: Eseguire un trasferimento di dati oppure una parametrizzazione.

IB-S-489 Update Dev. Name by Load Conf.

Causa: Quando il nome del dispositivo viene cambiato nel modo CMD, questo messaggio informa l'operatore che per attivare il nuovo nome è necessario eseguire il caricamento della configurazione.

Rimedio: Eseguire il caricamento della configurazione.

IB-S-490 Parameterization by SVC failed

Causa: Questo messaggio indica che la parametrizzazione basata sul file SVC non è riuscita.

Rimedio: Verificare se sono apparsi atri codici di errore insieme a IB-S-490 e tentare di identificare cause e rimedi.

IB-S-491 SVC file is not loaded

Causa: Questo messaggio viene generato quando il sistema viene avviato ed il file SVC non è ancora stato caricato sul controllore del robot. La parametrizzazione non viene effettuata quando è presente questo allarme.

Rimedio: Caricare il file SVC come descritto nella Procedura 6-1 (fare riferimento alla Sezione 6.3.1 per ulteriori dettagli) del manuale per l'operatore della scheda PCI Phoenix Contact.

IB-S-492 Alternative is not recovered

Causa: 1. Il firmware genera un errore per un servizio di commutazione di gruppo inviato da una funzione di ripristino alternativo.
2. Una delle seguenti condizioni è vera:
La configurazione è stata modificata dopo che è stata eseguita l'ultima parametrizzazione.
L'elenco dei gruppi alternativi, quando l'ultimo è stato spento, non coincide con quello dei gruppi alternativi correnti.
Il file IBPXC.SV è stato caricato prima dello spegnimento del sistema.

Rimedio: 1. Verificare quale errore è generato dal firmware.
2. Abilitare i gruppi alternativi manualmente.

IB-S-493 Firmware reply XXXX timeout

Causa: Il controllore del robot attende la conferma del servizio firmware XXXX, ma il tempo è scaduto.

Rimedio: Attendere qualche secondo e ritentare l'operazione. Nel caso in cui l'errore dovesse ripresentarsi, contattare FANUC.

IB-S-494 Slave err1shot is disabled

Causa: Questo messaggio indica che la voce "Error one shot" per lo slave è stata disabilitata quando l'operazione ALL_CLR per la configurazione è in esecuzione.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-495 Failed to enable byte swap

Causa: Lo scambio nell'ordine dei byte è stato abilitato ma la lunghezza o l'offset non sono multipli di 16. Per questo motivo lo scambio dell'ordine dei byte è disabilitato. Per questo motivo lo scambio dell'ordine dei byte DI/DO è disabilitato.

Rimedio: Se deve essere abilitato lo scambio dell'ordine dei byte, impostare la lunghezza e l'offset a valori multipli di 16 e poi abilitare lo scambio dell'ordine dei byte.

IB-S-496 len/ofs not multiple of 16

Causa: Lo scambio nell'ordine dei byte è stato abilitato ma la lunghezza o l'offset non sono multipli di 16. Per questo motivo lo scambio dell'ordine dei byte DI/DO è disabilitato.

Rimedio: Se deve essere abilitato lo scambio dell'ordine dei byte, impostare la lunghezza e l'offset a valori multipli di 16 e poi abilitare lo scambio dell'ordine dei byte.

IB-S-497 Failed to change len/ofs

Causa: Il nuovo valore della lunghezza o dell'offset non sono multipli di 16 quando è abilitato lo scambio dell'ordine dei byte. Per questo motivo, la variazione alla lunghezza o all'offset non è stata effettuata.

Rimedio: Se la lunghezza o l'offset devono essere modificati a valori diversi da un multiplo di 16, disabilitare lo scambio dell'ordine dei byte.

IB-S-498 len/ofs must be multiple of 16

Causa: Il nuovo valore della lunghezza o dell'offset non sono multipli di 16 quando è abilitato lo scambio dell'ordine dei byte. Per questo motivo, la variazione alla lunghezza o all'offset non è stata effettuata.

Rimedio: Se la lunghezza o l'offset devono essere modificati a valori diversi da un multiplo di 16, disabilitare lo scambio dell'ordine dei byte.

IB-S-500 Analog I/O setting is invalid

Causa: I segnali I/O analogici sono configurati, ma l'opzione software relativa non è presente.

Rimedio: Eliminare la configurazione dei segnali I/O analogici.

IB-S-501 Welding I/O setting is invalid

Causa: Sono stati configurati segnali I/O per la saldatura, ma il software applicativo non è ArcTool.

Rimedio: Eliminare la configurazione dei segnali I/O per la saldatura.

IB-S-502 AI/AO needs analog I/O option

Causa: L'operatore ha tentato di modificare le impostazioni relative ai segnali I/O analogici, ma l'apposita opzione software non è presente.

Rimedio: Eliminare la configurazione dei segnali I/O analogici.

IB-S-503 Welding I/O needs Arc Tool

Causa: L'operatore ha tentato di modificare la configurazione dei segnali I/O per la saldatura, ma il software applicativo non è ArcTool.

Rimedio: Eliminare la configurazione dei segnali I/O per la saldatura.

IB-S-504 Restore Alternative manually

Causa: Non è avvenuto il ripristino alternativo e, quindi, il trasferimento di dati non è iniziato.

Rimedio: Attivare manualmente il gruppo alternativo connesso ed iniziare il trasferimento dei dati.

IB-S-505 Loading IBPXC.SV (need 1 minute)

Causa: Il file IBPXC.SV è in fase di caricamento.

Rimedio: Attendere circa un minuto senza effettuare altre operazioni.

IB-S-506 Failed to optimize I/O transfer

Causa: L'ottimizzazione del trasferimento dei segnali I/O in modo CMD non è riuscita. Il trasferimento dei dati non è ottimizzato.

Rimedio: Verificare la configurazione Interbus. Consultare l'elenco cronologico degli allarmi per identificare la causa del problema.

IB-S-507 Bad PDD Type(%x) at %d.%d

Causa: Il tipo di PDD non è corretto, né byte, né bit, e pertanto è ignorato.

Rimedio: Verificare la configurazione Interbus.

IB-S-510 Print: Internal error (%s)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

IB-S-511 Printing of config. devices

Causa: Ha avuto inizio la stampa nel programma IbPrtCfg.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-512 Printing finished

Causa: La stampa nel programma IbPrtCfg è terminata.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-520 DevName: Internal error (%s)

Causa: Errore interno nel programma IbPrtCfg.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-521 Port already assigned

Causa: Il numero phy_port_no è già stato assegnato.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-522 Port is invalid

Causa: Il numero phy_port_no non è valido.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-523 Set assignment failed

Causa: La configurazione della porta phy_port_no non è riuscita.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-530 Save: Internal error (%s)

Causa: Si è verificato un errore interno nel programma per salvare l'elenco dei nomi di dispositivo. Fare riferimento all'errore visualizzato ad un livello inferiore.

Rimedio: Consultare le indicazioni date per il codice di errore riportato nella linea successiva. Contattare FANUC.

IB-S-531 Start saving DevName List

Causa: Ha avuto inizio l'esecuzione del programma che salva l'elenco dei nomi di dispositivo.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-532 Saving DevName List finished

Causa: L'esecuzione del programma che salva l'elenco dei nomi di dispositivo è terminata.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-534 Save: System error (%s)

Causa: Si è verificato un errore di sistema nel programma IbSaveDn.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-535 Load: Internal error (%s)

Causa: Si è verificato un errore interno nel programma che carica l'elenco dei nomi di dispositivo. Fare riferimento all'errore visualizzato ad un livello inferiore.
Rimedio: Consultare le indicazioni date per il codice di errore riportato nella linea successiva. Contattare FANUC.

IB-S-536 Start loading DevName List

Causa: Ha avuto inizio l'esecuzione del programma che carica l'elenco dei nomi di dispositivo.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-537 Loading DevName List finished

Causa: L'esecuzione del programma che carica l'elenco dei nomi di dispositivo è terminata.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-538 No Integer in Line (%s)

Causa: Alla linea (%s) del file DevNamL.dt è presente un valore non intero mentre avrebbe dovuto essere intero.
Rimedio: Controllare il valore dopo i : nel file DevNamL.dt. Il tipo di dato deve essere intero.

IB-S-539 Load: System error (%s)

Causa: Si è verificato un errore di sistema nel programma che carica l'elenco dei nomi di dispositivo. Fare riferimento all'errore visualizzato ad un livello inferiore.
Rimedio: Consultare le indicazioni date per il codice di errore riportato nella linea successiva. Contattare FANUC.

IB-S-550 Internal error (%d)

Causa: Si è verificato un errore di sistema mentre era in corso il caricamento/salvataggio dell'archivio Interbus.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-551 Can't open InterBus Archive

Causa: Non è possibile aprire l'archivio Interbus sul dispositivo selezionato.
Rimedio: Verificare che il dispositivo selezionato sia inserito.

IB-S-552 Get_Directory failed

Causa: Si è verificato un errore in un servizio Get_Directory del firmware mentre era in corso il caricamento/salvataggio dell'archivio Interbus.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-553 File_Open %s failed

Causa: Si è verificato un errore in un servizio File_Open del firmware mentre era in corso il caricamento/salvataggio dell'archivio Interbus.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-554 File_Read %s failed

Causa: Si è verificato un errore in un servizio File_Read del firmware mentre era in corso il caricamento/salvataggio dell'archivio Interbus.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-555 File_Write %s failed

Causa: Si è verificato un errore in un servizio File_Write del firmware mentre era in corso il caricamento/salvataggio dell'archivio Interbus.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-556 File_Close %s failed

Causa: Si è verificato un errore in un servizio File_Close del firmware mentre era in corso il caricamento/salvataggio dell'archivio Interbus.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-557 Archive version (%x) unsupported

Causa: La versione del formato dell'archivio Interbus non è supportata.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-558 Clear_Param_Mem failed

Causa: Il servizio Clear_Parameterization_Memory non è riuscito mentre era in corso il caricamento/salvataggio dell'archivio Interbus.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-559 %d files saved as ibbdfil.iba

Causa: Il salvataggio dell'archivio Interbus è avvenuto con successo.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-560 %d files loaded by ibbdfil.iba

Causa: Il caricamento dell'archivio Interbus è avvenuto con successo.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-561 No file to backup/restore

Causa: Non esistono file da salvare o caricare.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IB-S-562 File size in archive is wrong

Causa: Le dimensioni del file archivio eccedono i limiti previsti.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-563 ibbdfil.iba is truncated %d

Causa: La lettura dell'intestazione dell'archivio o del file non è riuscita.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-564 File name must be MS DOS format

Causa: Il nome del file deve essere nel formato DOS :

Rimedio: Cambiare il nome del file.

IB-S-565 Can't backup %s

Causa: Il file con il nome visualizzato non può essere salvato.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-566 Can't restore %s

Causa: Il file con il nome visualizzato non può essere ricaricato.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IB-S-567 Too many files in ibbdfil.iba

Causa: Il numero di file in ibbdfil.iba eccede il numero massimo di file di parametri in memoria.

Rimedio: Ridurre il numero di file e tentare di nuovo l'operazione di salvataggio dei file perché ibbdfil.iba potrebbe essere danneggiato.

IB-S-568 File list is too small

Causa: Il numero di file da salvare/ricaricare eccede le dimensioni dell'elenco di file.
Rimedio: Ridurre il numero di file e tentare di nuovo l'operazione di salvataggio dei file perché ibbdfil.iba potrebbe essere danneggiato.

IB-S-569 Can't get right. Try again.

Causa: Non si dispone dell'autorizzazione per l'esecuzione di questa operazione su file.
Rimedio: Attendere qualche secondo e ritentare l'operazione.

IB-S-570 Too many PCI board found

Causa: Le schede PCI sono troppe.
Rimedio: Rimuovere le schede PCI in eccesso.

IB-S-571 Failed to backup ibbdfil.iba

Causa: Il salvataggio di ibbdfil.iba, che contiene i file delle schede, non è riuscito.
Rimedio: Verificare che l'unità di memoria selezionata sia inserita correttamente.

IB-S-572 Set Master-Only HW. setting

Causa: Una scheda solo-master è stata rilevata ma l'impostazione del tipo di hardware è disabilitata.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema $IBPX_HW.$HW_TYPE = 1 e spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-573 Remove Master-Only HW. setting

Causa: Un accoppiatore di sistema è stato rilevato ma l'impostazione del tipo di hardware è abilitata.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema $IBPX_HW.$HW_TYPE = 0 e spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-574 Use CMD for Master-Only

Causa: La voce Use CMD è disabilitata ma è stata rilevata una scheda solo-master.
Rimedio: Abilitare la voce Use CMD e spegnere e riaccendere il controllore.

IB-S-575 SVC type mismatch

Causa: Il file SVC memorizzato nel controllore non corrisponde al tipo di scheda Interbus attuale.
Rimedio: Ricaricare il file SVC.

IB-S-576 ibbdfil.iba type mismatch

Causa: Il file IBA da ricaricare nel controllore non corrisponde al tipo di scheda Interbus attuale.
Rimedio: Verificare che il file IBA sia per la scheda Interbus installata.

4.8.2 Codici di allarme ICRZ

ICRZ-001 Wait for right robot

Causa: Il robot host è in hold e attende che il robot destro liberi la RailZone.
Rimedio: Attendere che il robot destro si allontani.

ICRZ-002 Wait for left robot

Causa: Il robot host è in hold e attende che il robot sinistro liberi la RailZone.
Rimedio: Attendere che il robot sinistro si allontani.

ICRZ-003 Unhold robot

Causa: Il robot host non è trattenuto dopo la commutazione del selettore modale.

ICRZ-004 Right robot zone cleared

Causa: Il robot host non è trattenuto quando la zona del robot destro è libera.

ICRZ-005 Left robot zone cleared

Causa: Il robot host non è trattenuto quando la zona del robot sinistro è libera.

ICRZ-006 Dead lock condition

Causa: Due robot vicini si muovono uno verso l'altro per causare una collisione.
Rimedio: Sbloccare i robot e muoverli manualmente lontano dalla zona di deadlock.

ICRZ-007 Zone disable while robot held

Causa: Il controllo della zona è disabilitato mentre il robot è in hold.
Rimedio: Abilitare il controllo della zona.

ICRZ-008 GOUT is not set for right robot

Causa: GOUT non è impostato correttamente per il robot destro. Il robot host non può inviare dati al robot destro.
Rimedio: Impostare GOUT per il robot destro.

ICRZ-009 GOUT is not set for left robot

Causa: GOUT non è impostato correttamente per il robot sinistro. Il robot host non può inviare dati al robot sinistro.
Rimedio: Impostare GOUT per il robot sinistro.

ICRZ-010 GIN is not set for right robot

Causa: GIN non è impostato correttamente per il robot destro. Il robot host non può ricevere dati dal robot destro.
Rimedio: Impostare GIN per il robot destro.

ICRZ-011 GIN is not set for left robot

Causa: GIN non è impostato correttamente per il robot sinistro. Il robot host non può ricevere dati dal robot sinistro.
Rimedio: Impostare GIN per il robot sinistro.

ICRZ-012 Right robot is not set

Causa: L'host controlla il robot destro che però non è definito.
Rimedio: Impostare e abilitare il robot destro.

ICRZ-013 Left robot is not set

Causa: L'host controlla il robot sinistro che però non è definito.
Rimedio: Impostare e abilitare il robot sinistro.

ICRZ-014 Upper Barrier Limit

Causa: Raggiunto il limite superiore della barriera.
Rimedio: Cambiare il range del movimento come necessario.

ICRZ-015 Lower Barrier Limit

Causa: Raggiunto il limite inferiore della barriera.
Rimedio: Cambiare il range del movimento come necessario.

4.8.3 Codici di allarme IFPN

IFPN è un codice di famiglia per la funzione Interface panel (J741).

IFPN-001 Pos %d wrong output signal(push button:page%d,row%d,col%d)

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il segnale in uscita del pulsante della funzione Interface panel non può essere letto. Sono visualizzati il numero di posizione, il numero di pagina, riga e colonna del pulsante quando si è verificato l'allarme.
Rimedio: Controllare il tipo e l'indice degli I/O.

IFPN-002 Pos %d wrong output signal(push button lamp:page%d,row%d,col%d)

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il segnale in uscita della lampada del pulsante della funzione Interface panel non può essere letto. Sono visualizzati il numero di posizione, il numero di pagina, riga e colonna del pulsante quando si è verificato l'allarme.
Rimedio: Controllare il tipo e l'indice degli I/O.

IFPN-003 Pos %d wrong status signal(push button lamp:page%d,row%d,col%d)

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il segnale di stato della lampada del pulsante della funzione Interface panel non può essere letto. Sono visualizzati il numero di posizione, il numero di pagina, riga e colonna del pulsante quando si è verificato l'allarme.

Rimedio: Controllare il tipo e l'indice degli I/O.

IFPN-004 Pos %d wrong signal(left/up)(2 contact point switch:page%d,row%d,col%d)

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il segnale (sinistra/su) dello switch a 2 contatti della funzione Interface panel non può essere letto. Sono visualizzati il numero di posizione, il numero di pagina, riga e colonna del pulsante quando si è verificato l'allarme.

Rimedio: Controllare il tipo e l'indice degli I/O.

IFPN-005 Pos %d wrong signal(right/down)(2 contact point switch:page%d,row%d,col%d)

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il segnale (destra/giù) dello switch a 2 contatti della funzione Interface panel non può essere letto. Sono visualizzati il numero di posizione, il numero di pagina, riga e colonna del pulsante quando si è verificato l'allarme.

Rimedio: Controllare il tipo e l'indice degli I/O.

IFPN-006 Pos %d wrong signal(lamp:page%d,row%d,col%d)

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il segnale della lampada del pulsante della funzione Interface panel non può essere letto. Sono visualizzati il numero di posizione, il numero di pagina, riga e colonna del pulsante quando si è verificato l'allarme.

Rimedio: Controllare il tipo e l'indice degli I/O.

IFPN-007 Pos %d wrong signal(%d)(digital switch:page%d,row%d,col%d)

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il segnale dello switch digitale della funzione Interface panel non può essere letto. Se il numero in "signal ( )" è N, l'ennesimo segnale non può essere letto. Sono visualizzati il numero di posizione, il numero di pagina, riga e colonna del pulsante quando si è verificato l'allarme.

Rimedio: Controllare il tipo e l'indice degli I/O.

IFPN-008 Pos %d wrong signal(%d)(digital lamp:page%d,row%d,col%d)

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il segnale della lampada digitale della funzione Interface panel non può essere letto. Se il numero in "signal ( )" è N, l'ennesimo segnale non può essere letto. Sono visualizzati il numero di posizione, il numero di pagina, riga e colonna del pulsante quando si è verificato l'allarme.

Rimedio: Controllare il tipo e l'indice degli I/O.

IFPN-009 Press shift key

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il pulsante della funzione Interface panel è stato premuto senza premere il tasto shift.

Rimedio: Premere il pulsante tenendo premuto il tasto shift..

IFPN-010 Enable Interface panel

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il pulsante della funzione Interface panel è stato premuto, ma il pannello era disabilitato. Il selettore di abilitazione del pannello era OFF.

Rimedio: Mettere su ON il selettore prima di premere il pulsante.

IFPN-011 Out of range(%d - %d)

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il valore introdotto non è entro i limiti consentiti. Sono visualizzati i limiti minimo e massimo.

Rimedio: Controllare il valore introdotto e i limiti. Introdurre un valore valido.

IFPN-012 I/F panel is displayed

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Ora è impossibile eseguire l'operazione richiesta. Il pannello d'interfaccia è visualizzato in un altro riquadro.

Rimedio: Interrompere la visualizzazione del pannello con un'altra schermata in tutti i riquadri, compresa la visualizzazione remota sul PC. Poi ritentare l'operazione.

IFPN-013 The button is configured in another pane

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. In un altro riquadro sono visualizzate la schermata di dettaglio o le condizioni operative del pulsante che si è tentato di visualizzare o del quale si è tentato di cambiare l'impostazione.

Rimedio: Uscire dalla visualizzazi9on e dei dettagli o delle condizioni operative del pulsante in tutti i riquadri, compresa la visualizzazione remota sul PC. Poi ritentare l'operazione.

IFPN-014 Button type setup screen is displayed

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Ora è impossibile eseguire l'operazione richiesta. La schermata di impostazione del tipo di pulsante è visualizzata in un altro riquadro.

Rimedio: Uscire dalla schermata in tutti i riquadri, compresa la visualizzazione remota sul PC. Poi ritentare l'operazione.

IFPN-015 Not enough memory

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il software della funzione non ha potuto ottenere memoria sufficiente per visualizzare il pannello d'interfaccia.

Rimedio: Ridurre l'utilizzo di memoria temporanea da parte di altre funzioni o utilizzare una DRAM più grande.

IFPN-016 Max value decided by the number of signals is %d

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il numero o l'incremento introdotti non sono accettabili. Il valore eccede il limite massimo deciso dal numero specificato di segnali per il pulsante.

Rimedio: Introdurre un numero che possa essere rappresentato dal numero di segnali specificato.

IFPN-017 Detail setup screen is displayed

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. In un altro riquadro sono visualizzate la schermata di dettaglio o la schermata delle condizioni operative del pulsante che si è tentato di visualizzare o del quale di è tentato di cambiare l'impostazione. L'operazione tentata è impossibile.

Rimedio: Uscire dalla schermata in tutti i riquadri, compresa la visualizzazione remota sul PC. Poi ritentare l'operazione.

IFPN-018 TP Estop is pressed

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il pulsante della funzione Interface panel non può essere premuto. Questo perché è specificato il controllo del pulsante di uomo morto ed è premuto E-stop.

Rimedio: Rilasciare E-stop e riprovare.

IFPN-019 TP is disabled

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il pulsante della funzione Interface panel non può essere premuto. Questo perché è specificato il controllo dell'abilitazione della tastiera di programmazione o del pulsante di uomo morto e la tastiera di programmazione è disabilitata.

Rimedio: Abilitare la tastiera e riprovare.

IFPN-020 Deadman switch is not gripped properly

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il pulsante della funzione Interface panel non può essere premuto. Questo perché è specificato il controllo del pulsante di uomo morto e questo non è stretto in modo appropriato.

Rimedio: Tenere il pulsante di uomo morto in modo appropriato e riprovare.

IFPN-021 Pos %d specified condition signal that cannot be read

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il pulsante della funzione Interface panel non può essere premuto. Questo perché è specificato il controllo del segnale e questo non può essere letto.

Rimedio: Controllare il tipo e l'indice del segnale.

IFPN-022 Condition signal is OFF

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il pulsante della funzione Interface panel non può essere premuto. E' specificato il controllo del segnale e il valore per consentire l'operazione è ON. Tuttavia, quando è stato premuto il pulsante ilo segnale era OFF.

Rimedio: Attivare il segnale e riprovare.

IFPN-023 Condition signal is ON

Causa: Questo è un allarme della funzione Interface panel. Il pulsante della funzione Interface panel non può essere premuto. E' specificato il controllo del segnale e il valore per consentire l'operazione è OFF. Tuttavia, quando è stato premuto il pulsante ilo segnale era ON.

Rimedio: Attivare il segnale e riprovare.

4.8.4 INTP

INTP-001 Cannot lock the motion grp

Causa: Il controllo di movimento per il gruppo specificato non può essere bloccato.

Rimedio: Verificare l'interruttore di abilitazione della tastiera di programmazione e gli altri programmi in corso per determinare quale ha il controllo di movimento.

INTP-002 Program manager internal error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

INTP-003 Invalid request

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

INTP-004 Cannot ATTACH with TP enabled

Causa: L'istruzione ATTACH (KAREL) richiede che la tastiera di programmazione sia disabilitata.

Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione.

INTP-005 Cannot release motion control

Causa: Non può essere rilasciato il controllo del movimento.

Rimedio: Interrompere il programma attualmente in esecuzione o in pausa.

INTP-100 (%s^4, %d^5) Internal error (PXnn)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

INTP-101 (%s^4, %d^5) Internal error (system)

Causa: Si è presentato un allarme interno di sistema.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

INTP-102 (%s^4, %d^5) Code format is invalid

Causa: I dati del programma sono danneggiati.

Rimedio: Per programmi TPE, ricaricare il programma da una copia salvata in precedenza. Se una copia di backup non è disponibile, potrebbe essere necessario ricreare la routine specifica. Per i programmi KAREL, ripetere la compilazione e ricaricare il programma.

INTP-103 (%s^4, %d^5) Program error

Causa: Si è verificato un errore mentre il programma era in esecuzione.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-104 (%s^4, %d^5) Single step failed
Causa: La modalità single step non può essere attivata.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-105 (%s^4, %d^5) Run request failed
Causa: L'esecuzione del programma non può partire.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-106 (%s^4, %d^5) Continue request failed
Causa: L'esecuzione del programma non può riprendere.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-107 (%s^4, %d^5) Pause request failed
Causa: Si è verificato un errore nel momento in cui il programma è stato interrotto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-108 (%s^4, %d^5) Abort request failed
Causa: Si è verificato un errore nel momento in cui il programma è stato interrotto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-109 (%s^4, %d^5) BWD motion request failed
Causa: L'esecuzione del programma in senso inverso non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-110 (%s^4, %d^5) Get task status request failed
Causa: L'attributo della task specificata non è stata trovato oppure non può essere letto.
Rimedio: Controllare l'attributo della task.

INTP-111 (%s^4, %d^5) Skip statement request failed
Causa: La linea attualmente in esecuzione non può essere cambiata.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-112 Cannot call interrupt routine
Causa: La routine di interrupt non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-113 (%s^4, %d^5) Stop motion request failed
Causa: Si è verificato un errore nel momento in cui il movimento è stato interrotto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-114 (%s^4, %d^5) Cancel motion request failed
Causa: Si è verificato un errore nel momento in cui il movimento è stato cancellato.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-115 (%s^4, %d^5) Resume motion request failed
Causa: Si è verificato un errore nel momento in cui il movimento è ripreso.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-116 (%s^4, %d^5) Hold motion request failed
Causa: Si è verificato un errore nel momento in cui il movimento è stato interrotto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-117 (%s^4, %d^5) Unhold motion request failed
Causa: Si è verificato un errore nel momento in cui il movimento è ripreso.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-118 (%s^4, %d^5) Walk back data request failed

Causa: Si è verificato un errore mentre si tentava di visualizzare la storia dell'esecuzione.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-119 (%s^4, %d^5) Get trace data request failed

Causa: Si è verificato un errore mentre si tentava di visualizzare il tracciamento dei dati.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Premere il tasto MENU e selezionare la voce ALARM per visualizzare l'elenco cronologico degli allarmi.

INTP-120 (%s^4, %d^5) Unwait action request failed

Causa: Si è verificato un errore mentre si tentava di continuare l'esecuzione del programma.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-121 (%s^4, %d^5) Release inquiry request failed

Causa: Si è verificato un errore tentanto di ottenere informazioni sul movimento per l'istruzione RELEASE.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-122 (%s^4, %d^5) Process motion data failed

Causa: Si è verificato un errore durante l'elaborazione del movimento,
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-123 (%s^4, %d^5) Process application data failed

Causa: Si è verificato un errore durante l'elaborazione dell'applicazione,
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-124 (%s^4, %d^5) Invalid ITR routine

Causa: La routine di interrupt non è di tipo valido-
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-125 Failed to convert position

Causa: La conversione, di un tipo di posizione in un'altra, è fallita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-126 Vision built-in return failed

Causa: La risposta del sistema di visione non è stata ricevuta.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-127 Power fail detected

Causa: Si è riscontrato un calo di tensione.
Rimedio: Far ripartire il programma ad avviamento caldo (Hot Start) completato.

INTP-128 Pos reg is locked

Causa: I registri di posizione sono bloccati.
Rimedio: Attendere un momento.

INTP-129 Cannot use motion group

Causa: Si è tentato di bloccare il gruppo di assi anche se questo programma non ha gruppi di assi.
Rimedio: Cancellare la maschera di selezione dei gruppi di assi nella schermata dettagli dei programmi.

INTP-130 (%s^4, %d^5) Exec status recovery failed

Causa: Il tentativo di recuperare lo stato dell'esecuzione è fallito.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-131 Number of stop exceeds limit

Causa: Sono stati creati troppi dati di stop nello stesso momento.
Rimedio: Diminuire la quantità di dati di stop.

INTP-132 Unlocked groups specified

Causa: Il gruppo di assi specificato è già stato sbloccato.
Rimedio: Cambiare la specifica del gruppo di movimento.

INTP-133 Motion is already released

Causa: Il gruppo di assi specificato è già stato sbloccato.
Rimedio: Cambiare la specifica del gruppo di movimento. Bloccare il gruppo di assi.

INTP-134 Over automatic start Max counter

Causa: Lo start automatico è stato eseguito per il numero di volte definito ma l'allarme non era stato risolto. Il numero di partenze in automatico della funzione di ripristino da errore ha superato il conteggio massimo consentito.
Rimedio: Eliminare l'allarme manualmente.

INTP-135 Recovery DO OFF in auto start mode

Causa: Lo stato dell'uscita di ripristino da errore è OFF in condizioni di start automatico. Per questo motivo il programma di ripristino non può essere eseguito automaticamente.
Rimedio: Verificare lo stato dell'uscita di ripristino da errore.

INTP-136 Can not use motion group for dry run function

Causa: La variabile di sistema $PAUSE_PROG deve contenere il nome di un programma che non utilizzi alcun gruppo di assi.
Rimedio: Utilizzare un altro programma che non sia associato ad alcun gruppo di assi.

INTP-137 Program specified by $PAUSE_PROG doesn't exist.

Causa: Il programma specificato con la variabile di sistema $PAUSE_PROG non esiste.
Rimedio: Verificare il contenuto della variabile $PAUSE_PROG.

INTP-138 Program specified by $RESM_DRYPROG doesn't exist.

Causa: Il programma specificato dalla variabile di sistema $RESUME_PROG non esiste.
Rimedio: Verificare il contenuto della variabile $RESUME_PROG.

INTP-139 (%s^4, %d^5) Local variable request failed

Causa: Si è verificato un errore durante l'accesso a una o più variabili locali.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-140 (%s^4, %d^5) Start pre-planed motion failed

Causa: Si è verificato un errore subito prima dell'invio del pacchetto di dati per il movimento pre-pianificato.
Rimedio: Allarme interno di sistema. Effettuare un avviamento freddo (cold start).

INTP-146 Run request failed

Causa: Il programma non può essere eseguito. Il programma azione di un'istruzione Monitor non può essere eseguito. Fare riferimento alla causa dell'errore nella schermata di dettaglio ALARM/HIST.
Rimedio: Effettuare le operazioni descritte per la causa del problema.

INTP-147 Internal error (system)

Causa: Errore interno del software. Fare riferimento alla causa dell'errore nella schermata di dettaglio ALARM/HIST. Potrebbe non essere disponibile sufficiente memoria o potrebbero essersi verificate condizioni non corrette.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

INTP-148 Motion group mismatch between Main and Sub

Causa: Un sottoprogramma è associato ad un gruppo di assi che il programma principale non ha.
Rimedio: Cambiare il gruppo di assi del sottoprogramma in modo che sia lo stesso del programma principale.

INTP-149 String for argument is too long

Causa: La stringa per l'argomento è troppo lunga.
Rimedio: Passare come argomento una stringa più corta.

INTP-200 (%s^4, %d^5) Unimplemented TP instruction
Causa: L'istruzione programmata non è disponibile.
Rimedio: Assicurarsi che l'opzione corrispondente sia caricata.

INTP-201 (%s^4, %d^5) Untaught element encountered
Causa: L'istruzione non è stata registrata.
Rimedio: Registrare l'istruzione.

INTP-202 (%s^4, %d^5) Syntax error
Causa: Errore di sintassi nella scrittura dell'istruzione.
Rimedio: Correggere il programma.

INTP-203 (%s^4, %d^5) Variable type mismatch
Causa: Il tipo di variabile non è corretto.
Rimedio: Verificare il tipo di variabile.

INTP-204 (%s^4, %d^5) Invalid value for index
Causa: Il valore di indice non è valido.
Rimedio: Verificare il valore dell'indice.

INTP-205 (%s^4, %d^5) Analog port access error
Causa: Gli I/O analogici non funzionano in modo corretto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-206 (%s^4, %d^5) Digital port access error
Causa: Gli I/O digitali non funzionano in modo corretto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-207 (%s^4, %d^5) Group I/O port access error
Causa: Gli I/O a gruppi non funzionano in modo corretto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-208 (%s^4, %d^5) Divide by 0
Causa: È stata eseguita la divisione per 0.
Rimedio: Verificare il numero.

INTP-209 (%s^4, %d^5) SELECT is needed
Causa: Una istruzione CASE è stata eseguita prima dell'istruzione SELECT.
Rimedio: Aggiungere un'istruzione SELECT prima dell'istruzione CASE.

INTP-210 (%s^4, %d^5) Start TIMER failed
Causa: Il timer di programma non può essere avviato.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-211 (%s^4, %d^5) Delete TIMER failed
Causa: Il timer di programma non può essere fermato.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-212 (%s^4, %d^5) Invalid value for OVERRIDE
Causa: Il valore indicato non può essere utilizzato per l'istruzione OVERRIDE.
Rimedio: Verificare il numero.

INTP-213 %s^7 (%s^4, %d^5) UALM[%d^9]
Causa: Si è verificato un allarme utente.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-214 (%s^4, %d^5) Specified group not locked

Causa: Il registro di posizione o le istruzioni di setup del frame sono state eseguite in un programma senza il gruppo di assi.
Rimedio: Modificare la maschera di selezione dei gruppi di assi nella schermata dettagli dei programmi.

INTP-215 (%s^4, %d^5) Group mismatch

Causa: Il dato di posizione non è valido.
Rimedio: Verificare il dato di posizione.

INTP-216 (%s^4, %d^5) Invalid value for group number

Causa: Il valore indicato non è valido per il numero del gruppo di movimento.
Rimedio: Verificare il numero.

INTP-217 (%s^4, %d^5) SKIP CONDITION needed

Causa: L'istruzione SKIP è stata eseguita prima di un'istruzione SKIP CONDITION.
Rimedio: Aggiungere un'istruzione SKIP CONDITION.

INTP-218 (%s^4, %d^5) Skip failed

Causa: L'istruzione SKIP o SKIP CONDITION non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-219 (%s^4, %d^5) Pause task failed

Causa: L'istruzione PAUSE non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-220 (%s^4, %d^5) Abort task failed

Causa: L'istruzione ABORT non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-221 (%s^4, %d^5) Application failed

Causa: L'istruzione di processo non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-222 (%s^4, %d^5) Call program failed

Causa: L'istruzione CALL non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-223 (%s^4, %d^5) Delay time failed

Causa: L'istruzione WAIT non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-224 (%s^4, %d^5) Jump label failed

Causa: L'istruzione di diramazione non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-225 (%s^4, %d^5) Motion statement failed

Causa: L'istruzione di movimento non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-226 (%s^4, %d^5) Read position register failed

Causa: Il registro di posizione non può essere letto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-227 (%s^4, %d^5) Write position register failed

Causa: Il registro di posizione non può essere scritto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-228 (%s^4, %d^5) Read register failed

Causa: Il registro non può essere letto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-229 (%s^4, %d^5) Write register failed

Causa: Il registro non può essere scritto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-230 (%s^4, %d^5) Wait condition failed

Causa: L'istruzione WAIT non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-231 (%s^4, %d^5) Read next line failed

Causa: La riga successiva non può essere letta.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-232 (%s^4, %d^5) Invalid frame number

Causa: Il numero di frame non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di frame.

INTP-233 (%s^4, %d^5) Read frame value failed

Causa: Il frame specificato non può essere letto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-234 (%s^4, %d^5) Write frame value failed

Causa: Il frame specificato non può essere scritto.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-235 (%s^4, %d^5) Read pos item failed

Causa: La variabile di posizione non può essere letta.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-236 (%s^4, %d^5) Write pos item failed

Causa: La variabile di posizione non può essere scritta.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-237 (%s^4, %d^5) No more motion for BWD

Causa: L'esecuzione del programma nel verso contrario non è possibile oltre questo punto perché la linea di programma corrente è la prima.
Rimedio: Fermare l'esecuzione in senso inverso del programma quando si trova in questo punto.

INTP-238 (%s^4, %d^5) BWD execution completed

Causa: L'esecuzione all'indietro è stata completata.
Rimedio: Fermare l'esecuzione in senso inverso del programma quando si trova in questo punto.

INTP-239 (%s^4, %d^5) Cannot execute backwards

Causa: Questa istruzione non può essere eseguita in senso inverso.
Rimedio: Portare il cursore sulla linea successiva di programma.

INTP-240 (%s^4, %d^5) Incompatible data type

Causa: Il tipo di dato specificato nell'istruzione PARAMETER non è valido per il tipo di variabile di sistema.
Rimedio: Verificare il tipo di dato.

INTP-241 (%s^4, %d^5) Unsupported parameter

Causa: Questo tipo di parametro non può essere utilizzato.
Rimedio: Verificare il tipo di parametro.

INTP-242 (%s^4, %d^5) Offset value is needed

Causa: È stata eseguita un'istruzione di OFFSET prima di un'istruzione di OFFSET CONDITION. In un'istruzione OFFSET PR[] il registro posizione non è stato inizializzato correttamente.

Rimedio: Aggiungere un'istruzione di OFFSET CONDITION prima dell'istruzione OFFSET. Registrare il registro di posizione.

INTP-243 (%s^4, %d^5) Def grp is not specified

Causa: Questo programma non ha nessun gruppo di movimento definito. L'istruzione di movimento non può essere eseguita.

Rimedio: Rimuovere l'istruzione di movimento, oppure impostare il gruppo di movimento nella schermata dei dettagli del programma.

INTP-244 (%s^4, %d^5) Invalid line number

Causa: Il numero di linea non è corretto.

Rimedio: Verificare il numero di linea.

INTP-245 (%s^4, %d^5) RCV stmt failed

Causa: L'istruzione RECEIVE R[] non può essere eseguita.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-246 (%s^4, %d^5) SEMAPHORE stmt failed

Causa: L'istruzione SEMAPHORE non può essere eseguita.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-247 (%s^4, %d^5) Pre exec failed

Causa: Il sistema di pre-elaborazione del movimento o dell'applicazione ha qualche problema e il sistema pone l'esecuzione del programma in pausa per sicurezza.

Rimedio: Premere il tasto RESET per eliminare l'errore e continuare l'esecuzione del programma. Se questo allarme continua a presentarsi, eseguire un avviamento freddo del controllore, spegnendolo e riaccendendolo tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

INTP-248 (%s^4, %d^5) MACRO failed

Causa: L'istruzione MACRO non può essere eseguita.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-249 Macro is not set correctly

Causa: L'impostazione della macro non è valida.

Rimedio: Verificare l'impostazione della macro. Per maggiori informazioni sulla configurazione delle macro, fare riferimento al manuale per l'operatore mirato all'applicazione.

INTP-250 (%s^4, %d^5) Invalid uframe number

Causa: Il numero di sistema di coordinate utente non è valido.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-251 (%s^4, %d^5) Invalid utool number

Causa: Il numero di coordinate utensile non è valido.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-252 User frame number mismatch

Causa: Il numero di user frame nel dato di posizione non corrisponde al numero di user frame selezionato.

Rimedio: Verificare il numero di user frame.

INTP-253 Tool frame number mismatch

Causa: Il numero di tool frame nel dato di posizione non corrisponde al numero di tool frame selezionato.

Rimedio: Verificare il numero di tool frame.

INTP-254 (%s^4, %d^5) Parameter not found

Causa: Il nome della variabile di sistema specificata non è stato trovato.

Rimedio: Verificare il nome del parametro.

INTP-255 (%s^4, %d^5) CAL_MATRIX failed

Causa: L'istruzione CAL_MATRIX non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-256 (%s^4, %d^5) No data for CAL_MATRIX

Causa: I tre punti di origine o i tre punti di destinazione non sono stati impostati.
Rimedio: Impostare i tre punti di origine o i tre punti di destinazione.

INTP-257 (%s^4, %d^5) Invalid delay time

Causa: Il valore di tempo di attesa è negativo o eccede il valore massimo di 2147483.647 sec.
Rimedio: Immettere un valore corretto.

INTP-258 (%s^4, %d^5) Weld port access error

Causa: L'istruzione di saldatura non funziona correttamente.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-259 (%s^4, %d^5) Invalid position type

Causa: Il tipo di dato del registro di posizione è stato impostato come joint.
Rimedio: Cambiare il dato del registro di posizione in cartesiano.

INTP-260 (%s^4, %d^5) Invalid torque limit value

Causa: Valore di coppia non valido.
Rimedio: Immettere un valore corretto.

INTP-261 (%s^4, %d^5) Array subscript missing

Causa: Un indice non è presente in un'istruzione TPE Parameter che specifica un array.
Rimedio: Correggere l'istruzione Parameter in modo che includa l'indice dell'elemento desiderato dell'array.

INTP-262 (%s^4, %d^5) Field name missing

Causa: Un nome di campo dati è richiesto in un'istruzione Parameter che specifichi una struttura.
Rimedio: Correggere l'istruzione Parameter in modo che includa il nome del campo dati desiderato.

INTP-263 (%s^4, %d^5) Invalid register type

Causa: Il tipo di registro non è valido.
Rimedio: Verificare il tipo di registro.

INTP-265 (%s^4, %d^5) Invalid value for speed value

Causa: Il valore indicato non può essere utilizzato per l'istruzione AF.
Rimedio: Verificare il numero.

INTP-266 (%s^4, %d^5) Mnemonic in interupt is failed

Causa: Un'istruzione di movimento è stata eseguita in una routine di interrupt mentre era in corso un movimento iniziato nel programma principale.
Rimedio: Uno (o entrambi) dei seguenti suggerimenti dovrebbe correggere il problema. 1. Aggiungere un'azione CANCEL o STOP al condition handler prima della chiamata alla routine di interrupt. 2. Aggiungere un'istruzione DELAY 500 prima del primo movimento nella routine di interrupt per dare tempo al movimento di terminare.

INTP-267 (%s^4, %d^5) RUN stmt failed

Causa: Il programma specificato è già in esecuzione.
Rimedio: Interrompere definitivamente il programma specificato.

INTP-268 (%s^4, %d^5) This statement only one in each line

Causa: Questa istruzione può apparire solo una volta in ciascuna linea di programma.
Rimedio: Cancellare le istruzioni in più.

INTP-269 (%s^4, %d^5) Skip statement only one in each line

Causa: L'istruzione SKIP può apparire solo una volta in ciascuna linea di programma.
Rimedio: Cancellare le istruzioni Skip in più.

INTP-270 (%s^4, %d^5) Different group cannot BWD

Causa: Durante l'esecuzione del programma in senso inverso, un movimento ha incontrato un numero di gruppo di movimento differente dalla precedente istruzione di movimento.

Rimedio: Eseguire il programma in avanti (FWD) con cautela.

INTP-271 (%s^4, %d^5) Excessive torque limit value

Causa: Il limite di coppia eccede il valore massimo. Il valore limite di coppia è stato modificato al massimo.

Rimedio: Impostare la coppia limite ad un valore minore o uguale al massimo valore consentito.

INTP-272 (%s^4, %d^5) Unsupported operator

Causa: Questo operatore non è supportato.

Rimedio: Verificare l'operatore utilizzato. Fare riferimento al manuale per l'operatore dell'applicazione.

INTP-273 (%s^4, %d^5) Too many conditions

Causa: Il numero delle condizioni supera il massimo consentito.

Rimedio: Ridurre il numero di condizioni.

INTP-274 (%s^4, %d^5) CH program error

Causa: L'istruzione di monitoraggio non può essere eseguita.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-275 Invalid sub type of CH program

Causa: Il sotto-tipo specificato per questo programma di monitoraggio non può essere utilizzato.

Rimedio: Controllare il sotto-tipo specificato per il programma.

INTP-276 (%s^4, %d^5) Invalid combination of motion option

Causa: Le istruzioni aggiuntive di movimento (SKIP, TIME BEFORE/AFTER e l'istruzione di applicazione) non possono essere registrate insieme.

Rimedio: Cancellare le istruzioni di movimento aggiuntive.

INTP-277 (%s^4, %d^5) Internal MACRO EPT data mismatch

Causa: L'indice EPT nella tabella delle macro non è posizionato sul nome del programma definito nella tabella delle macro. Il che significa che l'indice EPT nella tabella delle macro non è corretto.

Rimedio: Impostare il corretto indice EPT per il nome del programma definito nella tabella delle macro.

INTP-278 %s^7

Causa: Si è verificato l'allarme monitor DI per la funzione di ripristino automatico dell'errore.

Rimedio: Questo allarme è definito dall'utente. Per questo motivo la causa dell'allarme è sicuramente conosciuta.

INTP-279 (%s^4, %d^5) Application instruction mismatch

Causa: L'istruzione dell’applicazione non può essere eseguita. Questa istruzione non corrisponde ai dati di processo di questo programma.

Rimedio: Cambiare i dati di processo di questo programma per adeguarli all'applicazione.

INTP-280 (%s^4, %d^5) Application data mismatch

Causa: I dati di applicazione del programma chiamato sono diversi da quelli del programma di origine.

Rimedio: Cambiare la struttura del programma.

INTP-281 No application data

Causa: Questo programma non ha dati di processo.

Rimedio: Definire i dati di applicazione nella schermata di dettagli del programma.

INTP-283 (%s^4, %d^5) Stack over flow for fast fault recovery

Causa: Overflow dello stack che memorizza i dati nidificati per il ripristino veloce del funzionamento a seguito di un allarme.

Rimedio: Ridurre la nidificazione del programma.

INTP-284 No detection of fast fault recovery

Causa: Il punto per il ripristino veloce del funzionamento a seguito di un allarme non è stato trovato.
Rimedio: Ridurre la nidificazione del programma.

INTP-285 Karel program cannot entry in fast fautl recovery

Causa: Un programma KAREL non può essere utilizzato per il ripristino automatico del ciclo dopo un allarme.
Rimedio: Utilizzare un programma TP.

INTP-286 MAINT program isn't defined in fast fautl recovery

Causa: Il programma MAINT non è definito nel ripristino veloce dell'errore.
Rimedio: Utilizzare un programma TP.

INTP-287 Fail to execute MAINT program

Causa: È fallita l'esecuzione del programma MAINT.
Rimedio: Verificare che sia corretto il nome del programma MAINT o che il programma esista.

INTP-288 (%s^4, %d^5) Parameter does not exist

Causa: Il parametro definito dal registro AR, non esiste.
Rimedio: Verificare l'indice del registro AR ed il parametro nel comando CALL/MACRO nel programma principale.

INTP-289 Can't save ffast point at program change

Causa: Quando il ripristino veloce dell'errore era abilitato, il programma era stato messo in pausa nella parte di cambio di programma.
Rimedio: Verificare se esiste una terminazione CNT alla fine del sottoprogramma. Se esiste, cambiarla in FINE. Questa è una limitazione della funzione di ripristino veloce da errore.

INTP-290 Fast fault recovery position is not saved

Causa: Durante la sequenza di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme, si è verificato qualche allarme. Così la posizione del ripristino veloce da errore non è stata salvata
Rimedio: Verificare se esiste una terminazione CNT alla fine del sottoprogramma. Se esiste, cambiarla in FINE. Questa è una limitazione della funzione di ripristino veloce da errore.

INTP-291 (%s^4, %d^5) Index for AR is not correct

Causa: Il parametro definito dal registro AR, non esiste. Questo errore non si presenta al momento.
Rimedio: Verificare l'indice del registro AR ed il parametro nel comando CALL/MACRO nel programma principale.

INTP-292 Number of DB/TB exceed limit

Causa: Il numero di istruzioni di movimento aggiuntive Distance Before (DB) / Time Before (TB) eseguite contemporaneamente è troppo elevato.
Rimedio: Modificare il programma in modo che il numero di istruzioni di movimento aggiuntive Distance Before (DB) / Time Before (TB) eseguite contemporaneamente non sia troppo elevato. In alternativa aumentare il valore limite (variabile di sistema $dbnumlim) e spegnere e riaccendere il controllore.

INTP-293 (%s,%d)DB too small(away)(%dmm).

Causa: Una condizione utilizzata in un'istruzione Distance Before non è stata soddisfatta.
Rimedio: Modificare il programma in modo che il TCP entri nella regione di attivazione oppure aumentare le dimensioni di questa regione in modo che la condizione per l'istruzione aggiuntiva Distance Before possa avere effetto.

INTP-294 TPE parameter error

Causa: Il parametro definito nell'istruzione CALL/MACRO non è corretto. Allarme interno di sistema.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

INTP-295 (%s,%d)DB too small(away)(%dmm).

Causa: Una condizione utilizzata in un'istruzione Distance Before non è stata soddisfatta.
Rimedio: Modificare il programma in modo che il TCP entri nella regione di attivazione oppure aumentare le dimensioni di questa regione in modo che la condizione per l'istruzione aggiuntiva Distance Before possa avere effetto.

INTP-296 (%s,%d) $SCR_GRP[%d].$M_POS_ENB is FALSE.

Causa: L'istruzione di movimento aggiuntiva Distance Before non funziona se la variabile di sistema $SCR_GRP[ ].$M_POS_ENB è impostata a FALSE.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $SCR_GRP[].$M_POS_ENB a TRUE.

INTP-297 (%s,%d)DB too small(done)(%dmm)

Causa: Il movimento è stato completato prima che scattasse la condizione Distance Before.

Rimedio: Modificare il valore della distanza.

INTP-300 (%s^4, %d^5) Unimplemented P-code

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il programma non può essere eseguito.

Rimedio: Verificare la versione del software convertitore del KAREL.

INTP-301 (%s^4, %d^5) Stack underflow

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'esecuzione è entrata in un loop FOR tramite l'istruzione GOTO.

Rimedio: La funzione GOTO non può essere usata per entrare o uscire da un FOR loop. Controllare la destinazione dell'istruzione GOTO.

INTP-302 (%s^4, %d^5) Stack overflow

Causa: Lo stack del programma è in overflow. Sono state dichiarate troppe variabili locali oppure sono state richiamate troppe routine.
Se si utilizza *i*RPickTool, la distanza di attivazione è troppo corta e la rilevazione della visione è stata eseguita troppo spesso. Oppure, è stato abilitato il sensore inutilizzato.

Rimedio: Per i programmi KAREL, fare riferimento al manuale KAREL Reference in particolare le sezioni che descrivono l'utilizzo dello stack e della direttiva di compilazione %STACKSIZE.
Se si utilizza *i*RPickTool, allungare la distanza di attivazione quando si usa la visione o disabilitare il sensore inutilizzato.

INTP-303 (%s^4, %d^5) Specified value exceeds limit

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il valore specificato eccede il limite massimo.

Rimedio: Verificare il numero.

INTP-304 (%s^4, %d^5) Array length mismatch

Causa: Errore di programmazione KAREL. Le dimensioni degli array non sono le stesse.

Rimedio: Verificare le dimensioni degli array.

INTP-305 (%s^4, %d^5) Error related condition handler

Causa: Errore di programmazione KAREL. Si è verificato un errore di gestione delle condizioni.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-306 (%s^4, %d^5) Attach request failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. La funzione ATTACH è fallita.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-307 (%s^4, %d^5) Detach request failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. La funzione DETACH è fallita.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-308 (%s^4, %d^5) No case match is encountered

Causa: Errore di programmazione KAREL. La funzione CASE non corrisponde a nessun ramo.

Rimedio: Verificare il valore di CASE e del ramo.

INTP-309 (%s^4, %d^5) Undefined WITHCH parameter

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il parametro specificato non può essere utilizzato con le impostazioni del sistema di gestione delle condizioni.

Rimedio: Controllare i parametri.

INTP-310 (%s^4, %d^5) Invalid subscript for array

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'indice dell'array non è valido.
Rimedio: Verificare la lunghezza dell'array e il valore dell'indice.

INTP-311 (%s^4, %d^5) Uninitialized data is used

Causa: Errore di programmazione KAREL. È stato usato un dato non impostato o non inizializzato.
Rimedio: Impostare o inizializzare il dato prima di usarlo.

INTP-312 (%s^4, %d^5) Invalid joint number

Causa: Errore di programmazione KAREL. È stato usato un numero di asse sbagliato.
Rimedio: Verificare il numero di asse ed il valore del dato.

INTP-313 (%s^4, %d^5) Motion statement failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'istruzione di movimento non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-314 (%s^4, %d^5) Return program failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'esecuzione non può tornare indietro dalla routine.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-315 (%s^4, %d^5) Built-in execution failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. Si è verificato un errore di routine interna.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-316 (%s^4, %d^5) Call program failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. La routine non può essere chiamata.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM. Verificare che la routine sia stata caricata.

INTP-317 (%s^4, %d^5) Invalid condition specified

Causa: Errore di programmazione KAREL. La condizione specificata non era valida.
Rimedio: Controllare la condizione.

INTP-318 (%s^4, %d^5) Invalid action specified

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'azione specificata non era valida.
Rimedio: Controllare l'azione.

INTP-319 (%s^4, %d^5) Invalid type code

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il tipo di dato non era valido.
Rimedio: Verificare il tipo di dato.

INTP-320 (%s^4, %d^5) Undefined built-in

Causa: Errore di programmazione KAREL. La routine interna non è definita.
Rimedio: Assicurarsi che l'opzione corrispondente sia caricata.

INTP-321 (%s^4, %d^5) END stmt of a func rtn

Causa: Errore di programmazione KAREL. In una procedura funzione è stata eseguita l'istruzione END invece che l'istruzione RETURN.
Rimedio: Aggiungere un'istruzione RETURN nella procedura funzione.

INTP-322 (%s^4, %d^5) Invalid arg val for builtin

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il valore dell'argomento di una routine interna, era sbagliato.
Rimedio: Verificare il valore dell'argomento.

INTP-323 (%s^4, %d^5) Value overflow

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il valore del dato per la variabile era troppo grande.
Rimedio: Verificare il tipo della variabile ed il valore del dato.

INTP-324 (%s^4, %d^5) Invalid open mode string

Causa: Errore di programmazione KAREL. La stringa utilizzata nell'istruzione OPEN FILE non era valida.
Rimedio: Verificare la stringa utilizzata nell'istruzione OPEN FILE.

INTP-325 (%s^4, %d^5) Invalid file string

Causa: Errore di programmazione KAREL. La stringa utilizzata come nome del file nella funzione di OPEN FILE non era valida.
Rimedio: Controllare la stringa. Se non è specificato alcuna unità di memoria, viene utilizzata quella predefinita.

INTP-326 (%s^4, %d^5) File var is already used

Causa: Errore di programmazione KAREL. La variabile FILE è già usata.
Rimedio: Chiudere il file prima di riutilizzare la variabile FILE o aggiungere una nuova variabile FILE.

INTP-327 (%s^4, %d^5) Open file failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il sistema non ha potuto aprire il file.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-328 (%s^4, %d^5) File is not opened

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il file specificato non era aperto prima dell'operazione.
Rimedio: Aprire il file prima di effettuare l'operazione.

INTP-329 (%s^4, %d^5) Write variable failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il valore non può essere scritto nella variabile.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-330 (%s^4, %d^5) Write file failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. La scrittura nel file è fallita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-331 (%s^4, %d^5) Read variable failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. La lettura della variabile è fallita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-332 (%s^4, %d^5) Read data is too short

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il dato letto nel file è troppo breve.
Rimedio: Assicurarsi che il dato nel file sia valido.

INTP-333 (%s^4, %d^5) Invalid ASCII string for read

Causa: Errore di programmazione KAREL. La stringa letta nel file è errata.
Rimedio: Verificare i dati del file.

INTP-334 (%s^4, %d^5) Read file failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. È fallita la lettura del file.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-335 (%s^4, %d^5) Cannot open pre-defined file

Causa: Errore di programmazione KAREL. Un file predefinito dal sistema non può essere aperto.
Rimedio: Usare il file definito dal sistema senza aprirlo.

INTP-336 (%s^4, %d^5) Cannot close pre-defined file

Causa: Errore di programmazione KAREL. Un file predefinito dal sistema non può essere chiuso.
Rimedio: Non cercare di chiuderlo.

INTP-337 (%s^4, %d^5) Invalid routine type

Causa: Errore di programmazione KAREL. Questa routine non può essere utilizzata.
Rimedio: Assicurarsi di avere il nome ed il tipo della routine corretti.

INTP-338 (%s^4, %d^5) Close file failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. Chiusura del file fallita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-339 (%s^4, %d^5) Invalid program name

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il nome del programma non è valido.
Rimedio: Assicurarsi di avere il nome del programma corretto.

INTP-340 (%s^4, %d^5) Invalid variable name

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il nome della variabile non è valido.
Rimedio: Assicurarsi di avere il nome corretto della variabile.

INTP-341 (%s^4, %d^5) Variable not found

Causa: Errore di programmazione KAREL. La variabile non è stata trovata.
Rimedio: Verificare il nome del programma ed il nome della variabile.

INTP-342 (%s^4, %d^5) Incompatible variable

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il tipo di dato definito dalla funzione BYNAME ed il tipo di variabili sono incompatibili.
Rimedio: Assicurarsi di avere il tipo di dato ed il tipo di variabile corretti.

INTP-343 (%s^4, %d^5) Reference stack overflow

Causa: Errore di programmazione KAREL. Troppe variabili sono state passate usando la funzione BYNAME.
Rimedio: Diminuire il numero delle funzioni BYNAME.

INTP-344 (%s^4, %d^5) Readahead buffer overflow

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il buffer per leggere velocemente il dispositivo è andato in overflow.
Rimedio: Incrementare la grandezza del buffer.

INTP-345 (%s^4, %d^5) Pause task failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'istruzione PAUSE non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-346 (%s^4, %d^5) Abort task failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'istruzione ABORT non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-347 (%s^4, %d^5) Read I/O value failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il segnale di ingresso digitale non può essere inserito.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-348 (%s^4, %d^5) Write I/O value failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il segnale di uscita digitale non può essere inserito.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-349 (%s^4, %d^5) Hold motion failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'istruzione HOLD non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-350 (%s^4, %d^5) Unhold motion failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'istruzione UNHOLD non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-351 (%s^4, %d^5) Stop motion failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'istruzione STOP non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-352 (%s^4, %d^5) Cancel motion failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'istruzione CANCEL non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-353 (%s^4, %d^5) Resume motion failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'istruzione RESUME non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-354 (%s^4, %d^5) Break point failed

Causa: Errore di programmazione KAREL. La funzione di break point non può essere eseguita.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-355 (%s^4, %d^5) AMR is not found

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'AMR eseguito dalla routine interna RETURN_AMR non è stato trovato.
Rimedio: Verificare le operazioni del programma.

INTP-356 (%s^4, %d^5) AMR is not processed yet

Causa: Errore di programmazione KAREL. La routine interna RETURN_AMR non può essere usata per un AMR che non è stato eseguito.
Rimedio: Eseguire l'AMR usando la routine incorporata WAIT_AMR.

INTP-357 (%s^4, %d^5) WAIT_AMR is cancelled

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'esecuzione della routine interna WAIT_AMR è stata cancellata.
Rimedio: Occorre che il programma che esegue la WAIT_AMR venga fatto ripartire.

INTP-358 (%s^4, %d^5) Timeout at read request

Causa: Errore di programmazione KAREL. La funzione READ è andata in timeout.
Rimedio: Controllare il dispositivo da cui si sta tentando la lettura.

INTP-359 (%s^4, %d^5) Read request is nested

Causa: Errore di programmazione KAREL. È stata eseguita un'altra funzione READ mentre una funzione READ era in attesa di un ingresso.
Rimedio: Rimuovere le letture nidificate.

INTP-360 (%s^4, %d^5) Vector is 0

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il valore del vettore non era valido.
Rimedio: Verificare il valore del vettore.

INTP-361 (%s^4, %d^5) FRAME:P2 is same as P1

Causa: Errore di programmazione KAREL. La direzione dell'asse X non può essere calcolata nella routine FRAME incorporata perché P1 e P2 sono lo stesso punto.
Rimedio: Impostare P1 e P2 come punti differenti.

INTP-362 (%s^4, %d^5) FRAME:P3 is same as P1

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il piano X-Y non può essere calcolato nella routine FRAME incorporata perché P1 e P3 sono lo stesso punto.
Rimedio: Impostare P1 e P3 come punti differenti.

INTP-363 (%s^4, %d^5) FRAME:P3 exists on line P2-P1

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il piano X-Y non può essere calcolato nella routine FRAME incorporata perché P3 si trova nella direzione dell'asse X.
Rimedio: Impostare P3 fuori dalla direzione dell'asse X

INTP-364 (%s^4, %d^5) String too short for data

Causa: Errore di programmazione KAREL. La stringa in questione è troppo corta.
Rimedio: Aumentare la grandezza della stringa.

INTP-365 (%s^4, %d^5) Predefined window not opened

Causa: Errore di programmazione KAREL. Un file predefinito dal sistema non è aperto.
Rimedio: Verificare l'uso di questo file.

INTP-366 (%s^4, %d^5) I/O status is not cleared

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'ultima operazione del file è fallita.
Rimedio: Ripristinare l'errore utilizzando la routine incorporata CLR_IO_STAT.

INTP-367 (%s^4, %d^5) Bad base in format

Causa: Errore di programmazione KAREL. La modalità I/O funziona solo da binario a esadecimale.
Rimedio: Verificare la modalità specificata.

INTP-368 (%s^4, %d^5) Cannot use specified program

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il programma specificato non può essere utilizzato.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-369 (%s^4, %d^5) Timeout at WAIT_AMR

Causa: Errore di programmazione KAREL. La routine interna WAIT_AMR è andata in time-out.
Rimedio: Se un AMR era in attesa durante il time out, verificare la logica del programma che ha impostato l'AMR.

INTP-370 (%s^4, %d^5) Vision CPU not plugged in

Causa: Errore di programmazione KAREL. La scheda della CPU di visione non è stata inserita.
Rimedio: Inserire la scheda della CPU di visione.

INTP-371 (%s^4, %d^5) Vision built-in overflow

Causa: Errore di programmazione KAREL. L'operazione è andata in overflow nella routine interna di visione.
Rimedio: Modificare il programma in modo tale che vengano eseguite poche routine interne di visione nello stesso momento.

INTP-372 (%s^4, %d^5) Undefined vision built-in

Causa: Errore di programmazione KAREL. La routine interna di visione non è definita.
Rimedio: Assicurarsi che l'opzione corrispondente sia caricata.

INTP-373 (%s^4, %d^5) Undefined vision parameter type

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il parametro della routine interna di visione non è valida.
Rimedio: Verificare il parametro della routine interna di visione.

INTP-374 (%s^4, %d^5) Undefined vision return type

Causa: Errore di programmazione KAREL. Il valore di ritorno dalla routine interna di visione non è valido.
Rimedio: Verificare il valore di ritorno della routine interna di visione.

INTP-375 (%s^4, %d^5) System var passed using BYNAME

Causa: Errore di programmazione KAREL. Le variabili di sistema non possono essere passate utilizzando la funzione BYNAME.
Rimedio: Passare la variabile di sistema senza utilizzare BYNAME oppure provare con le istruzioni GET_VAR e SET_VAR.

INTP-376 (%s^4, %d^5) Motion in ISR failed

Causa: Un'istruzione di movimento è stata eseguita in una routine di interrupt mentre era in corso un movimento iniziato nel programma principale.
Rimedio: Uno (o entrambi) dei seguenti suggerimenti dovrebbe correggere il problema. 1. Aggiungere un'azione CANCEL o STOP al condition handler prima della chiamata alla routine di interrupt. 2. Aggiungere un'istruzione DELAY 500 prima del primo movimento nella routine di interrupt per dare tempo al movimento di terminare.

INTP-377 (%s^4, %d^5) Local COND recovery failed

Causa: Questa condizione locale non può essere recuperata.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

INTP-378 (%s^4, %d^5) Local variable is used

Causa: La variabile locale o il parametro è utilizzato per la condizione.
Rimedio: Utilizzare una variabile globale per ripristinare la condizione locale.

INTP-379 Bad condition handler number

Causa: È stato utilizzato un numero di condition handler non valido in una definizione di condition handler o con una funzione di ENABLE, DISABLE o PURGE, oppure un'azione.
Rimedio: Verificare il numero di condition handler. Il numero di condition handler deve essere tra 1 e 1000.

INTP-380 Bad program number

Causa: Il numero di programma specificato in una istruzione ABORT PROGRAM, PAUSE PROGRAM, CONTINUE PROGRAM o in una condizione o azione, non è corretto.
Rimedio: Utilizzare un numero di programma valido. I numeri di programma devono essere compresi tra 1 e $SCR,$MAXNUMTASK + 2.

INTP-381 (%s^4, %d^5) Invalid Delay Time

Causa: È stato specificato un tempo di ritardo non valido nella funzione di DELAY.
Rimedio: Utilizzare un tempo di ritardo valido. Il tempo di ritardo deve essere compreso tra 0 e 86400000 msec.

INTP-382 (%s^4, %d^5) Invalid bit field value

Causa: È stato specificato un valore non valido nel campo bit.
Rimedio: Utilizzare un valore valido per il campo bit.

INTP-383 (%s^4, %d^5) Path node out of range

Causa: Il nodo di traiettoria specificato è fuori range.
Rimedio: Verificare il nodo della traiettoria.

INTP-384 (%s^4, %d^5) Invalid value for CNT

Causa: Il valore indicato non può essere utilizzato per l'istruzione di movimento CNT.
Rimedio: Verificare il numero.

INTP-400 (%s^4, %d^5) Number of motions exceeded

Causa: Sono stati eseguiti troppi movimenti nello stesso momento.
Rimedio: Diminuire il numero di movimenti eseguiti nello stesso momento. Eseguire il movimento successivo dopo il completamento dell'ultimo movimento.

INTP-401 (%s^4, %d^5) Not On Top Of Stack

Causa: È presente un movimento in pausa dopo che il movimento è stato ripreso.
Rimedio: Riprendere il movimento che è stato precedente messo in pausa.

INTP-410 Motion Optim. not loaded

Causa: Si è tentato di caricare o eseguire un programma ottimizzato, ma in assenza dell'opzione OPTM.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Verificare il programma e le opzioni.

INTP-420 (%s^4, %d^5) OFIX is not available

Causa: L'istruzione di movimento aggiuntiva OFIX non è disponibile.
Rimedio: Verificare il tipo di movimento e le opzioni.

INTP-421 (%s^4, %d^5) Stitch disable(S/S)

Causa: Il modo di esecuzione passo-passo (step) è attivo.
Rimedio: Disabilitare il modo di esecuzione passo-passo (step).

INTP-422 (%s^4, %d^5) Stitch enable signal off

Causa: Il segnale di abilitazione della funzione Stitch è OFF.
Rimedio: Attivare il segnale di abilitazione della funzione Stitch.

INTP-423 (%s^4, %d^5) Eq.condition signal error

Causa: Il segnale di selezione della saldatrice non è corretto.
Rimedio: Verificare il segnale di selezione della saldatrice.

INTP-424 (%s^4, %d^5) Stitch speed error

Causa: Il valore di velocità di Stitch impostato non è valido.
Rimedio: Verificare il valore di velocità di Stitch impostato.

INTP-425 (%s^4, %d^5) Illegal motion type(J)

Causa: Verificare il tipo di movimento. L'istruzione di movimento è di tipo Joint.
Rimedio: Modificare il tipo di movimento in LINEAR.

INTP-426 (%s^4, %d^5) Another prog is in stitching

Causa: Un altro programma sta funzionando in modalità Stitch.
Rimedio: Interrompere l'esecuzione del programma che funziona in Stitch oppure si è fermato in pausa in un'area di Stitch.

INTP-427 (%s^4, %d^5) Stitch disable(T1 mode)

Causa: Un programma Master/Slave/SlaveAlone non può richiamare un programma KAREL.
Rimedio: Un programma Master/Slave/SlaveAlone non può richiamare un programma KAREL.

INTP-428 (%s^4, %d^5) Cannot use converted AI/O

Causa: L'I/O analogico con dati di conversione non può essere utilizzato nel programma di condizioni.
Rimedio: 1. Cancellare dal programma l'istruzione AI/O.
2. Disabilitare la funzione di conversione dell'I/O analogico.

INTP-429 (%s^4, %d^5) Use mixed logic condition

Causa: Quando si utilizza la funzione di conversione dell'I/O analogico, per la condizione WAIT deve essere utilizzata la logica mista.
Rimedio: Per la condizione WAIT utilizzare istruzioni in logica mista.

INTP-430 (%s^4, %d^5) Dry Run needs other groups

Causa: Il programma non è associato ad alcun gruppo di assi. Per l'esecuzione a vuoto (Dry Run) sono richiesti tutti i gruppi di assi.
Rimedio: Abilitare tutti i gruppi di assi nel programma. Se alcuni gruppi di assi non devono essere interessati all'esecuzione a vuoto, impostare la variabile di sistema $DRYRUN.$GRP_MASK in modo che indichi quali gruppi di assi devono essere controllati durante l'esecuzione a vuoto. 1 = questo gruppo è controllato; 0 = questo gruppo non è controllato.

INTP-431 (%s^4, %d^5) Dry Run on Incremental motion

Causa: L'esecuzione a vuoto (Dry Run) non può iniziare in un'istruzione di movimento incrementale.
Rimedio: Interrompere l'istruzione di movimento incrementale spostando il cursore su un'altra linea oppure eseguire il programma in senso inverso.

INTP-432 (%s^4, %d^5) Dry Run on Circular motion

Causa: L'esecuzione a vuoto (Dry Run) non può iniziare in un'istruzione di movimento circolare.
Rimedio: Interrompere l'istruzione di movimento circolare spostando il cursore su un'altra linea oppure eseguire il programma in senso inverso.

INTP-433 (%s^4, %d^5) Dry Run in P-SPS

Causa: L'esecuzione a vuoto (Dry Run) è stata attivata in una routine di interrupt. L'esecuzione a vuoto (Dry Run) non può essere iniziata da una routine di interrupt.
Rimedio: Eseguire il programma in senso inverso in modo da uscire dalla routine di interrupt.

INTP-434 Please do BWD to exit P-SPS

Causa: Questo messaggio è un codice di causa per l'allarme INTP-433 per consigliare di eseguire il programma in senso inverso.
Rimedio: Nessuno.

INTP-435 Dry Run execution error

Causa: Si è verificato un errore durante un ciclo di esecuzione a vuoto (Dry Run) del programma.
Rimedio: Fare riferimento agli altri messaggi di errore per ulteriori informazioni.

INTP-436 (%s^4, %d^5) Invalid item for output

Causa: L'elemento specificato sulla sinistra dell'istruzione di assegnazioni non è disponibile come uscita.
Rimedio: Non utilizzare l'elemento in questione come uscita.

INTP-437 (%s^4, %d^5) Marker nesting too deep

Causa: La profondità di annidamento dei Marker è superiore a 10.
Rimedio: Ridurre la nidificazione dei Marker.

INTP-438 (%s^4, %d^5) Undefined Marker

Causa: Il Marker che si sta leggendo non è definito in alcuna espressione.
Rimedio: Definire l'espressione del Marker.

INTP-439 (%s^4, %d^5) Marker conflict

Causa: Più task stanno tentando di eseguire lo stesso Marker contemporaneamente.
Rimedio: Verificare che l'esecuzione dei Marker non presenti situazioni di loop infiniti.

INTP-440 (%s^4) Stopped by TC_ONLINE

Causa: Il programma è stato posto in pausa da un'espressione TC_ONLINE perché il suo risultato è FALSE.
Rimedio: Verificare l'espressione TC_ONLINE.

INTP-441 Please stop Background Logic

Causa: L'impostazione della Background Logic non può essere modificata mentre è in esecuzione.
Rimedio: Interrompere l'esecuzione del programma in Background Logic.

INTP-442 (%s^4, %d^5) Background program is changed

Causa: Il programma Background Logic. che era in esecuzione allo spegnimento del controllore è stato modificato prima di questa riaccensione. Il programma Background Logic è interrotto.
Rimedio: Interrompere manualmente l'esecuzione del programma in Background Logic.

INTP-443 (%s^4, %d^5) Invalid item for Mixed Logic

Causa: Un operatore o un dato non possono essere utilizzati in un programma Background Logic. Le istruzioni Mixed Logic sono quelle comprese tra parentesi.
Rimedio: Utilizzare operatori o dati in una normale istruzione Logic.

INTP-444 (%s^4, %d^5) Invalid item for Fast mode

Causa: Un operatore o un dato non possono essere utilizzati in un programma Background Logic in modalità Fast. La modalità Fast di esecuzione di un programma Background Logic è possibile solo se le istruzioni sono di tipo logico ed operano su porte I/O.
Rimedio: Rimuovere l'operatore o il dato, oppure eseguire il programma Background Logic in modalità Normal.

INTP-445 (%s^4, %d^5) Indirection in Fast mode

Causa: Nel programma Background Logic è presente un indice indiretto (es.: DI[R[1]]), quando la modalità di esecuzione è Fast.. Un programma Background Logic in esecuzione Fast non può elaborare indirizzamenti indiretti.
Rimedio: Rimuovere l'indirizzamento indiretto, oppure eseguire il programma Background Logic in modalità Normal.

INTP-446 (%s^4, %d^5) Too many parentheses

Causa: Il livello di annidamento delle parentesi è eccessivo. Il massimo numero di annidamenti è 11.
Rimedio: Suddividere le espressioni in più linee di programma.

INTP-447 (%s^4, %d^5) Parentheses mismatch

Causa: La combinazione di parentesi non è corretta.
Rimedio: Verificare le aperture e chiusure di parentesi.

INTP-448 Fast mode programs too big

Causa: Le dimensioni del programma selezionato per esecuzione Fast in Background Logic eccedono i 4000 passi. 4000 passi corrispondono all'incirca a 4000 operandi.

Rimedio: Impostare la modalità di esecuzione del programma interessato a Normal.

INTP-449 (%s^4, %d^5) Marker recursion

Causa: Un Marker è definito in modo ricorsivo.

Rimedio: Verificare che l'esecuzione dei Marker non presenti situazioni di loop infiniti.

INTP-450 (%s^4, %d^5) Cannot call KAREL program

Causa: Un programma Master/Slave/SlaveAlone non può richiamare un programma KAREL.

Rimedio: Un programma Master/Slave/SlaveAlone non può richiamare un programma KAREL.

INTP-451 (%s^4, %d^5) Cannot call Motion program

Causa: Un programma Master/Slave/SlaveAlone non può richiamare in modalità Normal un programma associato ad un gruppo di assi.

Rimedio: Un programma Master/Slave/SlaveAlone può richiamare in modalità Normal un programma che non sia associato ad un gruppo di assi.

INTP-452 (%s^4, %d^5) Robot link type mismatch

Causa: Un programma Master/Slave/SlaveAlone richiama un programma di tipo diverso.

Rimedio: Un programma Master/Slave/SlaveAlone può richiamare solo programmi dello stesso tipo.

INTP-453 (%s^4, %d^5) Not in remote

Causa: Un programma slave non può essere eseguito se il controllore non è in stato di remoto.

Rimedio: Soddisfare la condizione di controllo da remoto.

INTP-454 (%s^4, %d^5) Illegal return occurred

Causa: Il programma chiamante e quello chiamato sono di tipo diverso.

Rimedio: Soddisfare la condizione di controllo da remoto.

INTP-455 (%s^4, %d^5) Group mismatch(Link pattern)

Causa: Il programma master non è associato allo stesso gruppo di assi specificato nei dati di Robot Link.

Rimedio: Il programma master deve essere associato allo stesso gruppo di assi specificato nei dati di Robot Link.

INTP-456 (%s^4, %d^5) Group mismatch(Slave group)

Causa: Il programma slave non è associato allo stesso gruppo di assi specificato nei dati di Robot Link.

Rimedio: Il programma slave deve essere associato allo stesso gruppo di assi specificato nei dati di Robot Link.

INTP-457 (%s^4, %d^5) Master tool number mismatch

Causa: Il numero di sistema di coordinate utensile corrente del robot master è diverso dal numero di utensile master nei dati robot link del programma slave.

Rimedio: Il numero di sistema di coordinate utensile corrente del robot master deve essere uguale al numero di utensile master nei dati robot link del programma slave.

INTP-458 (%s^4, %d^5) Robot is still moving

Causa: Siccome il robot si sta ancora muovendo, la sincronizzazione è impossibile.

Rimedio: Dopo l'arresto completo del robot, continuare l'esecuzione del programma.

INTP-459 (%s^4, %d^5) Slave cannot JOINT motion

Causa: L'istruzione di movimento nel programma slave è di tipo Joint.

Rimedio: Cambiare il tipo di movimento in Lineare nel programma slave.

INTP-460 (%s^4, %d^5) Cannot use JOINT pos for Slave

Causa: La posizione nel programma slave è espressa in coordinate Joint.

Rimedio: Esprimere la posizione in coordinate cartesiane nel programma slave.

INTP-461 (%s^4, %d^5) Master TP is enabled

Causa: Il robot sta eseguendo un programma master.
Rimedio: Il programma slave viene posto in pausa quando è eseguito il programma master.

INTP-462 (%s^4, %d^5) Cannot start Robot Link

Causa: Il robot sta eseguendo un programma master.
Rimedio: Il programma slave viene posto in pausa quando è eseguito il programma master.

INTP-463 (%s^4, %d^5) Motion group is Master

Causa: Il gruppo di assi del programma specificato diventa master.
Rimedio: Cambiare lo stato del robot da master a normale. Poi ritentare l'operazione.

INTP-464 (%s^4, %d^5) Motion group is Slave

Causa: Il gruppo di assi del programma specificato diventa slave.
Rimedio: Cambiare lo stato del robot da slave a normale. Poi ritentare l'operazione.

INTP-465 (%s^4, %d^5) Tracking error

Causa: L'inseguimento da parte del programma slave non è riuscita.
Rimedio: Cambiare lo stato del robot da slave a normale. Poi ritentare l'operazione.

INTP-466 (%s^4, %d^5) Robot link not calibrated

Causa: La calibrazione per il Robot Link non è ancora stata eseguita.
Rimedio: Calibrare il robot link.

INTP-467 (%s^4, %d^5) Cannot use INC for Slave

Causa: Il programma slave non può utilizzare un'istruzione Incremental.
Rimedio: Rimuovere l'istruzione Incremental.

INTP-468 (%s^4, %d^5) Cannot use OFFSET for Slave

Causa: Il programma slave non può utilizzare un'istruzione Offset.
Rimedio: Rimuovere l'istruzione Offset.

INTP-469 (%s^4, %d^5) BWD is failed for Master

Causa: La sincronizzazione del master non è riuscita durante un'esecuzione in senso inverso.
Rimedio: Cambiare lo stato del robot slave a quello di attesa sincronizzazione.

INTP-470 (%s^4, %d^5) Not support BWD for Slave

Causa: L'esecuzione in senso inverso del programma slave non è supportata.
Rimedio: L'esecuzione in senso inverso del programma slave non è supportata.

INTP-471 (%s^4, %d^5) Robot is Master(Manual)

Causa: Lo stato corrente del robot è Master (Manual).
Rimedio: Quando il robot è in stato Master (Manual), non è possibile utilizzare l'esecuzione del programma dall'esterno. Per poter utilizzare l'esecuzione del programma dall'esterno, cambiare lo stato del robot a Master (Alone) nella schermata per le operazioni manuali.

INTP-472 (%s^4, %d^5) Robot is Slave(Manual)

Causa: Lo stato corrente del robot è Slave (Manual).
Rimedio: Quando il robot è in stato Slave (Manual), non è possibile eseguire altri programmi slave. Per eseguire altri programmi slave, cambiare lo stato del robot ad uno diverso da Slave (Manual).

INTP-473 (%s^4, %d^5) Synchro ID is ZERO

Causa: Il codice identificativo della sincronizzazione per il programma specificato è zero.
Rimedio: Il valore 0 non è accettabile per il codice identificativo della sincronizzazione. Utilizzare un altro codice identificativo della sincronizzazione.

INTP-474 (%s^4, %d^5) Synchro ID mismatch
Causa: Il codice identificativo della sincronizzazione del programma in esecuzione è diverso da quello corrente.
Rimedio: Cambiare il codice identificativo della sincronizzazione in modo che coincida con quello corrente.

INTP-475 (%s^4, %d^5) Cannot single step
Causa: Devono essere presenti almeno due istruzioni di movimento nel programma.
Rimedio: Aggiungere una istruzione di movimento.

INTP-476 (%s^4, %d^5) BWD is failed
Causa: L'esecuzione in senso inverso non è riuscita.
Rimedio: L'esecuzione in senso inverso non è riuscita.

INTP-477 (%s^4, %d^5) Cannot run Slave directly
Causa: Un programma slave non può essere eseguito direttamente.
Rimedio: Un programma slave deve essere richiamato da un programma normale.

INTP-478 This group can not be MASTER
Causa: Questo gruppo di assi non è configurato come master.
Rimedio: Utilizzare un altro gruppo di assi che sia master oppure cambiare la configurazione.

INTP-479 Bad Hostname or Address(MASTER)
Causa: l'Hostname, l'indirizzo IP o il numero di gruppo del master non sono corretti.
Rimedio: Verificare la configurazione del Robot Link e quella della comunicazione e degli indirizzi TCP/IP.

INTP-480 Bad Hostname or Address(SLAVE)
Causa: l'Hostname, l'indirizzo IP o il numero di gruppo dello slave non sono corretti.
Rimedio: Verificare la configurazione del Robot Link e quella della comunicazione e degli indirizzi TCP/IP.

INTP-481 Bad Synchronization ID
Causa: Il codice identificativo della sincronizzazione nel programma non è valido.
Rimedio: Modificare il codice identificativo della sincronizzazione nella schermata con l'elenco dei programmi.

INTP-482 Bad Link Pattern Number
Causa: Il numero di Link Pattern nel programma non è valido.
Rimedio: Modificare il numero di Link Pattern nella schermata con l'elenco dei programmi.

INTP-483 Bad Master Number
Causa: Il numero di master nel programma non è valido.
Rimedio: Modificare il numero di master nella schermata con l'elenco dei programmi.

INTP-484 Bad Group number (MASTER)
Causa: Il numero di gruppo di assi specificato come master non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di gruppo di assi configurato come master.

INTP-485 Bad Group number (SLAVE)
Causa: Il numero di gruppo di assi specificato come slave non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di gruppo di assi configurato come slave.

INTP-486 SLAVE is not calibrated
Causa: Lo slave specificato non è calibrato.
Rimedio: Calibrare il robot slave.

INTP-487 No Valid SLAVE in Link Pattern
Causa: Nei dati riguardanti Robot Link non è specificato alcuno slave valido.
Rimedio: Verificare la configurazione del Robot Link.

INTP-488 RLINK communication timeout

Causa: In fase di inizializzazione del buffer di comunicazione, il processore di comunicazione è troppo impegnato.
Rimedio: Aumentare di 100 il valore contenuto nella variabile di sistema $RK_SYSCFG.$RMGR_PHTOUT.

INTP-489 Bad Hostname or Address, Group

Causa: L'Hostname o l'indirizzo IP o la configurazione del numero di gruppo di assi non sono validi.
Rimedio: Verificare la correttezza delle impostazioni relative all'indirizzo IP ed alla configurazione del Robot Link.

INTP-490 Timeout for link start

Causa: Il tempo concesso alla partenza della comunicazione Robot Link è scaduto.
Rimedio: Verificare un altro robot ed il programma di Robot Link,

INTP-491 Linked robot or comm stopped

Causa: La comunicazione Robot Link si è interrotta.
Rimedio: Verificare se un altro robot è in pausa e lo stato della comunicazione.

INTP-492 Master program stopped

Causa: Il segnale HOLD per il robot master è stato attivato.
Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del robot master.

INTP-493 Slave program stopped

Causa: Il segnale HOLD per il robot slave è stato attivato.
Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del robot slave.

INTP-494 Proc_sync Sched number not set

Causa: Il numero di tabella di parametri per la funzione PROC_SYNC non è stato inizializzato.
Rimedio: Utilizzare l'istruzione SYNC_SCHED prima di eseguire le istruzioni INPOS, PROC_STRT o PROC_SYNC.

INTP-495 NO Proc_END after PROC_STRT

Causa: Non è stata trovata l'istruzione PROC_END dopo una PROC_START.
Rimedio: Inserire un'istruzione PROC_END dopo una PROC_START, oppure utilizzare un'istruzione PROC_SYNC.

INTP-530 (%s^4, %d^5) PS is not available

Causa: L'istruzione PS non è disponibile su questo controllore.
Rimedio: Verificare il tipo di robot.

INTP-531 (%s^4, %d^5) PS motion limit

Causa: Il numero di movimenti PS ha raggiunto il limite massimo consentito.
Rimedio: Modificare il programma.

INTP-532 (%s^4, %d^5) PS item limit

Causa: Il numero di elementi PS per una istruzione di movimento ha raggiunto il limite massimo consentito.
Rimedio: Modificare il programma.

INTP-533 PS(%s^4,%d^5-%d^9)Invalid PS

Causa: L'istruzione logica PS non è valida.
Rimedio: Verificare l'istruzione logica PS.

INTP-534 PS(%s^4,%d^5-%d^9)time is not available

Causa: L'istruzione PS non è disponibile per questo tipo di movimento.
Rimedio: Impostare il valore del tempo a 0 o cambiare il tipo di movimento o di unità di misura.

INTP-535 PS(%s,%d-%d)Undone PS exists

Causa: Un blocco di logica PS non è stato attivato.
Rimedio: Verificare la condizione di attivazione della logica PS.

INTP-536 PS error (0x%X)

Causa: Errore interno del della funzione PS.
Rimedio: Prendere nota dell'ultima operazione che ha provocato questo allarme. Spegnere e riaccendere il controllore per eliminare il problema.

INTP-537 PS Failed to get cur pos(G:%d)

Causa: Non è stato possibile ottenere il TCP attuale.
Rimedio: Verificare la calibrazione e la masterizzazione.

INTP-538 PS(%s,%d-%d)Error PS exists

Causa: L'elemento PS che ha causato l'errore esiste ancora nello stato di pausa.
Rimedio: Eseguire il programma in senso inverso per eliminare i restanti elementi PS.

INTP-539 PS(%s,%d-%d,%dmm)Already in area

Causa: Un elemento PS è stato attivato immediatamente dopo l'inizio del movimento.
Rimedio: Verificare e, se necessario, modificare la condizione di attivazione dell'elemento PS.

INTP-540 PS(%s,%d-%d,%dmm)Already in area

Causa: Un elemento PS è stato attivato immediatamente dopo l'inizio del movimento.
Rimedio: Verificare e, se necessario, modificare la condizione di attivazione dell'elemento PS.

INTP-541 PS(%s,%d-%d,%dmm)Forced trigger

Causa: L'elemento PS non è stato attivato.
Rimedio: Verificare e, se necessario, modificare la condizione di attivazione dell'elemento PS.

INTP-542 PS(%s,%d-%d,%dmm)No trigger

Causa: L'elemento PS non è stato attivato.
Rimedio: Verificare e, se necessario, modificare la condizione di attivazione dell'elemento PS.

INTP-543 PS(%s,%d-%d)Cancel pending PS

Causa: L'elemento PS in pausa è stato eliminato, dopo l'eliminazione dell'allarme, a causa di una ripresa dell'esecuzione del programma in senso inverso, dell'attivazione del modo Step o del cambiamento della posizione del cursore.
Rimedio: Se si desidera continuare l'esecuzione del programma, verificare il contenuto dell'elemento PS eliminato.

INTP-544 PS(%s,%d-%d)Time value limit

Causa: Il tempo previsto per l'elemento PS è eccessivo a fronte della distanza.
Rimedio: Ridurre il tempo o aumentare la distanza.

INTP-545 (%s^4, %d^5) PS motion limit

Causa: Il numero di movimenti PS ha raggiunto il limite massimo consentito.
Rimedio: Modificare il programma.

INTP-546 PS memory error (%d)

Causa: Un errore relativo all'incoerenza interna della memoria. La capacità della memoria può essere insufficiente, o la memoria può essere distrutta.
Rimedio: Spegnere e riaccendere. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

INTP-550 (%s^4, %d^5) ACC value out of range

Causa: Il valore programmato per l'istruzione ACC è fuori dai limiti.
Rimedio: Controllare il valore programmato.

INTP-551 (%s^4, %d^5) Invalid value for ACC

Causa: Il valore programmato non può essere utilizzato per l'istruzione ACC.
Rimedio: Controllare il valore programmato.

INTP-559 Cannot use motion group in action program

Causa: Come programma di azione è stato definito un programma associato ad un gruppo di assi.
Rimedio: Modificare la maschera di selezione dei gruppi di assi nella schermata dettagli dei programmi.

INTP-560 DB was deleted

Causa: L'elaborazione dell'istruzione Distance Before è stata eliminata per questa linea.
Rimedio: Non modificare la linea da cui deve essere ripresa l'esecuzione del programma oppure non abilitare la funzione ciclo a vuoto (dry run).

INTP-561 DB was deleted

Causa: L'elaborazione dell'istruzione Distance Before è stata eliminata per questa linea.
Rimedio: Non modificare la linea da cui deve essere ripresa l'esecuzione del programma oppure non abilitare la funzione ciclo a vuoto (dry run).

INTP-562 Non kinematics in DB group

Causa: Si è tentato di elaborare un'istruzione Distance Before con un robot privo di cinematica.
Rimedio: Utilizzare un'istruzione Time Before al posto di una Distance Before.

INTP-570 IBGN internal error

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore in avviamento freddo (Cold Start).

INTP-571 IBGN file format error(%d^9)

Causa: Il formato del file IBGN non è corretto.
Rimedio: Verificare e modificare il contenuto del file, poi ritentare l'operazione.

INTP-572 IBGN file cannot open

Causa: Il file IBGN non può essere aperto.
Rimedio: Verificare il file e ritentare l'operazione.

INTP-573 IBGN rtcp and usual tool mixed

Causa: Durante una registrazione IBGN, non è possibile utilizzare contemporaneamente movimenti TCP e movimenti normali.
Rimedio: Modificare il programma e ritentare l'operazione.

INTP-574 No motion statement exected before RECORD start

Causa: Non è stata eseguita alcuna istruzione di movimento prima dell'istruzione RECORD start[ ].
Rimedio: Eseguire almeno un'istruzione di movimento prima dell'istruzione RECORD start[ ].

INTP-575 IBGN ITP time does not match

Causa: Il tempo ITP nel file di testo non è lo stesso utilizzato dal sistema.
Rimedio: Verificare che il file di testo sia corretto.

INTP-576 IBGN TCP data does not match

Causa: Il tempo ITP nel file di testo non è lo stesso utilizzato dal sistema.
Rimedio: Verificare che il file di testo sia corretto.

INTP-577 IBGN Program can not be restarted

Causa: L'esecuzione del programma non può ripartire perché la funzione Constant Joint Path è disabilitata.
Rimedio: Abilitare la funzione Constant Joint Path.

INTP-578 IBGN RECORD interrupted

Causa: Il programma è in Pausa La registrazione si è interrotta.
Rimedio: Per iniziare la registrazione, ripetere l'esecuzione del programma dalla prima linea.

INTP-579 IBGN RECORD doesn't work in single step mode

Causa: L'istruzione RECORD Start non funziona quando è selezionato il modo Step.
Rimedio: Disattivare il modo Step. Non esistono dati per le posizioni nel buffer. Verificare i file IBGN**.IBG.

INTP-580 IBGN Buffer is empty

Causa: Non esistono dati per le posizioni nel buffer.
Rimedio: Verificare i file IBGN**.IBG.

INTP-581 IBGN Cannot execute backwards

Causa: Il programma non può essere eseguito in senso inverso.
Rimedio: Nessuno.

INTP-582 IBGN RECORD buffer is full

Causa: Il buffer per la registrazione è pieno. La registrazione è stata interrotta.
Rimedio: Diminuire il tempo di registrazione.

INTP-583 IBGN program call/return during RECORD

Causa: Durante la registrazione è stato richiamato un programma oppure si è verificato il ritorno dell'esecuzione da un programma richiamato.
Rimedio: Inserire le istruzioni RECORD Start e RECORD End in un programma e non eseguire istruzioni CALL.

INTP-584 IBGN tool changed during RECORD

Causa: L'utensile è cambiato durante la registrazione.
Rimedio: Tra le istruzioni IBGN RECORD START e IBGN RECORD END l'utensile non deve cambiare.

INTP-585 IBGN user frame changed during RECORD

Causa: Il sistema di coordinate utente è cambiato durante la registrazione.
Rimedio: Tra le istruzioni IBGN RECORD START e IBGN RECORD END il sistema di coordinate utente non deve cambiare.

INTP-586 IBGN jmp label during RECORD

Causa: Durante la registrazione è stato eseguito un salto a LBL (JMP LBL).
Rimedio: Tra le istruzioni IBGN RECORD START e IBGN RECORD END non eseguire salti.

INTP-587 IBGN illegal speed unit(%s,%d)

Causa: Per la registrazione IBGN è stata specificata un'unità di misura per la velocità non valida.
Rimedio: Se i movimenti sono di tipo Joint, utilizzare %. Se i movimenti sono lineari o circolari, utilizzare mm/sec, cm/min o inch/min. Il buffer per l'esecuzione potrebbe essere pieno. Verificare il numero di posizioni nel file IBGN. La registrazione delle istruzioni IBGN non è corretta. Verificare se nel programma esiste un'istruzione IBGN_END. Verificare che non sia stata inserita un'istruzione IBGN_END prima di una INGM_START. Il trasferimento di file con il protocollo FTP non è riuscito. Verificare la comunicazione.

INTP-588 IBGN Buffer is full

Causa: Il buffer per l'esecuzione è pieno.
Rimedio: Verificare il numero di posizioni nel file IBGN.

INTP-589 IBGN teach error

Causa: La registrazione delle istruzioni IBGN non è corretta.
Rimedio: Verificare se nel programma esiste un'istruzione IBGN_END. Verificare che non sia stata inserita un'istruzione IBGN_END prima di una INGM_START.

INTP-590 IBGN File transfer failed

Causa: Il trasferimento di file con il protocollo FTP non è riuscito.
Rimedio: Verificare la comunicazione.

INTP-591 IBGN FWD execution cannot be done

Causa: Quando si interrompe l'esecuzione in senso inverso, non è possibile riprendere l'esecuzione in senso normale senza prima avere terminato quella in senso inverso.
Rimedio: Iniziare l'esecuzione in senso normale dopo aver terminato quella in senso inverso.

INTP-592 IBGN RECORD index mismatch(%d, %d)

Causa: L'indice immesso per l'istruzione IBGN REC END[ ] è diverso da quello specificato per l'istruzione IBGN REC START[ ] Era in corso la registrazione per il primo indice, quando è stata eseguita l'istruzione IBGN REC END[ ] per il secondo indice.

Rimedio: Verificare la correttezza degli indici.

INTP-593 IBGN file cannot read

Causa: Il file IBGN non può essere letto perché il comando IBGN precedente non è terminato.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore in avviamento freddo (Cold Start).

INTP-594 IBGN record file is being copied

Causa: Il file di registrazione IBGN è in corso di copia.

Rimedio: Attendere qualche secondo e riprendere l'esecuzione del programma.

INTP-595 Updating IBGN exe file

Causa: Il file IBGN è attualmente oggetto di aggiornamento. In questo momento il file IBGN non può essere salvato.

Rimedio: Attendere qualche secondo e ritentare l'operazione.

INTP-596 Saving IBGN exe file

Causa: Il file IBGN è attualmente in fase di salvataggio. In questo momento il file IBGN non può essere aggiornato.

Rimedio: Attendere qualche secondo e ritentare l'operazione.

INTP-597 IBGN exe file is in use

Causa: Un'istruzione IBGN START[ ] sta utilizzando uno dei file IBGN. in questo momento il file IBGN non può essere aggiornato.

Rimedio: Attendere qualche secondo e ritentare l'operazione.

INTP-598 IBGN no record data

Causa: Non sono disponibili dati di registrazione all'indice specificato.

Rimedio: Assicurarsi che la registrazione sia avvenuta correttamente. Accedere al file di registrazione prima che inizi un'altra registrazione. Se l'indice non è corretto, il file di registrazione non si trova.

INTP-599 IBGN Now recording

Causa: Un'altra istruzione IBGN RECORD è in fase di registrazione.

Rimedio: Eseguire un'istruzione IBGN RECORD END, poi eseguire un'altra istruzione di registrazione IBGN.

INTP-600 IBGN RECORD file index error

Causa: Il file di registrazione con l'indice specificato non è disponibile. Il robot non ha dati di registrazione con l'indice specificato.

Rimedio: Accedere al file di registrazione prima che inizi un'altra registrazione.

INTP-601 IBGN more than 256 characters in a line

Causa: Il file SENSPS o IBGN contiene una linea che è composta da più di 255 caratteri.

Rimedio: Verificare il file di testo e, se necessario, modificarlo.

INTP-602 ARC:Accupath enabled

Causa: Un movimento non può essere eseguito se è abilitata la funzione AccuPath.

Rimedio: Disabilitare la funzione AccuPath.

INTP-603 (%s^4, %d^5)ARC:path change

Causa: La traiettoria del movimento di tipo A è cambiata anche se il cursore è rimasto invariato.

Rimedio: Attivare la modalità Step per riprendere l'esecuzione del programma.

INTP-604 (%s^4, %d^5)ARC:Cannot use this instruction

Causa: Questa istruzione non è consentita tra istruzioni di movimento di tipo A.

Rimedio: Eliminare l'istruzione.

INTP-605 (%s^4, %d^5)ARC:Offset increment in A motion

Causa: In un movimento di tipo A è stato utilizzato un offset come specificato dalla variabile di sistema $SCR.$ofstincval.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema $SCR.$ofstincval a 0.

INTP-606 (%s^4, %d^5)ARC:No motion statement

Causa: Non è stata trovata alcuna istruzione di movimento.
Rimedio: Errore interno del sistema.

INTP-607 (%s^4, %d^5)ARC:Syntax error

Causa: Il sistema ha riscontrato un errore di sintassi durante l'elaborazione di un movimento di tipo A.
Rimedio: Errore interno del sistema.

INTP-608 (%s^4, %d^5)ARC:It is not A

Causa: La linea specificata non contiene un movimento di tipo A.
Rimedio: Errore interno del sistema.

INTP-609 ARC:A needs 3 point (%d)

INTP-610 ARC:Motion type changed

INTP-611 (%s^4, %d^5)ARC:Group mismatch

Causa: Il gruppo di assi specificato non è stato elaborato.
Rimedio: Errore interno del sistema.

INTP-612 (%s^4, %d^5)ARC:PR[R[ ]] in A motion

Causa: Il registro posizione (PR) utilizzato in un movimento di tipo A non può avere indirizzamento indiretto.
Rimedio: Eliminare l'indirizzamento indiretto.

INTP-613 (%s^4, %d^5)ARC:Position conflict

Causa: I dati della posizione di destinazione sono in conflitto internamente.
Rimedio: Errore interno del sistema. L'allarme potrebbe essere causato da un'istruzione di movimento aggiuntiva.

INTP-614 (%s^4, %d^5)ARC:Palletizing in A motion

Causa: In un movimento di tipo A non sono consentite istruzioni Palletizing.
Rimedio: Eliminare le istruzioni Palletizing.

INTP-615 (%s^4, %d^5)ARC:Call nesting is too deep

Causa: Il livello di annidamento di chiamate tra movimenti di tipo A è troppo profondo.
Rimedio: Verificare che non siano presenti chiamate ricorsive.

INTP-616 (%s^4, %d^5)ARC:Sub program has motion line

Causa: Un sottoprogramma richiamato tra due istruzioni di movimento di tipo A contiene istruzioni di movimento a propria volta.
Rimedio: Tra due istruzioni di movimento di tipo A non è consentito richiamare un programma che contenga istruzioni di movimento.

INTP-617 (%s^4, %d^5)ARC:JMP between A motion

Causa: Tra due istruzioni di movimento di tipo A è presente un'istruzione di salto JMP.
Rimedio: Eliminare l'istruzione JMP.

INTP-618 (%s^4, %d^5)ARC:END between A motions

Causa: Tra due istruzioni di movimento di tipo A è presente un'istruzione di fine programma END.
Rimedio: Eliminare l'istruzione END.

INTP-619 (%s^4, %d^5)ARC:PR is set between A motion

Causa: Tra due istruzioni di movimento di tipo A è presente un'istruzione che modifica un registro posizione PR.
Rimedio: Eliminare l'istruzione che modifica il registro posizione PR.

INTP-620 (%s^4, %d^5)ARC:LBL between A motion

Causa: Tra due istruzioni di movimento di tipo A è presente un'istruzione LBL.
Rimedio: Eliminare l'istruzione LBL.

INTP-621 (%s^4, %d^5)ARC:INC in A motion

Causa: Un'istruzione di movimento di tipo A contiene l'opzione INC.
Rimedio: Eliminare l'istruzione INC.

INTP-622 (%s^4, %d^5)ARC:SKIP in A motion

Causa: Un'istruzione di movimento di tipo A contiene l'istruzione aggiuntiva Skip.
Rimedio: Eliminare l'istruzione Skip.

INTP-623 (%s^4, %d^5)ARC:UFRAME/UTOOL between A motion

Causa: Tra due istruzioni di movimento di tipo A non è consentito modificare i dati e gli indici dei sistemi di coordinate utente e utensile.
Rimedio: Non modificare i dati e gli indici dei sistemi di coordinate utente e utensile.

INTP-624 (%s^4, %d^5)ARC:ABORT between A motion

Causa: Tra due istruzioni di movimento di tipo A è presente un'istruzione ABORT.
Rimedio: Eliminare l'istruzione ABORT.

INTP-625 (%s^4, %d^5)ARC:OFFSET cond between A motion

Causa: Tra due istruzioni di movimento di tipo A è presente un'istruzione OFFSET o TOOL OFFSET.
Rimedio: Eliminare le istruzioni OFFSET o TOOL OFFSET.

INTP-626 (%s^4, %d^5)ARC:KAREL call between A motion

Causa: Tra due istruzioni di movimento di tipo A è stato richiamato un programma KAREL.
Rimedio: Eliminare la chiamata del programma KAREL.

INTP-627 (%s^4, %d^5)ARC:Inconsistent position

Causa: I dati di posizione sono cambiati in una sequenza di istruzioni di movimento di tipo A.
Rimedio: Identificare il motivo per cui i dati di posizione sono cambiati.

INTP-628 (%s^4, %d^5)ARC:Inconsistent line sequence

Causa: L'ordine di esecuzione delle linee è cambiato in una sequenza di istruzioni di movimento di tipo A.
Rimedio: Identificare il motivo per cui l'ordine di esecuzione delle linee è cambiato.

INTP-629 (%s^4, %d^5)ARC:UFRAME/UTOOL is changed

Causa: I sistemi di coordinate utente e utensile sono cambiati in una sequenza di istruzioni di movimento di tipo A.
Rimedio: Identificare il motivo per cui i sistemi di coordinate utente e utensile sono cambiati.

INTP-630 (%s^4, %d^5)ARC:Logic error

Causa: La linea specificata viola le restrizioni che si applicano alla logica tra istruzioni di movimento di tipo A.
Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

INTP-631 (%s^4, %d^5)ARC:RTCP mismatch

Causa: Se un movimento di tipo A utilizza l'istruzione aggiuntiva RTCP, anche le linee di movimento relative devono utilizzare RTCP e viceversa.
Rimedio: Il codice di causa indica la linea in cui è presente il problema. Inserire o eliminare l'istruzione di movimento aggiuntiva RTCP.

INTP-632 (%s^4, %d^5)Illegal time

Causa: Il valore di tempo definito per un'istruzione Time Before non è valido.
Rimedio: Impostare un tempo corretto.

INTP-633 (%s^4, %d^5)Illegal distance

Causa: Il valore di distanza definito per un'istruzione Distance Before non è valido.
Rimedio: Impostare una distanza corretta.

INTP-634 (%s^4, %d^5)ARC:COORD mismatch

Causa: Se un movimento utilizza l'istruzione aggiuntiva COORD, anche le linee di movimento relative devono utilizzare COORD e viceversa.

Rimedio: Il codice di causa indica la linea in cui è presente il problema. Inserire o eliminare l'istruzione di movimento aggiuntiva COORD.

INTP-635 Instruction number is wrong

Causa: Il numero dell'istruzione RESUME/MAINT non può essere utilizzato.

Rimedio: Utilizzare un altro numero di istruzione RESUME/MAINT. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

INTP-636 There're multiple RESUME/MAINT

Causa: Nello stesso programma sono presenti due istruzioni RESUME/MAINT.

Rimedio: In un programma è ammessa la presenza di una sola istruzione RESUME/MAINT.

INTP-637 Please install J605

Causa: L'opzione software Multi Robot Control (J605) (richiesta per tutti i sistemi Multi-Arm) non è presente nel controllore.

Rimedio: Per utilizzare questa istruzione è necessaria la presenza dell'opzione software Multi Robot Control (J605). Assicurarsi che questa opzione sia installata e ripetere l'operazione.

INTP-638 This program can't execute by RUN

Causa: Il programma in cui è presente l'istruzione RESUME/MAINT non può essere eseguito con l'istruzione RUN.

Rimedio: Rimuovere l'istruzione RESUME/MAINT da questo programma.

INTP-639 Other program are using RESUME/MAINT

Causa: Un altro programma sta utilizzando un'istruzione RESUME/MAINT.

Rimedio: Rimuovere l'istruzione RESUME/MAINT da questo programma.

INTP-640 (%s^4, %d^5)MONITOR/MON. END cannot be used

Causa: MONITOR/MON. END non può essere utilizzata quando nel controllore è presente l'opzione software J893.

Rimedio: Eliminare l'istruzione MONITOR/MONITOR END dal programma.

INTP-641 (%s^4, %d^5)$DISTBF_VER must be set as 2

Causa: L'istruzione Distance Before può essere utilizzata solo se la variabile $DISTBF_VER contiene il valore 2, se è presente l'opzione software J893.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $DISTBF_VER a 2.

INTP-642 (%s^4, %d^5)$TIMEBF_VER must be set as 2

Causa: L'istruzione Time Before/Time After può essere utilizzata solo se la variabile $TIMEBF_VER contiene il valore 2, se è presente l'opzione software J893.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $TIMEBF_VER a 2.

INTP-643 (%s,%d)DB was triggered by go-away.

Causa: L'istruzione RESUME/MAINT non può essere utilizzata in un programma di ripristino o manutenzione.

Rimedio: Rimuovere l'istruzione RESUME/MAINT da questo programma.

INTP-644 RESUME/MAINT cannot be used here

Causa: Il numero dell'istruzione RESUME/MAINT non può essere utilizzato. La relazione esistente tra il numero di istruzione RESUME/MAINT ed il numero di programma non è corretta.

Rimedio: Utilizzare un altro numero di istruzione RESUME/MAINT.

INTP-645 Instruction number is wrong

Causa: Dato che il segnale di ingresso PNSTROBE è attivo, il programma di ripristino a seguito di un allarme non può essere eseguito.

Rimedio: Non attivare il segnale di ingresso PNSTROBE mentre sta per essere eseguito il programma di ripristino a seguito di un allarme.

INTP-646 PNSTROBE signal is input

Causa: Siccome il segnale di uscita digitale che abilita l'esecuzione del programma di manutenzione è OFF, la sequenza di ripristino a seguito di un allarme non può essere eseguita.

Rimedio: Verificare la configurazione della funzione che consente il ripristino rapido a seguito di un allarme.

INTP-647 Maintenance DO is OFF

Causa: L'opzione software Error Recovery (J664) non è presente nel controllore.

Rimedio: Per utilizzare questa istruzione è necessario che nel controllore sia presente l'opzione software Error Recovery (J664).

INTP-648 Please install J664

Causa: La sequenza di ripristino a seguito di un allarme non può essere eseguita.

Rimedio: Eliminare l'allarme Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

INTP-649 FFR sequence can't be executed

Causa: La sequenza di ripristino a seguito di un allarme non può essere eseguita.

Rimedio: Eliminare l'errore e ritentare l'operazione.

INTP-650 DB was lost by power failure recovery.

Causa: Prima dell'attivazione di un'istruzione Distance Before si è verificata una mancanza di tensione. La riaccensione dopo il completamento del movimento è avvenuta correttamente. L'istruzione Distance Before non è stata ripristinata. L'azione derivante dall'attivazione dell'istruzione Distance Before non può essere eseguita.

Rimedio: Eseguire il programma a partire dalla linea appropriata.

INTP-653 J983: System variables not found

Causa: Le variabili di sistema non sono state trovate.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

INTP-654 J983: DO for program run is invalid

Causa: Il segnale digitale di uscita specificato non è valido.

Rimedio: Assegnare e specificare il segnale digitale di uscita correttamente.

INTP-655 J983: DO for program end is invalid

Causa: Il segnale digitale di uscita specificato non è valido.

Rimedio: Assegnare e specificare il segnale digitale di uscita correttamente.

INTP-656 J983: DO for program abort is invalid

Causa: Il segnale digitale di uscita specificato non è valido.

Rimedio: Assegnare e specificare il segnale digitale di uscita correttamente.

INTP-657 Option software not installed.

Causa: Il software opzionale necessario non è presente nel controllore.

Rimedio: Installare l'opzione J611 nel controllore.

INTP-658 Invalid group value.

Causa: Il valore immesso come gruppo di assi non è corretto.

Rimedio: Immettere un valore corretto.

INTP-659 Axis not exist or is robot axis.

Causa: L'asse non esiste oppure è un asse del robot.

Rimedio: Immettere un valore corretto.

INTP-660 Invalid torque limit value.

Causa: Il valore di coppia non è valido.

Rimedio: Immettere un valore corretto.

INTP-662 Excessive torque limit value (G:I A:j).

Causa: Il limite di coppia eccede il valore massimo. Il valore limite di coppia è stato modificato al massimo.
Rimedio: Impostare la coppia limite ad un valore minore o uguale al massimo valore consentito.

INTP-664 (%s^4, %d^5) Org path resume not available

Causa: Per poter eseguire un ciclo a vuoto (Dry Run) di questo tipo, la funzione Original Path Resume deve essere abilitata.
Rimedio: Abilitare la funzione Original Path Resume.

INTP-665 (%s^4, %d^5) RUN stmt failed in background program

Causa: L'esecuzione dell'istruzione RUN nel programma di Background Logic non è riuscita. L'esecuzione di un programma associato a un gruppo di assi non può essere iniziata da un programma di Background Logic. Oppure l'esecuzione del programma è già stata iniziata da un'altra task.
Rimedio: Configurare il gruppo di assi 0. Non eseguire lo stesso programma due volte contemporaneamente.

INTP-666 (%s^4) TC_ONLINE result is FALSE

Causa: Il risultato della logica TC_ONLINE è FALSE.
Rimedio: Verificare l'espressione TC_ONLINE.

INTP-667 TC_ONLINE result is FALSE

Causa: L'esecuzione del programma è stata impedita da un'espressione TC_ONLINE perché il suo risultato è FALSE.
Rimedio: Verificare l'espressione TC_ONLINE.

INTP-668 %s

Causa: Leggere il messaggio di errore.
Rimedio: Leggere il messaggio di errore.

INTP-669 Need FOR for ENDFOR in line %d

Causa: Un'istruzione ENDFOR manca della corrispondente istruzione FOR.
Rimedio: Inserire un'istruzione FOR prima della linea visualizzata.

INTP-670 Need ENDFOR for FOR in line %d

Causa: Un'istruzione FOR manca della corrispondente istruzione ENDFOR.
Rimedio: Inserire un'istruzione ENDFOR dopo la linea visualizzata.

INTP-671 Too many FOR

Causa: Le istruzioni FOR consecutive sono più di 10.
Rimedio: Eliminare le istruzioni FOR consecutive in eccesso.

INTP-672 (%s^4, %d^5) Value type is not integer

Causa: In un'istruzione FOR/ENDFOR è stato utilizzato un valore di confronto di tipo non intero.
Rimedio: In un'istruzione FOR/ENDFOR è possibile utilizzare un valore di confronto di tipo solo intero.

INTP-673 IBGN FOR/ENDFOR during RECORD

Causa: Durante una registrazione è stata eseguita un'istruzione FOR/ENDFOR.
Rimedio: Durante una registrazione non utilizzare istruzioni FOR/ENDFOR.

INTP-674 (%s^4, %d^5) Invalid Argument

Causa: Durante una registrazione è stata eseguita un'istruzione FOR/ENDFOR.
Rimedio: Durante una registrazione non utilizzare istruzioni FOR/ENDFOR.

INTP-675 Jog override has been enabled

Causa: Si è tentato di muovere manualmente il robot in modalità con override da programma con la variabile di sistema $mcr.$actoverride = 1.
Rimedio: La modalità di movimento manuale con override è già stata abilitata. Ripetere l'operazione di movimento manuale.

INTP-676 Prog override has been enabled

Causa: Si è tentato di eseguire un programma in modalità con override per movimenti in manuale con la variabile di sistema $mcr.$actoverride = 2.

Rimedio: La modalità di override da programma è già stata abilitata. Ripetere l'esecuzione del programma.

INTP-677 (%s^4, %d^5)IBGN invalid index

Causa: Il valore assegnato all'argomento non è valido. Il valore non è supportato in un 'istruzione IBGN REC.

Rimedio: Correggere il valore dell'argomento.

INTP-678 IBGN There is no RECORD data

Causa: Si è tentato di convertire il file senza dati di registrazione.

Rimedio: Ritentare l'operazione dopo aver salvato i dati.

INTP-679 (%s^4, %d^5) Background program is aborted

Causa: L'esecuzione del programma in Background Logic si è interrotta.

Rimedio: L'esecuzione del programma inizierà, la prossima volta, dalla prima linea.

INTP-680 STOP.L (%s^4, %d^5) LVC: GP No. in acc_frm mismatch

Causa: Il numero di gruppo impostato nel sistema di coordinate del sensore è diverso dal gruppo di robot in apprendimento.

Rimedio: Scegliere il numero di sistema di coordinate il cui numero di gruppo è lo stesso del gruppo in apprendimento.

INTP-683 STOP.L LVC: LVC_START in block

Causa: E' stata avviata un'istruzione LVC_START mentre era in esecuzione un'altra istruzione LVC_START.

Rimedio: Cancellare LVC_START.

INTP-684 STOP.L LVC cannot be used while Vision is running

Causa: Il controllore sta elaborando un processo di visione.

Rimedio: L'apprendimento è consentito solo quando non è in esecuzione alcun processo di visione.

INTP-685 (%s^4, %d^5)TIMER[%d^9] has already been started

Causa: Questo Timer è stato già attivato.

Rimedio: Utilizzare un altro timer.

INTP-686 (%s^4, %d^5)This task cannot stop TIMER[%d^9]

Causa: Questo timer non può essere fermato da questa task.

Rimedio: Fermare questo timer dalla task che l'aveva attivato.

INTP-687 STOP.L LVC: NORMAL_MOTION_END is missing

Causa: Dopo NORMAL_MOTION_START manca NORMAL_MOTION_END.

Rimedio: Programmare NORMAL_MOTION_END.

INTP-688 STOP.L LVC: duplicated NORMAL_MOTION_START

Causa: NORMAL_MOTION_START è duplicata.

Rimedio: Cancellare NORMAL_MOTION_START.

INTP-689 STOP.L (%s^4, %d^5) LVC: Invalid SENSOR Frame

Causa: Il numero di gruppo impostato nel sistema di coordinate del sensore è diverso dal gruppo di robot in apprendimento. L'impostazione del sistema di coordinate di ACC SENSOR non è corretta. Il numero di sistema di coordinate SENSOR è 0, oppure sono 0 tutti i valori, X, Y, Z, W, P, R, del sistema di coordinate configurato.

Rimedio: Controllare la configurazione del sistema di coordinate ACC SENSOR.

INTP-695 STOP.L ATR_ZIP attribute is not set

Causa: Errore interno.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

INTP-697 STOP.L Illegal operation for ZIP file

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

INTP-697 STOP.L (%s^4, %d^5) LVC: Wireless Sensor CONFMOD

Causa: Le funzioni LVC_START e Impostazione automatica del sistema di coordinate del sensore non possono essere eseguite quando Wireless Confirm Mode è TRUE.

Rimedio: Mettere Wireless Confirm Mode a FALSE ed eseguire le funzioni LVC_START e Impostazione automatica del sistema di coordinate del sensore.

INTP-698 WARN LVC: Numerous wireless data lost

Causa: Perdita di dati dovuta alla comunicazione wireless instabile.

Rimedio:
1. Montare un sensore e un ricevitore USB il più vicini possibile l'uno all'altro.
2. Montare un sensore e un ricevitore USB con buona visibilità (tale per cui il ricevitore possa essere visto dal sensore.
3. Evitare di installare il sensore e il ricevitore USB in ambienti come i seguenti.
   - Non istallare il sensore al centro di una parte metallica o in una posizione nella quale sia circondato da parti metalliche.
   Non piazzare la tastiera di programmazione con il ricevitore USB su una superficie metallica, come su un lato del controllore o agganciata sopra il controllore.
   Non frapporre un ostacolo in metallo, come la recinzione, fra il sensore e il ricevitore USB.
4. Evitare di utilizzare le comunicazioni Wi-Fi nella banda 2.4GHz (specialmente comunicazioni pesanti come lo streaming di un film) o microonde vicino al sensore o al ricevitore USB,

INTP-699 STOP.L LVC: Cannot learn in this environment

Causa: Dati persi tre volte di seguito a causa della comunicazione wireless instabile.

Rimedio:
1. Montare un sensore e un ricevitore USB il più vicini possibile l'uno all'altro.
2. Montare un sensore e un ricevitore USB con buona visibilità (tale per cui il ricevitore possa essere visto dal sensore.
3. Evitare di installare il sensore e il ricevitore USB in ambienti come i seguenti.
   - Non istallare il sensore al centro di una parte metallica o in una posizione nella quale sia circondato da parti metalliche.
   Non piazzare la tastiera di programmazione con il ricevitore USB su una superficie metallica, come su un lato del controllore o agganciata sopra il controllore.
   Non frapporre un ostacolo in metallo, come la recinzione, fra il sensore e il ricevitore USB.
4. Evitare di utilizzare le comunicazioni Wi-Fi nella banda 2.4GHz (specialmente comunicazioni pesanti come lo streaming di un film) o microonde vicino al sensore o al ricevitore USB,

INTP-701 STOP.L (%s^4, %d^5)DCS Target Position Check Error

Causa: Il programma è fermo perché il robot tenta di muoversi fuori dall'area di sicurezza DCS.

Rimedio: Controllare se la posizione target è nella zona di sicurezza DCS.

4.8.5 Codici di allarme IRPK

NOTA
Riguardo agli allarmi IRPK, anche se la gravità di ciascun allarme è WARN, se questo si verifica durante l'esecuzione di un programma, l'allarme si comporta come un allarme PAUSE o ABORT.

IRPK-001 WARN Same robot already in conveyor.

Causa: Il robot è già selezionato su un'altra stazione del nastro trasportatore.

Rimedio: La selezione di un robot su una stazione del nastro trasportatore non può essere ridondante.

IRPK-002 WARN Interface is not supported.

Causa: Errore interno.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-003 WARN Empty object.

Causa: Errore interno.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-005 WARN Can't find selected object.

Causa: Errore interno.
Rimedio: Uscire dalla pagina di iRPickTool ed eseguire di nuovo il login. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-006 WARN Empty name.

Causa: Il nome è in bianco.
Rimedio: Specificare un nome corretto.

IRPK-011 WARN This sensor task is not running.

Causa: Quando questa task non gira, lo stato della produzione è ottenuto o cancellato.
Rimedio: Eseguire la task del sensore.

IRPK-013 WARN Indexer conveyor is not set up.

Causa: Il nastro trasportatore indicizzato (servo trasportatore)) non è configurato.
Rimedio: Controllare se il servo trasportatore è installato.

IRPK-014 WARN Sensor is already running.

Causa: Il wizard è stato eseguito mentre il sensore era in funzione.
Rimedio: Fermare il sensore e riavviare il wizard.

IRPK-015 WARN Invalid scale factor.

Causa: Il fattore di scala dell'encoder non è inizializzato o è vicino a 0.0.
Rimedio: Impostare correttamente il fattore di scala dell'encoder.

IRPK-016 WARN The custodian was moved to another controller

Causa: Il custode della modifica dei dari di iRPickTool è stato spostato su un altro controllore il login a iRPickTool è stato eseguito su un altro controllore.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-017 WARN Conveyor station is not set up

Causa: La stazione del trasportatore non è configurata.
Rimedio: Configurare la stazione del trasportatore.

IRPK-018 WARN Sensor controller is off-line

Causa: Il controllore con il sensore è offline.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

IRPK-020 WARN Sensor is not set up

Causa: Il sensore non è configurato.
Rimedio: Configurare il sensore.

IRPK-021 WARN There is no conveyor station under sensor in tree view

Causa: Non c'è una stazione del trasportatore nella quale i pezzi trovati vengano spinti sul nastro.
Rimedio: Localizzare la stazione del trasportatore sotto il sensore o la vista ad albero.

IRPK-022 WARN Servo conveyor is not set up

Causa: Il servo trasportatore non è configurato.
Rimedio: Configurare il servo trasportatore.

IRPK-023 WARN An internal error has occurred in iRPickTool.

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-024 WARN All available objects of this type are used up

Causa: Tutti gli oggetti disponibili di questo tipo sono stati utilizzati.
Rimedio: Aumentare il numero degli oggetti di questo tipo sulla pagina di configurazione degli oggetti.

IRPK-025 WARN Invalid object type.
Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Uscire dalla pagina di iRPickTool ed eseguire di nuovo il login. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-026 WARN Can't delete the robot which is selected on a station.
Causa: L'oggetto robot ha degli oggetti operativi figli.
Rimedio: Selezionare un altro robot sulla stazione del trasportatore o sulla stazione fissa.

IRPK-028 WARN Failed to read the grandchild object.
Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-029 WARN The controller selected on the robot object is invalid.
Causa: Il controllore selezionato sull'oggetto robot non è valido.
Rimedio: Selezionare un controllore corretto.

IRPK-030 WARN Conveyor is not set up
Causa: I dati del trasportatore utilizzati dal sensore non sono configurati.
Rimedio: Configurare il trasportatore.

IRPK-032 WARN Double GETQUE from the robot.
Causa: GETQUE ha specificato la stessa stazione e viene eseguito due volte quasi contemporaneamente in multitask.
Rimedio: Modificare i programmi TP in modo che GETQUE non venga eseguito quasi contemporaneamente in multitask.

IRPK-033 WARN SetTrigger is timeout.
Causa: Timeout di SetTrigger
Rimedio: Modificare il tempo limite.

IRPK-034 WARN Invalid fixed station specified.
Causa: E' stata specificata una stazione fissa non valida.
Rimedio: Specificare una stazione fissa valida.

IRPK-035 WARN Invalid conveyor station specified.
Causa: E' stata specificata una stazione del nastro trasportatore non valida.
Rimedio: Specificare una stazione del nastro trasportatore valida.

IRPK-036 WARN Invalid sensor specified.
Causa: E' stato specificato un sensore non valido.
Rimedio: Specificare una sensore valido.

IRPK-037 WARN Invalid conveyor specified
Causa: E' stato specificato un nastro trasportatore non valido.
Rimedio: Specificare un nastro trasportatore valido.

IRPK-038 WARN Invalid tray specified
Causa: E' stato specificato un vassoio non valido.
Rimedio: Specificare un vassoio valido.

IRPK-039 WARN Invalid robot specified
Causa: E' stato specificato un robot non valido.
Rimedio: Specificare un robot valido.

IRPK-040 WARN Invalid gripper specified
Causa: E' stata specificata una pinza non valida.
Rimedio: Specificare un a pinza valida.

IRPK-041 WARN Invalid zone specified
Causa: E’ stata specificata una zona non valida.
Rimedio: Specificare un a zona valida.

IRPK-042 WARN Invalid recipe specified
Causa: E’ stata specificata una ricetta non valida.
Rimedio: Specificare una ricetta valida.

IRPK-043 WARN Invalid track schedule specified
Causa: La tabella di dati per il Line Tracking specificata non è valida.
Rimedio: Specificare una tabella di dati per il Line Tracking valida.

IRPK-044 WARN Invalid indexer specified
Causa: E’ stato specificato un indicizzatore non valido.
Rimedio: Specificare un indicizzatore valido.

IRPK-045 WARN Invalid group specified
Causa: Il numero di gruppo di assi specificato non è valido.
Rimedio: Specificare un numero di gruppo valido.

IRPK-046 WARN Invalid part specified
Causa: E’ stato specificato un pezzo non valido.
Rimedio: Specificare un pezzo valido.

IRPK-047 WARN Part with invalid model ID is pushed into queue
Causa: Il codice identificativo di modello inserito nella coda di pezzi non è valido.
Rimedio: Aggiungere l’ID del modello nella configurazione del trasportatore.

IRPK-048 WARN Unknown function code
Causa: Il gestore della coda dei pezzi ha ricevuto una richiesta sconosciuta.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-049 WARN Invalid ACK Value in ACKQUE
Causa: Valore ACK non valido.
Rimedio: Modificare la chiamata ad ACKQUE passando lo stato corretto di ACK.

IRPK-050 WARN ACKQUE before GETQUE
Causa: ACKQUE è stata richiamata prima che venisse allocato un pezzo in GETQUE
Rimedio: Modificare il programma chiamante in modo che ACKQUE sia eseguita dopo l’allocazione di un pezzo in GETQUE.

IRPK-051 WARN No ACKQUE after the last GETQUE
Causa: AcqQueue non è stata richiamata prima della successiva GetQueue.
Rimedio: Correggere il programma.

IRPK-052 WARN Conveyor station is disabled
Causa: La richiesta GETQUE è stata cancellata perché la stazione del nastro trasportatore specificata è disabilitata.
Rimedio: Non eseguire GetQueue finché la Stazione non viene abilitata.

IRPK-053 WARN There is no part meeting the specified condition.
Causa: Non c’è un pezzo che soddisfi la condizione specificata.
Rimedio: Controllare la condizione specificata.

IRPK-054 WARN Invalid model ID is specified.
Causa: L’identificatore del modello non è valido.
Rimedio: Specificare il codice identificativo del modello corretto, per il quale si desidera modificare il bilanciamento del carico di lavoro in PKCVSETLBD.PC.

IRPK-055 WARN Specified load balance quota is over range.

Causa: Il bilanciamento del carico di lavoro specificato non è entro i limiti previsti.
Rimedio: Il valore per il bilanciamento del carico di lavoro deve essere compreso tra 0 e 255.

IRPK-056 WARN Conveyor station is too narrow

Causa: La stazione del nastro trasportatore specificata è troppo stretta.
Rimedio: Impostare delimitazioni appropriate della stazione del nastro trasportatore.

IRPK-057 WARN Specified value in argument is invalid.

Causa: Il valore dell'argomento non è valido.
Rimedio: Specificare un valore valido.

IRPK-058 WARN Only the last zone of multiple zones can be deleted.

Causa: C'è solo una zona o la zona selezionata non è l'ultima.
Rimedio: Se ci sono più zone, cancellare l'ultima.

IRPK-059 WARN HDI is not set up.

Causa: La funzione HDI non è configurata.
Rimedio: Controllare che l'opzione HDI sia installata. Oppure configurare HDI.

IRPK-060 WARN No conveyor station in the conveyor.

Causa: L'operazione richiesta non può essere eseguita perché nella Linea non è stata aggiunta alcuna stazione.
Rimedio: Aggiungere almeno una stazione alla Linea.

IRPK-061 WARN No more cells can be added to the tray.

Causa: Non è più possibile aggiungere celle al vassoio perché è stato raggiunto il limite massimo di 160.
Rimedio: Cancellare le celle non utilizzate.

IRPK-062 WARN The points are too close together to calculate the frame.

Causa: I punti sono troppo vicini tra loro perché il sistema di coordinate possa essere calcolato correttamente.
Rimedio: Registrare punti che siano più lontani tra loro.

IRPK-063 WARN Encoder count of this robot is different from that of another robot.

Causa: Il conteggio dell'encoder di questo robot è differente da quello degli altri robot. Oppure è stato selezionato un numero di encoder non corretto.
Rimedio: Selezionare il numero di encoder corretto, fermare il trasportatore, spegnere tutti i robot e riaccenderli.

IRPK-064 WARN Queue is cleared.

Causa: GETQUE è stata cancellata dato che la coda è vuota.
Rimedio: Correggere il programma.

IRPK-065 WARN Missing my conveyor station

Causa: La stazione del trasportatore manca.
Rimedio: Configurare i dati del trasportatore.

IRPK-066 WARN Conveyor data is not trained

Causa: I dati del trasportatore utilizzati dal programma di visione non sono configurati.
Rimedio: Configurare i dati del trasportatore.

IRPK-067 WARN No conveyor is selected

Causa: I dati del trasportatore non sono selezionati nei dati di calibrazione.
Rimedio: Selezionare i dati del trasportatore.

IRPK-068 WARN SETTRIG before GETQNTRG

Causa: SETTRIG è stata richiamata prima che venisse allocato un pezzo in GETQNTRG.
Rimedio: Modificare il programma chiamante in modo che SETTRIG sia eseguita dopo l'allocazione di un pezzo in GETQNTRG.

IRPK-069 WARN The object name '%s^1' is already in use.

Causa: Il nome specificato è già in uso.
Rimedio: Specificare un nome diverso.

IRPK-070 WARN The name has been truncated to '%s^1'.

Causa: Il nome specificato per lo strumento di visione è troppo lungo e per questo è stato tagliato.
Rimedio: Se l'accorciamento del nome provoca problemi, specificare un nome più breve.

IRPK-071 WARN Conveyor speed cannot be obtained.

Causa: Non è possibile ottenere la velocità del trasportatore specificato.
Rimedio: Selezionare il numero di encoder appropriato nella configurazione delle stazioni del trasportatore.

IRPK-072 WARN The action of sensor is for virtual robot.

Causa: L'azione del sensore è per un robot virtuale.
Rimedio: Cambiare l'azione.

IRPK-073 WARN Login timed out.

Causa: Timeout del login a *i*RPickTool.
Rimedio: Non spegnere i controllori dove durante il login è utilizzato RIPE. Ritentare il login e se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-074 WARN Failed to synchronize data.

Causa: La sincronizzazione dei dati di iRPickTool è fallita.
Rimedio: Ripetere [F6: SYNC DATA]. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-075 WARN This operation is allowed when program is aborted.

Causa: C'è un controllore che sta eseguendo un programma TP.
Rimedio: Mettere fine a tutti i programmi nei controllori dove è utilizzato RIPE e ritentare l'operazione.

IRPK-076 WARN There are already all robots which can be added to tree view.

Causa: E' stato fatto un tentativo di aggiungere un nuovo robot alla vista ad albero anche se sono già utilizzati tutti i robot disponibili.
Rimedio: Non aggiungere altri robot.

IRPK-077 WARN There is already a robot with the selected controller and group number.

Causa: Il robot del controllore e del numero di gruppo selezionati c'è già.
Rimedio: Selezionare il controllore e il numero di gruppo in modo univoco.

IRPK-078 WARN Login Failed.

Causa: E' possibile che un controllore sia stato acceso o spento durante il login.
Rimedio: Controllare che tutti i controllori abbiano finito di caricare il software e ritentare il login in iRPickTool. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-079 WARN Need to synchronize data.

Causa: C'è un controllore che ha dati di configurazione di iRPickTool diversi da quelli di questo controllore.
Rimedio: Eseguire il login al controllore che ha i dati di configurazione corretti e cliccare su [F6: SYNC DATA] sulla pagina di configurazione di iRPickTool. I dati di configurazione sono sincronizzati.

IRPK-080 WARN Can't use Action of '%s^1' with load balance for each model ID.

Causa: L'azione del sensore non può essere utilizzata con il bilanciamento del carico per ciascun ID di modello.
Rimedio: Specificare il bilanciamento del carico per tutti gli ID di modello nella pagina di configurazione del trasportatore padre.

IRPK-081 WARN UPDATE TREE is necessary because data has been changed in runtime.

Causa: I dati sono stati cambiati nel runtime.
Rimedio: Eseguire UPDATE TREE nella pagina di configurazione della cella di lavoro.

IRPK-082 WARN Can't update configuration because there is a data difference.

Causa: Non è possibile aggiornare la configurazione perché c'è una differenza di dati fra i controllori.
Rimedio: Sincronizzare i dati di tutti i robot con [SYNC DATA] nella pagina di configurazione della cella di lavoro

IRPK-083 WARN Another recipe process is running.

Causa: Un altro processo è già in esecuzione.
Rimedio: Riprovare dopo che il completamento del processo in esecuzione.

IRPK-084 WARN Recipe operation time out.

Causa: Timeout dell'operazione ricetta di iRPickTool. Se la serie del software è 7DC3 e si utilizza il Plug & Play, questo allarme si verifica quando il registro di posizione per la posizione perch della posizione di riferimento non è inizializzato.
Rimedio: Se la serie del software è 7DC3 e si utilizza il Plug & Play e il registro di posizione per la posizione perch della posizione di riferimento non è inizializzato, riprovare dopo aver inizializzato il registro di posizione ed aver spento/riacceso il controllore. Altrimenti lasciar passare un po' di tempo e riprovare; se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-085 WARN Not supported in circular tracking.

Causa: E' stato fatto un tentativo di utilizzare una funzione non supportata nel tracking circolare.
Rimedio: Non utilizzare questa funzione nel tracking circolare.

IRPK-086 WARN Buffer is not enabled.

Causa: In questa stazione fissa il buffer è disabilitato.
Rimedio: Abilitare il buffer in questa stazione.

IRPK-087 WARN This is dedicated instruction for pre-grouping.

Causa: Si è tentato di utilizzare questa istruzione per una funzione diversa dal pre-raggruppamento.
Rimedio: Utilizzare questa istruzione solo per la funzione di pre-raggruppamento.

IRPK-088 WARN There is an invalid pre-grouping setting.

Causa: Alcune impostazioni del pre-raggruppamento possono essere non valide.
Rimedio: Controllare le impostazioni e, se necessario, correggerle.

IRPK-089 WARN Sensor cannot be used in conveyor used for pre-grouping.

Causa: Tentativo di utilizzare un oggetto sensore sotto l'oggetto trasportatore utilizzato per il pre-raggruppamento.
Rimedio: Non aggiungere un oggetto sensore sotto l'oggetto trasportatore utilizzato per il pre-raggruppamento. Cancellare l'oggetto sensore nell'oggetto trasportatore utilizzato per il pre-raggruppamento.

IRPK-090 PAUSE Reference cell is not set up.

Causa: La cella di riferimento non è configurata.
Rimedio: Impostare la cella di riferimento del vassoio.

IRPK-091 PAUSE Data for newer version software is used.

Causa: Ci sono alcuni controllori che non supportano alcune funzioni.
Rimedio: E' necessario aggiornare il software.

IRPK-092 PAUSE Shift released while running.

Causa: Il tasto shift è stato rilasciato mentre il programma era in esecuzione.
Rimedio: Tenere premuto il tasto shift per riprendere l'esecuzione.

IRPK-093 PAUSE Group mismatch

Causa: Il gruppo manca di corrispondenza.
Rimedio: Controllare il numero del gruppo corrente e di quello selezionato.

IRPK-094 PAUSE Conveyor mismatch

Causa: Il trasportatore manca di corrispondenza.
Rimedio: Controllare il trasportatore corrente e quello selezionato.

IRPK-202 WARN Error running task %s

Causa: C'è stato un errore durante l'esecuzione della task nominata.
Rimedio: Vedi il codice causa associato a questo errore.

IRPK-203 WARN Error getting %s

Causa: Si è verificato un errore durante la lettura di una variabile KAREL o di sistema.
Rimedio: Verificare il codice di causa associato a questo allarme. Accertarsi che la variabile esista e che il suo nome sia stato scritto correttamente.

IRPK-204 WARN Error setting %s

Causa: Si è verificato un errore durante l'impostazione di un valore in una variabile KAREL o di sistema.
Rimedio: Verificare il codice di causa associato a questo allarme. Accertarsi che la variabile esista e che il suo nome sia stato scritto correttamente.

IRPK-205 WARN Error simulating DI %s

Causa: Si è verificato un errore durante un tentativo di simulare una porta di ingresso I/O.
Rimedio: Accertarsi che tutti gli ingressi I/O siano configurati correttamente e assegnati a una porta di ingresso valida.

IRPK-206 WARN Option required: %s

Causa: E' stata richiesta un'opzione non installata.
Rimedio: Installare l'opzione specificata.

IRPK-207 WARN Profiler recording On

Causa: Notifica che la registrazione dei dati con PickPro è iniziata.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-208 WARN Profiler recording Off

Causa: Notifica che la registrazione dei dati con PickPro è terminata.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-209 WARN Profiler Invalid data

Causa: Per la registrazione del Profiler sono stati ricevuti dati non validi.
Rimedio: Specificare un valore valido per la durata, i pezzi o i cicli da registrare.

IRPK-210 WARN A controller is off-line

Causa: Lo scambio di dati fra uno o più controllori è fallito perché quei controllori erano fuori linea (Ethernet).
Rimedio: Controllare i cavi e le connessioni Ethernet e accertarsi che i controllori siano in linea.

IRPK-211 WARN Invalid Recipe

Causa: Un ID o un nome di ricetta non sono validi.
Rimedio: Specificare un ID (1-99) o un nome di ricetta validi.

IRPK-212 WARN Invalid Conveyor

Causa: Un ID o un nome di trasportatore non sono validi.
Rimedio: Specificare un ID (1-32) o un nome di trasportatore validi.

IRPK-213 WARN Invalid Tray

Causa: Un ID o un nome di vassoio non sono validi.
Rimedio: Specificare un ID (1-16) o un nome di vassoio validi.

IRPK-214 WARN Invalid Conveyor Station

Causa: Un ID o un nome di stazione del nastro trasportatore non sono validi.
Rimedio: Specificare un ID (1-84) o un nome di stazione del nastro trasportatore validi.

IRPK-215 WARN Invalid Sensor

Causa: Un ID o un nome di sensore non sono validi.
Rimedio: Specificare un ID (1-32) o un nome di sensore validi.

IRPK-216 WARN Invalid Fixed Station

Causa: Un ID o un nome di stazione fissa non sono validi.
Rimedio: Specificare un ID (1-84) o un nome di stazione fissa validi.

IRPK-217 WARN Invalid Robot

Causa: Un ID o un nome di robot non sono validi.
Rimedio: Specificare un ID (1-32) o un nome di robot validi.

IRPK-218 WARN Invalid Gripper

Causa: Un ID o un nome di organo di presa non sono validi.
Rimedio: Specificare un ID (1-32) o un nome di organo di presa validi.

IRPK-219 WARN Invalid Gripper Zone

Causa: Un ID di zona di organo di presa non è valido.
Rimedio: Specificare un ID valido (1-20).

IRPK-220 WARN Invalid Gripper Zn Activation I/O

Causa: Un segnale di attivazione di una zona di organo di presa non è valido.
Rimedio: Specificare una porta I/O valida e configurata.

IRPK-221 WARN Invalid Gripper Zn PartPresence I/O

Causa: Un segnale di presenza pezzo in una zona di organo di presa non è valido.
Rimedio: Specificare una porta I/O valida e configurata.

IRPK-222 WARN Invalid Motion Group

Causa: Il numero di gruppo di assi specificato non è valido.
Rimedio: Specificare un ID numero di gruppo di assi (1-8) valido.

IRPK-223 WARN Gripper zone utool is NILPOS

Causa: UTOOL per una zona di organo di presa è NILPOS
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Non è tipico che in questo caso UTOOL sia NILPOS. Assicurarsi che UTOOL sia corretto.

IRPK-224 WARN Invalid Track Schedule

Causa: La tabella per il tracking non è valida.
Rimedio: Specificare una tabella valida (1-8).

IRPK-225 WARN Invalid RIPE Id

Causa: L'indice RIPE per un robot non è valido.
Rimedio: Specificare un ID RIPE valido basato sulla configurazione di RIPE per il robot. Se RIPE non è stato configurato, configurarlo per prima cosa.

IRPK-226 WARN Invalid Operation

Causa: E' stata incontrata un'operazione non valida.
Rimedio: Un'operazione valida è Pick=1 o Drop=2. Accertarsi che l'argomento dell'operazione nel richiamo del programma TP sia corretto e che nell'UI di configurazione di iRPickTool sia selezionata l'operazione corretta.

IRPK-227 WARN Invalid pick or drop quantity

Causa: E' stata incontrata una quantità non valida di Pick o Drop.
Rimedio: Una quantità valida deve corrispondere al numero delle zone utilizzate nell'organo di presa. L'intervallo di validità è 1 - 20.

IRPK-228 WARN Invalid I/O type

Causa: E' stato incontrato un tipo di I/O non valido.
Rimedio: Specificare un tipo di I/O valido come DO o RO in base alle definizioni contenute in kliotyps.kl.

IRPK-229 WARN Invalid value for I/O

Causa: E' stato incontrato un valore di I/O non valido.
Rimedio: Specificare un valore di I/O valido come ON=1, OFF=2 o PULSE=3.

IRPK-230 WARN Invalid I/O port number

Causa: E' stato incontrato un numero di porta I/O non valido.
Rimedio: Specificare un numero di porta valido.

IRPK-231 WARN Invalid pulse time for I/O

Causa: E' stato specificato un tempo di impulso per l'I/O non valido.
Rimedio: Specificare un intero valido (ms).

IRPK-232 WARN Invalid Position Register

Causa: Il numero di registro di posizione specificato non è valido.
Rimedio: Specificare un valore di registro di posizione disponibile nel menu dei dati dei registri di posizione.

IRPK-233 WARN Invalid Numeric Register

Causa: Il numero di registro numerico specificato non è valido.
Rimedio: Specificare un valore di registro numerico disponibile nel menu dei dati dei registri numerici.

IRPK-234 WARN Invalid Vision Register

Causa: Il numero di registro di visione specificato non è valido.
Rimedio: Specificare un valore di registro di visione disponibile nel menu dei dati dei registri di visione.

IRPK-235 WARN Invalid String Register

Causa: Il numero di registro stringa specificato non è valido.
Rimedio: Specificare un valore di registro stringa disponibile nel menu dei dati dei registri stringa.

IRPK-236 WARN Invalid Name for iRPickTool Object

Causa: E' stato incontrato un nome non valido per un oggetto iRPickTool come trasportatore, stazione fissa, sensore, ecc.
Rimedio: Specificare un nome valido nell'interfaccia utente per l'oggetto. Verificare anche che il registro stringa contenga una stringa valida.

IRPK-237 WARN Remote I/O check timeout out

Causa: La validazione di una porta I/O esistente in un altro controllore è fallita (timeout).
Rimedio: Questo controllo è eseguito su RIPE. Controllare se tutti i controllori sono on-line o se la CPU dell'altro controllore è sovraccarica.

IRPK-238 WARN Argument data type not INTEGER

Causa: Il parametro passato al programma TP doveva essere un intero ma non lo era.
Rimedio: Specificare come argomento un intero valido.

IRPK-239 WARN Argument data type not REAL

Causa: Il parametro passato al programma TP doveva essere un numero reale ma non lo era.
Rimedio: Specificare come argomento un numero reale valido.

IRPK-240 WARN Invalid Gripper zone utool

Causa: UTOOL per una zona di organo di presa non è valido.
Rimedio: Assicurarsi che UTOOL per la zona sia inizializzato e corretto.

IRPK-241 WARN Invalid Uframe number

Causa: Il numero di Uframe per una stazione fissa non è valido.
Rimedio: Accertarsi che l'UFRAME specificato nel menu della stazione fissa sia valido e che lo sia anche nel richiamo di PKFSGETUF del programma TP della stazione.

IRPK-242 WARN Value is uninitialized

Causa: Durante l'esecuzione di una routine o di un programma è stato incontrato un valore non inizializzato.
Rimedio: In generale questo errore non dovrebbe comparire. Tracciare la storia esecutiva del programma per trovare il valore non inizializzato. Altrimenti contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-243 WARN Error resizing var: %s

Causa: La riallocazione o il ridimensionamento di una variabile KAREL o di sistema sono falliti.
Rimedio: In generale questo errore non dovrebbe comparire. iRPickTool tenta di mantenere una dimensione ottimale della memoria utilizzando il minor numero di indici possibile di un array. Altrimenti contattare l'assistenza FANUC.

IRPK-244 WARN Invalid encoder number

Causa: Un ID di encoder non è valido.
Rimedio: Specificare un ID di encoder nella tabella di tracking,

IRPK-245 WARN Enc Sync Fail.Stop Cnv Repower

Causa: C'è un problema nella sincronizzazione di questo encoder.
Rimedio: Fermare il trasportatore, spegnere tutti i robot e riaccenderli.

IRPK-246 WARN CV %d encoder sync master

Causa: L'encoder di questo trasportatore è sincronizzato.
Rimedio: Questo è solo un messaggi9o per indicare che l'encoder è stato sincronizzato.

IRPK-247 WARN CV %d encoder sync failed

Causa: C'è un problema nella sincronizzazione di questo encoder Ethernet.
Rimedio: Fermare il trasportatore, spegnere tutti i robot e riaccenderli.

IRPK-248 WARN No iRPickTool variables

Causa: La variabile globale QMGR non esiste.
Rimedio: Il sistema non è stato configurato correttamente.

IRPK-249 WARN No iRPickTool sysvars

Causa: Impossibile trovare la variabile di sistema di riferimento.
Rimedio: Ricaricare e riconfigurare il sistema.

IRPK-250 WARN Error getting Pos Reg %s

Causa: Durante la lettura dei dati contenuti nel registro di posizione indicato si è verificato un errore.
Rimedio: Controllare che i dati di posizione contenti nel registro siano di tipo cartesiano. Controllare se tutti i controllori sono on-line perché un altro controllore potrebbe aver tentato di acquisire il registro di posizione.

IRPK-251 WARN Error setting Pos Reg %s

Causa: Durante la scrittura dei dati nel registro di posizione indicato si è verificato un errore.
Rimedio: Dai messaggi di errore correlati, individuare la fonte dei dati di posizione. Controllare se tutti i controllori sono on-line perché un altro controllore potrebbe aver tentato di acquisire il registro di posizione.

IRPK-252 WARN Error getting CONFIG data

Causa: Durante la lettura dei dati di configurazione del registro di posizione indicato si è verificato un errore.
Rimedio: Dai messaggi di errore correlati, individuare la fonte dei dati di posizione. Controllare se tutti i controllori sono on-line perché un altro controllore potrebbe aver tentato di acquisire il registro di posizione.

IRPK-253 WARN Invalid iRPickTool Object type

Causa: Una routine è stata richiamata con un tipo di oggetto iRPickTool come CStn, FStn, trasportatore, ecc.
Rimedio: Verificare che tutte le configurazioni siano state eseguite correttamente. Ciascun robot deve avere una stazione Pick e Drop. Ciascun trasportatore deve avere almeno un sensore e una stazione.

IRPK-254 WARN Invalid Part

Causa: Un ID o un nome di pezzo non sono validi.
Rimedio: Specificare un ID pezzo valido per il trasportatore o la stazione fissa nei quali il pezzo è utilizzato. Inoltre, accertarsi che il pezzo abbia un nome valido.

IRPK-255 WARN PP Check failed for zone %s

Causa: Il controllo della presenza del pezzo nella zona dell'organo di presa è fallito. Il pezzo non è stato rilevato durante la presa o è stato rilevato dopo il deposito.

Rimedio: Individuare il motivo per cui il pezzo non viene preso o depositato. Controllare anche i sensori di presenza del pezzo e se c'è un problema dei sistemi di vuoto o di attivazione.

IRPK-256 WARN Insufficient gripper zones to pick or drop

Causa: Non ci sono zone di organi di presa sufficienti per prendere o posare la quantità di pezzi da prendere o da posare.

Rimedio: Aggiungere nuove zone nel menu Gripper o ridurre il numero di pezzi.

IRPK-257 WARN Creating recipe %s

Causa: E' in corso di creazione una nuova ricetta.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-258 WARN Created %s

Causa: E' stata creata con successo una nuova ricetta.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-259 WARN Saving recipe %s

Causa: E' in corso il salvataggio della ricetta attiva.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-260 WARN Recipe %s saved

Causa: La ricetta attiva è stata salvata con successo.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-261 WARN Recipe %s loaded

Causa: Una ricetta è stata caricata con successo.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-262 WARN Recipe %s renamed

Causa: Una ricetta è stata rinominata con successo.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-263 WARN Deleting recipe %s

Causa: E' in corso la cancellazione di una ricetta.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-264 WARN Recipe %s deleted

Causa: Una ricetta è stata cancellata con successo.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-265 WARN Exporting recipes to %s

Causa: E' in corso l'esportazione delle ricette.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-266 WARN Recipes exported to %s

Causa: L'esportazione delle ricette è stata completata con successo.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-267 WARN Importing recipes from %s

Causa: E' in corso l'importazione delle ricette.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-268 WARN Recipes imported from %s

Causa: L'importazione delle ricette è stata completata con successo.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-269 WARN Switching to recipe %s

Causa: E' in corso un tentativo di commutazione delle ricette.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-270 WARN Restoring recipe %s

Causa: E' in corso un tentativo di ripristino della ricetta attiva.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-271 WARN No recipes exist to Export

Causa: E' stato fatto un tentativo di esportare le ricette, ma non ci sono ricette salvate o create da salvare.
Rimedio: Prima creare almeno una ricetta.

IRPK-272 WARN No recipes exist to Import

Causa: E' stato fatto un tentativo di importare le ricette, ma nell'unità di default non ci sono ricette.
Rimedio: Controllare che nella cartella IRPICKTOOL dell'unità di default esistano le cartelle individuali RECIPEx.

IRPK-273 WARN Recipe operation failed %s

Causa: Un'operazione sulle cartelle è fallita.
Rimedio: Questo è un errore inusuale. Contattare l'assistenza FANUC per informazioni su questo errore e sul numero di stato incluso in questo messaggio.

IRPK-274 WARN Active recipe cannot be deleted

Causa: E' stato fatto un tentativo di cancellare la ricetta attiva.
Rimedio: Non è consentito cancellare la ricetta attiva. Selezionare un'altra ricetta prima di cancellare questa.

IRPK-275 WARN Invalid device for Recipe Import or Export

Causa: E' stato fatto un tentativo di importare o esportare ricette utilizzando un'unità non valida.
Rimedio: Le unità valide per l'importazione/esportazione delle ricette sono MC:, UD1:, UT1: e RD:.

IRPK-276 WARN PLC Recipe Change started.

Causa: Il controllore ha ricevuto un segnale DI per iniziare un cambio di ricetta.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

IRPK-277 WARN Unsaved data changes exist.

Causa: E' stato fatto un tentativo di cambiare ricetta, ma ci sono state recenti modifiche ai dati non ancora salvate.
Rimedio: Prima di cambiare ricetta occorre salvare le ultime modifiche della ricetta attiva o ripristinare gli ultimi dati salvati.

IRPK-278 WARN Object expansion required. Recipes not read. See alarm log for details.

Causa: Le dimensioni dell'oggetto esistente sono inadeguate per l'inizializzazione della ricetta che si tenta di caricare o importare.
Rimedio: Questo messaggio viene visualizzato insieme ad altri che indicano gli oggetti che necessitano di espansione. Controllare il registro degli errori e utilizzare il menu Object Config in Workcell per aumentare le dimensioni degli oggetti per cui è necessario.

IRPK-279 WARN Expand robot size to %s

Causa: Le dimensioni dell'oggetto robot sono inadeguate per l'inizializzazione della ricetta che si tenta di caricare o importare.
Rimedio: Utilizzare il menu Object Config in Workcell per aumentare le dimensioni dell'oggetto robot.

IRPK-280 WARN Expand tray size to %s

Causa: Le dimensioni dell'oggetto vassoio sono inadeguate per l'inizializzazione della ricetta che si tenta di caricare o importare.
Rimedio: Utilizzare il menu Object Config in Workcell per aumentare le dimensioni dell'oggetto vassoio.

IRPK-281 WARN Expand gripper size to %s

Causa: Le dimensioni dell'oggetto organo di presa sono inadeguate per l'inizializzazione della ricetta che si tenta di caricare o importare.
Rimedio: Utilizzare il menu Object Config in Workcell per aumentare le dimensioni dell'oggetto organo di presa.

IRPK-282 WARN Expand zone size to %s

Causa: Le dimensioni dell'oggetto zona sono inadeguate per l'inizializzazione della ricetta che si tenta di caricare o importare.

Rimedio: Utilizzare il menu Object Config in Workcell per aumentare le dimensioni dell'oggetto zona.

IRPK-283 WARN Expand sensor size to %s

Causa: Le dimensioni dell'oggetto sensore sono inadeguate per l'inizializzazione della ricetta che si tenta di caricare o importare.

Rimedio: Utilizzare il menu Object Config in Workcell per aumentare le dimensioni dell'oggetto sensore.

IRPK-284 WARN Expand CStn size to %s

Causa: Le dimensioni dell'oggetto stazione del nastro trasportatore sono inadeguate per l'inizializzazione della ricetta che si tenta di caricare o importare.

Rimedio: Utilizzare il menu Object Config in Workcell per aumentare le dimensioni dell'oggetto stazione del nastro trasportatore.

IRPK-285 WARN Expand FStn size to %s

Causa: Le dimensioni dell'oggetto stazione fissa sono inadeguate per l'inizializzazione della ricetta che si tenta di caricare o importare.

Rimedio: Utilizzare il menu Object Config in Workcell per aumentare le dimensioni dell'oggetto stazione fissa.

IRPK-286 WARN Expand Conveyor size to %s

Causa: Le dimensioni dell'oggetto trasportatore sono inadeguate per l'inizializzazione della ricetta che si tenta di caricare o importare.

Rimedio: Utilizzare il menu Object Config in Workcell per aumentare le dimensioni dell'oggetto trasportatore.

IRPK-287 WARN Cycle power to take effect

Causa: Per diventare effettive le modifiche eseguite necessitano dello spegnimento/riaccensione del controllore.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

IRPK-288 WARN No recipes exist to Move

Causa: E' stato fatto un tentativo di spostare le ricette, ma nel controllore non ci sono ricette.

Rimedio: Verificare che nel controllore origine dello spostamento esista la cartella IRPICKTOOL con le sottocartelle individuali RECIPEx.

IRPK-289 WARN Robot mismatch

Causa: Il caricamento di una ricetta è stato impedito perché l'ID del robot salvato non corrisponde con l'ID RIPE ad esso assegnato. Questo può accadere se la dimensione dell'anello RIPE è stata cambiata aggiungendo un nuovo membro dopo il salvataggio della ricetta.

Rimedio: Il solo modo di recuperare la ricetta originale consiste nell'editare il file PKROBxx.xml che contiene la mancata corrispondenza RIPE.

IRPK-290 WARN RIPE mismatch

Causa: Il caricamento di una ricetta è stato impedito perché i controllori hanno la configurazione RIPE ma la ricetta non l'ha o viceversa.

Rimedio: Questa è una configurazione non valida e non supportata. Abbandonare la vecchia ricetta. Creare invece una nuova ricetta.

IRPK-291 WARN Program with group mask zero in run

Causa: E' stato eseguito un programma senza movimento che ha una maschera di gruppo a zero.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Significa che la funzione di bilanciamento dinamico del carico non è disponibile. Il bilanciamento dinamico del carico funziona solo con programmi di che hanno una maschera di gruppo non a zero. Ad esempio, se viene eseguito PNS0001.tp con maschera di gruppo a zero dal quale viene avviato il programma di produzione AMAIN.TP che ha una maschera di gruppo di 1, compare questo allarme. Per evitare questo errore è possibile modificare PNS0001.tp per avere una maschera di gruppo e poi CALL AMAIN.TP invece di RUN AMAIN.TP.

IRPK-292 WARN Invalid layer of tray

Causa: E' stato incontrato un numero di strato che non esiste nel vassoio specificato.

Rimedio: Controllare il richiamo macro KAREL nel quale è stato specificato il numero di strato non valido e correggerlo.

IRPK-293 WARN Only some controllers support Plug & Play

Causa: Non tutti i controllori contengono l'opzione Plug & Play.

Rimedio: Accertarsi che tutti i controllori nella cella di lavoro abbiano l'opzione Plug & Play.
Non si può avere questa opzione solo in alcuni controllori.

IRPK-294 WARN PLC Recipe Operation failed

Causa: Un'operazione sulle ricette iniziata dal PLC è fallita a causa di un timeout o per qualche altra ragione.
Timeout significa che il robot non ha ricevuto dal PLC il segnale atteso - un GI o un DI - in tempo.

Rimedio: Il PLC deve rispondere al segnale del controllore entro 30 secondi.
Riferirsi al programma PK_PLC_RECIPE_OPERATION.TP per una comprensione dettagliata del processo di handshake.

IRPK-295 WARN PLC Recipe Operation started.

Causa: Il controllore ha ricevuto un segnale DI per iniziare un'operazione sulle ricette.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

4.8.6 Codici di allarme ISD

ISD-000 %s

Causa: Questo errore appare quando il sistema ISD rileva un problema che non riesce a risolvere internamente.

Rimedio: Annotare il numero visualizzato nel messaggio di errore. Annotare con precisione le operazioni che il robot stava svolgendo nel momento in cui si è presentato l'allarme. Assicurarsi di includere: Nome del programma, numero di linea, posizione del robot nella cella, qualunque attività di comunicazione I/O o di altro tipo. Questo allarme si presenta solitamente quando si esegue un avvio freddo (Cold Start) del controllore. Se tutto questo non porta alla soluzione, contattare FANUC.

ISD-001 High pressure (disp-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione eccessiva nel materiale da erogare. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è intasata.
- La portata di erogazione è troppo elevata.
- Il limite massimo di pressione è eccessivamente basso.
- Il tempo limite ammesso per il massimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

1. Assicurarsi non siano presenti intasamenti nelle tubazioni del prodotto.
2. Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente alta.
3. Verificare che il limite massimo di pressione sia adeguato.

ISD-002 Low pressure (disp-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione insufficiente nel materiale da erogare. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è stata rimossa.
- La portata di erogazione è troppo basso.
- Il minimo di pressione è impostato ad un valore troppo elevato.
- Il tempo limite ammesso per il minimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi:

- Assicurarsi che la linea di erogazione sia operativa in modo corretto.
- Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente bassa.
- Verificare che il limite minimo di pressione sia adeguato.

ISD-003 High pressure (sup-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione eccessiva nella linea di alimentazione del prodotto da erogare. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La pressione di alimentazione è eccessiva.
- Il massimo di pressione è impostato ad un valore troppo basso.
- Il tempo limite ammesso per il massimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi:

- Verificare che la pressione sia corretta alla pompa di alimentazione.
- Verificare che il limite massimo di pressione sia adeguato.
- Verificare che il tempo di massima pressione sia adeguato.

ISD-004 Low pressure (sup-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione insufficiente nel circuito di alimentazione del prodotto. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La linea di alimentazione del prodotto (tubi, ecc.) è stata rimossa.
- Il minimo di pressione è impostato ad un valore troppo elevato.
- Il tempo limite ammesso per il minimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi:

- Assicurarsi che la linea di erogazione sia operativa in modo corretto.
- Verificare che il limite minimo di pressione sia adeguato.
- Verificare che il tempo di massima pressione sia adeguato.

ISD-005 Meter empty (ISD%d)

Causa: Questo messaggio di avviso è generato quando il dosatore ha raggiunto il suo finecorsa durante l'erogazione. Una volta che si verifica questa situazione, il sistema inverte automaticamente la direzione del dosatore e riprende l'erogazione. In questo caso, però, la qualità del cordone depositato potrebbe non essere accettabile a causa della periodo transizione nel momento in cui la direzione di dosaggio si inverte.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

1. Modificare il programma ed utilizzare le macro presenti nel controllore per riposizionare il dosatore prima di iniziare l'erogazione del prodotto.
2. Abbassare la portata di erogazione in modo che l'intero cordone possa essere steso senza che sia necessario invertire la direzione di dosaggio.

ISD-006 Motor velocity limit (ISD%d)

Causa: La velocità del motore ha raggiunto il limite massimo.

Rimedio: Abbassare la portata di erogazione entro i limiti di velocità ammissibili per il motore.

ISD-007 Meter OverTravel A (ISD%d)

Causa: Questo messaggio di errore viene visualizzato quando il dosatore da intervenire l'interruttore di fine corsa.

Rimedio: Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione e, poi, spostare il dosatore dalla posizione di extra corsa. Assicurarsi di mantenere premuto il tasto SHIFT durante questa operazione in modo che la condizione di extra corsa venga bypassata fino alla sua completa eliminazione.

ISD-008 Meter OverTravel B (ISD%d)

Causa: Il dosatore ha oltrepassato il sensore di extra corsa.

Rimedio: Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione. Sempre tenendo premuto il tasto SHIFT, muovere il dosatore lontano dalla posizione di extra corsa. Assicurarsi di mantenere premuto il tasto SHIFT durante questa operazione in modo che la condizione di extra corsa venga bypassata fino alla sua completa eliminazione.

ISD-009 Meter stroke limit (ISD%d)

Causa: Il dosatore ha raggiunto il suo fine corsa durante la fase di pre-pressurizzazione. Questo accade tipicamente quando il dosatore si è mosso in direzione inversa per diminuire la pressione.

Rimedio:

1. Assicurarsi che la pressione di alimentazione non sia eccessiva.
2. Aumentare gradualmente il valore contenuto nella variabile di sistema $isd_config[].$repos_ofst.

ISD-010 Meter axis error (ISD%d)

Causa: Il sistema servo per l'asse di processo ha rilevato un errore.

Rimedio: Nessuno.

ISD-011 Incorrect I/O assignment (ISD%d)

Causa: Il valore dell'indice oppure il tipo di porta I/O sono stati assegnati in modo errato.

Rimedio: Se si intende utilizzare questa porta I/O, impostare il suo indice ed il tipo di I/O a valori corretti, Verificare che sia visualizzato un valore valido nel menu I/O per questa porta. Se non si intende utilizzare questa porta I/O, impostare il numero di indice a 0.

ISD-012 ISD servo not ready (ISD%d)

Causa: Questo messaggio di errore è generato quando il servo ISD non è pronto.

Rimedio: Solitamente, questo allarme si presenta quando la potenza servo è assente a causa di un difetto al sensore di oltre corsa, del blocco della macchina o dell'intervento di un arresto di emergenza. Determinare la causa del problema e riaccendere il controllore.

ISD-013 SS[] used while reposition (ISD%d)

Causa: Questo messaggio viene generato quando un'istruzione SS[] viene eseguita mentre il dosatore sta effettuando il proprio riposizionamento.

Rimedio: Inserire la macro che verifica il riposizionamento del dosatore in modo che il programma attenda che il riposizionamento sia completato prima di iniziare l'operazione di erogazione.

ISD-014 Stroke limit while depressure (ISD%d)

Causa: Il dosatore ha raggiunto il suo fine corsa mentre stava tentando di abbassare la pressione durante la fase di pre-pressurizzazione.

Rimedio:

1. Assicurarsi che la pressione di alimentazione non sia eccessiva.
2. Aumentare il valore contenuto nella variabile di sistema $isd_config[].$repos_ofst.

ISD-015 Max prepressure distance (ISD%d)

Causa: Il dosatore ha percorso la distanza massima consentita per la pre-pressurizzazione.

Rimedio:

1. Aumentare il valore contenuto nella variabile di sistema $isd_config[eq].$maxprp_strk per allungare il percorso di pre-pressurizzazione.
2. Verificare che non vi siano perdite di prodotto nella linea di erogazione.

ISD-016 Transducer analog input error (ISD%d)

Causa: Il segnale analogico proveniente dal trasduttore di pressione ha oltrepassato il valore massimo ammissibile per il modulo I/O specifico. L'errore potrebbe esser dovuto a scollegamento del trasduttore.

Rimedio: Verificare il cablaggio del trasduttore di pressione.

ISD-017 Reload Tmout/Low Supp Prs (ISD%d)

Causa: La pressione del prodotto non è aumentata entro il tempo massimo (specificato nel menu SETUP, ISD) dopo che il dosatore si è portato nella posizione di ricarica.

Rimedio:

1. Verificare il sistema di alimentazione del prodotto fino al dosatore.
2. Impostare un valore più alto per il tempo massimo per la ricarica dal menu SETUP, ISD. Il tempo è espresso in millisecondi.

ISD-018 High pressure (disp-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione eccessiva nel secondo circuito di erogazione del prodotto. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause: La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è intasata.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Assicurarsi non siano presenti intasamenti nelle tubazioni del prodotto.
- Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente alta.
- Verificare che il limite massimo di pressione sia adeguato.

ISD-019 Low pressure (disp-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione insufficiente nel secondo circuito di erogazione del prodotto. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è stata rimossa.

Rimedio:

- Assicurarsi che la linea di erogazione sia operativa in modo corretto.
- Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente bassa.
- Verificare che il limite minimo di pressione sia adeguato.
- Verificare che il tempo di minima pressione sia adeguato.

ISD-020 High pressure (sup-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione eccessiva nel secondo circuito di alimentazione del prodotto. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La pressione di alimentazione è eccessiva.
- Il massimo di pressione è impostato ad un valore troppo basso.
- Il tempo limite ammesso per il massimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio:

- Verificare che la pressione sia corretta alla pompa di alimentazione.
- Verificare che il limite massimo di pressione sia adeguato.
- Verificare che il tempo di massima pressione sia adeguato.

ISD-021 Low pressure (sup-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione insufficiente nel secondo circuito di alimentazione del prodotto. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa.
- Il minimo di pressione è impostato ad un valore troppo elevato.
- Il tempo limite ammesso per il minimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio:

- Assicurarsi che la linea di alimentazione del prodotto sia operativa in modo corretto.
- Verificare che il limite minimo di pressione sia adeguato.
- Verificare che il tempo di minima pressione sia adeguato.

ISD-022 Premature switching req (ISD%d)

Causa: Questo avviso viene generato quando il dosatore inattivo non ha terminato la ricarica prima che il dosatore attivo raggiunga la posizione Pre-Near-Empty. Questo è il momento in cui il dosatore secondario deve iniziare a regolare il valore di pressione per la commutazione del dosatore. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La pressione di alimentazione non era sufficientemente alta.
- La posizione Pre-Near-Empty è prevista in un punto troppo anticipato.
- Il PLC non ha inviato il segnale RELOAD_OK in tempo utile.

Rimedio:

- Assicurarsi che la pressione nel circuito di alimentazione del prodotto sia sufficientemente alta.
- Verificare che la posizione Pre-Near-Empty sia impostata in modo corretto.
- Assicurarsi che il PLC invii il segnale RELOAD_OK in tempo utile.

ISD-023 Meter switching fault (ISD%d)

Causa: Questo avviso viene generato quando il dosatore inattivo non ha terminato la ricarica prima che il dosatore attivo raggiunga la posizione Near-Empty. Questo è il momento in cui il dosatore secondario deve iniziare ad erogare prodotto per la commutazione del dosatore. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La pressione di alimentazione non era sufficientemente alta.
- La posizione Near-Empty è prevista in un punto troppo anticipato.
- Il PLC non ha inviato il segnale RELOAD_OK in tempo utile.

Rimedio:

- Assicurarsi che la pressione nel circuito di alimentazione del prodotto sia sufficientemente alta.
- Verificare che la posizione Near-Empty sia impostata in modo corretto.
- Assicurarsi che il PLC invii il segnale RELOAD_OK in tempo utile.

ISD-024 Both meter empty (ISD%d)

Causa: Questo avviso viene visualizzato quando entrambi i dosatori sono in prossimità dell'area di Near-Empty al momento della commutazione. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La pressione di alimentazione non era sufficientemente alta.
- La posizione Near-Empty è prevista in un punto troppo anticipato.
- Il PLC non ha inviato il segnale RELOAD_OK in tempo utile.

Rimedio:

- Assicurarsi che la pressione nel circuito di alimentazione del prodotto sia sufficientemente alta.
- Verificare che la posizione Near-Empty sia impostata in modo corretto.
- Assicurarsi che il PLC invii il segnale RELOAD_OK in tempo utile.

ISD-025 Reload sequence fault (ISD%d)

Causa: Questo avviso viene generato quando la ricarica precedente non termina in tempo per la commutazione di dosatore. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- La pressione di alimentazione non era sufficientemente alta.
- La posizione Near-Empty è prevista in un punto troppo anticipato.
- Il PLC non ha inviato il segnale RELOAD_OK in tempo utile.
- Il segnale RELOAD_OK non è stato azzerato in tempo utile.

Rimedio:

- Assicurarsi che la pressione nel circuito di alimentazione del prodotto sia sufficientemente alta.
- Verificare che la posizione Near-Empty sia impostata in modo corretto.
- Assicurarsi che il PLC invii il segnale RELOAD_OK in tempo utile.
- Assicurarsi che il segnale RELOAD_OK venga azzerato in tempo utile.

ISD-026 Dual ISD number mismatch

Causa: Il numero di doppio erogatore ISD non coincide con quello specificato nel menu di configurazione SEAL.

Rimedio: Visualizzare il menu NumCFG dalla schermata SEAL Config e verificare che il numero di doppio erogatore ISD sia definito in modo corretto.

ISD-027 Use SealConfig/NumCFG to correct

Causa: Il numero di doppio erogatore ISD non coincide con quello specificato nel menu di configurazione SEAL.

Rimedio: Visualizzare il menu NumCFG dalla schermata SEAL Config e verificare che il numero di doppio erogatore ISD sia definito in modo corretto.

ISD-028 Disp pressure diff too high (ISD%d)

Causa: Questo messaggio viene visualizzato quando il sistema rileva una eccessiva differenza di pressione tra i due prodotti da erogare. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è intasata.
2. La portata di erogazione è troppo elevata.
3. Il massimo di pressione è impostato ad un valore troppo basso.
4. Il tempo limite ammesso per il massimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

1. Assicurarsi non siano presenti intasamenti nelle tubazioni del prodotto.
2. Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente alta.
3. Verificare che il limite massimo di pressione sia adeguato.
4. Verificare che il tempo di massima pressione sia adeguato.

ISD-029 Disp pressure diff too low (ISD%d)

Causa: Questo messaggio viene visualizzato quando il sistema rileva una insufficiente differenza di pressione tra i due prodotti da erogare. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è stata rimossa.
2. La portata di erogazione è troppo bassa.
3. Il minimo di pressione è impostato ad un valore troppo elevato.
4. Il tempo limite ammesso per il minimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

1. Assicurarsi che la linea di erogazione sia operativa in modo corretto.
2. Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente bassa.
3. Verificare che il limite minimo di pressione sia adeguato.
4. Verificare che il tempo di minima pressione sia adeguato.

ISD-030 Disp pressure diff too high warn(ISD%d)

Causa: Questo messaggio viene visualizzato quando il sistema rileva una eccessiva differenza di pressione tra i due prodotti da erogare. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è intasata.
2. La portata di erogazione è troppo elevata.
3. Il massimo di pressione è impostato ad un valore troppo basso.
4. Il tempo limite ammesso per il massimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Assicurarsi non siano presenti intasamenti nelle tubazioni del prodotto. Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente alta. Verificare che il limite massimo di pressione sia adeguato. Verificare che il tempo di massima pressione sia adeguato.

ISD-031 High pressure warn(disp-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione eccessiva nel materiale da erogare. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è intasata.
2. La portata di erogazione è troppo elevata.
3. Il massimo di pressione è impostato ad un valore troppo basso.
4. Il tempo limite ammesso per il massimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Assicurarsi non siano presenti intasamenti nelle tubazioni del prodotto. Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente alta. Verificare che il limite massimo di pressione sia adeguato. Verificare che il tempo di massima pressione sia adeguato.

ISD-032 Low pressure warn(disp-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione insufficiente nel materiale da erogare. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è stata rimossa.
2. La portata di erogazione è troppo bassa.
3. Il minimo di pressione è impostato ad un valore troppo elevato.
4. Il tempo limite ammesso per il minimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Assicurarsi che la linea di erogazione sia operativa in modo corretto. Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente bassa. Verificare che il limite minimo di pressione sia adeguato. Verificare che il tempo di minima pressione sia adeguato.

ISD-033 High pressure warn(disp-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione eccessiva nel secondo circuito di erogazione del prodotto. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è intasata.
2. La portata di erogazione è troppo elevata.
3. Il massimo di pressione è impostato ad un valore troppo basso.
4. Il tempo limite ammesso per il massimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Assicurarsi non siano presenti intasamenti nelle tubazioni del prodotto.
- Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente alta.
- Verificare che il limite massimo di pressione sia adeguato.
- Verificare che il tempo di massima pressione sia adeguato.

ISD-034 Low pressure warn(disp-%s) (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione insufficiente nel secondo circuito di erogazione del prodotto. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è stata rimossa.
2. La portata di erogazione è troppo bassa.
3. Il minimo di pressione è impostato ad un valore troppo elevato.
4. Il tempo limite ammesso per il minimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Assicurarsi che la linea di erogazione sia operativa in modo corretto.
- Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente bassa.
- Verificare che il limite minimo di pressione sia adeguato.
- Verificare che il tempo di minima pressione sia adeguato.

ISD-035 Can not goto dispense mode (ISD%d)

Causa: Questo errore viene generato quando il sistema rileva una pressione insufficiente nel secondo circuito di erogazione del prodotto. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. La linea di erogazione (ugello, tubi, ecc.) è stata rimossa.
2. La portata di erogazione è troppo bassa.
3. Il minimo di pressione è impostato ad un valore troppo elevato.
4. Il tempo limite ammesso per il minimo di pressione è eccessivamente breve.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

1. Assicurarsi che la linea di erogazione sia operativa in modo corretto.
2. Verificare che la portata del prodotto non sia eccessivamente bassa.
3. Verificare che il limite minimo di pressione sia adeguato.
4. Verificare che il tempo di minima pressione sia adeguato.

ISD-040 Meter recovery time out (ISD%d)

Causa: La minima pressione di recupero non è stata raggiunta entro il tempo stabilito nel menu SETUP, ISD.

Rimedio: Se il distacco tra le barre non è azzerato, aumentare il tempo oppure aumentare la velocità di recupero. Se il distacco è azzerato, verificare i trasduttori di pressione e che non vi siano perdite nel sistema.

ISD-041 Enter gap recovery (ISD%d)

Causa: La pressione di erogazione è inferiore a quella minima di recupero.

Rimedio: Nessuno.

ISD-042 Exit gap recovery (ISD%d)

Causa: La pressione di erogazione è aumentata al di sopra del valore di minima pressione di recupero dopo essere stato al di sotto di esso.

Rimedio: Nessuno.

ISD-050 %s

Causa: Questo errore appare quando il sistema IPS (Integral Pneumatic System) rileva un problema che non riesce a risolvere internamente.

Rimedio: Questo allarme si presenta solitamente quando si esegue un avvio freddo (Cold Start) del controllore. Se l'errore persiste, contattare FANUC fornendo le seguenti informazioni:

- Il numero esatto dell'allarme ed il messaggio visualizzati.
- Le operazioni che il robot stava svolgendo nel momento in cui si è presentato l'allarme.
- Nome del programma, numero di linea, posizione del robot nella cella, qualunque attività di comunicazione I/O o di altro tipo.

ISD-051 Velocity command excessive (IPS%d)

Causa: La velocità comandata per l'asse servo pneumatico è troppo elevata.

Rimedio: La velocità comandata è limitata dal valore contenuto nelle variabili di sistema $IPS_CONFIG[n].$CMDSPD_MIN o $IPS_CONFIG[n].$CMDSPD_MAX, dove n è il numero specificato nell'allarme. Modificare l'istruzione o i dati di processo in modo da ridurre la velocità richiesta per il controllo dell'asse servo pneumatico.

ISD-052 Excessive positional error (IPS%d)

Causa: Nel servo posizionamento pneumatico si è verificato un errore eccessivo dovuto a improvvisa variazione del carico, insufficiente alimentazione pneumatica, servo valvole mal funzionanti o taratura servo non corretta. Questo avviso è visualizzato quando l'errore di posizione (in mm.) di quell'asse eccede il valore contenuto nella variabile di sistema $IPS_CONFIG[n].$POSERR_MAX1, in cui n rappresenta il numero specificato nell'allarme.

Rimedio: Verificare che l'alimentazione pneumatica sia adeguata. Se la pressione dell’aria scende considerevolmente durante il funzionamento del dosatore, significa che cilindro pneumatico non è sufficientemente alimentato.

ISD-053 Excessive error during stop (IPS%d)

Causa: Nel servo posizionamento pneumatico si è verificato un errore eccessivo dovuto a improvvisa variazione del carico, insufficiente alimentazione pneumatica, servo valvole mal funzionanti o taratura servo non corretta. Questo avviso è visualizzato quando l'errore di posizione (in mm.) di quell'asse eccede, mentre è fermo, il valore contenuto nella variabile di sistema $IPS_CONFIG[n].$POSERR_MAX2, in cui n rappresenta il numero specificato nell'allarme.

Rimedio: Premere il tasto RESET per continuare l'operazione. Verificare che l'alimentazione pneumatica sia adeguata. Controllare se la pressione dell'aria diminuisce notevolmente durante l'operazione di dosaggio. Questo sta ad indicare che il cilindro pneumatico non è sufficientemente alimentato.

ISD-054 Excessive error during move (IPS%d)

Causa: Un improvvisa variazione del carico oppure una taratura servo non corretta hanno provocato l'insorgere di un errore eccessivo nel posizionamento servo pneumatico. Questo avviso è visualizzato quando l'errore di posizione (in mm.) di quell'asse eccede il valore contenuto nella variabile di sistema $IPS_CONFIG[n].$POSERR_MAX2, in cui n rappresenta il numero specificato nell'allarme.

Rimedio: Premere il tasto RESET per continuare l'operazione. Verificare che l'alimentazione pneumatica sia adeguata. Controllare se la pressione dell'aria diminuisce notevolmente durante l'operazione di dosaggio. Questo sta ad indicare che il cilindro pneumatico non è sufficientemente alimentato.

ISD-055 Servo Enab o/p not assigned (IPS%d)

Causa: Un segnale digitale di uscita, utilizzato per alimentare la servo valvola per il numero di asse specificato, non è stato assegnato.

Rimedio:

1. Eseguire un avviamento controllato (Controlled Start) e visualizzare la schermata di configurazione del sistema IPS.
2. Impostare il numero e il tipo di porta di uscita per l'abilitazione del servo.
3. Effettuare un avviamento freddo (cold start).

ISD-056 Analog output not assigned (IPS%d)

Causa: L'uscita analogica, richiesta per il controllo della servo valvola per il numero di asse specificato, non è stata assegnata.

Rimedio:

1. Eseguire un avviamento controllato (Controlled Start) e visualizzare la schermata di configurazione del sistema IPS.
2. Assegnare il numero ed il tipo di porta di uscita per il controllo della servo valvola.
3. Effettuare un avviamento freddo (cold start).

ISD-057 Press. sw. inp not assigned (IPS%d)

Causa: Il segnale di ingresso digitale, richiesto per il rilevamento della perdita di pressione pneumatica alla servo valvola, non è stato assegnato.

Rimedio:

1. Eseguire un avviamento controllato (Controlled Start) e visualizzare la schermata di configurazione del sistema IPS.
2. Assegnare il numero e il tipo di porta di ingresso per il monitoraggio della pressione pneumatica.
3. Effettuare un avviamento freddo (cold start).

ISD-058 Low air supply pressure (IPS%d)

Causa: Il pressostato che verifica l'alimentazione pneumatica alle servo valvole è OFF perché la pressione dell'aria è troppo bassa.

Rimedio: Se il manometro indica che la pressione dell'aria è adeguata, verificare che l'ingresso digitale a cui è collegato il pressostato non sia in stato di simulazione. Controllare anche che le impostazioni del trasduttore di pressione siano corrette e funzionali.

ISD-059 Servo not ready: ext. e-stop(IPS%d)

Causa: Il servo pneumatico specificato non riesce a ripristinare il corretto funzionamento a causa della presenza di un fattore esterno, quale ad esempio un arresto di emergenza. La condizione esterna sta forzando il segnale di ingresso di servo pronto a rimanere nello stato OFF.

Rimedio: Verificare che quando si preme il tasto RESET, il segnale di uscita configurato per abilitare il servo pneumatico, passi a ON per un breve tempo. Identificare e correggere la condizione esterna (arresto di emergenza, fusibile saltato) che provoca il problema e premere di nuovo il tasto RESET. Verificare se il segnale di ingresso che abilita il servo pneumatico passi allo stato ON. Controllare che il segnale di ingresso digitale di servo pronto e che il segnale di uscita di abilitazione del servo pneumatico siano configurati correttamente. Aumentare il valore della variabile di sistema $IPS_SETUP.$SRDY_TMOUT (numero di scansioni in cui il sistema servo pneumatico attende prima di verificare lo stato del segnale di ingresso di servo pronto, dopo che è stato premuto il tasto RESET), se necessario.

ISD-060 Meter hyd. inp not assigned (IPS%d)

Causa: Il segnale digitale di ingresso di misuratore di portata in funzione non è stato assegnato.

Rimedio: Effettuare l'assegnazione del segnale digitale di ingresso di misuratore di portata in funzione ad una porta valida.

ISD-061 Meter hydraulic not running (IPS%d)

Causa: Il segnale digitale di ingresso di misuratore di portata in funzione è OFF.

Rimedio: Assicurarsi che il misuratore di portata sia attivato e che il segnale di ingresso digitale corrispondente sia anch'esso ON.

ISD-062 Input pwr. inp not assigned (IPS%d)

Causa: L'assegnazione del segnale di ingresso digitale per il monitoraggio dell'alimentazione elettrica non è stata effettuata. Questa condizione è verificata solo all'accensione del controllore.

Rimedio: Effettuare l'assegnazione del segnale digitale di ingresso per il monitoraggio dell'alimentazione elettrica ad una porta valida.

ISD-063 Input power is off (IPS%d)

Causa: Il segnale digitale di ingresso per il monitoraggio dell'alimentazione elettrica è OFF. Questa condizione è verificata solo all'accensione del controllore.

Rimedio: Assicurarsi che l'alimentazione al sistema fluidico sia ON prima di accendere il controllore.

ISD-064 Ctrl. pwr. inp not assigned (IPS%d)

Causa: L'assegnazione del segnale di uscita digitale per l'alimentazione di controllo non è stata effettuata. Questa condizione è verificata solo all'accensione del controllore.

Rimedio: Effettuare l'assegnazione del segnale digitale di uscita digitale per l'alimentazione di controllo ad una porta valida.

ISD-065 Gun hyd. input not assigned (IPS%d)

Causa: Il segnale digitale di ingresso di sistema fluidico in funzione non è stato assegnato.

Rimedio: Effettuare l'assegnazione del segnale digitale di ingresso di sistema fluidico in funzione ad una porta valida.

ISD-066 Mtr. can't run w/o gun hyd. (IPS%d)

Causa: Il sistema di misurazione della portata non può essere messo in funzione se il sistema fluidico non è stato avviato.

Rimedio: Prima avviare il sistema fluidico e poi quello di misurazione della portata.

ISD-067 Gun hydraulic low pressure (IPS%d)

Causa: Il segnale di ingresso di pressione insufficiente nel sistema fluidico all'ugello è OFF.

Rimedio: Assicurarsi che la pressione nel sistema fluidico all'ugello sia normale.

ISD-068 Gun hydraulic high pressure (IPS%d)

Causa: Il segnale di ingresso di pressione eccessiva nel sistema fluidico all'ugello è OFF.

Rimedio: Assicurarsi che la pressione nel sistema fluidico all'ugello sia normale.

ISD-069 Gun hydraulic over heated (IPS%d)

Causa: Il segnale di ingresso di sovraccarico del sistema fluidico all'ugello è ON.

Rimedio: Verificare il funzionamento del sistema fluidico all'ugello.

ISD-070 Meter hydraulic over heated (IPS%d)

Causa: Il segnale di ingresso di sovraccarico del sistema di misurazione della portata è ON.

Rimedio: Verificare il funzionamento del sistema di misurazione della portata.

ISD-071 Local dispenser stop (IPS%d)

Causa: Il segnale di ingresso che arresta l'erogazione locale è ON.

Rimedio: Verificare il pulsante di arresto dell'erogazione locale sul pannello dell'erogatore.

ISD-072 System dispenser stop (IPS%d)

Causa: Il segnale di ingresso che arresta il sistema di erogazione è OFF.

Rimedio: Verificare il pulsante e la logica di arresto del sistema di erogazione.

ISD-073 Fire dispenser stop (IPS%d)

Causa: Il segnale di ingresso che arresta l'erogazione è OFF.

Rimedio: Verificare la logica di arresto del sistema di erogazione.

ISD-074 Spare dispenser stop (IPS%d)

Causa: Il segnale di ingresso che arresta l'erogazione di riserva è OFF.

Rimedio: Verificare la logica di arresto del sistema di erogazione di riserva.

ISD-080 %s high flow warn (ISD%d)

Causa: Il software ha rilevato un livello elevato di portata per il prodotto ISO/POLY.

Rimedio: La portata del prodotto ISO/PALY ha superato il livello specificato alla voce “ISO/POLY Max Warn Flow” per un tempo più lungo di quello indicato alla voce “Flow Lo/Hi Time Out”. Verificare che i dispositivi che intervengono nel processo di erogazione (regolatori di pressione, misuratori di portata, moduli di spruzzatura, ecc.) funzionino correttamente. Verificare che le impostazioni effettuate nella schermata di configurazione del sistema di erogazione siano corrette.

ISD-081 %s high flow (ISD%d)

Causa: Il software ha rilevato un livello troppo alto di portata per il prodotto ISO/POLY. Questo caso è più grave di quello descritto per l'allarme ISD-080 e può provocare seri difetti nell'applicazione del prodotto.

Rimedio: La portata del prodotto ISO/PALY ha superato il livello specificato alla voce “ISO/POLY Max Fault Flow” per un tempo più prolungato di quello indicato alla voce “Flow Lo/Hi Time Out”. Verificare che i dispositivi che intervengono nel processo di erogazione (regolatori di pressione, misuratori di portata, moduli di spruzzatura, ecc.) funzionino correttamente. Verificare che le impostazioni effettuate nella schermata di configurazione del sistema di erogazione siano corrette.

ISD-082 %s low flow warn (ISD%d)

Causa: Il software ha rilevato un livello insufficiente di portata per il prodotto ISO/POLY.

Rimedio: La portata del prodotto ISO/PALY è inferiore al livello specificato alla voce “ISO/POLY Min Warn Flow” per un tempo più prolungato di quello indicato alla voce “Flow Lo/Hi Time Out”. Verificare che i dispositivi che intervengono nel processo di erogazione (regolatori di pressione, misuratori di portata, moduli di spruzzatura, ecc.) funzionino correttamente. Verificare che le impostazioni effettuate nella schermata di configurazione del sistema di erogazione siano corrette.

ISD-083 %s low flow (ISD%d)

Causa: Il software ha rilevato un livello troppo basso di portata per il prodotto ISO/POLY. Questo caso è più grave di quello descritto per l'allarme ISD-082 e può provocare seri difetti nell'applicazione del prodotto.

Rimedio: La portata del prodotto ISO/PALY è inferiore al livello specificato alla voce “ISO/POLY Min Fault Flow” per un tempo più lungo di quello indicato alla voce “Flow Lo/Hi Time Out”. Verificare che i dispositivi che intervengono nel processo di erogazione (regolatori di pressione, misuratori di portata, moduli di spruzzatura, ecc.) funzionino correttamente. Verificare che le impostazioni effettuate nella schermata di configurazione del sistema di erogazione siano corrette.

ISD-084 %s ratio high warn (ISD%d)

Causa: Il software ha rilevato un rapporto di miscelazione ISO/POLY elevato.

Rimedio: La deviazione del rapporto di miscelazione ISO/POLY è superiore al livello specificato alla voce “ISO/POLY Max Warn Ratio” per un tempo più lungo di quello indicato alla voce “ISO/POLY Hi Ratio Wrn T/O”. Verificare che i dispositivi che intervengono nel processo di erogazione (regolatori di pressione, misuratori di portata, moduli di spruzzatura, ecc.) funzionino correttamente. Verificare che le impostazioni effettuate nella schermata di configurazione del sistema di erogazione siano corrette.

ISD-085 %s ratio high (ISD%d)

Causa: Il software ha rilevato un rapporto di miscelazione ISO/POLY troppo elevato. Questo caso è più grave di quello descritto per l'allarme ISD-084 e può provocare seri difetti nell'applicazione del prodotto.

Rimedio: La deviazione del rapporto di miscelazione ISO/POLY è superiore al livello specificato alla voce “ISO/POLY Max Fault Ratio” per un tempo più lungo di quello indicato alla voce “ISO/POLY Hi Ratio Flt T/O”. Verificare che i dispositivi che intervengono nel processo di erogazione (regolatori di pressione, misuratori di portata, moduli di spruzzatura, ecc.) funzionino correttamente. Verificare che le impostazioni effettuate nella schermata di configurazione del sistema di erogazione siano corrette.

ISD-086 %s ratio low warn (ISD%d)

Causa: Il software ha rilevato un rapporto di miscelazione ISO/POLY basso.

Rimedio: La deviazione del rapporto di miscelazione ISO/POLY è inferiore al livello specificato alla voce “ISO/POLY Min Warn Ratio” per un tempo più lungo di quello indicato alla voce “ISO/POLY Lo Ratio Wrn T/O”. Verificare che i dispositivi che intervengono nel processo di erogazione (regolatori di pressione, misuratori di portata, moduli di spruzzatura, ecc.) funzionino correttamente. Verificare che le impostazioni effettuate nella schermata di configurazione del sistema di erogazione siano corrette.

ISD-087 %s ratio low (ISD%d)

Causa: Il software ha rilevato un rapporto di miscelazione ISO/POLY troppo basso. Questo caso è più grave di quello descritto per l'allarme ISD-086 e può provocare seri difetti nell'applicazione del prodotto.

Rimedio: La deviazione del rapporto di miscelazione ISO/POLY è inferiore al livello specificato alla voce “ISO/POLY Min Fault Ratio” per un tempo più lungo di quello indicato alla voce “ISO/POLY Lo Ratio Flt T/O”. Verificare che i dispositivi che intervengono nel processo di erogazione (regolatori di pressione, misuratori di portata, moduli di spruzzatura, ecc.) funzionino correttamente. Verificare che le impostazioni effettuate nella schermata di configurazione del sistema di erogazione siano corrette.

4.8.7 Codici di allarme ISDT

ISDT-007 Servo not READY (G:%d A:%d)

Causa: E’ stato fatto un tentativo di avviare gli assi di processo quando il servo non era pronto.

Rimedio: Resettare gli assi di processo. Oppure controllare altri eventuali allarmi che si sono verificati contemporaneamente e rimuoverne le cause.

ISDT-015 XXXX fault (A:%d)

Causa: C’è qualcosa di sbagliato con gli assi di processo. La stringa “XXXX” indica il tipo di assi di processo.

Rimedio: Riferirsi al rimedio degli allarmi servo contemporanei.

4.9 J

4.9.1 Codici di allarme JOG

JOG-001 Overtravel Violation

Causa: Si è verificato un extra corsa del robot.

Rimedio: Dal menu SYSTEM, OT Release, identificare l'asse che si trova in condizioni di oltre corsa. Bypassare la condizione di oltre corsa premendo il tasto SHIFT e premendo il tasto RESET. A questo punto l'alimentazione ai servo viene ristabilita. Se si rilascia il tasto SHIFT, l'alimentazione ai servo viene interrotta di nuovo. Il sistema consente di muovere l'asse interessato fuori dalla condizione di oltre corsa solo in modalità Joint. Se si desidera muovere l'asse in oltre corsa ancora nella direzione dell'oltrecorsa, è necessario spostare il cursore in corrispondenza della direzione sulla quale si intende muovere la macchina e premere il tasto funzione F2, RELEASE, nel menu SYSTEM, OT Release. A questo punto l'asse può essere mosso in quella direzione.

JOG-002 Robot not Calibrated

Causa: Il robot non è stato calibrato.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $MASTER_ENB a 1. Selezionare la voce 6 CALIBRATE dal menu Master/Cal. Selezionare un metodo di calibrazione del robot. Se il robot non può essere calibrato, è necessario eseguire la masterizzazione. Se il robot è già stato masterizzato in precedenza, impostare la variabile di sistema $DMR_GRP[].$master_done a TRUE e, poi, calibrare il robot. Per maggiori informazioni sulla masterizzazione e calibrazione del robot, fare riferimento al manuale per l'operatore mirato all'applicazione.

JOG-003 No Motion Control

Causa: Un altro programma ha il controllo del movimento.

Rimedio: Abortire il programma che ha il controllo del movimento premendo FCTN, poi selezionare ABORT.

JOG-004 Illegal linear jogging

Causa: Non è possibile fare più di un movimento di rotazione alla volta.

Rimedio: Premere un solo pulsante di movimento rotazionale alla volta.

JOG-005 Can not clear hold flag

Causa: Il sistema non riesce a rimuovere la condizione di Hold. Questo è un errore.

Rimedio: Eseguire un cycle start.

JOG-006 Subgroup does not exist

Causa: Non vi è alcun asse ausiliario in questo gruppo con il quale muoversi.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

JOG-007 Press shift key to jog

Causa: Il tasto SHIFT non è premuto.

Rimedio: Occorre premere il tasto SHIFT per muovere il robot. Rilasciare il tasto di jog (movimento), premere il tasto SHIFT e nuovamente il tasto di jog.

JOG-008 Turn on TP to jog

Causa: La tastiera di programmazione non è abilitata.

Rimedio: Tenere premuto l'interruttore di uomo-morto ed abilitare la tastiera di programmazione prima di muovere il robot.

JOG-009 Hold deadman to jog

Causa: Il pulsante di uomo-morto non è premuto.

Rimedio: Premere il pulsante di uomo-morto quindi il tasto RESET per ripristinare l'errore.

JOG-010 Jog pressed before shift

Causa: Il tasto di movimento è stato premuto prima del tasto SHIFT.

Rimedio: Rilasciare il tasto di movimento. Poi, tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto di movimento.

JOG-011 Utool changed while jogging

Causa: Il tool frame selezionato è cambiato durante il movimento.

Rimedio: Rilasciare il tasto SHIFT ed il tasto di movimento. Si attiverà il nuovo TOOL frame automaticamente. Per iniziare il movimento in manuale, tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto di movimento.

JOG-012 manual brake enabled

Causa: Freno manuale abilitato.

Rimedio: Impegnare tutti i freni premendo l'EMERGENCY STOP poi premere il tasto RESET. Per iniziare il movimento in manuale, tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto di movimento.

JOG-013 Stroke limit (G:%d A:%s^7)

Causa: L'asse del robot ha raggiunto il suo limite di movimento specificato.

Rimedio: Il robot ha già raggiunto il suo limite di movimento e non è più possibile muoverlo nella stessa direzione. Estendere il limite dell'asse se non eccede le possibilità del robot e le specifiche software.

JOG-014 Vertical fixture position

Causa: Il robot ha raggiunto la posizione di allineamento verticale.

Rimedio: Per continuare il movimento, rilasciare il tasto di movimento poi premerlo di nuovo.

JOG-015 Horizontal fixture position

Causa: Il robot ha raggiunto la posizione di allineamento orizzontale.

Rimedio: Per continuare il movimento, rilasciare il tasto di movimento poi premerlo di nuovo.

JOG-016 Softfloat time out(G:%d)

Causa: In fase di follow-up, è trascorso il tempo di timeout mentre il softfloat è a ON.

Rimedio: Aumentare il valore della variabile di sistema $SFLT_FUPTIM.

JOG-020 Can not PATH JOG now

Causa: Il modo di movimento manuale PATH è stato selezionato ma il robot non sta al momento seguendo una traiettoria registrata, o la direzione Z dell'utensile è uguale a a quella della traiettoria, quindi la direzione Y non può essere determinata. Non è possibile realizzare il modo di movimento manuale PATH.

Rimedio: Utilizzare shift-FWD per eseguire i passi di programma, oppure specificare un altro jog frame.

JOG-021 Multi key is pressed

Causa: L'utilizzo di più tasti di movimento non è supportato quando si utilizza il movimento manuale PATH.

Rimedio: Premere un solo pulsante di movimento alla volta.

JOG-022 Disabled in JOINT path

Causa: Il movimento manuale PATH è disabilitato per le istruzioni di movimento in JOINT.

Rimedio: Il movimento manuale PATH è disponibile con istruzioni di movimento in LINEAR e CIRCULAR.

JOG-023 Available only in PAUSE

Causa: Il movimento manuale PATH è disponibile solo in stato di pausa.

Rimedio: Il movimento manuale PATH è disponibile solo in stato di pausa.

JOG-024 Currently this key is invalid

Causa: L'utilizzo di questo tasto non è consentito in questa modalità di movimento in manuale.

Rimedio: Cambiare il tipo di movimento in manuale.

JOG-025 J4 is not zero

Causa: L'angolo dell'asse J4 non è zero.

Rimedio: Muovere l'asse J4 nella posizione di angolo a zero gradi.

JOG-026 J4 is zero

Causa: L'angolo dell'asse J4 è zero. I movimenti manuali in Joint di J4 sono disabilitati.

Rimedio: Ora è possibile utilizzare la modalità OFIX di movimento in manuale.

JOG-027 Reverse direction from J4=0

Causa: Questa direzione di movimento è invertita partendo dalla posizione di angolo a zero gradi per l'asse J4.
Rimedio: Premere il tasto di movimento in manuale per la direzione opposta.

JOG-028 OFIX TCP config limit

Causa: Il robot ha raggiunto il limite di corsa per questa configurazione di TCP.
Rimedio: Verificare le coordinate X, Y e Z del TCP.

JOG-029 OFIX jog error

Causa: Si è verificato un errore interno nei movimenti in manuale di tipo OFIX.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC. Se il registro della diagnostica non è disponibile, eseguire un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

JOG-030 Can't jog as OFIX

Causa: L'istruzione di movimento in manuale OFIX non è disponibile.
Rimedio: Verificare il codice di causa dell'allarme.

JOG-031 Multi-robot needs coord jog

Causa: Un sistema multi-robot bloccato richiede che si utilizzino movimenti in manuale di tipo coordinato. Per avere ulteriori informazioni circa la configurazione ed i movimenti in manuale in modo coordinato, consultare il manuale per l'operatore dedicato alla funzione Coordinated Motion.
Rimedio: Utilizzare movimenti manuali in coordinato, oppure sbloccare il sistema multi-robot. Fare riferimento al Manuale per l'Operatore relativo alla funzione Coordinated Motion per ulteriori informazioni.

JOG-032 Coord not supported in TJOG

Causa: Il sistema di coordinate selezionato (COORD) non è supportato per i movimenti manuali in inseguimento a doppio robot.
Rimedio: Selezionare un sistema di coordinate COORD supportato per i movimenti in manuale in inseguimento: JOINT, JGFRM, WORLD, TOOL, USER.

JOG-033 Can't WRIST JOINT JOG now

Causa: Per i movimenti manuali in modo coordinato, il tipo di interpolazione WristJoint non è utilizzabile.
Rimedio: Disabilitare i movimenti di tipo coordinato.

JOG-034 JOG Disable by Application

Causa: I movimenti in manuale sono stati disabilitati a causa del valore contenuto nella variabile di sistema $SCR.$TPMOTNENABL.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema $SCR.$TPMOTNENABL al valore 0 o 2.

4.10 K

4.10.1 KALM

NOTA
Gli allarmi di tipo KALM sono specificati dall'utente quando è utilizzata l'opzione software System Design Tool (J738). Questa famiglia di allarmi è di uso esclusivo da parte dell'operatore. Se il software FANUC rileva uno stato anomalo nel controllore del robot, non viene mai visualizzato un messaggio di errore KALM. Se appare un allarme KALM, verificare il sistema e correggere eventuali errori.

I codici KALM-001 – KALM-200 sono dedicati ad allarmi di tipo globale.
I codici KALM-201 – KALM-300 sono dedicati ad allarmi di tipo locale.

Fare riferimento alla Sezione “USER SPECIFIED ALARM POST” nel manuale “R-30*i*B CONTROLLER System Design Tool OPERATOR’S MANUAL”(B-83274EN/01).

4.11 L

4.11.1 Codici di allarme LANG

LANG-004 File is not open

Causa: (1) La porta che si intende utilizzare è configurata in modo errato.
(2) L'unità di memoria potrebbe essere non funzionante.

Rimedio: (1) Configurare la porta correttamente.
(2) Verificare il funzionamento dell'unità di memoria.

LANG-005 Program type is different

Causa: Si possono elaborare solo programmi TP.

Rimedio: Selezionare un programma TPE.

LANG-006 Invalid or corrupted TP file

Causa: In fase di caricamento di un file .TP è stato rilevato un errore nei dati in esso contenuti. Questo può accadere se il file .TP è stato danneggiato oppure se un altro tipo di file, ad esempio un con estensione .PE, è stato copiato o rinominato come .TP.

Rimedio: Generare (mediante salvataggio con $ASCII_SAVE = FALSE) un file .TP valido e caricarlo. Nota: Un programma TP esistente nella memoria del controllore potrebbe essere stato danneggiato dal tentativo di caricare un file non valido. Potrebbe essere necessario registrare da capo il programma prima di poterlo salvare come file .TP.

LANG-014 Program already exists

Causa: Il programma che ci si accinge a caricare è già presente nel sistema.

Rimedio: Se è necessario caricarlo, prima cancellare il programma TP già presente nel sistema.

LANG-015 Can not write file

Causa: Durante la scrittura di dati sull'unità di memoria si è verificato un errore.

Rimedio: Verificare la connessione del dispositivo.

LANG-016 Can not read file

Causa: Durante la lettura di dati dall'unità di memoria si è verificato un errore.

Rimedio: Verificare la connessione del dispositivo.

LANG-017 File format is incorrect

Causa: I dati che si sta cercando di salvare su file sono danneggiati o anomali, quindi il file non può essere caricato.

Rimedio: Il file non può essere caricato con quei dati. Il formato dei dati deve essere corretto.

LANG-018 Group mask value is incorrect

Causa: Durante la stampa del programma c'era una posizione anomala che non corrisponde alla maschera del gruppo di assi del programma.

Rimedio: Riscrivere il dato in modo che il numero del gruppo corrisponda alla maschera del gruppo del programma.

LANG-050 %s contains %s, program/file names must match

Causa: Il nome del file ed il nome del programma non sono gli stessi. I loro nomi devono coincidere.

Rimedio: Rinominare il file in modo che sia lo stesso del nome del programma.

LANG-051 Wrong daughter program name

Causa: Il nome del programma figlia non coincide con quello del programma genitore.

Rimedio: Verificare il nome del programma figlia.

LANG-052 Cannot load daughter program(%d)

Causa: Il caricamento del programma figlia non è riuscito.

Rimedio: Verificare il contenuto del file specificato.

LANG-053 Cannot process daughter program

Causa: L'operazione di salvataggio/caricamento/stampa non può essere eseguita direttamente su un programma figlia.
Rimedio: Specificare il programma genitore.

LANG-054 Can't load(Reversed repr. disabled)

Causa: Il programma che non può essere caricato richiede che nel sistema sia presente l'opzione software J858. Potrebbe essersi verificato il caso di un programma non corretto caricato su un robot in cui non è presente l'opzione software J858.
Rimedio: Verificare che il programma da caricare sia corretto. Assicurarsi che l'opzione software J858 sia presente nel sistema.

LANG-055 Can't print(Reversed repr. disabled)

Causa: Il programma che non può essere stampato richiede che nel sistema sia presente l'opzione software J858.
Rimedio: Assicurarsi che l'opzione software J858 sia presente nel sistema.

LANG-056 Print Reversed repr. failed(P:%d,G:%d)

Causa: Le posizioni del programma che ha il bit "handle_part" a 1 (CPRUT) sono stampate nella loro rappresentazione inversa quando l'opzione software J858 è presente nel sistema, ma la stampa non è riuscita perché la conversione a rappresentazione inversa è fallita.
Rimedio: Correggere i dati di posizione e ritentare l'operazione.

LANG-057 Group number too big

Causa: Il programma è stato creato su un robot che supporta gruppi di assi non disponibili su questo robot.
Rimedio: Il software del robot deve essere aggiornato ad una versione più recente.

LANG-058 Requires extended frame option

Causa: Questo programma è stato creato su un controllore in cui era presente l'opzione software di estensione dei sistemi di coordinate.
Rimedio: Caricare l'opzione software di estensione dei sistemi di coordinate e ritentare l'operazione.

LANG-075 Invalid attribute syntax

Causa: L'opzione software ASCII Input ha rilevato un errore nella sezione /ATTR di un programma.
Rimedio: Correggere la sezione /ATTR nel file .LS.

LANG-076 Invalid application syntax

Causa: L'opzione software ASCII Input ha rilevato un errore nella sezione /APPL di un programma.
Rimedio: Correggere la sezione /APPL nel file .LS.

LANG-077 Invalid mnenonic syntax

Causa: L'opzione software ASCII Input ha rilevato un errore nella sezione /MN di un programma.
Rimedio: Correggere la sezione /MN nel file .LS.

LANG-078 Invalid position syntax

Causa: L'opzione software ASCII Input ha rilevato un errore nella sezione /POS di un programma.
Rimedio: Correggere la sezione /POS nel file .LS.

LANG-079 Invalid section

Causa: L'opzione software ASCII Input ha rilevato una sezione non valida in un programma.
Rimedio: Correggere la sezione non valida nel file .LS.

LANG-080 Invalid filename

Causa: L'opzione software ASCII Input ha rilevato un nome di file non valido.
Rimedio: Verificare che il nome del programma coincida con quello del file .LS.

LANG-081 Invalid application header

Causa: L'opzione software ASCII Input ha rilevato un errore nell'intestazione di un programma.
Rimedio: Correggere la sezione /APPL nel file .LS.

LANG-090 Buffer is too small

Causa: L'opzione software ASCII Input ha rilevato che una linea di programma contiene troppi caratteri.
Rimedio: Diminuire il numero di caratteri presenti sulla linea del file .LS.

LANG-091 Can't print optimize data

Causa: Nel programma sono presenti dati di ottimizzazione ma non possono essere stampati.
Rimedio: Per i programmi che contengono dati di ottimizzazione può essere necessario adottare tecniche specifiche per la decodifica e successiva stampa.

LANG-094 File already exists

Causa: Il file specificato esiste già nell'unità di memoria.
Rimedio: Prima di scrivere il nuovo file nell'unità di memoria, cancellare il file esistente.

LANG-095 File does not exist

Causa: Il file specificato non esiste nell'unità di memoria.
Rimedio: Verificare il nome del file o il contenuto dell'unità di memoria.

LANG-096 Disk is full

Causa: L'unità di memoria è piena.
Rimedio: Usare una nuova unità di memoria o cancellare i file non più necessari.

LANG-097 Only one file may be opened

Causa: Si è tentato di aprire più di un file.
Rimedio: Non cercare di aprire più di un file alla volta.

LANG-098 Disk timeout

Causa: Non è possibile accedere all'unità di memoria.
Rimedio: Verificare che il dispositivo sia corretto, la porta sia impostata nel modo corretto e che sia attiva.

LANG-099 Write protection violation

Causa: L'unità di memoria è protetta in scrittura.
Rimedio: Rimuovere la protezione da scrittura.

LANG-100 Device error

Causa: Non è possibile accedere al dispositivo.
Rimedio: Collegare l'unità di memoria alla corretta porta di comunicazione.

4.11.2 Codici di allarme LECO

LECO-001 Error (%d^1)

Causa: L’errore il cui numero è in ( ) è generato nell’alimentatore per la saldatura.
Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

LECO-017 Action db failed (%d^1,%d^2,%d^3)

Causa: Un messaggio è stato inviato ad un altro componente del sistema in comunicazione digitale ArcLink, ma non è stata ricevuta risposta. Questo spesso accade quando un componente del sistema è spento o scollegato.
Rimedio: Verificare che tutti i dispositivi nel sistema siano alimentati correttamente. Se l’allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

LECO-018 Attribute error (%d^1,%d^2)

Causa: L'attributo interno read/write è fallito.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-019 Failure to restore non-volatile attributes

Causa: Le impostazioni di macchina, che erano state salvate al momento dello spegnimento, non possono essere ricaricate perché i dati sono danneggiati. Le due copie di backup delle impostazioni di macchina non sono complete e o non contengono dati validi. Sono stati impostati valori standard predefiniti. La calibrazione del sistema deve essere verificata.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-020 Primary non-volatile section failure

Causa: Le impostazioni di macchina, che erano state salvate al momento dello spegnimento, non possono essere ricaricate perché i dati sono danneggiati. La prima delle due copie non è stata verificata correttamente.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-021 Secondary non-volatile section failure

Causa: Le impostazioni di macchina, che erano state salvate al momento dello spegnimento, non possono essere ricaricate perché i dati sono danneggiati. La seconda delle due copie non è stata verificata correttamente.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-022 Non-volatile attributes restore fault (%d^1,%d^2,%d^3)

Causa: Le impostazioni di macchina, che erano state salvate al momento dello spegnimento, non possono essere ricaricate perché i dati non corrispondono alla configurazione corrente. Questo può accadere se il software nella macchina è stato aggiornato.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-023 Serial port watchdog timeout

Causa: Le comunicazioni seriali (RS-232) fra il PC e la macchina sono fallite perché il PC non ha risposto entro un tempo ragionevole.

Rimedio: Verificare tutte le connessioni fra il PC e l'unità.
Se si utilizza una USB con cavo seriale, verificare che il cavo sia tra quelli raccomandati.

LECO-024 ArcLink mapping failed (%d^1)

Causa: L'unità non è stata in grado di configurare le unità ad essa collegate. Questo problema di configurazione può essere causato dal tipo di unità collegate o da un'unità necessaria non collegata. Consultare il manuale dell'operatore per la configurazione appropriata delle unità.

Rimedio: Consultare il manuale dell'operatore per la configurazione appropriata dei dip switch.
Verificare che tutti i dispositivi nel sistema siano alimentati correttamente.

LECO-033 Sequencer fault (%d^1,%d^2,%d^3,%d^4)

Causa: Un componente del sistema ha incontrato un errore durante la sequenza di saldatura e ha causato l'arresto del sistema. Questo componente può essere l'alimentatore del filo, un'interfaccia utente o qualche altra parte del sistema.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-034 Sequencer weld cycle data fault (%d^1,%d^2,%d^3,%d^4)

Causa: La macchina non è stata in grado di aggiornare appropriatamente le impostazioni di saldatura sulle unità ad essa connesse. Questo può includere variabili come la velocità del filo.

Rimedio: Controllare gli altri oggetti nel sistema per verificare che siano pronti a saldare.
Verificare che non siano in esecuzione altre operazioni mentre il sistema tenta di saldare.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-035 Error updating active state (%d^1,%d^2,%d^3)

Causa: Durante la sequenza di saldatura, un tentativo di cambiare le impostazioni su un componente del sistema è fallito. Questo componente può essere l'alimentatore del filo, un'interfaccia utente o qualche altra parte del sistema.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-036 Error changing mode data (%d^1,%d^2,%d^3)

Causa: Durante la sequenza di saldatura, un tentativo di cambiare il modo di saldatura è fallito.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-037 Write config mem (%d^1,%d^2)

Causa: Questo codice di evento (scrittura della memoria di configurazione con azione sulla memoria di stato) può presentarsi solo se durante lo sviluppo è stato commesso un errore; contattare FANUC per maggiori informazioni.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-040 Output locked out in Weld Controller

Causa: L'uscita è stata disabilitata e non può essere abilitata da nessun processo finché permane la causa del blocco.

Rimedio: Accertarsi che l'interfaccia utente o lo spegnimento dell'alimentatore del filo non siano coinvolti.

LECO-049 Primary over current (%s^1,%s^2)

Causa: La corrente in ingresso alla macchina ha superato il limite di sicurezza. Questo allarme è normalmente causato da un abbassamento della tensione o dalla mancanza di una fase nell'alimentazione trifase, ma potrebbe anche essere provocato da una scheda difettosa oppure dal trasformatore principale.

Rimedio: Controllare la tensione e frequenza dell'alimentazione. Verificare che la connessione del primario sia configurata correttamente in funzione della tensione di alimentazione. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-050 Cap A under voltage (Cap A volts, Cap B volts)

Causa: La tensione su uno dei due banchi di condensatori in ingresso (banco A) è scesa al di sotto del normale limite operativo. Questo allarme è normalmente causato da un abbassamento della tensione o dalla mancanza di una fase nell'alimentazione trifase, ma potrebbe anche essere provocato da una scheda difettosa, dal condensatore principale, da un contattore oppure dal segnale di retroazione tensione/frequenza.

Rimedio: Controllare la tensione e frequenza dell'alimentazione. Verificare che la connessione del primario sia configurata correttamente in funzione della tensione di alimentazione. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-051 Cap B under voltage (Cap A volts, Cap B volts)

Causa: La tensione su uno dei due banchi di condensatori in ingresso (banco B) è scesa al di sotto del normale limite operativo. Questo allarme è normalmente causato da un abbassamento della tensione o dalla mancanza di una fase nell'alimentazione trifase, ma potrebbe anche essere provocato da una scheda difettosa, dal condensatore principale, da un contattore oppure dal segnale di retroazione tensione/frequenza.

Rimedio: Controllare la tensione e frequenza dell'alimentazione. Verificare che la connessione del primario sia configurata correttamente in funzione della tensione di alimentazione. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-052 Cap A over voltage (Cap A volts, Cap B volts)

Causa: La tensione su uno dei due banchi di condensatori in ingresso (banco A) ha superato il limite massimo consentito. Questo allarme è normalmente causato da un innalzamento della tensione nell'alimentazione trifase, ma potrebbe anche essere provocato da una scheda difettosa, dal condensatore principale, da un contattore oppure dal segnale di retroazione tensione/frequenza.

Rimedio: Controllare la tensione e frequenza dell'alimentazione. Verificare che la connessione del primario sia configurata correttamente in funzione della tensione di alimentazione. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-053 Cap B over voltage (Cap A volts, Cap B volts)

Causa: La tensione su uno dei due banchi di condensatori in ingresso (banco B) ha superato il limite massimo consentito. Questo allarme è normalmente causato da un innalzamento della tensione nell'alimentazione trifase, ma potrebbe anche essere provocato da una scheda difettosa, dal condensatore principale, da un contattore oppure dal segnale di retroazione tensione/frequenza.

Rimedio: Controllare la tensione e frequenza dell'alimentazione. Verificare che la connessione del primario sia configurata correttamente in funzione della tensione di alimentazione. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-054 Thermostat tripped (%s^1,%s^2)

Causa: La macchina si è disattivata perché è in sovraccarico. Questo accade normalmente perché l'intensità del ciclo di lavoro ha ecceduto il limite consentito, ma potrebbe anche essere causato da un insufficiente flusso di aria nella macchina o da un termostato difettoso.

Rimedio: Verificare che il carico di lavoro generato dal ciclo di saldatura non ecceda i limiti ammessi per la macchina. Verificare il posizionamento della macchina, in particolare per quanto riguarda la circolazione dell'aria intorno e attraverso il sistema. Verificare che sia effettuata la corretta manutenzione al sistema, compresa la rimozione di polvere e sporco accumulati sulle grate di aerazione in ingresso e in uscita e dai canali si raffreddamento della macchina.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-055 Soft start failed (%s^1,%s^2)

Causa: Durante la sequenza di avviamento, i banchi di condensatori non riescono a raggiungere il livello di tensione minimo previsto. Questo potrebbe essere causato da un contattore difettoso o da una bassa tensione di alimentazione; questo errore è tipicamente accompagnato da altri allarmi che devono a loro volta essere analizzati.

Rimedio: Controllare la tensione e frequenza dell'alimentazione. Verificare che la connessione del primario sia configurata correttamente in funzione della tensione di alimentazione.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-056 Momentary AC dropout

Causa: La tensione AC in ingresso è scesa troppo momentaneamente per un funzionamento sicuro.

Rimedio: Controllare la tensione della linea di alimentazione e accertarsi che sia entro il range operativo consultando il manuale utente dell'alimentatore per la saldatura. Accertarsi che le connessioni molex fra la scheda di ingresso e la scheda di controllo siano corrette.

LECO-057 Misc HW fault (%s^1,%s^2)

Causa: Questo allarme (guasto hardware miscellaneo) non dovrebbe verificarsi sul campo; contattare FANUC per maggiori informazioni.

Rimedio: Il problema può essere conseguenza di una improvvisa sovracorrente primaria associata a una saturazione del trasformatore principale. Vedi LECO-49 per ulteriori informazioni.

LECO-065 Secondary over current (%s^1,%s^2)

Causa: Un livello elevato di corrente in uscita (media su lungo periodo) ha causato un sovraccarico. Questo si verifica comunemente quando viene utilizzato un tipo di perno sbagliato in una macchina STT o se vi è una mancanza di fase nell'alimentazione trifase. Quando si verifica questo errore, la corrente di uscita viene ridotta a 100A e potrebbe verificarsi la condizione di saldatura dell'ugello della torcia.

Rimedio: Relativamente al processo, verificare che i parametri utilizzati per la saldatura non eccedano i limiti della macchina. Verificare che la sporgenza del filo, il diametro del filo stesso ed il gas siano impostati correttamente per il processo di saldatura selezionato. Verificare che il circuito di saldatura non presenti dispersioni o corto-circuiti.
Verificare che tutti i fusibili siano in buono stato.
Verificare che tutti le tre fasi siano presenti all'ingresso del contattore. Quando il contattore è chiuso, accertarsi che le tre fasi siano presenti anche sul lato uscita (verso il raddrizzatore).
Le macchine equipaggiate con un terminale di uscita STT utilizzano un limite dell'uscita secondaria più basso per proteggere i circuiti STT. Se la macchina è equipaggiata con un terminale di uscita STT, considerare la possibilità di utilizzare il perno di uscita standard per applicazioni che richiedono maggiori prestazioni.
Richiedere alla FANUC un aggiornamento del firmware.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-066 Power down 42 (%s^1,%s^2)

Causa: E' scattato il circuito GFCI. Questo evento viene rilevato quando la corrente viene trasmessa dall'arco di saldatura alla terra della macchina.

Rimedio: Verificare che i cavi siano connessi appropriatamente alla saldatrice.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-067 Cap balance error (%s^1,%s^2)

Causa: La differenza di potenziale tra i due banchi di condensatori di ingresso ha superato il limite di sicurezza. Questa accade normalmente quando viene data alimentazione (se la macchina non è stata utilizzata per un lungo periodo) oppure se una fase è mancante nell'alimentazione trifase, ma questo allarme può anche essere provocato da una scheda difettosa, dal condensatore principale o dal trasformatore.

Rimedio: Verificare la tensione di alimentazione.
Controllare i collegamenti e i cavi.
Sistemi AC/DC: Verificare che non siano presenti corto-circuiti nel circuito di saldatura. Assicurarsi che la testa della torcia sua isolata correttamente.

LECO-068 CPU dropped Heart Beat (%s^1,%s^2)

Causa: La macchina ha rilevato un errore interno di elaborazione.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-069 Output voltage high (%d^1,%d^2,%d^3)

Causa: La macchina ha rilevato che la tensione di saldatura è eccessiva. Verificare che la tensione di alimentazione selezionata sull'interruttore generale sia corretta.

Rimedio: Verificare la tensione di alimentazione.

LECO-070 Secondary over current (%s^1,%s^2)

Causa: Un livello elevato di corrente in uscita (media di breve periodo) ha causato un sovraccarico. Questo accade comunemente quando è presente un corto-circuito sul circuito di saldatura all'esterno della macchina. Questo allarme si può presentare anche se il perno di uscita utilizzato non è corretto per l'equipaggiamento di saldatura di perni, oppure se una fase dell'alimentazione trifase è mancante; un'altra situazione in cui questo errore può essere generato è l'inizio di un processo di saldatura a corrente elevata.

Rimedio: Verificare che il circuito di saldatura non sia in corto.
Verificare che la sporgenza del filo, il diametro del filo stesso ed il gas siano impostati correttamente per il processo di saldatura selezionato.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-071 Misc HW fault (cap fault or hb) (%s^1,%s^2)

Causa: La macchina ha rilevato un guasto dell'hardware.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-072 Misc HW fault high (main opened) (%s^1,%s^2)

Causa: Un guasto dell'hardware ha aperto il contattore sull'ingresso dell'alimentazione principale. Normalmente questo allarme si presenta insieme ad altri.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-073 Single phase (%s^1,%s^2)

Causa: La macchina ha rilevato che l'alimentazione è monofase e, quindi, essa può lavorare ad un livello prestazionale ridotto. Fare riferimento al manuale di istruzioni della macchina per avere ulteriori informazioni sul funzionamento con alimentazione monofase.

Rimedio: Verificare i fusibili.
Verificare che tutti le tre fasi siano presenti all'ingresso del contattore. Quando il contattore è chiuso, accertarsi che le tre fasi siano presenti anche sul lato uscita (verso il raddrizzatore).
Se il funzionamento monofase è intenzionale gli errori di sovracorrente nel secondario sono un problema, verificare che la procedura di saldatura non ecceda i limiti di uscita ridotti della macchina. Verificare che il circuito di saldatura non presenti dispersioni o corto-circuiti.

LECO-082 DSP load high (%d^1,%d^2)

Causa: Il DSP (Digital Signal Processor) del sistema non risponde più alle richieste heartbeat del processore principale.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-083 Voltage sense loss (%s^1,%s^2)

Causa: La macchina ha rilevato un'uscita insolitamente alta per il valore basso visto sul segnale di retroazione della tensione. Normalmente questo si verifica quando un sensore di tensione viene scollegato dal circuito di saldatura o è connesso alla polarità opposta.

Rimedio: Verificare se il circuito di rilevazione della tensione 67 è abilitato e connesso
Verificare se il circuito di rilevazione della tensione 21 è abilitato e connesso

LECO-084 Secondary overcurrent fault

Causa: Un livello elevato di corrente in uscita (media su lungo periodo) ha causato un sovraccarico. Questo si verifica comunemente quando viene utilizzato un tipo di perno sbagliato in una macchina STT, se vi è una mancanza di fase nell'alimentazione trifase o nel caso di un corto circuito nel cavo di alimentazione della saldatrice. Quando si presenta questo allarme, l'uscita della macchina passa allo stato OFF.

Rimedio: Relativamente al processo, verificare che i parametri utilizzati per la saldatura non eccedano i limiti della macchina. Verificare che la sporgenza del filo, il diametro del filo stesso ed il gas siano impostati correttamente per il processo di saldatura selezionato. Verificare che il circuito di saldatura non presenti dispersioni o corto-circuiti.
Verificare che tutti le tre fasi siano presenti all'ingresso del contattore. Quando il contattore è chiuso, accertarsi che le tre fasi siano presenti anche sul lato uscita (verso il raddrizzatore).
Le macchine equipaggiate con un terminale di uscita STT utilizzano un limite dell'uscita secondaria più basso per proteggere i circuiti STT. Se la macchina è equipaggiata con un terminale di uscita STT, considerare la possibilità di utilizzare il perno di uscita standard per applicazioni che richiedono maggiori prestazioni.
Richiedere a FANUC un aggiornamento del firmware.
Controllare che il cavo di alimentazione della saldatrice non sia in corto. Se è in corto, sostituirlo.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-085 Comm with DSP failed

Causa: La macchina ha rilevato un errore interno. Questo può talvolta verificarsi a causa di disturbi ad alta frequenza o di disturbi sulla linea di alimentazione.

Rimedio: Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-086 Comm with chopper failed (%s^1,%s^2)

Causa: Ci sono stati troppi errori di comunicazione fra la scheda principale e la scheda chopper. Questo può talvolta verificarsi a causa di disturbi ad alta frequenza o di disturbi sulla linea di alimentazione.

Rimedio: Controllare il cavo di comunicazione fra le due schede.
Isolare la macchina dai disturbi ad alta frequenza.
Se il problema si verifica ogni volta che vengono attivate le comunicazioni, sostituire la scheda chopper.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-087 FGEN error (%s^1,%s^2)

Causa: La macchina ha rilevato un errore interno di elaborazione.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-088 Primary input power bd not ready

Causa: La macchina ha rilevato un problema sull'alimentazione primaria.

Rimedio: Identificare e risolvere il problema.
Se l'errore si verifica ogni volta che viene applicata l'alimentazione e non ci sono problemi sull'alimentazione primaria, sostituire la scheda di controllo dell'ingresso.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-098 Seq. weld cycle data retry (%d^1,%d^2)

Causa: L'aggiornamento dei parametri di saldatura non è riuscito correttamente mentre il sistema stava eseguendo un processo di saldatura. Questo accade normalmente quando un dispositivo non funziona correttamente oppure è occupato nell'esecuzione di altre operazioni come la comunicazione con l'esterno.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-129 Wire drive motor overload (%d^1,%d^2)

Causa: Il motore per il traino del filo è sovraccarico. Questo può essere causato da un aggrovigliamento del filo oppure da un'eccessiva resistenza opposta allo srotolamento del filo dalla bobina.

Rimedio: Controllare la tensione pilota.
Controllare l'allineamento dei rulli e degli ingranaggi.
Controllare il funzionamento dell'alimentatore del filo e verificare che i cavi di controllo non siano stesi lungo la condotta della corrente.
Se il sistema è nel modo saldatura a corrente costante e l'alimentatore del filo funziona al suo limite massimo, selezionare un rapporto di trasmissione più veloce. Avvicinare all'arco la posizione del sensore di tensione.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-130 Wire drive motor overcurrent (%d^1,%d^2)

Causa: Il motore di traino del filo è in sovraccarico perché la corrente ha ecceduto il limite massimo. Questo può essere causato da un aggrovigliamento del filo oppure da un'eccessiva resistenza opposta allo srotolamento del filo dalla bobina.

Rimedio: Verificare l'alimentazione del filo.

LECO-131 Shutdown 1 (%d^1,%d^2)

Causa: Il circuito n° 1 di spegnimento nel connettore I/O esterno del meccanismo di traino del filo è aperto. l'apertura di questo circuito genera un errore allo scopo di interrompere il funzionamento della macchina.

Rimedio: Verificare che il circuito "Shutdown1 Input" sia chiso.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-132 Shutdown 2, water fault (%d^1,%d^2)

Causa: Il circuito n° 2 di spegnimento (tipicamente un allarme sul sistema di raffreddamento ad acqua) nel connettore I/O esterno del meccanismo di traino del filo è aperto. L'apertura di questo circuito genera un errore allo scopo di interrompere il funzionamento della macchina.

Rimedio: Verificare che il circuito "Shutdown2 Input (Water Fault)" sia chiso.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-133 Failed to find arcobject (%d^1,%d^2)

Causa: L'ingresso trigger sul connettore I/O esterno è stato disabilitato. Il comando trigger non può essere comunicato perché la configurazione o lo stato del sistema lo impedisce.

Rimedio: Accertarsi che i dip switch della scheda Ethernet siano impostati correttamente.
Verificare che tutte le connessioni ArcLink siano configurate correttamente.
Controllare eventuali codici di errore lampeggianti sui componenti del sistema.
Verificare l'impostazione dei dip switch su tutte le schede a circuiti stampati del sistema.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-135 Wire drive no UIF (%d^1)

Causa: La configurazione richiesta non è stata trovata nella macchina. Verificare la configurazione e lo stato delle unità connesse alla macchina.

Rimedio: Verificare che tutte le connessioni ArcLink siano configurate correttamente.
Verificare l'impostazione dei dip switch su tutte le schede a circuiti stampati del sistema.

LECO-136 Wire drive send trigger fail (%d^1,%d^2,%d^3)

Causa: Il circuito di ingresso del trigger sul connettore I/O esterno dell'alimentatore del filo non ha potuto avviare la sequenza di saldatura. Normalmente questo si verifica quando il sistema è occupato a gestire altre richieste o operazioni.

Rimedio: Decodificare il registro degli eventi per determinare il motivo per cui non è stato possibile inviare il trigger. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-145 Failed to update the polarity attribute (%d^1,%d^2)

Causa: Non è stato possibile aggiornare correttamente la polarità del sensore.

Rimedio: Verificare lo stato della scheda di controllo.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-146 No flow in the water cooler

Causa: Nel sistema di raffreddamento ad acqua connesso a Speedtec 500S non c'è flusso dopo 3 secondi di saldatura.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-149 Spool/Pull motor overload fault code (%d^1,%d^2)

Causa: Il motore di traino del filo è in sovraccarico perché la corrente ha ecceduto il limite massimo. Questo può essere causato da un aggrovigliamento del filo oppure da un'eccessiva resistenza opposta allo srotolamento del filo dalla bobina.

Rimedio: Controllare il freno del filo e il sistema si alimentazione del filo per un eventuale blocco.
Verificare che il motore di spinta spinga appropriatamente.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-356 Error sending email (%d^1)

Causa: La macchina non è stata in grado di inviare un messaggio di posta elettronica. Verificare che le impostazioni per l'invio di messaggi di posta elettronica siano corrette e che nella rete Ethernet sia presente un server di posta elettronica.

Rimedio: Utilizzare il software per il monitoraggio della produzione per verificare la configurazione della posta elettronica. Verificare le connessioni in rete Ethernet.

LECO-357 Error access email mem (dir %d^1, image %d^2)

Causa: Le impostazioni relative alla posta elettronica non sono state ricaricate correttamente. Tutte le impostazioni relative alla posta elettronica devono essere verificate.

Rimedio: Utilizzare il software per il monitoraggio della produzione per verificare la configurazione della posta elettronica.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-769 PM save counters failed

Causa: I risultati complessivi della saldatura rilevati con il software di monitoraggio della produzione non sono stati salvati quando la macchina è stata spenta. I valori complessivi della saldatura visualizzati nella cartella Weld Totals dell'applicazione e i dati inclusi nel rapporto riassuntivo inviato con posta elettronica potrebbero non essere completi.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-770 PM save weld cfg failed

Causa: Le configurazioni dei profili di saldatura rilevate con il software di monitoraggio della produzione non sono state salvate quando la macchina è stata spenta.

Rimedio: Verificare la configurazione dei profili di saldatura.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-771 PM save sys cfg failed

Causa: La configurazione del sistema per il software di monitoraggio della produzione non è stata salvata quando la macchina è stata spenta.

Rimedio: Verificare la configurazione del software di monitoraggio della produzione.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-772 PM read counters failed

Causa: I risultati complessivi della saldatura rilevati con il software di monitoraggio della produzione non sono stati ricaricati quando la macchina è stata riaccesa. I valori complessivi della saldatura visualizzati nella cartella Weld Totals dell'applicazione e i dati inclusi nel rapporto riassuntivo inviato con posta elettronica potrebbero non essere completi.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-773 PM read weld cfg failed

Causa: La configurazione dei profili di saldatura per il software di monitoraggio della produzione non è stata ricaricata quando la macchina è stata riaccesa.

Rimedio: Verificare la configurazione dei profili di saldatura.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-774 PM read sys cfg failed

Causa: La configurazione del sistema per il software di monitoraggio della produzione non è stata caricata quando la macchina è stata riaccesa.

Rimedio: Verificare la configurazione del software di monitoraggio della produzione.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-775 PM failed reading attribute (er:%d^1,dest:%d^2,id:%d^3)

Causa: Il software di monitoraggio della produzione non ha potuto determinare il profilo di saldatura che dovrebbe utilizzare. E' possibile che alcuni dati non siano stati registrati nel profilo di saldatura corretto.

Rimedio: Verificare che tutti i dispositivi del sistema stiano funzionando correttamente.
Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-849 PM I fault (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: La corrente di uscita è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. La corrente di uscita è più bassa del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare i parametri di saldatura, la configurazione e la posizione del pezzo. La configurazione include, ma non è limitata a: flusso del gas, tipo e dimensione del filo, sporgenza, lunghezza del cavo, accumulo di spruzzi, usura della punta.
Verificare che i ritardi di inizio e fine siano impostati correttamente per rimuovere l'inizio e la fine della saldatura.

LECO-850 PM V fault (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: La tensione di uscita è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. La tensione di uscita è più bassa del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare i parametri di saldatura, la configurazione e la posizione del pezzo. La configurazione include, ma non è limitata a: flusso del gas, tipo e dimensione del filo, sporgenza, lunghezza del cavo, accumulo di spruzzi, usura della punta.
Verificare che i limiti di tensione per il profilo di saldatura costituiscano un range ragionevole per l'applicazione.
Questo include anche "Seconds Until Voltage Limit" nella sezione delle impostazioni di carattere generale.
Verificare che i ritardi di inizio e fine siano impostati correttamente per rimuovere l'inizio e la fine della saldatura.

LECO-851 PM W fault (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: La velocità di avanzamento del filo (WFS) è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. La velocità di avanzamento del filo è più bassa del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare che le impostazioni di saldatura relative alla velocità del filo siano corrette.
Verificare che i limiti di tensione per il profilo di saldatura costituiscano un range ragionevole per l'applicazione.
Questo include anche "Seconds Until Voltage Limit" nella sezione delle impostazioni di carattere generale.
Verificare che i ritardi di inizio e fine siano impostati correttamente per rimuovere l'inizio e la fine della saldatura.

LECO-852 PM WeldScore fault (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: Si è verificata una limitazione del software di monitoraggio della produzione.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-853 PM T fault (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: Il tempo di saldatura è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. il tempo di saldatura è più basso del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare che la saldatura sia stata eseguita alla velocità corretta e che abbia avuto la durata prevista.
Verificare i limiti di tempo definiti per il profilo.

LECO-864 PM WeldScore alarm (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: Si è verificata una limitazione del software di monitoraggio della produzione.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-865 PM I alarm (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: La corrente di uscita è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. La corrente di uscita è più bassa del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare i parametri di saldatura, la configurazione e la posizione del pezzo. La configurazione include, ma non è limitata a: flusso del gas, tipo e dimensione del filo, sporgenza, lunghezza del cavo, accumulo di spruzzi, usura della punta.
Verificare che i limiti di tensione per il profilo di saldatura costituiscano un range ragionevole per l'applicazione.
Questo include anche "Seconds Until Voltage Limit" nella sezione delle impostazioni di carattere generale.
Verificare che i ritardi di inizio e fine siano impostati correttamente per rimuovere l'inizio e la fine della saldatura.

LECO-866 PM V alarm (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: La tensione di uscita è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. La tensione di uscita è più bassa del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare i parametri di saldatura, la configurazione e la posizione del pezzo. La configurazione include, ma non è limitata a: flusso del gas, tipo e dimensione del filo, sporgenza, lunghezza del cavo, accumulo di spruzzi, usura della punta.
Verificare che i limiti di tensione per il profilo di saldatura costituiscano un range ragionevole per l'applicazione.
Questo include anche "Seconds Until Voltage Limit" nella sezione delle impostazioni di carattere generale.
Verificare che i ritardi di inizio e fine siano impostati correttamente per rimuovere l'inizio e la fine della saldatura.

LECO-867 PM W alarm (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: La velocità di avanzamento del filo (WFS) è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. La velocità di avanzamento del filo è più bassa del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare che le impostazioni di saldatura relative alla velocità del filo siano corrette.
Verificare che i limiti di tensione per il profilo di saldatura costituiscano un range ragionevole per l'applicazione.
Questo include anche "Seconds Until Voltage Limit" nella sezione delle impostazioni di carattere generale.
Verificare che i ritardi di inizio e fine siano impostati correttamente per rimuovere l'inizio e la fine della saldatura.

LECO-869 PM T alarm (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: Il tempo di saldatura è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. il tempo di saldatura è più basso del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare che la saldatura sia stata eseguita alla velocità corretta e che abbia avuto la durata prevista.
Verificare i limiti di tempo definiti per il profilo.

LECO-881 Weld profile runt occurred (t:%d^1,wp:%d^2)

Causa: Il software per il monitoraggio della produzione non ha effettuato il controllo del rispetto dei limiti in una saldatura perché il tempo impiegato ad eseguirla è stato troppo breve. Il tempo di saldatura è stato più breve di quello ottenuto combinando i ritardi all'inizio e alla fine.

Rimedio: Verificare che la durata della saldatura sia superiore alla combinazione dei ritardi all'inizio e alla fine.
Verificare i limiti di tempo definiti per il profilo.

LECO-882 Consumable low (weight:%s^1)

Causa: Il peso della bobina di filo è sceso sotto il limite "Warning Package Weight". L'alimentazione del filo deve essere verificata e, se necessario, la bobina di filo deve essere sostituita. Il tempo di saldatura è stato più breve di quello ottenuto combinando i ritardi all'inizio e alla fine.

Rimedio: Sostituire la bobina del filo e resettare il peso corrente del filo.
Verificare che i seguenti elementi di configurazione siano corretti. Initial Package Weight (Peso iniziale della bobina), Warning Package Weight (Preallarme sul peso della bobina), Wire Diameter (Diametro del filo), Metal Density (Densità del metallo).

LECO-897 PM I latched alarm (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: La corrente di uscita è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. La corrente di uscita è più bassa del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare i parametri di saldatura, la configurazione e la posizione del pezzo. La configurazione include, ma non è limitata a: flusso del gas, tipo e dimensione del filo, sporgenza, lunghezza del cavo, accumulo di spruzzi, usura della punta.
Verificare che i limiti di tensione per il profilo di saldatura costituiscano un range ragionevole per l'applicazione.
Questo include anche "Seconds Until Voltage Limit" nella sezione delle impostazioni di carattere generale.
Verificare che i ritardi di inizio e fine siano impostati correttamente per rimuovere l'inizio e la fine della saldatura.

LECO-898 PM V latched alarm (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: La tensione di uscita è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. La tensione di uscita è più bassa del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare i parametri di saldatura, la configurazione e la posizione del pezzo. La configurazione include, ma non è limitata a: flusso del gas, tipo e dimensione del filo, sporgenza, lunghezza del cavo, accumulo di spruzzi, usura della punta.
Verificare che i limiti di tensione per il profilo di saldatura costituiscano un range ragionevole per l'applicazione.
Questo include anche "Seconds Until Voltage Limit" nella sezione delle impostazioni di carattere generale.
Verificare che i ritardi di inizio e fine siano impostati correttamente per rimuovere l'inizio e la fine della saldatura.

LECO-899 PM W latched alarm (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: La velocità di avanzamento del filo (WFS) è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. La velocità di avanzamento del filo è più bassa del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare che le impostazioni di saldatura relative alla velocità del filo siano corrette.
Verificare che i limiti di tensione per il profilo di saldatura costituiscano un range ragionevole per l'applicazione.
Questo include anche "Seconds Until Voltage Limit" nella sezione delle impostazioni di carattere generale.
Verificare che i ritardi di inizio e fine siano impostati correttamente per rimuovere l'inizio e la fine della saldatura.

LECO-900 PM WeldScore latched alarm (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: Si è verificata una limitazione del software di monitoraggio della produzione.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

LECO-901 PM T latched alarm (hi:%d^1,lo:%d^2,wp:%d^3)

Causa: Il tempo di saldatura è al di fuori dei limiti previsti nel profilo di saldatura del software di monitoraggio della produzione. il tempo di saldatura è più basso del limite inferiore o più alta del limite superiore.

Rimedio: Verificare che la saldatura sia stata eseguita alla velocità corretta e che abbia avuto la durata prevista. Verificare i limiti di tempo definiti per il profilo.

4.11.3 Codici di allarme LNTK

LNTK-000 STOP Unknown error (LN00)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore (COLD START). (Spegnere e riaccendere il controllore). Se il problema persiste, contattare la FANUC Robotics.

LNTK-001 STOP No global variables

Causa: Le variabili globali per la funzione Line Tracking non sono state caricate correttamente.

Rimedio: Consultare il manuale per l'operatore dell'opzione software Line tracking per avere informazioni sulla procedura di configurazione del sistema.

LNTK-002 STOP Motion data missing

Causa: I dati interni di movimento in Line Tracking non sono stati trovati.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore (COLD START). (Spegnere e riaccendere il controllore). Se il problema persiste, contattare la FANUC Robotics.

LNTK-003 STOP Error allocating data memory

Causa: L'allocazione della memoria interna per il Line Tracking non è riuscita.

Rimedio: Verificare l'utilizzo della memoria e l'installazione dell'opzione software Line Tracking.

LNTK-004 STOP No system variables

Causa: Le variabili di sistema caratteristiche dell'opzione software Line Tracking (es. $LNSCH[], $LNSNRSCH[]) non sono state trovate.

Rimedio: Consultare il manuale per l'operatore dell'opzione software Line tracking per avere informazioni sulla procedura di configurazione del sistema.

LNTK-005 STOP Illegal schedule number

Causa: In un'istruzione per il Line Tracking oppure nei dati di intestazione del programma, è stato utilizzato un numero di indice di tabella di lavoro (tracking schedule) non valido.

Rimedio: Controllare i valori di indice inseriti per le istruzioni di Line Tracking o nei dati di intestazione del programma per verificare che siano compresi tra quelli specificati per la variabile di sistema $LNSCH[].

LNTK-006 STOP Illegal tracking type

Causa: Il tipo di Tracking, specificato nella tabella di parametri apposita (tracking schedule) associata al programma indicato, non è valido.

Rimedio: Controllare il valore della variabile di sistema $LNSCH[i].$TRK_TYPE (dove 'i' è il numero di tabella di lavoro specificata nella schermata DETAIL del programma) per assicurarsi che sia compreso tra quelli validi per la variabile stessa.

LNTK-007 STOP Illegal encoder number

Causa: Il numero di indice dell'encoder specificato in un'istruzione, o nei dati di intestazione del programma, con la variabile di sistema $LNSCH[i].$TRK_ENC_NUM (dove 'i' è il numero di tabella di lavoro specificata nella schermata DETAIL del programma), non è corretto.

Rimedio: Controllare il valore specificato per l'istruzione LINE[] e quello contenuto nella variabile di sistema $LNSCH[i].$TRK_ENC_NUM per assicurarsi che siano compresi tra quelli previsti per la variabile di sistema $ENC_STAT[].

LNTK-008 STOP Invalid nominal position

Causa: Nella tabella di lavoro associata al programma specificato (variabile di sistema $LNSCH[]) è stata utilizzata una posizione non valida o non inizializzata per il sistema di coordinate nominali per il Line Tracking.

Rimedio: Controllare il valore della variabile di sistema $LNSCH[i].$TRK_FRAME (dove 'i' è il numero di tabella di lavoro specificata nella schermata DETAIL del programma) per assicurarsi che rappresenti una posizione valida e con tutti gli elementi definiti.

LNTK-009 STOP Illegal position type

Causa: Il tipo o la rappresentazione dei dati di posizione utilizzati nel programma specificato non sono corretti. (I programmi per Tracking lineare o circolare DEVONO avere tutte le posizioni rappresentate in forma cartesiana. La rappresentazione Joint non è consentita).

Rimedio: Controllare se il tipo di posizione utilizzato è valido, consultando il manuale per l'operatore. Verificare che la rappresentazione delle posizioni utilizzate in un programma di tracking sia di tipo cartesiano.

LNTK-010 STOP Illegal encoder schedule num

Causa: In un'istruzione di Line Tracking è stato specificato un numero errato di tabella di dati per l'encoder.

Rimedio: Vedi la descrizione della variabile di sistema $LNSNRSCH[] per controllare che il valore inserito sia compreso tra quelli validi per la variabile stessa.

LNTK-011 STOP Illegal boundary set number

Causa: Il numero di indice della coppia di limiti al movimento del robot nella finestra di Line Tracking specificato in un'istruzione, o nei dati di intestazione del programma, con la variabile di sistema $LNSCH[i].$SEL_BOUND (dove 'i' è il numero di tabella di lavoro specificata nella schermata DETAIL del programma), non è corretto.

Rimedio: Controllare il valore specificato per l'istruzione SELBOUND[] e quello contenuto nella variabile di sistema $LNSCH[i].$SEL_BOUND per assicurarsi che siano compresi tra quelli previsti per questa variabile di sistema.

LNTK-012 STOP Invalid input position

Causa: In un'istruzione del programma di Line Tracking specificato, è stata utilizzata una posizione non corretta o non inizializzata.

Rimedio: Controllare i valori contenuti nella posizione (o registro posizione) registrata nel programma di Line Tracking e verificare che contenga valori che identifichino una posizione valida.

LNTK-013 STOP Invalid trigger input value

Causa: Per il programma di Line Tracking specificato, è stato utilizzato un valore di conteggio impulsi, memorizzato al momento dell'intervento del segnale di presenza pezzo, non corretto o non inizializzato.

Rimedio: Verificare che il valore contenuto nel registro utilizzato dal programma di tracking specificato sia corretto.

LNTK-014 STOP Encoder/sensor not enabled

Causa: L'encoder associato al programma specificato (per mezzo della variabile di sistema $LNSCH[i].$TRK_ENC_NUM, dove 'i' è il numero di tabella di lavoro specificata nella schermata DETAIL del programma) deve essere abilitato prima di poter eseguire l'istruzione.

Rimedio: Inserire nel programma un'istruzione LINE per abilitare l'encoder utilizzato per il programma interessato.

LNTK-015 STOP Invalid encoder trigger value

Causa: Il sistema ha rilevato che il valore di trigger (specificato dalla variabile di sistema $LNSCH[i].$TRIG_VALUE, dove 'i' è il numero di tabella di lavoro specificata nella schermata DETAIL del programma) non è valido.

Rimedio: Prima di registrare o eseguire un programma di Line Tracking, è necessario accertarsi della validità del valore impostato.

LNTK-016 STOP Invalid input time

Causa: In un'istruzione del programma di Line Tracking specificato, è stato utilizzato un tempo di anticipo non corretto o non inizializzato.

Rimedio: Verificare il tempo di anticipo utilizzato per una inizializzazione corretta.

LNTK-017 STOP Invalid input pointer

Causa: Il puntatore interno alla posizione non è stato specificato in modo valido.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore (COLD START). (Spegnere e riaccendere il controllore). Se il problema persiste, contattare la FANUC Robotics.

LNTK-018 STOP Invalid teach distance

Causa: Il sistema ha rilevato che il valore impostato per la distanza di registrazione per il Line Tracking (specificata dalla variabile di sistema $LNSCH[i].$TEACH_DIST, dove 'i' è il numero di tabella di lavoro specificata nella schermata DETAIL del programma) non è valido.

Rimedio: Prima di registrare o eseguire un programma di Line Tracking, è necessario accertarsi della validità del valore impostato.

LNTK-019 STOP Invalid scale factor

Causa: Il sistema ha rilevato che il fattore di scala il Line Tracking (specificato dalla variabile di sistema $LNSCH[i].$SCALE, dove 'i' è il numero di tabella di lavoro specificata nella schermata DETAIL del programma) non è valido.

Rimedio: Prima di registrare o eseguire un programma di Line Tracking, è necessario accertarsi della validità del valore impostato. NOTA: Il fattore di scala deve avere un valore diverso da 0.

LNTK-020 STOP Invalid extreme position

Causa: Il sistema ha rilevato che la posizione estrema per il Line Tracking (specificata dalla variabile di sistema $LNSCH[i].$TCP_EXTRM, dove 'i' è il numero di tabella di lavoro specificata nella schermata DETAIL del programma) non è valida.

Rimedio: Prima di registrare o eseguire un programma di Line Tracking, è necessario accertarsi della validità del valore impostato. NOTA: Per disabilitare il controllo della posizione estrema per il Line Tracking, impostare il valore 1000000 (1.0E6).

LNTK-021 STOP Invalid track axis number

Causa: Il sistema ha rilevato che il numero di asse di Line Tracking (specificato dalla variabile di sistema $LNSCH[i].$TRK_AXIS_NUM, dove 'i' è il numero di tabella di lavoro specificata nella schermata DETAIL del programma) non è valido.

Rimedio: Assicurarsi che il numero di asse per il Line Tracking sia compreso tra quelli validi per quanto descritto per questa variabile di sistema.

LNTK-022 STOP No tracking hardware

Causa: Non è stato installato l'hardware di interfaccia per il Line tracking oppure le variabili di sistema non sono impostate correttamente.

Rimedio: Controllare la configurazione dell'hardware ed i valori contenuti nelle variabili di sistema $SCR.$ENC_TYPE e $SCR.$ENC_AXIS.

LNTK-023 STOP Bad tracking hardware

Causa: L'hardware di interfaccia con l'encoder per il Line Tracking non funziona correttamente.

Rimedio: Controllare l'hardware di interfaccia con l'encoder per il Line Tracking, compresi cavi e connessioni.

LNTK-024 STOP Illegal encoder average

Causa: Il valore di media encoder inserito non è valido.

Rimedio: Inserire un valore di media encoder valido.

LNTK-025 STOP Illegal encoder multiplier

Causa: Il valore di moltiplicatore encoder inserito non è valido.

Rimedio: Inserire un valore di moltiplicatore encoder valido.

LNTK-026 STOP Encoder not enabled

Causa: L'encoder per il Line Tracking non è abilitato.

Rimedio: Abilitare l'encoder per il Line Tracking prima di eseguire istruzioni che leggano il conteggio degli impulsi.

LNTK-027 STOP Invalid data on LNTK stack

Causa: Nello stack per il Line Tracking sono stati individuati dati non corretti.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore (COLD START). (Spegnere e riaccendere il controllore). Se il problema persiste, contattare la FANUC Robotics.

LNTK-028 STOP LNTK stack underflow

Causa: Lo stack di Line Tracking ha tentato di leggere più dati di quelli presenti.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore (COLD START). (Spegnere e riaccendere il controllore). Se il problema persiste, contattare la FANUC Robotics.

LNTK-029 STOP LNTK stack overflow

Causa: Sono presenti troppi sotto processi. Il numero di processi di Line tracking che possono essere richiamati da altri programmi è limitato.

Rimedio: Verificare che non vi siano chiamate non corrette a sottoprogrammi. Considerare la possibilità di strutturare la logica del ciclo in modo che le chiamate a sottoprogrammi siano meno numerose.

LNTK-030 STOP Stack / header mismatch

Causa: Il numero di tabella di parametri presente nello stack del tracking non coincide con la tabella di parametri del programma relativo.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore (COLD START). (Spegnere e riaccendere il controllore). Se il problema persiste, contattare la FANUC Robotics.

LNTK-031 STOP UFRAME must be zero

Causa: Non è ammessa la registrazione di posizioni con un sistema di coordinate utente selezionato diverso da 0 (WorldFrame).

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $MNUFRAMENUM[] a 0.

LNTK-032 STOP Conveyor resync failed

Causa: La sincronizzazione del convogliatore non è stata eseguita correttamente.

Rimedio: Verificare che la tabella di lavoro per il Line Tracking sia inizializzata correttamente, che l'encoder sia attivo e che tutto l'hardware stia funzionando correttamente.

LNTK-033 STOP Failed to send a packet

Causa: L'invio di un pacchetto di dati che include il valore di trigger non è riuscito.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore (COLD START). (Spegnere e riaccendere il controllore). Se il problema persiste, contattare la FANUC Robotics.

LNTK-034 STOP Failed to make a packet

Causa: La generazione di un pacchetto di dati che include il valore di trigger non è riuscita.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore (COLD START). (Spegnere e riaccendere il controllore). Se il problema persiste, contattare la FANUC Robotics.

LNTK-035 STOP Invalid INTR function pointer

Causa: Il sistema ha elaborato un puntatore ad una funzione interna non valido.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore (COLD START). (Spegnere e riaccendere il controllore). Se il problema persiste, contattare la FANUC Robotics.

LNTK-036 STOP Invalid tracking group

Causa: Questo gruppo di assi non supporta il Line Tracking.

Rimedio: Modificare la variabile di sistema $LNCFG.$GROUP_MSK per abilitare questo gruppo di assi per il Line Tracking. Se il problema persiste, contattare FANUC.

LNTK-037 STOP Rotation diff exceeds limit

Causa: La differenza sulla rotazione del pezzo durante l'esecuzione eccede i limiti previsti.

Rimedio: Ripetere la configurazione del sistema di coordinate di Line Tracking per questa applicazione.

LNTK-038 STOP CIRCLE tracking not supported

Causa: Il Tracking circolare non è supportato.

Rimedio: Non è possibile utilizzare il sistema di coordinate per il tracking circolare.

LNTK-039 STOP Use track uframe is not YES

Causa: La voce Use track uframe non è impostata a YES.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $lnsch[].$use_trk_ufm a TRUE così da rendere possibile l'utilizzo di questa funzione.

LNTK-040 WARN No line tracking task found

Causa: Non è presente alcuna task di Line Tracking.

Rimedio: Errore interno. Contattare FANUC.

LNTK-041 STOP Encoder is moved in T1 mode.

Causa: Per i movimenti in Line Tracking la limitazione della velocità s 250 mm/sec, quando il modo selezionato è T1, non è garantita. Per questo motivo, il movimento del robot non è consentito quando è selezionato il modo T1 ed il convogliatore è stato mosso.

Rimedio:

- Per eseguire un movimento di tracking quando è selezionato il modo T1, fermare il convogliatore.
- Per eseguire un movimento di tracking mentre il convogliatore si muove, selezionare il modo T2 oppure AUTO.

LNTK-042 WARN Skip outbound move LN:%d

Causa: Il robot non può raggiungere la posizione di destinazione prima di uscire dai limiti della finestra di tracking. Questo movimento viene interrotto per evitare la generazione di un allarme.

Rimedio: Aumentare la velocità del robot o estendere la finestra di tracking.

LNTK-043 STOP Multiple group not supported

Causa: I programmi di Line Tracking non supportano movimenti multi-gruppo.

Rimedio: Correggere il programma in modo che utilizzi un solo gruppo di assi.

LNTK-044 WARN Invalid DOUT %d^3 in Sched %d^2

Causa: L'uscita digitale specificata nella tabella di parametri indicata non è valida.

Rimedio: Cambiare la variabile, utilizzata per selezionare l'uscita digitale di segnalazione dell'uscita del pezzo dalla finestra di tracking, ad un valore che identifichi un'uscita digitale corretta.

LNTK-045 WARN Gp %d^2 near downstrm bound %d^3

Causa: Il pezzo si sta avvicinando al limite di uscita dalla finestra di tracking attualmente in uso.

Rimedio: Questo messaggio segnala che un allarme Track Destination Gone potrebbe essere imminente. Questo allarme può essere evitato fermando il convogliatore, modificando i limiti della finestra di tracking oppure correggendo la traiettoria in modo da rendere più rapida l'esecuzione del programma.

LNTK-046 STOP Cont_Turn permit key Not on

Causa: L'opzione software Continuous Turn è stata caricata senza che fosse attivato il bit di autorizzazione.

Rimedio: Un gruppo di assi in cui si utilizzi la funzione Continuous Turn non può essere utilizzato per Line Tracking. Il bit 0x400000 della variabile di sistema $scr.$update_map1 deve essere ON.

LNTK-047 STOP Limit Checking verification fail

Causa: Un cambio di orientamento della flangia del polso è stato necessario per evitare di incorrere in un limite software. Però, la verifica della nuova posizione non è riuscita. Tipicamente questo accade perché l'impostazione dei limiti della finestra di inseguimento, unitamente alla nuova posizione calcolata, costringono il robot a muoversi in una zona irraggiungibile.

Rimedio: Modificare la posizione nel programma oppure i limiti della finestra di tracking.

LNTK-048 STOP Tracking environment mismatch

Causa: Si è tentato di eseguire un movimento tracking in un ambiente non di inseguimento, oppure, viceversa, di eseguire un movimento non di tracking in un ambiente di inseguimento.

Rimedio: Interrompere definitivamente il programma interessato. Poi eseguire il movimento.

LNTK-049 WARN FEE Change to avoid limit LN:%d

Causa: Il sistema ha cambiato la direzione di movimento dell'ultimo asse del robot per evitare errori di limite assi.

Rimedio: Questo messaggio informa che il sistema ha cambiato la direzione di movimento dell'ultimo asse del robot per evitare errori di limite assi.

LNTK-050 STOP No Cont_Turn in tracking group

Causa: Un gruppo di assi utilizzato in Line Tracking comprende anche un asse utilizzato in rotazione continua.

Rimedio: Un gruppo di assi utilizzato in Line Tracking non può comprendere anche un asse utilizzato in rotazione continua.

LNTK-051 STOP $LNCFG.$SLC_PT_TRIG not set

Causa: Si è utilizzata l'istruzione ACCUTRIG senza che la variabile di sistema $lncfg.$slc_pt_trig fosse impostata come richiesto.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $lncfg.$slc_pt_trig a TRUE e spegnere e riaccendere il controllore.

LNTK-053 STOP Ethernet Encoder NOT ready

Causa: L'encoder Ethernet non è pronto perché l'encoder fisico è scollegato oppure non ha ricevuto impulsi dall'encoder fisico per un tempo che eccede quello massimo ammesso.

Rimedio: Se l'encoder fisico presenta l'allarme DAL, correggere la causa ed eliminare l'allarme. Se, invece, non vengono ricevuti impulsi dall'encoder fisico: Verificare il cavo Ethernet per questo controllore e per l'encoder. Modificare il limite massimo di tempo concesso alla lettura degli impulsi, se troppo breve.

LNTK-054 STOP Not a line tracking encoder

Causa: La funzione Line Tracking non supporta un numero di encoder superiore a 8.

Rimedio: Modificare la tabella dei parametri di tracking in modo che il numero di encoder sia compreso tra 1 e 8.

LNTK-055 STOP Ethernet Master DAL (Enc:%d)

Causa: Encoder Ethernet Master è scollegato.

Rimedio: Verificare i collegamenti dell'encoder.

LNTK-056 STOP Ethernet Enc Timeout (Enc:%d)

Causa: L'encoder Ethernet Master non ha aggiornato gli slave entro il tempo massimo consentito.

Rimedio: Il controllore dell'encoder Ethernet Master potrebbe essere fuori linea. Porre il controllore dell'encoder Ethernet Master in linea.

LNTK-057 STOP Encoder is moved use 100% ovrd

Causa: Durante il movimento del trasportatore, il robot si muove con un override minore del 100%

Rimedio: Durante il movimento del trasportatore, il robot deve muoversi con un override del 100%

LNTK-058 STOP Insch Indexer scale mismatch

Causa: Non c'è corrispondenza fra la configurazione dell'Indexer e l'impostazione del fattore di scala nella tabella per il tracking.

Rimedio: Controllare la configurazione dell'indexer e impostare il fattore di scala nella schermata di configurazione del tracking.

LNTK-059 STOP Ethernet Master DTER(Enc:%d)

Causa: L'encoder master dell'encoder Ethernet ha l'allarme DTRR.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-068 DTRR.

LNTK-060 STOP float Register value too big

Causa: Il valore del registro utilizzato da un'istruzione di Line Tracking non è valido.

Rimedio: Controllare il valore contenuto nel registro.

LNTK-061 STOP Not a vaid trkcd group mask

Causa: La maschera di gruppo del programma di tracking non è valida.

Rimedio: Impostare la maschera di gruppo del programma TP in modo conforme a $CD_PARAM.$MH_ROB_GMSK.

LNTK-062 STOP Leader follower out of Synch

Causa: La posizione relativa fra il robot leader e il robot follower è fuori tolleranza.

Rimedio: Muovere in jog il robot follower in modo che la posizione relativa sia in tolleranza.

LNTK-063 STOP COORD is needed in TRKCD prog

Causa: Tutti i comandi di movimento del programma TP di Line Tracking con movimento coordinato devono essere istruzioni COORD.

Rimedio: Aggiungere l'istruzione COORD a tutti i comandi di movimento coordinato del programma.

LNTK-065 STOP COORD needed in TRKCD trans

Causa: Il comando di movimento di un programma TP di Line Tracking successivo a un movimento coordinato deve contenere l'istruzione COORD.

Rimedio: Aggiungere l'istruzione COORD al comando di movimento che segue un movimento coordinato.

LNTK-067 STOP Diag axis not supported

Causa: Un asse lineare diagonale non può essere supportato da Rail Tracking.

Rimedio: Cambiare il tipo di asse lineare in modo che non sia un asse diagonale.

LNTK-070 STOP Conveyor move upstream

Causa: Il trasportatore si muove verso monte.

Rimedio: Se in realtà il trasportatore si muove verso valle, controllare il fattore di scala del Line Tracking. Se l'applicazione necessita di un movimento verso monte del trasportatore, abilitare questo controllo mettendo a OFF il bit 16 di $LNCFG.$COMP_SW2.

LNTK-071 STOP Can only record in Left pane

Causa: Non è possibile registrare la posizione di tracking nel riquadro di destra.

Rimedio: Editare e registrare la posizione di tracking nel riquadro di sinistra.

LNTK-072 STOP Wrong Uframe used in TRKCD prg

Causa: Il numero di sistema di coordinate utente per il follower non è impostato correttamente.

Rimedio: Impostare il numero di sistema di coordinate per il follower come numero dinamico del sistema di coordinate utente specificato nel menu di configurazione delle coordinate.

LNTK-073 STOP FLOAT TO LONG overflow

Causa: Allarme interno di sistema.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore. Se il problema persiste, subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC. Se il registro della diagnostica non è disponibile, eseguire un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

LNTK-074 STOP ADV_TRK Detach_prof v exceed

Causa: Allarme interno di sistema.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore. Se il problema persiste, subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC. Se il registro della diagnostica non è disponibile, eseguire un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

LNTK-075 WARN Circular Boundary not used

Causa: L'asse Z del sistema di coordinate del tracking circolare non è parallelo all'asse Z del sistema di coordinate world. La delimitazione circolare non può essere utilizzata per questo tracking circolare.

Rimedio: Se si utilizza la delimitazione circolare porre l'asse Z del tracking circolare parallelo all'asse Z del sistema di coordinate world. Se non si utilizza la delimitazione circolare , impostare $LNCFG_GRP[numero di gruppo].$WRK_RAD_ENB a FALSE per disabilitare la funzione circular boundary.

LNTK-076 STOP Inc motion is not supported

Causa: I movimenti incrementali non sono supportati da Line Tracking, Circular Tracking e Rail Tracking.

Rimedio: Le istruzioni di movimento incrementale non sono supportate.

4.11.4 Codici di allarme LRNR

LRNR-000 STOP Path Deviation Excess

Causa: La traccia del TCP raccolta durante l'apprendimento è troppo lontana dai dati geometrici dei punti registrati.

Rimedio: Accertarsi che le informazioni geometriche quali diametro/larghezza/lunghezza, centro, utool e uframe siano corrette.

LRNR-001 STOP Too many motion options

Causa: La linea del programma TP contiene troppi modificatori del movimento, così l'istruzione LRN TP non può essere aggiunta.

Rimedio: Rimuovere i modificatori non necessari.

LRNR-002 WARN Learning Iteration %d …

Causa: Il display mostra il procedere dell'apprendimento, L'argomento rappresenta l'iterazione dell'apprendimento.

Rimedio: Il messaggio è puramente informativo, non è necessaria alcuna azione.

LRNR-003 STOP Invalid learning data L:%d

Causa: I dati LRN di questa linea non sono validi. L è il numero della linea.

Rimedio: Il programma può essere cambiato dopo l'apprendimento. Ripetere l'apprendimento di questo programma.

LRNR-004 STOP TCP trace mismatched

Causa: La traccia del TCP raccolta durante l'apprendimento non è valida.

Rimedio: Fermare le altre visualizzazioni della traccia del TCP come la 4D graphics TCP trace.

LRNR-005 STOP Fixed J1 not reachable L:%d

Causa: L'orientamento attuale non può essere utilizzato per il movimento di 5 assi. L è il numero della linea.

Rimedio: Ruotare l'utensile nel sistema di coordinate utensile R (intorno al vettore di approccio e rigenerare il programma TP o toccare i punti TP.

LRNR-006 WARN Cannot record pos with LRN

Causa: La linea corrente del programma TP contiene dati LRN così non è possibile il tocco di questa posizione.

Rimedio: Se il tocco rio, rimuovere il modificatore LRN e ripeter l'apprendimento di questo programma.

LRNR-007 STOP Pos type not supported L:%d

Causa: Il tipo di rappresentazione della posizione non è supportato in questa linea. L è il numero della linea.

Rimedio: Rappresentare la posizione in modo cartesiano.

LRNR-008 STOP Motn option not supported L:%d

Causa: Sono state aggiunte altre opzioni di movimento come INC o WJNT a questa linea che contiene LRN. L è il numero della linea.

Rimedio: Rimuovere i modificatori del movimento non supportati come INC e WJNT.

LRNR-009 STOP Not enough memory for learning

Causa: La memoria è insufficiente per la raccolta dati durante l'apprendimento.

Rimedio: Utilizzare una DRAM più grande o utilizzare le porzioni di programma apprese una per volta.

LRNR-010 WARN Cannot apply learning data

Causa: I dati appresi memorizzati in LRN non corrispondono al programma TP originale.

Rimedio: Se il programma è stato modificato ripeterne l'apprendimento.

LRNR-011 STOP TP point not on circle L%d

Causa: Il punto TP non è sul cerchio. Impossibile aggiungere altre linee TP. L è il numero della linea.

Rimedio: Accertarsi che i dati geometrici siano corretti e che il programma sia stato appreso correttamente.

LRNR-012 STOP Cannot auto add lines L%d

Causa: Le linee TP esistenti non sono linee CIR. Impossibile aggiungere altre linee TP. L è il numero della linea.

Rimedio: Utilizzare linee TP CIR per utilizzare le funzioni Auto Add Lines.

LRNR-013 STOP Program modified %s

Causa: È stato modificato il programma specificato. L'argomento rappresenta il nome del programma.

Rimedio: Utilizzare le viste correlate (i + FCTN) per avviare ancora una volta LPC.

4.11.5 Codici di allarme LSTP

LSTP-001 STOP.G Motion grp %d is active

Causa: Mentre era ancora in corso un movimento che coinvolge il gruppo di assi interessato, si è tentato di porre questo gruppo di assi in arresto locale.

Rimedio:

1. Premere il tasto RESET.
2. Verificare che il gruppo di assi indicato non stia eseguendo alcun movimento prima che sia attivata la richiesta di arresto locale.
3. Quando si desidera richiedere di attivare lo stato di arresto locale da programma, impostare una maschera di selezione dei gruppi di assi con ' * ' per il gruppo di assi interessato.

LSTP-002 SERVO2 Brake on error in grp %d

Causa: Quando è stato attivato l'arresto locale, il freno non è intervenuto entro il tempo massimo consentito.

Rimedio:

1. Premere il tasto RESET.
2. Verificare che il controllo dei freni sia abilitato. Se la variabile di sistema $PARAM_GROUP[gruppo].$SV_OFF_ENB[asse] è impostata a FALSE, il controllo dei freni è disabilitato. Impostare la variabile di sistema $PARAM_GROUP[gruppo].$SV_OFF_ENB[asse] a TRUE, poi spegnere e riaccendere il controllore.
3. Verificare che l'impostazione del numero di freno sia corretta. Se il numero di freno non è corretto, il freno non interviene.

LSTP-004 SERVO2 Error setting DO ON (G:%d)

Causa: La richiesta, dal controllore del robot all'unità di arresto locale, di riattivazione dell'alimentazione non è stata generata. (Il segnale DO non è stato messo a ON.) Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Premere il tasto RESET.
2. Verificare che l'assegnazione del numero e del tipo di porta per il segnale DO dedicato al gruppo di assi specificato sia corretta.

LSTP-005 SERVO2 Error setting DO OFF (G:%d)

Causa: La richiesta, dal controllore del robot all'unità di arresto locale, di interruzione dell'alimentazione non è stata generata. (Il segnale DO non è stato messo a ON.) Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Premere il tasto RESET.
2. Verificare che l'assegnazione del numero e del tipo di porta per il segnale DO dedicato al gruppo di assi specificato sia corretta.

LSTP-006 SERVO2 DI1 ON timer expired (G:%d)

Causa: La richiesta di rimozione dell'alimentazione, dal controllore del robot all'unità di arresto locale, è stata generata (il segnale DO è stato messo a OFF), ma il segnale DI di risposta in ingresso dall'unità di arresto locale non è andato a ON entro il tempo massimo consentito. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Verificare che l'assegnazione del numero e del tipo di porta per il segnale DO dedicato al gruppo di assi specificato sia corretta.
2. Verificare che il segnale DI1 passi ON subito dopo l'apparizione dell'allarme. Se il segnale DI1 è ON, impostare le variabili di sistema $LS_CONFIG.$SDI_ON_LAG e $LS_CONFIG.$SDI_OFF_LAG al valore corretto. Se il segnale DI1 rimane OFF, non modificare le variabili di sistema indicate sopra.
3. Contemporaneamente potrebbe presentarsi l'allarme LSTP-012. Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
4. Verificare che i collegamenti siano corretti.
5. L'unità di arresto locale potrebbe essere difettosa. Sostituirla o documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

LSTP-007 SERVO2 DI1 OFF timer expired (G:%d)

Causa: La richiesta di rimozione dell'alimentazione, dal controllore del robot all'unità di arresto locale, è stata generata (il segnale DO è stato messo a OFF), ma il segnale DI di risposta in ingresso dall'unità di arresto locale non è andato a ON entro il tempo massimo consentito. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Verificare che l'assegnazione del numero e del tipo di porta per il segnale DO dedicato al gruppo di assi specificato sia corretta.
2. Verificare che il segnale DI1 passi ON subito dopo l'apparizione dell'allarme. Se il segnale DI1 è OFF, impostare le variabili di sistema $LS_CONFIG.$SDI_ON_LAG e $LS_CONFIG.$SDI_OFF_LAG al valore corretto. Se il segnale DI1 è ON, non modificare le variabili di sistema indicate sopra.
3. Contemporaneamente potrebbe presentarsi l'allarme LSTP-012. Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
4. Verificare che i collegamenti siano corretti.
5. L'unità di arresto locale potrebbe essere difettosa. Sostituirla o documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

LSTP-008 SERVO2 DI1 OFF in HDWR_ENBL (G:%d)

Causa: Il segnale DI1 dall'unità di arresto locale al controllore del robot è OFF mentre l'unità di arresto locale è abilitata per il gruppo di assi specificato. Si è verificato un disallineamento tra la richiesta e lo stato dell'hardware. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Verificare che l'assegnazione del numero e del tipo di porta per il segnale DO dedicato al gruppo di assi specificato sia corretta.
2. Se si controlla direttamente il segnale DO dal software all'unità di arresto locale, potrebbe essersi presentato l'allarme LSTP-008. Utilizzare il segnale DI2 quando si controlla direttamente l'unità di arresto locale.
3. Contemporaneamente potrebbe presentarsi l'allarme LSTP-012. Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
4. Verificare che i collegamenti siano corretti.
5. L'unità di arresto locale potrebbe essere difettosa. Sostituirla o documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

LSTP-009 SERVO2 DI1 ON in HDWR_DSBL (G:%d)

Causa: Il segnale DI1 dall'unità di arresto locale al controllore del robot è ON mentre l'unità di arresto locale è disabilitata per il gruppo di assi specificato. Si è verificato un disallineamento tra la richiesta e lo stato dell'hardware. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Verificare che l'assegnazione del numero e del tipo di porta per il segnale DO dedicato al gruppo di assi specificato sia corretta.
2. Se si controlla direttamente il segnale DO dal software all'unità di arresto locale, potrebbe essersi presentato l'allarme LSTP-008. Utilizzare il segnale DI2 quando si controlla direttamente l'unità di arresto locale.
3. Contemporaneamente potrebbe presentarsi l'allarme LSTP-012. Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
4. Verificare che i collegamenti siano corretti.
5. L'unità di arresto locale potrebbe essere difettosa. Sostituirla o documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

LSTP-010 STOP.G Motion grp %d entering LSTOP

Causa: Il gruppo di assi specificato ha ricevuto un comando di movimento mentre si accingeva ad attivare la modalità di arresto locale.

Rimedio:

1. Premere il tasto RESET.
2. Impostare il segnale DI2 a ON per disabilitare l'arresto locale se si desidera inviare un comando di movimento a questo gruppo di assi.

LSTP-011 STOP.G Motion grp %d is in LSTOP

Causa: Il gruppo di assi specificato ha ricevuto un comando di movimento mentre è in stato di arresto locale.

Rimedio:

1. Premere il tasto RESET.
2. Impostare il segnale DI2 a ON per disabilitare l'arresto locale se si desidera inviare un comando di movimento a questo gruppo di assi.

LSTP-012 SERVO2 LSU %d is in HDWR FAIL mode

Causa: L'unità di arresto locale si trova in stato di guasto hardware relativamente al segnale DI1 dall'unità stessa al controllore del robot. Contemporaneamente potrebbero presentarsi gli allarmi LSTP-006 e LSTP-009.

Rimedio: Si veda il rimedio descritto per gli allarmi LSTP-006 e LSTP-009. Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

LSTP-013 STOP.G Motion grp %d Torque active

Causa: Mentre era ancora in corso un movimento che coinvolge il gruppo di assi interessato, si è tentato di porre questo gruppo di assi in arresto locale.

Rimedio:

1. Premere il tasto RESET.
2. Verificare che il gruppo di assi indicato non stia eseguendo alcun movimento prima che sia attivata la richiesta di arresto locale.

LSTP-014 WARN Motion grp %d Torque warning

Causa: Mentre era ancora in corso un movimento che coinvolge il gruppo di assi interessato, si è tentato di porre questo gruppo di assi in arresto locale.

Rimedio:

1. Si tratta solo di un messaggio di avviso. Un allarme sarà generato alla scadenza del tempo previsto.
2. Verificare che il gruppo di assi indicato non stia eseguendo alcun movimento prima che sia attivata la richiesta di arresto locale.

LSTP-015 SERVO2 Brake setting error %d (G:%d)

Causa:

1. Il servo off (controllo freni) del gruppo di arresto locale è disabilitato.
2. Il numero del freno del gruppo di arresto locale è 0.
3. Il numero del freno del gruppo di arresto locale è utilizzato in un altro gruppo.

Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Abilitare il servo off (controllo freni) del gruppo di arresto locale.
2. Impostare un numero di freno corretto per questo gruppo.
3. Impostare un numero di freno corretto per questo gruppo.

4.12 M

4.12.1 Codici di allarme MACR

MACR-001 Can't assign to MACRO command

Causa: Le condizioni di assegnazione della macro non sono corrette.
Rimedio: Verificare l'eventuale presenza di una doppia definizione o se l'indice non è compreso nei limiti previsti.

MACR-003 Can't assign motn_prog to UK

Causa: Non è possibile assegnare un programma che utilizzi un gruppo di assi ad un tasto utente (UK).
Rimedio: Rimuovere il gruppo di assi dal programma.

MACR-004 Can't execute motn_prog by UK

Causa: Non è possibile eseguire un programma che utilizzi un gruppo di assi mediante un tasto utente (UK).
Rimedio: Rimuovere il gruppo di assi dal programma.

MACR-005 Please enable teach pendant

Causa: Non è possibile eseguire un programma quando la tastiera è disabilitata.
Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione.

MACR-006 Please disable teach pendant

Causa: Non è possibile eseguire un programma quando la tastiera è abilitata.
Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione.

MACR-007 The same macro type exists

Causa: L'assegnazione è già stata effettuata per un'altra macro.
Rimedio: Modificare il tipo di assegnazione.

MACR-008 Remote-cond isn't satisfied

Causa: Questo tipo di assegnazione è abilitato solo in condizioni di controllo da remoto.
Rimedio: Impostare le condizioni di controllo da remoto.

MACR-009 The index is out of range

Causa: L'indice di questa assegnazione è fuori dai limiti.
Rimedio: Modificare l'indice nell'assegnazione.

MACR-010 This SOP button is disabled

Causa: Questo pulsante SOP non è abilitato all'esecuzione di macro.
Rimedio: Verificare Il valore della variabile di sistema $MACRSOPENBL.

MACR-011 This UOP button is disabled

Causa: Questo segnale UOP non è abilitato all'esecuzione di macro.
Rimedio: Verificare Il valore della variabile di sistema $MACRSOPENBL.

MACR-012 Number of DI+RI is over

Causa: Il numero complessivo di segnali RI e DI utilizzati per eseguire macro supera il limite massimo. L'assegnazione di segnali RI e DI alle macro è possibile, ma il numero totale di assegnazioni è limitato al valore contenuto nella variabile di sistema $MACROMAXDRI. La variabile di sistema $MACROMAXDRI deve essere impostata a 5 e non deve mai essere cambiata.. Questo allarme viene generato quando il numero totale di assegnazioni macro di questo tipo supera il valore contenuto nella variabile di sistema $MACROMAXDRI..

Rimedio: Rimuovere l'assegnazione degli altri segnali RI e DI. Poi, assegnare i nuovi segnali.

MACR-013 MACRO execution failed

Causa: La Macro non può essere eseguita.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log.

MACR-016 The macro is not completed

Causa: La macro è stata interrotta definitivamente mentre era in esecuzione.

Rimedio: La prossima volta, l'esecuzione della macro partirà dalla prima linea.

4.12.2 Codici di allarme MARL

MARL-000 Data modification disallowed

Causa: L'operatore ha tentato di modificare dati attualmente utilizzati dal robot.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Per poter modificare i dati, in questo caso, è necessario interrompere l'esecuzione di tutti i programmi.

MARL-001 Data in use by Robot

Causa: L'operatore ha tentato di modificare dati attualmente utilizzati dal robot.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Per poter modificare i dati, in questo caso, è necessario interrompere l'esecuzione di tutti i programmi.

MARL-002 GET_VAR failed %s

Causa: L'esecuzione dell'istruzione GET_VAR del linguaggio KAREL non ha prodotto un risultato positivo.

Rimedio: Verificare che la variabile utilizzata esista e sia inizializzata. Contattare FANUC.

MARL-003 SET_VAR failed %s

Causa: L'esecuzione dell'istruzione SET_VAR del linguaggio KAREL non ha prodotto un risultato positivo.

Rimedio: Verificare che la variabile utilizzata esista e sia inizializzata. Contattare FANUC.

MARL-004 Could not save .VR file %s

Causa: Mentre era in corso il salvataggio di un file .VR, si è verificato un errore.

Rimedio: Verificare se l'unità di memoria è collegata o se il cavo è difettoso. Verificare che l'unità di memoria sia formattata correttamente. Verificare che l'unità di memoria non sia piena.

MARL-005 Could not load file %s

Causa: Mentre era in corso il caricamento di un file .VR, si è verificato un errore.

Rimedio: Verificare se l'unità di memoria è collegata o se il cavo è difettoso. Verificare che l'unità di memoria sia formattata correttamente. Verificare che l'unità di memoria non sia piena.

MARL-006 Could not create file %s

Causa: Si è verificato un errore durante la creazione del file MRDTxxx.vr.

Rimedio: Controllare lo stato della memoria RAM dal menu STATUS, Memory. Potrebbe non essere disponibile sufficiente memoria per la creazione del file. Se la memoria è a posto, contattare FANUC.

MARL-007 Error creating new variables

Causa: Si è verificato un errore durante la creazione di una variabile.

Rimedio: Questo messaggio è solo un avviso ed è sempre accompagnato da un altro allarme.

MARL-008 Error reading data %s

Causa: Si è verificato un errore durante la lettura dei dati immessi dall'operatore.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Ritentare l'operazione. Se questo messaggio permane, contattare FANUC.

MARL-009 Cannot use MODIFY

Causa: L'operatore sta tentando di modificare un file che non esiste nella memoria RAM del controllore.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Creare un nuovo file oppure caricarlo, se già creato.

MARL-010 File not loaded or created: %s

Causa: Il file non esiste nella memoria RAM del controllore.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

MARL-011 Cannot resume program

Causa: Potrebbe essere attivo un arresto di emergenza da pannello operatore, da tastiera di programmazione, oppure quest'ultima potrebbe essere abilitata.
Rimedio: Questo messaggio è un avvertimento e si presenta insieme ad un altro allarme che indica esattamente il motivo per cui il programma non può riprendere l'esecuzione.

MARL-012 Operator Panel E-stop ON

Causa: Il programma non può essere eseguito quando è attivo l'arresto di emergenza sul pannello operatore.
Rimedio: Disattivare l'arresto di emergenza sul pannello operatore e premere il tasto START per riprendere l'esecuzione del programma.

MARL-013 Teach pendant E-stop ON

Causa: Il programma non può essere eseguito quando è attivo l'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione.
Rimedio: Disattivare l'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione e premere il tasto START per riprendere l'esecuzione del programma.

MARL-014 Teach pendant is enabled

Causa: Il programma non può essere eseguito quando la tastiera di programmazione è abilitata.
Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione e premere il tasto START per riprendere l'esecuzione del programma.

MARL-015 Program not selected

Causa: Prima di premere il tasto START non è stato selezionato alcun programma.
Rimedio: Selezionare un programma e avviarlo premendo il tasto START.

MARL-016 %s already running

Causa: Si è tentato di avviare l'esecuzione di un programma, ma questa era già in corso.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva. Si tratta solo di un messaggio di avviso.

MARL-017 Register not defined %s

Causa: Il registro non è definito o non è compreso nell'intervallo di validità specificato.
Rimedio: Verificare se il registro è stato definito e che il suo indice sia entro i limiti previsti.

MARL-018 Reg %s could not be set

Causa: L'istruzione di scrittura del registro è fallita.
Rimedio: Verificare se il registro è stato definito e che il suo indice sia entro i limiti previsti e se contiene un valore appropriato. Terminare tutti i programmi e ritentare l'operazione.

MARL-019 MRTool aborted

Causa: L'operatore ha richiamato un altro menu senza aver premuto il tasto DONE nel menu di avvio del ciclo.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Non commutare la schermata prima di premere il tasto DONE nel menu di avvio ciclo.

MARL-020 Product number not entered

Causa: L'operatore ha premuto il tasto DONE senza avere indicato il numero del prodotto nel menu di avvio ciclo.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Immettere il numero del prodotto e premere il tasto DONE.

MARL-021 %s exists. Not loaded

Causa: Si è tentato di copiare un file che esiste già nella memoria del controllore.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

MARL-022 Loading error - %s

Causa: Si è verificato un errore durante il caricamento di un file nella memoria del controllore.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Il file non è stato caricato. Verificare se il cavo di comunicazione è connesso e che non sia difettoso. Assicurarsi che il file che si intende caricare esista nell'unità di memoria.

MARL-023 PosReg %s could not be set

Causa: L'istruzione di scrittura del registro posizione non è riuscita.
Rimedio: Verificare che i dati di posizione siano definiti e corretti. Terminare tutti i programmi e ritentare l'operazione.

MARL-031 %s Semaphore timeout

Causa: Questo allarme indica che si è presentato un problema con la porta seriale utilizzata per il dispositivo di presa attivo.
Rimedio: Azzerare le impostazioni della porta seriale cambiando, da menu Port Init, la selezione del protocollo da No Use a Host Comm e poi di nuovo a No Use. Eseguire le seguenti operazioni:

1. Selezionare la voce SETUP.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Port Init.

MARL-038 %s Invalid field value

Causa: Questo allarme indica che si è presentato un problema con la porta seriale utilizzata per il dispositivo di presa attivo.
Rimedio: Azzerare le impostazioni della porta seriale cambiando, da menu Port Init, la selezione del protocollo da No Use a Host Comm e poi di nuovo a No Use. Eseguire le seguenti operazioni:

1. Selezionare la voce SETUP.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Port Init.

MARL-046 %s Unknown AFD Error

Causa: Si è presentato un allarme. Necessita di essere più specifico.
Rimedio: Fare riferimento a *Pushcorp's FCU1000 Controller Manual* per avere informazioni dettagliate su questo allarme. Se non si riesce a risolvere il problema, contattare FANUC: Insieme all'allarme MARL-046 potrebbe essere presente anche il seguente: 1001 “Unknown command” 1.

4.12.3 Codici di allarme MASI

MASI-001 Internal Error (G: %d^2)

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

MASI-004 Out of memory

Causa: Durante l’inizializzazione, il sistema ha esaurito la memoria.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

MASI-005 %s

Causa: Messaggio di avvertimento. La causa è visualizzata nel messaggio.
Rimedio: Verificare la configurazione del sistema.

MASI-006 %s

Causa: Messaggio di errore di tipo STOP. La causa è visualizzata nel messaggio.
Rimedio: Verificare la configurazione del sistema.

MASI-010 MEMORY ALLOC ERROR

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

MASI-011 Pls Setup MASH

Causa: MASH non è ancora stato configurato.
Rimedio: Controllare e configurare RIPE e MASH.

MASI-013 Pls Set group mask in prog

Causa: Il programma che contiene le istruzioni WaitZone/SyncZone/EnterZone/ExitZone non ha una maschera di gruppo impostata.
Rimedio: Impostare una maschera di gruppo nella testata del programma o non utilizzare queste istruzioni.

MASI-014 Invalid Device ID

Causa: L'ID dell'unità specificato in WaitZone/SyncZone non è valido.
Rimedio: Correggere l'ID o configurare correttamente il sistema.

MASI-015 Pls use different Device ID

Causa: L'ID dell'unità specificato è stato utilizzato nella stessa istruzione WaitZone/SyncZone.
Rimedio: Correggere l'ID.

MASI-018 Err in OSXSND

Causa: C'è un errore nella trasmissione di pkt da un controllore all'altro.
Rimedio: Controllare la configurazione di MASH e RIPE.

MASI-019 Err in OSSND

Causa: C'è un errore nella trasmissione di pkt allo stesso controllore.
Rimedio: Controllare la configurazione di MASH e RIPE.

MASI-020 No System Variables (G: %d^2)

Causa: Le variabili di sistema non sono disponibili.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

MASI-021 No Data Structure (G: %d^2)

Causa: La struttura interna dei dati non è disponibile.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

MASI-022 Stack Underflow (G: %d^2)

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

MASI-023 No Stack (G: %d^2)

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

MASI-024 Stack Overflow (G: %d^2)

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

MASI-026 Corrupt data (G: %d^2)

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: Errore interno del sistema. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

4.12.4 Codici di allarme MCTL

MCTL-001 TP is enabled
Causa: La tastiera di programmazione è abilitata ed il controllo del movimento non è stato concesso.
Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione e ritentare la stessa operazione.

MCTL-002 TP is disabled
Causa: La tastiera di programmazione è disabilitata ed il controllo del movimento non è stato concesso.
Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione e ritentare la stessa operazione.

MCTL-003 system is in error status
Causa: Il sistema è in stato di errore e il controllo del movimento non è stato concesso.
Rimedio: Eliminare l'errore premendo il tasto RESET e ritentare l'operazione.

MCTL-004 motion is in progress
Causa: Il controllo del movimento non è stato concesso perché non è terminato il movimento precedente,
Rimedio: Attendere finché il robot non ha raggiunto l'arresto completo.

MCTL-005 not in control of motion
Causa: Il controllo del movimento non è stato concesso perché i freni sono ancora attivati.
Rimedio: Assicurarsi che i freni siano rilasciati e ritentare l'operazione.

MCTL-006 TP has motion control
Causa: Poiché la tastiera di programmazione ha attualmente il controllo del moto, il controllo del movimento non è stato concesso.
Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione e ritentare la stessa operazione.

MCTL-007 PROG has motion control
Causa: Il programma ha il controllo del movimento e quindi questo non è stato concesso al richiedente.
Rimedio: Arrestare o abortire il programma e ritentare di nuovo la stessa operazione.

MCTL-008 Operator panel has motion control
Causa: Poiché il pannello operatore ha attualmente il controllo del moto, questo non è stato concesso al richiedente.
Rimedio: Impostare correttamente la variabile di sistema $RMT_MASTER e ritentare nuovamente l'operazione.

MCTL-009 Other has motion control
Causa: Un'altra unità ha il controllo del movimento e, quindi, questo non è stato concesso al richiedente.
Rimedio: Impostare correttamente la variabile di sistema $RMT_MASTER e ritentare nuovamente l'operazione.

MCTL-010 Other than msrc is rel'ing
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MCTL-011 Due to error processing
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MCTL-012 subsystem code unknown
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MCTL-013 ENBL input is off

Causa: L'ingresso digitale ENBL dell'UOP è OFF.
Rimedio: Attivare il segnale ENBL a ON.

MCTL-014 Waiting for Servo ready

Causa: Il controllo del movimento non è stato concesso perché il servo non era attivato.
Rimedio: Attendere alcuni secondi affinché il servo sia attivo e pronto.

MCTL-015 Manual brake enabled

Causa: Il controllo del movimento non è stato concesso perché il controllo manuale dei freni è attivato.
Rimedio: Disabilitare il controllo manuale dei freni.

4.12.5 Codici di allarme MEMO

MEMO-002 Specified program is in use

Causa: Il programma specificato è in fase di modifica o di esecuzione.
Rimedio: Interrompere definitivamente il programma specificato. Oppure riselezionarlo dopo aver selezionato un altro programma.

MEMO-003 Specified program is in use

Causa: Il programma specificato è in fase di modifica o di esecuzione.
Rimedio: Interrompere definitivamente il programma specificato. Oppure riselezionarlo dopo aver selezionato un altro programma.

MEMO-004 Specified program is in use

Causa: Il programma specificato è in fase di modifica o di esecuzione.
Rimedio: Interrompere definitivamente il programma specificato. Oppure riselezionarlo dopo aver selezionato un altro programma.

MEMO-006 Protection error occurred

Causa: Il programma specificato è protetto dall'utente.
Rimedio: Togliere la protezione dal programma specificato.

MEMO-007 Invalid break number

Causa: Il numero di freno specificato non esiste.
Rimedio: Specificare un numero di freno valido.

MEMO-008 Specified line no. not exist

Causa: il numero di linea specificato non esiste nel programma specificato.
Rimedio: Specificare un numero di linea valido.

MEMO-010 Program name error

Causa: Il nome del programma specificato è differente da quello nel file P-code.
Rimedio: Specificare lo stesso nome di programma.

MEMO-013 Program type is different

Causa: Il tipo di programma specificato è diverso da quello che è in elaborazione.
Rimedio: Specificare lo stesso tipo di programma.

MEMO-014 Specified label already exists

Causa: Il numero di etichetta (LBL) specificato esiste già nel programma.
Rimedio: Specificare un numero di etichetta differente.

MEMO-015 Program already exists

Causa: Il programma specificato esiste già nel sistema.
Rimedio: Specificare un nome diverso per il programma. Oppure cancellare il programma registrato.

MEMO-019 Too many programs

Causa: Il numero dei programmi e delle routine eccede il massimo consentito (3200).
Rimedio: Cancellare i programmi inutilizzati.

MEMO-025 Label does not exist

Causa: L'etichetta specificata non esiste.
Rimedio: Impostare l'indice di una etichetta esistente.

MEMO-026 Line data is full

Causa: Il numero di linee supera il numero massimo possibile di linee (65535).
Rimedio: Cancellare le linee non necessarie.

MEMO-027 Specified line does not exist

Causa: Il numero di linea specificato non esiste.
Rimedio: Specificare un numero di linea differente.

MEMO-029 The line data can't be changed

Causa: Il dato di linea specificato non può essere cambiato. Le dimensioni del dato modificato è diversa da quella del dato originale prima che fosse sostituito.
Rimedio: Specificare un altro numero di linea o un dato della stessa grandezza.

MEMO-032 Specified program is in use

Causa: Il programma specificato è in fase di modifica o di esecuzione.
Rimedio: Interrompere definitivamente il programma specificato. Oppure riselezionarlo dopo aver selezionato un altro programma.

MEMO-034 The item can't be changed

Causa: L'oggetto specificato non può essere modificato perché bloccato dal sistema.
Rimedio: Specificare un altro elemento.

MEMO-038 Too many programs

Causa: Il numero dei programmi supera il massimo consentito.
Rimedio: Cancellare i file non utilizzati.

MEMO-048 Break point data doesn't exist

Causa: Il dato di break point specificato non esiste.
Rimedio: Specificare un altro break point.

MEMO-050 Program does not exist

Causa: Il programma specificato non esiste nel sistema.
Rimedio: Specificare un altro programma o crearne uno nuovo.

MEMO-056 Program does not exist

Causa: Il programma specificato non esiste nel sistema.
Rimedio: Specificare un altro programma o crearne uno nuovo.

MEMO-061 No write access

Causa: Il programma deve essere aperto con accesso alla scrittura prima di eseguire operazioni di lettura o scrittura.
Rimedio: Prima di eseguire un'operazione di scrittura sul programma, aprirlo con autorizzazione alla scrittura.

MEMO-065 Too many opened programs

Causa: Sono state usate troppe istruzioni CALL. Il numero di programmi aperti supera il massimo numero consentito (100).
Rimedio: Abortire tutti i programmi non necessari. Oppure, rimuovere le istruzioni CALL non necessarie.

MEMO-068 Specified program is in use

Causa: 1. Il programma specificato è in fase di modifica o di esecuzione.
2. Il programma specificato è utilizzato come MACRO.

Rimedio: 1. Interrompere definitivamente il programma specificato. Oppure riselezionarlo dopo aver selezionato un altro programma. 2. Rimuovere il programma dalla tabella di associazione delle MACRO.

MEMO-071 Position does not exist

Causa: I dati della posizione specificata non esistono.

Rimedio: Specificare un'altra posizione.

MEMO-072 Position data already exists

Causa: Esiste già il dato di posizione nella posizione specificata in cui ci si vuole muovere.

Rimedio: Specificare un'altra posizione. Oppure cancellare i dati presenti nella posizione specificata.

MEMO-073 Program does not exist

Causa: Il programma specificato non esiste nel sistema.

Rimedio: Specificare un altro programma o crearne uno nuovo.

MEMO-074 Program type is not TPE

Causa: L'operazione può essere applicata solo ai programmi registrati da tastiera di programmazione.

Rimedio: Selezionare un programma TPE.

MEMO-075 Program can't be used

Causa: Il programma deve essere aperto prima di eseguire operazioni di lettura o scrittura.

Rimedio: Aprire il programma prima di eseguire operazioni di lettura o scrittura.

MEMO-078 Program can't be used

Causa: Le operazioni specificate non sono supportate per questo tipo di programma.

Rimedio: Specificare un tipo di programma che sia adatto all'operazione.

MEMO-080 Protection error occurred

Causa: Il programma specificato è protetto dall'utente.

Rimedio: Togliere la protezione dal programma specificato.

MEMO-081 Specified program is in use

Causa: Il programma specificato è in fase di modifica o di esecuzione.

Rimedio: Interrompere definitivamente il programma specificato. Oppure riselezionarlo dopo aver selezionato un altro programma.

MEMO-088 Program does not exist

Causa: I dati della posizione specificata non esistono.

Rimedio: Specificare un'altra posizione.

MEMO-093 Specified program is in use

Causa: Il programma specificato è in fase di modifica o di esecuzione.

Rimedio: Interrompere definitivamente il programma specificato. Oppure riselezionarlo dopo aver selezionato un altro programma.

MEMO-094 Parameters are different

Causa: Esiste in memoria una routine con una definizione di parametro differente dalla routine caricata nel file PC.

Rimedio: Aggiornare il sistema di call caricato nel programma Karel o cancellare le vecchie routine dalla memoria di sistema.

MEMO-098 EOF occurs in file access

Causa: Si è verificato un EOF (Fine del file) durante l'accesso al file. Quando il file P-code è stato eseguito, si è verificato un EOF.

Rimedio: Il file P-code può essere danneggiato. Tradurre il programma Karel specificato di nuovo. Ricaricare il file P-code.

MEMO-099 Program name is wrong

Causa: La lunghezza del nome del programma è diversa da quella del dato del P-code.
Rimedio: Verificare il nome del programma specificato.

MEMO-103 Check sum error occurred

Causa: Il dato specificato non è valido. Errore interno del sistema.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MEMO-104 Program already exists

Causa: Il programma specificato esiste già nel sistema.
Rimedio: Specificare un nome diverso per il programma. Oppure cancellare il programma registrato.

MEMO-112 Break data already exists

Causa: Il numero di break point specificato esiste già nel programma.
Rimedio: Specificare un altro break point.

MEMO-113 File access error

Causa: La porta da cui si vuole caricare il programma non è connessa.
Rimedio: Verificare l'impostazione della porta ed il dispositivo collegato.

MEMO-114 Break point can't be removed

Causa: I dati di break point non possono essere sovrascritti. Il programma è protetto dall'utente o è in esecuzione.
Rimedio: Togliere la protezione dal programma specificato. Oppure interrompere definitivamente il programma specificato.

MEMO-115 Break point can't be removed

Causa: I dati di break point non possono essere rimossi. Il programma è protetto dall'utente o è in esecuzione.
Rimedio: Togliere la protezione dal programma specificato. Oppure interrompere definitivamente il programma specificato.

MEMO-119 Application data doesn't exist

Causa: I dati di processo specificati non esistono perché il programma non corrisponde all'applicazione specificata.
Rimedio: Specificare altri dati di processo. Poi creare il programma nel sistema corrente.

MEMO-120 Application data doesn't exist

Causa: I dati di processo specificati non esistono perché il programma non corrisponde all'applicazione specificata.
Rimedio: Specificare altri dati di processo. Poi creare il programma nel sistema corrente.

MEMO-123 Application data doesn't exist

Causa: I dati di processo specificati non esistono perché il programma non corrisponde all'applicazione specificata.
Rimedio: Specificare altri dati di processo. Poi creare il programma nel sistema corrente.

MEMO-124 Program version is too new

Causa: La versione specificata del programma KAREL è più recente di quella del sistema.
Rimedio: Tradurre il programma con una versione più vecchia del traduttore.

MEMO-125 Program version is too old

Causa: La versione specificata del programma KAREL è più vecchia di quella del sistema.
Rimedio: Tradurre il programma con una versione più recente del traduttore.

MEMO-126 No more available TPP memory

Causa: Non v'è più memoria a disposizione.
Rimedio: Cancellare i file non utilizzati.

MEMO-127 Pos reference over 255 times

Causa: Il riferimento alla stessa posizione eccede il massimo conteggio (256).
Rimedio: Impostare il nuovo numero identificativo (ID) di posizione per la posizione di riferimento.

MEMO-128 %s parameters are different

Causa: Esiste in memoria una routine con una definizione di parametro differente dalla routine caricata nel file PC.
Rimedio: Aggiornare il sistema di call caricato nel programma Karel o cancellare le vecchie routine dalla memoria di sistema.

MEMO-130 Please power up again

Causa: I dati del sistema non sono corretti.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

MEMO-131 Please power up again

Causa: I dati di sistema nella CMOS sono danneggiati.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

MEMO-132 %s has been broken

Causa: I dati di programma sono risultati danneggiati alla riaccensione in seguito alla caduta di tensione sull'alimentazione.
Rimedio: Cancellare il programma e crearlo di nuovo. Premere il tasto RESET per eliminare l'allarme. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MEMO-133 Please power up again

Causa: I dati di sistema nella CMOS sono danneggiati.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

MEMO-134 TPE program %s already exists

Causa: Nel sistema è già presente un programma con questo nome.
Rimedio: Cancellare il programma TP. Poi caricare di nuovo il programma Karel specificato.

MEMO-135 Cannot create TPE program here

Causa: Il programma TPE non può essere caricato in questa modalità di start.
Rimedio: Selezionare il menu FCTN per cambiare la modalità di avvio del controllore.

MEMO-136 Cannot load P-code here

Causa: Il programma KAREL non può essere caricato in questa modalità di start.
Rimedio: Selezionare il menu FCTN per cambiare la modalità di avvio del controllore.

MEMO-137 Load at Control Start Only

Causa: Il programma Karel non può essere caricato in questa modalità. Il programma Karel specificato è già stato caricato con lo stesso nome di programma tramite controlled start.
Rimedio: Caricare il programma da controlled start.

MEMO-138 Delete at Control Start Only

Causa: Il programma specificato è già stato caricato in controlled start. A causa di ciò è possibile solo cancellare il programma in controlled start.
Rimedio: Cancellare il programma da controlled start.

MEMO-144 Header size too big

Causa: La dimensione dell'intestazione del programma TP specificata è troppo grande. Deve essere inferiore a 256.
Rimedio: Cambiare la dimensione in modo che rientri nel range 1-256. Se necessario utilizzare più record testata.

MEMO-145 TPE cannot have KAREL routine

Causa: La routine del programma specificato è già stata utilizzata nel programma KAREL. Per questo motivo, il programma specificato deve essere quello KAREL. L'operatore non può utilizzare il nome del programma specificato per un programma TPE.
Rimedio: Cambiare il nome del programma, oppure cancellare il programma KAREL che fa riferimento alla routine del programma specificato.

MEMO-146 Invalid variable is used

Causa: Nel programma KAREL specificato è utilizzata una variabile non corretta.
Rimedio: Verificare la variabile utilizzata nel programma KAREL.

MEMO-147 Flash File access error(write)

Causa: L'accesso in scrittura al file FLASH (F-ROM) non è riuscito. Qualche programma potrebbe essere perso.
Rimedio: La memoria FLASH potrebbe essere guasta. Creare o caricare di nuovo il programma interessato.

MEMO-148 Flash File access error(read)

Causa: L'accesso in lettura al file FLASH (F-ROM) non è riuscito. Qualche programma potrebbe essere perso.
Rimedio: La memoria FLASH potrebbe essere guasta. Creare o caricare di nuovo il programma interessato.

MEMO-149 Specified program is broken

Causa: I dati del programma potrebbero essere danneggiati.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Verificare i dati del programma specificato.

MEMO-151 No more available memory(TEMP)

Causa: La memoria temporanea a disposizione per il programma non è sufficiente.
Rimedio: Cancellare i file non utilizzati. Oppure, sostituire il modulo D-RAM con uno di maggiore capacità.

MEMO-152 Program %s is in use

Causa: Il programma specificato è in fase di modifica o di esecuzione.
Rimedio: Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Interrompere l'esecuzione del programma oppure disabilitare la tastiera di programmazione e premere il tasto F3, CONTINUE.
- Premere il tasto F4, SKIP, per ignorare questo file.

MEMO-153 %s is not deleted

Causa: Il programma non utilizzato non può essere cancellato.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore e ripetere l'operazione.

MEMO-154 Parent program still exists

Causa: Quando il programma genitore è ancora presente nella memoria del controllore, il programma figlio non può essere cancellato.
Rimedio: Cancellare il programma genitore prima di eliminare il programma figlio.

MEMO-155 Too many positions

Causa: Il numero delle posizioni supera il massimo consentito (32766).
Rimedio: Cancellare le posizioni non utilizzate.

MEMO-156 Renumber program failed

Causa: L'operazione di rinumerazione non è riuscita.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore e ripetere l'operazione.

MEMO-157 Cannot execute this program

Causa: Il programma specificato è danneggiato.
Rimedio: Cancellare il programma e crearlo di nuovo. Premere il tasto RESET per eliminare l'allarme. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MEMO-158 Type converted in %s

Causa: Durante il caricamento del programma KAREL specificato, la definizione del tipo di una variabile ha richiesto una conversione. Il programma è stato caricato e convertito come richiesto.
Rimedio: Se la conversione era prevista, non è necessaria alcuna azione correttiva. Se, invece, la conversione non era attesa, il programma caricato potrebbe non essere nella versione corretta. Verificare se esistono altre versione del programma e caricarle se necessario.

MEMO-159 Convert failed in %s

Causa: Durante il caricamento del programma KAREL specificato, la definizione del tipo di una variabile ha richiesto una conversione. La conversione, però, non è riuscita. Per questo motivo il programma non è stato caricato.
Rimedio: Consultare il file di diagnostica, FR:KRLCONV.LS, per avere maggiori informazioni circa la variabile specifica ed il programma interessati. Compilare il programma utilizzando una versione del traduttore che coincida con quella del controllore. Poi tentare di caricare il programma di nuovo.

MEMO-160 Save failed for %s

Causa: Durante il caricamento di un programma o un dizionario KAREL, la copia di backup non è stata eseguita per il file specificato. Il programma, o il dizionario, specificato è stato caricato nella memoria del controllore.

Rimedio: Verificare che sull'unità di memoria specificata sia disponibile sufficiente spazio. Se così non è, rimuovere i file non necessari. Vedere il messaggio della causa per questo allarme. Esso fornisce la specifica ragione per cui la copia non è stata effettuata con successo.

MEMO-161 Converting KAREL program %s to version %s

Causa: Durante il caricamento del programma KAREL specificato, la definizione del tipo di una variabile ha richiesto una conversione alla versione specificata.

Rimedio: Se la conversione era prevista, non è necessaria alcuna azione correttiva. Se, invece, la conversione non era attesa, il programma caricato potrebbe non essere nella versione corretta. Verificare se esistono altre versione del programma e caricarle se necessario.

MEMO-162 Line: %d Local variable mismatch not handled

Causa: La definizione del tipo di una variabile locale in una routine KAREL esiste già, ma è di tipo differente rispetto a quella che si sta tentando di caricare.

Rimedio: Compilare il programma utilizzando una versione del traduttore che coincida con quella del controllore. Poi tentare di caricare il programma di nuovo.

MEMO-163 Line: %d Field mismatch not handled

Causa: La definizione del tipo di un campo dati di una struttura esiste già, ma è di tipo differente rispetto a quella che si sta tentando di caricare.

Rimedio: Compilare il programma utilizzando una versione del traduttore che coincida con quella del controllore. Poi tentare di caricare il programma di nuovo.

MEMO-164 Line: %d Structure mismatch not handled

Causa: La definizione di una struttura in un programma KAREL esiste già, ma è di tipo differente rispetto a quella che si sta tentando di caricare.

Rimedio: Compilare il programma utilizzando una versione del traduttore che coincida con quella del controllore. Poi tentare di caricare il programma di nuovo.

MEMO-165 Line: %d First field is different

Causa: La definizione di una struttura in un programma KAREL esiste già, ma il primo campo dati è differente rispetto a quello che si sta tentando di caricare.

Rimedio: Compilare il programma utilizzando una versione del traduttore che coincida con quella del controllore. Poi tentare di caricare il programma di nuovo.

MEMO-166 Path conversion failed

Causa: La definizione di una variabile PATH in un programma KAREL esiste già, ma è di tipo differente rispetto a quella che si sta tentando di caricare.

Rimedio: Compilare il programma utilizzando una versione del traduttore che coincida con quella del controllore. Poi tentare di caricare il programma di nuovo.

MEMO-167 Restore failed for %s

Causa: Il caricamento di un programma non è riuscito. Vedere la causa dell'errore per avere ulteriori dettagli.

Rimedio: Fare riferimento alla causa del problema per avere maggiori informazioni.

MEMO-168 Backup failed for %s

Causa: Si è tentato di effettuare la copia di backup di un file che utilizza l'istruzione PROG_BACKUP. L'operazione di copia non è riuscita per il motivo descritto nel codice di causa dell'allarme.

Rimedio: Fare riferimento al rimedio per il codice della causa dell'errore.

MEMO-169 Clear failed for %s

Causa: Il tentativo di eliminazione dalla memoria del programma con l'istruzione PROG_CLEAR non è riuscito.

Rimedio: Fare riferimento al rimedio per il codice della causa dell'errore. Tipicamente la causa dell'errore è che il programma è selezionato. In questo caso, deselezionare il programma con l'istruzione SELECT_TPE prima dell'esecuzione dell'istruzione PROG_CLEAR.

MEMO-170 Program name too long

Causa: Quando il sistema non è predisposto per la gestione di nomi di programma lunghi, il nome di un programma non deve essere composto da più di otto caratteri.

Rimedio: Caricare l'opzione per la gestione dei nomi di programma lunghi impostando la variabile di sistema $LONGNAM_ENB a TRUE.

MEMO-171 FILE program cannot be modified

Causa: I programmi FILE sono protetti da scrittura, a meno che non siano aperti nell'editor. Per questo motivo non è possibile modificare gli attributi ed altri dati per questo tipo di immagazzinamento di programmi.

Rimedio: Spostare il programma in un'altra memoria di stoccaggio temporaneo o permanente. Le memorie CMOS, SHADOW e SHADOW ONDEMAND supportano questo tipo di modifica.

MEMO-172 Extended storage feature not loaded

Causa: L'operazione richiede che sia presente l'opzione software che rende disponibile l'estensione delle capacità di memorizzazione dei programmi.

Rimedio: Caricare l'opzione software che rende disponibile l'estensione delle capacità di memorizzazione dei programmi oppure effettuare un'operazione diversa.

MEMO-173 No more program name space

Causa: Non è disponibile altro spazio di memoria per i programmi.

Rimedio: Cancellare i programmi non utilizzati. Se sono presenti meno di 7500 programmi, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

MEMO-174 FILE path does not exist

Causa: Il percorso della memoria FROM non è configurato o punta ad una directory che non esiste.

Rimedio: Correggere la specifica del percorso di memoria dalla schermata SELECT, Config.

MEMO-175 Cannot convert program data

Causa: Durante la conversione di un programma da DRAM o FILE a codice eseguibile TPP si è verificato un errore.

Rimedio: Il programma TPP potrebbe essere non valido. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

MEMO-176 FILE program file missing

Causa: Un file TP nella directory è stato cancellato oppure l'unità di memoria che contiene i programmi TP non è disponibile.

Rimedio: Verificare la directory per i programmi TP FILE per accertarsi che sia accessibile dal robot che ha generato questo allarme.

MEMO-177 Cannot load ON DEMAND program

Causa: Il caricamento del programma TP di tipo ON DEMAND non è stato possibile.

Rimedio: Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

MEMO-178 No more available DRAM (SHADOW/FILE)

Causa: Non v'è più memoria a disposizione.

Rimedio: Cancellare i file non utilizzati.

MEMO-183 Cannot delete FILE storage program

Causa: I programmi la cui memoria è file non possono essere cancellati.

Rimedio: Cancellare i file dall’area di memoria FILE e riprovare.

4.12.6 Codici di allarme MENT

MENT-000 ME-NET system error
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Premere il tasto RESET. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MENT-001 ME-NET PCB not installed
Causa: La scheda ME-NET non è installata.
Rimedio: Installare la scheda ME-NET.

MENT-002 ME-NET PCB abnormal
Causa: La scheda ME-NET è in uno stato anomalo.
Rimedio: Verificare la scheda ME-NET.

MENT-003 Communication CPU ROM abnormal
Causa: La memoria ROM nella CPU per la comunicazione non funziona correttamente.
Rimedio: Verificare la scheda ME-NET.

MENT-004 Communication CPU RAM abnormal
Causa: La memoria RAM nella CPU per la comunicazione non funziona correttamente.
Rimedio: Verificare la scheda ME-NET.

MENT-005 Communication CPU LSI abnormal
Causa: La memoria RAM nella CPU per la comunicazione non funziona correttamente.
Rimedio: Verificare la scheda ME-NET.

MENT-006 More than one taken occured
Causa: Si è verificata più di una presa.
Rimedio: Verificare la scheda ME-NET.

MENT-007 Duplicate address was detected
Causa: È stato riscontrato un doppione nell'indirizzo IP.
Rimedio: Verificare la scheda ME-NET.

MENT-008 My station Transmitter broke down
Causa: La stazione trasmittente è difettosa.
Rimedio: Verificare la scheda ME-NET.

MENT-009 Taken not come around
Causa: La presa non è tornata.
Rimedio: Verificare la scheda ME-NET.

MENT-010 Type 3 buffer overflow
Causa: Si è verificato un overflow su un buffer di tipo 3.
Rimedio: Verificare la scheda ME-NET.

MENT-011 Data-link TX length abnormal
Causa: La lunghezza del pacchetto di dati di connessione trasmessi non è corretta.
Rimedio: Verificare le variabili di sistema ME-NET.

MENT-012 Relay-link TX length abnormal
Causa: La lunghezza del pacchetto di dati di Relay-link trasmessi non è corretta.
Rimedio: Verificare le variabili di sistema ME-NET.

MENT-013 Register-link TX length abnormal

Causa: La lunghezza del pacchetto di dati di Register-link trasmessi non è corretta.
Rimedio: Verificare le variabili di sistema ME-NET.

MENT-014 Relay-link RX offset abnormal

Causa: La lunghezza del pacchetto di dati di Relay-link ricevuti non è corretta.
Rimedio: Verificare le variabili di sistema ME-NET.

MENT-015 Register-link RX offset abnormal

Causa: La lunghezza del pacchetto di dati di Register-link ricevuti non è corretta.
Rimedio: Verificare le variabili di sistema ME-NET.

MENT-016 RX frame ID abnormal

Causa: Il codice identificativo per il pacchetto di dati ricevuti non è corretto.
Rimedio: Verificare le variabili di sistema ME-NET.

MENT-017 Communication CPU no response

Causa: Non è stato possibile stabilire un collegamento logico entro 60 secondi.
Rimedio: Verificare la scheda ME-NET.

MENT-018 Frame length error

Causa: La costruzione del mezzo di trasporto dei dati non è corretta.
Rimedio: Migliorare la costruzione del mezzo di trasporto dei dati.

MENT-019 Media defective

Causa: La costruzione del mezzo di trasporto dei dati non è corretta.
Rimedio: Migliorare la costruzione del mezzo di trasporto dei dati.

4.12.7 Codici di allarme MHND

MHND-001 Cannot resume program

Causa: Un programma non può essere eseguito perché una condizione di errore non è stata risolta. Per avere ulteriori dettagli su questo errore, visualizzare la schermata ALARM, selezionare l'allarme e premere il tasto HELP.
Rimedio: Eliminare la condizione di errore e premere il tasto RESET.

MHND-002 Operator Panel E-stop ON

Causa: Il programma non può essere eseguito quando è attivo l'arresto di emergenza sul pannello operatore.
Rimedio: Disattivare l'arresto di emergenza sul pannello operatore e premere il tasto START per riprendere l'esecuzione del programma.

MHND-003 Teach pendant E-stop ON

Causa: Il programma non può essere eseguito quando è attivo l'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione.
Rimedio: Disattivare l'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione e premere il tasto START per riprendere l'esecuzione del programma.

MHND-004 Teach pendant is enabled

Causa: Il programma non può essere eseguito quando la tastiera di programmazione è abilitata.
Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione e premere il tasto START per riprendere l'esecuzione del programma.

MHND-005 System still in fault state

Causa: Un allarme non può essere eliminato perché esistono ancora le condizioni che lo hanno provocato.
Rimedio: Eliminare la condizione di errore e premere il tasto RESET.

MHND-006 Program not selected

Causa: Per eseguire un programma TP localmente, è necessario dapprima selezionare il programma.
Rimedio: Premere il tasto SELECT e scegliere il programma da eseguire. Se si tenta di eseguire M.H. Shell,il controllore deve essere posto in condizioni di remoto.

MHND-007 UOP Ignored. Wrong Start Mode

Causa: Il sistema ha rilevato un segnale OUP, ma il controllore non è configurato per l'utilizzo di questo tipo di segnali.
Rimedio: L'UOP deve essere impostato come dispositivo per la partenza del ciclo, altrimenti i segnali UOP vengono ignorati.

MHND-008 SOP Ignored. Wrong Start Mode

Causa: Il sistema ha rilevato un segnale SOP, ma il controllore non è configurato per l'utilizzo di questo tipo di segnali per l'avvio del ciclo.
Rimedio: Il SOP deve essere impostato come dispositivo per la partenza del ciclo, altrimenti i segnali SOP vengono ignorati.

MHND-009 Could not run task %s

Causa: Mentre M.H. Shell stava tentando internamente di eseguire un altro programma in modo multi-tasking si è verificato un errore.
Rimedio: Terminare tutti i programmi e ritentare l'operazione.

MHND-010 Cycle power to change registers

Causa: Un file POSREG.VR più piccolo e meno recente è stato caricato nel controllore. Il numero di registri posizione è cambiato ad un valore inferiore a quello che la versione attuale di M.H. Shell richiede.
Rimedio: La logica M.H. Shell ha reimpostato automaticamente il numero di registri posizione necessari. Per aumentare le dimensioni della tabella dei registri posizione è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Eseguire un avvio freddo (Cold Start).

MHND-011 Cycle power to change macros

Causa: Un file SYSMACRO.SV più piccolo e meno recente è stato caricato nel controllore. Il numero di macro è cambiato ad un valore inferiore a quello che la versione attuale di M.H. Shell richiede.
Rimedio: La logica M.H. Shell ha reimpostato automaticamente il numero di Macro necessarie. Per aumentare le dimensioni della tabella delle Macro è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Eseguire un avvio freddo (Cold Start).

MHND-012 TEMP DRAM memory is low

Causa: La memoria temporanea disponibile è ad un livello troppo basso perché possano essere scaricati altri file.
Rimedio: Questo è solo un messaggio di avvertimento. Cancellare i dati non necessari prima di scaricare altri file.

MHND-013 Robot is not calibrated

Causa: Il robot deve essere calibrato per poter eseguire programmi TP.
Rimedio: Calibrare il robot.

MHND-014 Robot must be at home position

Causa: La funzione di verifica che il robot si trovi nella posizione di Home è abilitata, ma il robot non si trovava nella posizione di Home nel momento in cui il sistema ha ricevuto il segnale di partenza del ciclo.
Rimedio: Portare il robot nella posizione di fuori ingombro. Una volta che il robot raggiunge la posizione di Home, la richiesta può essere ripetuta.

MHND-015 HOME refpos not taught

Causa: La funzione di verifica che il robot si trovi nella posizione di Home è abilitata ma la posizione di riferimento corrispondente non è stata configurata completamente.
Rimedio: Selezionare il menu SETUP, Ref Position. Assicurarsi che la posizione di riferimento selezionata sia registrata e abilitata. Selezionare il menu SETUP, Shell config. Verificare che nelle informazioni di dettaglio delle posizioni speciali sia definita la posizione di Home desiderata alla voce Which ReFpos. Poi interrompere l'esecuzione del programma e ripetere l'operazione.

MHND-016 REMOTE switch must be REMOTE

Causa: Il selettore REMOTE, se presente, è in posizione LOCAL, mentre dovrebbe trovarsi in posizione REMOTE.
Rimedio: Porre il selettore REMOTE, se presente, in posizione REMOTE.

MHND-017 UOP is not the master device

Causa: Il dispositivo master non è l'UOP, quindi la partenza ciclo non può essere elaborata.
Rimedio: Dal menu SYSTEM, Variables, impostare la variabile di sistema $RMT_MASTER a 0.

MHND-018 Program %s not loaded

Causa: Il programma che si è tentato di eseguire non è caricato nel controllore.

Rimedio: Caricare o creare il programma. Se il nome del programma mostrato nel codice di errore non è corretto, verificare che i dettagli e le modalità di identificazione del programma TP nel menu SETUP, Shell Config, TP program ID, siano corretti.

MHND-019 Robot mode must be MANUAL

Causa: L'operazione richiesta non può essere eseguita perché il robot non si trova in MANUALE.

Rimedio: Il segnale di ingresso digitale esterno che pone il robot in manuale è OFF. il segnale deve essere ON se si desidera effettuare un'operazione manuale.

MHND-020 Robot must be in AUTO mode

Causa: Il robot deve essere posto in automatico prima di poter eseguire programmi di produzione.

Rimedio: Il segnale di ingresso digitale esterno che pone il robot in Manuale è ON. Il segnale deve essere OFF se si desidera iniziare la produzione.

MHND-021 Robot is in MANUAL mode

Causa: Il segnale di ingresso digitale esterno che pone il robot in Manuale è passato a ON. Tutte le funzioni di ingresso in modo manuale sono abilitate.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

MHND-022 Robot is in AUTO mode

Causa: Il segnale di ingresso digitale esterno che pone il robot in Manuale è passato a OFF. Tutte le funzioni di ingresso in modo manuale sono disabilitate. il tipo di esecuzione consentita è quella automatica normale.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

MHND-023 Robot is busy. Mode change pending.

Causa: Il modo operativo del robot è stato cambiato mentre il robot era impegnato.

Rimedio: Quando il robot è libero, cambiare il bit di selezione del modo operativo allo stato desiderato. NOTA: Il sistema monitora lo stato dei segnali di ingresso per cambiare il modo operativo del robot.

MHND-024 Step mode must be disabled

Causa: La richiesta di esecuzione non può essere soddisfatta perché è attivo il modo passo-passo (STEP).

Rimedio: Premere il tasto STEP per disabilitare il modo di esecuzione passo-passo.

MHND-025 UOP CYCLE START can only resume

Causa: Il segnale di ingresso UOP CYCLE START è passato ON, ma nessun programma è in stato di pausa.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva. Questo errore viene generato solo se l'interfaccia della cella è stata specificata impostando la variabile di sistema $shell_cfg.$cont_only a TRUE. Se questo è il caso, per ragioni di sicurezza il segnale CYCLE START dell'UOP è utilizzato unicamente per riprendere l'esecuzione dei programmi in stato di pausa.

MHND-026 Illegal DIN program select received

Causa: Il sistema ha rilevato una selezione di programma con segnali digitali di ingresso, ma il controllore non è in remoto oppure il programma selezionato non esiste.

Rimedio: Verificare la posizione del selettore di remoto, se esistente. Verificare il programma selezionato.

MHND-027 %s program select signal received

Causa: È stata rilevata una selezione di programma.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

MHND-028 Illegal PNS program select received

Causa: Il sistema ha rilevato una selezione di programma con codifica PNS, ma il controllore non è in remoto oppure il programma selezionato non esiste.

Rimedio: Verificare la posizione del selettore di remoto, se esistente. Verificare il programma selezionato.

MHND-029 Illegal GIN program select received

Causa: Il sistema ha rilevato una selezione di programma con segnali digitali di ingresso a gruppi, ma il controllore non è in remoto oppure il programma selezionato non esiste.

Rimedio: Verificare la posizione del selettore di remoto, se esistente. Verificare il programma selezionato.

MHND-030 Illegal RSR program select received

Causa: Il sistema ha rilevato una selezione di programma con codifica con codifica RSR, ma il controllore non è in remoto oppure il programma selezionato non esiste.

Rimedio: Verificare la posizione del selettore di remoto, se esistente. Verificare il programma selezionato.

MHND-031 Cycle interrupt disabled

Causa: L'opzione di interruzione del ciclo è stata disabilitata.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

MHND-032 Cycle interrupt enabled

Causa: L'opzione di interruzione del ciclo è stata abilitata.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

MHND-033 DIN Ignored. Wrong Start Mode

Causa: Il sistema ha rilevato un segnale digitale di ingresso DI, ma il controllore non è configurato per l'utilizzo di questo tipo di segnali per l'avvio del ciclo.

Rimedio: Il tipo DIN (Digital Input) deve essere impostato come dispositivo per la partenza del ciclo, altrimenti questi segnali vengono ignorati.

MHND-034 %s Job select setup error

Causa: La selezione del programma Job non è completata correttamente. I segnali I/O selezionati non esistono.

Rimedio: Visualizzare il menu MENU, SETUP, Shell Config e verificare che il metodo di identificazione del programma, nonché le informazioni di dettaglio , siano configurati correttamente.

MHND-035 Start Ignored. Already running

Causa: Il sistema ha ricevuto un segnale di avvio ciclo, ma un programma TP è già in esecuzione. Non sarà avviato un secondo programma TP.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

MHND-037 START Ignored. Menu Testing.

Causa: Sul display della tastiera di programmazione è visualizzato un menu di prova. Il programma TP non può essere avviato fino a quando non sarà cambiata la schermata visualizzata.

Rimedio: Visualizzare un menu diverso sulla tastiera di programmazione e inviare un segnale di partenza ciclo.

MHND-038 %s is not running.

Causa: Il programma TP MULTIIO non è in esecuzione. Sarà riavviato.

Rimedio: Se il programma MULTIIO non riparte automaticamente, consultare l'elenco cronologico degli allarmi.

MHND-039 Cycle power to change user alarms

Causa: Il nuovo numero di allarmi utente non sarà attivato fino al prossimo avviamento freddo (Cold Start) del controllore.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

MHND-040 Cycle power to change no of tasks

Causa: Il nuovo numero di task non sarà attivato fino al prossimo avviamento freddo (Cold Start) del controllore.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

MHND-041 Perm memory is low

Causa: La memoria CMOS disponibile è ad un livello troppo basso perché possano essere create altri file di variabili.

Rimedio: Questo è solo un messaggio di avvertimento. Cancellare tutti i dati non strettamente necessari.

MHND-100 %s

Causa: Il sistema ha rilevato un errore personalizzato.

Rimedio: Seguire le istruzioni date.

MHND-101 Reg %s could not be set
Causa: L'istruzione di scrittura del registro è fallita.
Rimedio: Controllare se il registro specificato contiene un valore appropriato. Terminare tutti i programmi e ritentare l'operazione.

MHND-102 %s
Causa: Messaggio di stato generico.
Rimedio: N/A

MHND-103 Register not defined %s
Causa: Si tratta solo di un avvertimento.
Rimedio: N/A

MHND-104 %s
Causa: Messaggio di stato generico.
Rimedio: N/A

MHND-105 %s
Causa: Messaggio di stato generico.
Rimedio: N/A

MHND-106 Controller has no UOPs assigned.
Causa: Lo UOP (Pannello Operatore Utente) non è installato. Il controllo della selezione del ciclo non può avvenire per mezzo dei segnali UOP.
Rimedio: Controllare l'hardware.

MHND-107 Macro Table is too small for menu option
Causa: La tabella delle Macro deve essere composta da almeno 100 elementi perché l'opzione MENU UTILITY sia installata correttamente.
Rimedio: Aumentare le dimensioni della tabella delle Macro.

MHND-108 Aborting TP program
Causa: Si è verificato un errore nel programma TP.
Rimedio: Verificare il programma TP.

MHND-120 Loading error - %s
Causa: Durante il caricamento del file specificato si è verificato un errore.
Rimedio: Verificare le linee di comunicazione ed assicurarsi che il file sia presente sull'unità di memoria interessata.

MHND-121 %s exists. Not loaded
Causa: Il file specificato esiste già nel controllore.
Rimedio: Cancellare il file dal controllore prima di ricaricarlo.

MHND-122 CREATE_VAR failed %s
Causa: I dati di un menu di configurazione non possono essere creati.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

MHND-123 File not loaded or created: %s
Causa: Il file non esiste nella memoria RAM del controllore.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

MHND-124 GET_VAR failed %s
Causa: I dati di un menu di configurazione non possono essere impostati.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

MHND-125 SET_VAR failed %s
Causa: I dati di un menu di configurazione non possono essere impostati.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

MHND-127 IO_STATUS error occurred

Causa: Durante il trasferimento di dati si è verificato un errore di I/O.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

MHND-128 Could not save .VR file %s

Causa: Mentre era in corso il salvataggio di un file .VR, si è verificato un errore.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

MHND-129 Could not load file %s

Causa: Mentre era in corso il caricamento di un file .VR, si è verificato un errore.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione se si ritiene che il file debba poter essere letto dalla Material Handling Shell.

MHND-130 Could not access files

Causa: Si è verificato un errore durante l'accesso all'unità di memoria.
Rimedio: Assicurarsi che la comunicazione sia corretta e ritentare l'operazione.

MHND-133 Error using CLEAR built-in

Causa: Durante la cancellazione di un file di variabili si è verificato un errore.
Rimedio: Eliminare l'allarme premendo il tasto RESET e ritentare l'operazione.

MHND-134 File is in use by robot. Cannot transfer

Causa: Il file che deve essere trasferito è utilizzato dal robot. Esso è attualmente aperto per la produzione o è in fase di modifica manuale.
Rimedio: Arrestare il robot. Poi interrompere l'esecuzione di tutti i programmi. Infine ritentare il trasferimento,

MHND-135 Could not read %s

Causa: La lettura del file .DT non è riuscita a causa di un errore nei dati.
Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione.

MHND-136 Could not clear file

Causa: Se il file è utilizzato in produzione non può essere cancellato.
Rimedio: Attendere fino a quando la produzione non sarà terminata e poi cancellare il file.

MHND-137 .VR file has not been created

Causa: Durante il trasferimento di dati dal PC, la creazione del file di variabili .VR non è riuscita.
Rimedio: Verificare la memoria disponibile. Se la memoria RAM è piena, cancellare i dati non necessari e ritentare l'operazione.

MHND-138 Could not create .vr file

Causa: Durante la creazione del file si è verificato un errore.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

MHND-139 Error creating new variables

Causa: Durante la creazione di un nuovo file si è verificato un errore.
Rimedio: Verificare la memoria disponibile. Se la memoria RAM è piena, cancellare i dati non necessari e ritentare l'operazione. Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

MHND-160 Robot in use-Cannot TEST menu.

Causa: Non è possibile provare in TEST il funzionamento di un menu se è in esecuzione un programma TP.
Rimedio: Tutti i cambiamenti ai menu devono essere apportati quando il robot è inattivo. Provare il menu quando il robot non sta eseguendo alcuna altra funzione.

MHND-161 Error: tp program not running

Causa: Il menu in fase di prova ha tentato di attivare l'esecuzione di un programma TP.
Rimedio: Eliminare l'allarme premendo il tasto RESET e ritentare l'operazione.

MHND-162 doing unpause in prompt box
Causa: Si tratta solo di un avvertimento.
Rimedio: N/A

MHND-163 doing continue in prompt box
Causa: Si tratta solo di un avvertimento.
Rimedio: N/A

MHND-164 %s Illegal type
Causa: La MACRO è stata richiamata con un parametro non corretto. Il parametro è di tipo errato.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

MHND-165 %s missing
Causa: La MACRO richiamata necessita di un parametro, che deve essere immesso.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

MHND-166 Status Menu does not exist
Causa: Una Macro di stato ha utilizzato un nome per un menu che non esiste.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

MHND-200 PLC not reading alarm outputs
Causa: Il PLC non sta interagendo con il robot durante la trasmissione di allarmi al PLC stesso.
Rimedio: Controllare lo stato di funzionamento del PLC. Eliminare gli allarmi sul PLC.

MHND-201 Error:too many entries in alarm table
Causa: In una tabella di allarmi per il PLC è possibile inserire un massimo di 100 allarmi. Gli altri allarmi saranno ignorati.
Rimedio: Gli allarmi in eccesso sono ignorati.

MHND-230 FAULT must be reset
Causa: Si è verificato un allarme e, pertanto, l'operazione richiesta non può essere eseguita.
Rimedio: Eliminare la causa del problema e premere il tasto FAULT RESET.

MHND-231 Program already running or paused
Causa: Un programma è già in esecuzione e, pertanto, l'operazione richiesta non può essere eseguita.
Rimedio: Attivare la richiesta quando l'esecuzione del programma è in pausa o definitivamente interrotta.

MHND-232 Teach pendant must be enabled
Causa: Per muovere il robot da tastiera di programmazione, questa deve essere abilitata.
Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione.

MHND-233 TP hardkey macros are in use
Causa: Una delle Macro per la gestione dell'organo di presa per il Material Handling è già in uso. Può essere utilizzata una sola Macro per volta.
Rimedio: Attendere che l'esecuzione della Macro corrente termini.

MHND-234 Valve %s: Manual grip part
Causa: Si tratta solo di un avvertimento.
Rimedio: N/A

MHND-235 Valve %s: Manual release
Causa: Si tratta solo di un avvertimento.
Rimedio: N/A

MHND-236 Error: Valve is not setup.
Causa: Il numero di segnale della valvola (S#) deve essere diverso da zero.
Rimedio: Per configurare i segnali per la gestione dell'organo di presa, selezionare la schermata MENU, I/O, MH Valves.

MHND-237 Error: Clamp is not setup.

Causa: Il numero di segnale del blocco (S#) deve essere diverso da zero.
Rimedio: Per configurare i segnali per la gestione dell'organo di presa, selezionare la schermata MENU, I/O, MH Valves.

MHND-238 Error: PartPres is not setup.

Causa: Il numero di segnale di presenza pezzo (S#) deve essere diverso da zero.
Rimedio: Per configurare i segnali per la gestione dell'organo di presa, selezionare la schermata MENU, I/O, MH Valves.

MHND-239 Error: Vacuum Made is not setup.

Causa: Il numero di segnale di vuoto effettuato (S#) deve essere diverso da zero.
Rimedio: Per configurare i segnali per la gestione dell'organo di presa, selezionare la schermata MENU, I/O, MH Valves.

MHND-240 %s missing

Causa: La MACRO richiamata necessita di un parametro, che deve essere immesso.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

MHND-241 %s Illegal type

Causa: La MACRO è stata richiamata con un parametro non corretto. Il parametro è di tipo errato.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

MHND-242 Parameter %s error

Causa: I dati della Macro Send_PC non sono corretti.
Rimedio: Verificare l'eventuale presenza di altri allarmi.

MHND-243 %s I/O error

Causa: Errore nei dati di I/O.
Rimedio: Verificare l'eventuale presenza di altri allarmi.

MHND-244 Parameter %s ignored

Causa: Una Macro è stata richiamata con troppi parametri.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

MHND-245 Valve %s is not a vacuum gripper

Causa: La Macro richiede un organo di presa a depressione.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

MHND-246 Valve %s is not a clamp gripper

Causa: La Macro richiede un organo di presa a blocco.
Rimedio: Verificare la correttezza della chiamata della Macro dal programma TP.

MHND-247 Parm %s is not between 1-2

Causa: Il parametro passato alla Macro per Material Handling non è compreso tra 1 e 2. La valvola deve essere una valvola a vuoto.
Rimedio: Modificare il parametro ad un intero compreso tra 1 e 2.

MHND-248 TRYOUT MODE: %s reading part

Causa: Il robot sta lavorando in modalità TRYOUT: Il segnale di ingresso ha rilevato la presenza di un pezzo.
Rimedio: Nel modo TRYOUT non deve essere presente alcun pezzo.

MHND-249 Must press SHIFT key too

Causa: Per l'esecuzione dell'operazione deve essere premuto il tasto SHIFT.
Rimedio: Premere il tasto SHIFT.

MHND-250 Parm %s is not an integer

Causa: Il parametro passato alla Macro per Material Handling non è un numero intero.
Rimedio: Cambiare il parametro ad un numero intero.

MHND-251 Parm %s is not between 1-16

Causa: Il parametro passato alla Macro per Material Handling non è compreso tra 1 e 9.
Rimedio: Modificare il parametro ad un intero compreso tra 1 e 9.

MHND-252 Valve %s is not setup

Causa: La valvola selezionata dal parametro non è stata configurata.
Rimedio: Specificare i dati corretti per mezzo di schermate utente.

MHND-253 No parameters passed to routine

Causa: Non sono stati passati parametri alla routine.
Rimedio: Inserire parametri nell'elenco che segue la chiamata della Macro.

MHND-254 %s not sensing part

Causa: Il segnale di ingresso non ha rilevato la presenza di un pezzo.
Rimedio: Verificare se il pezzo si trova nell'area di rilevamento del sensore.

MHND-255 %s still reading part

Causa: Il segnale di presenza pezzo sta ancora rilevando la presenza del pezzo anche dopo lo scarico.
Rimedio: Assicurarsi che il robot abbia scaricato il pezzo.

MHND-256 Clamp %s state error

Causa: Il segnale di apertura del blocco non è riuscito ad espletare la sua funzione.
Rimedio: Verificare che il blocco non sia ostruito e che il cilindro funzioni correttamente.

MHND-257 Clamp %s state error

Causa: Il segnale di chiusura del blocco non è riuscito ad espletare la sua funzione.
Rimedio: Verificare che il blocco non sia ostruito e che il cilindro funzioni correttamente.

MHND-258 %s did not make vacuum

Causa: Il vacuostato non rileva il vuoto.
Rimedio: Verificare che tutte le ventose siano senza perdite.

MHND-259 %s vacuum is not off

Causa: Il vacuostato rileva ancora il vuoto.
Rimedio: Verificare se tutti i blocchi sono completamente chiusi.

MHND-260 Parm %s is not between 1-12

Causa: Il parametro passato alla Macro per Material Handling non è compreso tra 1 e 10.
Rimedio: Modificare il parametro ad un intero compreso tra 1 e 10.

MHND-261 ERRORS: Check FR:GRERRORS.LS

Causa: Il file FR:HTVALVE contiene errori.
Rimedio: Correggere i dati e ritentare la configurazione dell'organo di presa.

MHND-262 The Macro Table was updated.

Causa: La tabella delle Macro è stata ricaricata ed ora è più piccola. Le dimensioni della tabella sono state reimpostate.
Rimedio: Per attivare l'aumento delle dimensioni della tabella delle Macro, spegnere e riaccendere il controllore.

MHND-264 Check Clamp Enabled but delay=0.

Causa: Il controllo di blocco aperto e blocco chiuso è abilitato. Un ritardo di 0 msec non è sufficiente al blocco per operare.
Rimedio: Disabilitare il controllo di blocco aperto e blocco chiuso, oppure impostare un tempo ragionevole alla voce Clamp Operation Delay.

4.12.8 Codici di allarme MOTN

MOTN-000 Unknown error (MO00)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Il sistema potrebbe essere danneggiato. Questa situazione potrebbe essere causata da varie ragioni, quali: Caricamento e configurazione non corretti, caricamento di opzioni non compatibili tra loro, versione software mancante in caso di aggiunta di opzioni e altri problemi alla memoria. L'elenco dei possibile rimedi comprende: 1. Effettuare un avviamento freddo (cold start). 2. Eseguire un avviamento iniziale (Init Start) e riconfigurare il robot. 3. Verificare che qualsiasi opzione o software aggiuntivo non ricavato dal mezzo di distribuzione ufficiale abbia la stessa versione. Se il software di sistema è stato distribuito su memory card, assicurarsi di utilizzare i codici di serie corretti. Assicurarsi che il manuale di installazione del software che si sta utilizzando sia riferito alla stessa versione del software di cui si dispone. Se non vi è corrispondenza tra le versioni di software, sarà necessario un caricamento completo del software. 4. Verificare che non siano state caricate opzioni non compatibili o che si escludano a vicenda. 5. Ricaricare completamente il software. 6. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-001 Internal error in osmkpkt

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-002 Internal error in ossndpkt

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-003 Internal error in oswrtmbx

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-004 Internal error in ossigflg

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-005 Internal error in osclrflg

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-006 Internal error in osrcvpkt

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-007 Internal error in osredmbx

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-008 Internal error in oswaiflg

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-009 Normal Single Step / BWD stop

Causa: Il sistema esegue il normale arresto dovuto all'esecuzione passo-passo (Step) in avanti o in senso inverso.

Rimedio: Questa è una condizione normale. Non è necessaria alcuna azione.

MOTN-010 Internal error in osathpkt

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-011 Internal error in osdltpkt

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-012 Invalid softpart MIR

Causa: Modulo MIR non valido.

Rimedio: Verificare che sia installato il modulo software di base corretto per il controllo del movimento.

MOTN-013 Invalid softpart SEG

Causa: Modulo SEG non valido.

Rimedio: Verificare che sia installato il modulo software di base corretto per il controllo del movimento.

MOTN-014 unknown error (MO14)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-015 unknown error (MO15)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-016 unknown error (MO16)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-017 Limit error (G:%d^2, A:%s^7)

Causa: La posizione registrata provoca un errore di oltrecorsa.

Rimedio: Correggere la posizione registrata.

MOTN-018 Position not reachable (G:%d^2)

Causa:
1. La posizione non è raggiungibile.
2. La traiettoria del movimento cartesiano era prossima alla singolarità di J1 (il centro del polso è sull'asse J1).
3. Il jog cartesiano è stato eseguito in prossimità della singolarità di J1.

Rimedio:
1. Ripetere la registrazione della posizione non raggiungibile.
2. Ripetere la registrazione della posizione in modo da evitare la singolarità di J1, oppure bypassare la singolarità utilizzando punti addizionali, oppure utilizzare un movimento joint anziché cartesiano.
3. Eseguire il jog joint finché il robot non si allontana dalla singolarità di J1.

MOTN-019 In singularity

Causa:
1. La traiettoria del movimento cartesiano era prossima alla singolarità.
2. Il jog cartesiano è stato eseguito in prossimità della singolarità di J1.

Rimedio:
1. Ripetere la registrazione della posizione in modo da evitare la singolarità, oppure utilizzare un movimento joint anziché cartesiano
2. Eseguire il jog joint finché il robot non si allontana dalla singolarità.

MOTN-020 Wristjoint warning

Causa: Segnalazione relativa al WristJoint.
Rimedio: Segnalazione relativa al WristJoint.

MOTN-021 No kinematics error

Causa: Nessuna cinematica.
Rimedio: Utilizzare l'interpolazione Joint.

MOTN-022 Invalid limit number

Causa: Numero limite non valido.
Rimedio: Impostare il numero limite correttamente.

MOTN-023 In singularity

Causa: 1. La traiettoria del movimento cartesiano era prossima alla singolarità.
2. Il jog cartesiano è stato eseguito in prossimità della singolarità di J1.
Rimedio: 1. Ripetere la registrazione della posizione in modo da evitare la singolarità, oppure utilizzare un movimento joint anziché cartesiano
2. Eseguire il jog joint finché il robot non si allontana dalla singolarità.

MOTN-024 Kinematics not defined

Causa: La cinematica non è definita.
Rimedio: Definire la cinematica.

MOTN-025 unknown error (MO25)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.
Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-026 MMGR initialization error

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.
Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-027 PLAN initialization error

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.
Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-028 INTR initialization error

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.
Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-029 FLTR initialization error

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.
Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-030 Internal error in MMGR:PEND

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.
Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-031 Internal error in MMGR:ESEG

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.
Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-032 Internal error in MMGR:PRSD

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-033 Internal error in MMGR:GNL

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-034 Internal error in MMGR_MMR

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-035 Internal error in MMGR_MIR

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-036 Internal error in MMGR:MSTR

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-037 Internal error in MMGR:MDON

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-038 Internal error in MMGR:CAN

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-039 Internal error in MMGR:FCAN

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-040 Internal error in MMGR:CAND

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-041 Internal error in MMGR:PSTR

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-042 Internal in MSSR

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-043 Internal error in MMGR:EPKT

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-044 Internal error in MMGR:ERR

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-045 Internal error in pro. start

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-046 Internal error in MMGR:LSTP

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-047 Internal error in MMGR:PRST

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-048 unknown error (MO48)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-049 Attempt to move w/o calibrated

Causa: Il robot non è stato calibrato.

Rimedio: Calibrare il robot.

MOTN-050 Invlaid spdlim (G:%d^2 A:%s^7)

MOTN-051 Speed out of range (G:%d^2)

MOTN-052 Jntvellim out of range (G:%d^2)

MOTN-053 Internal planner error (G:%d^2)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-054 Uninitialized dest pos (G:%d^2)

Causa: Posizione di destinazione non inizializzata.

Rimedio: Registrare la posizione di destinazione.

MOTN-055 Uninitialized via pos (G:%d^2)

Causa: Posizione intermedia non inizializzata.

Rimedio: Memorizzare la posizione intermedia.

MOTN-056 Speed limits used (G:%d^2)

Causa: Sono utilizzati i limiti di velocità.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

MOTN-057 Invalid mir (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto un pacchetto di dati non valido.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-058 Invalid cancel request (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto una richiesta di annullamento non valida.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-059 Null segment received (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto un segmento nullo in modo inaspettato.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-060 Uninitialized base vec (G:%d^2)

Causa: Il vettore di base per i movimenti relativi non è inizializzato.

Rimedio: Inizializzare il vettore di base.

MOTN-061 Uninitialized distance (G:%d^2)

Causa: La distanza per i movimenti relativi non è inizializzata.

Rimedio: Inizializzare il valore della distanza.

MOTN-062 Invalid position type (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto una posizione non valida.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-063 Position config change (G:%d^2)

Causa: Si è verificato una non corrispondenza di configurazione del polso.

Rimedio: 1. Impostare la stessa configurazione nella posizione di partenza e in quella di destinazione.
2. Modificare il tipo di movimento in Joint.
3. Utilizzare l'istruzione di movimento WristJoint (Wjnt)
   Se la funzione traiettoria costante è disabilitata ($CPCFG.$CP_ENABLE=FALSE),
   cambiare il tipo di movimento in joint oppure cambiare il tipo in FINE o CNT0.
   Se si utilizza la funzione rotazione continua, la funzione traiettoria costante può essere disabilitata.
4. Quando questo allarme si verifica anche dopo che è stata impostata la stessa configurazione nella posizione di partenza e in quella di destinazione. e si utilizza l'istruzione di movimento wrist joint, non c'è corrispondenza tra la configurazione per il movimento wrist joint nella posizione di partenza e in quella di destinazione. Rimuovere l'istruzione di movimento wrist joint o cambiare il tipo di movimento in joint.

MOTN-064 Rs orientation error (G:%d^2)

Causa: Si è verificato un errore nella pianificazione dell'orientamento RS.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-065 AES orientation error (G:%d^2)

Causa: Si è verificato un errore nella pianificazione dell'orientamento AES.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-066 Degenerate circle (G:%d^2)

Causa: Si è verificato un errore di degenerazione sulla circonferenza.
Rimedio: Correggere la posizione intermedia o quella di destinazione.

MOTN-067 Ata2 error in circle (G:%d^2)

Causa: Errore interno del sistema durante la pianificazione della traiettoria circolare.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-068 Invalid Prgoverride (G:%d^2)

Causa: Il valore di override locale del programma non è compreso tra 0 e 100.
Rimedio: Impostare il valore della variabile di sistema $prgoverride tra 0 e 100.

MOTN-069 Error in mocmnd (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto un comando mocmnd non valido.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-070 Error in motype (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto un comando motype non valido.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-071 Error in termtype (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto un comando termtype non valido.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-072 Error in segtermtype (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto un comando segtermtype non valido.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-073 Error in orientype (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto un comando orientype non valido.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-074 Error in speed (G:%d^2)

Causa: Il valore di velocità non è compreso tra 0 ed il valore contenuto nella variabile di sistema $speedlim.
Rimedio: Impostare la velocità ad un valore compreso tra 0 ed il valore contenuto nella variabile di sistema $speedlim.

MOTN-075 Error in rotspeed (G:%d^2)

Causa: Il valore di velocità di rotazione non è compreso tra 0 ed il valore contenuto nella variabile di sistema $rotspeedlim.
Rimedio: Impostare la velocità di rotazione ad un valore compreso tra 0 ed il valore contenuto nella variabile di sistema $rotspeedlim.

MOTN-076 Error in contaxisvel (G:%d^2)

Causa: La velocità di rotazione continua non è compresa tra 0 e 100.
Rimedio: Impostare la velocità di rotazione continua ad un valore compreso tra 0 e 100.

MOTN-077 Error in seg_time (G:%d^2)

Causa: Il tempo di esecuzione del segmento è negativo.
Rimedio: Impostare un tempo di esecuzione del segmento che sia positivo.

MOTN-078 Error in accel_ovrd (G:%d^2)

Causa: Il valore di accelerazione è superiore a 500.
Rimedio: Impostare il valore di accelerazione tra 0 e 500.

MOTN-079 Error in accu_num (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto un comando accu_num non valido.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-080 Via position required (G:%d^2)

Causa: Manca la posizione intermedia per il movimento circolare.
Rimedio: Memorizzare la posizione intermedia.

MOTN-081 Extended position error (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto una posizione in forma estesa non valida.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-082 Null mir pointer (G:%d^2)

Causa: Il puntatore al MIR è NULL.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-083 Illegal SEG recvd (G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto un segmento che appartiene ad un altro gruppo di assi.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-084 Illegal CONSEG recvd (G:%d^2)

Causa: Non utilizzata.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-085 Error in gp_concurrent(G:%d^2)

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha ricevuto un comando mmr.gp_concurrent non valido.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-086 Not all CON_SEGs recvd(G:%d^2)

Causa: Non sono stati ricevuti tutti i segmenti.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-087 Utool change not allowed(G:%d^2)

Causa: La variabile $UTOOL è cambiata prima di iniziare il movimento.
Rimedio: Non cambiare il contenuto della variabile $UTOOL per questo movimento.

MOTN-088 Not cartesian move (G:%d^2)

Causa: Il tipo di movimento non è cartesiano.

Rimedio: Impostare il tipo di movimento come cartesiano.

MOTN-089 Segment not planned (G:%d^2)

Causa: Errore del pianificatore di traiettorie interno: non tutti i segmenti nell'elenco sono stati pianificati.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-090 MIR mismatch (G:%d^2)

Causa: Errore del pianificatore di traiettorie interno: non corrispondenza di MIR.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-091 Va orientation error (G:%d^2)

Causa: Errore del pianificatore di traiettorie interno: errore ATAN2.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-092 Extended not supported (G:%d^2)

Causa: Gli assi aggiuntivi estesi non sono supportati.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-093 Internal PLAN blend err(G:%d^2)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-094 Blend corner too big (G:%d^2)

Causa: Non utilizzata.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-095 Can't blend corner line:%d^5

Causa: Questo è un avviso, la distanza non è sufficiente per eseguire un raccordo in un angolo.

Rimedio: Se il raccordo è necessario per la linea visualizzata, allontanare la posizione.

MOTN-096 Cart rate not equal(G:%d^2)

Causa: Quando è attiva la funzione Intellitrak: I valori contenuti nelle variabili di sistema $linear_rate e $circ_rate devono essere uguali.

Rimedio: Impostare le variabili di sistema $linear_rate e $circ_rate allo stesso valore e spegnere e riaccendere il controllore.

MOTN-097 INTR overrun %d^3 (G:%d^2)

Causa: L'interpolatore non ha fatto in tempo ad elaborare il segmento successivo.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-098 Circle angle too large

Causa: Le posizioni registrate definiscono un arco con un angolo superiore a mezzo cerchio.

Rimedio: Se è necessario registrare un arco avente un angolo superiore a mezzo cerchio, utilizzare più istruzioni di movimento Circular. Se l'arco desiderato ha un angolo inferiore a mezzo cerchio, significa che la posizione intermedia non si trova compresa tra la posizione di partenza e quella di destinazione. Verificare la posizioni registrate e modificarlo, ove necessario.

MOTN-099 INTR Fail to get MIRPKT (G:%d^2)

Causa: Errore interno dell'interpolatore: inaspettatamente non è stato ricevuto un MIR.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-100 INTR Fail to get FDO (G:%d^2)

Causa: Errore interno dell'interpolatore: inaspettatamente non è stato ricevuto un FDO.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-101 MIR list is empty (G:%d^2)

Causa: L'elenco dei MIR è inaspettatamente vuoto.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-102 SEG list is empty (G:%d^2)

Causa: L'elenco dei segmenti è inaspettatamente vuoto.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-103 Send ENB pkt fail (G:%d^2)

Causa: Errore interno dell'interpolatore: errore nell'invio del pacchetto ENB.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-104 Send DSB pkt fail (G:%d^2)

Causa: Errore interno dell'interpolatore: errore nell'invio del pacchetto DSB.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-105 Send TRG pkt fail (G:%d^2)

Causa: Errore interno dell'interpolatore: errore nell'invio del pacchetto TRG.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-106 Process motion done (G:%d^2)

Causa: Errore interno dell'interpolatore: il movimento di processo è stato completato senza essere stato riavviato.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-107 Bad filter type (G:%d^2)

Causa: Errore interno dell'interpolatore: è stato ricevuto un tipo di filtro non valido.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-108 INTR seglist error (G:%d^2)

Causa: Errore interno dell'interpolatore: errore nella gestione della lista dei segmenti.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-109 Internal INTR error (G:%d^2)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-110 Use FINE in last L (G:%d^2)

Causa: Per questo movimento l'interpolatore non è riuscito a ripianificare un movimento Joint.

Rimedio: Utilizzare il tipo di terminazione FINE nell'ultimo movimento cartesiano.

MOTN-111 Can't switch filter(G:%d^2)

Causa: Messaggio di avviso che indica che la commutazione di filtro non può avere luogo.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

MOTN-112 Increment move turn Mismatch

Causa: Il movimento incrementale causa un errore di conteggio.

Rimedio: Cambiare il tipo di posizione in assoluto.

MOTN-113 Robot not calibrated

Causa: Il robot non è stato calibrato.

Rimedio: Calibrare il robot.

MOTN-114 Servo is on (G:%d^2)

Causa: Il servo amplificatore è ancora attivo.

Rimedio: Disattivare il servo amplificatore.

MOTN-115 Invalid brake mask (G:%d^2)

Causa: La maschera di selezione del freno non è corretta.

Rimedio: Verificare la maschera di selezione del freno.

MOTN-116 Invalid solution (G:%d^2)

Causa: Soluzione cinematica non accettabile.

Rimedio: Rimemorizzare la posizione.

MOTN-117 Robot not mastered (G:%d^2)

Causa: Il robot non è stato masterizzato.

Rimedio: Masterizzare il robot. Fare riferimento al manuale per l'operatore specifico per l'applicazione.

MOTN-118 Robot in over travel (G:%d^2)

Causa: Il robot è in oltrecorsa.

Rimedio: Eliminare l'allarme e muovere il robot per farlo uscire dalla posizione di extra corsa.

MOTN-119 Servo is off (G:%d^2)

Causa: Il servo amplificatore è attivo.

Rimedio: Disattivare il servo amplificatore.

MOTN-120 Invalid reference position (G:%d^2)

Causa: La posizione di riferimento non è valida.
Rimedio: Controllare la posizione di riferimento.

MOTN-121 Invalid config. string (G:%d^2)

Causa: La stringa di configurazione non è valida.
Rimedio: Correggere la stringa di configurazione.

MOTN-122 Dfilter not empty (G:%d^2)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-123 Not enough node (G:%d^2)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-124 INTR:Bad Mirpkt req_code(G:%d^2)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-125 INTR got illegal pkt (G:%d^2)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-126 Can't init CH KPT (G:%d^2)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-127 Can't detatch CH PKT (G:%d^2)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-128 Group mtn not supported(G:%d^2)

Causa: Gruppo di assi non supportato.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-129 Local cond ptr conflict(G:%d^2)

Causa: I puntatori alla lista delle condizioni locali sono in conflitto.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-130 Non-empty local cond list(G:%d^2)

Causa: L'elenco delle condizioni locali allegato al SEG non è NULL.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-131 In singularity

Causa: La posizione è in prossimità del punto di singolarità.

Rimedio: Rimemorizzare la posizione vicino alla singolarità.

MOTN-132 Group circ not supported(G:%d^2)

Causa: Gruppo di assi: il movimento circolare per tutti i gruppi non è supportato.

Rimedio: Correggere il tipo di movimento.

MOTN-133 Time after limit used(G:%d^2)

Causa: Il tempo impostato per l'istruzione Time After è troppo grande. Il sistema utilizzerà il tempo limite. Questo è solo un avviso.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione correttiva.

MOTN-134 Can not move path backward (G:%d^2)

Causa: Il movimento in senso inverso su una traiettoria non è supportato.

Rimedio: Rimuovere il comando di movimento in senso inverso.

MOTN-135 Last motype can't be circular (G:%d^2)

Causa: Il tipo dell'ultimo movimento non può essere circolare per l'esecuzione in senso inverso.

Rimedio: Modificare il tipo di movimento per l'ultimo nodo.

MOTN-136 Circular Points too close(L:%d^5)

Causa: Due dei punti registrati per definire una traiettoria circolare sono troppo vicini tra loro.

Rimedio: Correggere le posizioni. Idealmente le posizioni utilizzate per la definizione di una traiettoria circolare dovrebbero essere equidistanti tra loro. Un piccolo cambiamento in una delle posizioni può modificare drasticamente la circonferenza programmata.

MOTN-137 No circular softpart (G:%d^2)

Causa: Il modulo software per le traiettorie circolari non è caricato nel sistema.

Rimedio: Caricare il modulo software per le traiettorie circolari.

MOTN-138 No joint short motion SP (G:%d^2)

Causa: Il modulo software per i movimenti Joint brevi non è caricato nel sistema.

Rimedio: Caricare il modulo software per i movimenti Joint brevi.

MOTN-139 No cart short motion SP (G:%d^2)

Causa: Il modulo software per i movimenti cartesiani brevi non è caricato nel sistema.

Rimedio: Caricare il modulo software per i movimenti cartesiani brevi.

MOTN-140 No KAREL motion softpart (G:%d^2)

Causa: Il modulo software per i movimenti KAREL non è caricato nel sistema.

Rimedio: Caricare il modulo software per i movimenti KAREL.

MOTN-141 No KAREL motion func. ptr (G:%d^2)

Causa: Il puntatore alla funzione di movimento KAREL non è inizializzato oppure non esiste.

Rimedio: Verificare che il modulo software per i movimenti KAREL sia stato caricato, poi spegnere e riaccendere il controllore.

MOTN-142 No Group Motion SP (G:%d^2)

Causa: Il modulo software per il movimento di gruppi di assi non è presente ed è stato richiesto un movimento multi-gruppo.

Rimedio: Verificare che il modulo software per il movimento di gruppi di assi sia stato caricato, poi spegnere e riaccendere il controllore.

MOTN-143 No Motion Resume SP (G:%d^2)

Causa: Il modulo software per la ripresa del movimento non è presente ed è stata richiesta la ripresa di un movimento.
Rimedio: Verificare che il modulo software per la ripresa del movimento sia stato caricato, poi spegnere e riaccendere il controllore.

MOTN-144 No joint Turbo Move SP (G:%d^2)

Causa: Il modulo software Turbo Move Joint non è caricato nel sistema.
Rimedio: Caricare il modulo software Turbo Move Joint.

MOTN-145 No cart Turbo Move SP (G:%d^2)

Causa: Il modulo software Turbo Move Cartesiano non è caricato nel sistema.
Rimedio: Caricare il modulo software Turbo Move Cartesiano.

MOTN-146 INTR can't replan major axis(G:%d^2)

Causa: Il numero di rotazioni per un asse maggiore non è corretto.
Rimedio: Rimemorizzare la posizione.

MOTN-147 L->J replan joint slowdown (G:%d^2)

Causa: I movimenti in lineare ignorano il numero di giri. Perciò quando un movimento in joint segue molti movimenti lineari può verificarsi un errore nel numero di giri, causando il rallentamento del robot.
Rimedio: Cambiare il tipo di movimento del movimento corrente in lineare, o cambiare il tipo dei movimenti precedenti in joint. Se il problema persiste, rimemorizzare la traiettoria.

MOTN-148 Can't move concurrently (G:%d^2)

Causa: I due gruppi di assi non possono sincronizzarsi l'un l'altro a causa della reimpostazione di un gruppo. Questo causa il rallentamento di entrambi i gruppi.
Rimedio: Se il rallentamento non è accettabile, rimemorizzare la traiettoria.

MOTN-149 CF:rotspeedlim exceeded line:%d^5

Causa: CF: il limite della velocità di rotazione è stato superato.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema $cf_paramgp[].$cf_framenum al valore 1 o 2 e spegnere e riaccendere il controllore, oppure utilizzare il modo di terminazione FINE alla linea precedente.

MOTN-150 PM: XYZ data error (L:%d)

Causa: La distanza per il movimento eccede la tolleranza.
Rimedio: Verificare i dati di posizione (XYZ) nel file IBGN.

MOTN-151 PM: WPR data error (L:%d)

Causa: La rotazione per il movimento eccede la tolleranza.
Rimedio: Verificare i dati di posizione (WPR) nel file IBGN prodotto sulla Memory Card o sul PC dalla funzione di modifica delle traiettorie dall'esterno. Quando la rotazione tra i dati di interpolazione supera il limite imposto dalla variabile di sistema $PM_GRP[g].$ROT_ERR_LIM, il sistema genera l'allarme MOTN-151.

MOTN-152 PM: Can't current record data

Causa: L'istruzione IBGN non ha potuto registrare i dati di interpolazione.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-153 PM: Joint move fast (L:%d)

Causa: L'entità del movimento angolare Joint eccede la tolleranza.
Rimedio: La velocità del movimento angolare Joint potrebbe essere causata dalla vicinanza ad un punto di singolarità- Correggere la posizione e rimuovere il punto di singolarità.

MOTN-154 PM: I/O data error (L:%d)

Causa: I dati non possono essere prodotti in uscita.
Rimedio: I dati I/O in ibgn.txt potrebbero essere diversi da quelli in SENSPS.txt. Controllare i dati in SENSPS.txt e accertarsi che corrispondano a quelli in igbn.txt.

MOTN-155 PM: No interpolation data

Causa: Non esistono dati di interpolazione.
Rimedio: I dati di interpolazione non esistono. Verificare i dati di interpolazione nel file ibgn.txt.

MOTN-156 PM: Config changed(L:%d)

Causa: La configurazione è cambiata.
Rimedio: La configurazione è stata cambiata. Verificare la configurazione contenuta nel file IBGN.txt.

MOTN-157 PM: Internal error(%d)

Causa: Si è presentato un allarme interno.
Rimedio: Premere il tasto RESET. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-158 PM: Original path invalid

Causa: La traiettoria originale non è valida.
Rimedio: Impostare la funzione che effettua la ripresa della traiettoria originale a TRUE.

MOTN-159 PM: Joint data error (L:%d)

Causa: I dati di posizione Joint non sono validi. I dati registrati potrebbero trovarsi in prossimità del punto di singolarità e hanno cambiato configurazione.
Rimedio: Correggere i dati di posizione in modo da evitare punti di singolarità e cambi di configurazione.

MOTN-161 (%s^4 L:%d^5) Can't look ahead

Causa: Non è stato possibile elaborare la successiva istruzione di movimento. Questo può succedere a causa di: - Utilizzo di registri posizione non bloccati - Utilizzo di istruzioni IF/SELECT - Trasferimento del controllo ad altri programmi - Variazioni ai valori contenuti nelle variabili di sistema.
Rimedio: Utilizzare l'istruzione LOCK/PREG per bloccare i registri posizione. Se possibile, rimuovere le istruzioni di diramazione (IF/SELECT). Consolidare i programmi nella minora quantità possibile. Rimuovere o spostare le istruzioni che modificano variabili di sistema.

MOTN-165 L%d %s Not support %s

Causa: Esiste un conflitto con l'opzione di movimento utilizzata.
Rimedio: Rimuovere le opzioni in conflitto dall'istruzione di movimento.

MOTN-166 L%d %s Requires %s

Causa: L’opzione utilizzata richiede un’altra opzione che non è disponibile.
Rimedio: L'opzione richiesta non è installata. Rimuovere l’opzione che genera il problema.

MOTN-169 Start4 Invalid (G:%d)

Causa: Errore interno.
Rimedio: Resettare e ripartire. Il movimento risultante non sarà sulla traiettoria costante. Se il problema persiste, subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC. Se il registro della diagnostica non è disponibile, eseguire un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-170 Load is close to capacity

Causa: Il carico applicato al robot è vicino al limite ammissibile.
Rimedio: Modificare l'organo di presa in modo che rientri nei limiti di carico applicabile al polso del robot.

MOTN-171 Overload

Causa: Il sistema ha rilevato un sovraccarico.
Rimedio: Modificare l'organo di presa in modo che rientri nei limiti di carico applicabile al polso del robot.

MOTN-172 Another robot is re-linked

Causa: Un altro robot, collegato nell'anello, è andato in pausa e poi è ripartito.
Rimedio: Porre in pausa e far ripartire tutti i robot collegati tra loro in anello.

MOTN-173 Robot link configuration error

Causa: Per un robot collegato all'anello di robot la configurazione non è corretta.

Rimedio: Verificare i dati di configurazione e di dettaglio. Accertarsi che i numeri dei gruppi di assi master e slave siano impostati correttamente nel menu di configurazione Multi-Robot. Verificare che i nomi di host siano impostati correttamente.

MOTN-174 No motion control

Causa: L'operazione richiesta richiede il controllo del movimento,

Rimedio: Verificare lo stato del controllo del movimento e ritentare l'operazione.

MOTN-175 Failed to be MASTER

Causa: Le impostazioni o la maschera di selezione dei gruppi di assi nel programma potrebbero essere errate, oppure il robot è ancora in movimento,

Rimedio: Verificare le impostazioni o la maschera di selezione dei gruppi di assi nel programma e ritentare l'operazione.

MOTN-176 Failed to be SLAVE

Causa: Le impostazioni o la maschera di selezione dei gruppi di assi nel programma potrebbero essere errate, oppure il robot è ancora in movimento,

Rimedio: Verificare che le impostazioni o la maschera di selezione dei gruppi di assi nel programma siano corrette.

MOTN-177 Failed to end sync motion

Causa: Le impostazioni o la maschera di selezione dei gruppi di assi nel programma potrebbero essere errate, oppure il robot è ancora in movimento,

Rimedio: Verificare che le impostazioni o la maschera di selezione dei gruppi di assi nel programma siano corrette.

MOTN-178 Link robot is HELD

Causa: Il programma di robot link è in hold.

Rimedio: Verificare la posizione di ogni robot collegato in anello con altri robot e rieseguire il programma.

MOTN-179 Robot link internal error

Causa: Il filtro cartesiano è utilizzato per i robot collegati in anello tra loro.

Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC. Se il registro della diagnostica non è disponibile, eseguire un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-180 Robot link Calib-data not found

Causa: I dati di calibrazione per l'anello robot link non sono corretti.

Rimedio: Verificare la correttezza delle impostazioni di calibrazione.

MOTN-181 Robot link Version mismatch

Causa: La versione di robot link non è compatibile con quella del robot al quale questo è collegato.

Rimedio: Verificare che la versione del software per i due robot sia la stessa.

MOTN-182 Failed to get data from master

Causa: Il robot slave non è riuscito ad ottenere i dati di posizione dal robot master.

Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione e la correttezza dei dati di configurazione.

MOTN-183 Invalid MNUTOOLNUM data array

Causa: Il numero attuale di sistema di coordinate utensile non è corretto.

Rimedio: Verificare il numero di sistema di coordinate utensile e ritentare l'operazione.

MOTN-184 Invalid MNUTOOL data array

Causa: I dati attuali del sistema di coordinate utensile non sono corretti.

Rimedio: Verificare i dati del sistema di coordinate utensile e ritentare l'operazione.

MOTN-185 Protect of ACK BF to be sent

Causa: Il robot slave non ha inviato il segnale ACK.

Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione e ritentare l'operazione.

MOTN-186 Protect of BCST BF to be sent

Causa: La trasmissione di dati dal master non è riuscita.
Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione e ritentare l'operazione.

MOTN-187 Protect of ACK BF to be read

Causa: Il robot slave non ha letto il segnale ACK.
Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione e ritentare l'operazione.

MOTN-188 Protect of BCST BF to be read

Causa: La ricezione di dati dal master non è riuscita.
Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione e ritentare l'operazione.

MOTN-189 Slave motion remained

Causa: Il robot slave si sta ancora muovendo.
Rimedio: Verificare che il programma del robot slave sia fermo alla fine della funzione di link.

MOTN-190 Slave cannot use JOINT pos

Causa: Per il programma slave sono stati inseriti dati di posizione espressi in coordinate Joint.
Rimedio: Utilizzare i dati XYZWPR per il programma slave.

MOTN-191 Slave cannot JOINT motion

Causa: Il programma slave non può eseguire movimenti Joint.
Rimedio: Utilizzare movimenti cartesiani e ritentare l'operazione.

MOTN-192 UT of MASTER was changed

Causa: Il sistema di coordinate utensile del robot master è cambiato durante un movimento in robot link.
Rimedio: Verificare che il programma del robot master non modifichi il sistema di coordinate utensile.

MOTN-193 UT of SLAVE was changed

Causa: Il sistema di coordinate utensile del robot slave è cambiato durante un movimento in robot link.
Rimedio: Verificare che il programma del robot slave non modifichi il sistema di coordinate utensile.

MOTN-194 Machine Lock is ENABLED

Causa: La funzione robot link non è disponibile quando il robot si trova in stato di macchina bloccata.
Rimedio: Verificare la posizione del robot e disabilitare il blocco alla macchina.

MOTN-195 RLINK internal error %d^5

Causa: Si è presentato un allarme interno.
Rimedio: Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC. Se il registro della diagnostica non è disponibile, eseguire un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-197 CRC Collinear (L:%d^5)

Causa: Le posizioni di partenza, intermedia e finale di una traiettoria circolare sono sulla stessa linea.
Rimedio: Correggere le posizioni. Idealmente le posizioni utilizzate per la definizione di una traiettoria circolare dovrebbero essere equidistanti tra loro e non sulla stessa linea.

MOTN-198 CRC Start-Via too close(L:%d^5)

Causa: Le posizioni di partenza ed intermedia di una traiettoria circolare sono troppo vicine tra loro.
Rimedio: Correggere le posizioni. Idealmente le posizioni utilizzate per la definizione di una traiettoria circolare dovrebbero essere equidistanti tra loro. Un piccolo cambiamento in una delle posizioni può modificare drasticamente la circonferenza programmata.

MOTN-199 CRC Via-Dest too close(L:%d^5)

Causa: Le posizioni intermedia e finale di una traiettoria circolare sono troppo vicine tra loro.
Rimedio: Correggere le posizioni. Idealmente le posizioni utilizzate per la definizione di una traiettoria circolare dovrebbero essere equidistanti tra loro. Un piccolo cambiamento in una delle posizioni può modificare drasticamente la circonferenza programmata.

MOTN-200 (%s^4, %d^5) Too long anticipate time

Causa: Il tempo di anticipazione specificato in un'istruzione Time Before è eccessivo.

Rimedio: 1. 1. Modificare la posizione precedente in modo che il segmento di movimento sia più lungo. 2. Specificare un tempo di anticipazione più breve per l'istruzione Time Before.

MOTN-201 Not support AutoSA+TRCK

Causa: RA non supporta movimenti TRACKING.

Rimedio: Disabilitare la funzione Auto Singularity Avoidance nell'intestazione del programma oppure non utilizzare movimenti in Remote TCP.

MOTN-202 Not support AutoSA+COORD

Causa: RA non supporta movimenti COORD.

Rimedio: Disabilitare la funzione Auto Singularity Avoidance nell'intestazione del programma oppure non utilizzare l'opzione COORD.

MOTN-203 Not support AutoSA+RTCP

Causa: L'opzione software Auto Singularity Avoidance non supporta movimenti di tipo Remote TCP.

Rimedio: Disabilitare la funzione Auto Singularity Avoidance nell'intestazione del programma oppure non utilizzare l'opzione RTCP.

MOTN-204 RA INTR error (G:%d^2)

Causa: L'opzione software Auto Singularity Avoidance ha rilevato errori di congruità nei dati.

Rimedio: Visionare i dati presenti nel registro cronologico delle operazioni e analizzare il problema.

MOTN-205 (%s^4, %d^5) Singularity

Causa: Il movimento attraversa un punto di singolarità. Questo messaggio viene generato quando la funzione Auto Singularity Avoidance interviene.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione. Questo messaggio può essere disabilitato impostando la variabile di sistema $RA_PARAMGRP[].$WARNMESSENB a FALSE.

MOTN-206 (%s^4, %d^5) Singular Node

Causa: Questo è solo un messaggio di avviso. Esso notifica il nodo specifico che è stato corretto a causa del punto di singolarità.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

MOTN-207 WARN: An Axis Changes 180

Causa: Un asse ruoterà per più di 180 gradi.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

MOTN-208 Config Not Reached (L:%d)

Causa: La funzione Auto Singularity Avoidance ignora la configurazione del polso (flip/non-flip) allo scopo di evitare la situazione di singolarità. Come risultato, la configurazione registrata potrebbe non essere raggiunta. Questo messaggio di avviso viene generato se è attivata la modalità di esecuzione passo-passo in avanti quando la configurazione effettiva è diversa da quella registrata.

Rimedio: Rendere raggiungibile la configurazione registrata modificando la posizione in cui il robot si ferma con il messaggio di avviso.

MOTN-209 Modify Singular Dest(L:%d)

Causa: Questo messaggio di avviso indica che la posizione registrata alla linea specificata si trova all'interno dell'area di singolarità. Per default il sistema la modifica per controllare la rotazione dell'asse 4. Se la variabile di sistema $ra_prarmgrp[].$use_strt_j4 è impostata a TRUE, la funzione Auto Singularity Avoidance modifica internamente la posizione di destinazione, quando questa si trova all'interno dell'area di singolarità, nel modo seguente:

- L'angolo Joint dell'asse J4 viene mantenuto uguale a quello della posizione precedente.
- La posizione del TCP (coordinate X, Y e Z) rimane la stessa di quella registrata (nessun errore di locazione).
- L'orientamento (W, P, R) della posizione è mantenuto il più vicino possibile a quello registrato (minimo errore di orientamento).

Questo messaggio di avviso viene generato solo se il movimento del robot è eseguito quando il modo operativo selezionato è T1/T2 e la variabile di sistema $ra_paramgrp[].$warnmessenb è impostata a TRUE.

Rimedio: Se si desidera evitare che il sistema modifichi la posizione di singolarità, impostare la variabile di sistema $ra_paramgrp[].$use_strt_j4 a FALSE.

MOTN-210 Failed to resume program

Causa: La funzione di ripristino della traiettoria originale è stata utilizzata per i robot collegati tra loro in robot link, ma le condizioni di attivazione non sono state soddisfatte.

Rimedio: Interrompere definitivamente e rieseguire il programma specificato.

MOTN-211 Dual ARC not allowed at T1

Causa: I movimenti di tipo Dual ARC non sono ammessi quando il modo operativo è T1.

Rimedio: Commutare il modo operativo a T2 oppure AUTO.

MOTN-212 Link is in held status (G:%d^2)

Causa: Non è consentito muovere in manuale il robot in stato di Held oppure di link incompleto.

Rimedio: Commutare lo stato a MASTER o ALONE nella schermata MANUAL per muovere manualmente il robot.

MOTN-213 Org path resume not available

Causa: La funzione di ripresa sulla traiettoria originale non è disponibile in questa configurazione.

Rimedio: Disabilitare la funzione di ripresa sulla traiettoria originale.

MOTN-214 Resume condition mismatch

Causa: La condizione di ripresa non corrisponde tra robot master e slave.

Rimedio: Verificare se la funzione di ripresa sulla traiettoria originale è abilitata e fare in modo che le condizioni per la sua attivazione siano le stesse per tutti i robot collegati.

MOTN-215 Single Step Complete (Rob#%d^2)

Causa: Il movimento passo-passo si interrompe alla posizione registrata.

Rimedio: Continuare ad eseguire passo-passo le restanti istruzioni nel programma.

MOTN-216 SSTEP HELD

Causa: Il movimento passo-passo è stato sospeso a causa dell'arresto in pausa di altri robot.

Rimedio: Continuare ad eseguire passo-passo le restanti istruzioni nel programma.

MOTN-217 SSTEP motion line only

Causa: Un'istruzione è stata eseguita nella modalità passo-passo non corretta dal robot master o da un robot slave.

Rimedio: Impostare il tipo di esecuzione passo-passo a MOTION nel menu TEST CYCLE SETUP.

MOTN-218 SSTEP motion line mismatch

Causa: Quando la variabile di sistema $sstep$simul è impostata a TRUE, i programmi master e slave devono avere le stesse istruzioni di movimento.

Rimedio: Far corrispondere i numeri di linee di movimento oppure disabilitare la variabile di sistema $sstep$simul.

MOTN-219 RLINK Can't SSTEP with GTime

Causa: La modalità passo-passo è stata attivata mentre era in corso un movimento in robot link a tempo globale.

Rimedio: Attivare la modalità passo-passo solo prima o dopo un movimento in robot link a tempo globale.

MOTN-220 Group motion resume mismatch

Causa: Questo gruppo di assi non ha un flag congruente per la ripresa del ciclo.

Rimedio: 1. Interrompere definitivamente l'esecuzione del programma r riprenderla dalla stessa istruzione. Oppure eseguire l'esecuzione del programma in senso inverso fino all'istruzione in questione, poi continuare l'esecuzione normale del programma stesso.

2. Quando un'istruzione di movimento, che si trova subito prima di una chiamata di un sotto-programma, che è associato ad una maschera di selezione dei gruppi di assi diversa dal programma chiamante, ha un tipo di terminazione CNT, cambiare il tipo di terminazione in FINE. Oppure utilizzare la stessa maschera di selezione dei gruppi di assi.

3. Quando un'istruzione di movimento, che si trova subito prima del ritorno al programma chiamante, che è associato ad una maschera di selezione dei gruppi di assi diversa dal programma chiamato, ha un tipo di terminazione CNT, cambiare il tipo di terminazione in FINE. Oppure utilizzare la stessa maschera di selezione dei gruppi di assi.

MOTN-221 RLINK Broadcast data expected

Causa: Si è presentato un allarme interno della funzione robot link.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-222 RLINK Broadcast queue full

Causa: Si è presentato un allarme interno della funzione robot link.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-223 RLINK Broadcast queue empty

Causa: Si è presentato un allarme interno della funzione robot link.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-224 RLINK No output data

Causa: Si è presentato un allarme interno della funzione robot link.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-225 RLINK Turn number mismatch

Causa: Il numero di rotazioni del polso non corrisponde alla destinazione mentre è attiva la funzione robot link.

Rimedio: Correggere il programma per evitare che il numero di rotazioni del polso non coincida.

MOTN-226 RLINK Motor Speedlim

Causa: Mentre è attiva la funzione robot link, il sistema ha rilevato il raggiungimento del limite di velocità.

Rimedio: Ridurre la velocità oppure correggere il programma per evitare di raggiungere il limite di velocità.

MOTN-227 RLINK start sync mismatch

Causa: Si è presentato un allarme interno della funzione robot link.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-228 RLINK Position number mismatch

Causa: I numeri di posizione non corrispondono durante un movimento simultaneo in robot link.

Rimedio: Correggere i programmi in modo che i numeri di posizione in ciascun programma corrispondano.

MOTN-229 RLINK Internal Error

Causa: Si è presentato un allarme interno della funzione robot link.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-230 T1 rotspeed limit (G:%d^2)

Causa: Con il modo operativo T1, è stato raggiunto il limite di velocità di rotazione.

Rimedio: Ridurre la velocità oppure utilizzare deg/sec o sec come unità di misura della velocità.

MOTN-231 T1 speed limit (G:%d^2)

Causa: Sebbene la velocità di comando non fosse superiore a quanto specificato nella variabile di sistema $SCR.$SAFE_SPD, il sistema ha comunque ridotto la velocità nel modo operativo T1.

Rimedio: Questo messaggio intende solo informare l'operatore che il robot potrebbe muoversi ad una velocità inferiore rispetto a quella di produzione, anche se il comando di velocità non è superiore al valore di sicurezza.

MOTN-232 RLINK FDO queue full

Causa: Si è presentato un allarme interno della funzione robot link.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-233 RLINK FDO queue empty

Causa: Si è presentato un allarme interno della funzione robot link.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-234 RLINK Pri Grp Config mismatch

Causa: Si è verificato un errore di configurazione del gruppo di assi primario del robot link.

Rimedio: Far corrispondere la configurazione del gruppo di assi primario di robot link tra l'intestazione del programma slave e lo schema di collegamento robot link del master.

MOTN-235 RLINK Simul Config mismatch

Causa: Si è verificato un errore di configurazione sul movimento simultaneo in robot link.

Rimedio: Far corrispondere la configurazione del movimento simultaneo in robot link tra l'intestazione del programma slave e lo schema di collegamento robot link del master.

MOTN-236 RLINK Can't reach relative spd

Causa: Il gruppo di assi primario di robot link non riesce a raggiungere la velocità relativa.

Rimedio: Nessuno.

MOTN-237 RLINK option not loaded

Causa: L'opzione software robot link non è presente nel sistema.

Rimedio: Per poter utilizzare le funzioni robot link è necessario caricare l'opzione software corrispondente.

MOTN-240 J4 is not zero

Causa: L'angolo dell'asse J4 per la posizione data non è zero.

Rimedio: Verificare i dati di posizione.

MOTN-241 OFIX stroke limit
Causa: La posizione data è al di fuori dei limiti dell'area di lavoro.
Rimedio: Verificare i dati di posizione.

MOTN-242 OFIX is disabled
Causa: Il gruppo di assi specificato non supporta il movimento ad orientamento fisso OFIX.
Rimedio: Verificare il gruppo di assi ed il tipo di robot.

MOTN-243 OFIX error
Causa: A causa di un errore, il movimento OFIX non è disponibile.
Rimedio: Verificare il codice di causa dell'allarme.

MOTN-244 OFIX Detect J4 is not 0
Causa: L'angolo dell'asse J4 non è a 0 gradi nella posizione di partenza o in quella di destinazione.
Rimedio: Verificare i dati di posizione.

MOTN-245 OFIX Wrist config mismatch
Causa: La configurazione del polso nelle posizioni di partenza e destinazione non coincide.
Rimedio: Verificare i dati di posizione.

MOTN-246 OFIX Invalid rail vector
Causa: Il robot non è configurato per supportare movimenti di tipo OFIX.
Rimedio: Verificare il tipo di robot.

MOTN-247 E-Effector is not vertical to rail
Causa: L'angolo formato dall'utensile non è verticale rispetto all'asse della rotaia.
Rimedio: Verificare i dati di posizione.

MOTN-248 OFIX Too large tool rotation
Causa: L'angolo di rotazione è eccessivo per il movimento.
Rimedio: Ridurre l'angolo di rotazione dell'utensile.

MOTN-249 OFIX Too large tool spin
Causa: L'angolo di rotazione è eccessivo per il movimento.
Rimedio: Ridurre l'angolo di rotazione dell'utensile.

MOTN-250 Use CNT0/FINE for L/C before OFIX
Causa: I movimento Linea o Circular subito prima di un movimento di tipo OFIX devono avere modo di terminazione CNT0 o FINE.
Rimedio: Cambiare il tipo di terminazione per il movimento precedente.

MOTN-251 Can't use OFIX with this motion
Causa: L'istruzione di movimento a questa linea non è compatibile con i movimenti OFIX.
Rimedio: Modificare il tipo di movimento e le istruzioni aggiuntive di movimento.

MOTN-252 OFIX: No plan data
Causa: Potrebbero essere in uso le funzioni AccuPath o Constant Joint Path. Queste opzioni non sono compatibili con i movimenti di tipo OFIX.
Rimedio: Verificare le opzioni software.

MOTN-253 OFIX: Motion type mismatch
Causa: Un movimento lineare non è compatibile con il tipo OFIX.
Rimedio: Verificare il tipo di movimento.

MOTN-254 OFIX: Detect large spin
Causa: L'angolo di rotazione dell'utensile è eccessivo.
Rimedio: Verificare l'ampiezza dell'angolo di rotazione dell'utensile nelle posizioni di partenza e di destinazione.

MOTN-255 OFIX: Detect J4 is not 0

Causa: L'angolo dell'asse J4 non è zero gradi durante l'interpolazione.
Rimedio: Verificare che l'angolo dell'asse J4 nelle posizioni di partenza e di destinazione sia a zero gradi.

MOTN-256 OFIX: TCP config limit

Causa: Il robot ha raggiunto il limite di corsa per questa configurazione di TCP.
Rimedio: Modificare i dati di posizione.

MOTN-257 Wrist start angle mismatch

Causa: Il numero di rotazioni degli assi del polso è diverso da quello indicato dai dati di posizione.
Rimedio: Confrontare il numero di rotazioni nei dati di posizione e quello effettivo. Modificare il numero di rotazioni nei dati di posizione.

MOTN-258 Not reached to dest rotation

Causa: Il movimento OFIX non ha raggiunto l'angolo di rotazione corretto.
Rimedio: Verificare di dati di posizione degli assi del polso nella posizione di destinazione.

MOTN-259 Not reached to dest spin

Causa: Il movimento OFIX non ha raggiunto l'angolo di rotazione corretto.
Rimedio: Verificare di dati di posizione degli assi del polso nella posizione di destinazione.

MOTN-265 MPDT not finished(G:%d^2 A:%d^3)

Causa: Uno degli assi necessita del rilevamento della fase magnetica (MPDT) eseguito per il gruppo di assi di cui fa parte, poiché la procedura per quell'asse non è stata completata.
Rimedio: Eseguire il processo di rilevamento della fase magnetica per l'asse interessato.

MOTN-270 TB parameter error 1(G:%d^2)

Causa: Il calcolo eseguito dalla funzione TurboMove sul movimento Joint ha prodotto un errore.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-271 TB parameter error 2(G:%d^2)

Causa: Il calcolo della coppia effettuato da TurboMove ha prodotto un errore.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-272 TB parameter error 3(G:%d^2)

Causa: Il conteggio delle iterazioni nel calcolo effettuato da TurboMove è troppo elevato.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-273 TB parameter error 4(G:%d^2)

Causa: Il calcolo eseguito dalla funzione TurboMove sul movimento Joint ha prodotto un errore.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-280 LD: exceed resume tolerance

Causa: Il movimento di ripresa del ciclo eccede la massima distanza lineare ammessa.
Rimedio: Eseguire il programma in senso inverso fino alla linea precedente e, poi, continuare l'esecuzione in senso normale.

MOTN-281 LD: Line tracking not allow

Causa: La funzione Linear Distance non supporta la funzione Line Tracking.
Rimedio: Rimuovere l'istruzione Linear Distance.

MOTN-282 LD: COORD motion not allow

Causa: La funzione Linear Distance non supporta la funzione Coordinated Motion.
Rimedio: Rimuovere l'istruzione Linear Distance.

MOTN-283 LD: Continue motion not allow

Causa: La funzione Linear Distance non supporta la funzione Continuous Rotation.
Rimedio: Rimuovere l'istruzione Linear Distance.

MOTN-290 UTOOL not supported G:%d^2

Causa: Il sistema di coordinate utensile specificato non è supportato su questo robot.
Rimedio: Impostare il sistema di coordinate utensile in modo corretto per questo robot.

MOTN-291 Can't convert to joint pos

Causa: In questo punto, la posizione cartesiana non può essere convertita in una posizione Joint.
Rimedio: Ripetere la registrazione della posizione.

MOTN-292 Encoder Limit (G:%d^2, A:%s^7)

Causa: Il numero massimo ammissibile di rotazioni dell'encoder, pari a 4095, è stato superato.
Rimedio: Ridurre il rapporto di trasmissione o la corsa dell'asse. Subito dopo l'apparizione dell'allarme, generare un registro di diagnostica, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC. Se il registro della diagnostica non è disponibile, eseguire un backup immagine, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

MOTN-293 Increase ITP time

Causa: Il tempo ITP è troppo breve per questo robot.
Rimedio: Aumentare il tempo ITP di almeno 2msec, poi spegnere e riaccendere il controllore.

MOTN-298 CD:Use CNT Corner (G:%d,L:%d)

Causa: CNT è utilizzato internamente da un'istruzione di movimento con posizionamento CD.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

MOTN-299 CD:Slow Down (G:%d,L:%d)

Causa: Rallentamento di un'istruzione di movimento con posizionamento CD.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

MOTN-300 CD not support:Use CNT L:%d^5

Causa: Il tipo di posizionamento CD non è supportato.
Rimedio: Cambiare il tipo di posizionamento in FINE o CNT.

MOTN-301 Path to resume is changed(G:%d^2)

Causa: Non è possibile riprendere il movimento.
Rimedio: Interrompere definitivamente ed eseguire il programma specificato.

MOTN-302 Corner speed slowdown L:%d^5

Causa: La velocità sullo spigolo rallenta a causa dei limiti del robot.
Rimedio: Se il rallentamento non è accettabile, rimemorizzare la traiettoria.

MOTN-303 Can't maintain CDist L:%d^5

Causa: Non è possibile mantenere la distanza dall'angolo perché la traiettoria è breve o la velocità è alta.
Rimedio: Allungare la traiettoria o ridurre la velocità.

MOTN-304 CS:Prog speed achieved L:%d^5

Causa: Il valore di SPD non influenza più la curva.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

MOTN-305 Can't maintain speed L:%d^5

Causa: Non è possibile mantenere la velocità programmata nella traiettoria a causa dei limiti meccanici del robot.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

MOTN-306 Can't replan (G:%d^2, A:%x^3 Hex)

Causa: Il movimento ripreso non può raggiungere la posizione di arresto.
Rimedio: Interrompere definitivamente il programma e rieseguirlo.

MOTN-307 Mismatch MMR (G:%d^2)

Causa: Errore interno del software. Non è possibile riprendere il ciclo dalla traiettoria originale.
Rimedio: Interrompere definitivamente il programma e rieseguirlo.

MOTN-308 FINE termtype used L:%d^5

Causa: Non è possibile generare un angolo tra due movimenti a causa dell'istruzione utilizzata. Se il tipo di posizionamento era CNT o CD, è stato ignorato.
Rimedio: Usare l'istruzione LOCK PREG quando il PR[] è usato per una posizione oppure viene usata l'istruzione OFFSET.

MOTN-309 Circular speed reduced L:%d^5

Causa: La velocità circolare è ridotta perché limitata dal robot.
Rimedio: Ridurre la velocità programmata per non visualizzare l'allarme.

MOTN-310 Pos. Cfg. change 2 (G:%d^2)

Causa: Si è verificato una non corrispondenza di configurazione del polso.
Rimedio: Correggere la posizione di destinazione in modo che la stringa di configurazione coincida con quella della posizione di partenza.

MOTN-318 unknown error (MO318)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.
Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-319 CRC large orient change (G:%d^2)

Causa: La traiettoria registrata descrive un cerchio di piccole dimensioni ma con grandi variazioni di orientamento.
Rimedio: Correggere le posizioni che definiscono la traiettoria circolare.

MOTN-320 Adj out of limit at line %s

Causa: Durante l'elaborazione anticipata della traiettoria, il sistema ha rilevato la presenza di una posizione non raggiungibile.
Rimedio: Verificare il registro cronologico degli allarmi per identificare l'errore di posizionamento, utilizzare la funzione Clr_Adj per azzerare il valore di correzione.

MOTN-321 Posn unreachable at line %s

Causa: Durante l'elaborazione anticipata della traiettoria, il sistema ha rilevato la presenza di una posizione non raggiungibile.
Rimedio: Verificare il registro cronologico degli allarmi per identificare l'errore di posizionamento, utilizzare la funzione Clr_Adj per azzerare il valore di correzione.

MOTN-322 Invalid Genoverride (G:%d^2)

Causa: Il valore di override generale non è compreso tra 0 e 100.
Rimedio: Impostare l'override ad un valore compreso tra 0 e 100.

MOTN-323 Invalid Prgoverride (G:%d^2)

Causa: Il valore di override locale del programma non è compreso tra 0 e 100.
Rimedio: Impostare il valore della variabile di sistema $prgoverride tra 0 e 100.

MOTN-330 MROT Limit Warn(G:%d^2, A:%s^7)

Causa: Durante un movimento con minima rotazione è stato rilevato un errore di limite asse.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per identificare l'asse che ha originato il problema e correggere le posizioni registrate.

MOTN-331 CR not support:Use CNT L:%d^5

Causa: Il tipo di posizionamento CR non è supportato.
Rimedio: Cambiare il tipo di posizionamento in FINE o CNT.

MOTN-340 Fast fault recovery

Causa: Questo è un avviso per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: N/A

MOTN-341 NO Z offset for INC motion

Causa: Per un'istruzione di movimento INCREMENTAL è stato specificato un offset sull'asse Z. Per un'istruzione di movimento INCREMENTAL non è possibile specificare un offset sull'asse Z. Questo messaggio informa l'operatore che l'offset sull'asse Z non è stato applicato al movimento.

Rimedio: Se si intende avere un offset sull'asse Z, non utilizzare un'istruzione di movimento INCREMENTAL .

MOTN-342 Override change not allowed

Causa: Sono state cambiate le impostazioni dell'override dalla tastiera di programmazione mentre il programma era in corso.

Rimedio: Impostare l'override dalla tastiera di programmazione al valore desiderato e riprendere il programma.

MOTN-343 Constant Path Low Override

Causa: Il valore di override impostato da tastiera di programmazione è troppo basso per garantire una traiettoria costante.

Rimedio: Aumentare il valore di override e riprendere l'esecuzione del programma.

MOTN-345 PS is not available

Causa: L'istruzione PS non è disponibile per questo tipo di movimento.

Rimedio: Correggere il programma.

MOTN-351 Please disable COORD

Causa: L'opzione software Coordinated Motion non supporta i movimenti Circular ARC.

Rimedio: Disabilitare la funzione Coordinated Motion oppure rimuovere le istruzioni Circular ARC.

MOTN-352 Please disable LineTrack

Causa: L'opzione software Line Tracking non supporta i movimenti Circular ARC.

Rimedio: Disabilitare la funzione Line Tracking oppure rimuovere le istruzioni Circular ARC.

MOTN-354 ARC Internal Error (G:%d^2)

Causa: Errore interno del software. Questo tipo di allarmi non dovrebbe mai presentarsi durante il normale funzionamento del robot.

Rimedio: Fare riferimento a quanto descritto per l'allarme MOTN-000.

MOTN-355 ARC: No 3 Poses (G:%d^2)

Causa: Manca la terza posizione che consenta di pianificare il movimento ARC.

Rimedio: Assicurarsi che vi siano sempre tre posizioni definite per un movimento Circular ARC.

MOTN-356 ARC:180 deg SPIN change(G:%d^2)

Causa: La variazione di angolo di rotazione della flangia del polso tra la posizione di partenza e quella di destinazione è 180 gradi.

Rimedio: Correggere le posizioni in modo che la variazione di angolo di rotazione della flangia del polso tra la posizione di partenza e quella di destinazione sia inferiore a 180 gradi.

MOTN-357 ARC: can't resume (G:%d^2)

Causa: I dati calcolati per la ripresa del ciclo in traiettoria non sono gli stessi dell'originale.

Rimedio: Premere il tasto RESET o interrompere definitivamente l'esecuzione del programma.

MOTN-358 Strt-Prev too close (G:%d^2 L:%d^5)

Causa: Le posizioni precedente e di partenza per questo movimento di tipo A sono troppo vicine tra loro.

Rimedio: Correggere le posizioni registrate immediatamente prima del movimento A oppure allontanare manualmente il robot dalla posizione corrente.

MOTN-359 Strt-Next too close (G:%d^2 L:%d^5)

Causa: Le posizioni di partenza e successiva per questo movimento di tipo A sono troppo vicine tra loro.

Rimedio: Correggere la posizione registrata prima del movimento A oppure quella del movimento A successivo.

MOTN-360 Dest-Prev too close (G:%d^2 L:%d^5)

Causa: Le posizioni di destinazione e precedente per questo movimento di tipo A sono troppo vicine tra loro.

Rimedio: Correggere la posizione registrata per il movimento A oppure quella del movimento A precedente.

MOTN-361 Dest-Next too close (G:%d^2 L:%d^5)

Causa: Le posizioni di destinazione e la successiva per questo movimento di tipo A sono troppo vicine tra loro.
Rimedio: Correggere la posizione per il movimento A oppure quella del movimento A successivo.

MOTN-362 Please disable arc blending

Causa: Il raccordo di due segmenti di arco non è supportato.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema $CRCFG.$BLEND_ENB a FALSE.

MOTN-363 Please disable ToTrk

Causa: Questo gruppo di assi non supporta i movimenti di tipo A.
Rimedio: Non utilizzare i movimenti di tipo A.

MOTN-364 MT_ARC: not support the option

Causa: Il movimento di tipo A non supporta l'opzione.
Rimedio: Non utilizzare i movimenti di tipo A.

MOTN-365 Don't use motion type A

Causa: L'opzione software non supporta i movimenti di tipo A.
Rimedio: Non utilizzare i movimenti di tipo A.

MOTN-366 MT_ARC: not support RPM

Causa: L'opzione software RPM non supporta i movimenti di tipo A.
Rimedio: Non utilizzare i movimenti di tipo A.

MOTN-367 MT_ARC: colinear (L:%d^5)

Causa: L'arco descritto dalle posizioni per il movimento A è degenerato.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Se necessario, correggere le posizioni.

MOTN-368 CLAMP not support ARC

Causa: La funzione CLAMP non supporta ARC e CRC.
Rimedio: Non utilizzare ARC o CRC quando è attiva la funzione CLAMP.

MOTN-369 CLAMP of CART cannot be calculated

Causa: Non è possibile calcolare CLAMP di CART.
Rimedio: Non passare per il punto di singolarità nel movimento TP cart.

MOTN-375 NotSupport KarelPath (G:%d^2)

Causa: Questo sistema non supporta i movimenti KAREL riferiti a variabili PATH.
Rimedio: Non utilizzare movimenti KAREL riferiti a variabili PATH; servirsi di programmi TP.

MOTN-385 Weight is not attached

Causa: Il peso non è attaccato.
Rimedio:
1. Attaccare il peso.
2. Controllare la schermata delle notifiche.
3. Toccare le notifiche relative all'attacco del peso e selezionare "YES".

MOTN-390 %s is required for %s

Causa: L'opzione di movimento richiesta non è presente nel sistema.
Rimedio: Verificare le opzioni di movimento caricate nel controllore ed assicurarsi che quella richiesta sia anch'essa presente.

MOTN-391 Motion option cfg file missing

Causa: Il file di configurazione delle opzioni di movimento non è caricato oppure non può essere letto.
Rimedio: Ricaricare il file corretto di configurazione delle opzioni di movimento.

MOTN-392 Too many softparts

Causa: Il numero di moduli software ha superato il limite di 32.
Rimedio: Ricaricare il sistema con meno di 32 moduli software.

MOTN-393 Can't set w/ Sm.Circ.Accuracy

Causa: Questa impostazione non può essere utilizzata quando è presente l'opzione software Small Circle Accuracy.
Rimedio: Quando si utilizza questa configurazione, non caricare l'opzione software Small Circle Accuracy.

MOTN-394 Can't set with Servo Torch

Causa: Questa impostazione non può essere utilizzata quando è presente l'opzione software Servo Torch.
Rimedio: Quando si utilizza questa configurazione, non caricare l'opzione software Servo Torch.

MOTN-400 No Coll. Guard Reg. Defined

Causa: Non è stato definito alcun registro per l'utilizzo con la Macro Collision Guard Update.
Rimedio: Utilizzare il menu SETUP, Collision Guard, per definire il registro da utilizzare per la Macro Collision Guard Update.

MOTN-401 Coll. Guard Reg. Data Error

Causa: Il valore contenuto nel registro per la Macro della funzione Collision Guard non è un numero intero oppure non è compreso tra 1 e 200.
Rimedio: Immettere i dati corretti nel registro per la Macro della funzione Collision Guard.

MOTN-402 HSCD: Update Servo Timeout

Causa: Il sistema servo non ha potuto rispondere all'aggiornamento dei servo parametri.
Rimedio: Verificare che la comunicazione tra il servo amplificatore e l'host sia OK. L'opzione software High Sensitivity Collision Detection non supporta il controllore da tavolo.

MOTN-403 Updating Servo (%s)

Causa: Il sistema servo sta aggiornando i servo parametri per renderli corrispondenti a quelli definiti dall'utente per la funzione HSCD.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva. Si tratta solo di un messaggio di avviso.

MOTN-404 Group %d^1 does not support HSCD

Causa: L'istruzione COL ADJUST è stata utilizzata in un programma TP, ma la maschera di selezione dei gruppi di assi definisce un gruppo che non supporta la funzione High Sensitivity Collision Detection (HSCD).
Rimedio: Non modificare la sensibilità della funzione High Sensitivity Collision Detection per un gruppo di assi che non la supporta.

MOTN-410 Jog frame No%d^2 is disable[P]

Causa: Per i movimenti in manuale, il sistema di coordinate utente è disabilitato.
Rimedio: Abilitare il sistema di coordinate utente interessato oppure utilizzarne uno differente.

MOTN-411 Fast fault recovery 1

Causa: Questo è un avviso di PX1 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-412 Fast fault recovery 2

Causa: Questo è un avviso di PX2 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-413 Fast fault recovery 3

Causa: Questo è un avviso di PX3 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-414 Fast fault recovery 4

Causa: Questo è un avviso di PX4 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-415 Fast fault recovery 5

Causa: Questo è un avviso di PX5 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-416 Fast fault recovery 6

Causa: Questo è un avviso di PX6 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-417 Fast fault recovery 7

Causa: Questo è un avviso di PX7 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-418 Fast fault recovery 8

Causa: Questo è un avviso di PX8 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-419 Fast fault recovery 9

Causa: Questo è un avviso di PX9 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-420 Fast fault recovery 10

Causa: Questo è un avviso di PX10 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-421 Fast fault recovery 11

Causa: Questo è un avviso di PX11 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-422 Fast fault recovery 12

Causa: Questo è un avviso di PX12 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-423 Fast fault recovery 13

Causa: Questo è un avviso di PX13 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-424 Fast fault recovery 14

Causa: Questo è un avviso di PX14 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-425 Fast fault recovery 15

Causa: Questo è un avviso di PX15 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-426 Fast fault recovery 16

Causa: Questo è un avviso di PX16 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-431 Fast fault recovery 1

Causa: Questo è un avviso dell'istruzione numero 1 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-432 Fast fault recovery 2

Causa: Questo è un avviso dell'istruzione numero 2 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-433 Fast fault recovery 3

Causa: Questo è un avviso dell'istruzione numero 3 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-434 Fast fault recovery 4

Causa: Questo è un avviso dell'istruzione numero 4 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

MOTN-435 Fast fault recovery 5

Causa: Questo è un avviso dell'istruzione numero 5 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Nessuno.

MOTN-441 Resume Motion Error(G:%d A:%d)

Causa: La funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme fa ripartire il movimento, ma il robot raggiunge una posizione diversa da quella in cui si era arrestato.

Rimedio: Interrompere definitivamente e rieseguire il programma.

MOTN-442 Motion cmd Error excess(G:%d A:%d)

Causa: Il robot si muove in una posizione diversa da quella di destinazione.
Rimedio: Interrompere definitivamente e rieseguire il programma.

MOTN-443 Zero accel time used (G:%d)

Causa: Il tempo di accelerazione, con riferimento al tempo ITP, è eccessivamente breve,
Rimedio: Aumentare il tempo di accelerazione oppure ridurre il tempo ITP.

MOTN-444 No J2/J3 interaction (G:%d)

Causa: Questo gruppo di assi non ha interazione tra gli assi J2 e J3.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

MOTN-501 Fast fault recovery 17

Causa: Questo è un avviso di PX17 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-502 Fast fault recovery 18

Causa: Questo è un avviso di PX18 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-503 Fast fault recovery 19

Causa: Questo è un avviso di PX19 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-504 Fast fault recovery 20

Causa: Questo è un avviso di PX20 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-505 Fast fault recovery 21

Causa: Questo è un avviso di PX21 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-506 Fast fault recovery 22

Causa: Questo è un avviso di PX22 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-507 Fast fault recovery 23

Causa: Questo è un avviso di PX23 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-508 Fast fault recovery 24

Causa: Questo è un avviso di PX24 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-509 Fast fault recovery 25

Causa: Questo è un avviso di PX25 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.
Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-510 Fast fault recovery 26

Causa: Questo è un avviso di PX26 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-511 Fast fault recovery 27

Causa: Questo è un avviso di PX27 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-512 Fast fault recovery 28

Causa: Questo è un avviso di PX28 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-513 Fast fault recovery 29

Causa: Questo è un avviso di PX29 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-514 Fast fault recovery 30

Causa: Questo è un avviso di PX30 per le applicazioni di processo abilitate alla funzione di ripristino automatico del ciclo dopo un allarme quando la posizione di allarme viene raggiunta.

Rimedio: Questo è un messaggio interno di informazione.

MOTN-520 J%dTqOver(G%d L%d, %s)

Causa: La coppia al riduttore ha superato il limite ammissibile. L'impostazione del carico applicato al polso del robot potrebbe non essere corretta, oppure il valore di accelerazione programmato è eccessivo.

Rimedio: 1. Correggere le impostazioni del carico applicato al polso del robot.
2. Diminuire l'accelerazione del movimento che provoca l'apparizione del messaggio.

MOTN-521 J2TqOver(G:%d ID:%d L:%d)

Causa: Il carico applicato all'asse J2 eccede il limite. L'impostazione del carico applicato al polso del robot potrebbe non essere corretta, oppure il valore di accelerazione programmato è eccessivo.

Rimedio: 1. Correggere le impostazioni del carico applicato al polso del robot.
2. Diminuire l'accelerazione del movimento che provoca l'apparizione del messaggio.

MOTN-522 Joint load excess(G%dJ%dL%d %s)

Causa: Il carico applicato al giunto tra il vincolo A ed il vincolo B eccede il limite. L'impostazione del carico applicato al polso del robot potrebbe non essere corretta, oppure il valore di accelerazione programmato è eccessivo.

Rimedio: 1. Correggere le impostazioni del carico applicato al polso del robot.
2. Diminuire l'accelerazione del movimento che provoca l'apparizione del messaggio.

MOTN-524 STOP.G LVC: Full memory (M%d, %s, L%d, S%x)

Causa: L'area dati della funzione LVC nella memoria D-RAM è piena, a causa di una quantità eccessiva di movimenti registrati. M è l'ID dei dati appresi. Il secondo argomento rappresenta il nome del programma in esecuzione quando si è verificato l'allarme MOTN-524 e L rappresenta il numero di linea del programma. S rappresenta il tipo di area dati della funzione LVC.

Rimedio: La memoria per l'area dati della funzione LVC è limitata come segue:
- le istruzioni di movimento standard sono limitate a circa 600 linee.
(Nota: un'istruzione di movimento aggiuntiva per saldatura a punti equivale a 4 istruzioni di movimento standard).
- la durata dell'esecuzione del programma di apprendimento LVC non deve superare i 45 secondi.

Dopo avere determinato le cause descritte sopra, eseguire la seguente procedura:
Ridurre il numero di istruzioni di movimento o di logica all'interno della regione LVC.
Suddividere la regione LVC in due o più aree LVC meno estese, utilizzando indici multipli per i dati LVC.

MOTN-525 STOP.G LVC: Out of DRAM memory (M%d, Id%d)

Causa: La funzione LVC non riesce ad allocare memoria D-RAM. M è l'ID dei dati e Id rappresenta il tipo di errore.
(Id=1) La funzione LVC non riesce ad allocare memoria D-RAM per utilizzarla come area di calcolo.
(Id=2) La funzione LVC non riesce ad allocare memoria D-RAM per la traduzione dei dati quando viene eseguito LVC_START.
(Id=3) La funzione LVC non riesce ad allocare memoria D-RAM per la scrittura nella F-ROM.
(Id=4) La funzione LVC non riesce ad allocare memoria D-RAM per la lettura dalla F-ROM.

Rimedio: 1. Assicurarsi che il sistema disponga di una memoria D-RAM installata di almeno 64MB. La funzione LVC richiede che la memoria D-RAM sia di almeno 64MB.
2. Se l'allarme MOTN-525 appare anche dopo l'installazione della memoria D-RAM da 64MB, è possibile che altre opzioni software utilizzino troppa memoria. Potrebbe essere necessario rimuovere le altre opzioni oppure ridurne l'occupazione di memoria.

MOTN-526 WARN LVC: GunTchSpd over (L%d, V%d)

Causa: Dopo la fase di apprendimento LVC durante un movimento di saldatura, la velocità di contatto dopo l'apprendimento LVC eccede la velocità di contatto prima dell'apprendimento LVC. La lettera L rappresenta il numero di linea che ha provocato l'apparizione dell'allarme MOTN-526, mentre la lettera V indica la velocità di contatto che ha ecceduto il limite.

Rimedio: Ridurre il valore TUNE nei dati della funzione LVC e ripetere l'apprendimento.

MOTN-527 WARN LVC: Failure of getting memory1

Causa: La funzione LVC non riesce ad allocare memoria D-RAM per utilizzarla come area di immagazzinamento pre-apprendimento.

Rimedio: 1. Assicurarsi che il sistema disponga di una memoria D-RAM installata di almeno 64MB. La funzione LVC richiede che la memoria D-RAM sia di almeno 64MB.
2. Se l'allarme MOTN-527 appare anche dopo l'installazione della memoria D-RAM da 64MB, è possibile che altre opzioni software utilizzino troppa memoria. Potrebbe essere necessario rimuovere le altre opzioni oppure ridurne l'occupazione di memoria.

MOTN-528 WARN LVC: Failure of getting memory2

Causa: La funzione LVC non riesce ad allocare memoria D-RAM per utilizzarla come area di immagazzinamento pre-apprendimento.

Rimedio: 1. Assicurarsi che il sistema disponga di una memoria D-RAM installata di almeno 64MB. La funzione LVC richiede che la memoria D-RAM sia di almeno 64MB.
2. Se l'allarme MOTN-528 appare anche dopo l'installazione della memoria D-RAM da 64MB, è possibile che altre opzioni software utilizzino troppa memoria. Potrebbe essere necessario rimuovere le altre opzioni oppure ridurne l'occupazione di memoria.

MOTN-529 STOP.G LVC: This isn't allowed (L%d,Id%d)

Causa: La linea di programma contiene un'istruzione di movimento incompatibile con la funzione LVC. La lettera L indica il numero di linea del programma, mentre il codice identificativo rappresenta il numero dell'istruzione non compatibile con l'istruzione LVC. Per quanto riguarda il significato del codice indentificativo, fare riferimento alla tabella qui sotto.

Codice indentificativo	Istruzione
1	Ottimizzazione della traiettoria dall'esterno
2	KAREL
3	Oscillazione
4	Funzione Line Tracking
5	Touch Sensor
6	Funzione Coordinated Motion
7	Rotazione continua
8	Clock simultaneo

Rimedio: Rimuovere l'istruzione LVC oppure l'altra istruzione non compatibile.

MOTN-530 STOP.G LVC: axis besides an object moved (L*, G*, A*)

Causa: L'asse presumibilmente non compreso tra quelli previsti per la funzione LVC si è mosso durante l'esecuzione. La lettera L rappresenta il numero di linea, la G il numero di gruppo di assi, la A il numero di essa.

Rimedio: Verificare se l'asse,non facente parte del gruppo di assi per la funzione LVC, si è mosso nelle linee di movimento prima e dopo il numero di linea. Se si è mosso. modificare il programma TP in modo che l'asse in questione non si muova.

MOTN-531 WARN LVC: Learning %d% (M%d)

Causa: Il processo di apprendimento LVC è terminato. M rappresenta il numero identificativo dei dati di apprendimento.

Rimedio: Il messaggio è puramente informativo, non è necessaria alcuna azione.

MOTN-532 STOP.G LVC: Internal error 2(M%d,Id%d)

Causa: Errore interno del software di calcolo per la funzione LVC. La lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento, mentre il codice ID, compreso tra 2 e 8, rappresenta il tipo di errore.
(ID =2) La durata del movimento del blocco LVC (da CNT0/FINE a CNT0/FINE) ha superato i 15 sec.
(ID=3~-8) Altri

Rimedio: (ID =2) Ridurre il numero di istruzioni di movimento o di logica all'interno del blocco LVC.
(ID =3~5) Contattare l'assistenza FANUC.

MOTN-533 STOP.G LVC: Change override on LVC

Causa: L'override è stato cambiato durante l'esecuzione della funzione LVC. La funzione LVC richiede che l'override sia al 100%.

Rimedio: Eliminare l'allarme premendo il tasto RESET e riprendere l'esecuzione del programma. Dopo la ripresa dell'esecuzione, il normale movimento riparte senza la funzione LVC.

MOTN-534 STOP.G LVC: Input SingleStep on LVC

Causa: Durante l'esecuzione della funzione LVC è stata attivata la modalità passo-passo.. La funzione LVC non funziona in modalità passo-passo.

Rimedio: Eliminare l'allarme premendo il tasto RESET e riprendere l'esecuzione del programma. Dopo la ripresa dell'esecuzione, il normale movimento riparte senza la funzione LVC.

MOTN-537 STOP.G LVC: Changed motion (M%d, %s, L%d, P%d)

Causa: Un'istruzione di movimento nella regione LVC è stata modificata. La lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento, la L il numero di linea, la P rappresenta il tipo di problema. Fare riferimento alla tabella qui sotto per decodificare il valore P.

Valore P	Causa	Valore P	Causa
1	Tipo di movimento	65536	Istruzione MAXSPEED
2	Posizione di partenza	131072	Valore RT_LD o AP_LD
4	Posizione di destinazione	262144	Valore CR
8	Posizione intermedia (solo movimenti circolari)	524288	Istruzione Remote TCP
16	Velocità programmata	1048576	Valore per movimenti Simultaneous EV o Independent EV
32	Tipo di terminazione del movimento	2097152	Istruzione di movimento Simultaneous EV o Independent EV
64	Valore CNT	4194304	Tempo di movimento
128	Sistema di coordinate utensile	8388608	Tempo di movimento dell'asse ausiliario
256	Sistema di coordinate utente	16777216	Lunghezza del filtro
512	override	33554432	Tipo di filtro
1024	Carico applicabile	67108864	$MRR_GRP[g].$PRGOVERRIDE
2048	Valore ACC	134217728	Numero del gruppo di assi
4096	Istruzione PATH	268435456	BREAK
8192	Istruzione WJNT	536870912	Istruzione NORMAL_MOTION
16384	Istruzione INC	1073741824	Istruzione EV
32768	Valore PSPD		

Rimedio: 1. Annullare le modifiche apportate e riportare la situazione nelle condizioni originarie.
2. Rieseguire il processo di apprendimento LVC.

MOTN-538 STOP.G LVC: Changed motion (M%d, %s, L%d, P%d)

Causa: Le istruzioni di movimento comprese tra le istruzioni LVC sono state modificate. %s è il nome del programma, la lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento, la L il numero di linea, la P rappresenta il tipo di problema. Fare riferimento alla tabella qui sotto per decodificare il valore P.

P	Istruzione
1	La traiettoria è cambiata
2	La condizione WAIT è cambiata
4	Il momento nel quale si è verificato l'allarme "SRVO-171 MotorSpd lim/DVC" fra le istruzioni LVC è cambiato.

Rimedio: 1. Annullare le modifiche apportate e riportare la situazione nelle condizioni originarie.
2. Rimuovere i dati di apprendimento e rieseguire il processo di apprendimento LVC.
3.(P4) Modificare il programma per rimuovere l'allarme DVC.

MOTN-539 STOP.G LVC: Changed motion (M%d, %s, P%d)

Causa: Le istruzioni di movimento comprese tra le istruzioni LVC sono state modificate. La lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento, %s è il nome del programma, la L il numero di linea, la P rappresenta il tipo di problema. Fare riferimento alla tabella qui sotto per decodificare il valore P.

P	Istruzione
1	L'istruzione di movimento che precede LVC_END è stata cancellata
2	La condizione WAIT è cambiata

Rimedio: 1. Annullare le modifiche apportate e riportare la situazione nelle condizioni originarie.
2. Rimuovere i dati di apprendimento e rieseguire il processo di apprendimento LVC.

MOTN-540 FATAL LVC: Internal error 1

Causa: Errore interno del software di calcolo per la funzione LVC.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

MOTN-541 STOP.G LVC: Fatal error of memory (M%d,S%x)

Causa: Errore interno del software di calcolo per la funzione LVC. La lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento, la S la sezione dell'area di dati LVC.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

MOTN-542 STOP.G LVC: Full memory (M%d,S%x)

Causa: L'area dati della funzione LVC nella memoria D-RAM è piena, a causa di una quantità eccessiva di movimenti registrati. M è l'ID dei dati appresi. S rappresenta il tipo di area dati della funzione LVC.
Rimedio: La memoria per l'area dati della funzione LVC è limitata come segue:
- le istruzioni di movimento standard sono limitate a circa 600 linee. (Nota: un'istruzione di movimento aggiuntiva per saldatura a punti equivale a 4 istruzioni di movimento standard).
- la durata dell'esecuzione del programma di apprendimento LVC non deve superare i 45 secondi.

Dopo avere determinato le cause descritte sopra, eseguire la seguente procedura:
1. Ridurre il numero di istruzioni di movimento o di logica all'interno della regione LVC.
2. Suddividere la regione LVC in due o più aree LVC meno estese, utilizzando indici multipli per i dati LVC.

MOTN-543 STOP.G LVC: No learned data (M%d,S%x)

Causa: Non sono stati trovati dati LVC durante il loro caricamento dall'unità di memoria. Il processo di apprendimento LVC potrebbe non essere stato eseguito correttamente, M è l'ID dei dati LVC. S rappresenta il tipo di area dati della funzione LVC.
Rimedio: 1. Ripetere il processo di apprendimento LVC.
2. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

MOTN-544 STOP.G LVC: Learned data empty (M%d,S%x)

Causa: Non sono stati trovati dati LVC durante il loro caricamento dall'unità di memoria. I processi LVC potrebbero non essere stati completati correttamente, oppure un'istruzione di movimento potrebbe essere stata inserita immediatamente prima dell'istruzione LVC_END mentre la percentuale di apprendimento LVC era maggiore dello 0%. La lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento. La lettera S il tipo di area dati della funzione LVC.

Rimedio: 1. Se il processo di apprendimento è in esecuzione, annullare qualsiasi modifica e tornare al programma originale.
2. Rieseguire il processo di apprendimento.
3. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

MOTN-545 WARN LVC: Switched to normal motion (M%d, %s, L%d)

Causa: Il movimento di apprendimento LVC è commutato al tipo normale perché il movimento LVC è cambiato. La lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento. L'argomento rappresenta il nome del programma. L è il numero della linea.

Rimedio: Il messaggio è puramente informativo, non è necessaria alcuna azione.

MOTN-546 WARN LVC: Restart LVC motion (M%d, %s, L%d)

Causa: Il movimento LVC è ripartito. La lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento. L'argomento rappresenta il nome del programma. L è il numero della linea.

Rimedio: Il messaggio è puramente informativo, non è necessaria alcuna azione.

MOTN-547 STOP.G LVC: Sync motion not supported(M%d,L%d)

Causa: LVC non può supportare il movimento sincrono nel caso in cui un programma abbia due o più gruppi di robot. La lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento. L è il numero della linea.

Rimedio: Nel modo playback, utilizzare l'istruzione RUN nel programma TP per far sì che due o più robot eseguano movimenti di apprendimento contemporaneamente.

MOTN-548 STOP.G LVC: Group number mismatch(M%d,G%d,L%d)

Causa: Il numero di gruppo del robot in apprendimento non corrisponde alla configurazione impostata nella schermata LVC DATA.
La lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento. G è il numero di gruppo. L è il numero della linea.

Rimedio: Impostare un numero di gruppo corretto nella schermata LVC DATA.

MOTN-549 STOP.G LVC: Multi data in learning(M%d,L%d)

Causa: Solo un robot per volta può essere in apprendimento.
La lettera M indica il codice identificativo dei dati di apprendimento. L è il numero della linea.

Rimedio: Eseguire e terminare i processi di apprendimento in sequenza. Se è necessario il movimento multitasking, è possibile trasformare in commenti le altre istruzioni LVC o disabilitare le altre tabelle LVC nella schermata LVC DATA.

MOTN-551 SLTK: Global variable failure

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Aumentare la capacità della memoria RAM.

MOTN-552 SLTK: Motn dt overflow (G:%d)

Causa: Il valore del comando di movimento è eccessivo.

Rimedio: Questo allarme deve comparire prima di SRVO-025. Seguire le indicazioni date per rimediare all'allarme SRVO-025.

MOTN-553 WARN LVC: Communication ready

Causa: Le comunicazioni fra il sensore wireless e il ricevitore USB sono pronte.

Rimedio: Il messaggio è puramente informativo, non è necessaria alcuna azione.

MOTN-554 STOP.G LVC: Wireless data not enough

Causa: I dati del sensore wireless non vengono registrati a sufficienza per LVC durante l'apprendimento.

Rimedio: Rieseguire l'apprendimento. Se il problema persiste contattare l'assistenza FANUC.

MOTN-555 STOP.G LVC: Sensor battery error

Causa: Impossibile eseguire LVC perché la batteria del sensore wireless è pressoché scarica.

Rimedio: Caricare la batteria del sensore.

MOTN-556 STOP.G LVC: Wireless sensor timeout

Causa: Il sensore wireless non è riuscito a connettersi.

Rimedio: 1. Premere il LED sul lato sinistro per spegnere il sensore, poi riavviarlo.
2. Riavviare il robot.

MOTN-557 STOP.G LVC: USB receiver removed

Causa: Il ricevitore USB non è stato connesso alla tastiera di programmazione.

Rimedio: Disconnettere/connettere il ricevitore USB.

MOTN-558 WARN LVC: Sensor battery is low

Causa: La batteria del sensore wireless si sta indebolendo.

Rimedio: Caricare la batteria.

MOTN-560 Hspd.skip speed limit(G:%d^2)

Causa: La velocità di apprendimento con l'istruzione di salto ad alta velocità eccede la velocità limite e viene a questa limitata automaticamente.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Non è necessaria alcuna azione.

MOTN-561 Touch skip NOT available(G:%d^2)

Causa: Il touch skip è utilizzato con un robot che si ferma decelerando con il salto ad alta velocità oppure touch skip è utilizzato con una normale istruzione di salto.

Rimedio: 1. Il touch skip non può essere utilizzato con un robot che si ferma decelerando con il salto ad alta velocità Cambiare la condizione di salto.
2. Il touch skip non può essere utilizzato con una normale istruzione di salto. Utilizzare un'istruzione di salto ad alta velocità o cambiare la condizione di salto.

MOTN-565 STOP.G Position Check Error (G:%d^2)

Causa: Il programma sta tentando di muovere il braccio mentre non ci deve essere movimento.
Con l'opzione 'Position Check', certi movimenti devono essere 'a distanza zero', ad esempio, il primo movimento in un programma o in un sottoprogramma dopo il ritorno da un sottoprogramma o dopo un'istruzione JUMP label.
Questo errore viene indicato se in questi casi l'entità del movimento programmato è maggiore di 5mm (default).

Rimedio: Accertarsi che venga richiamato il sottoprogramma corretto e che le posizioni di questi movimenti siano corrette.

MOTN-566 STOP.G Frame is not orthogonal

Causa: Un asse del Sistema di coordinate utente (TCP remoto) o del Sistema di coordinate utensile non è ortogonale. Nel messaggio di allarme, UT significa sistema di coordinate utensile e UF significa sistema di coordinate utente. Ad esempio, in un programma TP, se il sistema di coordinate viene impostato mediante un registro di posizione con un valore non ortogonale, questo allarme si verifica quando il robot tenta di muoversi in questo sistema di coordinate errato.

Rimedio: Verificare che il programma TP non cambi il contenuto del sistema di coordinate. Se il sistema di coordinate viene cambiato, controllare l'ortogonalità del nuovo sistema di coordinate. Per recuperare dopo questo allarme impostare di nuovo il sistema di coordinate indicato nel messaggio di allarme. Per la procedura di impostazione del sistema di coordinate vedi "3.9 IMPOSTAZIONE DEI SISTEMI DI COORDINATE" nel capitolo "3. IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA ROBOTIZZATO" del manuale dell'operatore (operazioni di base) dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Mate. Reimpostando il sistema di coordinate gli assi saranno ortogonali.

MOTN-568 WARN GLC Moved out of station (%s, %d)

Causa: Un movimento "FINE or CNT below 5" che tratta l'oggetto rilevato dal sistema di visione come posizione target non può entrare nell'area di movimento impostata nel menu GLC fixed station setup. (%s, %d) indicano (nome del programma, ID delle cause).

Rimedio: Impostare il movimento "FINE or CNT below 5" che tratta l'oggetto rilevato dal sistema di visione come posizione target nell'area di movimento impostata nel menu GLC fixed station setup.

MOTN-569 WARN GLC Stn%d,Stn%d are overlapped

Causa: Due aree di movimento impostate nel menu GLC fixed station setup si sovrappongono.

Rimedio: Impostare le aree di movimento in modo che non si sovrappongano.

MOTN-573 STOP.G GLC Out of DRAM memory (Id%d)

Causa: L'acquisizione dell'area per i dati appresi dalla D-RAM non è riuscita. ID indica il tipo di area.

Rimedio: 1. Verificare che la capacità della D-RAM sia di almeno 64MB. Questa funzione necessita di almeno 64MB di D-RAM.
2. Se MOTN-527 compare con una D-RAM disponibile di 64MB, è possibile che nel sistema siano installate troppo opzioni. In questa situazione, per utilizzare questa funzione è necessaria una soluzione come la selezione di una D-RAM di 128MB.

MOTN-574 STOP.G GLC This isn't allowed (L%d,Id%d)

Causa: E' stato programmato un comando che non può essere eseguito contemporaneamente a GLC. L è il numero della linea, Id è l'ID del comando.

Rimedio: Disabilitare GLC o rimuovere il comando. Riguardo al numero ID riferirsi alla seguente tabella.

ID	Comando
1	Funzioni di sincronizzazione con temporizzatore esterno

MOTN-575 STOP.G GLC Memory Full (Id%x)

Causa: Se durante l'apprendimento vengono registrati molti dati di movimento, l'area della D-RAM utilizzata per i dati appresi si riduce. ID indica il tipo di area.

Rimedio: Aumentare la dimensione della zona o impostare un'area di apprendimento più piccola utilizzando il seguente metodo.
GLC iRPick: Impostare la distanza fra il limite superiore e scartare la linea di tracking più corta durante l'apprendimento.
GLC Handling: Specificare un'area più piccola nella configurazione della stazione fissa di GLC.

MOTN-576 STOP.G GLC System error (Id%d)

Causa: La configurazione del sistema non è supportata in GLC o si è verificato un errore nel processo di apprendimento. ID indica la causa.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

ID	Cause
4,12,23	Sistema e robot non sono supportati.

MOTN-577 WARN GLC Not stop in station No%d

Causa: Un movimento "FINE or CNT below 5" che tratta l'oggetto rilevato dal sistema di visione come posizione target non è entrato nell'area di movimento impostata nel menu GLC fixed station setup.

Rimedio: Disabilitare le aree di movimento non in uso.
Nel menu GLC fixed station setup impostare l'area di movimento in modo che contenga il movimento "FINE or CNT below 5" che tratta l'oggetto rilevato dal sistema di visione come posizione target

MOTN-578 WARN GLC Analysis error (Id%d)

Causa: Errore nell'analisi del movimento. ID indica la causa.

Rimedio: Se prima di questo allarme si sono verificati MOTN-568,569,577, prendere le contromisure in base a quegli allarmi.

MOTN-579 WARN GLC Unsupported command (%s, %d, %d)

Causa: GLC Handling non supporta l'apprendimento. (%s, %d, %d) indicano (nome del programma, numero linea, ID delle cause).

Rimedio: Individuare la causa in base alla seguente tabella e risolvere di conseguenza.

ID	Cause
1	In una linea ci sono troppi comandi di offset posizione, offset utensile e offset visione.
2	La posizione è programmata mediante registri di posizione e i valori di questi registri è il risultato del sistema di visione.
4	Il tipo di posizionamento non è FINE né CNT.
5	E' utilizzato un comando incrementale.
6	Il tipo di offset della visione non è offset di posizione né offset di presa.
7	E' utilizzato un comando di pallettizzazione.
8	E' utilizzato un comando condizionale di offset di posizione.
9	E' utilizzato un comando condizionale di offset utensile.
10	E' utilizzato un comando condizionale di offset della visione.
11	Esiste un richiamo di OFS_RJ3.PC.
12	Esiste un richiamo di MERGE3D2.PC.
13	Esiste un richiamo di STVS1.PC.
14	Esiste un richiamo di ADJ_OFS.PC.
15	Il tipo del registro di posizione non è matrice né lineare.
16	Il tipo di programmazione della posizione non è lineare né joint.

MOTN-581 STOP.G LVC: Internal calc err (Er:%d)

Causa: La funzione di impostazione automatica del sistema di coordinate del sensore non è riuscita a calcolare il sistema di coordinate.

Rimedio: Utilizzare la seguente procedura.

1. Verificare se il tipo di sensore (con o senza fili) è selezionato correttamente. Se no, correggere la selezione e riprovare.
2. Verificare se l'accelerometro è fissato saldamente all'organo terminale o alla servo gun. Se no, fissare appropriatamente l'accelerometro e riprovare.
3. Impostare il sistema di coordinate del sensore con il metodo dei sei punti.

MOTN-582 STOP.G LVC: Set payload set

Causa: La funzione Sensor frame automatic setting è stata eseguita con un'impostazione errata del carico.

Rimedio: Applicare la seguente procedura e riprovare.

1. Visualizzare la schermata "Motion Performance" premendo : tasto MENU-0, NEXT- 6, SYSTEM - F1[TYPE -"Motion". Quindi premere F5 [SETIND] e impostare il numero del carico attivo a un valore diverso da zero.
2. Visualizzare la schermata "Motion Performance" premendo : tasto MENU-0, NEXT- 6, SYSTEM - F1[TYPE] -"Motion". Portare il cursore sul numero del carico attivo e premere F3 [DETAIL]. Specificare il peso, il baricentro del carico e i momenti d'inerzia riferiti al baricentro.

MOTN-583 STOP.G LVC: Large calc err (Er:%d)

Causa: Nella funzione sensor frame automatic setting, l'accuratezza del sistema di coordinate del sensore calcolato è insufficiente.

Rimedio: Applicare la seguente procedura e riprovare. Se non è possibile recuperare, impostare il sistema di coordinate del sensore con il metodo dei sei punti.

1. Verificare se l'accelerometro è fissato saldamente all'organo terminale o alla servo gun.
2. Visualizzare la schermata "Motion Performance" premendo : tasto MENU-0, NEXT- 6, SYSTEM - F1[TYPE -"Motion". Controllare il numero del carico attivo.
3. Visualizzare la schermata "Motion Performance" premendo : tasto MENU-0, NEXT- 6, SYSTEM - F1[TYPE] -"Motion". Portare il cursore sul numero del carico attivo e premere F3 [DETAIL]. Specificare il peso, il baricentro del carico e i momenti d'inerzia riferiti al baricentro.
4. Impostare la posizione base per la funzione sensor frame automatic setting il più vicino possibile alla postura raccomandata.

MOTN-584 STOP.G LVC: Changed override

Causa: L'esecuzione è stata interrotta perché l'override è stato cambiato durante il movimento rapido della funzione sensor frame automatic setting.

Rimedio: Rieseguire la funzione sensor frame automatic setting. Non cambiare l'override durante il movimento rapido.

MOTN-585 STOP.G LVC: Set calibration data

Causa: I dati di calibrazione dell'accelerometro wireless sono errati.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

MOTN-586 WARN LVC: Need Learning %d more time(s)

Causa: Le iterazioni del processo di apprendimento sono insufficienti per questa operazione.

Rimedio: Eseguire più istruzioni di apprendimento.

MOTN-590 WARN Debug size exceeded on record

Causa: Il debug interno memorizzato ha ecceduto la dimensione massima.

Rimedio: Raccogliere i dati del debug interno e riportarli.

4.12.9 Codici di allarme MUPS

MUPS-001 Use of M-PASS SP's bef. init

Causa: Variabili Mult-Pass non inizializzate.

Rimedio: Inizializzare le variabili Mult-Pass.

MUPS-002 Isolated offset destination

Causa: La destinazione spostata è isolata.

Rimedio: Devono essere presenti almeno due punti.

MUPS-003 Invalid motype with offset

Causa: Il tipo di movimento non è valido.

Rimedio: Il tipo di movimento non è Joint, Lineare o Circolare. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

MUPS-004 Segment too short using OFFSET

Causa: La funzione OFFSET è utilizzata per un segmento troppo breve.

Rimedio: Aumentare la distanza tra le posizioni.

MUPS-005 Invalid OFFSET_MODE value

Causa: Allarme interno di sistema. Questo allarme compare quando l'istruzione RPM non viene eseguita prima dell'istruzione MP Offset.

Rimedio: Controllare se l'istruzione RPM viene eseguita prima dell'istruzione MP Offset. Se non ci sono problemi riguardo all'esecuzione, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

MUPS-006 BWD not allowed in M-PASS

Causa: L'esecuzione di movimenti in senso inverso non è supportata.

Rimedio: La funzione che consente di configurare passate multiple di saldatura non può essere eseguita durante l'esecuzione in senso inverso delle istruzioni di movimento. Non utilizzare i tasti SHIFT-BWD quando è attiva la funzione Multi-Pass.

MUPS-007 Illegal transition:nonCD<->CD

Causa: Si è verificata una transizione non consentita (nonCD->CD oppure CD->nonCD).

Rimedio: Aggiungere o rimuovere l'istruzione di movimento aggiuntiva COORD.

MUPS-008 Invalid pass number
Causa: Il numero di passata non è accettabile.
Rimedio: Utilizzare il numero di passata corretto.

MUPS-009 Invalid Direction
Causa: La direzione della passata non è accettabile.
Rimedio: La direzione della passata deve essere 0: Normale oppure 1: Inversa. La prima direzione di passate deve essere 0.

MUPS-010 Invalid parameters
Causa: Il numero e la direzione della passata non sono accettabili.
Rimedio: Modificare il numero e la direzione della passata.

MUPS-011 Pass number is out of sequence
Causa: Il numero di passata non rispetta la sequenza corretta.
Rimedio: Utilizzare il numero di passata corretto.

MUPS-012 Last pass was incomplete
Causa: L'ultima passata non ha completato la saldatura.

MUPS-013 Invalid Leader OFFSET MODE
Causa: L'offset leader richiede un movimento CD.
Rimedio: Utilizzare un movimento coordinato.

4.13 O

4.13.1 Codici di allarme OPTN

OPTN-000 Unknown error (OPTN)
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

OPTN-001 Too many options installed
Causa: Nel sistema sono state installate più di 50 opzioni software.
Rimedio: Non è richiesta alcuna azione. Le opzioni software saranno caricate ma non saranno registrate.

OPTN-002 Installed: `%s'
Causa: L'installazione dell'opzione software è terminata correttamente.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

OPTN-003 Skipped: `%s'
Causa: L'opzione software è stata ignorata dal modulo di installazione.
Rimedio: Alcune opzioni software non possono essere sovrapposte; potrebbe essere necessario eliminare alcune opzioni.

OPTN-006 Not Installed: `%s'
Causa: L'opzione software specificata non è stata installata correttamente.
Rimedio: Tentare di installare l'opzione software nuovamente.

OPTN-007 Unauthorized: `%s'
Causa: Per questa configurazione, l'installazione di questa opzione software non è autorizzata.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

OPTN-008 Requires: `%s'
Causa: L'opzione software richiede che siano presenti altri file, mancanti, sull'unità di memoria.
Rimedio: Reinstallare l'opzione software utilizzando l'unità di memoria corretta.

OPTN-009 Authorized: `%s'

Causa: Per questa configurazione, l'installazione di questa opzione software è ora autorizzata.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

OPTN-010 Force COLD start

Causa: La configurazione dell'applicazione non è stata effettuata.
Rimedio: Da Controlled Start, configurare l'applicazione dal menu Application Setup.

OPTN-011 Cycle Power

Causa: Questo messaggio informa che è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

OPTN-012 ID file is missing/corrupt

Causa: Il file contenente le licenze software, LICENSE.DAT, non è presente oppure non è corretto.
Rimedio: Effettuare il caricamento completo del software partendo dall'unità di memoria utilizzata per la distribuzione originale del software per il robot.

OPTN-013 Invalid PAC

Causa: Il codice di autorizzazione (PAC) non è valido per questa opzione.
Rimedio: Richiedere un codice di autorizzazione valido per questa opzione.

OPTN-014 Dependency nesting too deep

Causa: Il livello di annidamento delle opzioni software è eccessivo.
Rimedio: Installare prima le sotto-opzioni.

OPTN-015 Excludes: `%s'

Causa: Questa opzione software non è compatibile con altre opzioni già installate.
Rimedio: Non è possibile avere entrambe le opzioni software nel controllore.

OPTN-016 Key file is missing/corrupt

Causa: Il file KEYFILE.DAT non è presente oppure non è corretto.
Rimedio: Effettuare il caricamento completo del software partendo dall'unità di memoria utilizzata per la distribuzione originale del software per il robot.

OPTN-017 No UPDATES on this media

Causa: L'unità di memoria utilizzata per il caricamento del software non contiene il file UPDATE.TX e, quindi, non vi sono aggiornamenti da installare.
Rimedio: Non è richiesta alcuna azione.

OPTN-018 No %s additions on this media

Causa: L'unità di memoria utilizzata per il caricamento del software non contiene il file CUSTOM.TX e, quindi, non vi sono personalizzazioni da installare.
Rimedio: Non è richiesta alcuna azione.

OPTN-019 Versions mismatched

Causa: L'unità di memoria utilizzata per il caricamento del software contiene aggiornamenti e personalizzazioni, ma la loro versione non coincide con quella del software attualmente installato nel controllore.
Rimedio: Non è richiesta alcuna azione.

OPTN-020 Too many %s references

Causa: Nei file .FD il numero di riferimenti supera il limite consentito. Questi riferimenti includono le voci: REQUIRE, INCLUDE, EXCLUDE.
Rimedio: Se l'allarme include: Aumentare le costanti KAREL: CONFIG CLIMIT REQUIRE DLIMIT OPTION OLIMIT Robot REQUIRE RLIMIT STANDARD SLIMIT.

OPTN-021 Check orderfil.dat fails: %s

Causa: Nel file ORDERFIL.DAT sono presenti codici di ordinazione per opzioni software che non possono funzionare con questo software applicativo.

Rimedio: Rimuovere o correggere la linea che contiene il codice di ordinazione specificato.

OPTN-022 Demo option %s expires in %d days

Causa: La versione demo dall'opzione software consente un utilizzo gratuito per 60 giorni. Questo messaggio indica che restano "%d" giorni prima della scadenza del tempo accordato per le prove. Una volta trascorso il periodo di demo, il funzionamento dell'opzione software sarà limitato o annullato. Il codice di ordinazione dell'opzione interessata viene riportato nel messaggio di causa.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione. Se è richiesto l'utilizzo dell'opzione software oltre il periodo di 60 giorni, essa può essere acquistata ed autorizzata per divenire permanente.

OPTN-023 Max number of arms is exceeded.

Causa: Il numero di robot controllati ha superato il limite ammissibile. Il numero massimo predefinito di robot gestiti dallo stesso controllore è 2.

Rimedio: Caricare il pacchetto Triple Quad Arm Package per aumentare il numero di robot a 4.

OPTN-024 Too many motion groups installed

Causa: Il numero di gruppi di assi installati ha superato il limite ammissibile.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione. Potrebbero non essere state completate tutte le operazioni di configurazione sui gruppi di assi.

OPTN-025 %s DEMO has expired

Causa: Il periodo di 60 giorni previsto per l'utilizzo demo dell'opzione è trascorso.

Rimedio: Accendere il robot in Controlled Start e selezionare la schermata MENU, S/W INSTALL, Option, DEMOS. Autorizzare l'opzione interessata. Fare riferimento al manuale Controller Software Installation oppure contattare FANUC.

OPTN-026 Demo Authorized: `%s'

Causa: Per questa configurazione, l'utilizzo demo di questa opzione software è ora autorizzato.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

OPTN-027 ID Mismatch : lic(%s) and act(%s)

Causa: Il codice identificativo del controllore non coincide con quello della licenza.

Rimedio: Effettuare la correzione nella schermata Reserialize Page di Controlled Start.

OPTN-028 Invalid LAC

Causa: Il codice LAC non è valido per questo controllore.

Rimedio: Effettuare la correzione nella schermata Reserialize Page di Controlled Start.

OPTN-029 LAC Updated

Causa: Il codice LAC è valido per questo controllore.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

OPTN-030 Max number of retries exceeded.

Causa: Per autorizzare una opzione software è consentito un numero limitato di tentativi.

Rimedio: Ottenere un codice PAC o LAC valido ed immettere il numero correttamente.

OPTN-031 The KAREL option is required

Causa: Per poter caricare questo file è necessario che nel controllore sia presente l'opzione software KAREL R632.

Rimedio: Installare l'opzione KAREL.

OPTN-032 Extend not appropriate.

Causa: In questo contesto, l'estensione del periodo di utilizzo demo delle opzioni software non è valida.

OPTN-033 Image not backed up.

Causa: Salvare l'immagine del controllore prima di installare le opzioni. Questo permetterà di ripristinare l'immagine senza le opzioni aggiunte qualora fosse necessario.

Rimedio: Eseguire un backup dell'immagine del controllore prima di installare le opzioni aggiuntive.

OPTN-034 BACKUP not appropriate.

Causa: In questo momento non è possibile salvare l'immagine del controllore. Per completare l'installazione di questa opzione è necessario un AutoUpdate.

Rimedio: Premere AUTOUPTD per completare l'installazione di questa opzione.

OPTN-035 Image already backed up.

Causa: L'immagine del controllore è già stata salvata.

Rimedio: Impostare $OPT_STATE.$STATE a 0 per consentire un nuovo salvataggio.

4.13.2 Codici di allarme OS

OS-000 R E S E T

Causa: Questo messaggio notifica che il controllore ha effettuato un'operazione di RESET all'accensione.

Rimedio: Nessuno.

OS-001 System error %x %x

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore persiste, registrare i parametri che seguono il testo "System errore" e comunicarli all'hotline FANUC.

OS-002 System error - invalid function performed

Causa: La funzione eseguita dall'utente non è supportata oppure non è valida.

Rimedio: Consultare il manuale appropriato e controllare l'utilizzo dell'operazione che si è tentato di compiere. Ritentare l'operazione, se possibile. Se l'allarme persiste, annotare gli eventi che hanno portato all'apparizione dell'errore e contattare FANUC.

OS-007 System error %x %x

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore persiste, registrare i parametri che seguono il testo "System errore" e comunicarli all'hotline FANUC.

OS-012 System error %x %x

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore persiste, registrare i parametri che seguono il testo "System errore" e comunicarli all'hotline FANUC.

OS-026 System error %x %x

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore persiste, registrare i parametri che seguono il testo "System errore" e comunicarli all'hotline FANUC.

OS-028 System error %x %x

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore persiste, registrare i parametri che seguono il testo "System errore" e comunicarli all'hotline FANUC.

OS-058 System error %x %x

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore persiste, registrare i parametri che seguono il testo "System errore" e comunicarli all'hotline FANUC.

OS-065 System error %x %x

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore persiste, registrare i parametri che seguono il testo "System errore" e comunicarli all'hotline FANUC.

OS-114 System error %x %x

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore persiste, registrare i parametri che seguono il testo "System errore" e comunicarli all'hotline FANUC.

OS-126 System error %x %x

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore persiste, registrare i parametri che seguono il testo "System errore" e comunicarli all'hotline FANUC.

OS-144 System error %x, %x at %x

Causa: Si è verificato un "register dump" per motivi non conosciuti.

Rimedio: Contattare l'hotline FANUC e fornire le seguenti informazioni: o Tutti i messaggi di errore verificatisi, compresi i programmi in esecuzione quando si è verificato questo errore. o Recuperare i seguenti file dal menu File: md:histe.ls md:histr.ls md:hists.ls md:histp.ls md:conslog.ls md:errall.ls o Inoltre per un sistema V5.22 o successivo, eseguire un backup della diagnostica da inviare a FANUC.

OS-145 Power off controller to reset

Causa: Questo messaggio appare di solito in seguito ad un precedente allarme non risolvibile.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore permane, contattare FANUC.

OS-147 Assert MAIN %d %d %s

Causa: Sul processore MAIN si è verificato un ASSERT.

Rimedio: Annotare i parametri riportati dopo 'Assert MAIN nel testo del messaggio e contattare FANUC.

OS-148 Assert COMM %d %d %s

Causa: Sul processore COMM si è verificato un ASSERT.

Rimedio: Annotare i parametri riportati dopo 'Assert MAIN nel testo del messaggio e contattare FANUC.

OS-149 Assert VMAIN %d %d %s

Causa: Sul processore VMAIN si è verificato un ASSERT.

Rimedio: Annotare i parametri riportati dopo 'Assert MAIN nel testo del messaggio e contattare FANUC.

OS-150 Assert VCOMM %d %d %s

Causa: Sul processore VCOMM si è verificato un ASSERT.

Rimedio: Annotare i parametri riportati dopo 'Assert MAIN nel testo del messaggio e contattare FANUC.

OS-225 System error %x %x

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'errore persiste, registrare i parametri che seguono il testo "System errore" e comunicarli all'hotline FANUC.

4.14 P

4.14.1 Codici di allarme PALL

PALL-001 Length must be longer than width

Causa: La lunghezza deve essere sempre maggiore della larghezza.

Rimedio: Se la lunghezza specificata è inferiore alla larghezza, il sistema impone che la lunghezza diventi la larghezza. Se la larghezza specificata è superiore alla lunghezza, il sistema impone che la larghezza diventi la lunghezza. Specificare lunghezza e larghezza corrette.

PALL-002 Maximum layers = 40

Causa: Il numero di strati specificati è superiore al limite massimo.

Rimedio: Specificare un numero di strati inferiore al limite consentito.

PALL-003 Cannot Flip Lt or Wd for Unique

Causa: Il ribaltamento, non consentito, della lunghezza o della larghezza è stato specificato per una matrice unica.

Rimedio: Specificare No flip o diagonal (lunghezza e larghezza) flip per la matrice unica.

PALL-004 P1 has not been taught

Causa: La posizione P1 non è stata registrata.

Rimedio: Registrare la posizione P1.

PALL-005 Layer Barrier on last cyc only.

Causa: Il ciclo interfalda può essere selezionato solo dopo l'ultimo ciclo sullo strato.

Rimedio: Selezionare il ciclo interfalda solo dopo l'ultimo ciclo sullo strato.

PALL-006 Layer Barrier not enabled.

Causa: L'utente ha selezionato * oppure la voce Layer barrier (interfalda) senza abilitare la voce Configure all layers dal menu Optimal Path.

Rimedio: Impostare la voce Configure All Layers a TRUE nel menu Optimal Path prima di selezionare * per la sequenza.

PALL-007 Layer Barrier invalid on top lyr

Causa: Il ciclo interfalda non può essere specificato dopo il completamento dell'ultimo strato.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PALL-008 Unit cycle %s not defined.

Causa: Il numero di sequenza specificato non è stato trovato.

Rimedio: La sequenza deve includere tutti gli elementi nello strato.

PALL-009 Lyr bar invalid w/ slipsheet enb

Causa: Non è possibile rompere l'interfalda se è già presente tra due strati.

Rimedio: Se si desidera avere una barriera di strato, rimuovere l'interfalda tra due strati annullando la distanza tra i due strati stessi. Oppure non utilizzare la barriera di strato.

PALL-010 %s is not reachable

Causa: La posizione verso cui si sta dirigendo il robot non è raggiungibile. Se l'errore precedente è: 'Error: Pallet=x Unit=y', significa che l'allarme si è presentato quando il robot stava lavorando sul pallet x e la scatola y.

Rimedio: Verificare che i valori contenuti nelle variabili di sistema $UTOOL e/o $MNUTOOL siano corretti. Se il robot si è fermato mentre si stava dirigendo verso il pallet, modificare il valore della lunghezza della fase di avvicinamento nel menu di configurazione Optimal path. Gli offset specificati per i pallet potrebbero essere eccessivi oppure potrebbe essere necessario definire un offset corretto per il pallet nel menu di configurazione Optimal path.

PALL-011 Position has not been taught

Causa: La posizione non è stata registrata.

Rimedio: Registrare la posizione.

PALL-012 MOVE-TO could not execute %s

Causa: Per questo movimento il sistema non ha ottenuto il controllo.
Rimedio: Verificare che non vi siano altri programmi in esecuzione oppure che la tastiera di programmazione non sia abilitata. La tastiera di programmazione deve essere disabilitata.

PALL-013 GET_VAR failed %s

Causa: I dati di un menu di configurazione non possono essere impostati.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-014 SET_VAR failed %s

Causa: I dati di un menu di configurazione non possono essere impostati.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-015 Could not create station file

Causa: Si è verificato un errore durante la creazione di un file riferito ad una stazione di alimentazione o pallet.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-016 Sequence valid.

Causa: I dati nella schermata con la sequenza sono validi.
Rimedio: Nessuno.

PALL-017 Cycle number %s invalid.

Causa: Il software PalletTool consente l'inizializzazione dei dati di palletizzazione permettendo all'operatore di passare un numero di ciclo al programma PMPROCDT(numero_ciclo) in alcuni programmi TP. Se il numero di ciclo passato non è maggiore di 0, oppure è superiore al numero massimo di cicli (20), oppure è superiore al numero massimo di cicli per l'applicazione, si presenta questo errore.
Rimedio: Passare un numero di ciclo valido nella chiamata del programma PMPROCDT.

PALL-018 Could not load .VR file

Causa: Il file .VR non esiste oppure si è verificato un errore di comunicazione.
Rimedio: Verificare le linee di comunicazione ed assicurarsi che il file sia presente sull'unità di memoria interessata.

PALL-019 Could not create unit load file

Causa: Durante la creazione del file relativo al collo si è verificato un errore.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-020 Could not open .DT file for read

Causa: Durante l'apertura di un file .DT si è verificato un errore.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-021 IO_STATUS error occurred

Causa: Durante il trasferimento di dati si è verificato un errore di I/O.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-022 Could not save .VR file %s

Causa: Mentre era in corso il salvataggio di un file .VR, si è verificato un errore.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-024 Could not load file %s

Causa:

1. Mentre era in corso il caricamento di un file .VR, si è verificato un errore.
2. Il file di configurazione dell'organo di presa, generato da versioni di PalletTool precedenti, non può essere letto. Il numero di organi di presa è stato aumentato e la struttura dei dati è stata cambiata. Viene visualizzato anche l'errore “VARS-014 Create type - xxxx failed”.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione se si ritiene che il file debba poter essere letto da PalletTool.

PALL-028 Could not access files

Causa: Si è verificato un errore durante l'accesso all'unità di memoria.
Rimedio: Assicurarsi che la comunicazione sia corretta e ritentare l'operazione.

PALL-029 File transfer not done

Causa: Il trasferimento del file non è avvenuto correttamente. Alcuni dati potrebbero non essere stati trasferiti.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-030 .DT file list is empty

Causa: Nell'unità di memoria non esiste alcun file .DT.
Rimedio: Perché il trasferimento di dati possa avvenire, è necessario che nell'unità di memoria siano presenti i file .DT.

PALL-031 Pallet Stn %s not found

Causa: Il numero di stazione specificato non è caricato.
Rimedio: Caricare il file di stazione oppure crearne uno.

PALL-032 Pallet stn %s not taught

Causa: La stazione pallet specificata nella configurazione del sistema di palletizzazione non è stata registrata.
Rimedio: Registrare la stazione pallet nella configurazione del sistema di palletizzazione.

PALL-033 Load file %s not found

Causa: Il file relativo al collo non è stato caricato.
Rimedio: Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Caricare il file relativo al collo (unit load).
- Trasferire il file .DT.
- Creare un nuovo file .DT.

Ritentare l'operazione.

PALL-035 Invalid layer number %s

Causa: Un numero di strato non valido è stato immesso alla partenza del ciclo oppure passato dal PLC. Oppure PalletTool ha rilevato un numero di strato non valido durante l'elaborazione dei dati.
Rimedio: Assicurarsi di immettere un numero di strato valido per ogni partenza ciclo o nel passaggio di dati dal PLC.

PALL-036 Multi-case option not loaded.

Causa: L'operatore ha tentato di selezionare un organo di presa multi_pezzo ma l'opzione che consente di utilizzare questo tipo utensile non è presente nel controllore.
Rimedio: Installare l'opzione Multi-case.

PALL-037 Fork/Bag option not loaded.

Causa: L'operatore ha tentato di selezionare un organo di presa a forca ma l'opzione che consente di utilizzare questo tipo utensile non è presente nel controllore.
Rimedio: Installare l'opzione Fork Gripper.

PALL-038 Infeed stn %s not taught

Causa: La stazione di alimentazione specificata nella configurazione del sistema di palletizzazione non è stata registrata.
Rimedio: Registrare la stazione di alimentazione nella configurazione del sistema di palletizzazione.

PALL-040 Unknown flip type %s

Causa: Il tipo di ribaltamento specificato non è conosciuto al software PalletTool.
Rimedio: Modificare il tipo di ribaltamento nella configurazione del collo (unit load). Il tipo di ribaltamento deve essere conosciuto.

PALL-041 Infeed stn %s not found

Causa: La stazione di alimentazione specificata non è stata registrata o non è caricata.
Rimedio: Registrare o caricare la stazione di alimentazione.

PALL-044 Unknown unit orientation

Causa: Durante il caricamento nel controllore dei dati generati da PalletTool PC o PalletPRO, il software PalletTool ha rilevato un orientamento LT_ON_LT o WD_ON_LT per una scatola in uno strato.

Rimedio: Consultare la schermata in PalletTool PC o PalletPRO in cui viene definito l'orientamento per ciascun elemento, ed assicurarsi che non esistano spazi vuoti. Se questo non risolve il problema durante lo scaricamento, reimpostare il corretto orientamento per ciascun collo in PalletTool PC o PalletPRO anche se nella schermata appaiono valori corretti,

PALL-045 Cannot change PC file data

Causa: Il file dei dati relativi ai colli è stato creato utilizzando PalletMate PC.

Rimedio: I dati creati utilizzando PalletMate PC non possono essere modificati in PalletTool. Le modifiche devono essere effettuate nel PC e poi trasferite al robot.

PALL-046 Could not run task %s

Causa: Si è verificato un errore mentre la PalletTool stava tentando internamente di eseguire un altro programma in modo multi-tasking.

Rimedio: Interrompere definitivamente l'esecuzione di tutti i programmi (ABORT ALL) e ritentare l'operazione.

PALL-048 Error opening %s

Causa: Si è verificato un errore mentre PalletTool stava tentando di aprire un programma .TP.

Rimedio: Assicurarsi che il programma sia stato caricato e riprovare l'operazione.

PALL-049 Set_pos_tpe %s

Causa: Si è verificato un errore mentre PalletTool stava tentando di definire una posizione in un programma .TP.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-050 Error closing %s

Causa: Si è verificato un errore mentre PalletTool stava tentando di aprire un programma .TP.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-051 Slip sheet not supported

Causa: Il supporto dell'interfalda non è disponibile.

Rimedio: Disabilitare la gestione dell'interfalda nel menu Pallet System.

PALL-052 Pattern not supported

Causa: Alcuni schemi di palletizzazione generati con vecchie versioni di PalletTool non sono più supportati.

Rimedio: Creare un nuovo collo e selezionare uno schema di palletizzazione differente.

PALL-053 Gripper is not DOUBLE type

Causa: Si è selezionata un'operazione di depalletizzazione con un utensile non per presa singola.

Rimedio: Per operazioni di depalletizzazione, scegliere un utensile per presa singola e ritentare.

PALL-054 Invalid parts requested %s

Causa: Il sistema ha ricevuto la richiesta di prelevare 0 pezzi.

Rimedio: Interrompere definitivamente l'esecuzione di tutti i programmi e ritentare l'operazione.

PALL-055 Error in CNV_STR_CONF

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Interrompere definitivamente l'esecuzione di tutti i programmi (ABORT ALL) e ritentare l'operazione.

PALL-057 Gripper type not supported: %s

Causa: Il tipo di organo di presa specificato non è conosciuto al software PalletTool.

Rimedio: Modificare il valore del codice identificativo dell'organo di presa nella schermata di configurazione Optimal Path. L'intervallo di validità è 1 - 9. L'intervallo di validità è tra 1 e 9. il valore 10 è ammesso quando è abilitata l'opzione Multi-case. Se è presente l'opzione Fork Gripper, sono ammessi anche i valori 11 e 12.

PALL-058 Cannot select PC pattern

Causa: Durante la creazione o modifica di un collo, non è possibile selezionare uno schema di palletizzazione generato con PalletMate PC.

Rimedio: Gli schemi di palletizzazione denominati Single, Doubleside, DoubleTop o Unique Other possono solo essere trasferiti da PalletMate PC.

PALL-059 Error using CLEAR built-in

Causa: Durante la cancellazione di un file di variabili si è verificato un errore. Se un file .VR è stato caricato in memoria in fase di Controlled Start, può essere cancellato solo da Controlled Start.

Rimedio:

1. Attendere fino a quando la produzione non sarà terminata e poi cancellare il collo.
2. Se il collo (unit load) è stato caricato in Controlled Start, è necessario tornare in Controlled Start per cancellarlo. Quando si è in Controlled Start, premere il tasto MENU e selezionare la voce Clear UnitLd. Dal menu di Controlled Start è possibile cancellare i colli che erano stati caricati in Controlled Start.

PALL-063 Id is uninit in UL %s

Causa: Nel file relativo al collo (unit load) il codice identificativo del prodotto non è impostato.

Rimedio: Impostare il codice di prodotto nel file relativo al collo (unit load) nel menu SETUP, Unit load.

PALL-064 MOVE TO done

Causa: Il movimento alla posizione P1, P2 o P3 è stato effettuato correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PALL-065 Invalid reg value %s

Causa: Il sistema ha rilevato un valore non valido in un registro.

Rimedio: Dal menu DATA, verificare che il registro interessato contenga il valore corretto.

PALL-066 Reg %s could not be set

Causa: L'operazione sul registro non è riuscita.

Rimedio: Controllare se il registro specificato contiene un valore appropriato. Interrompere definitivamente l'esecuzione di tutti i programmi (ABORT ALL) e ritentare l'operazione.

PALL-067 Reg value not set %s

Causa: Non è stato possibile scrivere il valore V, calcolato internamente, nel registro R.

Rimedio: Dal menu DATA, verificare che il registro sia definito e che contenga il valore corretto. Terminare tutti i programmi e ritentare l'operazione.

PALL-068 Infeed/Pallet for UL %s unknown

Causa: La stazione di alimentazione per mezzo della quale il collo accede alla cella non è stata assegnata nel menu PalletSystem.

Rimedio: Assegnare il collo alla stazione di alimentazione nel menu PalletSystem. Interrompere definitivamente l'esecuzione di tutti i programmi (ABORT ALL) e ritentare l'operazione.

PALL-069 Invalid UL %s found

Causa: Non è stato trovato un numero di collo valido allo strato indicato per la palletizzazione mista.

Rimedio: Dal menu Mixed UnitLd, indicare numeri di collo validi per ciascuno strato unitario. Interrompere definitivamente l'esecuzione di tutti i programmi (ABORT ALL) e ritentare l'operazione.

PALL-071 Not all pallets assigned UL

Causa: Non a tutti i pallet è stato assegnato un collo nel menu PalletSystem.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Assicurarsi, nel menu PalletSystem, che ai pallet sia assegnato un collo corrispondente.

PALL-072 Not all infeeds assigned UL

Causa: Non a tutte le stazioni di alimentazione è stato assegnato un collo nel menu PalletSystem.

Rimedio: Assicurarsi, nel menu PalletSystem, che a tutte le stazioni di alimentazione sia assegnato un collo corrispondente.

PALL-073 Station teaching completed

Causa: Tutte le posizioni ausiliarie sono state registrate e la configurazione della stazione è stata completata correttamente.
Rimedio: Nessuno.

PALL-074 Perch position not taught

Causa: La posizione di fuori ingombro non è stata registrata.
Rimedio:

1. Selezionare il programma PM_MAIN.
2. Premere il tasto DATA.
3. Muovere manualmente il robot nella posizione di fuori ingombro.
4. Registrare la posizione di fuori ingombro.
5. Interrompere definitivamente l'esecuzione di tutti i programmi (ABORT ALL) e ritentare l'operazione.

PALL-081 Moving to perch position..

Causa: Questo messaggio informa che il robot sta per muoversi verso la posizione di fuori ingombro.
Rimedio: Nessuno.

PALL-082 Indexing pallet %s

Causa: Questo messaggio informa che il pallet sta per essere traslato.
Rimedio: Nessuno.

PALL-083 Placing slip sheet %s

Causa: Questo messaggio informa che sta per essere depositata l'interfalda.
Rimedio: Nessuno.

PALL-085 Operator Panel E-stop ON

Causa: Il programma non può essere eseguito quando è premuto l'arresto di emergenza sul pannello operatore.
Rimedio:

1. Rilasciare il pulsante di arresto di emergenza sul pannello operatore.
2. Premere il tasto RESET.
3. Premere il pulsante CYCLE START.

PALL-086 Teach pendant E-stop ON

Causa: Il programma non può essere eseguito quando è premuto l'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione.
Rimedio:

1. Rilasciare il pulsante di arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione.
2. Premere il tasto RESET.
3. Premere il pulsante CYCLE START.

PALL-087 Teach pendant is enabled

Causa: Il programma non può essere eseguito quando la tastiera di programmazione è abilitata.
Rimedio:

1. Disabilitare la tastiera di programmazione.
2. Premere il tasto RESET.
3. Premere il pulsante CYCLE START.

PALL-088 Pal Stop must be disabled

Causa: Il segnale PALLET STOP è già ON. I segnali CYCLE STOP e PALLET STOP non possono essere ON nello stesso momento.
Rimedio: Disattivare il segnale PALLET STOP e abilitare il segnale CYCLE STOP.

PALL-089 Cycle Stop must be disabled

Causa: Il segnale CYCLE STOP è già ON. I segnali CYCLE STOP e PALLET STOP non possono essere ON nello stesso momento.
Rimedio: Disattivare il segnale CYCLE STOP e abilitare il segnale PALLET STOP.

PALL-091 Slip sheet stack door open

Causa: Una delle recinzioni della zona del magazzino interfalde è aperta.

Rimedio: Individuare quale porta è aperta e chiuderla. Premere il pulsante CYCLE START per riprendere l'esecuzione del programma.

PALL-101 File is in use by robot. Cannot transfer

Causa: Si sta tentando di trasferire un file, relativo ad un collo, attualmente in uso nel robot. Potrebbe essere utilizzato in produzione o essere in fase di modifica, dai menu SETUP, Unit Load o SETUP,Optimal Path.

Rimedio:

1. Arrestare il robot.
2. Interrompere definitivamente l'esecuzione di tutti i programmi.
3. Ritentare il trasferimento del file.

PALL-105 Station not taught

Causa: Le posizioni (P1,P2), (P1, P3), (P2, P3) o (P1,P2,P3) sono state registrate nello stesso punto.

Rimedio: Utilizzare il tasto MODIFY nel menu SETUP, Infeed Stn, per registrare le posizioni P1, P2 e P3 correttamente.

PALL-106 Cannot switch in 1 Pallet Cell

Causa: Nella cella è presente un solo pallet.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Per le celle con un solo pallet, è consentita solo l'opzione NOSWITCH.

PALL-108 Part not present in tool %s

Causa: Il robot non ha ricevuto una presenza pezzo oppure il sensore di presenza pezzo è guasto.

Rimedio: Verificare che l'organo di presa sia in contatto con il pezzo e determinare perché il sensore di presenza pezzo non si attiva.

PALL-109 Part still present in tool %s

Causa: Il sensore di presenza pezzo sta ancora rilevando la presenza di un pezzo, oppure il sensore è guasto.

Rimedio: Verificare se il segnale di presenza pezzo è OFF e, se così non è, se il sensore funziona correttamente.

PALL-112 NOSWITCH illegal when pallets > 1

Causa: Il numero di pallet è maggiore di 1 e la commutazione di pallet è impostata a NOSWITCH. Questo non è consentito da PalletTool.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. In standard, il software PalletTool forza il tipo di commutazione di pallet a PER_PICK. Questa impostazione può essere cambiata, ma non è possibile selezionare la voce NOSWITCH.

PALL-113 Please enable teach pendant

Causa: Il programma non può essere eseguito quando la tastiera di programmazione è disabilitata.

Rimedio: Questo accade per ragioni di sicurezza. Abilitare la tastiera di programmazione e premere i tasti Tool 1 o Tool 2, se necessario.

PALL-114 Must index pallet before changing product

Causa: Nella stazione in cui si intende cambiare il prodotto da manipolare è presente un pallet completo o parzialmente completo. Se il pallet esistente non viene evacuato, il nuovo prodotto entrerà in collisione con esso.

Rimedio: Selezionare la voce Index Pallet dal menu ed evacuare il pallet esistente.

PALL-115 Coldstart setup complete.

Causa: Parte della configurazione dell'applicazione per un robot è eseguita al primo avviamento freddo (Cold Start). Questa fase può richiedere un tempo di esecuzione di 20 secondi. Prima che il software PalletTool, unitamente a tutti i programmi TP e a tutte le Macro, sia caricato, sulla tastiera di programmazione viene visualizzato il menu UTILITIES, Hints. NOTA: Dopo il caricamento di tutti i programmi TP e di tutte le Macro, il controllore deve comunque essere spento e riacceso.

Rimedio: Nessuno.

PALL-117 Error creating new variables

Causa: Durante la creazione di un nuovo file si è verificato un errore.

Rimedio: Verificare la memoria disponibile. Se la memoria RAM è piena, cancellare i dati non necessari e ritentare l'operazione. Se necessario, eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-118 Cannot use MODIFY

Causa: Il robot non ha trovato i dati richiesti.
Rimedio: Registrare o caricare i dati richiesti.

PALL-119 Stn file not loaded or created

Causa: La stazione specificata non è stata registrata o non è caricata.
Rimedio: Registrare o caricare la stazione.

PALL-121 Could not read %s

Causa: La lettura del file .DT relativo ad un collo non è riuscita. Si è verificato un errore nei dati.
Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-122 Cannot go to DETAIL page

Causa: Nel menu di configurazione Pallet System non sono state specificate tutte le informazioni relative all'organo di presa.
Rimedio: Visualizzare il menu SETUP, Gripper, ed immettere i dati relativi all'organo di presa.

PALL-123 Data modification disallowed

Causa: Il sistema si trova in funzionamento automatico in produzione. I dati di configurazione non possono essere modificati quando è in corso la produzione.
Rimedio: Attendere fino a quando la produzione non sarà terminata e poi apportare le modifiche.

PALL-124 Setting length = width

Causa: I dati non erano configurati correttamente, ma sono stati modificati automaticamente.
Rimedio: Assicurarsi che il valore sia impostato come desiderato.

PALL-125 Setting width = length

Causa: I dati non erano configurati correttamente, ma sono stati modificati automaticamente.
Rimedio: Assicurarsi che il valore sia impostato come desiderato.

PALL-126 Setting layer = 1

Causa: I dati non erano configurati correttamente, ma sono stati modificati automaticamente.
Rimedio: Assicurarsi che il valore sia impostato come desiderato.

PALL-127 Flip not allowed

Causa: I dati non erano configurati correttamente, ma sono stati modificati automaticamente.
Rimedio: Assicurarsi che il valore sia impostato come desiderato.

PALL-128 Pallet Switch type changed

Causa: I dati non erano configurati correttamente, ma sono stati modificati automaticamente.
Rimedio: Assicurarsi che il valore sia impostato come desiderato.

PALL-131 Layer num outside range (1-40)

Causa: Il numero di strato deve essere compreso tra 1 e 40.
Rimedio: Specificare uno strato valido e ripetere l'operazione.

PALL-132 Cannot resume program

Causa: Un programma non può essere eseguito perché una condizione di errore non è stata risolta. Per avere ulteriori dettagli su questo errore, visualizzare la schermata ALARM, selezionare l'allarme e premere il tasto HELP.
Rimedio: Eliminare la condizione di errore e premere il tasto RESET.

PALL-133 Could not clear file

Causa: Se il collo è utilizzato in produzione non può essere cancellato. Se un collo è stato caricato in memoria in fase di Controlled Start, può essere cancellato solo da Controlled Start.
Rimedio:

1. Attendere fino a quando la produzione non sarà terminata e poi cancellare il collo.
2. Se il collo (unit load) è stato caricato in Controlled Start, è necessario tornare in Controlled Start per cancellarlo. Quando si è in Controlled Start, premere il tasto MENU e selezionare la voce Clear UnitLd.
3. Dal menu di Controlled Start è possibile cancellare i colli che erano stati caricati in Controlled Start.

PALL-137 Unit load num out of range

Causa: Il numero di collo non rientra nei limiti previsti.

Rimedio: Specificare un numero di collo valido, nell'intervallo 1 - 999.

PALL-138 Only Pal OR Cycle stop allowed

Causa: I segnali PALLET STOP o CYCLE STOP sono già ON. I segnali CYCLE STOP e PALLET STOP non possono essere ON nello stesso momento.

Rimedio: Disattivare uno dei due segnali e attivare l'altro.

PALL-139 %s :wrist angle correction failed

Causa: La routine che calcola la posizione di destinazione finale, iniziando dalla posizione di partenza, non ha prodotto risultati. L'errore visualizzato prima di questo dovrebbe essere: 'Error: Infeed=x Pallet=y Unit=x'. Ciò significa che il robot stava lavorando sulla stazione di alimentazione x, il pallet y e la scatola z al momento dell'apparizione dell'allarme.

Rimedio: Verificare che tutte le posizioni ricadano nell'area di lavoro del robot.

PALL-140 Cycle power to increase registers

Causa: Un file NUMREG.VR o POSREG.VR più piccolo e meno recente è stato caricato nel controllore. Il numero di registri posizione o registri numerici è cambiato ad un valore inferiore a quello che la versione attuale di PalletTool richiede.

Rimedio: La logica di PalletTool ha reimpostato automaticamente il numero di registri necessari. Per aumentare le dimensioni della tabella dei registri posizione o numerici è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Effettuare un avviamento freddo (cold start).

PALL-141 Cycle power to increase macros

Causa: Un file SYSMACRO.SV più piccolo e meno recente è stato caricato nel controllore. Il numero di Macro è cambiato ad un valore inferiore a quello che la versione attuale di PalletTool richiede.

Rimedio: La logica di PalletTool ha reimpostato automaticamente il numero di Macro necessarie. Per aumentare le dimensioni della tabella delle Macro è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Effettuare un avviamento freddo (cold start).

PALL-142 Program not selected

Causa: Per eseguire un programma TP localmente, è necessario dapprima selezionare il programma.

Rimedio: Premere il tasto SELECT e scegliere il programma da eseguire. Se si tenta di iniziare la produzione con PalletTool, il controllore deve essere in modo REMOTE. Per selezionare il modo REMOTE, visualizzare la schermata MENUS -> System -> Config e modificare l'impostazione della voce Remote/Local.

PALL-143 Data in use by Robot

Causa: Il sistema si trova in funzionamento automatico in produzione. I dati di configurazione non possono essere modificati quando è in corso la produzione.

Rimedio: Attendere fino a quando la produzione non sarà terminata e poi apportare le modifiche.

PALL-144 Visit layer spacing/flip menus

Causa: Il numero di strati, nei dati di configurazione del collo, è cambiato.

Rimedio: Questo è solo un avviso per ricordare all'operatore di visualizzare i menu relativi all'incrocio degli strati ed alla loro spaziatura per assicurarsi che queste caratteristiche siano corrette per tutti gli strati.

PALL-145 %s

Causa: Questo è un messaggio generato da PalletTool durante la produzione e ha lo scopo di visualizzare lo stato di un evento o di mostrare informazioni di diagnostica all'operatore.

Rimedio: Nessuno.

PALL-146 UOP Ignored. Wrong Start Mode

Causa: L'operatore seleziona il dispositivo che deve essere utilizzato per iniziare la palletizzazione dal menu SETUP, Pallet System. Per questo scopo il dispositivo può essere SOP, UOP/PLC o PTPC.

Rimedio: L'UOP/PLC deve essere impostato come dispositivo per la partenza del ciclo, altrimenti i segnali UOP vengono ignorati.

PALL-147 SOP Ignored. Wrong Start Mode

Causa: L'operatore seleziona il dispositivo che deve essere utilizzato per iniziare la palletizzazione dal menu SETUP, Pallet System. Per questo scopo il dispositivo può essere SOP, UOP/PLC o PTPC.

Rimedio: Il SOP deve essere impostato come dispositivo per la partenza del ciclo, dal menu SETUP, Pallet System, altrimenti i segnali SOP vengono ignorati.

PALL-148 Approach Posn out of range

Causa: La posizione di approccio verso cui il robot si sta dirigendo non è raggiungibile. L'errore visualizzato prima di questo dovrebbe essere: 'Error: Pallet=x Unit=y'. Ciò significa che il robot stava lavorando sul pallet x e la scatola y al momento dell'apparizione dell'allarme.

Rimedio: Verificare che i valori contenuti nelle variabili di sistema $UTOOL e/o $MNUTOOL siano corretti. Se il robot si è fermato mentre si stava dirigendo verso il pallet, modificare il valore della lunghezza della fase di avvicinamento nel menu di configurazione Optimal path. Gli offset specificati per i pallet potrebbero essere eccessivi oppure potrebbe essere necessario definire un offset corretto per il pallet nel menu di configurazione Optimal path.

PALL-149 Unit Posn out of range

Causa: La posizione di deposito verso cui si sta dirigendo il robot non è raggiungibile.

Rimedio: Verificare che i valori contenuti nelle variabili di sistema $UTOOL e/o $MNUTOOL siano corretti. Se il robot si è fermato quando si stava dirigendo verso il pallet, verificare il valore assegnato alla lunghezza e larghezza del pallet nel menu SETUP, Optimal Path. Potrebbe rendersi necessario specificare offset diversi, se quelli impostati sono troppo grandi.

PALL-150 Loading error - %s

Causa: Durante il caricamento del file specificato si è verificato un errore.

Rimedio: Verificare le linee di comunicazione ed assicurarsi che il file sia presente sull'unità di memoria interessata.

PALL-151 %s exists. Not loaded

Causa: Il file specificato esiste già nel controllore.

Rimedio: Cancellare il file dal controllore prima di ricaricarlo.

PALL-152 Warning-ignoring entry where CASE# was 0.

Causa: I dati di configurazione dell'organo di presa contengono un numero di prese non valido (zero).

Rimedio: Modificare i dati dell'organo di presa e specificare un numero di prese valido.

PALL-153 Initializing Data

Causa: Il software sta inizializzando i dati per la fase di produzione.

Rimedio: Nessuno.

PALL-154 Error setting gripper data %s

Causa: Il robot non ha potuto leggere o scrivere i dati relativi all'organo di presa.

Rimedio: Verificare la memoria disponibile. Rimuovere i file non necessari, se possibile. Tentare di ricaricare una copia di backup dei dati relativi all'organo di presa.

PALL-155 Register not defined %s

Causa: Si tratta solo di un avvertimento.

Rimedio: Nessuno.

PALL-156 Current pallet unknown

Causa: Quando le Macro SET UTOOL vengono utilizzate, il registro R[80] non contiene un valore valido.

Rimedio: Assicurarsi che il registro R[80] contenga il numero del pallet desiderato.

PALL-157 UTOOL unknown for tool %s

Causa: Il sistema di coordinate utensile del pallet richiesto con il registro R[80] non è impostato correttamente.

Rimedio: Assicurarsi che tutte le stazioni siano configurate completamente.

PALL-158 Last Utool not known

Causa: Questo avviso viene generato da PalletTool per facilitare l'identificazione di eventuali problemi di posizionamento del collo sul pallet.

Rimedio: Nessuno.

PALL-159 Can change UnitLd on palt %s only

Causa: Durante i cambi di produzione con il menu CYCLE STOP, l'operatore deve prima immettere il numero di pallet sul quale dovrà essere depositato il nuovo collo. Fatto ciò, il sistema visualizza un altro menu dal quale l'operatore può immettere il collo per quel pallet e anche assegnare la stazione di alimentazione che trasporta il nuovo collo. Se questo dato viene immesso per un pallet diverso da quello scelto prima, si presenta questo errore.

Rimedio: Modificare il numero di collo per il pallet specificato.

PALL-160 PalletTool aborted

Causa: La produzione PalletTool è stata interrotta a causa di un allarme.

Rimedio: Fare riferimento all'elenco cronologico degli allarmi per avere ulteriori informazioni.

PALL-161 'Not all cases have I/O defined

Causa: Ciascuna delle prese sulla pinza deve essere dotata di ingressi e uscite definite per il suo controllo.

Rimedio: Completare le tabelle con i dati di configurazione per l'organo di presa.

PALL-162 Recvd PLC signal for indexing pallet %s

Causa: Questo messaggio informa l'operatore che i dati del PLC, che inizializzano i cambi di produzione, sono stati ricevuti.

Rimedio: Nessuno.

PALL-163 Infeed I/O undefined-OKTOPICK.TP

Causa: I segnali I/O per la stazione di alimentazione devono essere configurati.

Rimedio: Assicurarsi che i segnali I/O siano impostati correttamente:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce SETUP.
3. Selezionare la voce INFEED STN.
4. Configurare i segnali I/O.

PALL-164 Gripper number not set in register

Causa: Quando le Macro per il comando dell'organo di presa vengono utilizzate, il registro R[15] non contiene un valore valido.

Rimedio: Assicurarsi che il registro R[15] contenga il numero dell'organo di presa desiderato.

PALL-165 Invalid Gripper number set in register

Causa: Quando le Macro per il comando dell'organo di presa vengono utilizzate, il registro R[15] non contiene un valore valido. I numeri di organo di presa supportati in PalletTool sono:

- Presa singola = 1
- Presa doppia = 3
- Presa tripla = 5
- Personalizzato 1 = 6
- Personalizzato 2 = 7
- Personalizzato 3 = 8
- Personalizzato 4 = 9
- Presa multipla = 10
- Forche = 11
- Spintore sacchi = 12

Rimedio: Assicurarsi che il registro R[15] contenga il numero dell'organo di presa desiderato.

PALL-166 Upgrading %s variable file

Causa: Certi file di variabili possono variare con ciascuna versione di PalletTool. I file salvati con una precedente versione di software sono automaticamente aggiornati quando necessario.

Rimedio: Nessuno.

PALL-167 Variable file is older version

Causa: Certi file di variabili possono variare con ciascuna versione di PalletTool. I file salvati con una precedente versione di software sono automaticamente aggiornati quando necessario.

Rimedio: Nessuno.

PALL-168 Units/layer %s exceeds allowed maximum

Causa: Si è verificata una delle seguenti situazioni:

1. Il numero di unità nel collo è inferiore a quello iniziale.
2. Il numero di unità è maggiore del massimo consentito (50).

Rimedio: Immettere un numero di strati valido.

PALL-169 Number of layers %s exceeds allowed maximum

Causa: Si è verificata una delle seguenti situazioni:

- Il numero di unità nel collo è inferiore a quello iniziale.
- Il numero di unità è maggiore del massimo consentito (50).

Rimedio: Immettere un numero di strati valido.

PALL-170 Invalid pattern type in data file

Causa: Il software PalletTool PC ha inviato un tipo di matrice non valido.

Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-171 System still in fault state

Causa: Un allarme non può essere eliminato perché esistono ancora le condizioni che lo hanno provocato.

Rimedio: Eliminare la condizione di errore e premere il tasto RESET.

PALL-172 Invalid infeed number from PLC %s

Causa: Il PLC ha inviato un numero di stazione di alimentazione non valido. Il numero deve essere maggiore di 0 e non superiore al numero di stazioni di alimentazione configurate.

Rimedio: Assicurarsi che il PLC invii un numero di stazione di alimentazione valido. Verificare lo stato della comunicazione con il PLC.

PALL-173 Invalid Pallet number from PLC %s

Causa: Il PLC ha inviato un numero di pallet non valido. Il numero deve essere maggiore di 0 e non superiore al numero di pallet configurati.

Rimedio: Assicurarsi che il PLC invii un numero di pallet valido. Verificare lo stato della comunicazione con il PLC.

PALL-174 Setup Application Completed

Causa: Questo messaggio indica che la configurazione di PalletTool da Controlled Start è completata.

Rimedio: Nessuno.

PALL-175 Can't use labels-out for triple gripper

Causa: La funzione etichette all'esterno è supportata solo per utensile a presa singola e doppia,

Rimedio: Nessuno.

PALL-176 Cannot upgrade vr file

Causa: Si è verificato un errore mentre si stava tentando di aggiornare un file da una vecchia versione al formato attuale.

Rimedio: Creare un nuovo file di variabili.

PALL-177 Single or Double pattern not supported

Causa: Il collo selezionato ha un tipo di matrice errato (è inferiore al tipo 4). Questi dati molto vecchi non sono più supportati da PalletTool.

Rimedio: Creare un nuovo collo.

PALL-178 Data not calculated for UL %s

Causa: Perché possano essere utilizzati in produzione, è necessario calcolare i dati Optimal Path per ciascun collo.

Rimedio: Visualizzare la schermata SETUP, OPTIMAL PATH, per questo collo e premere il tasto CALC.

PALL-179 GETINF.TP not setup correctly

Causa: GETINF.TP ha restituito un numero di stazione di alimentazione assegnato ul = 0. In altre parole, PalletTool ha ricevuto da GETINF.TP un numero di stazione di alimentazione non valido, molto probabilmente 0.

Rimedio: Verificare il programma GETINF.TP . Controllare i dati di configurazione della produzione. Il programma GETINF.TP è utilizzato per fornire il numero di stazione di alimentazione per il ciclo corrente. Questo programma deve essere modificato se lo stesso collo può essere trasportato da più stazioni di alimentazione nella cella. In questo caso, è necessario informare PalletTool su quale stazione di alimentazione debba essere selezionata per eseguire la presa quando un collo è presente su più stazioni. C'è un errore nella logica di GETINF.TP. Questo è un errore nella logica del programma GETINF.TP . Un'altra possibile causa è che le assegnazioni effettuate nel menu Cycle Start non siano corrette.

PALL-180 Label data may need updating

Causa: I dati Optimal Path sono stati aggiornati automaticamente.

Rimedio: Verificare la completezza dei dati relativi alla funzione etichette all'esterno.

PALL-181 Labels-out disabled

Causa: La funzione etichette all'esterno è stata selezionata per un organo di presa che non è supportato.

Rimedio: Nessuno.

PALL-182 Not allowed for this gripper type

Causa: La funzione etichette all'esterno è supportata solo per utensile a presa singola e doppia, --OPPURE-- la funzione 'Place remaining boxes' non è consentita per utensili a presa singola..

Rimedio: Nessuno.

PALL-183 Cycle stop disabled

Causa: L'opzione CYCLE STOP è stata disabilitata.

Rimedio: Nessuno.

PALL-184 Cycle stop enabled

Causa: L'opzione CYCLE STOP è stata abilitata.

Rimedio: Nessuno.

PALL-185 Pallet stop disabled

Causa: L'opzione PALLET STOP è stata disabilitata.

Rimedio: Nessuno.

PALL-186 Pallet stop enabled

Causa: L'opzione PALLET STOP è stata abilitata.

Rimedio: Nessuno.

PALL-187 Active only during palletizing

Causa: Le funzioni CYCLE STOP e PALLET STOP sono disponibili solo quando il robot sta palletizzando.

Rimedio: Nessuno.

PALL-188 Palletizing:STEP mode not allowed

Causa: Prima di attivare o mentre è attiva la palletizzazione si è premuto il tasto STEP.

Rimedio: Nessuno. La modalità passo-passo viene disattivata automaticamente dal sistema.

PALL-189 Unit load data error.

Causa: I dati relativi alla presa del collo con l'utensile non sono stati completamente configurati.

Rimedio: Verificare le variabili pick_ar_tc_n e pick_ar_tc_f nel file relativo al collo. Controllare anche le variabili new_order_n e new_order_f. Per i dettagli sull'accesso a queste variabili vedi il manuale FANUC PalletTool Setup and Operations

PALL-190 .VR file has not been created

Causa: Durante il trasferimento di dati dal PC, la creazione del file di variabili .VR non è riuscita.

Rimedio: Verificare la memoria disponibile. Se la memoria RAM è piena, cancellare i dati non necessari e ritentare l'operazione.

PALL-191 TEMP DRAM memory is low

Causa: La memoria temporanea disponibile è ad un livello troppo basso perché possano essere scaricati file relativi ad altri colli.

Rimedio: Cancellare i dati non necessari prima di scaricare file relativi ad altri colli.

PALL-192 Cannot CALC; TEMP memory low

Causa: La memoria temporanea disponibile non è sufficiente per calcolare i dati relativi ad un collo.

Rimedio: Cancellare tutti i dati non necessari ed eseguire un avviamento freddo del controllore prima di calcolare i dati relativi ad un collo.

PALL-193 File copy not done

Causa: Il file non è stato copiato Il file potrebbe essere in uso oppure non vi è sufficiente memoria per copiare il file.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore e ritentare l'operazione.

PALL-194 Units missing in sequence.

Causa: Tutte le unità devono essere prelevate. Non tutte le unità sono state elencate nella colonna contrassegnata dall'intestazione NEW.

Rimedio: Verificare che non vi siano doppioni di unità nell'elenco, modificare le informazioni NEW e ripetere l'operazione VERIFY.

PALL-195 All units not picked up.

Causa: Il numero totale di depositi (PLACES) deve essere uguale a quello di prese (PICKS) per ciascuna riga della tabella di configurazione.

Rimedio: Assicurarsi che la somma dei depositi sia uguale a quella delle prese.

PALL-196 Pick too big error: row %s

Causa: La dimensione delle prese non può essere più grande della capacità di presa dell'utensile.

Rimedio: Verificare la capacità di presa dell'utensile, modificare i dati relativi alla presa (PICK) e ripetere l'operazione VERIFY.

PALL-197 Illegal place sequence: row %s

Causa: I valori di deposito (PLACE) devono essere immessi prima nella colonna PL1, poi nella PL2, poi nella PL3. Il numero totale di depositi (PLACES) deve essere uguale a quello di prese (PICKS) per ciascuna riga della tabella di configurazione.

Rimedio: Assicurarsi che la somma dei depositi sia uguale a quella delle prese e che siano nelle colonne corrette.

PALL-198 Other error: row %s

Causa: Questo è un errore generico riscontrato nella tabella di configurazione.

Rimedio: Nel menu Sequence, è necessario verificare che per il numero totale di prese sia indicato chiaramente come debba avvenire il deposito. Es.: Pick 3 (prendi 3), place_1_1_1 (deposita 1_1_1).

PALL-199 All units not listed in FlipConfig

Causa: Tutte le unità devono essere prelevate.

Rimedio: Verificare che non vi siano doppioni di unità nell'elenco, modificare le informazioni NEW e ripetere l'operazione VERIFY.

PALL-200 All units not listed in NoFlip

Causa: Tutte le unità devono essere prelevate.

Rimedio: Verificare che non vi siano doppioni di unità nell'elenco, modificare le informazioni NEW e ripetere l'operazione VERIFY.

PALL-201 Too many units picked up.

Causa: Il numero totale di depositi (PLACES) deve essere uguale a quello di prese (PICKS) per ciascuna riga della tabella di configurazione. Inoltre, il numero totale deve essere uguale alla quantità di colli in uno strato.

Rimedio: Assicurarsi che la somma dei depositi sia uguale a quella delle prese.

PALL-202 Illegal. At perch or maintenance.

Causa: L'opzione selezionata non può essere utilizzata quando il robot è in posizione di fuori ingombro oppure in quella di manutenzione dell'organo di presa.

Rimedio: Selezionare un'altra opzione.

PALL-203 NO boxes are remaining.

Causa: L'opzione selezionata prevede che siano ancora presenti scatole sull'organo di presa.

Rimedio: Selezionare un'altra opzione oppure verificare il funzionamento dei sensori sull'organo di presa.

PALL-204 Illegal:boxes are remaining!

Causa: L'opzione selezionata prevede avere scatole sull'organo di presa.

Rimedio: Selezionare un'altra opzione oppure verificare il funzionamento dei sensori sull'organo di presa.

PALL-205 Error - Processing UL data NOT done

Causa: I calcoli (CALC) non hanno prodotto risultati perché vi sono errori nei dati relativi al collo.

Rimedio: Correggere gli errori nei dati del collo e ritentare l'operazione di calcolo.

PALL-206 Invalid Unit load req: ul %s

Causa: Il tipo di organo di presa per il collo non può essere utilizzato su questo controllore. Cioè, un collo per utensile a presa multipla può essere utilizzato solo se l'opzione Multi-case è presente nel controllore.

Rimedio: Selezionare un altro collo.

PALL-207 Item %s : illegal data ignored

Causa: I dati immessi contengono un errore.

Rimedio: Ripetere l'immissione dei dati e ritentare l'operazione.

PALL-208 Item %s : duplicate data ignored

Causa: L'elemento in questione è un duplicato di un altro elemento nel menu.

Rimedio: Verificare il i dati immessi. I dati duplicati saranno ignorati..

PALL-209 Cannot CALC; PTPC production running.

Causa: Questo collo non può essere calcolato durante la produzione quando PalletTool è impostato per essere il dispositivo che produce i dati.

Rimedio: Ritentare questa operazione quando non è in corso la produzione.

PALL-210 Xfer in process, cannot edit file

Causa: Non è possibile modificare i dati relativi ad un collo se è in corso un trasferimento di file da PalletTool PC per lo stesso collo.

Rimedio: Ritentare l'operazione quando non è in corso alcun trasferimento di dati oppure quando il collo interessato non è in produzione.

PALL-211 Unitload not replaced.

Causa: Il controllore non ha potuto leggere il file .DT. Questo indica la presenza di errori nei dati. Però un collo con lo stesso nome esiste ancora nel robot.

Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-212 DT file not read: %s

Causa: Il file di dati relativi al collo trasferito da PalletTool PC non è stato letto perché non vi è sufficiente memoria disponibile per salvare il collo nel robot.

Rimedio: Cancellare tutti i dati non necessari ed eseguire un avviamento freddo.

PALL-213 Dropped part during recovery-abort

Causa: Un pezzo è caduto mentre era in corso il ripristino a seguito della perdita di un pezzo. PalletTool non supporta ulteriori ripristini.

Rimedio: Verificare perché i pezzi vengono persi. Continuare il normale riavvio della palletizzazione.

PALL-214 The tool pointer length is changed.

Causa: La lunghezza dell'utensile per la registrazione della stazione è stata modificata. Tutte le posizioni per questa stazione devono essere registrate utilizzando la stessa lunghezza dell'utensile.

Rimedio: Assicurarsi che tutte le posizioni per questa stazione siano registrate utilizzando la stessa lunghezza dell'utensile.

PALL-215 Moving to maintenance position..

Causa: Il robot si sta muovendo verso la posizione di manutenzione dell'organo di presa.

Rimedio: Nessuno.

PALL-216 SlipSheet pos. must be cartesian representation

Causa: Le coordinate dei registri posizione per l'interfalda sono rappresentate in Joint. Perché la logica che controlla l'interfalda funzioni correttamente, le posizioni devono essere registrate in formato cartesiano.

Rimedio: Rappresentare la posizione in modo cartesiano.

1. Premere il tasto DATA.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Position Reg.
4. Selezionare il registro desiderato.
5. Premere il tasto F4, POSITION.
6. Premere il tasto F5, REPRE.
7. Selezionare la voce Cartesian.

PALL-217 Position is not reachable

Causa: La posizione verso cui si sta dirigendo il robot non è raggiungibile.

Rimedio: Verificare che i valori contenuti nelle variabili di sistema $UTOOL e/o $MNUTOOL siano corretti. Se il robot si è fermato mentre si stava dirigendo verso il pallet, modificare il valore della lunghezza della fase di avvicinamento nel menu di configurazione Optimal path. Gli offset specificati per i pallet potrebbero essere eccessivi oppure potrebbe essere necessario definire un offset corretto per il pallet nel menu di configurazione Optimal path.

PALL-220 Message buffer to PC is full

Causa: PalletTool PC non ha letto più di 20 messaggi. La comunicazione è troppo lenta oppure è interrotta.

Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-221 PTPC message type %s - illegal data received

Causa: Il messaggio ricevuto da PalletTool-PC/MOTET non è nel formato corretto. Il tipo dei messaggi provenienti da PalletTool-PC può essere uno dei seguenti:

- 1-start ciclo
- 2-stop ciclo
- 3-arresto palletizzazione
- 4-stato
- 5-go
- 6-abort
- 7-unità
- 8-dati di palletizzazione
- 9-caduta pezzo
- 10-hold
- 11-reset
- 12- variazione apportata
- 13-indice
- 14-operazione organo di presa
- 15-annullo
- 16-collo
- 17-configurazione
- 18-monitoraggio organo di presa
- 19-arresto organo di presa
- 20-allarmi

Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-222 PTPC command ignored, in wrong mode

Causa: Il software PalletTool non è nel modo corretto per poter eseguire il comando ricevuto.
Rimedio: Ritentare l'operazione.

PALL-223 PTPC %s - ignored, robot busy

Causa: Il software PalletTool è occupato e non può eseguire il comando ricevuto.
Rimedio: Ritentare l'operazione.

PALL-224 Invalid infeed number from PTPC: %s

Causa: PalletTool PC ha inviato un numero di stazione di alimentazione non valido. Il numero deve essere maggiore di 0 e non superiore al numero di stazioni di alimentazione configurate.
Rimedio: Assicurarsi che PalletTool PC invii un numero di stazione di alimentazione valido. Assicurarsi che il robot abbia ricevuto dati di configurazione corretti da PalletTool PC. Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-225 Invalid Pallet number from PTPC: %s

Causa: PalletTool PC ha inviato un numero di pallet non valido. Il numero deve essere maggiore di 0 e non superiore al numero di pallet configurati.
Rimedio: Assicurarsi che PalletTool PC invii un numero di pallet valido. Assicurarsi che il robot abbia ricevuto dati di configurazione corretti da PalletTool PC. Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-226 Invalid Gripper number from PTPC: %s

Causa: PalletTool PC ha inviato un numero di organo di presa non valido. I numeri di organo di presa supportati in PalletTool sono:

- Presa singola = 1
- Presa doppia = 3
- Presa tripla = 5
- Personalizzato 1 = 6
- Personalizzato 2 = 7
- Personalizzato 3 = 8
- Personalizzato 4 = 9
- Presa multipla = 10
- Forche = 11
- Spintore sacchi = 12

Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-227 Wrong unitload recvd from PTPC: %s

Causa: PalletTool PC ha inviato il collo sbagliato. Il messaggio di errore indica quale collo era atteso.
Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-228 Unitload not recvd from PTPC %s

Causa: PalletTool PC non ha inviato i dati richiesti relativi al collo.
Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-229 Setup data not recvd from PTPC

Causa: PalletTool PC non ha inviato i dati richiesti di configurazione.
Rimedio: Verificare lo stato della comunicazione MOTET e PTPC.

PALL-230 using unitload NOT from PTPC

Causa: PalletTool ha richiesto un collo che non esiste in Pallet PC, Però PalletTool possiede una copia dei dati per il collo e utilizzerà questi dati.
Rimedio: Assicurarsi che sia in uso il collo corretto. Considerare di cambiare il controllo in modo che la voce "Unitload - Use data from:"

PALL-231 PTPC: must be PAUSED or ABORTED

Causa: Il software PalletTool non è nel modo corretto per poter eseguire il comando ricevuto.
Rimedio: Arrestare o abortire il programma e ritentare di nuovo la stessa operazione.

PALL-235 Fork infeed positions not taught.

Causa: Le posizioni sul convogliatore di alimentazione devono essere registrate in modo che possano essere utilizzati gli organi di presa a forche e per presa di sacchi.

Rimedio: Registrare le posizioni sul convogliatore di alimentazione.

PALL-236 Errors in infeed positions.

Causa: Le posizioni sul convogliatore di alimentazione devono essere registrate correttamente, in modo che possano essere utilizzati gli organi di presa a forche e per presa di sacchi.

Rimedio: Registrare le posizioni sul convogliatore di alimentazione.

PALL-237 Fork not big enough to pick box

Causa: Le scatole non sono grande a sufficienza per questo organo di presa.

Rimedio: Modificare le posizioni sul convogliatore di alimentazione ed i valori del sistema di coordinate utensile.

PALL-240 Infeed %s end-of-batch signal received

Causa: La logica del programma MULTI_IO.TP ha ricevuto un segnale che richiede la fine del processo.

Rimedio: Nessuno.

PALL-241 Infeed %s IGNORE end-of-batch signal

Causa: Il sistema è ancora impegnato ad elaborare la precedente richiesta di interruzione del processo batch, oppure di una richiesta di arresto ciclo o arresto palletizzazione.

Rimedio: Nessuno.

PALL-242 End-of-batch PLC - request infeed number

Causa: Il robot sta richiedendo al PLC i dati relativi a pallet, collo e stazione di alimentazione.

Rimedio: Nessuno.

PALL-243 End-of-batch PLC - wrong part ID method

Causa: Il metodo di selezione del codice identificativo per il pezzo deve essere impostato nel PLC.

Rimedio: Impostare il codice identificativo per il pezzo nel PLC.

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce SETUP.
3. Selezionare la voce PalletSystem.
4. Impostare il codice identificativo per il pezzo nel PLC.

PALL-244 Wait for PLC index pallet %s

Causa: L'interruzione del processo è completata. Il robot è in attesa che il PLC effettui l'evacuazione del pallet.

Rimedio: Nessuno.

PALL-245 End-of-batch processing error

Causa: La richiesta di interruzione del processo è stata ignorata.

Rimedio: Nessuno.

PALL-246 End-of-batch none at infeed

Causa: Non è presente alcun pezzo da prelevare nella stazione di alimentazione.

Rimedio: Nessuno.

PALL-247 End-of-batch enough at infeed

Causa: Durante un cambio di prodotto con la funzione End-of-Batch abilitata, il software PalletTool si attendeva di ricevere, nella stazione di alimentazione, meno scatole del necessario per quel ciclo. Al contrario, ha rilevato la presenza di un numero di scatole maggiore rispetto a quelle richieste.

Rimedio: La funzione End-of-Batch è attiva solo quando, per il ciclo in corso, sono presenti meno scatole del necessario.

PALL-248 End-of-batch part drop - abort

Causa: Il robot ha perduto una scatola durante l'elaborazione della logica di interruzione del processo.

Rimedio: Sostituire la scatola perduta e continuare l'operazione interrotta.

PALL-252 Bag Gripper UTOOL not set

Causa: Il sistema di coordinate per l'organo di presa per i sacchi non è stato impostato nel menu SETUP, Gripper.

Rimedio: Impostare il sistema di coordinate per l'organo di presa per i sacchi nel menu SETUP, Gripper. Senza questi dati, non è possibile registrare la posizione di presa per il sacco nella stazione di alimentazione.

4.14.2 PALT

PALT-001 Inadequate register value

Causa: Il numero di Riga/Colonna/Strato non è valido.

Rimedio: Verificare il contenuto del registro di palletizzazione.

PALT-004 Increment value is ill

Causa: Il valore di incremento per la palletizzazione nella schermata di configurazione non è corretto.

Rimedio: Inserire un valore corretto di incremento per la palletizzazione.

PALT-010 Route pattern unfound

Causa: Il modello di traiettoria non è stato trovato.

Rimedio: Controllare l'impostazione dei dati di palletizzazione.

PALT-024 Calculation error occured

Causa: I dati per la palletizzazione non sono completi.

Rimedio: Verificare di aver registrato tutte le posizioni di deposito e i punti delle traiettorie modello.

PALT-026 Cannot read/write to PL[]

Causa: La lettura/scrittura del registro di palletizzazione non riesce.

Rimedio: Verificare l'indice del registro di palletizzazione.

PALT-030 Pallet number is over max

Causa: Non è ammessa la registrazione di più di 16 istruzioni di palletizzazione.

Rimedio: Non registrare più di 16 istruzioni di palletizzazione in questo programma. Modificare il programma.

PALT-031 Can not be set FREE or INTER

Causa: Quando la composizione è FREE, non è possibile avere INTER per due direzioni.

Rimedio: Quando la composizione è FREE, INTER può essere solo per una direzione (riga, colonna o strato).

PALT-033 This speed type isn't supported

Causa: La funzione di palletizzazione non supporta questo tipo di velocità.

Rimedio: Selezionare un altro tipo di istruzione di movimento.

PALT-034 Layer pattern num was 0.Changed to 1

Causa: Il numero di schema dello strato è 0. Siccome questo valore non è valido, il sistema lo cambia automaticamente a 1.

Rimedio: Cancellare l'istruzione di palletizzazione e inserirne una nuova.

PALT-035 Group 1 is not set up.

Causa: Se il gruppo di assi 1 non è configurato, l'opzione Palletizing non è disponibile.

Rimedio: Configurare il gruppo di assi 1.

PALT-036 Palletizing Internal Error

Causa: Errore interno del software di palletizzazione.

Rimedio: Errore interno del sistema.

PALT-037 Invalid command is executed

Causa: Questo comando non può essere eseguito in palletizzazione.

Rimedio: Rimuovere il comando non valido.

4.14.3 Codici di allarme PICK

PICK-002 GET_VAR failed %s
Causa: Non è stato possibile ottenere i dati richiesti.
Rimedio: Verificare la sorgente dei dati.

PICK-003 SET_VAR failed %s
Causa: Non è stato possibile scrivere i dati richiesti.
Rimedio: Verificare la sorgente dei dati.

PICK-004 Data modification disallowed
Causa: Il sistema si trova in funzionamento automatico in produzione. I dati di configurazione non possono essere modificati quando è in corso la produzione.
Rimedio: Attendere fino a quando la produzione non sarà terminata e poi apportare le modifiche.

PICK-005 No more groups installed
Causa: L'operatore sta tentando di commutare il gruppo di assi, ma ne è stato installato solo 1.
Rimedio: Nessuno.

PICK-006 Robot Grp %s is already master
Causa: L'operatore sta tentando di impostare come master più di un robot o di un gruppo di assi.
Rimedio: L'operatore deve prima impostare la voce Master a False per il robot per il quale questa voce è TRUE.

PICK-007 Robot not assigned to network
Causa: Per questo robot non è stata effettuata la configurazione Host Comm. il nome host del robot ed il suo indirizzo IP sono importanti per il software di gestione della coda dei pezzi e per la comunicazione con e tra i robot.
Rimedio: Dal menu SETUP, Host Comm, assegnare un nome ed un indirizzo IP validi per questo robot. Immettere anche i nomi e gli indirizzi IP di tutti gli altri robot facenti parte della rete.

PICK-008 Error communicating with Robs
Causa: Si è verificato un errore mentre questo robot tentava di ottenere dati da un altro robot dell'anello o in rete Ethernet.
Rimedio: Verificare che tutti i robot abbiano un indirizzo IP valido e che siano dotati del software PickTool. Se la situazione è regolare, documentare gli eventi che hanno portato all'apparizione dell'allarme e contattare FANUC.

PICK-009 No robot is a master
Causa: Non è stato definito alcun robot come master dell'anello.
Rimedio: Impostare uno dei robot come master della comunicazione RIPE (Robot Ring). Assicurarsi che vi sia un solo master.

PICK-010 More than 1 robot is a master
Causa: Sono stati definiti due o più robot come master dell'anello.
Rimedio: Verificare i menu di configurazione di tutti i robot ed impostare la funzione master solo per uno di essi.

PICK-011 Error reading LT boundary
Causa: Si è verificato un errore nella lettura dei dati che definiscono i limiti della finestra di inseguimento (Boundaries).
Rimedio: Verificare la configurazione della funzione Line Tracking ed assicurarsi che, per la tabella di parametri interessata, i valori specificati per i limiti della finestra di inseguimento siano corretti. Inoltre, verificare che siano stati specificati valori corretti per quanto riguarda l'indice della tabella di parametri di Tracking ed il numero identificativo della coppia di limiti della finestra di inseguimento.

PICK-012 Error reading LT enc scale
Causa: Si è verificato un errore di lettura del fattore di scala dell'encoder di Line Tracking.
Rimedio: Verificare la configurazione della funzione Line Tracking ed assicurarsi che, per la tabella di parametri interessata, sia stato definito un valore per il fattore di scala dell'encoder. Se non è stato definito, eseguire la procedura di registrazione. Inoltre, verificare che sia stato specificato un valore corretto per quanto riguarda l'indice della tabella di parametri di Tracking.

PICK-013 Max num of robots exceeded

Causa: Il numero di robot gestibili da PickTool ha superato il limite ammissibile.

Rimedio: Il software PickTool può gestire un massimo di robot. Ridurre il numero di robot, o di gruppi di assi, a meno di 10.

PICK-014 Error getting rob data %s

Causa: Si è verificato un errore durante la lettura dei dati dal robot specificato nel messaggio.

Rimedio: Analizzare il codice di causa associato all'errore. Assicurarsi che la configurazione della comunicazione Ethernet sia corretta per tutti i robot. Verificare il menu SETP, Host Comm, per ciascun robot ed assicurarsi che tutti i membri siano elencati nel controllore. Accertarsi che ROSIPCFG.XML in FRS: faccia riferimento a tutti i robot elencati nel menu SETUP, Host Comm.

PICK-015 Move-TO could not execute

Causa: Si è verificato un error mentre il robot tentava di muoversi verso una posizione registrata. Potrebbe essere dovuto ad un errore di limite assi o ad una posizione registrata in modo non corretto.

Rimedio: Assicurarsi di registrare la posizione correttamente. Verificare il codice di causa associato a questo allarme, se disponibile.

PICK-016 Frame was not taught.

Causa: Se non vengono registrate tutte le 3 posizioni per la definizione del sistema di coordinate, non è possibile eseguire il passo successivo.

Rimedio: Registrare correttamente le posizioni necessarie alla definizione del sistema di coordinate.

PICK-017 MOVE TO done

Causa: Il robot ha completato un movimento verso una posizione di destinazione.

Rimedio: Nessuno.

PICK-018 Position has not been taught

Causa: La posizione non è ancora stata registrata.

Rimedio: La posizione deve essere registrata.

PICK-019 Position is not reachable

Causa: La posizione verso cui si sta dirigendo il robot non è raggiungibile.

Rimedio: Verificare che i valori contenuti nelle variabili di sistema $UTOOL e/o $MNUTOOL siano corretti.

PICK-020 Invalid Conveyor DO[]

Causa: Il numero di porta digitale di uscita specificata per il convogliatore non è valido.

Rimedio: Verificare che il punto I/O sia configurato correttamente.

PICK-021 The ID # of the robot unknown.

Causa: Il codice identificativo del robot non è stato determinato.

Rimedio: Verificare nel menu SETUP, PK Robot, che esista un codice identificativo e che sia unico.

PICK-022 Total util of all robots < 100

Causa: La percentuale complessiva di utilizzo per ciascun robot non raggiunge il 100%. Ciò impedisce al bilanciamento del carico di lavoro di funzionare correttamente.

Rimedio: Nel menu SETUP, PK Robot, di ciascun robot, specificare la percentuale di utilizzo che consenta di raggiungere il totale di 100.

PICK-023 No PickTool QMGR variable

Causa: La variabile globale per la task QMGR del software PickTool non esiste. Non può essere attivato alcun bilanciamento del carico di lavoro.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PICK-024 Not all Reference sysv exist

Causa: La task QMGR del software Picktool non riesce ad ottenere le variabili di sistema apposite.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PICK-025 Encoder not setup yet

Causa: L'encoder non è ancora stato impostato.
Rimedio: Impostare l'encoder correttamente.

PICK-035 Invalid encoder number

Causa: Nella variabile di sistema $LNSCH[].$TRK_ENC_NUM il valore contenuto specifica un encoder non valido.
Rimedio: Correggere l'impostazione della variabile di sistema.

PICK-036 Invalid motion group

Causa: È stato specificato un numero di gruppo di assi non valido.
Rimedio: Il software PickTool supporta solo 2 gruppi di movimento.

PICK-037 Robot is not calibrated

Causa: Il robot non è calibrato.
Rimedio: Eseguire la procedura di calibrazione del robot.

PICK-038 DIN port is ON

Causa: Il segnale di ingresso digitale è già ON.
Rimedio: Spostare l'oggetto indietro rispetto alla posizione del sensore che attiva l'ingresso digitale.

PICK-039 Invalid $LNSCH number

Causa: Il numero di tabella di parametri per il Line Tracking ($LNSCH) specificato non è corretto.
Rimedio: Modificare il numero di tabella di parametri per il Line Tracking ad un valore valido.

PICK-040 Not all positions are recorded

Causa: Le posizioni registrate non sono sufficienti.
Rimedio: Registrate tutte le tre posizioni richieste.

PICK-041 Recorded points are too close

Causa: Le posizioni registrate sono troppo vicine tra loro.
Rimedio: Assicurarsi che le posizioni registrate siano distanti tra loro almeno 50 mm.

PICK-042 $LNSCH has not been setup

Causa: La tabella di parametri per il Line Tracking non è stata configurata correttamente.
Rimedio: Configurare la tabella di parametri per il Line Tracking prima di impostare il sistema di coordinate di tracking.

PICK-043 No duplicated update

Causa: Il sistema di coordinate di tracking è già stato aggiornato in precedenza.
Rimedio: Nessuno.

PICK-044 Please follow the steps

Causa: Alcuni passi della sequenza di operazioni da svolgere non sono stati eseguiti.
Rimedio: Seguire le istruzioni fornite dal software.

PICK-045 Invalide reference position

Causa: La posizione di riferimento non è inizializzata.
Rimedio: Nel controllore del robot di riferimento, selezionare il menu di configurazione del sistema di coordinate di tracking per il software PickTool. Impostare l'elemento Calibration Type a Set Reference. Seguire la procedura guidata.

PICK-046 Set Track Frame first.

Causa: L'operazione Set Reference richiede che il sistema di coordinate di tracking sia configurato.
Rimedio: Il sistema di coordinate di tracking deve essere configurato per poter essere utilizzato come riferimento, Selezionare un altro robot il cui sistema di coordinate di tracking sia stato configurato come riferimento in precedenza. Poi tornare al robot originario ed aggiungerlo alla linea.

PICK-100 Error opening %s.

Causa: Il file specificato non può essere aperto per la lettura o scrittura di dati. Il potrebbe essere mancante oppure il dispositivo di memoria potrebbe essere pieno.

Rimedio: Assicurarsi che il file esista sul dispositivo di memoria e/o che quest'ultimo disponga di sufficiente spazio per contenere il file.

PICK-103 Invalid PickTool object id.

Causa: Oppure è stato passato un valore non inizializzato ad una routine interna.

Rimedio: Assicurarsi che sia stato utilizzato un codice identificativo di oggetto valido, compreso entro la dimensione della variabile di sistema interessata.

4.14.4 Codici di allarme PMON

PMON-001 Failed to notify PC Monitor

Causa: La task PC Monitor non è stata notificata.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa associato a questo errore. OS -012 System error . Questo errore potrebbe apparire quando si tenta di monitorare una variabile o un segnale I/O utilizzando il metodo StartMonitor. Si verifica dopo avere eseguito il caricamento di un backup di dati salvati su un controllore in cui l'opzione software PCIF non era presente. Per eliminare questo errore, impostare la variabile di sistema $SCR.$LPCOND_TIME a 40, poi spegnere e riaccendere il controllore. Questa variabile è impostata a zero su controllori in cui l'opzione PCIF non è presente. Quando la variabile è impostata a zero, la task che esegue il monitoraggio non viene avviata all'accensione.

PMON-002 Memory allocation failure

Causa: La memoria allocata per la creazione di una connessione client non è sufficiente.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

PMON-003 Connect to PMON server failed

Causa: Si è verificato un errore di connessione al server PMON.

Rimedio: Verificare la connessione fisica e controllare se il server PMON è in esecuzione sul PC.

PMON-004 PMON initialization failure

Causa: La task PC Monitor ha generato un errore di inizializzazione.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa associato a questo errore.

PMON-005 PMON timer failure

Causa: La task PC Monitor ha generato un errore di timer interno.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa associato a questo errore.

PMON-006 PMON task status read failed

Causa: La task PC Monitor ha generato un errore sulla lettura dello stato della task interna. Il codice di causa associato a questo errore ne descrive il problema.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

PMON-007 Lost connection to %s

Causa: Il server PC Monitor ha perso la connessione con il Client indicato.

Rimedio: Questo è solo un avviso e potrebbe essere normale.

PMON-008 PMON curpos read failed

Causa: La task PC Monitor ha generato un errore interno nella lettura della posizione attuale del robot.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa associato a questo errore.

PMON-009 PMON monitor not found

Causa: La task PC Monitor ha generato un errore interno di monitoraggio. Il numero di monitoraggio non è stato trovato nell'elenco.

Rimedio: La task PMON non è sincronizzata con il PC. In alcuni casi, questo potrebbe essere normale se il PC sta tentando di ripristinare il proprio funzionamento a seguito di un errore interno.

4.14.5 PNT1

PNT1-001 Unknown PAINTtool error
Causa: Il software PaintTool ha generato un errore di natura sconosciuta.
Rimedio: Ricercare la causa del problema consultando il registro storico degli allarmi sulla tastiera di programmazione.

PNT1-002 Press master reset
Causa: Il sistema è in condizione di errore.
Rimedio: Premere il tasto RESET per eliminare l'allarme.

PNT1-003 Reset failure
Causa: La procedura di eliminazione dell'allarme non è riuscita.
Rimedio: Eliminare l'eventuale errore, e ritentare l'operazione di ripristino del funzionamento.

PNT1-004 Robot Servos Disabled
Causa: La disconnessione del servo è stata attivata.
Rimedio: Disattivare la disconnessione del servo.

PNT1-005 Production mode is disabled
Causa: Il segnale di ingresso che abilita la produzione è OFF.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-006 REMOTE switch must be REMOTE
Causa: Il controllore è in funzionamento LOCALE.
Rimedio: Selezionare il funzionamento REMOTO.

PNT1-007 Machine lock is ON
Causa: Il blocco della macchina è attivato mentre si sta per iniziare la produzione.
Rimedio: Disabilitare il blocco della macchina dalla tastiera di programmazione prima di iniziare la produzione.

PNT1-008 Robot motion is not enabled
Causa: Il segnale Enable (UOP) è OFF.
Rimedio: Il segnale Enable (UOP) deve essere ON.

PNT1-009 Invalid job %s received
Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di job non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di job valido.

PNT1-010 Invalid tutone %s received
Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di tutone non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di tutone valido.

PNT1-011 Invalid repair %s received
Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di ritocco non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di ritocco valido.

PNT1-012 Invalid color %s received
Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di colore non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di colore valido.

PNT1-013 Job (%s) is not found
Causa: Il programma JOB non è stato caricato oppure non è stato creato nel controllore.
Rimedio: Un programma JOB deve essere stato caricato o creato nel controllore prima che possa essere eseguito in produzione.

PNT1-014 Invalid job %s in queue

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di job non valido. Il robot non può inserire questo valore nella coda degli stili.

Rimedio: Il PLC deve inizializzare il robot con un numero di job valido per poter ricevere l'eco corretto di job letto da parte del robot stesso.

PNT1-015 Invalid color %s in queue

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di colore non valido. Il colore ricevuto non può essere inserito nella coda dei colori.

Rimedio: Il PLC deve inizializzare il robot con un numero di colore valido per poter ricevere l'eco corretto di colore letto da parte del robot stesso.

PNT1-016 Job queue is full

Causa: La coda dei job è piena.

Rimedio: Rimuovere i job non utilizzati dalla coda prima di tentare di aggiungervene altri.

PNT1-017 Color queue is full

Causa: La coda dei colori è piena.

Rimedio: Rimuovere i colori non utilizzati dalla coda dei colori prima di tentare di aggiungervene altri.

PNT1-018 Shell aborted or paused

Causa: Un'altra task ha rilevato l'interruzione o la messa in pausa della task principale.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

PNT1-019 Wait for autoprocessing to finish

Causa: L'autoelaborazione dell'ultimo programma modificato è ancora in corso.

Rimedio: Attendere che l'autoelaborazione sia completata prima di iniziare la produzione.

PNT1-020 Invalid job type (%s) received

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un tipo di job non valido.

Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un tipo di job valido.

PNT1-021 System is in error status

Causa: Prima che l'esecuzione di test possa avere inizio, l'allarme deve essere eliminato.

Rimedio: Premere il tasto RESET per eliminare tutti gli allarmi.

PNT1-022 Sync Que-Job passed window

Causa: Il job non è eseguito e gli impulsi encoder indicano che il pezzo ha oltrepassato il sensore di partenza (più la tolleranza). Il robot cancella il job dalla coda, genera questo messaggio di avviso e continua a funzionare in produzione.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-023 Sync Que-Job before window

Causa: Il job non è eseguito e gli impulsi encoder indicano che il pezzo non ha ancora interessato il sensore di partenza (meno la tolleranza). Il robot rimane in attesa che lo stile passi davanti al sensore di partenza, genera questo avviso e continua a funzionare in produzione.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-024 UOP's assigned but disabled!

Causa: I segnali di ingresso dell'UOP sono stati assegnati, ma sono disabilitati.

Rimedio: Se il sistema richiede l'utilizzo dei segnali UOP, essi devono essere abilitati effettuando le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce 0, NEXT, e poi la voce 6, SYSTEM.
3. Premere il tasto F1, TYPE.
4. Selezionare la voce "Config".
5. Portare il cursore alla voce Enable UI signals e impostarla a TRUE. Se il sistema non richiede l'utilizzo di questi segnali UOP, eliminare la loro assegnazione nel menu I/O.

PNT1-034 Parm %s Value beyond limits

Causa: Si è tentato di fornire all'esterno un parametro di applicazione non compreso nei limiti previsti.
Rimedio: Verificare l'impostazione dei limiti minimo e massimo in uscita del parametro specificato.

PNT1-039 I/O setup verified OK

Causa: Da menu SETUP, Applicators: Le informazioni relative ai segnali I/O sono corrette e complete.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-040 Error attempting to setup I/O

Causa: Da menu SETUP, Applicators: Le informazioni relative ai segnali I/O per un applicatore sono state cambiate in modo non corretto.
Rimedio: Verificare che il tipo di uscita, il numero di uscita, il numero di rack e slot, la posizione del primo bit ed il numero di bit siano impostati correttamente.

PNT1-045 Adj. colors table sizes to %s

Causa: L'applicazione sta tentando di modificare la dimensione delle tabelle dei colori sulla base dell'impostazione variabile della configurazione.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-046 Adj. color valves table size to %s

Causa: L'applicazione sta tentando di modificare la dimensione delle tabelle delle valvole di controllo del colore sulla base dell'impostazione variabile della configurazione.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-047 Failed to adj. color table size

Causa: Non è disponibile sufficiente memoria per consentire all'applicazione di modificare le dimensioni delle tabelle dei colori per corrispondere alle impostazioni richieste.
Rimedio: Definire le tabelle in modo che possano essere immagazzinate nella memoria del controllore.

PNT1-048 Failed to adj. color valve table size

Causa: Non è disponibile sufficiente memoria per consentire all'applicazione di modificare le dimensioni delle tabelle delle valvole di controllo dei colori per corrispondere alle impostazioni richieste.
Rimedio: Definire le tabelle in modo che possano essere immagazzinate nella memoria del controllore.

PNT1-053 Invalid parameter indicator

Causa: Un valore non valido di indice di un parametro è stato inviato dal PLC.
Rimedio: Verificare che il numero di parametri di controllo dell'applicatore impostati nel controllore corrisponda al valore inviato dal PLC. Questo valore deve essere compreso tra 1 e 4.

PNT1-054 No channel/parameter indicated

Causa: Il PLC ha inviato un indice di parametro pari a 0.
Rimedio: Correggere l'indice del parametro inviato dal PLC.

PNT1-055 Manual inputs are enabled

Causa: Quando è selezionato il modo di immissione manuale, le funzioni di immissione manuale al PLC sono abilitate.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-056 Manual inputs are disabled

Causa: Quando il modo di immissione manuale viene disattivato, le funzioni di immissione manuale al PLC sono disabilitate.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-057 Manual enabled during motion

Causa: Il modo manuale è stato abilitato mentre un movimento era in corso,
Rimedio: Il movimento del robot deve terminare prima che venga attivato il modo manuale.

PNT1-058 Manual enabled in color cycle

Causa: Il modo manuale è stato abilitato mentre un cambio colore era in corso.
Rimedio: Il ciclo di cambio colore deve essere terminato prima che il modo manuale sia attivato.

PNT1-059 TP Enabled in cycle

Causa: La tastiera di programmazione non può essere abilitata mentre un ciclo di cambio colore è in corso.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-064 Tracking que exceeded

Causa: Quando il sistema funziona in Tracking, questo messaggio indica che troppi pezzi sono transitati davanti al sensore di presenza pezzo entro i limiti della finestra di inseguimento.
Rimedio: Espandere i limiti della finestra di inseguimento o abbassare la velocità del convogliatore.

PNT1-065 Linetracking parameter undefined

Causa: Quando il sistema funziona in Tracking, un parametro per il Line Tracking non è stato definito ed è richiesto per il funzionamento in produzione del sistema stesso.
Rimedio: Assicurarsi che tutti i parametri di inseguimento siano stati impostati nel menu SETUP, Tracking.

PNT1-066 Railtrack parameter undefined

Causa: Quando il sistema funziona in Tracking, un parametro per il Rail Tracking non è stato definito ed è richiesto per il funzionamento in produzione del sistema stesso.
Rimedio: Assicurarsi che tutti i parametri di inseguimento siano stati impostati nel menu SETUP, Tracking.

PNT1-067 Invalid tracking frame

Causa: Si è tentato di utilizzare un numero di sistema di coordinate di tracking non valido.
Rimedio: Attualmente il software supporta i sistema di coordinate per il tracking da 1 a 6. Il numero del sistema di coordinate per il tracking deve essere maggiore di 0 e minore di 7.

PNT1-068 Encoder count rollover

Causa: Quando il sistema funziona in Tracking, questo avviso indica che il contatore di impulsi ha rilevato una condizione di rollover.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-069 Part Detect less than min dist

Causa: Quando il sistema funziona in Tracking, questo avviso indica che la distanza trigger è minore di un valore predeterminato. Il segnale di presenza pezzo sarà ignorato dal controllore.
Rimedio: Ridurre il valore di minima distanza oppure sostituire il sensore di presenza pezzo.

PNT1-070 Conveyor direction incorrect

Causa: Quando il sistema funziona in Tracking, il robot ha determinato che il convogliatore si sta muovendo nella direzione sbagliata. Il segnale di presenza pezzo sarà ignorato dal controllore.
Rimedio: Scambiare tra loro i fili sulla scheda di multiplessaggio dei segnali encoder in modo che il conteggio sia in direzione positiva invece che negativa.

PNT1-071 %s skipped-over max travel

Causa: Per applicazioni in cui il Tracking sia di tipo lineare: Questo avviso indica che il pezzo è andato troppo avanti per poter essere trattato. Lo stile precedente o il cambio colore sono durati troppo tempo. Il robot ignora questo job/colore.
Rimedio: Diminuire il tempo ciclo del job o accorciare la durata del cambio colore.

PNT1-072 Tracking encoder disconnected

Causa: Il robot ha riscontrato l'esistenza di un problema con il cavo di collegamento con l'encoder di tracking.
Rimedio: Controllare il cavo di collegamento con l'encoder e sostituirlo se necessario.

PNT1-073 Right-Hand Rule only for this robot

Causa: IL robot che si sta utilizzando non è supportato in Line tracking con il software PaintTool che preveda il braccio di tipo sinistro. Il robot non è della serie P.
Rimedio: Se la libreria del robot (SETUP) non offre una selezione per robot con braccio destro o sinistro, non è richiesta alcuna azione correttiva. Se il robot è stato definito con braccio sinistro, cambiarlo in uno con braccio destro.

PNT1-074 DAL alarm(Track encoder:1)

Causa: L'encoder di tracking è stato scollegato oppure è difettoso.

Rimedio: Ricollegare l'encoder di tracking oppure determinare se i connettori dell'encoder sono guasti. Il controllore deve essere spento e riacceso perché il sistema possa essere ripristinato.

PNT1-075 Extreme entry position violation

Causa: Il TCP (Line Tracking) o l'asse esteso (Rail Tracking) sono stati comandati oltre i limiti definiti nella variabile di sistema $LNCFG.$ENTRY_XTRM.

Rimedio: Modificare la variabile di sistema $LNCFG.$ENTRY_XTRM oppure cambiare la delimitazione della finestra di inseguimento in modo che rientri in quei limiti.

PNT1-076 Extreme exit position violation

Causa: Il TCP (Line Tracking) o l'asse esteso (Rail Tracking) sono stati comandati oltre i limiti definiti nella variabile di sistema $LNCFG.$EXIT_XTRM.

Rimedio: Modificare la variabile di sistema $LNCFG.$EXIT_XTRM oppure cambiare i limiti che definiscono la finestra di inseguimento.

PNT1-085 Posn unreachable at line %s

Causa: Durante l'elaborazione anticipata della traiettoria, il sistema ha rilevato la presenza di una posizione non raggiungibile.

Rimedio: Verificare il registro cronologico degli allarmi per identificare l'errore di posizionamento, utilizzare la funzione Clr_Adj per azzerare il valore di correzione.

PNT1-086 PLC e-stop detected

Causa: Il sistema ha rilevato un guasto su un segnale di interblocco oppure il PLC ha attivato un arresto di emergenza.

Rimedio: Eliminare la causa del problema e premere il tasto RESET.

PNT1-087 Robot overtravel

Causa: L'unità meccanica si è mossa oltre i normali limiti ed il sensore di oltrecorsa è intervenuto.

Rimedio: Seguire la procedura di ripristino nel manuale di manutenzione del controllore.

PNT1-088 Release SOP e-stop

Causa: Il sistema ha rilevato che è stato premuto il pulsante di arresto di emergenza sul pannello operatore.

Rimedio: Rilasciare il pulsante di arresto di emergenza sul pannello operatore e premere il tasto RESET per eliminare l'allarme.

PNT1-089 Release TP e-stop

Causa: Il sistema ha rilevato che è stato premuto il pulsante di arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione.

Rimedio: Rilasciare il pulsante di arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione e premere il tasto RESET per eliminare l'allarme.

PNT1-090 TP enabled during production

Causa: Durante la produzione è stata abilitata la tastiera di programmazione.

Rimedio: La tastiera di programmazione non deve essere abilitata durante la produzione. Disabilitare la tastiera di programmazione.

PNT1-091 Disable teach pendant

Causa: La tastiera di programmazione è abilitata.

Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione e riprendere l'esecuzione del programma.

PNT1-092 Stop error excess

Causa: Fare riferimento alla descrizione data per l'allarme SRVO-023 Stop error excess(G:x A:x) in questo manuale.

Rimedio: Fare riferimento alla descrizione data per l'allarme SRVO-023 Stop error excess(G:x A:x) in questo manuale.

PNT1-093 Move error excess

Causa: Fare riferimento alla descrizione data per l'allarme SRVO-024 Move error excess(G:x A:x) in questo manuale.

Rimedio: Fare riferimento alla descrizione data per l'allarme SRVO-024 Move error excess(G:x A:x) in questo manuale.

PNT1-094 DEADMAN switch RELEASED

Causa: Durante l'esecuzione di un'operazione, è stato rilasciato il pulsante di uomo-morto. L'operazione è stata interrotta.
Rimedio: Premere e tenere premuto il pulsante di uomo-morto per continuare la procedura.

PNT1-095 Fence open during production

Causa: I circuiti FENCE1 e FENCE2 sono aperti sulla scheda di controllo delle emergenze.
Rimedio: Determinare la causa dell'apertura dei circuiti FENCE1 e FENCE2 e correggere il problema.

PNT1-096 UOP immediate stop detected

Causa: Il segnale UOP di ingresso IMSTP (Arresto immediato) è stato attivato.
Rimedio: Se si stanno utilizzando i segnali UOP, eliminare la causa dell'allarme. Se non si stanno utilizzando i segnali UOP, premere il tasto MENU, selezionare la voce I/O e configurare tutti i segnali UOP a zero. Poi, spegnere e riaccendere il controllore.

PNT1-097 HOLD active

Causa: Un segnale di HOLD, da UOP o da tastiera di programmazione, è stato attivato.
Rimedio: Rimuovere la condizione di HOLD e premere il tasto RESET.

PNT1-098 Track destination gone

Causa: La posizione di destinazione è fuori dalla finestra di inseguimento.
Rimedio: Il ciclo corrente deve essere interrotto definitivamente e poi rieseguito.

PNT1-099 PC serial interface fault

Causa: Il collegamento seriale di interfaccia con il PLC ha generato un errore.
Rimedio: Verificare lo stato dei LED sulla scheda di interfaccia con il PLC.

PNT1-100 OVC alarm

Causa: Questo codice di errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme SRVO-046 OVC alarm*(Gruppo:%d Asse:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni circa il gruppo di assi e l'asse interessati. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-046.
Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-046.

PNT1-101 Limit error

Causa: La posizione registrata è al di fuori dell'area di lavoro del robot. Uno degli assi del robot non può raggiungere la posizione.
Rimedio: Ripetere la registrazione della posizione. Fare riferimento alla descrizione dell'allarme MOTN-017, che appare prima di questo errore di verniciatura, per avere informazioni circa il gruppo di assi e l'asse interessati.

PNT1-102 Position not reachable

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* MOTN-018 STOP Position not reachable. Vedi la descrizione fornita per l'allarme MOTN-018.
Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme MOTN-018.

PNT1-103 Configuration mismatch

Causa: Questa è una condizione che provoca l'arresto del robot. La configurazione del polso (Flip/No-Flip) non può cambiare durante un movimento cartesiano (lineare o circolare).
Rimedio: Ripetere la registrazione delle posizioni, utilizzando la stessa configurazione del polso (Flip o No-Flip), oppure selezionare il tipo di movimento Joint per superare il punto in cui la configurazione cambia, per poi procedere con altri movimenti cartesiani.

PNT1-104 Planner error

Causa: Il pianificatore di traiettorie ha generato un errore.
Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere ulteriori dettagli.

PNT1-105 Unitialized position

Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics. Si può tentare di eliminare l'allarme spegnendo e riaccendendo il controllore.

PNT1-106 Brake fuse blown

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-008 SERVO Brake fuse blown. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-008.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-008.

PNT1-107 Robot not mastered

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-027 WARN Robot not mastered(Group:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni circa il gruppo di assi interessato. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-027.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-027.

PNT1-108 MCC alarm

Causa: Il contattore magnetico sul servo amplificatore (MCC) si è bloccato in posizione di chiuso.

Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT1-109 Discharge current alarm

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-043 SERVO DCAL alarm(Group:%d Axis:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni circa il gruppo di assi e l'asse interessati. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-043.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-043.

PNT1-110 High voltage alarm

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-044 SERVO HVAL alarm(Group:%d Axis:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni circa il gruppo di assi e l'asse interessati. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-044.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-044.

PNT1-111 High current alarm

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-045 SERVO HCAL alarm(Group:%d Axis:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni circa il gruppo di assi e l'asse interessati. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-045.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-045.

PNT1-112 Low voltage alarm

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-047 SERVO LVAL alarm(Group:%d Axis:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni circa il gruppo di assi e l'asse interessati. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-047.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-047.

PNT1-113 Servo amp overheat alarm

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-049 SERVO OHAL1 alarm (Grp:%d Ax:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni circa il gruppo di assi e l'asse interessati. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-049.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-049.

PNT1-114 Collision alarm

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-050 SERVO Collision Detect alarm (G:%d A:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni circa il gruppo di assi e l'asse interessati. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-050.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-050.

PNT1-115 Pulsecoder battery discon alarm

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-062 SERVO BZAL alarm(Group:%d Axis:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni sull'allarme SRVO-062. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-062.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-062.

PNT1-116 Pulsecoder alarm

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presentano gli allarmi* SRVO-061 SERVO CKAL alarm(Group:%d Axis:%d), SRVO-063 SERVO RCAL alarm(Group:%d Axis:%d), o SRVO-066 SERVO CSAL alarm (Group:%d Axis:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni sugli allarmi SRVO-061, SRVO-063, SRVO-066. Vedi la descrizione fornita per gli allarmi SRVO-061, SRVO-063, SRVO-066.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per gli allarmi SRVO-061, SRVO-063, SRVO-066.

PNT1-117 Pulsecoder battery low alarm

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-065 WARN BLAL alarm(Group:%d Axis:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni sull'allarme SRVO-065. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-065.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-065.

PNT1-118 Motor overheat occurred

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-067 SERVO OHAL2 alarm (Grp:%d Ax:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni sull'allarme SRVO-067. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-067.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-067.

PNT1-119 Pulsecoder communication error

Causa: Questo codice di errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presentano gli allarmi*SRVO-068 SERVO DTERR alarm (Grp:%d Ax:%d), SRVO-069 SERVO CRCERR alarm (Grp:%d Ax:%d), or SRVO-070 SERVO STBERR alarm (Grp:%d Ax:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni sugli allarmi SRVO-068, SRVO-069, SRVO-070. Vedi la descrizione fornita per gli allarmi SRVO-068, SRVO-069, SRVO-070.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per gli allarmi SRVO-068, SRVO-069, SRVO-070.

PNT1-120 Pulsecoder position compare error

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-071 SERVO SPHAL alarm (Grp:%d Ax:%d). Fare riferimento al testo del messaggio per avere informazioni sull'allarme SRVO-071. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-071.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-071.

PNT1-121 Collision Detection (Hand Broke)

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-006 SERVO Hand broken. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-006.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-006.

PNT1-122 TP disabled during Test Cycle

Causa: Durante l'esecuzione in modalità Test Cycle, la tastiera di programmazione non deve essere disabilitata.

Rimedio: Abilitare la la tastiera di programmazione, premere il pulsante di uomo-morto e premere il tasto RESET per eliminare l'allarme.

PNT1-123 Battery Low

Causa: La batteria nell'alimentatore o quella per gli encoder è quasi scarica.

Rimedio: Sostituire la batteria.

PNT1-124 CE switch must be in AUTO

Causa: Il selettore modale non è nella posizione AUTO.

Rimedio: Selezionare il modo AUTO con il selettore.

PNT1-125 Operation mode AUTO Selected

Causa: Il selettore modale è nella posizione AUTO.

Rimedio: Il sistema genera un allarme quando il selettore modale cambia posizione. Il sistema deve essere ripristinato dopo ogni cambio di selezione modale.

PNT1-126 Operation mode T1 Selected

Causa: Il selettore modale non è nella posizione AUTO.

Rimedio: Il sistema genera un allarme quando il selettore modale cambia posizione. Il sistema deve essere ripristinato dopo ogni cambio di selezione modale.

PNT1-127 Operation mode T2 Selected

Causa: Il selettore modale è nella posizione T2.

Rimedio: Il sistema genera un allarme quando il selettore modale cambia posizione. Il sistema deve essere ripristinato dopo ogni cambio di selezione modale.

PNT1-128 adj out of limit at line %s

Causa: Durante l'elaborazione di un processo Adjust Precheck, si è verificato un errore di superamento dei limiti software alla linea specificata.

Rimedio: Verificare il registro cronologico degli allarmi per identificare la posizione che ha generato l'allarme, poi utilizzare la funzione Clr_Adj per azzerare il valore di correzione.

PNT1-129 I/O Hardware not installed

Causa: L'hardware I/O selezionato non è fisicamente installato nel controllore.

Rimedio: Assicurarsi che l'hardware I/O selezionato sia installato correttamente nel controllore.

PNT1-130 Data Error (see FR:dterrors.ls)

Causa: Il file con i dati per la configurazione automatica dei segnali I/O contiene errori,

Rimedio: Premere il tasto MENU e selezionare la voce FILE. Visualizzare il file FR:dterrors.ls per ottenere la descrizione dell'errore unitamente al numero di linea in cui si è verificato.

PNT1-131 Servo Disconnect

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-194 SERVO Servo disconnect. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-194.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-194.

PNT1-132 Chain 1 (+24v) abnormal

Causa: Si è verificato un problema sul canale 1 della catena delle emergenze (+24V).

Rimedio: Verificare il circuito della catena 1 delle emergenze (+24V). Impostare la voce Reset CHAIN FAILURE detection a TRUE nel menu SYSTEM, Config. Premere il pulsante RESET sulla tastiera di programmazione.

PNT1-133 Chain 2 (0v) abnormal

Causa: Si è verificato un problema sul canale 2 della catena delle emergenze (0V).

Rimedio: Verificare il circuito della catena 2 delle emergenze (0V). Impostare la voce Reset CHAIN FAILURE detection a TRUE nel menu SYSTEM, Config. Premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione.

PNT1-134 NTED input

Causa: Il dispositivo aggiuntivo di disabilitazione della tastiera di programmazione è stato rilasciato.

Rimedio: Questo errore è stato generato dall'allarme SRVO-232 NTED input Fare riferimento alla descrizione data per questo allarme per avere informazioni sull'azione correttiva da eseguire.

PNT1-135 TP OFF in T1,T2/Door open

Causa: Si è verificata una delle seguenti situazioni:

1. La tastiera di programmazione è disabilitata se il selettore modale è in posizione T1 o T2.
2. La porta dell'armadio elettrico è aperta.
3. La connessione hardware non è corretta.

Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione. Chiudere la porta del controllore. Premere il tasto RESET. Se il reset non ha effetto, correggere il collegamento hardware.

PNT1-136 Deadman switch released

Causa: Il pulsante di uomo-morto è stato rilasciato.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-137 Short term Chain abnormal

Causa: Questo errore viene inviato al PLC quando *sul robot si presenta l'allarme* SRVO-235 SERVO Short term Chain abnormal. Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-235.

Rimedio: Vedi la descrizione fornita per l'allarme SRVO-235.

PNT1-138 Chain failure is repaired

Causa: Il circuito delle emergenze è stato ripristinato.

Rimedio: Lo stato della catena delle emergenze torna alla normalità quando il sistema ripete la verifica dei circuiti e l'operatore premere il tasto RESET.

PNT1-139 Cannot reset chain failure

Causa: La catena delle emergenze non può essere riportata alla normalità.

Rimedio: Riparare il circuito della catena 1 (+24V) delle emergenze, premere il pulsante dell'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione e poi rilasciarlo. Premere il tasto RESET.

PNT1-140 Brake Release Switch On

Causa: L'interruttore per il rilascio dei freni, sul pannello operatore, è ON.

Rimedio: Portare in posizione OFF l'interruttore per il rilascio dei freni, in modo che i freni si attivino.

PNT1-151 Col %s range err/preset %%override

Causa: Il colore di sistema specificato contiene dati di override percentuale su un preset che non rispettano i limiti previsti.

Rimedio: Nessuno. Il valore di override percentuale su un preset è stato modificato automaticamente a quello più vicino.

PNT1-152 Data err :Col %s preset %%override

Causa: Il valore di override percentuale su un preset per un colore di sistema non è inizializzato. Questo accade quando un colore creato con una versione di software precedente viene caricato nel controllore.

Rimedio: Se l'errore si presenta ogni volta che si ha accesso alla tabella dei colori di sistema, potrebbe rendersi necessario creare una nuova tabella nel controllore.

PNT1-153 Eff. preset range err (%s)

Causa: I valori di Preset/Elettrostatica (dopo avere applicato il fattore percentuale per uno specifico numero di colore, pistola e parametro) non sono compresi nei limiti previsti.

Rimedio: Verificare che il valore di Preset/Elettrostatica nella tabella sia compreso nei limiti previsti per quel parametro. Verificare le percentuali di override definite per quel colore. Esaminare i valori di preset effettivi per verificare che siano compresi nei limiti previsti per quei parametri.

PNT1-154 Color %s data access error

Causa: Il controllore non ha avuto accesso ai dati relativi al colore di sistema specificato. I dati potrebbero non essere stati creati su questo controllore o potrebbero essere stati cancellati accidentalmente.

Rimedio: Creare nuovi dati per il colore di sistema utilizzando il menu SETUP, Colors, sulla tastiera di programmazione.

PNT1-159 Illegal code in NEXT color %s

Causa: Il prossimo numero di colore di sistema presente in coda non è valido.

Rimedio: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool. I numeri di colore di sistema vengono verificati al memento del loro inserimento nella coda.

PNT1-160 Illegal manual color %s received

Causa: Per sistemi dotati di cambio colore integrato, la valvola del colore selezionato dal PLC in modo manuale non ha dati definiti.

Rimedio: Verificare il numero di valvola del colore inviato dal PLC. Se è corretto, definire la valvola del colore utilizzando il menu SETUP, Valves.

PNT1-165 TP disabled - Calib. aborted

Causa: La calibrazione è stata interrotta perché la tastiera di programmazione è stata disabilitata durante la procedura.

Rimedio: Tenere la tastiera di programmazione abilitata durante la calibrazione. Questo non potrà essere fatto sui controllati dotati della funzione Control Reliable, dato che la tastiera di programmazione non può essere abilitata in modo auto/manuale. La calibrazione non può essere eseguita dalla tastiera di programmazione per controllori dotati della funzione Control Reliable. La calibrazione deve essere eseguita da GUI.

PNT1-166 Linear Potentiometer Unstable

Causa: Durante la fase di Auto Calibrazione, la retroazione del potenziometro lineare ha rilevato ampie fluttuazioni nella posizione del serbatoio in un piccolo arco di tempo. Se il potenziometro lineare è stato installato in modo non corretto, oppure se il magnete ha perso l'allineamento, si può verificare questo allarme.

Rimedio: Cambiare applicatore e riparare il potenziometro mal funzionante. Ripetere la calibrazione utilizzando un applicatore differente.

PNT1-167 Table not adapted, max err exceeded

Causa: Mentre sta funzionando in modo ibrido, Accustat ha determinato che una discrepanza tra la quantità di prodotto effettivamente utilizzato per la lavorazione e quella prevista è stata eccessiva per le capacità di adattamento del sistema. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Le valvole del cambio colore non stanno funzionando correttamente.
- Solvente o aria di cambio colore sono rimasti nel serbatoio.
- L'applicatore potrebbe essere guasto.
- Il regolatore di pressione potrebbe non aprirsi e chiudersi regolarmente.
- Le dimensioni del limitatore sono cambiate..
- Il valore massimo di adattamento ibrido è impostato troppo basso.
- Il valore di guadagno per il modo ibrido è eccessivamente alto.
- Se il TPR è inferiore al minimo consentito, in cc, di bassa confidenza, questo minimo potrebbe essere stato impostato ad un valore troppo alto.

Rimedio: Determinare la causa della differenza di flusso. Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che nel regolatore, nel fluido o nei limitatori non si siano create strozzature.
- Verificare che il valore di guadagno per il modo ibrido nei dati per i colori di AccuStat non sia troppo alto (predefinito 20).
- Verificare che il fattore di guadagno ibrido non sia impostato ad un valore troppo elevato (predefinito 1.0).
- Impostare un valore minimo consentito di bassa confidenza (in cc) per quantità complessive di prodotto applicato.
- Abbassare il valore di guadagno di bassa confidenza, tenendo conto di un'inferiore risoluzione a basse portate.
- Analizzare eventuali altri allarmi che appaiono durante il ciclo per cercare di identificare la causa del problema.
- Questo allarme è un messaggio di avviso in standard. Non è necessario un intervento immediato, a meno che la qualità dell'applicazione non ne risenta.
- Effettuare una calibrazione automatica per la valvola del colore interessata. Se questo allarme ha interrotto il ciclo di produzione, premere il tasto RESET e riprendere l'esecuzione del ciclo.

PNT1-168 Dedock required, robot at dock

Causa: Si è tentato di muovere il robot mentre si trovava nella stazione di riempimento. Questo allarme appare quando si tenta di muovere il robot, sia in modo manuale, sia alla posizione di spurgo, oppure di abilitare movimenti speciali senza prima averlo spostato al di fuori della stazione di riempimento.

Rimedio: Richiedere l'uscita dalla stazione di riempimento prima di iniziare il movimento del robot. Il robot si trova alla stazione di riempimento e deve esserne fatto uscire per poter abilitare gli altri movimenti. Eliminare l'allarme, porre la cella in modo manuale ed eseguire, da pannello di controllo manuale, il movimento di uscita dalla stazione di riempimento.

PNT1-169 Docking station not retracted

Causa: Il sensore di posizione e prossimità non stanno funzionando correttamente. La causa potrebbe essere una delle seguenti:

- La stazione di riempimento non si è ritratta con velocità sufficiente.
- Il tempo di timeout per il cilindro di riempimento è troppo breve.
- Un sensore non è allineato oppure è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare i sensori di posizione e di prossimità.
- Riparare il circuito elettrico o pneumatico, se necessario.
- Regolare i controlli pneumatici per le operazioni di richiamo/estensione.
- Aumentare il valore di timeout per il cilindro di riempimento.
- Verificare che gli ingressi e le uscite digitali siano nello stato corretto In standard: DIN[130, DSR] = ON; DIN[129, DSE] = OFF; DOUT[147, RDS] = ON; DOUT[146, EDS] = OFF.
- Se la stazione di riempimento è rientrata e lo stato dei segnali I/O è corretto, premere il tasto RESET e continuare il ciclo.

PNT1-170 Docking station not extended

Causa: I sensori di posizione e prossimità non stanno funzionando correttamente. La causa potrebbe essere una delle seguenti:

- La stazione di riempimento non si è estesa con velocità sufficiente.
- Il tempo di timeout per il cilindro di riempimento è troppo breve.
- Un sensore non è allineato oppure è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare i sensori di posizione e di prossimità.
- Riparare il circuito elettrico o pneumatico, se necessario.
- Regolare i controlli pneumatici per le operazioni di richiamo/estensione.
- Aumentare il valore di timeout per il cilindro di riempimento.
- Verificare che gli ingressi e le uscite digitali siano nello stato corretto In standard: DIN[129, DSE] = ON; DIN[130, DSR] = OFF; DOUT[147, RDS] = OFF; DOUT[146, EDS] = ON.
- Se la stazione di riempimento si è estesa e lo stato dei segnali I/O è corretto, premere il tasto RESET e continuare il ciclo.

PNT1-171 Auto Calibration aborted

Causa: La calibrazione automatica di AccuStat non può continuare. Normalmente questo è il risultato di un timeout intervenuto su una delle operazioni. La calibrazione automatica può subire un'interruzione per vari motivi. Le funzioni di questo allarme sono le seguenti. Innanzitutto, l'allarme di calibrazione automatica interrotta viene generato se si è verificato un errore. L'allarme successivo contiene la causa che ha portato all'interruzione della calibrazione automatica. **Causa 1:** Durante la ricerca dei valori minimo e massimo di portata nella tabella di calibrazione, è trascorso il tempo massimo consentito per la determinazione dei valori di uscita per il minimo ed il massimo della portata. Questo può risultare da una restrizione nel flusso del fluido, da intervalli di portata non raggiungibili nella tabella di calibrazione, da un regolatore di pressione non funzionante. Gli allarmi che potrebbero presentarsi sono PNT1-251, Failed to find upper limit, oppure PNT1-252, Failed to find lower limit. **Causa 2:** La calibrazione ha prodotto valori di comando non in aumento nei dati della tabella di calibrazione. L'andamento dei dati nella tabella di calibrazione è negativo. L'aumento dei valori in uscita non genera un aumento della portata. Il codice di errore risultante è PNT1-254 Non-increasing cal table. **Causa 3:** I valori di uscita, calcolati dalla procedura di calibrazione, si trovano sopra il valore massimo o sotto il minimo rispetto a quelli definiti nei parametri dell'applicatore per il regolatore di flusso. I valori di uscita minimi, espressi in impulsi, sono, in bassa risoluzione, 200, mentre in alta risoluzione sono 1600; quelli di uscita massimi sono , in bassa risoluzione, 1000, mentre in alta risoluzione sono 8000. La dimensione del limitatore non è compatibile con l'intervallo di portata desiderato e con il tipo di prodotto. I codici di errore risultanti sono PNT1-255 Calculated output > max output, oppure PNT1-256 Calculated output < min output. **Causa 4:** La calibrazione è stata interrotta dall'operatore o da un altro allarme, come un arresto di emergenza. Oppure, il robot non è riuscito a raggiungere la posizione corretta per l'esecuzione della calibrazione. Vedere se sono presenti altri allarmi per determinare la causa del problema.

Rimedio: **Rimedio 1:** Aumentare il numero massimo di tentativi di calibrazione (Maximum Calibration Trys) nel menu SETUP, AccuStat. Correggere l'intervallo di portata per il limitatore, il regolatore e la calibrazione nella schermata dei dati relativi al colore AccuStat per la valvola interessata. **Rimedio 2:** Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente. Verificare la retroazione del potenziometro lineare (AIN[1], DISP), il funzionamento del regolatore e che il meccanismo di azionamento dell'applicatore in apertura e chiusura lavori regolarmente. Verificare che i valori definiti nei dati per i colori AccuStat possano essere raggiunti. **Rimedio 3:** Verificare che il regolatore di flusso funzioni correttamente. Cambiare la dimensione del limitatore per meglio soddisfare l'intervallo di portata desiderato. Modificare l'intervallo di portata richiesto nella schermata dei dati per i colori AccuStat. **Rimedio 4:** Determinare la causa dell'allarme sul robot. Verificare il registro cronologico degli allarmi per identificare la causa del problema. Se il robot non si è spostato dalla posizione corretta, verificare che la traiettoria registrata sia corretta.

PNT1-172 Failed to find Upper limit

Causa: AccuStat non ha potuto raggiungere il limite superiore di portata entro il numero di tentativi impostati nella schermata di calibrazione. La causa potrebbe essere una delle seguenti:

- Il limite di portata superiore non può essere raggiunto.
- Il limitatore di flusso è troppo piccolo.
- La portata o la retroazione della posizione del serbatoio non sono stabili.

Rimedio: Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente. Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare il limite di portata superiore nei dati di colore.
- Verificare i parametri dell'applicatore per accertarsi che il loro limite massimo non sia inferiore a quello stabilito nei dati del colore AccuStat.
- Aumentare la tolleranza nei livelli alto/basso di calibrazione o il numero di tentativi nella schermata SETUP, AccuStat.
- Verificare la retroazione del potenziometro nel segnale analogico di ingresso (AIN[1]:DISP). Dovrebbe variare in modo graduale senza salti o pause.
- Verificare la pressione dell'aria. Se la pressione scende al di sotto del normale intervallo di lavoro, provoca la diminuzione della portata del prodotto.
- Un limitatore di dimensioni maggiori potrebbe essere necessario per ottenere il flusso di prodotto desiderato.
- Verificare il funzionamento del regolatore di flusso e del trasduttore di pressione.
- Provare ad utilizzare un altro applicatore.

PNT1-173 Failed to find Lower limit

Causa: AccuStat non ha potuto raggiungere il limite inferiore di portata entro il numero di tentativi impostati nella schermata di calibrazione. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Il valore minimo di portata potrebbe essere troppo basso per poter essere controllato.
- La portata o la retroazione della posizione del serbatoio non sono stabili.

Rimedio: Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente. Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare il valore minimo di portata impostato nella schermata dei dati per il colore AccuStat. Potrebbe essere troppo basso per essere controllato.
- Verificare i parametri dell'applicatore per accertarsi che il loro limite minimo non sia superiore a quello minimo stabilito nei dati del colore AccuStat.
- Aumentare la tolleranza nei livelli alto/basso di calibrazione o il numero di tentativi nella schermata SETUP, AccuStat.
- Verificare la retroazione del potenziometro nel segnale analogico di ingresso (AIN[1]:DISP). Dovrebbe variare in modo graduale senza salti o pause.
- Tentare di utilizzare un limitatore più piccolo se non limita la portata elevata.
- Sostituire l'applicatore.

PNT1-174 Beaker Timeout, Scale Cal Aborted

Causa: Non è stato concesso sufficiente tempo per lo svuotamento completo del serbatoio, così come impostato alla voce Beaker Fill Timeout. Il serbatoio non si è svuotato a causa della mancata apertura dell'applicatore o del regolatore. Oppure, si è verificato una perdita di retroazione sulla posizione del serbatoio.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare il regolatore e l'applicatore per accertarsi che funzionino correttamente.
- Aumentare il valore impostato alla voce Beaker Fill Timeout nella schermata SETUP, AccuStat.
- Riparare l'applicatore o il regolatore.
- Verificare il segnale di retroazione sulla posizione del serbatoio (AIN[1, DISP]).

PNT1-175 (%s) Non-increasing cal table

Causa: Si è verificata una delle seguenti situazioni:

- Dopo lo spostamento ola creazione di una tabella di calibrazione, è stato rilevato che vi è una tabella di valori di comando di portata non progressiva.
- I valori di portata misurati si sono rilevati instabili.
- La variazione di posizione del serbatoio non è proporzionale al comando del regolatore di flusso.
- La retroazione sulla posizione del serbatoio non è stabile.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il regolatore stia funzionando regolarmente.
- Verificare che il limitatore di flusso sia adatto al livello di portata desiderato.
- Verificare che il potenziometro lineare fornisca una retroazione corretta.
- Se il problema si verifica a seguito dello spostamento di una tabella di calibrazione, calibrare la valvola del colore per la quale si è riscontrato che i dati di portata non sono progressivi.

PNT1-176 Calculated output > Max Output

Causa: Il valore di alta portata calcolato dalla calibrazione automatica è superiore al massimo consentito. La tabella di calibrazione è stata salvata con un intervallo di portata inferiore a quello richiesto.

Rimedio: Analizzare i risultati della calibrazione per determinare se il valore di massima portata è accettabile. Se non è necessario un valore di portata più elevato, non deve essere effettuata alcuna azione. Se il valore di portata deve essere superiore, tentare le seguenti operazioni:

- Verificare il valore di portata impostato nella schermata dei dati per il colore AccuStat.
- Verificare la pressione dell'aria. Se la pressione scende al di sotto del normale intervallo di lavoro, provoca la diminuzione della portata del prodotto.
- Un limitatore di dimensioni maggiori potrebbe essere necessario per ottenere il flusso di prodotto desiderato.
- Verificare il funzionamento del regolatore di flusso e del trasduttore di pressione.
- Provare ad utilizzare un altro applicatore.

PNT1-177 Calculated output < Min Output

Causa: Si è verificata una delle seguenti situazioni:

- Gli impulsi di comando calcolati sono inferiori al valore minimo di uscita per il parametro dell'applicatore (200 impulsi a bassa risoluzione oppure 1600 ad alta risoluzione).
- Il limitatore di flusso è troppo grande oppure il regolatore non sta funzionando correttamente.

Rimedio: Diminuire il flusso con un limitatore più piccolo. Oppure modificare le impostazioni relative ai valori alto e basso di portata nei dati per il colore interessato.

PNT1-178 Failed to reach setpoint

Causa: Si è verificata una delle seguenti situazioni:

- La banda di tolleranza è troppo stretta (bassa) oppure il regolatore non sta funzionando correttamente.
- Il guadagno adattativo per quel colore potrebbe essere troppo basso e la portata non si adegua abbastanza velocemente.
- Il potenziometro non funziona correttamente.
- Il ritardo del meccanismo di apertura dell'applicatore potrebbe non essere corretto se diversi comandi di apertura e chiusura sono troppo ravvicinati tra loro.

Rimedio: Verificare il funzionamento del regolatore e le impostazioni del guadagno adattativo nei dati per il colore AccuStat relativi alla valvola interessata. Verificare anche che i tempi di ritardo del meccanismo di apertura dell'applicatore siano impostati correttamente.

PNT1-179 Canister Fill Error

Causa: Prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione, il sistema verifica che nel serbatoio sia presente una quantità di prodotto sufficiente (impulsi da posizione del cilindro >= impulsi da totalizzazione della portata). Questo allarme può presentarsi se l'attesa del riempimento del serbatoio non viene soddisfatta. Le possibili cause sono la presenza di aria nel serbatoio causata da cicli di cambio colore non corretti oppure la lettura non stabile della posizione del potenziometro lineare. Spesso questo errore viene generato per il fatto che l'aria non è stata spinta all'esterno attraverso la valvola di scarico rapido prima dell'apertura della valvola di riempimento.

Rimedio: Assicurarsi che il prodotto abbia raggiunto la stazione di riempimento prima di attivare la fase di apertura della valvola di riempimento, Tentare di aumentare il tempo dedicato al riempimento della tubazione del prodotto prima di aprire la valvola di riempimento, Se rimane aria nel serbatoio, una volta che viene riapplicata pressione al pistone, essa viene compressa e, di conseguenza, la posizione del cilindro scende al di sotto del livello misurato di riempimento,

PNT1-180 Auto Calibration Successful

Causa: La calibrazione automatica per la valvola del colore selezionata è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-181 Non-decreasing canister position

Causa: Questo allarme viene generato quando l'applicatore è rimasto aperto per il tempo specificato alla voce Canister Check Time e l'entità dello spostamento del cilindro, misurato in impulsi, non ha raggiunto il valore specificato alla voce Minimum Canister Change Counts. Questa situazione può essere provocata da livelli bassi di portata, a causa dei quali il sistema impiega più tempo a rilevare i cambiamenti nella posizione del cilindro, Potrebbe indicare l'esistenza di un problema con il potenziometro lineare o con il circuito di retroazione.

Rimedio: Abbassare il valore impostato alla voce Minimum Canister Change Counts oppure aumentare quello indicato alla voce Canister Check Time. Verificare la retroazione dal potenziometro lineare o riparare il cablaggio per bassa tensione nel circuito di retroazione del cilindro.

PNT1-182 Canister Position Increasing

Causa: Questo allarme viene visualizzato se il pistone si muove durante un ciclo di cambio coloro, quando viene tenuto in fondo al serbatoio per consentire il lavaggio e quando la pressione di solvente e aria sovrasta quella di comando del pistone.

Rimedio: Eseguire la calibrazione della scala per assicurarsi che il valore calcolato per la voce Can Empty Check Counts sia valido. Aumentare il valore specificato alla voce Fill Error Tolerance. Verificare che la posizione del pistone non sia limitata in qualche modo.

PNT1-183 Intermittent Connection Detected

Causa: Questo allarme è causato da una lettura di 0 sul canale di ingresso analogico (AIN[1,DISP]). Questo indica l'esistenza di un problema con il potenziometro durante il ciclo automatico, causato da un corto circuito o da una sconnessione nel circuito di retroazione della posizione del cilindro. Questo allarme può verificarsi solo durante l'esecuzione di un ciclo di lavorazione o di cambio colore in automatico. L'apparizione regolare, ma non costante, di questo allarme indica l'esistenza di una connessione di bassa qualità nel circuito di retroazione. Il connettore sulla piastra di connessione rapida (QD), se danneggiato o usurato, può provocare questo errore. Anche disturbi indotti nel circuito di retroazione da una non perfetta messa a terra possono portare al verificarsi temporaneo di questa situazione. Le resistenze presenti nel controllore regolano la tensione di alimentazione, da impostare a 10V, per il potenziometro lineare.

Rimedio: Sostituire il connettore elettrico sulla piastra di connessione rapida (QD). Verificare che la messa a terra del circuito di retroazione sia corretta. Sostitue il cavo di alimentazione a bassa tensione nel braccio del robot. Verificare la tensione di alimentazione per il potenziometro lineare.

PNT1-184 Flow Error High, Valve: %s

Causa: Questo allarme viene visualizzato se la percentuale di prodotto rimasta nel serbatoio eccede la quantità complessiva di prodotto richiesta (TPR), specificata dalla voce Job Total Error Tolerance. Se il consumo di prodotto eccede la quantità complessiva di prodotto richiesta, come specificato alla voce Job Total Error Tolerance, il sistema generato questo messaggio di errore. Nella maggioranza dei casi, il serbatoio esaurirà il prodotto prima che il suo consumo ecceda la quantità complessiva di prodotto richiesta per questa percentuale. Ciò indica che la portata del fluido è stata limitata o che il serbatoio ha esaurito il prodotto.

Rimedio: Il prodotto deve essere calibrato oppure il guadagno adattativo per la valvola del colore interessato è troppo elevato. Il regolatore potrebbe non funzionare correttamente se non viene sottoposto ad un ciclo di pulizia prima della fine di ciascun turno di lavoro. Spesso altri messaggi di errore appaiono insieme a questo allarme. Consultare il registro cronologico degli allarmi per identificare altri sintomi che possano aver portato all'apparizione di questo allarme.

PNT1-185 Applicator Disabled during job

Causa: Se l'applicatore viene disabilitato al termine di ciascun ciclo di lavoro, la tabella non viene aggiornata in modo ibrido.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-186 Scale Calibration Aborted

Causa: La sequenza di calibrazione della scala non è stata completata. Ciò può essere provocato da un timeout o da un errore di svuotamento o riempimento,

Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per identificare quali condizioni abbiano causato l'interruzione della calibrazione. Spesso la procedura di calibrazione della scala può non terminare, entro il tempo massimo consentito, a causa di uno dei seguenti allarmi: PNT1-253 Beaker timeout, scale cal abort, PNT1-248, CC abort, can full timeout, PNT1-249 CC abort, can empty timeout. Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente. Fare riferimento alla descrizione fornita per gli altri allarmi.

PNT1-187 Scale Calibration Successful

Causa: La sequenza di calibrazione della scala è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-192 De-Docking program is undefined

Causa: Non sono disponibili i dati della traiettoria per DEDOCK.TP. Qualcosa ha reso la posizione non più valida.

Rimedio: Registrare la traiettoria di allontanamento dalla stazione di riempimento. La traiettoria di allontanamento dalla stazione di riempimento è una posizione speciale. Dopo la registrazione, o la modifica delle posizioni, della traiettoria, il controllore deve essere spento e riacceso.

PNT1-193 Docking program is undefined

Causa: Non sono disponibili i dati della traiettoria per DOCK.TP. Qualcosa ha reso la posizione non più valida.

Rimedio: Registrare la traiettoria di avvicinamento alla stazione di riempimento. La traiettoria di avvicinamento alla stazione di riempimento è una posizione speciale. Dopo la registrazione, o la modifica delle posizioni, della traiettoria, il controllore deve essere spento e riacceso.

PNT1-194 Robot NOT at docking position

Causa: Si è verificata una delle seguenti situazioni:

- La richiesta di portarsi alla stazione di riempimento è stata ricevuta, ma il robot non è riuscito a raggiungere la posizione prevista.
- Il tentativo di posizionamento nella stazione di riempimento non è riuscito e quest'ultima non ha potuto estendersi.
- Si è verificato un allarme sul robot mentre si stava muovendo verso la stazione di riempimento.
- Consultare il registro cronologico degli allarmi per identificare quali altri errori possano essersi verificati.
- Il robot non ha segnalato che si trovava alla stazione di riempimento, perché la posizione speciale non è stata registrata.

Rimedio: Verificare i dati della traiettoria e che per l'ultima posizione nel programma DOCK.TP il modo di terminazione sia FINE. Accertarsi che il programma DOCK.TP contenga una traiettoria valida. Il controllore deve essere spento e riacceso perché siano attivate le modifiche apportate alla traiettoria. Se l'esecuzione del movimento verso la stazione di riempimento non è stata completata, determinare le cause che l'hanno interrotta. Eliminare l'allarme e riprendere l'esecuzione del ciclo di lavoro. Il robot deve poter completare il movimento in modo automatico. Se il robot non riesce a completare il movimento, portarlo manualmente in posizione di fuori ingombro. Dopo che la cella è stata posta in modo manuale, il ciclo di lavoro deve essere reinizializzato.

PNT1-200 Door held input lost

Causa: Durante la scansione di controllo sulla presa della portiera, il segnale di ingresso di portiera presa è stato perso.

Rimedio: Verificare l'ingresso digitale appena possibile. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT1-201 Door detect sensor malfunction

Causa: Il sensore che segnala l'avvenuta presa della portiera è danneggiato o guasto.

Rimedio: Verificare il funzionamento del sensore. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT1-202 Illegal Opener macro Called

Causa: Questo allarme può essere generato da un programma per robot o per apriporta.

- Un robot ha richiesto una seconda azione da un apriporta con una Macro **RqstRmtOpnrAct** senza attendere che l'apriporta stesso terminasse l'azione precedente con una macro **WaitRmtOpnrDone**.
- Un apriporta ha inviato una seconda segnalazione di eseguito con una Macro **OpnrRmtActCmp** senza attendere una seconda richiesta con una Macro **OpnrRmtWaitRqst**.

Rimedio: Modificare i programmi in modo che le Macro di comunicazione corrispondano. Il programma del robot deve alternativamente richiedere un'azione ad un apriporta con la Macro **RqstRmtOpnrAct** e attendere la segnalazione di operazione eseguita dall'apriporta con la Macro **WaitRmtOpnrDone**. Per ciascuna Macro **RqstRmtOpnrAct** nel programma del robot, in quello dell'apriporta deve essere presente una Macro **OpnrRmtWaitRqst**. Per ciascuna Macro **WaitRmtOpnrDone** nel programma del robot, in quello dell'apriporta deve essere presente una Macro **OpnrRmtActCmp**.

PNT1-203 Robot in opener path

Causa: Il movimento dell'apriporta non può essere eseguito perché il robot si trova sul suo percorso.
Rimedio: Spostare manualmente il robot in modo che sia lontano dall'apriporta e rieseguire il movimento,

PNT1-204 Opener in robot path

Causa: Il movimento del robot non può essere eseguito perché l'apriporta si trova sul suo percorso.
Rimedio: Spostare manualmente l'apriporta in modo che sia lontano dal robot e rieseguire il movimento,

PNT1-205 Opener Bypass is undefined

Causa: Il programma di apriporta bypassato non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di apriporta bypassato (OPNBYPAS.TP).

PNT1-206 Opener Special1 program is undefined

Causa: Il programma di apriporta in posizione speciale1 non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di apriporta in posizione speciale1 (OPNSPC1.TP).

PNT1-207 Opener Home program is undefined

Causa: Il programma di apriporta in posizione di fuori ingombro non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di apriporta in posizione di fuori ingombro (OPN1HOME.TP).

PNT1-213 Bad cur_color no.[%d]

Causa: Il numero di colore corrente non è entro i limiti consentiti.
Rimedio: Verificare che il valore della variabile [PASHELL] cur_color sia compreso tra 1 e MAX_VALVES(31).

PNT1-214 Bad cal.tbl.(color[%d]-parm[%d])

Causa: La tabella di calibrazione dei parametri non è progressiva.
Rimedio: Verificare le tabelle di calibrazione dei parametri e dei colori.

PNT1-215 %s group mask(%d) != tracking schedule group(%d)

Causa: La maschera di selezione dei gruppi di assi del programma non corrisponde al gruppo di assi (robot o apriporta) indicato nella tabella dei parametri di tracking.
Rimedio: Analizzare ogni programma per robot e apriporta per verificare che il numero di tabella dei parametri di tracking sia assegnato a questo gruppo di assi.

PNT1-216 No defined color (color=[%d])

Causa: Il colore inviato con il codice di ciclo corrente non è stato definito.
Rimedio: Questo colore deve essere definito nella tabella dei colori dal menu SETUP, Color Table, prima che esso sia inviato al robot.

PNT1-224 WAITCONV[] late for line %s

Causa: La prima passata che era in ritardo per questo ciclo è iniziata a questa linea. La velocità del convogliatore è troppo elevata per questo Job e colore.
Rimedio: Diminuire la velocità di avanzamento del convogliatore. Aumentare la velocità del TCP o la larghezza del ventaglio, o entrambe, per questo colore. Diminuire la percentuale di sovrapposizione per questo gruppo di colori.

PNT1-225 Data Monitor is disabled

Causa: La funzione Data Monitor è stata disabilitata perché è stato raggiunto il limite dei file di dati impostato dall'operatore.
Rimedio: Abilitare la funzione Data Monitor dalla schermata MENU, Utilities, Data Monitor. Dal menu SETUP, Diagnostic, considerare l'ipotesi di aumentare il valore alla voce Max Data Files Stored oppure di impostare l'elemento Disable After Max Files a NO, se sono la causa della disabilitazione della funzione Data Monitor. Fare riferimento al manuale FANUC per l'operatore del software PaintTool nel capitolo relativo alle funzioni avanzate per avere ulteriori informazioni.

PNT1-226 Maximum DMON Data Files exceeded

Causa: Il limite dei file di dati che possono essere memorizzati dalla funzione Data Monitor è stato raggiunto.
Rimedio: Sulla schermata SETUP Diagnostics, aumentare il numero massimo di file impostando Max Data Files Stored a un numero più grande, oppure impostare Disable After Max Files a NO. Fare riferimento al manuale FANUC per l'operatore del software PaintTool nel capitolo relativo alle funzioni avanzate per avere ulteriori informazioni.

PNT1-227 DMON in progress, item locked

Causa: Si è tentato di modificare un'impostazione che potrebbe avere un impatto sulla sessione, attualmente in corso, di registrazione dati con la funzione Data Monitor.

Rimedio: Attendere la fine della sessione di registrazione dati con la funzione Data Monitor Se è attivo il modo Campionamento Automatico (Automatic Sampling), questo avviene alla fine del ciclo di lavoro. Se il campionamento avviene in modo asincrono, interrompere la sessione corrente di registrazione dati impostando la voce SAMPLE NOW nel menu SETUP, Diagnostic, a STOP.

PNT1-228 Asynchronous DataMonitor disabled

Causa: La registrazione dei dati in modo asincrono è stata disabilitata.

Rimedio: Per riabilitare la registrazione dei dati in modo asincrono con la funzione Data Monitor, impostare a Enabled la voce Data Monitor Operation dal menu UTILITIES Data Monitor. Impostare, inoltre, l'elemento Auto Sample Each Job a NO nel menu SETUP Diagnostics.

PNT1-229 Asynchronous DataMonitor enabled

Causa: La registrazione dei dati in modo asincrono è stata abilitata.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-230 DMON file management disabled

Causa: Le funzioni di gestione dei file sono state disabilitate, perché l'elemento Max Data Files del menu SETUP Diagnostics contiene 0. I dati registrati saranno sovrascritti dalle sessioni di campionamento successive

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva. Per riabilitare le funzioni di gestione dei file, è possibile impostare la voce Max Data Files ad un valore diverso da zero. Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione dei dati disponga di sufficiente spazio. Fare riferimento al manuale FANUC per l'operatore del software PaintTool nel capitolo relativo alle funzioni avanzate per avere ulteriori informazioni.

PNT1-231 DMON file management enabled

Causa: Le funzioni di gestione dei file sono state abilitate, poiché l'elemento Max Data Files stored del menu SETUP Diagnostics contiene un valore diverso da 0 La funzione Data Monitor memorizzerà tanti file quanti sono stati indicati.

Rimedio: Se il dispositivo di memorizzazione dei dati dispone di sufficiente spazio, non è necessaria alcuna azione correttiva. Per disabilitare le funzioni di gestione dei file, mettere a 0 Max Data Files Stored. Fare riferimento al manuale FANUC per l'operatore del software PaintTool nel capitolo relativo alle funzioni avanzate per avere ulteriori informazioni.

PNT1-232 Sample_start builtin exec failed

Causa: L'istruzione KAREL SAMPLE_START ha restituito un'informazione di stato non accettabile.

Rimedio: Contattare il servizio assistenza FANUC.

PNT1-233 Sample_end builtin exec failed

Causa: L'istruzione KAREL SAMPLE_END ha restituito un'informazione di stato non accettabile.

Rimedio: Contattare il servizio assistenza FANUC.

PNT1-241 %sGlss Breakage Detected

Causa: Durante la produzione, è stata rilevata, per mezzo del relativo sensore fonico, la rottura di uno dei fili di fibra alimentati dal motore di frantumazione.

Rimedio: Allontanare manualmente il robot dalla posizione in cui si è verificato l'allarme e reinfilare la fibra attraverso il motore di frantumazione. Riportare il robot in prossimità della posizione in cui si era verificato l'allarme e riprendere l'esecuzione del ciclo.

PNT1-242 %sCatalyst Flow Error

Causa: Durante la produzione, il flusso del catalizzatore si è interrotto, mentre quello della sola resina continua.

Rimedio: Questo allarme potrebbe essere causato da un sensore Kobold guasto, oppure da problemi meccanici con la pompa del catalizzatore.

PNT1-243 %s flow command warning

Causa: Durante la produzione, è stato emesso un comando aumentato in uscita per mantenere il setpoint stabilito. Questo aumento supera il valore percentuale indicato per la generazione di un messaggio di avviso. Un ulteriore aumento nel comando potrebbe provocare un allarme che arresta il robot.

Rimedio: Questo problema potrebbe essere dovuto ad un ugello intasato. Pulire l'ugello dell'applicatore e verificare le tubazioni e i dispositivi di regolazione dell'erogazione.

PNT1-244 %s flow command alarm

Causa: Durante la produzione, è stato emesso un comando aumentato in modo considerevole per mantenere il setpoint stabilito. Questo aumento supera il valore percentuale indicato per la generazione di un allarme che arresta il robot.

Rimedio: Questo problema potrebbe essere dovuto ad un ugello intasato. Pulire l'ugello dell'applicatore e verificare le tubazioni e i dispositivi di regolazione dell'erogazione.

PNT1-245 %s0 res flow rate T.O.

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per un corretto flusso di resina, la portata misurata è zero. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Un guasto al meccanismo di apertura e chiusura dell'ugello dell'applicatore.
- Una perdita di pressione nell'alimentazione della resina.
- Un guasto al misuratore di portata.
- Un guasto al cavo di collegamento al misuratore di portata.
- Il tempo impostato come massimo ammissibile con portata a zero è troppo breve.

Nota: Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta il robot.

Rimedio: Verificare che l'applicatore funzioni correttamente. Se è stato riscontrato un flusso di fluido, controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Se necessario, aumentare del 25% il tempo massimo ammissibile a portata zero.

PNT1-246 %sMax output has flow < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). Ciò potrebbe essere provocato da:

- Intasamento della tubazione della resina.
- Un tubo dell'aria di comando o del fluido potrebbero essere strozzati.
- La pressione del fluido potrebbe essere troppo bassa.
- Il trasduttore di pressione potrebbe essere guasto.

Nota: Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta automaticamente il robot ed attiva la modalità Open Loop.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che l'ugello e l'intero applicatore non siano intasati.
- Verificare che non vi siano strozzature sulla tubazione della resina, soprattutto nei punti in cui essa è sottoposta a flessione.
- Controllare la pressione della resina.
- Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT1-247 %sMin output has flow > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La pressione della resina potrebbe essere troppo alta. Il trasduttore elettro-pneumatico oppure il regolatore pilotato possono essere bloccati aperti. Oppure, potrebbe esservi una perdita di prodotto considerevole. Nota: Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta automaticamente il robot ed attiva la modalità Open Loop.

Rimedio: La calibrazione della resina stabilirà una nuova pressione di frantumazione (uscita di controllo minimo) per un valore di pressione del fluido modificato. Verificare il regolatore di flusso ed il trasduttore elettro-pneumatico e, se necessario, sostituirli.

PNT1-248 %s0 gls feed rate T.O.

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per un corretto flusso di fibra di vetro, la portata misurata è zero. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Un guasto al meccanismo di apertura e chiusura dell'ugello dell'applicatore.
- Un guasto al sensore sul motore di frantumazione
- Un guasto al cavo di collegamento del sensore sul motore di frantumazione.
- Il tempo impostato come massimo ammissibile con portata a zero è troppo breve.

Nota: Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta il robot.

Rimedio: Se la fibra di vetro non viene alimentata dal motore di frantumazione, verificare gli elementi elencati sopra oppure il modulo di ingressi digitali da 32 punti. Se il problema di presenta quando il valore di portata è molto basso, diminuire il coefficiente di guadagno Normal nel menu SETUP, Accuchop's Glass.

PNT1-249 %sMax output has feed < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata di fibra di vetro misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). Il motore di frantumazione potrebbe essere guasto. Nota: Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta automaticamente il robot ed attiva la modalità Open Loop.

Rimedio: Verificare e ripulire il motore di frantumazione, se è bloccato. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT1-250 %sMin output has feed > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata di fibra di vetro misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La velocità di rotazione del motore per la fibra di vetro potrebbe essere troppo alta. Il trasduttore di pressione potrebbe essere bloccato aperto. Nota: Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta automaticamente il robot ed attiva la modalità Open Loop.

Rimedio: La calibrazione della fibra di vetro definirà una nuova pressione di rottura (uscita di controllo minimo). Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT1-255 RDU Full - Proc Champ disabled

Causa: Il file contenente il rapporto generato dal campionamento di processo ha riempito la memoria RDU. Ciò forza il sistema a disabilitare il modo automatico del campionamento di processo in modo che al file in questione non vengano aggiunti altri dati. Il file è stato copiato in FR: ed è cancellato da RDU:

Rimedio: Solo per il controllore R-J3. Riabilitare il modo automatico di campionamento di processo impostando l'elemento Set Process Champion Mode nel menu SETUP, Production. Per evitare di riempire FR: spostare il file da FR: a un'unità come una scheda PCMCIA.

PNT1-258 HIGH SpeedDock TORQUE: %s

Causa: Il valore di coppia del riempimento rapido eccede il valore limite di sicurezza.

Rimedio: Determinare la causa dell'innalzamento del valore di coppia e risolvere il problema.

PNT1-259 SpeedDock motor not ready

Causa: Il servo motore per il riempimento rapido non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT1-262 Pusher at Dock %s

Causa: Si è tentato di estendere o ritrarre lo spintore al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Verificare il sensore di estensione o richiamo sul lato A o B della stazione di riempimento rapido SpeedDock. Assicurarsi che lo spintore sia completamente esteso o ritratto sui lati A e B. Verificare che per questa operazione sia disponibile pressione di aria sufficiente e che le tubazioni siano collegate.

PNT1-263 Valve at Dock %s

Causa: Si è tentato di estendere o ritrarre la valvola al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Verificare il sensore di estensione o richiamo sul lato A o B della stazione di riempimento rapido SpeedDock. Se si è presentato un allarme durante l'estensione, assicurarsi che lo spintore sia completamente esteso alla stazione di riempimento rapido, lato A o B. Se Se si è presentato un allarme durante il richiamo dello spintore, assicurarsi che esso sia completamente ritratto alla stazione di riempimento rapido, lato A o B, e che la valvola non sia bloccata nello stato di esteso. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia sufficiente per questa operazione e che le tubazioni di aria in entrata siano collegate correttamente.

PNT1-266 SpeedDock EXTEND Error

Causa: Si è tentato di estendere il meccanismo di aggancio al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.
Rimedio: Verificare i sensori al meccanismo di aggancio al riempimento rapido. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia sufficiente per questa operazione e che le tubazioni di aria in entrata siano collegate correttamente.

PNT1-267 SpeedDock RETRACT Error

Causa: Si è tentato di ritrarre il meccanismo di aggancio al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.
Rimedio: Verificare i sensori al meccanismo di aggancio al riempimento rapido. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia sufficiente per questa operazione e che le tubazioni di aria in entrata siano collegate correttamente.

PNT1-270 Retract Hard Stop Error

Causa: Si è tentato di ritrarre l'arresto meccanico dal proprio stato normale, ma l'operazione non è riuscita.
Rimedio: Determinare se l'arresto meccanico è fisicamente ritratto. In caso negativo, verificare la funzionalità dei sensori. Assicurarsi che i segnali I/O siano assegnati in modo corretto. Se l'arresto meccanico non è ritratto, determinare se esso ha ricevuto il segnale di uscita digitale RETRACT.

PNT1-271 Extend Hard Stop Error

Causa: Si è tentato di estendere l'arresto meccanico dal proprio stato normale, ma l'operazione non è riuscita.
Rimedio: Determinare se l'arresto meccanico è fisicamente esteso. In caso negativo, verificare la funzionalità dei sensori. Assicurarsi che i segnali I/O siano assegnati in modo corretto. Se l'arresto meccanico non è esteso, determinare se esso ha ricevuto il segnale di uscita digitale EXTEND.

PNT1-272 Exit Srv pos in prog is undefined

Causa: Il programma robot ENT_SRV non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma ENT_SRV.TP.

PNT1-273 Ent Srv pos in prog is undefined

Causa: Il programma robot EXIT_SRV non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma EXIT_SRV.TP.

PNT1-276 Error opening TPE program

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool.
Rimedio: Per i dettagli contattare il rappresentante FANUC locale.

PNT1-277 TPE Built-in error

Causa: Un'operazione software tentata su un programma TP specifico non è riuscita. Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool.
Rimedio: Per i dettagli contattare il rappresentante FANUC locale.

PNT1-278 TPE find/read header error

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool. Quando questo allarme si presenta, il software PaintTool stava tentando di estrarre dati da un programma TP specifico, ma senza riuscirci.
Rimedio: Verificare che il programma TP sia installato nel controllore oppure contattare la FANUC.

PNT1-279 TPE error reading instruction

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool. Quando questo allarme si presenta, il software PaintTool stava tentando di estrarre dati di posizione da un programma TP specifico, ma senza riuscirci.
Rimedio: Verificare che il programma TP sia installato nel controllore oppure contattare FANUC.

PNT1-280 TPE wrong type of program:%s

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool. Quando questo allarme si presenta, il software PaintTool stava tentando di leggere dati da un programma TP, ma senza riuscirci perché il programma non esiste oppure il file indicato non è un programma.
Rimedio: Verificare che il programma TP sia installato nel controllore oppure contattare FANUC.

PNT1-281 TPE error closing a program

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool. Quando questo allarme si presenta, il software PaintTool stava tentando di chiudere un programma TP specifico, ma senza riuscirci.

Rimedio: Per i dettagli contattare il rappresentante FANUC locale.

PNT1-282 Selected program not found

Causa: Il ciclo di lavoro selezionato per DATA ZONE EDIT o TEST RUN non esiste.

Rimedio: Generare un ciclo Job o selezionarne uno esistente.

PNT1-283 out of(strt,end)ext1 at line%s

Causa: La posizione attuale dell'asse esteso EXT1 non è compresa nei limiti previsti.

Rimedio: Questo non avrà impatto sul processo di armonizzazione dei movimenti della rotaia. Modificare l'intervallo di armonizzazione, se necessario.

PNT1-284 TPE's motion group must be 1

Causa: Il gruppo di assi selezionato dal programma deve essere il numero 1, quando si utilizza il gestore della rotaia (X-Rail Manager).

Rimedio: Selezionare un altro programma TP che utilizzi il gruppo di assi 1.

PNT1-285 TPE Header size mismatch

Causa: Le dimensioni dell'intestazione del programma TP non sono adeguate. Il programma potrebbe essere stato creato con una versione di software più vecchia. Oppure, le informazioni contenute dell'intestazione del programma potrebbero non essere state memorizzate correttamente.

Rimedio: Selezionare il programma, premere il tasto DETAIL, poi il tasto NEXT ed infine il tasto END: Se questo accorgimento non produce risultati positivo, creare un nuovo programma TP e copiare al suo interno le linee provenienti dal vecchio programma.

PNT1-286 Uninitialized TPE position in program %s

Causa: Una posizione nell'istruzione di movimento specificata non è inizializzata. Ciò potrebbe essersi verificato registrando una nuova posizione in un programma di movimento speciale quando il robot non è masterizzato o calibrato, provocando così la creazione di una posizione non inizializzata. L'esecuzione di una specifica operazione successivamente potrebbe causare l'apparizione di questo allarme.

Rimedio: Verificare che il robot sia masterizzato e calibrato. Ripetere la registrazione della posizione nel programma di movimento speciale indicato dal messaggio di errore.

PNT1-326 %sRobot is bypassed

Causa: Il segnale di ingresso digitale NotBypassed è OFF.

Rimedio: Attivare il segnale di ingresso digitale NotBypassed.

PNT1-327 %sSHELL failed to run SUBSHELL

Causa: L'esecuzione della sotto task non è riuscita.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

PNT1-328 %sE-STAT unit faulted

Causa: L'unità di controllo dell'elettrostatica ha generato un allarme.

Rimedio: Eliminare l'allarme dell'unità di controllo dell'elettrostatica.

PNT1-329 %sAutomatic CLNOUT on prod_entry

Causa: All'inizio della produzione è abilitata l'esecuzione di un movimento di allontanamento dalla posizione di lavaggio dell'applicatore.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-330 %sCannot create presets

Causa: Quando si crea un ciclo Job, vengono creati anche i colori per esso. In questo caso, la creazione dei preset per questo ciclo non è riuscita.

Rimedio: Verificare che il nome del Job sia nella forma JOBXXXX, dove XXXX è un numero compreso tra 1 e 1024.

PNT1-331 %sCannot read presets data file

Causa: I dati di preset per il ciclo Job corrente non sono stati trovati.

Rimedio: Verificare l'esistenza di un file chiamato PAPSXXXX, dove XXXX indica il numero di Job. Il file viene creato al momento della creazione del ciclo Job. Questo errore può verificarsi se il nome del Job non è corretto oppure se il file è stato cancellato.

PNT1-332 %s not calibrated

Causa: Lo stato di calibrazione per ciascun parametro di controllo deve essere completo prima che questo possa essere utilizzato in un programma.

Rimedio: Calibrare tutti i parametri di controllo utilizzati nel programma corrente.

PNT1-333 %sFailed to continue robot task

Causa: Un tentativo di proseguire l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT1-334 %sFailed to pause robot task

Causa: Un tentativo di interrompere in pausa l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito. La task che esegue il movimento del robot è stata interrotta definitivamente.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT1-335 %sFailed to abort robot task

Causa: Un tentativo di interrompere definitivamente l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito. Probabilmente la task che esegue il movimento del robot non è in esecuzione al momento del tentativo di interruzione.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-336 %sRobot task has faulted

Causa: La task robot ha generato un allarme, ma la task principale non l'ha rilevato.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT1-337 %sFailed to run robot task

Causa: Un tentativo di iniziare l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT1-345 %sRobot is bypassed

Causa: Il segnale di ingresso digitale NotBypassed è OFF.

Rimedio: Il segnale di ingresso digitale NotBypassed deve essere ON.

PNT1-346 %sSHELL failed to run SUBSHELL

Causa: L'esecuzione della sotto task non è riuscita.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

PNT1-347 %sE-STAT unit faulted

Causa: Si è verificato un allarme dell'unità di controllo dell'elettrostatica.

Rimedio: Eliminare l'allarme dell'unità di controllo dell'elettrostatica.

PNT1-348 %sAutomatic CLNOUT on prod_entry

Causa: All'inizio della produzione è abilitata l'esecuzione di un movimento di allontanamento dalla posizione di lavaggio dell'applicatore.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-349 %sCannot create presets

Causa: Quando si crea un ciclo Job, vengono creati anche i colori per esso. In questo caso, la creazione dei preset per questo ciclo non è riuscita.

Rimedio: Verificare che il nome del Job sia nella forma JOBXXXX, dove XXXX è un numero compreso tra 1 e 1024.

PNT1-350 %sCannot read presets data file

Causa: I dati di preset per il ciclo Job corrente non sono stati trovati.

Rimedio: Verificare l'esistenza di un file chiamato PAPSXXXX, dove XXXX indica il numero di Job. Il file viene creato al momento della creazione del ciclo Job. Questo errore può verificarsi se il nome del Job non è corretto oppure se il file è stato cancellato.

PNT1-351 %s not calibrated

Causa: Lo stato di calibrazione per ciascun parametro di controllo deve essere completo prima che questo possa essere utilizzato in un programma.

Rimedio: Calibrare tutti i parametri di controllo utilizzati nel programma corrente.

PNT1-352 %sFailed to continue robot task

Causa: Un tentativo di proseguire l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT1-353 %sFailed to pause robot task

Causa: Un tentativo di interrompere in pausa l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito. La task che esegue il movimento del robot è stata interrotta definitivamente.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT1-354 %sFailed to abort robot task

Causa: Un tentativo di interrompere definitivamente l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito. Probabilmente la task che esegue il movimento del robot non è in esecuzione al momento del tentativo di interruzione.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-355 %sRobot task has faulted

Causa: La task robot ha generato un allarme, ma la task principale non l'ha rilevato.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT1-356 %sFailed to run robot task

Causa: Un tentativo di iniziare l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT1-364 %sHome program is undefined

Causa: La posizione di fuori ingombro del robot non è stata registrata.

Rimedio: Registrare il programma di messa in posizione di fuori ingombro (HOME.TP).

PNT1-365 %sEnter cleaner program is undefined

Causa: La posizione di robot alla stazione di pulizia dell'applicatore non è stata registrata.

Rimedio: Registrare la posizione di robot alla stazione di pulizia dell'applicatore (CLNIN.TP).

PNT1-366 %sExit cleaner program is undefined

Causa: La posizione di allontanamento del robot dalla stazione di pulizia dell'applicatore non è stata registrata.

Rimedio: Registrare la posizione di allontanamento del robot dalla stazione di pulizia dell'applicatore (CLNOUT.TP).

PNT1-367 %sBypass program is undefined

Causa: La posizione di bypass del robot non è stata registrata.

Rimedio: Registrare la posizione di bypass del robot (BYPASS.TP).

PNT1-368 %sPurge program is undefined

Causa: La posizione di spurgo del robot non è stata registrata.

Rimedio: Registrare la posizione di spurgo del robot (PURGE.TP).

PNT1-369 %sMaster program is undefined

Causa: Il programma master del robot non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma master del robot (MASTER.TP).

PNT1-370 %sSpecial 1 program is undefined

Causa: Il programma Special1 del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma Special1 del robot (SPECIAL1.TP).

PNT1-371 %sSpecial 2 program is undefined

Causa: Il programma Special2 del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma Special2 del robot (SPECIAL2.TP).

PNT1-372 %sRobot not at home position

Causa: Il robot non si trova nella posizione di Home.
Rimedio: Portare il robot nella posizione di fuori ingombro.

PNT1-373 %sRobot at cleaner position

Causa: Il robot si trova alla stazione di lavaggio dell'applicatore.
Rimedio: Prima di continuare il robot deve eseguire la traiettoria di allontanamento dalla stazione di lavaggio dell'applicatore.

PNT1-374 %sRobot not at cleaner position

Causa: Il robot non si trova alla stazione di lavaggio dell'applicatore.
Rimedio: Prima di poter eseguire la traiettoria di allontanamento dalla stazione di lavaggio dell'applicatore, il robot deve trovarsi in corrispondenza di questa stazione.

PNT1-375 %sEnter Maintenance program is undefined

Causa: Il programma di entrata in posizione di manutenzione del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di entrata in posizione di manutenzione del robot (MNTIN.TP).

PNT1-376 %sExit Maintenance program is undefined

Causa: Il programma di uscita dalla posizione di manutenzione del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di uscita dalla posizione di manutenzione del robot (MNTOUT.TP).

PNT1-377 %sRobot not at maintenance position

Causa: Il robot non si trova nella posizione di manutenzione.
Rimedio: Prima di poter eseguire la traiettoria di allontanamento dalla posizione di manutenzione , il robot deve trovarsi in corrispondenza di questa posizione.

PNT1-382 %sHome program is undefined

Causa: Il programma di messa del robot in posizione di fuori ingombro non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di messa in posizione di fuori ingombro (HOME.TP).

PNT1-383 %sEnter cleaner program is undefined

Causa: Il programma che porta il robot alla stazione di lavaggio dell'applicatore non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma che porta il robot alla stazione di lavaggio dell'applicatore (CLNIN.TP).

PNT1-384 %sExit cleaner program is undefined

Causa: La posizione di allontanamento del robot dalla stazione di pulizia dell'applicatore non è stata registrata.
Rimedio: Registrare la posizione di allontanamento del robot dalla stazione di pulizia dell'applicatore (CLNOUT.TP).

PNT1-385 %sBypass program is undefined

Causa: Il programma che porta il robot nella posizione di bypass non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma che porta il robot nella posizione di bypass (BYPASS.TP).

PNT1-386 %sPurge program is undefined

Causa: Il programma che porta il robot nella posizione di spurgo non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma che porta il robot nella posizione di spurgo (PURGE.TP).

PNT1-387 %sMaster program is undefined

Causa: Il programma master del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma master del robot (MASTER.TP).

PNT1-388 %sSpecial 1 program is undefined

Causa: Il programma Special1 del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma Special1 del robot (SPECIAL1.TP).

PNT1-389 %sSpecial 2 program is undefined

Causa: Il programma Special2 del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma Special2 del robot (SPECIAL2.TP).

PNT1-390 %sRobot not at home position

Causa: Il robot non si trova nella posizione di Home.
Rimedio: Portare il robot nella posizione di fuori ingombro.

PNT1-391 %sRobot at cleaner position

Causa: Il robot si trova alla stazione di lavaggio dell'applicatore.
Rimedio: Prima di continuare il robot deve eseguire la traiettoria di allontanamento dalla stazione di lavaggio dell'applicatore.

PNT1-392 %sRobot not at cleaner position

Causa: Il robot non si trova alla stazione di lavaggio dell'applicatore.
Rimedio: Prima di poter eseguire la traiettoria di allontanamento dalla stazione di lavaggio dell'applicatore, il robot deve trovarsi in corrispondenza di questa stazione.

PNT1-393 %sEnter Maintenance program is undefined

Causa: Il programma di entrata in posizione di manutenzione del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di entrata in posizione di manutenzione del robot (MNTIN.TP).

PNT1-394 %sExit Maintenance program is undefined

Causa: Il programma di uscita dalla posizione di manutenzione del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di uscita dalla posizione di manutenzione del robot (MNTOUT.TP).

PNT1-395 %sRobot not at maintenance position

Causa: Il robot non si trova nella posizione di manutenzione.
Rimedio: Prima di poter eseguire la traiettoria di allontanamento dalla posizione di manutenzione , il robot deve trovarsi in corrispondenza di questa posizione.

PNT1-400 %sApplicator enable is OFF

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione della valvola dell'applicatore è OFF. Quando questo ingresso è OFF, le uscite che controllano l'applicatore non possono passare allo stato ON.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-401 %sApplicator enable is ON

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione della valvola dell'applicatore passa ON.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-406 %sApplicator enable is OFF

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione della valvola dell'applicatore è OFF. Quando questo ingresso è OFF, le uscite che controllano l'applicatore non possono passare allo stato ON.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-407 %sApplicator enable is ON

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione della valvola dell'applicatore passa ON.
Rimedio: Nessuno.

PNT1-412 %sError reading gun-on time for job

Causa: L'intestazione di uno o più programmi Process all'interno dello stesso ciclo Job potrebbe avere qualche problema.
Rimedio: Visualizzare la schermata DETAIL per ciascun Process nel ciclo Job. Questo dovrebbe correggere il problema.

PNT1-413 %sNo TPR calculated for job

Causa: La procedura che misura il tempo di apertura dell'applicatore non è ancora stata eseguita sui programmi Process utilizzati all'interno del ciclo Job interessato. La quantità totale di prodotto erogato è pari a zero. Non è stato trovato alcun tempo complessivo di apertura dell'applicatore. Il test del ciclo Job non è stato eseguito.

Rimedio: Eseguire la procedura che misura il tempo di apertura dell'applicatore nel ciclo Job desiderato (stile). Eseguire il test del ciclo Job o consentire la sua autocorrezione eseguendo il programma Process in produzione, se nel serbatoio è stata caricato prodotto sufficiente.

PNT1-414 %sTPR Mismatch (%s) PGOT Required

Causa: Il tempo di apertura dell'applicatore misurato in precedenza è diverso, in modo eccessivo, da quelli misurati in precedenza ed utilizzati per calcolare la quantità complessiva di prodotto erogato. Il tempo di apertura dell'applicatore memorizzato nell'intestazione del programma non corrisponde ai tempi detti dai programmi Process nel ciclo Job. Ciò può essere il risultato di modifiche al processo apportate in fase di esecuzione del ciclo. Il robot non disporrà della quantità corretta di prodotto per eseguire la lavorazione.

Rimedio: Effettuare un test per misurare il tempo di apertura dell'applicatore sul ciclo Job che ha causato l'apparizione dell'allarme. Se il robot dispone di prodotto sufficiente per completare la lavorazione per il ciclo Job, la quantità complessiva di prodotto necessario sarà aggiornata automaticamente una volta terminato il ciclo. Se questo allarme ha interrotto il ciclo di produzione, premere il tasto RESET e riprendere l'esecuzione del ciclo. Se questo allarme appare comunemente a causa di modifiche apportate in fase di esecuzione, aumentare la tolleranza sull'errore di calcolo relativo al tempo di apertura dell'applicatore, alla voce Gun On Time Error Tolerance. Questo elemento non deve essere impostato ad un valore eccessivamente alto, perché se il nuovo tempo di apertura dell'applicatore e sufficientemente superiore al precedente memorizzato nell'intestazione del programma, la quantità complessiva di prodotto necessario non sarà sufficiente per completare la lavorazione.

PNT1-415 %sTPR exceeds Can Volume

Causa: La quantità calcolata di prodotto necessario per il completamento del ciclo supera la capacità del serbatoio. La quantità calcolata di prodotto necessario per il completamento del ciclo Job è eccessiva. Quando si utilizza il sistema AccuStat, se la quantità calcolata di prodotto necessario per il completamento del ciclo si avvicina al limite della capacità del serbatoio, la tolleranza del riempimento adattativo potrebbe tentare di aggiungere altro prodotto oltre il limite possibile.

Rimedio: Prevedere un ciclo di riempimento. Diminuire il parametro denominato Adaptive Fill Gain nel menu SETUP, AccuStat. Ridurre la durata del ciclo se consuma più di 1550 cc di prodotto. Questo è il volume massimo del serbatoio AccuStat.

PNT1-420 %sError reading gun-on time for job

Causa: L'intestazione di uno o più programmi Process all'interno dello stesso ciclo Job potrebbe avere qualche problema.

Rimedio: Visualizzare la schermata DETAIL per ciascun Process nel ciclo Job. Questo dovrebbe correggere il problema.

PNT1-421 %sNo TPR calculated for job

Causa: La procedura che misura il tempo di apertura dell'applicatore non è ancora stata eseguita sui programmi Process utilizzati all'interno del ciclo Job interessato. La quantità totale di prodotto erogato è pari a zero. Non è stato trovato alcun tempo complessivo di apertura dell'applicatore. Il test del ciclo Job non è stato eseguito.

Rimedio: Eseguire la procedura che misura il tempo di apertura dell'applicatore nel ciclo Job desiderato (stile). Eseguire il test del ciclo Job o consentire la sua autocorrezione eseguendo il programma Process in produzione, se nel serbatoio è stata caricato prodotto sufficiente.

PNT1-422 %sTPR Mismatch (%s) PGOT Required

Causa: Il tempo di apertura dell'applicatore misurato in precedenza è diverso, in modo eccessivo, da quelli misurati in precedenza ed utilizzati per calcolare la quantità complessiva di prodotto erogato. Il tempo di apertura dell'applicatore memorizzato nell'intestazione del programma non corrisponde ai tempi detti dai programmi Process nel ciclo Job. Ciò può essere il risultato di modifiche al processo apportate in fase di esecuzione del ciclo. Se questo dovesse accadere, il robot non disporrà della quantità corretta di prodotto per eseguire la lavorazione.

Rimedio: Effettuare un test per misurare il tempo di apertura dell'applicatore sul ciclo Job che ha causato l'apparizione dell'allarme. Se il robot dispone di prodotto sufficiente per completare la lavorazione per il ciclo Job, la quantità complessiva di prodotto necessario sarà aggiornata automaticamente una volta terminato il ciclo. Se questo allarme ha interrotto il ciclo di produzione, premere il tasto RESET e riprendere l'esecuzione del ciclo. Se questo allarme appare comunemente a causa di modifiche apportate in fase di esecuzione, aumentare la tolleranza sull'errore di calcolo relativo al tempo di apertura dell'applicatore, alla voce Gun On Time Error Tolerance. Questo elemento non deve essere impostato ad un valore eccessivamente alto, perché se il nuovo tempo di apertura dell'applicatore e sufficientemente superiore al precedente memorizzato nell'intestazione del programma, la quantità complessiva di prodotto necessario non sarà sufficiente per completare la lavorazione.

PNT1-423 %sTPR exceeds Can Volume

Causa: La quantità calcolata di prodotto necessario per il completamento del ciclo supera la capacità del serbatoio. La quantità calcolata di prodotto necessario per il completamento del ciclo Job è eccessiva. Quando si utilizza il sistema AccuStat, se la quantità calcolata di prodotto necessario per il completamento del ciclo si avvicina al limite della capacità del serbatoio, la tolleranza del riempimento adattativo potrebbe tentare di aggiungere altro prodotto oltre il limite possibile.

Rimedio: Prevedere un ciclo di riempimento. Diminuire il parametro denominato Adaptive Fill Gain nel menu SETUP, AccuStat. Ridurre la durata del ciclo se consuma più di 1550 cc di prodotto, che è la capacità massima del serbatoio AccuStat.

PNT1-428 %sApplicator test outputs are ON

Causa: Le uscite di prova per l'applicatore sono ON. Queste uscite sono controllate dal PLC.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-429 %sApplicator test outputs are OFF

Causa: Le uscite di prova per l'applicatore sono OFF. Queste uscite sono controllate dal PLC.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-434 %sApplicator test outputs are ON

Causa: Le uscite di prova per l'applicatore sono ON. Queste uscite sono controllate dal PLC.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-435 %sApplicator test outputs are OFF

Causa: Le uscite di prova per l'applicatore sono OFF. Queste uscite sono controllate dal PLC.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-440 %sWaiting for part in window

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Indica che il robot è in attesa che un pezzo entri all'interno della finestra di inseguimento. NON ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO DEL ROBOT, ALTRIMENTI SI POTREBBERO VERIFICARE SITUAZIONI PERICOLOSE PER IL PERSONALE O PER I MACCHINARI.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-441 %sPart entered tracking window

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Indica che il pezzo è entrato all'interno della finestra di inseguimento.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-446 %sWaiting for part in window

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Indica che il robot è in attesa che un pezzo entri all'interno della finestra di inseguimento. NON ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO DEL ROBOT, ALTRIMENTI SI POTREBBERO VERIFICARE SITUAZIONI PERICOLOSE PER IL PERSONALE O PER I MACCHINARI.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-447 %sPart entered tracking window

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Indica che il pezzo è entrato all'interno della finestra di inseguimento.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-452 %sRobot not calibrated

Causa: Prima di poter procedere, il robot deve essere calibrato. Quando il robot non è calibrato, è possibile muoverlo solo in modalità Joint ed eseguire la calibrazione.

Rimedio: Calibrare il robot.

PNT1-457 %sRobot not calibrated

Causa: Prima di poter procedere, il robot deve essere calibrato. Quando il robot non è calibrato, è possibile muoverlo solo in modalità Joint ed eseguire la calibrazione.

Rimedio: Calibrare il robot.

PNT1-462 %sInvalid instruction argument

Causa: Durante l'esecuzione del programma, è stata rilevata la presenza di un'istruzione per la quale un argomento non è valido.

Rimedio: Modificare il programma corrente e verificare che gli argomenti dell'istruzione interessata siano validi.

PNT1-463 %sInvalid gun selection

Causa: L'argomento utilizzato per l'istruzione GUN SELECT non è compreso nell'intervallo definito nel menu SETUP.

Rimedio: Modificare l'argomento non corretto per l'istruzione GUN SELECT interessata in modo che sia compreso nei limiti stabiliti.

PNT1-464 %sUnknown mnenomic instruction

Causa: Durante l'esecuzione del programma è stata rilevata la presenza di un'istruzione non conosciuta al sistema. Questo potrebbe accadere se il programma era stato copiato da un sistema diverso.

Rimedio: Eliminare l'istruzione non conosciuta.

PNT1-465 %sCan't set output

Causa: Un'istruzione Function è stata utilizzata ma non è presente l'opzione Function Instruction nel controllore.

Rimedio: Caricare l'opzione Function Instruction nel controllore in modo che il programma sia eseguito regolarmente.

PNT1-466 %sInvalid GunSelect position

Causa: Un'istruzione GunSelect, che modifica lo stato dell'applicatore, non è definita come istruzione di movimento aggiuntiva. Questa istruzione non effettuerà alcuna operazione. Un'istruzione di questo tipo, inserita in modo isolato in un programma, non può controllare correttamente la temporizzazione delle variazioni nelle uscite di comando dell'applicatore. Notare che se l'applicatore non è programma per essere ON, allora l'istruzione GunSelect può essere inserita isolatamente in un programma. Notare anche che questo allarme non si presenta in tutti i casi.

Rimedio: Spostare l'istruzione GunSelect in una linea in cui sia definita un'istruzione di movimento e cancellare l'istruzione GunSelect isolata. Se necessario, aggiungere un'istruzione di movimento e registrare una posizione.

PNT1-471 %sInvalid instruction argument

Causa: Durante l'esecuzione del programma, è stata rilevata la presenza di un'istruzione per la quale un argomento non è valido.

Rimedio: Modificare il programma corrente e verificare che gli argomenti dell'istruzione interessata siano validi.

PNT1-472 %sInvalid gun selection

Causa: L'argomento utilizzato per l'istruzione GUN SELECT non è compreso nell'intervallo definito nel menu SETUP.

Rimedio: Modificare l'argomento non corretto per l'istruzione GUN SELECT interessata in modo che sia compreso nei limiti stabiliti.

PNT1-473 %sUnknown mnenomic instruction

Causa: Durante l'esecuzione del programma è stata rilevata la presenza di un'istruzione non conosciuta al sistema. Questo potrebbe accadere se il programma era stato copiato da un sistema diverso.

Rimedio: Eliminare l'istruzione non conosciuta.

PNT1-474 %sCan't set output

Causa: Un'istruzione Function è stata utilizzata ma non è presente l'opzione Function Instruction nel controllore.

Rimedio: Caricare l'opzione Function Instruction nel controllore in modo che il programma sia eseguito regolarmente.

PNT1-475 %sInvalid GunSelect position

Causa: Un'istruzione GunSelect, che modifica lo stato dell'applicatore, non è definita come istruzione di movimento aggiuntiva. Questa istruzione non effettuerà alcuna operazione. Un'istruzione di questo tipo, inserita in modo isolato in un programma, non può controllare correttamente la temporizzazione delle variazioni nelle uscite di comando dell'applicatore. Notare che se l'applicatore non è programma per essere ON, allora l'istruzione GunSelect può essere inserita isolatamente in un programma. Notare anche che questo allarme non si presenta in tutti i casi.

Rimedio: Spostare l'istruzione GunSelect in una linea in cui sia definita un'istruzione di movimento e cancellare l'istruzione GunSelect isolata. Se necessario, aggiungere un'istruzione di movimento e registrare una posizione.

PNT1-480 %s not defined

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Un ciclo di cambio colore non può essere eseguito. Non vi sono passi di sequenza definiti per il ciclo di cambio colore specificato.

Rimedio: Verificare il ciclo di cambio colore per il colore corrente ed il successivo. I dati del ciclo di cambio colore devono contenere almeno un passo di sequenza.

PNT1-481 %sPushout cycle cancelled

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Un ciclo di svuotamento anticipato è stato eseguito durante la produzione, ma è stato interrotto da un arresto di emergenza. Lo stato della tubazione del prodotto non è conosciuto.

Rimedio: Eliminare l'allarme e proseguire il ciclo. La logica del cambio colore eseguirà automaticamente un ciclo di svuotamento prima dell'immissione del nuovo colore.

PNT1-482 %sIllegal manual cycle received

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Il numero di ciclo di cambio colore inviato dal PLC non è valido. I numeri di ciclo 1-8 e 21, 22 e 23 sono validi per le versioni di software PaintTool precedenti la 1.30.

Rimedio: Assicurarsi che il PLC invii un numero di ciclo di cambio colore valido.

PNT1-483 %sColor cycle aborted

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Un ciclo di cambio colore è stato interrotto da un arresto di emergenza.

Rimedio: Eliminare l'allarme e ripristinare il funzionamento del sistema. Se ci si trova in produzione, il ciclo di cambio colore verrà riavviato dall'inizio.

PNT1-484 %sColor Valve + PrgSol both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante l'esecuzione di un ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola del solvente non possono essere ON contemporaneamente. Se il ciclo di cambio colore tenta di produrre questa situazione, viene immediatamente interrotto. (Questo avviene allo scopo di evitare la contaminazione delle tubazioni del prodotto.

Rimedio: Verificare la tabella dei dati del ciclo di cambio colore ed assicurarsi che le uscite digitali di abilitazione del colore e del solvente non siano mai comandate a ON contemporaneamente.

PNT1-485 %sUsing default valve cycle data

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Se non è presente prodotto nella tubazione (colore corrente = 0) e viene eseguito un ciclo di cambio colore, il sistema utilizza i dati definiti per la prima valvola.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-486 %sSelected color valve not defined

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Non sono stati definiti i dati relativi alla valvola colore selezionata.

Rimedio: Definire i dati relativi alla valvola colore selezionata dal menu SETUP, Valves.

PNT1-487 %sApplication enable is OFF

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione dell'applicazione è OFF. Quando questo ingresso è OFF, le uscite che controllano l'applicatore ed il cambio colore non possono passare allo stato ON.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-488 %sAttempt to use illegal cycle number

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool.

Rimedio: Per i dettagli contattare il rappresentante FANUC locale.

PNT1-489 %sManaul mode is locked at T.P.

Causa: La cella sta tentando di effettuare operazioni manuali mentre un operatore sta anch'egli eseguendo operazioni manuali dalla tastiera di programmazione.

Rimedio: Attendere che l'operatore termini l'esecuzione delle manovre manuali con la tastiera di programmazione e ritentare l'operazione.

PNT1-490 %sManual mode is locked at CRT.

Causa: La cella sta tentando di effettuare operazioni manuali mentre un operatore sta anch'egli eseguendo operazioni manuali dal terminale video.

Rimedio: Attendere che l'operatore termini l'esecuzione delle manovre manuali con il terminale e ritentare l'operazione.

PNT1-491 %sColor Valve + PrgAir both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante l'esecuzione di un ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola per l'aria di spurgo non possono essere ON contemporaneamente. Se il ciclo di cambio colore tenta di produrre questa situazione, viene immediatamente interrotto. (Questo avviene allo scopo di evitare la contaminazione delle tubazioni del prodotto.

Rimedio: Verificare la tabella dei dati del ciclo di cambio colore ed assicurarsi che le uscite digitali di abilitazione del colore e dell'aria di spurgo non siano mai comandate a ON contemporaneamente.

PNT1-492 %sCC Waiting for arm to be home

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. La task che controlla il ciclo di cambio colore è in attesa che il robot si trovi nella posizione di Home prima di poter iniziare la sequenza di cambio colore.

Rimedio: Portare il robot nella posizione di Home.

PNT1-493 %sCC automatic cycles executing

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Questo indica che è in corso un ciclo di cambio colore.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-494 %sColorEnb + PrgSol both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante la prova manuale dei segnali I/O che controllano il ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola del solvente di spurgo non possono essere ON contemporaneamente.

Rimedio: Non tentare di attivare queste due uscite contemporaneamente.

PNT1-495 %sColorEnb + PrgAir both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante la prova manuale dei segnali I/O che controllano il ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola dell'aria di spurgo non possono essere ON contemporaneamente.

Rimedio: Non tentare di attivare queste due uscite contemporaneamente.

PNT1-496 %sSelected color valve not defined

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Non sono stati definiti i dati relativi alla valvola colore selezionata.

Rimedio: Definire i dati relativi alla valvola colore selezionata dal menu SETUP, Valves.

PNT1-497 %sNo system color for valve

Causa: Per cambio colore effettuato in manuale dalla tastiera di programmazione: Il sistema cambia il colore corrente perché coincida con quello della valvola colore di riempimento. Nessuno colore di sistema utilizza la valvola corrente. Potrebbe essere stato impostato un colore di sistema errato, oppure potrebbero essere stati utilizzati dati di preset non corretti in un ciclo di prova con applicazione del prodotto.

Rimedio: Cambiare temporaneamente la configurazione del colore di sistema.

PNT1-498 %sApplication enable is ON

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione dell'applicazione è ON. Quando questo ingresso è ON, le uscite che controllano l'applicatore ed il cambio colore possono essere attivate.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-499 %sInvalid Solv/Air State

Causa: Si è tentato di abilitare la valvola del solvente senza avere attivato una valvola a valle.

Rimedio: Verificare lo stato di abilitazione delle valvole PD, Trigger, IWP o BWP .

PNT1-500 %sPurge Solvent + Air Both ON

Causa: Le valvole del solvente di spurgo e dell'aria di spurgo sono a ON contemporaneamente.

Rimedio: Correggere i dati del ciclo di cambio colore e ritentare l'operazione.

PNT1-501 %sMore Than One Color Valve ON

Causa: Sono state attivate più valvole colore.

Rimedio: Questa situazione non è ammessa.

PNT1-502 %sCC Event Timeout!

Causa: L'evento di cambio colore programmato per il passo corrente della sequenza non si è completato nel tempo previsto.

Rimedio: Verificare la correttezza delle richieste di eventi di cambio colore.

PNT1-503 %sCC Cycle does not end @ HOME!

Causa: Il ciclo di cambio colore programmato non invia il robot nella posizione di Home al termine della sequenza.

Rimedio: L'ultimo passo della sequenza nel ciclo di cambio colore deve inviare il robot nella posizione di Home.

PNT1-511 %s not defined

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, un ciclo di cambio colore non può essere eseguito. Non vi sono passi di sequenza definiti per il ciclo di cambio colore specificato.

Rimedio: Verificare il ciclo di cambio colore per il colore corrente ed il successivo. I dati del ciclo di cambio colore devono contenere almeno un passo di sequenza.

PNT1-512 %sPushout cycle cancelled

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, un ciclo di svuotamento anticipato è stato eseguito durante la produzione, ma è stato interrotto da un arresto di emergenza. Lo stato della tubazione del prodotto non è conosciuto.

Rimedio: Eliminare l'allarme e proseguire il ciclo. La logica del cambio colore eseguirà automaticamente un ciclo di svuotamento prima dell'immissione del nuovo colore.

PNT1-513 %sIllegal manual cycle received

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Il numero di ciclo di cambio colore inviato dal PLC non è valido. I numeri di ciclo 1-8 e 21, 22 e 23 sono validi per le versioni di software PaintTool precedenti la 1.30.

Rimedio: Assicurarsi che il PLC invii un numero di ciclo di cambio colore valido.

PNT1-514 %sColor cycle aborted

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, un ciclo di cambio colore è stato interrotto da un arresto di emergenza.

Rimedio: Eliminare l'allarme e ripristinare il funzionamento del sistema. Se ci si trova in produzione, il ciclo di cambio colore verrà riavviato dall'inizio.

PNT1-515 %sColor Valve + PrgSol both ON

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, durante l'esecuzione di un ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola del solvente di spurgo non possono essere ON contemporaneamente. Se il ciclo di cambio colore tenta di produrre questa situazione, viene immediatamente interrotto. (Questo avviene allo scopo di evitare la contaminazione delle tubazioni del prodotto.

Rimedio: Verificare la tabella dei dati del ciclo di cambio colore ed assicurarsi che le uscite digitali di abilitazione del colore e del solvente non siano mai comandate a ON contemporaneamente.

PNT1-516 %sUsing default valve cycle data

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, se non è presente prodotto nella tubazione (colore corrente = 0) e viene eseguito un ciclo di cambio colore, il sistema utilizza i dati definiti per la prima valvola.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-517 %sSelected color valve not defined

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Non sono stati definiti i dati relativi alla valvola colore selezionata.

Rimedio: Definire i dati relativi alla valvola colore selezionata dal menu SETUP, Valves.

PNT1-518 %sApplication enable is OFF

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione dell'applicazione è OFF. Quando questo ingresso è OFF, le uscite che controllano l'applicatore ed il cambio colore non possono passare allo stato ON.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-519 %sAttempt to use illegal cycle number

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool.

Rimedio: Per i dettagli contattare il rappresentante FANUC locale.

PNT1-520 %sManaul mode is locked at T.P.

Causa: La cella sta tentando di effettuare operazioni manuali mentre un operatore sta anch'egli eseguendo operazioni manuali dalla tastiera di programmazione.

Rimedio: Attendere che l'operatore termini l'esecuzione delle manovre manuali con la tastiera di programmazione. Poi ritentare l'operazione.

PNT1-521 %sManual mode is locked at CRT.

Causa: La cella sta tentando di effettuare operazioni manuali mentre un operatore sta anch'egli eseguendo operazioni manuali dal terminale video.

Rimedio: Attendere che l'operatore termini l'esecuzione delle manovre manuali con il terminale video. Poi ritentare l'operazione.

PNT1-522 %sColor Valve + PrgAir both ON

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, durante l'esecuzione di un ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola dell'aria di spurgo non possono essere ON contemporaneamente. Se il ciclo di cambio colore tenta di produrre questa situazione, viene immediatamente interrotto. (Questo avviene allo scopo di evitare la contaminazione delle tubazioni del prodotto.

Rimedio: Verificare la tabella dei dati del ciclo di cambio colore ed assicurarsi che le uscite digitali di abilitazione del colore e dell'aria di spurgo non siano mai comandate a ON contemporaneamente.

PNT1-523 %sCC Waiting for arm to be home

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, la task che controlla il ciclo di cambio colore è in attesa che il robot si trovi nella posizione di Home prima di poter iniziare la sequenza di cambio colore.

Rimedio: Portare il robot nella posizione di Home.

PNT1-524 %sCC automatic cycles executing

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, questo messaggio indica che è in corso un ciclo di cambio colore.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-525 %sColorEnb + PrgSol both ON

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, durante le prove manuali degli I/O per il ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola del solvente di spurgo non possono essere ON contemporaneamente.

Rimedio: Non tentare di attivare queste due uscite contemporaneamente.

PNT1-526 %sColorEnb + PrgAir both ON

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, durante le prove manuali degli I/O per il ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola dell'aria di spurgo non possono essere ON contemporaneamente.

Rimedio: Non tentare di attivare queste due uscite contemporaneamente.

PNT1-527 %sSelected color valve not defined

Causa: In sistemi dotati di cambio colore integrato, non sono stati definiti i dati relativi alla valvola colore selezionata.

Rimedio: Definire i dati relativi alla valvola colore selezionata dal menu SETUP, Valves.

PNT1-528 %sNo system color for valve

Causa: WARNING: Quando il cambio colore è eseguito manualmente dalla tastiera di programmazione, il sistema cambia il colore corrente in modo che coincida con quella della valvola colore. Nessuno colore di sistema utilizza la valvola corrente. Potrebbe essere stato impostato un colore di sistema errato, oppure potrebbero essere stati utilizzati dati di preset non corretti in un ciclo di prova con applicazione del prodotto.

Rimedio: Cambiare temporaneamente la configurazione del colore di sistema.

PNT1-529 %sApplication enable is ON

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione dell'applicazione è ON. Quando questo ingresso è ON, le uscite che controllano l'applicatore ed il cambio colore possono essere attivate.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-530 %sInvalid Solv/Air State

Causa: Si è tentato di abilitare la valvola del solvente senza avere attivato una valvola a valle.

Rimedio: Verificare lo stato di abilitazione delle valvole PD, Trigger, IWP o BWP .

PNT1-531 %sPurge Solvent + Air Both ON

Causa: Le valvole del solvente di spurgo e dell'aria di spurgo sono a ON contemporaneamente.

Rimedio: Correggere i dati del ciclo di cambio colore e ritentare l'operazione.

PNT1-532 %sMore Than One Color Valve ON

Causa: Sono state attivate più valvole colore.

Rimedio: Questa situazione non è ammessa.

PNT1-533 %sCC Event Timeout!

Causa: L'evento di cambio colore programmato per il passo corrente della sequenza non si è completato nel tempo previsto.

Rimedio: Verificare la correttezza delle richieste di eventi di cambio colore.

PNT1-534 %sCC Cycle does not end @ HOME!

Causa: Il ciclo di cambio colore programmato non invia il robot nella posizione di Home al termine della sequenza.

Rimedio: L'ultimo passo della sequenza nel ciclo di cambio colore deve inviare il robot nella posizione di Home.

PNT1-542 %s abort, can fill timeout

Causa: La posizione del serbatoio, misurata in impulsi, non ha raggiunto quella prevista prima dello scadere del tempo massimo ammissibile (Color Change Timeout). Se questo si verifica durante la calibrazione di scala, il serbatoio non si è riempito entro il tempo massimo concesso (Scale Cal Step Time). Questa condizione può realizzarsi se non è entrato prodotto nel serbatoio, oppure si è verificata una mancanza di retroazione, generata dal potenziometro lineare, della posizione del serbatoio. Il tempo massimo concesso all'esecuzione del ciclo di cambio colore deve essere aumentato. Gli impulsi corrispondenti alla posizione di serbatoio pieno non sono stati calcolati correttamente.

Rimedio: Identificare la causa del superamento del tempo limite. Verificare che la retroazione della posizione del serbatoio sia corretta. La retroazione può essere verificata controllando il segnale analogico di ingresso (AIN[1, DISP]). Controllare il sistema di alimentazione del prodotto. Verificare il funzionamento della valvola colore. Verificare la valvola colore, oppure se vi è un'anomalia di cambio colore e nel solvente di riempimento durante la calibrazione della scala. Aumentare il tempo limite per il completamento del ciclo di cambio colore. Se l'applicatore è stato cambiato, è richiesta una nuova calibrazione di scala. Eliminare l'allarme e tentare di continuare se questa situazione si verifica mentre il sistema è in funzionamento automatico. Se il robot è bloccato nella stazione di riempimento, commutare al modo manuale ed eseguire un movimento di allontanamento dalla stazione di riempimento e riportare il robot in posizione di Home. Se questo allarme si presenta durante la calibrazione di scala, aumentare il tempo massimo concesso a questa operazione (40 secondi in standard). A seconda del fluido da calibrare, l'operazione potrebbe richiedere un tempo maggiore.

PNT1-543 %s abort, can empty timeout

Causa: La posizione di serbatoio vuoto, misurata in impulsi, non è stata raggiunta prima dello scadere del tempo massimo ammissibile (Color Change Timeout). Se questo si verifica durante la calibrazione di scala, il serbatoio non si è svuotato entro il tempo massimo concesso (Scale Cal Step Time). Questa condizione può realizzarsi se non è uscito prodotto dal serbatoio, oppure si è verificata una mancanza di retroazione, generata dal potenziometro lineare, della posizione del serbatoio. Il tempo massimo concesso all'esecuzione del ciclo di cambio colore deve essere aumentato. Gli impulsi corrispondenti alla posizione di serbatoio vuoto non sono stati calcolati correttamente.

Rimedio: Identificare la causa del superamento del tempo limite. Verificare che la retroazione della posizione del serbatoio sia corretta. La retroazione può essere verificata controllando il segnale analogico di ingresso (AIN[1, DISP]). Verificare il funzionamento della valvola colore. Se il prodotto non è uscito dal serbatoio, verificare la valvola di scarico. Aumentare il tempo limite per il completamento del ciclo di cambio colore. Se l'applicatore è stato cambiato, è richiesta una nuova calibrazione di scala. Eliminare l'allarme e tentare di continuare se questa situazione si verifica mentre il sistema è in funzionamento automatico. Se il robot è bloccato nella stazione di riempimento, commutare al modo manuale ed eseguire un movimento di allontanamento dalla stazione di riempimento e riportare il robot in posizione di Home. Se questo allarme si presenta durante la calibrazione di scala, aumentare il tempo massimo concesso a questa operazione (40 secondi in standard). A seconda del fluido da calibrare, l'operazione potrebbe richiedere un tempo maggiore.

PNT1-544 %s Canister Out Of Paint

Causa: Il serbatoio ha esaurito il prodotto durante l'esecuzione del ciclo di applicazione.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

1. Verificare che la quantità di prodotto necessaria per il completamento del ciclo sia stata calcolata correttamente.
2. Verificare che il riempimento sia stato completato correttamente.
3. Verificare che non si siano presentati altri allarmi durante l'esecuzione del ciclo di lavoro.
4. Assicurarsi che tutti i dispositivi funzionino correttamente, come la valvola di apertura dell'applicatore o un regolatore pilotato.
5. Verificare il valore assegnato alla durata massima ammissibile per lo svuotamento del serbatoio (in standard è pari a 1500 msec).
6. Eseguire la calibrazione automatica sul colore interessato se tutti i dispositivi funzionano correttamente.
7. Aumentare il parametro denominato Flow Control Confidence nel menu SETUP, AccuStat per cercare di evitare l'esaurimento del prodotto durante il ciclo di lavorazione.

PNT1-548 %s abort, can fill timeout

Causa: La posizione del serbatoio, misurata in impulsi, non ha raggiunto quella prevista prima dello scadere del tempo massimo ammissibile (Color Change Timeout). Se questo si verifica durante la calibrazione di scala, il serbatoio non si è riempito entro il tempo massimo concesso (Scale Cal Step Time). Questa condizione può realizzarsi se non è entrato prodotto nel serbatoio, oppure si è verificata una mancanza di retroazione, generata dal potenziometro lineare, della posizione del serbatoio. Il tempo massimo concesso all'esecuzione del ciclo di cambio colore deve essere aumentato. Gli impulsi corrispondenti alla posizione di serbatoio pieno non sono stati calcolati correttamente.

Rimedio: Identificare la causa del superamento del tempo limite. Verificare che la retroazione della posizione del serbatoio sia corretta. La retroazione può essere verificata controllando il segnale analogico di ingresso (AIN[1, DISP]). Controllare il sistema di alimentazione del prodotto. Verificare il funzionamento della valvola colore. Verificare la valvola colore, oppure se vi è un'anomalia di cambio colore e nel solvente di riempimento durante la calibrazione della scala. Aumentare il tempo limite per il completamento del ciclo di cambio colore. Se l'applicatore è stato cambiato, è richiesta una nuova calibrazione di scala. Eliminare l'allarme e tentare di continuare se questa situazione si verifica mentre il sistema è in funzionamento automatico. Se il robot è bloccato nella stazione di riempimento, commutare al modo manuale ed eseguire un movimento di allontanamento dalla stazione di riempimento e riportare il robot in posizione di Home. Se questo allarme si presenta durante la calibrazione di scala, aumentare il tempo massimo concesso a questa operazione (40 secondi in standard). A seconda del fluido da calibrare, l'operazione potrebbe richiedere un tempo maggiore.

PNT1-549 %s abort, can empty timeout

Causa: La posizione di serbatoio vuoto, misurata in impulsi, non è stata raggiunta prima dello scadere del tempo massimo ammissibile (Color Change Timeout). Se questo si verifica durante la calibrazione di scala, il serbatoio non si è svuotato entro il tempo massimo concesso (Scale Cal Step Time). Questa condizione può realizzarsi se non è uscito prodotto dal serbatoio, oppure si è verificata una mancanza di retroazione, generata dal potenziometro lineare, della posizione del serbatoio. Il tempo massimo concesso all'esecuzione del ciclo di cambio colore deve essere aumentato. Gli impulsi corrispondenti alla posizione di serbatoio vuoto non sono stati calcolati correttamente.

Rimedio: Identificare la causa del superamento del tempo limite. Verificare che la retroazione della posizione del serbatoio sia corretta. La retroazione può essere verificata controllando il segnale analogico di ingresso (AIN[1, DISP]). Verificare il funzionamento della valvola colore. Se il prodotto non è uscito dal serbatoio, verificare la valvola di scarico. Aumentare il tempo limite per il completamento del ciclo di cambio colore. Se l'applicatore è stato cambiato, è richiesta una nuova calibrazione di scala. Eliminare l'allarme e tentare di continuare se questa situazione si verifica mentre il sistema è in funzionamento automatico. Se il robot è bloccato nella stazione di riempimento, commutare al modo manuale ed eseguire un movimento di allontanamento dalla stazione di riempimento e riportare il robot in posizione di Home. Se questo allarme si presenta durante la calibrazione di scala, aumentare il tempo massimo concesso a questa operazione (40 secondi in standard). A seconda del fluido da calibrare, l'operazione potrebbe richiedere un tempo maggiore.

PNT1-550 %s Canister Out Of Paint

Causa: Il serbatoio ha esaurito il prodotto durante l'esecuzione del ciclo di applicazione.

Rimedio: Verificare che la quantità di prodotto necessaria per il completamento del ciclo sia stata calcolata correttamente. Verificare che il riempimento sia stato completato correttamente. Verificare che non si siano presentati altri allarmi durante l'esecuzione del ciclo di lavoro. Assicurarsi che tutti i dispositivi funzionino correttamente, come la valvola di apertura dell'applicatore o un regolatore pilotato. Verificare il valore assegnato alla durata massima ammissibile per lo svuotamento del serbatoio (in standard è pari a 1500 msec). Eseguire la calibrazione automatica sul colore interessato se tutti i dispositivi funzionano correttamente. Aumentare il parametro denominato Flow Control Confidence nel menu SETUP, AccuStat per cercare di evitare l'esaurimento del prodotto durante il ciclo di lavorazione.

PNT1-554 %sCal. table adapted out tolerance

Causa: La pressione o la viscosità del fluido per il colore corrente sono cambiate in modo notevole. La variazione è avvenuta rispetto all'ultima calibrazione effettuata per questo colore. Il valore ha ecceduto il parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Correggere la pressione o la viscosità del fluido per il colore corrente. Se la pressione o la viscosità sono state cambiate di proposito, per eliminare questo allarme è possibile calibrare il colore. Il valore di tolleranza adattativa può essere aumentato se la variazione riscontrata rispetto alla tabella di calibrazione per questo colore è accettabile.

PNT1-555 %sCal. table adapted in tolerance

Causa: Questa segnalazione di stato indica che le sono state eliminate le cause che avevano portato ad un adattamento fuori tolleranza nella tabella.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-556 Dyn. yield > tolerance band (%s)

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in cc/min) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto. Questo potrebbe essere dovuto alle dimensioni eccessive dei limitatori nell'applicatore.

Rimedio: Cercare di diminuire la portata effettiva, se possibile. Utilizzare limitatori di dimensioni più piccole nell'applicatore se è possibile raggiungere il valore di portata massima. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Se il valore dato nel messaggio di allarme è uguale al minimo della banda di tolleranza, impostare questo minimo al valore misurato per il colore interessato. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza percentuale.

PNT1-557 %sFlow rate avg. error excessive

Causa: La media dell'errore sui valori di portata misurati, rispetto al set point, è troppo elevata. Le possibili cause sono:

- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Un regolatore di flusso potrebbe non funzionare correttamente.
- La pressione del prodotto cambia frequentemente.
- La scheda di interfaccia con AccuFlow è guasta.

Rimedio: Controllare e sostituire il trasduttore, se necessario, sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto. Se l'allarme si verifica su molti colori o, addirittura, la loro totalità, aumentare il valore di errore massimo per il parametro di set point.

PNT1-558 %sCalibration successful

Causa: Questo messaggio notifica al controllore di cella che la calibrazione è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-559 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione di AccuFlow non può continuare. Ciò può essere dovuto al mancato riempimento delle tubazioni del prodotto. Verificare l'eventuale presenza di altri allarmi.

Rimedio: Il rimedio migliore potrebbe essere trovato analizzando l'allarme precedente registrato nell'elenco cronologico degli allarmi. Questo è di solito il risultato di parametri non corretti o configurazione incompleta di componenti hardware. Se i dispositivi che intervengono nella regolazione della portata del fluido funzionano correttamente, impostare il parametro colore per la pompa ad ingranaggi a YES.

PNT1-560 %sCal. low flow rate reset

Causa: Durante la calibrazione di AccuFlow, non è stato possibile raggiungere la portata minima. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata minima.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. La nuova portata minima è il punto 2 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT1-561 %sCal. max. flow rate reset

Causa: Durante la calibrazione di AccuFlow, non è stata raggiunta la massima portata con l'uscita al massimo. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata massima.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. La nuova portata massima è il punto 10 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT1-562 %sCal. time out at max. flow

Causa: AccuFlow ha impiegato troppo tempo per raggiungere il valore di portata massima. Le probabili cause sono:

- Un guadagno eccessivo
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Un regolatore di flusso potrebbe non funzionare correttamente.
- La pressione del prodotto cambia frequentemente.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato.
- Ritentare la calibrazione.
- Verificare e sostituire il trasduttore, se necessario.
- Controllare e sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto.
- Anche il tempo di time-out della calibrazione può essere aumentato.

PNT1-563 %sCal. time out at low flow

Causa: AccuFlow ha impiegato troppo tempo per raggiungere la portata minima, tipicamente 100 cc/min. Le possibili cause sono:

- Un guadagno eccessivo
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Un regolatore di flusso potrebbe non funzionare correttamente.
- La pressione del prodotto cambia frequentemente.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato.
- Ritentare la calibrazione.
- Verificare e sostituire il trasduttore, se necessario.
- Controllare e sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto.
- Anche il tempo di time-out della calibrazione può essere aumentato.

PNT1-564 %sZero fluid flow rate detected

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di resina, la portata misurata è zero. Questo fatto potrebbe essere provocato da una mancanza di pressione prodotto oppure un'insufficiente pressione di aria di pilotaggio del regolatore. Con una portata molto bassa, il guadagno potrebbe essere troppo elevato. Uno degli elementi seguenti potrebbe essere difettoso:

- Valvola colore
- Scheda di selezione del colore
- Azionamento dell'applicatore
- Misuratore di portata
- Sensore del misuratore di portata
- Scheda di interfaccia AccuFlow
- Modulo di ingresso da 32 punti

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Se si nota che il fluido esce dall'applicatore, verificare i seguenti elementi:

- Misuratore di portata
- Sensore del misuratore di portata
- Interfaccia AccuFlow
- Modulo di ingresso da 32 punti

Altrimenti, verificare gli altri elementi elencati come parte della causa. Se questo allarme si verifica solo con valori di portata molto bassi, diminuire il valore di guadagno.

PNT1-565 %sLower output did not lower flow

Causa: AccuFlow, durante la sequenza di calibrazione, si aspetta di rilevare valori decrescenti di portata per ogni diminuzione del valore di comando. In questo caso, la portata non è diminuita. Ciò può essere provocato da una pressione prodotto troppo bassa o fluttuante, oppure da un insufficiente, o addirittura mancante, scarico rapido sull'aria di pilotaggio del regolatore.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Ritentare la calibrazione.
- Controllare che il sistema sia in grado di mantenere un livello di portata adeguato e regolare per questo colore.
- In questo, potrebbe essere d'ausilio la diminuzione dei tentativi di livellamento.
- Controllare che la capacità di scarico rapido dell'aria di pilotaggio del regolatore sia sufficiente.
- Rivedere la dimensione del limitatore nell'applicatore.

PNT1-566 %sTime out during a cal. test

Causa: Durante la misura dell'isteresi, in aumento o diminuzione di tempo, il sistema AccuFlow è andato in time-out. Ciò sta ad indicare che il sistema non ha raggiunto il valore minimo o massimo di portata.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Verificare se il sistema riesce a raggiungere in modo agevole il livello massimo di portata. Se non riesce, potrebbe essere necessario aumentare la banda di tolleranza.

PNT1-567 %sMin. output has flow > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La pressione del fluido potrebbe essere troppo alta. Il trasduttore elettro-pneumatico oppure il regolatore pilotato possono essere bloccati aperti. Oppure, potrebbe esservi una perdita di prodotto considerevole. Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: La calibrazione del colore stabilirà una nuova pressione di frattura (uscita di controllo minimo) per un valore di pressione del fluido modificato. Ispezionare e, se necessario, sostituire il regolatore pilotato ed il trasduttore elettro-pneumatico. Analizzare gli allarmi relativi a perdite di fluido.

PNT1-568 %sMax. output has flow < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). L'applicatore potrebbe essere intasato. Un tubo dell'aria di comando o del fluido potrebbero essere strozzati. La pressione del fluido potrebbe essere troppo bassa. Il trasduttore di pressione potrebbe essere guasto. Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che l'ugello e l'intero applicatore non siano intasati.
- Verificare che non vi siano strozzature sulla tubazione del fluido, soprattutto nei punti in cui essa è sottoposta a flessione.
- Controllare la pressione del fluido.
- Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT1-569 %sFlow setpoint below globals

Causa: Il comando di uscita per la portata del fluido richiesta è al di sotto dell'intervallo di calibrazione del colore.

Rimedio: Modificare il comando in uscita della portata di fluido indicato nell'argomento del preset in modo che rientri nei limiti definiti in fase di calibrazione.

PNT1-570 %sRequested flow above cal. table

Causa: Il comando di uscita per la portata del fluido richiesta è al di sopra dell'intervallo di calibrazione del colore.

Rimedio: Modificare il comando in uscita della portata di fluido indicato nell'argomento del preset in modo che rientri nei limiti definiti in fase di calibrazione. Eseguire le azioni necessarie per aumentare la portata massima controllabile durante la calibrazione. Ricalibrare il colore.

PNT1-571 %sSlow fluid flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un piccolo flusso di prodotto mentre l'applicatore era chiuso. Questo potrebbe essere dovuto ad un raccordo non serrato o ad una perdita ad una valvola di scarico.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione immediata. Il sistema di regolazione dell'applicazione continuerà a funzionare correttamente. Le tubazioni del fluido e le valvole devono essere ispezionate e, se necessario, riparate.

PNT1-572 %sFast fluid flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un notevole flusso di prodotto mentre l'applicatore era chiuso. Questo potrebbe essere provocato dal bloccaggio della valvola di scarico rapido o alla rottura di un raccordo o di una tubazione. Notare che quando la perdita di fluido aumenta velocemente, la valvola colore viene disattivata. Questo impedisce al robot di effettuare la lavorazione sul pezzo.

Rimedio: Le tubazioni del fluido e le valvole devono essere ispezionate e riparate immediatamente. Verificare e riparare la valvola di comando dello scarico rapido e la valvola dello scarico rapido stesso.

PNT1-573 %sFailed to reach setpoint

Causa: L'apparizione di questo messaggio potrebbe essere causata da un andamento pulsante della pressione del prodotto o da un trasduttore I/P difettoso. Se si presenta con la maggior parte dei colori, potrebbe significare che il set point minimo potrebbe essere troppo piccolo per la configurazione corrente, oppure uno dei valori impostati per la banda di tolleranza potrebbe essere troppo basso per le prestazioni del sistema.

Rimedio: Aumentare il set point minimo. Se il trasduttore del fluido fornisce segnali disturbati, sostituirlo. Se il problema si presenta per colori specifici, verificare il sistema di soppressione dei picchi di pressione nell'alimentazione del fluido. Se i valori misurati rispetto a quelli della calibrazione superano di più della metà la banda di tolleranza minima, aumentare la banda di tolleranza.

PNT1-574 %sAccuflow softpart init failed

Causa: Il software AccuFlow non è in esecuzione. I segnali I/O utilizzati dal software AccuFlow non sono disponibili oppure il software non è stato caricato correttamente. Informazioni aggiuntive sono disponibili durante l'accensione del controllore dalla console di debug (smon).

Rimedio: Verificare e correggere le assegnazioni e l'hardware dei segnali I/O utilizzati dal software AccuFlow. In particolar modo devono essere controllati i seguenti segnali I/O: Set point raggiunto, Flow Rate GIN, e Flow diag. AOUT Ricaricare l'opzione AccuFlow, facendo attenzione a eventuali allarmi durante il caricamento. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

PNT1-575 %s0 fluid flow rate timeout

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di prodotto, la portata misurata è zero per un periodo superiore al parametro Zero flow timeout. La causa potrebbe essere una delle seguenti:

- Un guasto al meccanismo di apertura e chiusura dell'ugello dell'applicatore.
- Una perdita di pressione nell'alimentazione del prodotto
- Un guasto al misuratore di portata
- Un guasto al cavo di collegamento al misuratore di portata.
- Il tempo impostato come massimo ammissibile con portata a zero è troppo breve.

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare che l'applicatore funzioni correttamente. Se è stato riscontrato un flusso di fluido, controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Aumentare il parametro Zero flow timeout di circa il 25%, se possibile.

PNT1-576 %sMax. flow below mid point

Causa: Questo allarme appare solo durante la calibrazione. La portata misurata quando il comando è al massimo è quasi uguale a quella misurata quando il comando è a metà del massimo. Il sistema può utilizzare meno della metà dell'intervallo di controllo. L'applicazione potrebbe funzionare anche se si presenta questo messaggio. Esso potrebbe essere causato da una pressione del prodotto bassa, un trasduttore o un regolatore pilotato guasti, oppure la presenza di un trasduttore I/P non corretto (da 100 psi invece che da 50 psi).

Rimedio: Aumentare la pressione del fluido. Verificare che il trasduttore stia funzionando correttamente e che sia della taglia appropriata. Cambiare la taglia del trasduttore, se necessario. Il sistema potrebbe funzionare, ma le sue prestazioni possono essere migliorate adottando uno dei rimedi descritti sopra.

PNT1-577 CH1:Dyn. yield > tolerance band (%s)

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in cc/min) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto. Questo potrebbe essere dovuto alle dimensioni eccessive dei limitatori nell'applicatore.

Rimedio: Diminuire l'erogazione del fluido. Utilizzare limitatori di dimensioni più piccole nell'applicatore se è possibile raggiungere il valore di portata massima. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Se il valore dato nel messaggio di allarme è uguale al minimo della banda di tolleranza, impostare questo minimo al valore misurato per il colore interessato. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza percentuale.

PNT1-583 %sCal. table adapted out tolerance

Causa: La pressione o la viscosità del fluido per il colore corrente sono cambiate in modo notevole. La variazione è avvenuta rispetto all'ultima calibrazione effettuata per questo colore. La variazione ha oltrepassato il valore percentuale impostato nel parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Correggere la pressione o la viscosità del fluido per il colore corrente. Se la pressione o la viscosità sono state cambiate di proposito, per eliminare questo allarme è possibile calibrare il colore. Il valore di tolleranza adattativa può essere aumentato se la variazione riscontrata rispetto alla tabella di calibrazione per questo colore è accettabile.

PNT1-584 %sCal. table adapted in tolerance

Causa: Questa segnalazione di stato indica che le sono state eliminate le cause che avevano portato ad un adattamento fuori tolleranza nella tabella.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-585 CH2:Dyn. yield > tolerance band (%s)

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in cc/min) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto. Questo potrebbe verificarsi se i limitatori nell'applicatore sono di dimensioni eccessive.

Rimedio: Diminuire l'erogazione del fluido. Utilizzare limitatori di dimensioni più piccole nell'applicatore se è possibile raggiungere il valore di portata massima. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Se il valore dato nel messaggio di allarme è uguale al minimo della banda di tolleranza, impostare questo minimo al valore misurato per il colore interessato. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza percentuale.

PNT1-586 %sFlow rate average error high

Causa: La media dell'errore sui valori di portata misurati, rispetto al set point, è troppo elevata. Le possibili cause dell'errore sono le seguenti:

- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Un regolatore di flusso potrebbe non funzionare correttamente.
- La pressione del prodotto cambia frequentemente.
- La scheda di interfaccia con AccuFlow è guasta.

Rimedio: Controllare e sostituire il trasduttore, se necessario, sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto. Se l'allarme si verifica su molti colori o, addirittura, la loro totalità, aumentare il valore di errore massimo per il parametro di set point.

PNT1-587 %sCalibration successful

Causa: Questo messaggio notifica al controllore di cella che la calibrazione è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-588 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione di AccuFlow non può continuare. Questo potrebbe avvenire se le tubazioni del prodotto non sono state riempite. Verificare l'eventuale presenza di altri allarmi.

Rimedio: Il rimedio migliore potrebbe essere trovato analizzando l'allarme precedente registrato nell'elenco cronologico degli allarmi. Questo è di solito il risultato di parametri non corretti o configurazione incompleta di componenti hardware. Se i dispositivi che intervengono nella regolazione della portata del fluido funzionano correttamente, impostare il parametro colore per la pompa ad ingranaggi a YES.

PNT1-589 %sCal. low flow rate reset

Causa: Durante la calibrazione di AccuFlow, non è stato possibile raggiungere la portata minima. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata minima.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. La nuova portata minima è il punto 2 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT1-590 %sCal. max. flow rate reset

Causa: Durante la calibrazione di AccuFlow, non è stata raggiunta la massima portata con l'uscita al massimo. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata massima.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. La nuova portata massima è il punto 10 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT1-591 %sCal. time out at max. flow

Causa: AccuFlow ha impiegato troppo tempo per raggiungere il valore di portata massima. Le possibili cause sono:

- Un guadagno eccessivo
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Un regolatore di flusso potrebbe non funzionare correttamente.
- La pressione del prodotto cambia frequentemente.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. Poi, ritentare l'operazione. Controllare e sostituire il trasduttore, se necessario, sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto. Anche il tempo di time-out della calibrazione può essere modificato.

PNT1-592 %sCal. time out at low flow

Causa: AccuFlow ha impiegato troppo tempo per raggiungere la portata minima, tipicamente 100 cc/min. Le possibili cause dell'errore sono le seguenti:

- Un guadagno eccessivo
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Un regolatore di flusso potrebbe non funzionare correttamente.
- La pressione del prodotto cambia frequentemente.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. Poi, ritentare l'operazione. Controllare e sostituire il trasduttore, se necessario, sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto. Anche il tempo di time-out della calibrazione può essere modificato.

PNT1-593 %sZero fluid flow rate detected

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di prodotto, la portata misurata è zero. Questo fatto potrebbe essere provocato da una mancanza di pressione prodotto oppure un'insufficiente pressione di aria di pilotaggio del regolatore. Con una portata molto bassa, il guadagno potrebbe essere troppo elevato. Uno degli elementi seguenti potrebbe essere difettoso:

- Valvola colore
- Scheda di selezione del colore
- Azionamento dell'applicatore
- Misuratore di portata
- Sensore del misuratore di portata
- Scheda di interfaccia AccuFlow
- Modulo di ingresso da 32 punti

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Se si nota che il fluido esce dall'applicatore, verificare i seguenti elementi:

- Misuratore di portata
- Sensore del misuratore di portata
- Interfaccia AccuFlow
- Modulo di ingresso da 32 punti

Altrimenti, controllare le voci indicate sopra. Se questo allarme si verifica solo con valori di portata molto bassi, diminuire il valore di guadagno.

PNT1-594 %sLower output did not lower flow

Causa: AccuFlow, durante la sequenza di calibrazione, si aspetta di rilevare valori decrescenti di portata per ogni diminuzione del valore di comando. In questo caso, la portata non è diminuita. Ciò può essere provocato da una pressione prodotto troppo bassa o fluttuante, oppure da un insufficiente, o addirittura mancante, scarico rapido sull'aria di pilotaggio del regolatore.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Controllare che il sistema sia in grado di mantenere un livello di portata adeguato e regolare per questo colore. In questo, potrebbe essere d'ausilio la diminuzione dei tentativi di livellamento. Controllare che la capacità di scarico rapido dell'aria di pilotaggio del regolatore sia sufficiente. Rivedere la dimensione del limitatore nell'applicatore.

PNT1-595 %sTime out during a cal. test

Causa: Durante la misura dell'isteresi, in aumento o diminuzione di tempo, il sistema AccuFlow è andato in time-out. Ciò sta ad indicare che il sistema non ha raggiunto il valore minimo o massimo di portata.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Verificare se il sistema riesce a raggiungere in modo agevole il livello massimo di portata. Se non riesce, potrebbe essere necessario aumentare la banda di tolleranza.

PNT1-596 %sMin. output has flow > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La pressione del fluido potrebbe essere troppo alta. Il trasduttore elettro-pneumatico oppure il regolatore pilotato possono essere bloccati aperti. Oppure, potrebbe esservi una perdita di prodotto considerevole. Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: La calibrazione del colore stabilirà una nuova pressione di frattura (uscita di controllo minimo) per un valore di pressione del fluido modificato. Ispezionare e, se necessario, sostituire il regolatore pilotato ed il trasduttore elettro-pneumatico. Analizzare gli allarmi relativi a perdite di fluido.

PNT1-597 %sMax. output has flow < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). Ciò potrebbe essere provocato da:

- Intasamento dell'applicatore
- Strozzatura di una tubazione del prodotto o dell'aria di pilotaggio
- Pressione del prodotto troppo bassa
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che l'ugello e l'intero applicatore non siano intasati.
- Verificare che non vi siano strozzature sulla tubazione del fluido, soprattutto nei punti in cui essa è sottoposta a flessione.
- Controllare la pressione del fluido.
- Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT1-598 %sFlow setpoint below globals

Causa: Il comando di uscita per la portata del fluido richiesta è al di sotto dell'intervallo di calibrazione del colore.

Rimedio: Modificare il comando in uscita della portata di fluido indicato nell'argomento del preset in modo che rientri nei limiti definiti in fase di calibrazione.

PNT1-599 %sRequested flow above cal. table

Causa: Il comando di uscita per la portata del fluido richiesta è al di sopra dell'intervallo di calibrazione del colore.

Rimedio: Modificare il comando in uscita della portata di fluido indicato nell'argomento del preset in modo che rientri nei limiti definiti in fase di calibrazione. Eseguire le azioni necessarie per aumentare la portata massima controllabile durante la calibrazione. Ricalibrare il colore.

PNT1-600 %sSlow fluid flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un piccolo flusso di prodotto mentre l'applicatore era chiuso. Questo potrebbe essere dovuto ad un raccordo non serrato o ad una perdita ad una valvola di scarico.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione immediata. Il sistema di regolazione dell'applicazione continuerà a funzionare correttamente. Le tubazioni del fluido e le valvole devono essere ispezionate e, se necessario, riparate.

PNT1-601 %sFast fluid flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un notevole flusso di prodotto mentre l'applicatore era chiuso. Questo potrebbe essere provocato dal bloccaggio della valvola di scarico rapido o alla rottura di un raccordo o di una tubazione. Notare che quando la perdita di fluido aumenta velocemente, la valvola colore viene disattivata. Questo impedisce al robot di effettuare la lavorazione sul pezzo.

Rimedio: Le tubazioni del fluido e le valvole devono essere ispezionate e riparate immediatamente. Verificare e riparare la valvola di comando dello scarico rapido e la valvola dello scarico rapido stesso.

PNT1-602 %sFailed to reach setpoint

Causa: L'apparizione di questo messaggio potrebbe essere causata da un andamento pulsante della pressione del prodotto o da un trasduttore I/P difettoso. Se si presenta con la maggior parte dei colori, potrebbe significare che il set point minimo potrebbe essere troppo piccolo per la configurazione corrente, oppure uno dei valori impostati per la banda di tolleranza potrebbe essere troppo basso per le prestazioni del sistema.

Rimedio: Aumentare il set point minimo. Se il trasduttore del fluido fornisce segnali disturbati, sostituirlo. Se il problema si presenta per colori specifici, verificare il sistema di soppressione dei picchi di pressione nell'alimentazione del fluido. Se i valori misurati rispetto a quelli della calibrazione superano di più della metà la banda di tolleranza minima, aumentare la banda di tolleranza.

PNT1-603 %sAccuflow softpart init Failed

Causa: Il software AccuFlow non è in esecuzione. I segnali I/O utilizzati dal software AccuFlow non sono disponibili oppure il software non è stato caricato correttamente. Informazioni aggiuntive sono disponili durante l'accensione del controllore dalla console di debug (smon).

Rimedio: Verificare e correggere le assegnazioni e l'hardware dei segnali I/O utilizzati dal software AccuFlow, con particolare riguardo ai seguenti: Set point raggiunto, Flow Rate GIN, e Flow diag. AOUT Ricaricare l’opzione AccuFlow Verificare se si presentano allarmi durante il caricamento del software. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare l’hotline FANUC.

PNT1-604 %s0 fluid flow rate timeout

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di prodotto, la portata misurata è zero per un periodo superiore al parametro Zero flow timeout. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Un guasto al meccanismo di apertura e chiusura dell'ugello dell'applicatore.
- Una perdita di pressione nell'alimentazione del prodotto
- Un guasto al misuratore di portata
- Un guasto al cavo di collegamento al misuratore di portata.
- Il tempo impostato come massimo ammissibile con portata a zero è troppo breve.

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare che l'applicatore funzioni correttamente. Se è stato riscontrato un flusso di fluido, controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Se necessario, aumentare del 25% il tempo massimo ammissibile a portata zero.

PNT1-605 %sMax. flow below mid point

Causa: Questo allarme appare solo durante la calibrazione. La portata misurata quando il comando è al massimo è quasi uguale a quella misurata quando il comando è a metà del massimo. Il sistema può utilizzare meno della metà dell'intervallo di controllo. L'applicazione potrebbe funzionare anche se si presenta questo messaggio. Esso potrebbe essere causato da una pressione del prodotto bassa, un trasduttore o un regolatore pilotato guasti, oppure la presenza di un trasduttore I/P non corretto (da 100 psi invece che da 50 psi).

Rimedio: Aumentare la pressione del fluido. Verificare che il trasduttore stia funzionando correttamente e che sia della taglia appropriata. Sostituirlo, se necessario. Il sistema potrebbe funzionare, ma le sue prestazioni possono essere migliorate adottando uno dei rimedi descritti sopra.

PNT1-606 CH2:Dyn. yield > tolerance band (%s)

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in cc/min) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto. Questo potrebbe essere dovuto alle dimensioni eccessive dei limitatori nell'applicatore.

Rimedio: Diminuire l'erogazione del fluido. Utilizzare limitatori di dimensioni più piccole nell'applicatore se è possibile raggiungere il valore di portata massima. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Se il valore dato nel messaggio di allarme è uguale al minimo della banda di tolleranza, impostare questo minimo al valore misurato per il colore interessato. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza percentuale.

PNT1-612 %sCal. table adapted out,output up

Causa: Relativamente all'ultima calibrazione effettuata, la relazione tra il comando di uscita e la portata ottenuta è cambiato notevolmente. Ora, per avere lo stesso valore di portata, è necessario fornire un comando in uscita più grande. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Intasamento della testina dell'applicatore
- Intasamento dell'applicatore
- Strozzatura in un tubo dell'aria
- Perdite consistenti nella pressione dell'aria

Se non sono presenti altri allarmi, il sistema continua ad operare in anello di regolazione chiuso e, generalmente, mantiene le portate richieste anche dopo questo allarme. Questo errore serve ad indicare la possibilità che si verifichino problemi più gravi al sistema di erogazione. L'allarme è controllato dal parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi ed eseguire le operazioni indicate:

- Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore.
- Controllare se è presente una perdita consistente di pressione dell'aria.
- Verificare se vi siano strozzature nelle tubazioni o passaggi di aria intasati nell'applicatore.
- Ricalibrare per eliminare immediatamente l'allarme.
- Aumentare il parametro di tolleranza adattativa in modo che consenta maggiori variazioni senza produrre allarmi.

PNT1-613 %sCal. table adapted in tolerance

Causa: Questo messaggio notifica all'operatore che la tabella di calibrazione è tornata all'intervallo operativo normale (come definito dalla tolleranza adattativa).

Rimedio: Nessuno.

PNT1-614 %sDyn. yield > %% tolerance band

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in slpm/cntn) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza percentuale stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto entro le tolleranze specificate. Ciò potrebbe essere provocato dall'utilizzo di un setpoint di portata superiore al valore che il sistema è in grado di fornire.

Rimedio: Diminuire l'erogazione del fluido. Utilizzare tubi di diametro maggiore per fornire aria alla testina dell'applicatore. Utilizzare un booster con rapporto maggiore (2:1 invece di 1:1) se il sistema non riesce a fornire il i livelli di alta portata richiesti. Utilizzare un booster con rapporto inferiore. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Aumentare la banda di tolleranza percentuale (di circa il 50%).

PNT1-615 %sFlow rate avg. error excessive

Causa: La misura di quanto il valore di portata misurato sia differente dal setpoint ha dato risultati eccessivi. La dimensione dell'errore, tra la portata misurata ed il setpoint, che causa l'apparizione dell'allarme, è controllata dal parametro denominato Max. error from setpoint. Le possibili cause sono:

- Intasamento della testina dell'applicatore
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Tipo di booster errato
- Strozzatura in un tubo dell'aria

Rimedio: Controllare i seguenti elementi ed eseguire le operazioni indicate:

- Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore.
- Verificare se sono presenti oscillazioni nella pressione dell'aria all'uscita del trasduttore I/P.
- Se necessario, sostituire il trasduttore.
- Controllare se sia presente una perdita consistente di pressione dell'aria o se vi siano strozzature nelle tubazioni dell'aria.
- Se l'allarme si verifica sia su Fan Air che Atomizing Air o su più robot, provare ad aumentare Max error dal parametro setpoint.

PNT1-616 %sCalibration successful

Causa: Questo messaggio notifica al controllore di cella che la calibrazione è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-617 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione di AccuAir non può continuare. Questo messaggio potrebbe essere provocato dalla mancanza di alimentazione di aria. Verificare l'eventuale presenza di altri allarmi. Uno dei parametri di configurazione potrebbe essere impostato ad un valore non corretto, oppure la configurazione dell'hardware potrebbe non essere completa.

Rimedio: Il rimedio migliore potrebbe essere trovato analizzando l'allarme precedente registrato nell'elenco cronologico degli allarmi. Richiedere una portata d'aria specifica all'applicatore e verificare che essa venga fornita. Verificare che la scala del sensore e vari altri parametri siano impostati correttamente. Aumentare il valore dato al parametro Calibration time out.

PNT1-618 %sCal. low flow rate reset

Causa: Questo è un messaggio di avviso, non un allarme. Durante la calibrazione di AccuAir, non è stato possibile raggiungere la portata minima. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata. La portata è determinata dal parametro al punto 2 della tabella.

Rimedio: La nuova portata è il punto 2 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato. Aumentare la capacità di erogazione del sistema aumentando il diametro dei passaggi dell'aria all'applicatore. Il parametro al punto 2 della tabella può anch'esso essere aumentato (di circa il 100%).

PNT1-619 %sCal. max. flow rate reset

Causa: Questo è un messaggio di avviso, non un allarme. Durante la calibrazione di AccuAir, non è stata raggiunta la massima portata con l'uscita al massimo. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata massima.

Rimedio: La nuova portata massima è il punto 10 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT1-620 %sCal. time out at max. flow

Causa: AccuAir ha impiegato troppo tempo per raggiungere il valore di portata massima. Le possibili cause sono:

- Un guadagno eccessivo
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Capacità del sistema troppo grande in rapporto alla banda di tolleranza, oppure risposta del sistema troppo lenta per il valore impostato per il parametro Calibration time-out.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Ritentare la calibrazione.
- Diminuire il guadagno (parametro Gain modifier).
- Aumentare la banda di tolleranza percentuale (parametro Percent tolerance band).
- Verificare e sostituire il trasduttore, se necessario.
- Aumentare, di circa 10 secondi, il tempo massimo concesso alla calibrazione (parametro Calibration time-out).

PNT1-621 %sCal. time out at low flow

Causa: AccuAir ha impiegato troppo tempo per raggiungere il valore di portata minima. La portata è indicata dal parametro al punto 2 della tabella. Le possibili cause sono:

- Un guadagno eccessivo
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Capacità di erogazione del sistema eccessiva per la banda di tolleranza impostata
- Risposta del sistema troppo lenta per il valore impostato per il parametro Calibration time-out.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Ritentare la calibrazione.
- Diminuire il guadagno (parametro Gain modifier).
- Aumentare la banda di tolleranza percentuale (parametro Percent tolerance band).
- Verificare e sostituire il trasduttore, se necessario.
- Aumentare, di circa 10 secondi, il tempo massimo concesso alla calibrazione (parametro Calibration time-out).
- Aumentare il valore del punto 2 della tabella di calibrazione di circa il 100%.

PNT1-622 %s0 air flow rate detected

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di aria, la portata misurata è zero. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Un guasto al meccanismo di apertura e chiusura dell'ugello dell'applicatore.
- Strozzatura in un tubo dell'aria
- Una perdita di pressione pneumatica
- Un guasto al sensore di flusso dell'aria
- Un guasto al cavo di collegamento al sensore di portata
- Un tempo di ritardo troppo breve

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi ed eseguire le operazioni indicate:

- Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore.
- Verificare che l'applicatore funzioni correttamente.
- Se è stato riscontrato un flusso di aria, controllare e, se necessario, sostituire il sensore del flusso.
- Verificare che non vi siano strozzature nella tubazione dell'aria.
- Aumentare di circa il 50% il parametro Trigger delay.

PNT1-623 %sLower output did not lower flow

Causa: AccuAir, durante la sequenza di calibrazione, si aspetta di rilevare valori decrescenti di portata per ogni diminuzione del valore di comando. In questo caso, la portata non è diminuita. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Capacità di scarico insufficiente
- Sulla tubazione per l'aria di pilotaggio non è presente lo scarico rapido.
- Isteresi eccessiva nei dispositivi di controllo
- Risposta del sistema troppo lenta per il valore impostato per il parametro Calibration step delay

Rimedio: Controllare i seguenti elementi ed eseguire le operazioni indicate:

- Ritentare la calibrazione.
- Verificare che la tubazione dell'aria di pilotaggio al booster abbia sufficiente capacità di scarico.
- Aumentare di circa il 100% il parametro Calibration step delay.
- Ridurre il parametro Leveling tries.

PNT1-624 %sTime out during a cal. test

Causa: Durante la misura dell'isteresi, in aumento o diminuzione di tempo, il sistema di regolazione in anello chiuso è andato in time-out. Ciò sta ad indicare che il sistema non ha raggiunto il valore minimo o massimo di portata in modo regolare.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Verificare se il sistema riesce a raggiungere in modo agevole il livello massimo di portata. Se non riesce, potrebbe essere necessario aumentare la banda di tolleranza.

PNT1-625 %sMin. output has flow > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La sensibilità di questo allarme è determinata dal parametro Max. control out (ms). L'errore potrebbe essere provocato da rotture o perdite lungo la tubazione dell'aria tra il sensore di flusso e l'applicatore. Il trasduttore di pressione potrebbe essere bloccato aperto. Il booster pneumatico potrebbe essere bloccato aperto o avere perdite, Il sensore di flusso potrebbe essere guasto (lettura superiore alla portata reale). Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi ed eseguire le operazioni indicate:

- Verificare e riparare le varie tubazioni dell'aria.
- Verificare e riparare il booster pneumatico.
- Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.
- Aumentare il valore del parametro "Max. control out (ms)", se possibile.

PNT1-626 %sMax. output has flow < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). La sensibilità di questo allarme è determinata dal parametro Max. control out (ms). L'errore potrebbe essere causato da una testina intasata dell'applicatore. L'allarme potrebbe essere provocato anche da:

- Strozzatura in un tubo dell'aria
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Un guasto al sensore di flusso dell'aria

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Se è stato riscontrato un flusso di aria (quando comandato), controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Controllare inoltre:

- Verificare che non vi siano strozzature nella tubazione dell'aria.
- Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.
- Aumentare di circa il 50% il valore del parametro "Max. control out (ms)", se possibile.

PNT1-627 %sFlow setpoint below globals

Causa: Il setpoint di portata d'aria è al di sotto dell'intervallo definito per i parametri correnti.

Rimedio: Correggere il setpoint di portata d'aria ad un valore compreso nell'intervallo di flussi controllabili.

PNT1-628 %sRequested flow above cal. table

Causa: Il setpoint di portata d'aria richiesto è superiore a quelli definiti nell'intervallo di valori ricavato durante la calibrazione dell'aria per il ventaglio. Il valore massimo è indicato come punto numero 10 nella tabella di calibrazione.

Rimedio: Correggere il setpoint di portata d'aria ad un valore compreso nell'intervallo di validità per questo parametro. Eseguire le azioni necessarie per aumentare la portata massima controllabile durante la calibrazione. Questo potrebbe comportare l'aumento del diametro delle tubazioni dell'aria di alimentazione per il ventaglio all'applicatore, oppure la sostituzione del booster pneumatico utilizzato con uno di tipo diverso.

PNT1-629 %sSlow air flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un piccolo flusso di aria mentre l'applicatore era chiuso. Questo errore potrebbe essere provocato da una perdita ad una valvola, su una tubazione dell'aria, oppure in corrispondenza di un qualunque dispositivo o elemento presente tra il sensore di flusso e l'applicatore.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione immediata. Il sistema di regolazione dell'applicazione continuerà a funzionare correttamente. Le tubazioni dell'aria e le valvole devono essere ispezionate e, se necessario, riparate.

PNT1-630 %sFast air flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un notevole flusso di aria mentre l'applicatore era chiuso. Questo errore potrebbe essere provocato da una perdita ad una valvola, su una tubazione dell'aria, da una rottura di una tubazione o dell'applicatore, oppure una perdita in corrispondenza di un qualunque dispositivo o elemento presente tra il sensore di flusso e l'applicatore.

Rimedio: L'applicatore e le varie tubazioni pneumatiche devono essere ispezionato e riparate immediatamente.

PNT1-631 %sFailed to reach setpoint

Causa: Questo errore è provocato da un guasto del sistema AccuAir che impedisce il raggiungimento del setpoint (all'interno della banda di tolleranza) entro il tempo massimo ammissibile. Il tempo concesso al sistema per raggiungere il valore specificato (setpoint) è controllato dal parametro Min. Setpoint reached (ms). Il problema segnalato dal messaggio di errore potrebbe essere dovuto ad un trasduttore guasto, ad eccessiva lentezza del sistema in rapporto alla configurazione impostata per il raggiungimento del setpoint, oppure ad una eccessiva capacità di erogazione del sistema per la banda di tolleranza impostata.

Rimedio: Se il trasduttore I/P per il controllo dell'aria al ventaglio è rumoroso o guasto, sostituirlo. Se i valori misurati rispetto a quelli della calibrazione superano di più della metà la banda di tolleranza minima, aumentare la banda di tolleranza. Il parametro Flow delay è impostato ad un valore elevato, oppure l'allarme si presenta su più robot, aumentare il parametro Minimum setpoint reached.

PNT1-632 %s0 air flow rate timeout

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di aria, la portata misurata è zero per un periodo superiore al parametro Zero flow timeout. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Intasamento della testina dell'applicatore
- Un guasto al meccanismo di apertura e chiusura dell'ugello dell'applicatore.
- Rottura di un tubo dell'aria
- Perdita di pressione nell'alimentazione pneumatica
- Un guasto al sensore di flusso dell'aria
- Un guasto al cavo di collegamento al sensore di portata
- Il tempo impostato come massimo ammissibile con portata a zero è troppo breve.

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi ed eseguire le operazioni indicate:

- Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore.
- Verificare che l'applicatore funzioni correttamente.
- Se è stato riscontrato un flusso di aria, controllare e, se necessario, sostituire il sensore del flusso.
- Verificare che non vi siano rotture nella tubazione dell'aria.
- Aumentare il parametro Zero flow timeout di circa il 25%, se possibile.

PNT1-633 %sWarning, learn item failed

Causa: Durante l'esecuzione delle operazioni di misura dei ritardi propri dei vari dispositivi, alcuni di essi non rispondono entro il tempo massimo concesso.

Rimedio: Ritentare l'operazione impostando il parametro Equipment learn a Redo (ripeti) e rieseguire la calibrazione. Controllare l'eventuale presenza di altri allarmi AccuAir nel registro allarmi e poi seguire le istruzioni per quegli allarmi. Se non sono presenti altri allarmi, seguire le indicazioni fornite per l'allarme Failed to reach setpoint.

PNT1-634 %sDyn. yield > min tolerance band

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in slpm/cntn) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza percentuale stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto entro le tolleranze specificate. Ciò potrebbe essere provocato dall'utilizzo di un setpoint di portata superiore al valore che il sistema è in grado di fornire.

Rimedio: Diminuire l'erogazione del fluido. Utilizzare tubi di diametro maggiore per fornire aria alla testina dell'applicatore. Utilizzare un booster con rapporto inferiore. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Aumentare la banda di tolleranza minima (di circa il 50%).

PNT1-635 %sCal. table adapted out, down

Causa: Relativamente all'ultima calibrazione effettuata, la relazione tra il comando di uscita e la portata ottenuta è cambiato notevolmente. Ora, per avere lo stesso valore di portata, è necessario fornire un comando in uscita più piccolo. Questo può essere dovuto a perdite di aria, testina dell'applicatore non ben serrata, oppure a un notevole aumento della pressione dell'aria. Se non sono presenti altri allarmi, il sistema continua ad operare in anello di regolazione chiuso e, generalmente, mantiene le portate richieste anche dopo questo allarme. Questo errore serve ad indicare la possibilità che si verifichino problemi più gravi al sistema di erogazione. L'allarme è controllato dal parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi ed eseguire le operazioni indicate:

- Verificare che la testina sia ben serrata sull'applicatore.
- Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore.
- Verificare che non siano presenti perdite nelle tubazioni dell'aria o in corrispondenza dei raccordi.
- Verificare se siano presenti rotture o perdite nell'applicatore.
- Controllare se sia presente una perdita consistente di pressione dell'aria.
- Ricalibrare per eliminare immediatamente l'allarme. Aumentare il parametro di tolleranza adattativa in modo che consenta maggiori variazioni senza produrre allarmi.

PNT1-636 %sMax. flow is below midpt. output

Causa: Durante la calibrazione, la portata massima è stata ottenuta con un comando pari alla metà del massimo setpoint impostabile. Ciò indica che i dispositivi installati non sono quelli corretti, oppure che sono guasti. Questo errore potrebbe anche indicare la presenza di una perdita di aria consistente.

Rimedio: Verificare che il trasduttore I/P sia della taglia corretta per l'intervallo di portate richieste. Se non lo è, sostituirlo. Controllare che il booster abbia il rapporto corretto, tipicamente 1 a 1. Se è presente anche un allarme relativo a perdite d'aria, seguire le istruzioni indicate per quell'allarme. Se i dispositivi in uso non possono essere rimpiazzati da altri, ridurre il valore di controllo massimo per questo parametro di circa il 20%.

PNT1-637 %sLeak detect when zeroing meter

Causa: Durante la procedura automatica di azzeramento del misuratore di portata, il valore di portata rilevata è sufficiente a indicare la presenza di una possibile perdita.

Rimedio: Completare manualmente l'azzeramento del misuratore di portata per questo canale. Con tutte le tubazioni ricollegate e la presenza dell'aria di alimentazione, se il display del sensore di flusso visualizza una portata superiore a quella specificata con il parametro Fast leak flow, seguire le indicazioni fornite per l'allarme Fast air flow leak detected.

PNT1-638 Tare timeout

Causa: La durata della procedura automatica di azzeramento del misuratore di portata è eccessiva.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-643 %sCal. table adapted out,output up

Causa: Relativamente all'ultima calibrazione effettuata, la relazione tra il comando di uscita e la portata ottenuta è cambiato notevolmente. Ora, per avere lo stesso valore di portata, è necessario fornire un comando in uscita più grande. Questo può essere dovuto a intasamento della testina dell'applicatore, intasamento dell'applicatore, strozzatura nelle tubazioni dell'aria oppure perdite consistenti di pressione dell'aria. Se non sono presenti altri allarmi, il sistema continua ad operare in anello di regolazione chiuso e, generalmente, mantiene le portate richieste anche dopo questo allarme. Questo errore serve ad indicare la possibilità che si verifichino problemi più gravi al sistema di erogazione. L'allarme è controllato dal parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Controllare se è presente una perdita consistente di pressione di aria. Verificare se vi siano strozzature nelle tubazioni o passaggi di aria intasati nell'applicatore. Ricalibrare per eliminare immediatamente l'allarme. Aumentare il parametro di tolleranza adattativa in modo che consenta maggiori variazioni senza produrre allarmi.

PNT1-644 %sCal. table adapted in tolerance

Causa: La tabella di calibrazione è tornata all'intervallo operativo normale (come definito dalla tolleranza adattativa).

Rimedio: Nessuno.

PNT1-645 %sDyn. yield > %% tolerance band

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in slpm/cntn) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza percentuale stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto entro le tolleranze specificate. Ciò potrebbe essere provocato dall'utilizzo di un setpoint di portata superiore al valore che il sistema è in grado di fornire.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Diminuire l'erogazione del fluido.
- Utilizzare tubi di diametro maggiore per fornire aria alla testina dell'applicatore.
- Utilizzare un booster con rapporto maggiore (2:1 invece di 1:1) se il sistema non riesce a fornire il i livelli di alta portata richiesti.
- Utilizzare un booster con rapporto inferiore.
- Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Aumentare la banda di tolleranza percentuale (di circa il 50%).

PNT1-646 %sFlow rate avg. error excessive

Causa: La misura di quanto il valore di portata misurato sia differente dal setpoint ha dato risultati eccessivi. La dimensione dell'errore, tra la portata misurata ed il setpoint, che causa l'apparizione dell'allarme, è controllata dal parametro denominato Max. error from setpoint. Le possibili cause sono:

- Intasamento della testina dell'applicatore
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Tipo di booster errato
- Strozzatura in un tubo dell'aria

Rimedio: Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Verificare se sono presenti oscillazioni nella pressione dell'aria all'uscita del trasduttore I/P. Se necessario, sostituire il trasduttore. Controllare se sia presente una perdita consistente di pressione di aria o se vi siano strozzature nelle tubazioni dell'aria. Se l'allarme si verifica sia sull'aria del ventaglio, sia su quella di polverizzazione, oppure su più robot, aumentare il parametro Max. error from setpoint.

PNT1-647 %sCalibration successful

Causa: Questo messaggio notifica al controllore di cella che la calibrazione è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-648 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione di AccuAir non può continuare. Questo messaggio potrebbe essere provocato dalla mancanza di alimentazione di aria. Verificare l'eventuale presenza di altri allarmi. Uno dei parametri di configurazione potrebbe essere impostato ad un valore non corretto, oppure la configurazione dell'hardware potrebbe non essere completa.

Rimedio: Il rimedio migliore potrebbe essere trovato analizzando l'allarme precedente registrato nell'elenco cronologico degli allarmi. Richiedere una portata specifica di aria alla testina dell'applicatore. Verificare che ciò avvenga. Verificare che la scala del sensore e vari altri parametri siano impostati correttamente. Aumentare il valore dato al parametro Calibration time out.

PNT1-649 %sCal. low flow rate reset

Causa: Questo è un messaggio di avviso, non un allarme. Durante la calibrazione di AccuAir, non è stato possibile raggiungere la portata minima. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata minima. La portata è determinata dal parametro al punto 2 della tabella.

Rimedio: La nuova portata è il punto 2 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato. Aumentare la capacità di erogazione del sistema aumentando il diametro dei passaggi dell'aria all'applicatore. Il parametro al punto 2 della tabella può anch'esso essere aumentato (di circa il 100%).

PNT1-650 %sCal. max. flow rate reset

Causa: Questo è un messaggio di avviso, non un allarme. Durante la calibrazione di AccuAir, non è stata raggiunta la massima portata con l'uscita al massimo. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata massima.

Rimedio: La nuova portata massima è il punto 10 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT1-651 %sCal. time out at max. flow

Causa: AccuAir ha impiegato troppo tempo per raggiungere il valore di portata massima. Le possibili cause sono:

- Un guadagno eccessivo
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Capacità di erogazione del sistema eccessiva per la banda di tolleranza impostata
- Risposta del sistema troppo lenta per il valore impostato per il parametro Calibration time-out.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Ritentare la calibrazione.
- Diminuire il guadagno (parametro Gain modifier)..
- Aumentare la banda di tolleranza percentuale (parametro Percent tolerance band).
- Verificare e sostituire il trasduttore, se necessario.
- Se possibile, aumentare, di circa 10 secondi, il tempo massimo concesso alla calibrazione (parametro Calibration time-out).

PNT1-652 %sCal. time out at low flow

Causa: AccuAir ha impiegato troppo tempo per raggiungere il valore di portata minima. La portata è indicata dal parametro al punto 2 della tabella. Le possibili cause sono:

- Un guadagno eccessivo
- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Capacità di erogazione del sistema eccessiva per la banda di tolleranza impostata
- Risposta del sistema troppo lenta per il valore impostato per il parametro Calibration time-out.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Ritentare la calibrazione.
- Diminuire il guadagno (parametro Gain modifier), se possibile.
- Aumentare la banda di tolleranza percentuale (parametro Percent tolerance band).
- Verificare e sostituire il trasduttore, se necessario.
- Se possibile, aumentare, di circa 10 secondi, il tempo massimo concesso alla calibrazione (parametro Calibration time-out).
- Aumentare il valore del punto 2 della tabella di calibrazione di circa il 100%, se possibile.

PNT1-653 %s0 air flow rate detected

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di aria, la portata misurata è zero. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Un guasto al meccanismo di apertura e chiusura dell'ugello dell'applicatore.
- Strozzatura in un tubo dell'aria
- Una perdita di pressione pneumatica
- Un guasto al sensore di flusso dell'aria
- Un guasto al cavo di collegamento al sensore di portata
- Un tempo di ritardo troppo breve

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore.
- Verificare che l'applicatore funzioni correttamente.
- Se è stato riscontrato un flusso di aria, controllare e, se necessario, sostituire il sensore del flusso.
- Verificare che non vi siano strozzature nella tubazione dell'aria.
- Aumentare di circa il 50% il parametro Trigger delay.

PNT1-654 %sLower output did not lower flow

Causa: AccuAir, durante la sequenza di calibrazione, si aspetta di rilevare valori decrescenti di portata per ogni diminuzione del valore di comando. In questo caso, la portata non è diminuita. Questo fatto potrebbe essere provocato da scarico insufficiente, mancanza di uno scarico rapido nella tubazione dell'aria di pilotaggio, isteresi eccessiva nei dispositivi di controllo, oppure eccessiva lentezza del sistema in relazione all'impostazione corrente del parametro Calibration step delay.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Ritentare la calibrazione.
- Verificare che la tubazione dell'aria di pilotaggio al booster abbia sufficiente capacità di scarico.
- Aumentare di circa il 100% il parametro Calibration step delay.
- Ridurre il parametro Leveling tries.

PNT1-655 %sTime out during a cal. test

Causa: Durante la misura dell'isteresi, in aumento o diminuzione di tempo, il sistema di regolazione in anello chiuso è andato in time-out. Ciò sta ad indicare che il sistema non ha raggiunto il valore minimo o massimo di portata in modo regolare.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Verificare che la portata alta possa essere raggiunta in modo regolare; se così non fosse, potrebbe essere necessario aumentare la banda di tolleranza.

PNT1-656 %sMin. output has flow > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La sensibilità di questo allarme è determinata dal parametro Max. control out (ms). L'errore potrebbe essere provocato da rotture o perdite lungo la tubazione dell'aria tra il sensore di flusso e l'applicatore. Il trasduttore di pressione potrebbe essere bloccato aperto. Il booster pneumatico potrebbe essere bloccato aperto o avere perdite, Il sensore di flusso potrebbe essere guasto (lettura superiore alla portata reale). Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi ed eseguire le operazioni indicate:

- Verificare e riparare le varie tubazioni dell'aria.
- Verificare e riparare il booster pneumatico.
- Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.
- Aumentare il valore del parametro "Max. control out (ms)", se possibile.

PNT1-657 %sMax. output has flow < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). La sensibilità di questo allarme è determinata dal parametro Max. control out (ms). L'errore potrebbe essere causato da una testina intasata dell'applicatore. Questo potrebbe anche essere dovuto a strozzature sulle tubazioni dell'aria, trasduttore I/P guasto, rottura del sensore di flusso. Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Controllare i seguenti elementi ed eseguire le operazioni indicate:

- Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore.
- Se è stato riscontrato un flusso di aria (quando comandato), controllare e, se necessario, sostituire il sensore del flusso.
- Verificare che non vi siano strozzature nella tubazione dell'aria.
- Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.
- Se possibile, aumentare il valore del parametro "Max. control out (ms)" di circa il 50%.

PNT1-658 %sFlow setpoint below globals

Causa: Il setpoint di portata d'aria è al di sotto dell'intervallo definito per i parametri correnti.

Rimedio: Correggere il setpoint di portata d'aria ad un valore compreso nell'intervallo di flussi controllabili.

PNT1-659 %sRequested flow above cal. table

Causa: Il setpoint di portata d'aria richiesto è superiore a quelli definiti nell'intervallo di valori ricavato durante la calibrazione dell'aria per il ventaglio. Il valore massimo è indicato come punto numero 10 nella tabella di calibrazione.

Rimedio: Correggere il setpoint di portata d'aria ad un valore compreso nell'intervallo di validità per questo parametro. Eseguire le azioni necessarie per aumentare la portata massima controllabile durante la calibrazione. Questo potrebbe comportare l'aumento del diametro delle tubazioni dell'aria di alimentazione per il ventaglio all'applicatore, oppure la sostituzione del booster pneumatico utilizzato con uno di tipo diverso.

PNT1-660 %sSlow air flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un piccolo flusso di aria mentre l'applicatore era chiuso. Questo errore potrebbe essere provocato da una perdita ad una valvola, su una tubazione dell'aria, oppure in corrispondenza di un qualunque dispositivo o elemento presente tra il sensore di flusso e l'applicatore.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione immediata. Il sistema di regolazione dell'applicazione continuerà a funzionare correttamente. Le tubazioni dell'aria e le valvole devono essere ispezionate e, se necessario, riparate.

PNT1-661 %sFast air flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un notevole flusso di aria mentre l'applicatore era chiuso. Questo errore potrebbe essere provocato da una perdita ad una valvola, su una tubazione dell'aria, da una rottura di una tubazione o dell'applicatore, oppure una perdita in corrispondenza di un qualunque dispositivo o elemento presente tra il sensore di flusso e l'applicatore.

Rimedio: L'applicatore e le varie tubazioni pneumatiche devono essere ispezionato e riparate immediatamente.

PNT1-662 %sFailed to reach setpoint

Causa: Questo errore è provocato da un guasto del sistema AccuAir che impedisce il raggiungimento del setpoint (all'interno della banda di tolleranza) entro il tempo massimo ammissibile. Il tempo concesso al sistema per raggiungere il valore specificato (setpoint) è controllato dal parametro Min. Setpoint reached (ms). Il problema segnalato dal messaggio di errore potrebbe essere dovuto ad un trasduttore guasto, ad eccessiva lentezza del sistema in rapporto alla configurazione impostata per il raggiungimento del setpoint, oppure ad una eccessiva capacità di erogazione del sistema per la banda di tolleranza impostata.

Rimedio: Se il trasduttore I/P per il controllo dell'aria al ventaglio è rumoroso o guasto, sostituirlo. Se i valori misurati rispetto a quelli della calibrazione superano di più della metà la banda di tolleranza minima, aumentare la banda di tolleranza. Il parametro Flow delay è impostato ad un valore elevato, oppure l'allarme si presenta su più robot, aumentare il parametro Minimum setpoint reached.

PNT1-663 %s0 air flow rate timeout

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di aria, la portata misurata è zero per un periodo superiore al parametro Zero flow timeout. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Intasamento della testina dell'applicatore
- Un guasto al meccanismo di apertura e chiusura dell'ugello dell'applicatore.
- Rottura di un tubo dell'aria
- Perdita di pressione nell'alimentazione pneumatica
- Un guasto al sensore di flusso dell'aria
- Un guasto al cavo di collegamento al sensore di portata
- Il tempo impostato come massimo ammissibile con portata a zero è troppo breve.

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore.
- Verificare che l'applicatore funzioni correttamente.
- Se è stato riscontrato un flusso di aria, controllare e, se necessario, sostituire il sensore del flusso.
- Verificare che non vi siano rotture nella tubazione dell'aria.
- Aumentare il parametro Zero flow timeout di circa il 25%, se possibile.

PNT1-664 %sWarning, learn item failed

Causa: Durante l'esecuzione delle operazioni di misura dei ritardi propri dei vari dispositivi, alcuni di essi non rispondono entro il tempo massimo concesso.

Rimedio: Ritentare l'operazione impostando il parametro Equipment learn to Redo (ripeti) e rieseguire la calibrazione. Controllare l'eventuale presenza di altri allarmi AccuAir nel registro allarmi e poi seguire le istruzioni per quegli allarmi. Se non sono presenti altri allarmi, seguire le indicazioni fornite per l'allarme Failed to reach setpoint.

PNT1-665 %sDyn. yield > min tolerance band

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata, il valore misurato (in slpm/cntn) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza percentuale stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto entro le tolleranze specificate. Ciò potrebbe essere provocato dall'utilizzo di un setpoint di portata superiore al valore che il sistema è in grado di fornire.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Diminuire l'erogazione del fluido.
- Utilizzare tubi di diametro maggiore per fornire aria alla testina dell'applicatore.
- Utilizzare un booster con rapporto inferiore.
- Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza.
- Aumentare la banda di tolleranza minima (di circa il 50%).

PNT1-666 %sCal. table adapted out, down

Causa: Relativamente all'ultima calibrazione effettuata, la relazione tra il comando di uscita e la portata ottenuta è cambiato notevolmente. Ora, per avere lo stesso valore di portata, è necessario fornire un comando in uscita più piccolo. Questo può essere dovuto a perdite di aria, testina dell'applicatore non ben serrata, oppure a un notevole aumento della pressione dell'aria. Se non sono presenti altri allarmi, il sistema continua ad operare in anello di regolazione chiuso e, generalmente, mantiene le portate richieste anche dopo questo allarme. Questo errore serve ad indicare la possibilità che si verifichino problemi più gravi al sistema di erogazione. L'allarme è controllato dal parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Verificare che la testina sia ben serrata sull'applicatore. Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Verificare che non siano presenti perdite nelle tubazioni dell'aria o in corrispondenza dei raccordi. Verificare se siano presenti rotture o perdite nell'applicatore. Controllare se sia presente una perdita consistente di pressione di aria. Ricalibrare per eliminare immediatamente l'allarme. Aumentare il parametro di tolleranza adattativa in modo che consenta maggiori variazioni senza produrre allarmi.

PNT1-667 %sMax. flow is below midpt. output

Causa: Durante la calibrazione, la portata massima è stata ottenuta con un comando pari alla metà del massimo setpoint impostabile. Ciò indica che i dispositivi installati non sono quelli corretti, oppure che sono guasti. Questo errore potrebbe anche indicare la presenza di una perdita di aria consistente.

Rimedio: Verificare che il trasduttore I/P sia della taglia corretta per l'intervallo di portate richieste. Se non lo è, sostituirlo. Controllare che il booster abbia il rapporto corretto, tipicamente 1 a 1. Se è presente anche un allarme relativo a perdite d'aria, seguire le istruzioni indicate per quell'allarme. Se i dispositivi in uso non possono essere rimpiazzati da altri, ridurre il valore di controllo massimo per questo parametro di circa il 20%.

PNT1-668 %sLeak detect when zeroing meter

Causa: Durante la procedura automatica di azzeramento del misuratore di portata, il valore di portata rilevata è sufficiente a indicare la presenza di una possibile perdita.

Rimedio: Completare manualmente l'azzeramento del misuratore di portata per questo canale. Con tutte le tubazioni ricollegate e la presenza dell'aria di alimentazione, se il display del sensore di flusso visualizza una portata superiore a quella specificata con il parametro Fast leak flow, seguire le indicazioni fornite per l'allarme Fast air flow leak detected.

PNT1-673 %sEstat controller warning

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica ha rilevato la presenza di una situazione di pre-allarme.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT1-674 %sEstat controller fault

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica ha rilevato la presenza di un allarme.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT1-675 %sEstats disabled

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica è spento oppure è disabilitato.

Rimedio: Accendere il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica oppure abilitarlo.

PNT1-676 %sEstat controller not in remote

Causa: Il modo di funzionamento selezionato per il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica è locale.

Rimedio: Cambiare il modo di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica a remoto.

PNT1-677 %sEstat HVON Failed

Causa: Il robot ha inviato il segnale HVON (attivazione alta tensione elettrostatica) al dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica, ma non ha ricevuto il segnale di risposta da quest'ultimo.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT1-678 %sEstat setpoint not reached

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica non ha raggiunto il livello di tensione elettrostatica specificato dal setpoint entro il tempo massimo ammissibile.

Rimedio: Verificare l'indicatore di tensione e setpoint raggiunti sul dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica. Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica potrebbe avere problemi nel fornire il livello di tensione richiesto. Se così non fosse, correggere il valore di timeout sul raggiungimento della tensione desiderata (setpoint).

PNT1-679 %sEstat T.P. enable Timeout

Causa: L'abilitazione dell'elettrostatica per la schermata della tastiera di programmazione non è avvenuta entro il tempo massimo previsto.

Rimedio: Ripetere la richiesta di alta tensione elettrostatica.

PNT1-686 %sEstat controller warning

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica ha rilevato la presenza di una situazione di pre-allarme.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT1-687 %sEstat controller fault

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica ha rilevato la presenza di un allarme.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT1-688 %sEstats disabled

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica è spento oppure è disabilitato.

Rimedio: Accendere il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica oppure abilitarlo.

PNT1-689 %sEstat controller not in remote

Causa: Il modo di funzionamento selezionato per il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica è locale.

Rimedio: Cambiare il modo di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica a remoto.

PNT1-690 %sEstat HVON Failed

Causa: Il robot ha inviato il segnale HVON (attivazione alta tensione elettrostatica) al dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica, ma non ha ricevuto il segnale di risposta da quest'ultimo.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT1-691 %sEstat setpoint not reached

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica non ha raggiunto il livello di tensione elettrostatica specificato dal setpoint entro il tempo massimo ammissibile.

Rimedio: Verificare l'indicatore di tensione e setpoint raggiunti sul dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica. Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica potrebbe avere problemi nel fornire il livello di tensione richiesto. Se così non fosse, correggere il valore di timeout sul raggiungimento della tensione desiderata (setpoint).

PNT1-692 %sEstat T.P. enable Timeout

Causa: L'abilitazione dell'elettrostatica per la schermata della tastiera di programmazione non è avvenuta entro il tempo massimo previsto.

Rimedio: Ripetere la richiesta di alta tensione elettrostatica.

PNT1-699 %sTurbine Startup Test Not Complete

Causa: La prova di avviamento del controllo di velocità della coppa, per quanto riguarda la turbina, non è stata completata. La prova deve essere effettuata prima di avviare la turbina.

Rimedio: Verificare il parametro Start Mode nel menu SETUP, Bell Speed, per visualizzare lo stato della prova di avviamento. Poi, eseguire la prova, se necessario.

PNT1-700 %sMax.dV/dT detected

Causa: Il cambio di velocità nel tempo misurato ha ecceduto la variazione massima dV/dT ammissibile per questa turbina.

Rimedio: Verificare l'hardware per determinare se il segnale di retroazione dalla turbina è regolare.

PNT1-701 %sMax. output has speed < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la velocità misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). Questo può accedere se:

- L'applicatore è intasato.
- La tubazione dell'aria alla turbina o dell'aria di pilotaggio presentano strozzature.
- La pressione dell'aria alla turbina è troppo bassa.

Rimedio: Verificare che non vi siano strozzature sulla tubazione dell'aria per la turbina, soprattutto nei punti in cui essa è sottoposta a flessione. Controllare la pressione di alimentazione dell'aria per la turbina. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT1-702 %sRequested speed over valid range

Causa: Il comando di uscita per la velocità richiesta della turbina è superiore al massimo valore considerato valido. Correggere il comando di velocità per la turbina utilizzato nella tabella dei preset in modo che sia compreso tra quelli validi.

Rimedio: N/A

PNT1-703 %sFailed to reach setpoint

Causa: La velocità della turbina non è rientrata nei limiti della banda di tolleranza impostati entro il tempo stabilito dal parametro Min. set point reached (ms). Questo errore può essere causato da disturbi sui segnali generati dal sensore di velocità, da una pressione di aria insufficiente oppure da altri problemi. Questo allarme potrebbe comparire insieme all'errore Max. output has speed < setpoint. Se l'allarme Max. output has speed < setpoint è presente nell'elenco cronologico degli allarmi, seguire le indicazioni fornite per questo allarme. Analizzare la velocità della turbina e valutare se ha un andamento molto irregolare. Se così fosse, diminuire i guadagni dell'anello PID. Se possibile, aumentare la banda di tolleranza di circa il 30%, per esempio da 1.8% a 2.3%. Aumentare il valore del parametro Min. set point reached di circa il 30% - 50%.

Rimedio: N/A

PNT1-704 %sZero turbine speed timeout

Causa: Tutte le condizioni erano soddisfatte per ottenere la velocità desiderata di rotazione della turbina, ma è stato misurato un valore zero per un tempo superiore a quello consentito. Questo fatto potrebbe essere provocato da una mancanza di pressione d'aria per la turbina oppure da un'insufficiente pressione di aria di pilotaggio. Uno degli elementi seguenti potrebbe essere difettoso: trasduttore I/P, sensore di velocità, interfaccia del sensore di velocità. Il tempo massimo concesso al sistema per misurare una velocità pari a zero potrebbe essere troppo breve.

Rimedio: Se la turbina gira, controllare l’interfaccia del sensore di velocità e il sensore stesso. Altrimenti, controllare le voci indicate sopra. Se necessario, aumentare del 50% il tempo massimo ammissibile a velocità zero.

PNT1-705 %sTurbine over speed

Causa: La velocità di rotazione della turbina ha superato il limite massimo, Quando si verifica questo errore, la velocità di rotazione viene riportata entro limiti accettabili mediante frenatura. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Se possibile, aumentare il limite massimo di velocità.

Rimedio: N/A

PNT1-706 %sTurbine under speed fault

Causa: Mentre l'applicatore era aperto o abilitato, la velocità di rotazione della turbina era inferiore al limite minimo. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Verificare la pressione dell'aria di alimentazione e di pilotaggio; se una delle due fosse bassa, aumentarla. Diminuire, se possibile, il limite minimo di velocità di rotazione della turbina.

Rimedio: N/A

PNT1-707 %sTurbine under speed warning

Causa: Mentre l'applicatore era chiuso o disabilitato, la velocità di rotazione della turbina era inferiore al limite minimo in Manuale. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Verificare la pressione dell'aria di alimentazione e di pilotaggio; se una delle due fosse bassa, aumentarla. Diminuire, se possibile, il limite minimo di velocità di rotazione della turbina in Manuale.

Rimedio: N/A

PNT1-708 %sSpeed avg. error excessive

Causa: La media dell'errore sui valori di velocità misurati, rispetto al set point, è troppo elevata. Le possibili cause sono:

- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Insufficiente pressione dell'aria di alimentazione
- Insufficiente pressione dell'aria di pilotaggio
- Guadagni eccessivi per il loop PID

Rimedio: Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Verificare la pressione dell'aria di alimentazione e di pilotaggio. Se una delle due è bassa, aumentarla. Se possibile, diminuire il parametro Max. error from setpoint.

PNT1-709 %sBearing Air NOT OK

Causa: Il segnale di ingresso digitale che indica che la pressione per il cuscinetto d'aria è superiore al minimo non è ON. Verificare la pressione di alimentazione per il cuscinetto d'aria o che il funzionamento del segnale di ingresso sia corretto.

Rimedio: N/A

PNT1-710 %sCruise Speed not established

Causa: La velocità di crociera determinata durante la prova di avviamento sulla velocità della coppa non è stata stabilità.

Rimedio: Ripetere la prova di avviamento sulla velocità della coppa per determinare una nuova velocità di crociera, oppure verificare la turbina o il regolatore.

PNT1-716 %sTurbine Startup Test Not Complete

Causa: La prova di avviamento del controllo di velocità della coppa, per quanto riguarda la turbina, non è stata completata. La prova deve essere effettuata prima di avviare la turbina.

Rimedio: Verificare il parametro Start Mode nel menu SETUP, Bell Speed, per visualizzare lo stato della prova di avviamento. Se non è stata eseguita, effettuare la prova di avviamento sulla velocità della coppa.

PNT1-717 %sMax.dV/dT detected

Causa: Il cambio di velocità nel tempo misurato ha ecceduto la variazione massima dV/dT ammissibile per questa turbina.

Rimedio: Verificare l'hardware per determinare se il segnale di retroazione dalla turbina è regolare.

PNT1-718 %sMax. output has speed < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la velocità misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). L'applicatore potrebbe essere intasato. La tubazione dell'aria alla turbina o dell'aria di pilotaggio presentano strozzature. La pressione dell'aria alla turbina potrebbe essere troppo bassa.

Rimedio: Verificare che non vi siano strozzature sulla tubazione dell'aria per la turbina, soprattutto nei punti in cui essa è sottoposta a flessione. Controllare la pressione di alimentazione dell'aria per la turbina. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT1-719 %sRequested speed over valid range

Causa: Il comando di uscita per la velocità richiesta della turbina è superiore al massimo valore considerato valido. Correggere il comando di velocità per la turbina utilizzato nella tabella dei preset in modo che sia compreso tra quelli validi.

Rimedio: N/A

PNT1-720 %sFailed to reach setpoint

Causa: La velocità della turbina non è rientrata nei limiti della banda di tolleranza impostati entro il tempo stabilito dal parametro Min. set point reached (ms). Questo errore può essere causato da disturbi sui segnali generati dal sensore di velocità, da una pressione di aria insufficiente oppure da altri problemi. Questo allarme potrebbe comparire insieme all'errore Max. output has speed < setpoint.

Rimedio: Se l'allarme Max. output has speed < setpoint è presente nell'elenco cronologico degli allarmi, seguire le indicazioni fornite per questo allarme. Analizzare la velocità della turbina e valutare se ha un andamento molto irregolare. Se così fosse, diminuire i guadagni dell'anello PID. Se possibile, aumentare la banda di tolleranza di circa il 30%, per esempio da 1.8% a 2.3%. Aumentare il valore del parametro Min. set point reached di circa il 30% - 50%.

PNT1-721 %sZero turbine speed timeout

Causa: Tutte le condizioni erano soddisfatte per ottenere la velocità desiderata di rotazione della turbina, ma è stato misurato un valore zero per un tempo superiore a quello consentito. Questo fatto potrebbe essere provocato da una mancanza di pressione d'aria per la turbina oppure da un'insufficiente pressione di aria di pilotaggio. Uno degli elementi seguenti potrebbe essere difettoso: trasduttore I/P, sensore di velocità, interfaccia del sensore di velocità. Il tempo massimo concesso al sistema per misurare una velocità pari a zero potrebbe essere troppo breve. Se la turbina gira, controllare l'interfaccia del sensore di velocità e il sensore stesso. Altrimenti, controllare le voci indicate sopra. Se necessario, aumentare del 50% il tempo massimo ammissibile a velocità zero.

Rimedio: N/A

PNT1-722 %sTurbine over speed

Causa: La velocità di rotazione della turbina ha superato il limite massimo, Quando si verifica questo errore, la velocità di rotazione viene riportata entro limiti accettabili mediante frenatura. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Se possibile, aumentare il limite massimo di velocità.

Rimedio: N/A

PNT1-723 %sTurbine under speed fault

Causa: Mentre l'applicatore era aperto o abilitato, la velocità di rotazione della turbina era inferiore al limite minimo. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Verificare la pressione dell'aria di alimentazione e di pilotaggio; se una delle due fosse bassa, aumentarla. Diminuire, se possibile, il limite minimo di velocità di rotazione della turbina.

Rimedio: N/A

PNT1-724 %sTurbine under speed warning

Causa: Mentre l'applicatore era chiuso o disabilitato, la velocità di rotazione della turbina era inferiore al limite minimo in Manuale. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Verificare la pressione dell'aria di alimentazione e di pilotaggio; se una delle due fosse bassa, aumentarla. Diminuire, se possibile, il limite minimo di velocità di rotazione della turbina in Manuale.

Rimedio: N/A

PNT1-725 %sSpeed avg. error excessive

Causa: La media dell'errore sui valori di velocità misurati, rispetto al set point, è troppo elevata. Le possibili cause sono:

- Il trasduttore I/P potrebbe essere guasto
- Insufficiente pressione dell'aria di alimentazione
- Insufficiente pressione dell'aria di pilotaggio
- Guadagni eccessivi per il loop PID

Rimedio: Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Verificare la pressione dell'aria di alimentazione e di pilotaggio. Se una delle due è bassa, aumentarla. Se possibile, diminuire il parametro Max. error from setpoint.

PNT1-726 %sBearing Air NOT OK

Causa: Il segnale di ingresso digitale che indica che la pressione per il cuscinetto d'aria è superiore al minimo non è ON. Verificare la pressione di alimentazione per il cuscinetto d'aria o che il funzionamento del segnale di ingresso sia corretto.

Rimedio: N/A

PNT1-727 %sCruise Speed not established

Causa: La velocità di crociera determinata durante la prova di avviamento sulla velocità della coppa non è stata stabilità.

Rimedio: Ripetere la prova di avviamento sulla velocità della coppa per determinare una nuova velocità di crociera, oppure verificare la turbina o il regolatore.

PNT1-733 %sPump 1 IN low pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per la resina è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-734 %sPump 1 IN low pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per la resina è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio:

- Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-735 %sPump 1 IN high pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- La pressione di alimentazione è eccessiva.
- Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-736 %sPump 1 IN high pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- La pressione di alimentazione è eccessiva.
- Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-737 %sPump 1 OUT low pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per la resina è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare che la pompa ruoti insieme al motore.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-738 %sPump 1 OUT low pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per la resina è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare che la pompa ruoti insieme al motore.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-739 %sPump 1 OUT high pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
- Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
- La valvola per la resina è guasta.
- Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente.
- Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione della resina. Accertarsi che la valvola di miscelazione della resina non sia guasta.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-740 %sPump 1 OUT high pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
- Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
- La valvola per la resina è guasta.
- Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente.
- Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione della resina.
- Accertarsi che la valvola di miscelazione della resina non sia guasta.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-741 %sPump 1 fluid flow rate > set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 1, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente superiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fattore KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

PNT1-742 %sPump 1 fluid flow rate < set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 1, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente inferiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

PNT1-743 %sPump 1 zero fluid flow rate detected

Causa: La portata di fluido misurata alla pompa 1 è stata pari a zero. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Una rottura nelle tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore.

Rimedio: Verificare l'integrità dell'accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa. Assicurarsi che le tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore non presentino perdite.

PNT1-744 %sPump 1 motor velocity limit

Causa: La velocità del motore della pompa 1 ha superato il limite massimo. La velocità del motore sarà ridotta in modo che rientri entro i limiti previsti. La velocità del motore della pompa 2 sarà a propria volta diminuita per mantenere costante il rapporto di miscelazione.

Rimedio: Abbassare la portata di erogazione entro i limiti di velocità ammissibili per il motore.

PNT1-745 %sPump 1 motor servo not ready

Causa: Il servo per il motore della pompa 1 non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT1-746 %sPump 1 totals differ > tolerance

Causa: La quantità totale di prodotto effettivamente erogato in uscita dalla pompa 1, rilevata dal misuratore di portata, è diversa da quella prevista. La differenza è superiore alla tolleranza specificata.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa. Verificare che la pompa 1 non presenti eccessiva usura.

PNT1-753 %sPump 2 IN low pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-754 %sPump 2 IN low pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-755 %sPump 2 IN high pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- La pressione di alimentazione è eccessiva.
- Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-756 %sPump 2 IN high pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- La pressione di alimentazione è eccessiva.
- Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-757 %sPump 2 OUT low pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare che la pompa ruoti insieme al motore.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-758 %sPump 2 OUT low pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare che la pompa ruoti insieme al motore.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-759 %sPump 2 OUT high pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
- Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente.
- Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione del catalizzatore.
- Accertarsi che la valvola di miscelazione del catalizzatore non sia guasta.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-760 %sPump 2 OUT high pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
- Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente.
- Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione del catalizzatore.
- Accertarsi che la valvola di miscelazione del catalizzatore non sia guasta.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-761 %sPump 2 fluid flow rate > set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 2, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente superiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2.
- Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fattore KFT corretto, come indicato dal Produttore.

Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

PNT1-762 %sPump 2 fluid flow rate < set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 2, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente inferiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

- Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2.
- Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fattore KFT corretto, come indicato dal Produttore.

Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

PNT1-763 %sPump 2 zero fluid flow rate detected

Causa: La portata di fluido misurata alla pompa 2 è stata pari a zero. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Una rottura nelle tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore.

Rimedio: Verificare l'integrità dell'accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa. Assicurarsi che le tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore non presentino perdite.

PNT1-764 %sPump 2 motor velocity limit

Causa: La velocità del motore della pompa 2 ha superato il limite massimo. La velocità del motore sarà ridotta in modo che rientri entro i limiti previsti. La velocità del motore della pompa 1 sarà a propria volta diminuita per mantenere costante il rapporto di miscelazione.

Rimedio: Abbassare la portata di erogazione entro i limiti di velocità ammissibili per il motore.

PNT1-765 %sPump 2 motor servo not ready

Causa: Il servo per il motore della pompa 2 non è pronto. Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina.

Rimedio: Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT1-766 %sPump 2 totals differ > tolerance

Causa: La quantità totale di prodotto effettivamente erogato in uscita dalla pompa 2, rilevata dal misuratore di portata, è diversa da quella prevista. La differenza è superiore alla tolleranza specificata.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2.
- Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fattore KFT corretto, come indicato dal Produttore.

Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

- Verificare che la pompa 2 non presenti eccessiva usura.

PNT1-767 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare anche che i parametri relativi alla temporizzazione delle operazioni siano corretti.

PNT1-768 (%s) Non-increasing cal table

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta perché i valori inseriti nella tabella di calibrazione non aumentano all'aumentare del comando di portata desiderata.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che il tempo di ritardo sul comando di velocità (utilizzato per consentire la stabilizzazione del regime di rotazione del motore) sia impostato ad un tempo sufficiente.

PNT1-769 (%s) Zero PSI

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta. Questo può accadere perché è stata rilevata una pressione pari a zero psi mentre il sistema IPC stava determinando il valore di massima portata durante la calibrazione automatica. Questa situazione si può verificare anche quando il sistema IPC determina uno dei punti di calibrazione.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che il tempo di ritardo sul comando di velocità (utilizzato per consentire la stabilizzazione del regime di rotazione del motore) sia impostato ad un tempo sufficiente. Se il parametro di configurazione 'Max speed cap:' era abilitato, assicurarsi che il valore impostato per il parametro 'User speed cap:' non sia troppo elevato - la pressione potrebbe alla fine raggiungere il proprio limite massimo ai valori di velocità più alti. Un'azione alternativa potrebbe essere quella di disabilitare il parametro 'Max speed cap:'

PNT1-770 (%s) Set Color Valve

Causa: Durante l'impostazione di una valvola colore si è verificato un errore.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-771 %s Res:Hrd ratio is 0.0:0.0

Causa: Per il colore identificato nel messaggio di errore è stato definito un rapporto di miscelazione predefinito (0.0:0.0). Le pompe del sistema IPC possono funzionare solo quando è definito un rapporto di miscelazione diverso da zero.

Rimedio: Modificare il rapporto di miscelazione predefinito per questo colore nel menu SETUP, Color, Detail.

PNT1-778 %sPump 1 IN low pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per la resina è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-779 %sPump 1 IN low pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per la resina è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-780 %sPump 1 IN high pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- La pressione di alimentazione è eccessiva.
- Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-781 %sPump 1 IN high pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- La pressione di alimentazione è eccessiva.
- Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-782 %sPump 1 OUT low pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per la resina è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare che la pompa ruoti insieme al motore.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-783 %sPump 1 OUT low pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per la resina è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare che la pompa ruoti insieme al motore.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-784 %sPump 1 OUT high pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.

Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.

- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
- La valvola per la resina è guasta.
- Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente.
- Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione della resina.
- Accertarsi che la valvola di miscelazione della resina non sia guasta.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-785 %sPump 1 OUT high pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.

Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.

- L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
- La valvola per la resina è guasta.
- Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente.
- Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione della resina.
- Accertarsi che la valvola di miscelazione della resina non sia guasta.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-786 %sPump 1 fluid flow rate > set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 1, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente superiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1.
- Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fattore KFT corretto, come indicato dal Produttore.

Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

PNT1-787 %sPump 1 fluid flow rate < set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 1, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente inferiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1.
- Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fattore KFT corretto, come indicato dal Produttore.

Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

PNT1-788 %sPump 1 zero fluid flow rate detected

Causa: La portata di fluido misurata alla pompa 1 è stata pari a zero. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Una rottura nelle tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore.

Rimedio: Verificare l'integrità dell'accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa. Assicurarsi che le tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore non presentino perdite.

PNT1-789 %sPump 1 motor velocity limit

Causa: La velocità del motore della pompa 1 ha superato il limite massimo. La velocità del motore sarà ridotta in modo che rientri entro i limiti previsti. La velocità del motore della pompa 2 sarà a propria volta diminuita per mantenere costante il rapporto di miscelazione.

Rimedio: Abbassare la portata di erogazione entro i limiti di velocità ammissibili per il motore.

PNT1-790 %sPump 1 motor servo not ready

Causa: Il servo per il motore della pompa 1 non è pronto. Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina.

Rimedio: Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT1-791 %sPump 1 totals differ > tolerance

Causa: La quantità totale di prodotto effettivamente erogato in uscita dalla pompa 1, rilevata dal misuratore di portata, è diversa da quella prevista. La differenza è superiore alla tolleranza specificata.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1.
- Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fattore KFT corretto, come indicato dal Produttore.

Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

- Verificare che la pompa 1 non presenti eccessiva usura.

PNT1-798 %sPump 2 IN low pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-799 %sPump 2 IN low pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-800 %sPump 2 IN high pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- La pressione di alimentazione è eccessiva.
- Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-801 %sPump 2 IN high pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- La pressione di alimentazione è eccessiva.
- Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
- Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).
- Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT1-802 %sPump 2 OUT low pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare che la pompa ruoti insieme al motore.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-803 %sPump 2 OUT low pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
- La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
- L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- La pressione di alimentazione è troppo bassa.
- La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione bassa sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso.
- Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta.
- Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata.
- Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici.
- Verificare che la pompa ruoti insieme al motore.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-804 %sPump 2 OUT high pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.

Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.

- L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente.
- Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione del catalizzatore.
- Accertarsi che la valvola di miscelazione del catalizzatore non sia guasta.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-805 %sPump 2 OUT high pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente.
Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
- La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
- I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.

Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.

- L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
- La valvola per il catalizzatore è guasta.
- Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato.
- Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata.
- Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente.
- Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite.
- Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione del catalizzatore.
- Accertarsi che la valvola di miscelazione del catalizzatore non sia guasta.
- Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT1-806 %sPump 2 fluid flow rate > set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 2, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente superiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

PNT1-807 %sPump 2 fluid flow rate < set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 2, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente inferiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2.
- Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fattore KFT corretto, come indicato dal Produttore.

Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

PNT1-808 %sPump 2 zero fluid flow rate detected

Causa: La portata di fluido misurata alla pompa 2 è stata pari a zero. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

- Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
- Una rottura nelle tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore.

Rimedio: Verificare l'integrità dell'accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa. Assicurarsi che le tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore non presentino perdite.

PNT1-809 %sPump 2 motor velocity limit

Causa: La velocità del motore della pompa 2 ha superato il limite massimo. La velocità del motore sarà ridotta in modo che rientri entro i limiti previsti. La velocità del motore della pompa 1 sarà a propria volta diminuita per mantenere costante il rapporto di miscelazione.

Rimedio: Abbassare la portata di erogazione entro i limiti di velocità ammissibili per il motore.

PNT1-810 %sPump 2 motor servo not ready

Causa: Il servo per il motore della pompa 2 non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT1-811 %sPump 2 totals differ > tolerance

Causa: La quantità totale di prodotto effettivamente erogato in uscita dalla pompa 2, rilevata dal misuratore di portata, è diversa da quella prevista. La differenza è superiore alla tolleranza specificata.

Rimedio: Controllare le seguenti condizioni:

- Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2.
- Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fattore KFT corretto, come indicato dal Produttore.

Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di *vuoto di prodotto* nella pompa.

- Verificare che la pompa 2 non presenti eccessiva usura.

PNT1-812 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che i parametri relativi alla temporizzazione delle operazioni siano corretti.

PNT1-813 (%s) Non-increasing cal table

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta perché i valori inseriti nella tabella di calibrazione non aumentano all'aumentare del comando di portata desiderata.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che il tempo di ritardo sul comando di velocità (utilizzato per consentire la stabilizzazione del regime di rotazione del motore) sia impostato ad un tempo sufficiente.

PNT1-814 (%s) Zero PSI

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta perché è stata rilevata una pressione pari a zero psi mentre il sistema IPC stava determinando la massima portata durante la calibrazione automatica, oppure mentre stava definendo uno dei punti di calibrazione.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che il tempo di ritardo sul comando di velocità (utilizzato per consentire la stabilizzazione del regime di rotazione del motore) sia impostato ad un tempo sufficiente. Se il parametro di configurazione 'Max speed cap:' era abilitato, assicurarsi che il valore impostato per il parametro 'User speed cap:' non sia troppo elevato - la pressione potrebbe alla fine raggiungere il proprio limite massimo ai valori di velocità più alti. Un'azione alternativa potrebbe essere quella di disabilitare il parametro 'Max speed cap:' e ri-calibrare.

PNT1-815 (%s) Set Color Valve

Causa: Durante l'impostazione di una valvola colore si è verificato un errore.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-816 %s Res:Hrd ratio is 0.0:0.0

Causa: Per il colore identificato nel messaggio di errore è stato definito un rapporto di miscelazione predefinito (0.0:0.0). Le pompe del sistema IPC possono funzionare solo quando è definito un rapporto di miscelazione diverso da zero.

Rimedio: Modificare il rapporto di miscelazione predefinito per questo colore nel menu SETUP, Color, Detail.

PNT1-823 %sHIGH ServoBell TORQUE

Causa: Il valore di coppia della ServoBell eccede il valore limite di sicurezza.

Rimedio: Determinare la causa dell'innalzamento del valore di coppia e risolvere il problema.

PNT1-824 %sServoBell motor not ready

Causa: Il servo motore per la ServoBell non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT1-825 %sCalibration Aborted

Causa: La calibrazione automatica della ServoBell è stata interrotta.

Rimedio: Abbassare la velocità di svuotamento con il parametro Cal Empty Speed. Assicurarsi che la valvola di apertura dell'applicatore non sia intasata e che si possa aprire completamente. Verificare che il limite software non ecceda i 2 mm.

PNT1-826 %sCalibration Time Out

Causa: La calibrazione automatica della ServoBell è stata interrotta a causa dell'eccessiva durata dell'operazione di determinazione, da parte del sistema IPC, della posizione di serbatoio vuoto.

Rimedio: Assicurarsi che non siano presenti allarmi e che il motore della ServoBell giri regolarmente durante la procedura di calibrazione.

PNT1-827 %sCanister Calibration Successful

Causa: La calibrazione automatica della ServoBell è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-828 %sBad Status from set_prax_spd

Causa: Si è tentato di muovere la ServoBell oppure la SpeedDock, ma è stato rilevato che la funzione set_prax_spd ha generato uno stato non corretto.

Rimedio: Determinare la causa dello stato non corretto, poi risolvere il problema.

PNT1-829 %sHIGH SpeedDock TORQUE

Causa: Il valore di coppia del riempimento rapido eccede il valore limite di sicurezza.

Rimedio: Determinare la causa dell'innalzamento del valore di coppia e risolvere il problema.

PNT1-830 %sSpeedDock motor not ready

Causa: Il servo motore per il riempimento rapido non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT1-831 %s

Causa: Si è tentato di estendere o ritrarre lo spintore al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Verificare il sensore di estensione o richiamo sul lato A o B della stazione di riempimento rapido SpeedDock. Assicurarsi che lo spintore sia completamente esteso o ritratto sui lati A e B. Verificare che per questa operazione sia disponibile pressione di aria sufficiente e che le tubazioni siano collegate.

PNT1-832 %s

Causa: Si è tentato di estendere o ritrarre la valvola al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Verificare il sensore di estensione o richiamo sul lato A o B della stazione di riempimento rapido SppedDock. Se si è presentato un allarme durante l'estensione, assicurarsi che lo spintore sia completamente esteso alla stazione di riempimento rapido, lato A o B. Se Se si è presentato un allarme durante il richiamo dello spintore, assicurarsi che esso sia completamente ritratto alla stazione di riempimento rapido, lato A o B, e che la valvola non sia bloccata nello stato di esteso. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia sufficiente per questa operazione e che le tubazioni di aria in entrata siano collegate correttamente.

PNT1-833 %sHIGH ServoBell TORQUE

Causa: Il valore di coppia della ServoBell eccede il valore limite di sicurezza.

Rimedio: Determinare la causa dell'innalzamento del valore di coppia e risolvere il problema.

PNT1-834 %sServoBell motor not ready

Causa: Il servo motore per la ServoBell non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT1-835 %sCalibration Aborted

Causa: Il servo motore per la ServoBell non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT1-836 %sCalibration Time Out

Causa: La durata delle operazioni per la determinazione della posizione di serbatoio vuoto, durante la procedura di calibrazione automatica della ServoBell, ha superato il tempo limite stabilito.

Rimedio: Assicurarsi che non siano presenti allarmi e che il motore della ServoBell giri regolarmente durante la procedura di calibrazione.

PNT1-837 %sCanister Calibration Successful

Causa: La calibrazione automatica della ServoBell è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-838 %sBad Status from set_prax_spd

Causa: Si è tentato di muovere la ServoBell oppure la SpeedDock, ma è stato rilevato che la funzione set_prax_spd ha generato uno stato non corretto.

Rimedio: Determinare la causa dello stato non corretto, poi risolvere il problema.

PNT1-839 %sHIGH SpeedDock TORQUE

Causa: Il valore di coppia del riempimento rapido eccede il valore limite di sicurezza.

Rimedio: Determinare la causa dell'innalzamento del valore di coppia e risolvere il problema.

PNT1-840 %sSpeedDock motor not ready

Causa: Il servo motore per il riempimento rapido non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT1-841 %s

Causa: Si è tentato di estendere o ritrarre lo spintore al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Verificare il sensore di estensione o richiamo sul lato A o B della stazione di riempimento rapido SpeedDock. Assicurarsi che lo spintore sia completamente esteso o ritratto sui lati A e B. Verificare che per questa operazione sia disponibile pressione di aria sufficiente e che le tubazioni siano collegate.

PNT1-842 %s

Causa: Si è tentato di estendere o ritrarre la valvola al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Verificare il sensore di estensione o richiamo sul lato A o B della stazione di riempimento rapido SpeedDock. Se si è presentato un allarme durante l'estensione, assicurarsi che lo spintore sia completamente esteso alla stazione di riempimento rapido, lato A o B. Se Se si è presentato un allarme durante il richiamo dello spintore, assicurarsi che esso sia completamente ritratto alla stazione di riempimento rapido, lato A o B, e che la valvola non sia bloccata nello stato di esteso. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia sufficiente per questa operazione e che le tubazioni di aria in entrata siano collegate correttamente.

PNT1-843 %sOutput Press low warning

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita, se esso è troppo basso.

PNT1-844 %sOutput Press high warning

Causa: La pressione in uscita ha superato il livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita, se esso è troppo basso.

PNT1-845 %sManifold Press low warning

Causa: La pressione in uscita ha superato il livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita, se esso è troppo basso.

PNT1-846 %sManifold Press high warning

Causa: La pressione in uscita al collettore ha superato il livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita al collettore, se esso è troppo basso.

PNT1-847 %sOutput Press low alarm

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme pressione.

PNT1-848 %sOutput Press high alarm

Causa: La pressione in uscita ha superato il livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione alta, se era troppo basso.

PNT1-849 %sManifold Press low alarm

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione al collettore, se era troppo basso.

PNT1-850 %sManifold Press high alarm

Causa: La pressione al collettore ha superato il livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione al collettore, se era troppo basso.

PNT1-851 %sCalibration successful

Causa: La calibrazione è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-852 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione è stata interrotta.

Rimedio: Determinare la causa che ha portato all'interruzione della calibrazione ed eliminarla.

PNT1-853 %sNon-incr cal table

Causa: La pressione in uscita o al collettore non è aumentata all'aumentare del comando e la procedura di calibrazione è stata interrotta.

Rimedio: Identificare la causa del mancato aumento della pressione ed eliminarla.

PNT1-854 %sZero Pressure

Causa: La pressione in uscita o al collettore è scesa a zero dopo l'emissione di un comando e la procedura di calibrazione è stata interrotta.

Rimedio: Identificare la causa dell'azzeramento della pressione ed eliminarla.

PNT1-859 %sOutput Press low warning

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita, se esso è troppo alto.

PNT1-860 %sOutput Press high warning

Causa: La pressione in uscita ha superato il livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita, se esso è troppo basso.

PNT1-861 %sManifold Press low warning

Causa: La pressione al collettore è scesa al di sotto del livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione al collettore, se esso è troppo alto.

PNT1-862 %sManifold Press high warning

Causa: La pressione al collettore ha superato il livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione al collettore, se esso è troppo basso.

PNT1-863 %sOutput Press low alarm

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione alta, se era troppo alto.

PNT1-864 %sOutput Press high alarm

Causa: La pressione in uscita ha superato il livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione alta, se era troppo basso.

PNT1-865 %sManifold Press low alarm

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione al collettore, se era troppo basso.

PNT1-866 %sManifold Press high alarm

Causa: La pressione al collettore ha superato il livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione al collettore, se era troppo basso.

PNT1-867 %sCalibration successful

Causa: La calibrazione è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT1-868 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione è stata interrotta.

Rimedio: Determinare la causa che ha portato all'interruzione della calibrazione ed eliminarla.

PNT1-869 %sNon-incr cal table

Causa: La pressione in uscita o al collettore non è aumentata all'aumentare del comando e la procedura di calibrazione è stata interrotta.

Rimedio: Identificare la causa del mancato aumento della pressione ed eliminarla.

PNT1-870 %sZero Pressure

Causa: La pressione in uscita o al collettore è scesa a zero dopo l'emissione di un comando e la procedura di calibrazione è stata interrotta.

Rimedio: Identificare la causa della pressione a zero ed eliminarla.

PNT1-875 %sBad preset index [%d]

Causa: L'indice del preset non è compreso nei limiti ((1-MAX_PRESET(20)).

Rimedio: Correggere l'indice immesso per l'istruzione Preset[] e Preset[R[]].

PNT1-876 %sNo preset data (syscolor=[%s])

Causa: Non sono presenti dati di preset per il colore indicato nel messaggio di errore.

Rimedio: Verificare i dati inseriti nella tabella di preset ([PAPS1].preset_data o [PAPS2].preset_data in caso di configurazione Dual Arm).

PNT1-877 %sNo estat data (syscolor=[%s])

Causa: Non sono presenti dati di tensione elettrostatica per il colore indicato nel messaggio di errore.

Rimedio: Verificare i dati nella tabella di preset ([PAPSSCHG].preset_data).

PNT1-882 %sBad preset index [%d]

Causa: L'indice del preset non è compreso nei limiti ((1-MAX_PRESET(20)).

Rimedio: Correggere l'indice immesso per l'istruzione Preset[] e Preset[R[]].

PNT1-883 %sNo preset data (syscolor=[%s])

Causa: Non sono presenti dati di preset per il colore indicato nel messaggio di errore.

Rimedio: Verificare i dati inseriti nella tabella di preset ([PAPS1].preset_data o [PAPS2].preset_data in caso di configurazione Dual Arm).

PNT1-884 %sNo estat data (syscolor=[%s])

Causa: Non sono presenti dati di tensione elettrostatica per il colore indicato nel messaggio di errore.

Rimedio: Verificare i dati nella tabella di preset ([PAPSSCHG].preset_data).

PNT1-889 Wrong valve state in EMPTY CAN event-%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Empty Can (svuotamento del serbatoio) non sono stati rispettati.

Rimedio: Per correggere il problema, assicurarsi che le valvole pDump oppure pPE + pTRIG siano attivate nei passi che precedono l'evento Empty Can.

PNT1-890 Wrong valve state in FAST FILL event-%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Fast Fill (riempimento rapido) non sono stati rispettati.

Rimedio: Per risolvere il problema, assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nei passi che precedono l'evento Fast Fill.

PNT1-891 Wrong valve state in CAN FULL event-%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Can Full (serbatoio pieno) non sono stati rispettati.

Rimedio: Per risolvere il problema, assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nei passi che precedono l'evento Can Fill.

PNT1-892 Wrong valve state in PRESET motion-%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Gli interblocchi legati ad un'istruzione di preset non sono stati rispettati.

Rimedio: Assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nello stesso passo in cui si trova l'istruzione Preset legata al movimento, se si sta ritraendo il serbatoio. Assicurarsi che le valvole pDump oppure pPE + pTRIG siano attivate nello stesso passo in cui si viene eseguita l'istruzione Preset, se si sta estendendo il serbatoio.

PNT1-893 Canister Dir - retracting: %s

Causa: Si è tentato di ritrarre il serbatoio, ma lo stato della valvola non è corretto. Questo potrebbe essersi verificato durante un ciclo di riempimento o un altro movimento comandato all'asse di processo.

Rimedio: Verificare che le valvole di controllo del cambio colore siano nello stato corretto. La valvola pCI deve essere ON.

PNT1-894 Low can Pressure after Fill: %s

Causa: Un ciclo di riempimento è appena stato completato, ma la pressione del fluido nel serbatoio è inferiore al minimo previsto.

Rimedio: Aumentare il parametro Minimum Fill Torque nel menu di configurazione, oppure verificare che il serbatoio sia pieno di fluido (misurare la pressione del fluido in entrata).

PNT1-895 Canister Dir - extending: %s

Causa: Si è tentato di estendere il serbatoio, ma lo stato della valvola non è corretto. Questo potrebbe essersi verificato durante un ciclo di lavaggio o un altro movimento comandato all'asse di processo.

Rimedio: Verificare che le valvole di controllo del cambio colore siano nello stato corretto. La valvola pDump deve essere ON, oppure le valvole pPE + TRIG devono essere ON. Verificare che la valvola pCI sia OFF.

PNT1-896 Zero Flow Programmed: %s

Causa: Nella sequenza di cambio colore è stato programmato un livello di portata pari a zero.

Rimedio: Assicurarsi che la portata sia impostata correttamente nei dati di preset per il cambio colore.

PNT1-897 %sHIGH Negative Canister TORQUE

Causa: La forza massima di compressione esercitata sulla vite a sfere ha superato il limite ammesso. Questo solitamente accade quando la vite a sfere è in fase di estensione.

Rimedio: Assicurarsi che la velocità del serbatoio non sia troppo elevata mentre è in corso l'erogazione sul pezzo. Assicurarsi che le valvole pTrig e pCE siano aperte durante l'esecuzione del ciclo Job. Verificare che l'ugello dell'iniettore non sia intasato. Siccome l'ugello finale dell'applicatore ha un diametro minore, assicurarsi che esso non sia occluso da vernice solidificata. Verificare che la valvola pDUMP stia funzionando correttamente durante il ciclo di lavaggio. Se la vite senza fine è usurata, deve essere sostituita.

PNT1-898 %sHIGH Positive Canister TORQUE

Causa: La forza massima di trazione esercitata sulla vite a sfere ha superato il limite ammesso. Questo solitamente accade quando la vite a sfere è in fase di ritrazione. Potrebbe essere presente vuoto all'interno del serbatoio e ciò potrebbe provocare una coppia eccessiva quando il motore ritrae il pistone del serbatoio stesso.

Rimedio: Assicurarsi che la velocità di ritrazione non sia eccessiva durante il ciclo di riempimento rapido. Verificare che le valvole pCI e pCC siano aperte durante i cicli di riempimento,

PNT1-899 %sAir in Canister detected

Causa: Il pistone è stato ritratto dopo la sequenza di riempimento, ma è stata misurata una coppia sulla faccia del pistone. Se il serbatoio è pieno di fluido, non deve essere presente alcuna coppia e, quindi, deve esservi aria miscelata al prodotto.

Rimedio: Verificare l'alimentazione del prodotto per il colore corrente nel serbatoio per accertarsi che non vi sia introduzione di aria nelle tubazioni della vernice.

PNT1-900 %sLow Trigger Torque

Causa: La soglia di coppia sul motore del serbatoio non ha raggiunto il livello minimo durante il passo in cui sia ha il transito attraverso la valvola di apertura dell'applicatore durante il ciclo di riempimento o di rabbocco.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

1. Verificare l'alimentazione del prodotto per il colore corrente nel serbatoio.
2. Ridurre il valore di soglia della coppia.
3. Ridurre il valore di timeout riferito al transito attraverso la valvola di apertura dell'applicatore.

PNT1-901 Wrong valve state in EMPTY CAN event%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Empty Can (svuotamento del serbatoio) non sono stati rispettati.

Rimedio: Per correggere il problema, assicurarsi che le valvole pDump oppure pPE + pTRIG siano attivate nei passi che precedono l'evento Empty Can.

PNT1-902 Wrong valve state in FAST FILL event%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Fast Fill (riempimento rapido) non sono stati rispettati.

Rimedio: Per risolvere il problema, assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nei passi che precedono l'evento Fast Fill.

PNT1-903 Wrong valve state in CAN FULL event%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Can Full (serbatoio pieno) non sono stati rispettati.

Rimedio: Per risolvere il problema, assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nei passi che precedono l'evento Can Fill.

PNT1-904 Wrong valve state in PRESET motion%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Gli interblocchi legati ad un'istruzione di preset non sono stati rispettati.

Rimedio: Assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nello stesso passo in cui si trova l'istruzione Preset legata al movimento, se si sta ritraendo il serbatoio. Assicurarsi che le valvole pDump oppure pPE + pTRIG siano attivate nello stesso passo in cui si viene eseguita l'istruzione Preset, se si sta estendendo il serbatoio.

PNT1-905 Canister Dir - retracting: %s

Causa: Si è tentato di ritrarre il serbatoio, ma lo stato della valvola non è corretto. Questo potrebbe essersi verificato durante un ciclo di riempimento o un altro movimento comandato all'asse di processo.

Rimedio: Verificare che le valvole di controllo del cambio colore siano nello stato corretto. La valvola pCI deve essere ON.

PNT1-906 Low can Pressure after Fill: %s

Causa: Un ciclo di riempimento è appena stato completato, ma la pressione del fluido nel serbatoio è inferiore al minimo previsto.

Rimedio: Aumentare il parametro Minimum Fill Torque nel menu di configurazione, oppure verificare che il serbatoio sia pieno di fluido (misurare la pressione del fluido in entrata).

PNT1-907 Canister Dir - extending: %s

Causa: Si è tentato di estendere il serbatoio, ma lo stato della valvola non è corretto. Questo potrebbe essersi verificato durante un ciclo di lavaggio o un altro movimento comandato all'asse di processo.

Rimedio: Verificare che le valvole di controllo del cambio colore siano nello stato corretto. La valvola pDump deve essere ON, oppure le valvole pPE + TRIG devono essere ON. Verificare che la valvola pCI sia OFF.

PNT1-908 Zero Flow Programmed: %s

Causa: Nella sequenza di cambio colore è stato programmato un livello di portata pari a zero nei dati di Preset.

Rimedio: Assicurarsi che la portata sia impostata correttamente nei dati di preset per il cambio colore.

PNT1-909 %sHIGH Negative Canister TORQUE

Causa: La forza massima di compressione esercitata sulla vite a sfere ha superato il limite ammesso. Questo solitamente accade quando la vite senza fine è in fase di estensione.

Rimedio: Assicurarsi che la velocità del serbatoio non sia troppo elevata mentre è in corso l'erogazione sul pezzo. Assicurarsi che le valvole pTrig e pCE siano aperte durante l'esecuzione del ciclo Job. Verificare che l'ugello dell'iniettore non sia intasato. Siccome l'ugello finale dell'applicatore ha un diametro minore, assicurarsi che esso non sia occluso da vernice solidificata. Verificare che la valvola pDUMP stia funzionando correttamente durante il ciclo di lavaggio. Se la vite senza fine è usurata, deve essere sostituita.

PNT1-910 %sHIGH Positive Canister TORQUE

Causa: La forza massima di trazione esercitata sulla vite a sfere ha superato il limite ammesso. Questo solitamente accade quando la vite senza fine è in fase di ritrazione. Potrebbe essere presente vuoto all'interno del serbatoio e ciò potrebbe provocare una coppia eccessiva quando il motore ritrae il pistone del serbatoio stesso.

Rimedio: Assicurarsi che la velocità di ritrazione non sia eccessiva durante il ciclo di riempimento rapido. Verificare che le valvole pCI e pCC siano aperte durante i cicli di riempimento,

PNT1-911 %sAir in Canister detected

Causa: Il pistone è stato ritratto dopo la sequenza di riempimento, ma è stata misurata una coppia sulla faccia del pistone. Se il serbatoio è pieno di fluido, non deve essere presente alcuna coppia e, quindi, deve esservi aria miscelata al prodotto.

Rimedio: Verificare l'alimentazione del prodotto per il colore corrente nel serbatoio per accertarsi che non vi sia introduzione di aria nelle tubazioni della vernice.

PNT1-912 %sLow Trigger Torque

Causa: La soglia di coppia sul motore del serbatoio non ha raggiunto il livello minimo durante il passo in cui sia ha il transito attraverso la valvola di apertura dell'applicatore durante il ciclo di riempimento o di rabbocco.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

1. Verificare l'alimentazione del prodotto per il colore corrente nel serbatoio.
2. Ridurre il valore di soglia della coppia.
3. Ridurre il valore di timeout riferito al transito attraverso la valvola di apertura dell'applicatore.

4.14.6 Codici di allarme PNT2

PNT2-001 Unknown PAINTtool error

Causa: Il software PaintTool ha generato un errore di natura sconosciuta.

Rimedio: Ricercare la causa del problema consultando il registro storico degli allarmi sul display della tastiera di programmazione.

PNT2-002 Press master reset

Causa: Il sistema è in condizione di errore.

Rimedio: Premere il tasto RESET per eliminare l'allarme.

PNT2-003 Reset failure

Causa: La procedura di eliminazione dell'allarme non è riuscita.
Rimedio: Eliminare l'eventuale errore e ritentare l'operazione di ripristino del funzionamento.

PNT2-004 Robot Servos Disabled

Causa: La disconnessione del servo è stata attivata.
Rimedio: Disattivare la disconnessione del servo.

PNT2-005 Production mode is disabled

Causa: Il segnale di ingresso che abilita la produzione è OFF.
Rimedio: Nessuno.

PNT2-006 REMOTE switch must be REMOTE

Causa: AccuStat non ha potuto raggiungere il limite superiore di portata entro il numero di tentativi impostati nella schermata di calibrazione. Il limite di portata superiore non può essere raggiunto. Il limitatore di flusso è troppo piccolo. La portata o la retroazione della posizione del serbatoio non sono stabili.
Rimedio: Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente. Verificare il limite di portata superiore nei dati di colore. Verificare i parametri dell'applicatore per accertarsi che il loro limite massimo non sia inferiore a quello stabilito nei dati del colore AccuStat. Aumentare la tolleranza nei livelli alto/basso di calibrazione o il numero di tentativi nella schermata SETUP, AccuStat. Controllare la retroazione.

PNT2-007 Machine lock is ON

Causa: Gli impulsi di comando calcolati sono inferiori al valore minimo di uscita per il parametro dell'applicatore (200 impulsi a bassa risoluzione oppure 1600 ad alta risoluzione). Il limitatore di flusso è troppo grande oppure il regolatore non sta funzionando correttamente.
Rimedio: Diminuire il flusso con un limitatore più piccolo. Oppure modificare le impostazioni relative ai valori alto e basso di portata nei dati per il colore interessato.

PNT2-008 Robot motion is not enabled

Causa: La banda di tolleranza è troppo stretta (bassa) oppure il regolatore non sta funzionando correttamente. Il guadagno adattativo per quel colore potrebbe essere troppo basso e la portata non si adegua abbastanza velocemente. Il potenziometro non funziona correttamente. Il ritardo del meccanismo di apertura dell'applicatore potrebbe non essere corretto se diversi comandi di apertura e chiusura sono troppo ravvicinati tra loro.
Rimedio: Verificare il funzionamento del regolatore e le impostazioni del guadagno adattativo nei dati per il colore AccuStat relativi alla valvola interessata. Verificare anche che i tempi di ritardo del meccanismo di apertura dell'applicatore siano impostati correttamente.

PNT2-009 %sFailed to pause robot task

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di job non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di job valido.

PNT2-010 %sFailed to abort robot task

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di tutone non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di tutone valido.

PNT2-011 %sRobot task has faulted

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di ritocco non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di ritocco valido.

PNT2-012 %sFailed to run robot task

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di colore non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di colore valido.

PNT2-013 %sInvalid job received

Causa: Il programma da eseguire in produzione non è caricato.
Rimedio: Prima di essere eseguito in produzione, il programma deve essere caricato in memoria.

PNT2-014 Invalid job %s in queue

Causa: Prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione, il sistema verifica che nel serbatoio sia presente una quantità di prodotto sufficiente (impulsi da posizione del cilindro >= impulsi da totalizzazione della portata). Questo allarme può presentarsi se l'attesa del riempimento del serbatoio non viene soddisfatta. Le possibili cause sono la presenza di aria nel serbatoio causata da cicli di cambio colore non corretti oppure la lettura non stabile della posizione del potenziometro lineare. Spesso questo errore viene generato per il fatto che l'aria non è stata spinta all'esterno attraverso la valvola di scarico rapido prima dell'apertura della valvola di riempimento.

Rimedio: Assicurarsi che il prodotto abbia raggiunto la stazione di riempimento prima di attivare la fase di apertura della valvola di riempimento, Tentare di aumentare il tempo dedicato al riempimento della tubazione del prodotto prima di aprire la valvola di riempimento, Se rimane aria nel serbatoio, una volta che viene riapplicata pressione al pistone, essa viene compressa e, di conseguenza, la posizione del cilindro scende al di sotto del livello misurato di riempimento,

PNT2-015 Invalid color %s in queue

Causa: La sequenza di calibrazione, per la valvola colore sezionata per la calibrazione automatica, è terminata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-016 Job queue is full

Causa: Se l'applicatore viene disabilitato al termine di ciascun ciclo di lavoro, la tabella non viene aggiornata in modo ibrido.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-018 Shell aborted or paused

Causa: Un'altra task ha rilevato l'interruzione o la messa in pausa della task principale.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

PNT2-019 Wait for autoprocessing to finish

Causa: L'autoelaborazione dell'ultimo programma modificato è ancora in corso.

Rimedio: Attendere che l'autoelaborazione sia completata prima di iniziare la produzione.

PNT2-021 System is in error status

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un tipo di job non valido.

Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un prefisso di job valido.

PNT2-022 Sync Que-Job passed window

Causa: Il job non è eseguito e gli impulsi encoder indicano che il pezzo ha oltrepassato il sensore di partenza (più la tolleranza). Il robot cancella lo stile dalla coda, genera questo messaggio di avviso e continua a funzionare in produzione.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-023 Sync Que-Job before window

Causa: Il job non è eseguito e gli impulsi encoder indicano che il pezzo non ha ancora interessato il sensore di partenza (meno la tolleranza). Il robot rimane in attesa che il job passi davanti al sensore di partenza, genera questo avviso e continua a funzionare in produzione.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-024 UOP's assigned but disabled!

Causa: I segnali di ingresso dell'UOP sono stati assegnati, ma sono disabilitati.

Rimedio: Se il sistema richiede l'utilizzo dei segnali UOP, essi devono essere abilitati effettuando le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce 0, NEXT, e poi la voce 6, SYSTEM.
3. Premere il tasto F1, TYPE.
4. Selezionare la voce "Config".
5. Portare il cursore alla voce Enable UI signals e impostarla a TRUE. Se il sistema non richiede l'utilizzo di questi segnali UOP, eliminare la loro assegnazione nel manu I/O.

PNT2-034 Parm %s Value beyond limits

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un tipo di job non valido.

Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un prefisso di job valido.

PNT2-039 I/O setup verified OK

Causa: Il job non è eseguito e gli impulsi encoder indicano che il pezzo ha oltrepassato il sensore di partenza (più la tolleranza). Il robot cancella lo stile dalla coda, genera questo messaggio di avviso e continua a funzionare in produzione.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-040 Error attempting to setup I/O

Causa: Le informazioni relative ai segnali I/O per un applicatore sono state cambiate in modo non corretto.

Rimedio: Verificare che il tipo di uscita, il numero di uscita, il numero di rack e slot, la posizione del primo bit ed il numero di bit siano impostati correttamente.

PNT2-054 No channel/parameter indicated

Causa: Il PLC ha inviato un indice di parametro pari a 0.

Rimedio: Correggere il problema sul PLC.

PNT2-055 Manual inputs are enabled

Causa: Quando è selezionato il modo di immissione manuale, le funzioni di immissione manuale al PLC sono abilitate.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-056 Manual inputs are disabled

Causa: Quando è selezionato il modo di immissione manuale, le funzioni di immissione manuale al PLC sono abilitate.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-057 Manual enabled during motion

Causa: Il modo manuale è stato abilitato mentre un movimento era in corso.

Rimedio: Prima di poter selezionare il modo manuale, tutti i movimenti devono essere terminati.

PNT2-058 Manual enabled in color cycle

Causa: Il modo manuale è stato abilitato mentre un cambio colore era in corso.

Rimedio: Prima di poter selezionare il modo manuale, il ciclo di cambio colore deve essere terminato.

PNT2-059 TP Enabled in cycle

Causa: La tastiera di programmazione non può essere abilitata mentre un ciclo di cambio colore è in corso.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-064 %s not calibrated

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Quando il sistema funziona in Tracking, questo messaggio indica che troppi pezzi sono transitati davanti al sensore di presenza pezzo entro i limiti della finestra di inseguimento.

Rimedio: Espandere i limiti della finestra di inseguimento o abbassare la velocità del convogliatore.

PNT2-065 Linetracking parameter undefined

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Uno dei parametri relativi al Line Tracking non è definito, ma è necessario per il funzionamento del sistema.

Rimedio: Assicurarsi che tutti i parametri di inseguimento siano stati impostati nel menu SETUP, Tracking.

PNT2-066 Railtrack parameter undefined

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Uno dei parametri relativi al Rail Tracking non è definito, ma è necessario per il funzionamento del sistema.

Rimedio: Assicurarsi che tutti i parametri di inseguimento siano stati impostati nel menu SETUP, Tracking.

PNT2-067 Invalid tracking frame

Causa: Si è tentato di utilizzare un numero di sistema di coordinate di tracking non valido.

Rimedio: Attualmente il software supporta i sistema di coordinate per il tracking da 1 a 6. Il numero del sistema di coordinate per il tracking deve essere maggiore di 0 e minore di 7.

PNT2-068 Encoder count rollover

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Questo avviso informa l'operatore che il conteggio degli impulsi encoder ha raggiunto il massimo positivo o il minimo negativo.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-069 %sFailed to run robot task

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Questo avviso indica che la distanza dal trigger è inferiore ad un valore predeterminato. Il segnale di presenza pezzo sarà ignorato dal controllore.

Rimedio: Ridurre il valore di minima distanza oppure sostituire il sensore di presenza pezzo.

PNT2-070 Conveyor direction incorrect

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Il robot ha determinato che il convogliatore si sta muovendo nella direzione sbagliata. Il segnale di presenza pezzo sarà ignorato dal controllore.

Rimedio: Scambiare tra loro i fili sulla scheda di multiplessaggio dei segnali encoder in modo che il conteggio sia in direzione positiva invece che negativa.

PNT2-071 %sInvalid tutone received

Causa: Per applicazioni in cui il Tracking sia di tipo lineare: Questo avviso indica che il pezzo è andato troppo avanti per poter essere trattato. Lo stile precedente o il cambio colore sono durati troppo a lungo.

Rimedio: Nessuno. Il robot ignora questo stile/colore.

PNT2-075 Extreme entry position violation

Causa: Il TCP (Line Tracking) o l'asse esteso (Rail Tracking) sono stati comandati oltre i limiti definiti nella variabile di sistema $LNCFG.$ENTRY_XTRM.

Rimedio: Modificare la variabile di sistema $LNCFG.$ENTRY_XTRM oppure cambiare i limiti che definiscono la finestra di inseguimento.

PNT2-076 Extreme exit position violation

Causa: Il TCP (Line Tracking) o l'asse esteso (Rail Tracking) sono stati comandati oltre i limiti definiti nella variabile di sistema $LNCFG.$EXIT_XTRM.

Rimedio: Modificare la variabile di sistema $LNCFG.$EXIT_XTRM oppure cambiare i limiti che definiscono la finestra di inseguimento.

PNT2-090 TP enabled during production

Causa: La tastiera di programmazione non deve essere abilitata durante la produzione.

Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione.

PNT2-091 Disable teach pendant

Causa: La tastiera di programmazione deve essere abilitata.

Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione e riprendere l'esecuzione del programma.

PNT2-092 Stop error excess

Causa: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-023.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-023.

PNT2-093 Move error excess

Causa: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-024.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-024.

PNT2-094 DEADMAN switch RELEASED

Causa: Durante l'esecuzione di un'operazione, è stato rilasciato il pulsante di uomo-morto. L'operazione è stata interrotta.

Rimedio: Premere e tenere premuto il pulsante di uomo-morto per continuare la procedura.

PNT2-095 Fence open during production

Causa: Sulla scheda di controllo delle emergenze, i circuiti FENCE1 e FENCE2 sono aperti.

Rimedio: Determinare la causa dell'apertura dei circuiti FENCE1 e FENCE2 e correggere il problema.

PNT2-096 UOP immediate stop detected

Causa: Segnale UOP di ingresso IMSTP (Arresto immediato) non asserito.

Rimedio: Se si utilizzano i segnali UOP, eliminare la causa dell'allarme. Se i segnali UOP non sono utilizzati, richiamare il menu I/O, azzerare l'assegnazione dei segnali UOP, spegnere e riaccendere il controllore.

PNT2-097 HOLD active

Causa: Un segnale di HOLD, da UOP o da tastiera di programmazione, è stato attivato.

Rimedio: Rimuovere la condizione di HOLD.

PNT2-098 Track destination gone

Causa: Destinazione fuori dalla finestra.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto. Per evitare che questo accada, correggere le posizioni interessate, modificare la velocità del convogliatore o modificare i limiti della finestra.

PNT2-099 PC serial interface fault

Causa: Il collegamento seriale di interfaccia con il PC ha generato un errore.

Rimedio: Verificare lo stato dei LED sulla scheda di interfaccia con il PC. Fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore per identificare la possibile causa del problema.

PNT2-100 OVC alarm

Causa: La corrente media calcolata dal software servo ha superato i limiti specificati.

Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-101 Limit error

Causa: La posizione registrata è al di fuori dell'area di lavoro del robot. Uno degli assi del robot non può raggiungere la posizione.

Rimedio: Ripetere la registrazione della posizione.

PNT2-102 Position not reachable

Causa: Non esiste una soluzione (conversione da coordinate cartesiane ad angoli Joint) per la posizione registrata.

Rimedio: Ripetere la registrazione della posizione.

PNT2-103 Configuration mismatch

Causa: Questa è una condizione che provoca l'arresto del robot. La configurazione del polso (Flip/No-Flip) non può cambiare durante un movimento cartesiano (lineare o circolare).

Rimedio: Ripetere la registrazione delle posizioni, utilizzando la stessa configurazione del polso (Flip o No-Flip), oppure selezionare il tipo di movimento Joint per superare il punto in cui la configurazione cambia, per poi procedere con altri movimenti cartesiani.

PNT2-104 Planner error

Causa: Il software di pianificazione delle traiettorie ha generato un errore.

Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per avere ulteriori dettagli.

PNT2-105 Unitialized position

Causa: Allarme interno di sistema.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare FANUC. Si può tentare di eliminare l'allarme spegnendo e riaccendendo il controllore.

PNT2-106 Brake fuse blown

Causa: Il fusibile dei freni sulla scheda di controllo delle emergenze è saltato. Il LED FALM sulla scheda di controllo delle emergenze dovrebbe essere acceso.

Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-107 Robot not mastered

Causa: Il robot non è masterizzato.

Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla masterizzazione nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-108 MCC alarm

Causa: Il contattore magnetico sul servo amplificatore (MCC) si è bloccato in posizione di chiuso.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-109 Discharge current alarm

Causa: L'energia di rigenerazione prodotta dai motori ha superato il limite specificato.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-110 High voltage alarm

Causa: La tensione DC nel circuito principale del servo amplificatore eccede le specifiche.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-111 High current alarm

Causa: La corrente nel circuito principale del servo amplificatore eccede le specifiche.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-112 Low voltage alarm

Causa: La tensione continua nel circuito principale del servo amplificatore è inferiore alle specifiche anche se il MCC è ON.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-113 Servo amp overheat alarm

Causa: Il servo amplificatore si è surriscaldato.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-114 Collision alarm

Causa: Il software servo ha rilevato una coppia di disturbo eccessiva e ha generato un allarme di collisione.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-115 Pulsecoder battery discon alarm

Causa: La tensione fornita dalle batterie per gli encoder è zero volt.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-116 Pulsecoder alarm

Causa: Si è verificato un allarme su un encoder del robot. Consultare la schermata ALARM sulla tastiera di programmazione per identificare il tipo di allarme.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-117 Pulsecoder battery low alarm

Causa: Le batterie per gli encoder del robot sono quasi scariche.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-118 Motor overheat occurred

Causa: Uno degli encoder del robot si è surriscaldato.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-119 Pulsecoder communication error

Causa: La scheda di controllo assi ha inviato il segnale richiesto, ma non ha ricevuto in risposta i dati dagli encoder.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-120 Pulsecoder position compare error

Causa: La velocità di retroazione eccede le specifiche.
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-121 Collision Detection (Hand Broke)

Causa:
Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-126 Operation mode T1 Selected

Causa: Il selettore modale è stato posto in posizione T1.

Rimedio: Quando la posizione del selettore modale cambia, il sistema genera un allarme. Il sistema deve essere ripristinato dopo ogni cambio di selezione modale.

PNT2-127 Operation mode T2 Selected

Causa: Il selettore modale è stato posto in posizione T2.

Rimedio: Quando la posizione del selettore modale cambia, il sistema genera un allarme. Il sistema deve essere ripristinato dopo ogni cambio di selezione modale.

PNT2-128 adj out of limit at line %s

Causa: L'entità della correzione apportata con la funzione Prog Adj eccede il limite consentito per il controllo preliminare sulla funzione stessa.

Rimedio: Verificare il registro cronologico degli allarmi per identificare l'errore di posizionamento, utilizzare la funzione Clr_Adj per azzerare il valore di correzione.

PNT2-129 I/O Hardware not installed

Causa: L'hardware I/O selezionato non è fisicamente installato nel controllore.

Rimedio: Assicurarsi che l'hardware I/O selezionato sia installato correttamente nel controllore.

PNT2-130 Data Error (see FR:dterrors.ls)

Causa: Il file con i dati per la configurazione automatica dei segnali I/O contiene errori,

Rimedio: Visualizzare il file FR:dterrors.ls per ottenere la descrizione dell'errore unitamente al numero di linea in cui si è verificato.

PNT2-131 Servo Disconnect

Causa: Il servo amplificatore non è collegato.

Rimedio: Riconnettere il servo e premere il tasto RESET.

PNT2-132 Chain 1 (+24v) abnormal

Causa: Si è verificato un problema sul canale 1 della catena delle emergenze (+24V).

Rimedio: Verificare il circuito della catena 1 delle emergenze (+24V). Impostare la voce CHAIN FAILURE detection a TRUE nel menu SYSTEM, Config, e premere il pulsante RESET sulla tastiera di programmazione.

PNT2-133 Chain 2 (0v) abnormal

Causa: Si è verificato un problema sul canale 2 della catena delle emergenze (0V).

Rimedio: Riparare il circuito della catena 2 delle emergenze (0V). Impostare la voce CHAIN FAILURE detection a TRUE nel menu SYSTEM, Config. Premere il pulsante RESET sulla tastiera di programmazione.

PNT2-134 NTED input

Causa: Il dispositivo esterno di abilitazione della tastiera di programmazione è rilasciato.

Rimedio: Premere il dispositivo esterno di abilitazione della tastiera di programmazione e premere il tasto RESET.

PNT2-135 TP OFF in T1,T2/Door open

Causa: La tastiera di programmazione è disabilitata se il selettore modale è in T1 on T2. Oppure la porta del controllore è aperta o le connessioni hardware non sono corrette.

Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione, chiudere la porta del controllore e premere il tasto RESET. Se il reset non ha effetto, correggere il collegamento hardware.

PNT2-136 Deadman switch released

Causa: Il pulsante di uomo-morto è stato rilasciato.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-137 Short term Chain abnormal

Causa: Il sistema ha rilevato un allarme sulla catena delle emergenze dovuto a commutazioni troppo rapide dei dispositivi di sicurezza.

Rimedio: Se questo allarme si presenta insieme a quello che indica l'avvenuto rilascio del pulsante di uomo morto, rilasciarlo di nuovo per poi tornare a premerlo. Oppure, se l'errore è dovuto ad altri dispositivi di sicurezza, riprodurre la stessa situazione. Poi premere il tasto RESET. Se appaiono anche gli allarmi SRVO-230, 231, fare riferimento alla descrizione di cause e rimedi relativa a questi allarmi.

PNT2-151 Col %s range err/preset %%override

Causa: Il colore di sistema specificato contiene dati di override percentuale su un preset che non rispettano i limiti previsti.

Rimedio: Nessuno. Il valore di override percentuale su un preset è stato modificato automaticamente a quello più vicino.

PNT2-152 Data err :Col %s preset %%override

Causa: Il valore di override percentuale su un preset per un colore di sistema non è inizializzato. Questo accade quando un colore creato con una versione di software precedente viene caricato nel controllore.

Rimedio: Se l'errore si presenta ogni volta che si ha accesso alla tabella dei colori di sistema, potrebbe rendersi necessario creare una nuova tabella nel controllore.

PNT2-153 Eff. preset range err (%s)

Causa: I valori di Preset/Elettrostatica (dopo avere applicato il fattore percentuale per uno specifico numero di colore, pistola e parametro) non sono compresi nei limiti previsti.

Rimedio: Verificare che il valore di Preset/Elettrostatica nella tabella sia compreso nei limiti previsti per quel parametro. Verificare le percentuali di override definite per quel colore. Esaminare i valori di preset effettivi per verificare che siano compresi nei limiti previsti per quei parametri.

PNT2-154 Color %s data access error

Causa: Il controllore non ha avuto accesso ai dati relativi al colore di sistema specificato. I dati potrebbero non essere stati creati su questo controllore o potrebbero essere stati cancellati accidentalmente.

Rimedio: Creare nuovi dati per il colore di sistema utilizzando il menu SETUP, Colors, sulla tastiera di programmazione.

PNT2-159 Illegal code in NEXT color %s

Causa: Il prossimo numero di colore di sistema presente in coda non è valido.

Rimedio: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool. I numeri di colore di sistema vengono verificati al memento del loro inserimento nella coda.

PNT2-160 Illegal manual color %s received

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. I dati per la valvola colore, selezionata dal PLC in modo manuale, non sono stati definiti.

Rimedio: Verificare il numero di valvola del colore inviato dal PLC. Se è corretto, definire la valvola del colore utilizzando il menu SETUP, Valves.

PNT2-165 TP disabled - Calib. aborted

Causa: La calibrazione è stata interrotta perché la tastiera di programmazione è stata disabilitata durante la procedura.

Rimedio: Tenere la tastiera di programmazione abilitata durante la calibrazione. Questo non potrà essere fatto sui controllati dotati della funzione Control Reliable, dato che la tastiera di programmazione non può essere abilitata in modo auto/manuale. La calibrazione deve essere eseguita da GUI. La calibrazione non può essere eseguita dalla tastiera di programmazione per controllori dotati della funzione Control Reliable.

PNT2-166 Linear Potentiometer Unstable

Causa: Durante la fase di Auto Calibrazione, la retroazione del potenziometro lineare ha rilevato ampie fluttuazioni nella posizione del serbatoio in un piccolo arco di tempo. Se il potenziometro lineare è stato installato in modo non corretto, oppure se il magnete ha perso l'allineamento, si può verificare questo allarme.

Rimedio: Cambiare applicatore e riparare il potenziometro mal funzionante. Ripetere la calibrazione utilizzando un applicatore differente.

PNT2-167 Table not adapted, max err exceeded

Causa: Mentre sta funzionando in modo ibrido, Accustat ha determinato che una discrepanza tra la quantità di prodotto effettivamente utilizzato per la lavorazione e quella prevista è stata eccessiva per le capacità di adattamento del sistema. Le valvole del cambio colore non stanno funzionando correttamente. Solvente o aria di cambio colore sono rimasti nel serbatoio. Questo errore indica che potrebbero esservi problemi con l'applicatore. Il regolatore di pressione potrebbe non aprirsi e chiudersi regolarmente. Le dimensioni del limitatore sono cambiate. Il valore massimo di adattamento ibrido è impostato troppo basso. Il valore di guadagno per il modo ibrido è eccessivamente alto. Se il TPR è inferiore al minimo consentito, in cc, di bassa confidenza, questo minimo potrebbe essere stato impostato ad un valore troppo alto.

Rimedio: Determinare la causa della differenza rilevata. Verificare che nel regolatore, nel fluido o nei limitatori non si siano create strozzature, Verificare che il valore di guadagno per il modo ibrido nei dati per i colori di AccuStat non sia troppo alto (predefinito 20). Verificare che il fattore di guadagno ibrido non sia impostato ad un valore troppo elevato (predefinito 1.0). Impostare un valore minimo consentito di bassa confidenza (in cc) per quantità complessive di prodotto applicato. Abbassare il valore di guadagno di bassa confidenza, tenendo conto di un'inferiore risoluzione a basse portate. Analizzare eventuali altri allarmi che appaiono durante il ciclo per cercare di identificare la causa del problema. Questo allarme è un messaggio di avviso in standard. Non è necessario un intervento immediato, a meno che la qualità dell'applicazione non ne risenta. Effettuare una calibrazione automatica per la valvola del colore interessata. Se questo allarme ha interrotto il ciclo di produzione, premere il tasto RESET e riprendere l'esecuzione del ciclo.

PNT2-168 Dedock required, robot at dock

Causa: Si è tentato di muovere il robot mentre si trovava nella stazione di riempimento. Questo errore si presenta quando si tenta di muovere il robot in modo manuale senza prima farlo allontanare dalla stazione di riempimento, Si è tentato di far muovere il robot nella posizione di spurgo o in un'altra posizione speciale, mentre esso si trovava ancora nella stazione di riempimento,

Rimedio: Richiedere l'uscita dalla stazione di riempimento prima di iniziare il movimento del robot. Il robot si trova alla stazione di riempimento e deve esserne fatto uscire per poter abilitare gli altri movimenti. Eliminare l'allarme, porre la cella in modo manuale ed eseguire, da pannello di controllo manuale, il movimento di uscita dalla stazione di riempimento.

PNT2-169 Docking station not retracted

Causa: I sensori di posizione e prossimità non stanno funzionando correttamente. La stazione di riempimento non si è ritratta con velocità sufficiente. Il tempo di timeout per il cilindro di riempimento è troppo breve. Verificare l'eventuale presenza di ostacoli, disallineamento o difetti nel sensore.

Rimedio: Verificare i sensori di posizione e di prossimità. Riparare il circuito elettrico o pneumatico, se necessario. Regolare i controlli pneumatici per le operazioni di richiamo/estensione. Aumentare il valore di timeout per il cilindro di riempimento, Verificare che gli ingressi e le uscite digitali siano nello stato corretto. In standard: DIN[130, DSR] = ON; DIN[129, DSE] = OFF; DOUT[147, RDS] = ON; DOUT[146, EDS] = OFF. Se la stazione di riempimento è rientrata e lo stato dei segnali I/O è corretto, premere il tasto RESET e continuare il ciclo.

PNT2-170 Docking station not extended

Causa: I sensori di posizione e prossimità non stanno funzionando correttamente. La stazione di riempimento non si è estesa con velocità sufficiente. Il tempo di timeout per il cilindro di riempimento è troppo breve. Verificare l'eventuale presenza di ostacoli, disallineamento o difetti nel sensore.

Rimedio: Verificare i sensori di posizione e di prossimità. Riparare il circuito elettrico o pneumatico, se necessario. Regolare i controlli pneumatici per le operazioni di richiamo/estensione. Aumentare il valore di timeout per il cilindro di riempimento, Verificare che gli ingressi e le uscite digitali siano nello stato corretto. In standard: DIN[129, DSE] = ON; DIN[130, DSR] = OFF; DOUT[147, RDS] = OFF; DOUT[146, EDS] = ON. Se la stazione di riempimento è estesa e lo stato dei segnali I/O è corretto, premere il tasto RESET e continuare il ciclo.

PNT2-171 Auto Calibration aborted

Causa: La calibrazione automatica di AccuStat non può continuare. Normalmente questo è il risultato di un timeout intervenuto su una delle operazioni. La calibrazione automatica può subire un'interruzione per vari motivi. Le funzioni di questo allarme sono le seguenti. Innanzitutto, l'allarme di calibrazione automatica interrotta viene generato se si è verificato un errore. L'allarme successivo contiene la causa che ha portato all'interruzione della calibrazione automatica. Causa 1: Durante la ricerca dei valori minimo e massimo di portata nella tabella di calibrazione, è trascorso il tempo massimo consentito per la determinazione dei valori di uscita per il minimo ed il massimo della portata. Questo può risultare da una restrizione nel flusso del fluido, da intervalli di portata non raggiungibili nella tabella di calibrazione, da un regolatore di pressione non funzionante. Gli allarmi che potrebbero presentarsi sono PNT1-251, Failed to find upper limit, oppure PNT1-252, Failed to find lower limit. Causa 2: La calibrazione ha prodotto valori di comando non in aumento nei dati della tabella di calibrazione. L'andamento dei dati nella tabella di calibrazione è negativo. L'aumento dei valori in uscita non genera un aumento della portata. Il codice di errore risultante è PNT1-254 Non-increasing cal table. Causa 3: I valori di uscita, calcolati dalla procedura di calibrazione, si trovano sopra il valore massimo o sotto il minimo rispetto a quelli definiti nei parametri dell'applicatore per il regolatore di flusso. I valori di uscita minimi, espressi in impulsi, sono, in bassa risoluzione, 200, mentre in alta risoluzione sono 1600; quelli di uscita massimi sono , in bassa risoluzione, 1000, mentre in alta risoluzione sono 8000). La dimensione del limitatore non è compatibile con l'intervallo di portata desiderato e con il tipo di prodotto. I codici di errore risultanti sono PNT1-255 Calculated output > max output, oppure PNT1-256 Calculated output < min output. Causa 4: La calibrazione è stata interrotta dall'operatore oppure da un altro allarme. La cella è stata posta in arresto di emergenza durante l'esecuzione della calibrazione. Oppure, il robot non è riuscito a raggiungere la posizione corretta per l'esecuzione della calibrazione. Vedere se sono presenti altri allarmi per determinare la causa del problema.

Rimedio: Rimedio 1: Aumentare il numero massimo di tentativi di calibrazione (Maximum Calibration Trys) nel menu SETUP, AccuStat. Correggere l'intervallo di portata per il limitatore, il regolatore e la calibrazione nella schermata dei dati relativi al colore AccuStat per la valvola interessata. Rimedio 2: Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente. Verificare la retroazione del potenziometro lineare (AIN[1], DISP), il funzionamento del regolatore e che il meccanismo di azionamento dell'applicatore in apertura e chiusura lavori regolarmente. Verificare che i valori definiti nei dati per i colori AccuStat possano essere raggiunti. Rimedio 3: Verificare che il regolatore di flusso funzioni correttamente. Cambiare la dimensione del limitatore per meglio soddisfare l'intervallo di portata desiderato. Modificare l'intervallo di portata richiesto nella schermata dei dati per i colori AccuStat. Rimedio 4: Determinare la causa dell'allarme sul robot. Verificare il registro cronologico degli allarmi per identificare la causa del problema. Se il robot non si è spostato dalla posizione corretta, verificare che la traiettoria registrata sia corretta.

PNT2-172 Failed to find Upper limit

Causa: AccuStat non ha potuto raggiungere il limite superiore di portata entro il numero di tentativi impostati nella schermata di calibrazione. Il limite di portata superiore non può essere raggiunto. Il limitatore di flusso è troppo piccolo. La portata o la retroazione della posizione del serbatoio non sono stabili.

Rimedio: Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente. Verificare il limite di portata superiore nei dati di colore. Verificare i parametri dell'applicatore per accertarsi che il loro limite massimo non sia inferiore a quello stabilito nei dati del colore AccuStat. Aumentare la tolleranza nei livelli alto/basso di calibrazione o il numero di tentativi nella schermata SETUP, AccuStat. Controllare la retroazione.

PNT2-173 Failed to find Lower limit

Causa: AccuStat non ha potuto raggiungere il limite inferiore di portata entro il numero di tentativi impostati nella schermata di calibrazione. Il limite di portata inferiore non può essere raggiunto. Il limitatore di flusso è troppo grande. La portata o la retroazione della posizione del serbatoio non sono stabili.

Rimedio: Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente. Verificare il limite di portata inferiore nei dati di colore. Verificare i parametri dell'applicatore per accertarsi che il loro limite minimo non sia superiore a quello minimo stabilito nei dati del colore AccuStat. Aumentare la tolleranza nei livelli alto/basso di calibrazione o il numero di tentativi nella schermata SETUP, AccuStat. Controllare la retroazione.

PNT2-174 Beaker Timeout, Scale Cal Aborted

Causa: Non è stato concesso sufficiente tempo per lo svuotamento completo del serbatoio, così come impostato alla voce Beaker Fill Timeout. Il serbatoio non si è svuotato a causa della mancata apertura dell'applicatore o del regolatore. Oppure, si è verificato una perdita di retroazione sulla posizione del serbatoio.

Rimedio: Verificare il regolatore e l'applicatore per accertarsi che funzionino correttamente. Aumentare il valore del parametro Beaker Fill Timeout dal menu SETUP, AccuStat. Riparare l'applicatore o il regolatore. Verificare il segnale di retroazione sulla posizione del serbatoio (AIN[1, DISP]).

PNT2-175 (%s) Non-increasing cal table

Causa: Dopo lo spostamento o la creazione di una tabella di calibrazione, è stato rilevato che vi è una tabella di valori di comando di portata non progressiva. I valori di portata misurato si sono rilevati instabili. La variazione di posizione del serbatoio non è proporzionale al comando del regolatore di flusso. La retroazione sulla posizione del serbatoio non è stabile.

Rimedio: Verificare che il regolatore stia funzionando regolarmente. Verificare che il limitatore di flusso sia adatto al livello di portata desiderato. Verificare che il potenziometro lineare fornisca una retroazione corretta. Se il problema si verifica a seguito dello spostamento di una tabella di calibrazione, calibrare la valvola del colore per la quale si è riscontrato che i dati di portata non sono progressivi.

PNT2-176 Calculated output > Max Output

Causa: Gli impulsi di comando calcolati sono maggiori del valore massimo di uscita per il parametro dell'applicatore (1000 impulsi a bassa risoluzione oppure 8000 ad alta risoluzione). Il limitatore di flusso è troppo piccolo oppure il regolatore non sta funzionando correttamente.

Rimedio: Identificare il motivo che porta alla riduzione della portata. Oppure modificare le impostazioni relative ai valori alto e basso di portata nei dati per il colore interessato. PNT1- 256, Calculated output < min output.

PNT2-177 Calculated output < Min Output

Causa: Gli impulsi di comando calcolati sono inferiori al valore minimo di uscita per il parametro dell'applicatore (200 impulsi a bassa risoluzione oppure 1600 ad alta risoluzione). Il limitatore di flusso è troppo grande oppure il regolatore non sta funzionando correttamente.

Rimedio: Diminuire il flusso con un limitatore più piccolo. Oppure modificare le impostazioni relative ai valori alto e basso di portata nei dati per il colore interessato.

PNT2-178 Failed to reach setpoint

Causa: La banda di tolleranza è troppo stretta (bassa) oppure il regolatore non sta funzionando correttamente. Il guadagno adattativo per quel colore potrebbe essere troppo basso e la portata non si adegua abbastanza velocemente. Il potenziometro non funziona correttamente. Il ritardo del meccanismo di apertura dell'applicatore potrebbe non essere corretto se diversi comandi di apertura e chiusura sono troppo ravvicinati tra loro.

Rimedio: Verificare il funzionamento del regolatore e le impostazioni del guadagno adattativo nei dati per il colore AccuStat relativi alla valvola interessata. Verificare anche che i tempi di ritardo del meccanismo di apertura dell'applicatore siano impostati correttamente.

PNT2-179 Canister Fill Error

Causa: Prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione, il sistema verifica che nel serbatoio sia presente una quantità di prodotto sufficiente (impulsi da posizione del cilindro >= impulsi da totalizzazione della portata). Questo allarme può presentarsi se l'attesa del riempimento del serbatoio non viene soddisfatta. Le possibili cause sono la presenza di aria nel serbatoio causata da cicli di cambio colore non corretti oppure la lettura non stabile della posizione del potenziometro lineare. Spesso questo errore viene generato per il fatto che l'aria non è stata spinta all'esterno attraverso la valvola di scarico rapido prima dell'apertura della valvola di riempimento.

Rimedio: Assicurarsi che il prodotto abbia raggiunto la stazione di riempimento prima di attivare la fase di apertura della valvola di riempimento, Tentare di aumentare il tempo dedicato al riempimento della tubazione del prodotto prima di aprire la valvola di riempimento, Se rimane aria nel serbatoio, una volta che viene riapplicata pressione al pistone, essa viene compressa e, di conseguenza, la posizione del cilindro scende al di sotto del livello misurato di riempimento,

PNT2-180 Auto Calibration Successful

Causa: La sequenza di calibrazione, per la valvola colore sezionata per la calibrazione automatica, è terminata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-181 Non-decreasing canister position

Causa: Questo allarme viene generato quando l'applicatore è rimasto aperto per il tempo specificato alla voce Canister Check Time e l'entità dello spostamento del cilindro, misurata in impulsi, non ha raggiunto il valore specificato alla voce Minimum Canister Change Counts. Questa situazione può essere provocata da livelli bassi di portata, a causa dei quali il sistema impiega più tempo a rilevare i cambiamenti nella posizione del cilindro, Potrebbe indicare l'esistenza di un problema con il potenziometro lineare o con il circuito di retroazione.

Rimedio: Abbassare il valore impostato alla voce Minimum Canister Change Counts oppure aumentare quello indicato alla voce Canister Check Time. Verificare la retroazione dal potenziometro lineare o riparare il cablaggio per bassa tensione nel circuito di retroazione del cilindro.

PNT2-182 Canister Position Increasing

Causa: Questo errore è provocato dal movimento del pistone durante il cambio colore mentre invece è tenuto nella posizione inferiore del serbatoio per le operazioni di lavaggio. Questo allarme si presenta se la pressione del solvente e dell'aria di lavaggio sovrasta della dell'aria del pistone.

Rimedio: Eseguire la calibrazione della scala per assicurarsi che il valore calcolato per la voce Can Empty Check Counts sia valido. Aumentare il valore specificato alla voce Fill Error Tolerance. Verificare che la posizione del pistone non sia limitata in qualche modo.

PNT2-183 Intermittent Connection Detected

Causa: Questo allarme è causato da una lettura di 0 sul canale di ingresso analogico (AIN[1,DISP]). Questo indica l'esistenza di un problema con il potenziometro durante il ciclo automatico, causato da un corto circuito o da una sconnessione nel circuito di retroazione della posizione del cilindro. Questo allarme può verificarsi solo durante l'esecuzione di un ciclo di lavorazione o di cambio colore in automatico. L'apparizione regolare, ma non costante, di questo allarme indica l'esistenza di una connessione di bassa qualità nel circuito di retroazione. Il connettore sulla piastra di connessione rapida (QD), se danneggiato o usurato, può provocare questo errore. Anche disturbi indotti nel circuito di retroazione da una non perfetta messa a terra possono portare al verificarsi temporaneo di questa situazione. Le resistenze presenti nel controllore regolano la tensione di alimentazione, da impostare a 10V, per il potenziometro lineare.

Rimedio: Sostituire il connettore elettrico sulla piastra di connessione rapida. Verificare che la messa a terra del circuito di retroazione sia corretta. Sostituire il cavo di alimentazione a bassa tensione nel braccio del robot. Verificare la tensione di alimentazione per il potenziometro lineare.

PNT2-184 Flow Error High, Valve: %s

Causa: Questo allarme viene visualizzato se la percentuale di prodotto rimasta nel serbatoio eccede la quantità complessiva di prodotto richiesta (TPR), specificata dalla voce Job Total Error Tolerance. Se il consumo di prodotto eccede la quantità complessiva di prodotto richiesta, come specificato alla voce Job Total Error Tolerance, il sistema generato questo messaggio di errore. Nella maggioranza dei casi, il serbatoio esaurirà il prodotto prima che il suo consumo ecceda la quantità complessiva di prodotto richiesta per questa percentuale. Ciò indica che la portata del fluido è stata limitata o che il serbatoio ha esaurito il prodotto.

Rimedio: Il prodotto deve essere calibrato oppure il guadagno adattativo per la valvola del colore interessato è troppo elevato. Il regolatore potrebbe non funzionare correttamente se non viene sottoposto ad un ciclo di pulizia prima della fine di ciascun turno di lavoro. Spesso altri messaggi di errore appaiono insieme a questo allarme. Consultare il registro cronologico degli allarmi per identificare altri sintomi che possano aver portato all'apparizione di questo allarme.

PNT2-185 Applicator Disabled during job

Causa: Se l'applicatore viene disabilitato al termine di ciascun ciclo di lavoro, la tabella non viene aggiornata in modo ibrido.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-186 Scale Calibration Aborted

Causa: La sequenza di calibrazione della scala non è stata completata. Ciò può essere provocato da un timeout o da un errore di svuotamento o riempimento,

Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per identificare quali condizioni abbiano causato l'interruzione della calibrazione. Spesso la procedura di calibrazione della scala può non terminare, entro il tempo massimo consentito, a causa di uno dei seguenti allarmi: PNT1-253 Beaker timeout, scale cal abort, PNT1-248, CC abort, can full timeout, PNT1-249 CC abort, can empty timeout. Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente.

PNT2-187 Scale Calibration Successful

Causa: La sequenza di calibrazione della scala è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-192 De-Docking program is undefined

Causa: Non sono disponibili i dati della traiettoria per DEDOCK.TP. Qualcosa ha reso la posizione non più valida.

Rimedio: Registrare la traiettoria di allontanamento dalla stazione di riempimento. La traiettoria di allontanamento dalla stazione di riempimento è una posizione speciale. Dopo la registrazione, o la modifica delle posizioni, della traiettoria, il controllore deve essere spento e riacceso.

PNT2-193 Docking program is undefined

Causa: Non sono disponibili i dati della traiettoria per DOCK.TP. Qualcosa ha reso la posizione non più valida.

Rimedio: Registrare la traiettoria di avvicinamento alla stazione di riempimento. La traiettoria di avvicinamento alla stazione di riempimento è una posizione speciale. Dopo la registrazione, o la modifica delle posizioni, della traiettoria, il controllore deve essere spento e riacceso.

PNT2-194 Robot NOT at docking position

Causa: La richiesta di portarsi alla stazione di riempimento è stata ricevuta, ma il robot non è riuscito a raggiungere la posizione prevista, Il tentativo di posizionamento nella stazione di riempimento non è riuscito e quest'ultima non ha potuto estendersi. Il robot è stato fermato in allarme durante il movimento verso la stazione di riempimento. Il robot non ha segnalato che si trovava alla stazione di riempimento, perché la posizione speciale non è stata registrata.

Rimedio: Verificare i dati della traiettoria e che per l'ultima posizione nel programma DOCK.TP il modo di terminazione sia FINE. Accertarsi che il programma DOCK.TP contenga una traiettoria valida. Il controllore deve essere spento e riacceso perché siano attivate le modifiche apportate alla traiettoria. Se l'esecuzione del movimento verso la stazione di riempimento non è stata completata, determinare le cause che l'hanno interrotta. Eliminare l'allarme e riprendere l'esecuzione del ciclo di lavoro. Il robot deve poter completare il movimento in modo automatico. Se il robot non riesce a completare il movimento, portarlo manualmente in posizione di fuori ingombro. Dopo che la cella è stata posta in modo manuale, il ciclo di lavoro deve essere reinizializzato.

PNT2-200 Door 1 held input lost

Causa: Durante la scansione di controllo sulla presa della portiera, il segnale di ingresso di portiera presa è stato perso.

Rimedio: Verificare l'ingresso digitale appena possibile. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT2-201 Door detect 1 sensor malfunction

Causa: Il sensore che segnala l'avvenuta presa della portiera è danneggiato o guasto.

Rimedio: Verificare il funzionamento del sensore. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT2-202 Illegal Opener macro Called

Causa: Due Macro di richiesta incrociata sono state richiamate senza attendere che fosse completata la Macro della prima richiesta.

Rimedio: Eliminare una delle Macro di richiesta oppure aggiungerne una di attesa tra le due.

PNT2-203 Robot in opener path

Causa: Il movimento dell'apriporta non può essere eseguito perché il robot si trova sul suo percorso.

Rimedio: Spostare manualmente il robot in modo che sia lontano dall'apriporta e rieseguire il movimento,

PNT2-204 Opener in robot path

Causa: Il movimento del robot non può essere eseguito perché l'apriporta si trova sul suo percorso.

Rimedio: Spostare manualmente l'apriporta in modo che sia lontano dal robot e rieseguire il movimento,

PNT2-205 Opener Bypass is undefined

Causa: Il programma che porta l'apriporta nella posizione di bypass non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma di apriporta bypassato (OPNBYPAS.TP).

PNT2-206 Opener Special1 program is undefined

Causa: Il programma Special1 per l'apriporta non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma Special1 per l'apriporta (OPNSPC1.TP).

PNT2-207 Opener Home program is undefined

Causa: Il programma che porta l'apriporta nella posizione di Home non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma di apriporta in posizione di fuori ingombro (OPN1HOME.TP).

PNT2-213 Bad cur_color no.[%d]

Causa: Il numero di colore corrente non è entro i limiti consentiti.

Rimedio: Verificare che il valore contenuto nella variabile KAREL [PASHELL] cur_color sia compreso tra 1 e MAX_VALVES(31).

PNT2-214 Bad cal.tbl.(color[%d]-parm[%d])

Causa: La tabella di calibrazione dei parametri non è progressiva.

Rimedio: Verificare le tabelle di calibrazione dei parametri e dei colori.

PNT2-215 %s group mask(%d) != tracking schedule group(%d)

Causa: La maschera di selezione dei gruppi di assi del programma non corrisponde al gruppo di assi (robot o apriporta) indicato nella tabella dei parametri di tracking.

Rimedio: Analizzare i programmi per robot e apriporta per verificare che il numero di tabella dei parametri di tracking sia assegnato a questo gruppo di assi.

PNT2-216 No defined color (color=[%d])

Causa: Il colore inviato con il codice di ciclo corrente non è stato definito.

Rimedio: Questo colore deve essere definito nella tabella dei colori dal menu SETUP, Color Table, prima che esso sia inviato al robot.

PNT2-224 WAITCONV[] late for line %s

Causa: La prima passata che era in ritardo per questo ciclo è iniziata a questa linea. La velocità del convogliatore è troppo elevata per questo Job e colore.

Rimedio: Diminuire la velocità di avanzamento del convogliatore. Aumentare la velocità del TCP o la larghezza del ventaglio, o entrambe, per questo colore. Diminuire la percentuale di sovrapposizione per questo gruppo di colori.

PNT2-225 Data Monitor is disabled

Causa: La funzione Data Monitor è stata disabilitata, dall'operatore o in modo automatico, perché è stato raggiunto il limite dei file di dati impostato dall'operatore.

Rimedio: Abilitare la funzione Data Monitor dalla schermata MENU, Utilities, Data Monitor. Dal menu SETUP, Diagnostic, considerare l'ipotesi di aumentare il valore alla voce Max Data Files Stored oppure di impostare l'elemento Disable After Max Files a NO, se sono la causa della disabilitazione della funzione Data Monitor. Fare riferimento al manuale FANUC per l'operatore del software PaintTool nel capitolo relativo alle funzioni avanzate per avere ulteriori informazioni.

PNT2-226 Maximum DMON Data Files exceeded

Causa: Il limite dei file di dati che possono essere memorizzati dalla funzione Data Monitor è stato raggiunto.

Rimedio: Dal menu SETUP, Diagnostic, considerare l'ipotesi di aumentare il valore alla voce Max Data Files Stored oppure di impostare l'elemento Disable After Max Files a NO. Fare riferimento al manuale FANUC per l'operatore del software PaintTool nel capitolo relativo alle funzioni avanzate per avere ulteriori informazioni.

PNT2-227 DMON in progress, item locked

Causa: Si è tentato di modificare un'impostazione che potrebbe avere un impatto sulla sessione, attualmente in corso, di registrazione dati con la funzione Data Monitor.

Rimedio: Attendere la fine della sessione di registrazione dati con la funzione Data Monitor Se il campionamento sta avvenendo in modo automatico, questo errore viene visualizzato al termine del ciclo Job. Se il campionamento avviene in modo asincrono, interrompere la sessione corrente di registrazione dati impostando la voce SAMPLE NOW nel menu SETUP, Diagnostic, a STOP.

PNT2-228 Asynchronous DataMonitor disabled

Causa: La registrazione dei dati in modo asincrono è stata disabilitata.

Rimedio: Per riabilitare questo tipo di registrazione, verificare che la voce del menu UTILITIES, Data Monitor, Data Monitor Operation, sia abilitata. Nel menu SETUP, Diagnostic, impostare la voce Auto Sample a NO.

PNT2-230 DMON file management disabled

Causa: Le funzioni di gestione dei file sono state disabilitate perché l'elemento Max Data Files Stored del menu SETUP Diagnostics contiene 0. I dati registrati saranno sovrascritti dalle sessioni di campionamento successive

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva. Per riabilitare le funzioni di gestione dei file, è possibile impostare la voce Max Data Files ad un valore diverso da zero. Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione dei dati disponga di sufficiente spazio. Fare riferimento al manuale FANUC per l'operatore del software PaintTool nel capitolo relativo alle funzioni avanzate per avere ulteriori informazioni.

PNT2-231 DMON file management enabled

Causa: Le funzioni di gestione dei file sono state abilitate perché l'elemento Max Data Files Stored del menu SETUP Diagnostics contiene un valore diverso da 0. La funzione Data Monitor memorizzerà tanti file quanti sono stati indicati.

Rimedio: Se il dispositivo di memorizzazione dei dati dispone di sufficiente spazio, non è necessaria alcuna azione correttiva. Per disabilitare impostare 0. Fare riferimento al manuale FANUC per l'operatore del software PaintTool nel capitolo relativo alle funzioni avanzate per avere ulteriori informazioni.

PNT2-232 Sample_start builtin exec failed

Causa: L'istruzione KAREL SAMPLE_START ha restituito un'informazione di stato non accettabile.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PNT2-233 Sample_end builtin exec failed

Causa: L'istruzione KAREL SAMPLE_END ha restituito un'informazione di stato non accettabile.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PNT2-241 %sGlss Breakage Detected

Causa: Durante la produzione, è stata rilevata, per mezzo del relativo sensore fonico, la rottura di uno dei fili di fibra alimentati dal motore di frantumazione.

Rimedio: Allontanare manualmente il robot dalla posizione in cui si è verificato l'allarme e reinfilare la fibra attraverso il motore di frantumazione. Riportare il robot in prossimità della posizione in cui si era verificato l'allarme e riprendere l'esecuzione del ciclo.

PNT2-242 %sCatalyst Flow Error

Causa: Durante la produzione, il flusso del catalizzatore si è interrotto, mentre quello della sola resina continua.

Rimedio: Questo allarme potrebbe essere causato da un sensore Kobold guasto, oppure da problemi meccanici con la pompa del catalizzatore.

PNT2-243 %s flow command warning

Causa: Durante la produzione, è stato emesso un comando aumentato in uscita per mantenere il setpoint stabilito. Questo aumento supera il valore percentuale indicato per la generazione di un messaggio di avviso. Un ulteriore aumento nel comando potrebbe provocare un allarme che arresta il robot.

Rimedio: Questo problema potrebbe essere dovuto ad un ugello intasato. Pulire l'ugello dell'applicatore e verificare le tubazioni e i dispositivi di regolazione dell'erogazione.

PNT2-244 %s flow command alarm

Causa: Durante la produzione, è stato emesso un comando aumentato in modo considerevole per mantenere il setpoint stabilito. Questo aumento supera il valore percentuale indicato per la generazione di un allarme che arresta il robot.

Rimedio: Questo problema potrebbe essere dovuto ad un ugello intasato. Pulire l'ugello dell'applicatore e verificare le tubazioni e i dispositivi di regolazione dell'erogazione.

PNT2-245 %s0 res flow rate T.O.

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di resina, la portata misurata è zero. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Un guasto al meccanismo di apertura e chiusura dell'ugello dell'applicatore.
- Una perdita di pressione nell'alimentazione della resina.
- Un guasto al misuratore di portata.
- Un guasto al cavo di collegamento al misuratore di portata.
- Il tempo impostato come massimo ammissibile con portata a zero è troppo breve. Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta il robot.

Rimedio: Verificare che l'applicatore funzioni correttamente. Se è stato riscontrato un flusso di fluido, controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Se necessario, aumentare del 25% il tempo massimo ammissibile a portata zero.

PNT2-246 %sMax output has flow < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). La tubazione della resina potrebbe essere intasata. Un tubo dell'aria di comando o del fluido potrebbero essere strozzati. La pressione del fluido potrebbe essere troppo bassa. Il trasduttore di pressione potrebbe essere guasto. Nota: Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta automaticamente il robot ed attiva la modalità Open Loop.

Rimedio: Verificare che l'ugello e l'intero applicatore non siano intasati. Verificare che non vi siano strozzature sulla tubazione della resina, soprattutto nei punti in cui essa è sottoposta a flessione. Controllare la pressione della resina. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT2-247 %sMin output has flow > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La pressione della resina potrebbe essere troppo alta. Il trasduttore elettro-pneumatico oppure il regolatore pilotato possono essere bloccati aperti. Oppure, potrebbe esservi una perdita di prodotto considerevole. Nota: Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta automaticamente il robot ed attiva la modalità Open Loop.

Rimedio: La calibrazione della resina stabilirà una nuova pressione di frantumazione (uscita di controllo minimo) per un valore di pressione del fluido modificato. Ispezionare e, se necessario, sostituire il regolatore pilotato per la resina ed il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT2-248 %s0 gls feed rate T.O.

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per un corretto flusso di fibra di vetro, la portata misurata è zero. Ciò potrebbe essere provocato da:

- Un guasto al meccanismo di apertura e chiusura dell'ugello dell'applicatore.
- Un guasto al sensore sul motore di frantumazione
- Una rottura in un cavo (al sensore del motore di frantumazione) o il valore di timeout troppo breve sulla portata di vetro a zero. Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta il robot.

Rimedio: Se la fibra di vetro non viene alimentata dal motore di frantumazione, verificare gli elementi elencati sopra oppure il modulo di ingressi digitali da 32 punti. Se il problema di presenta quando il valore di portata è molto basso, diminuire il coefficiente di guadagno Normal nel menu SETUP, Accuchop's Glass.

PNT2-249 %sMax output has feed < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata di fibra di vetro misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). Il motore di frantumazione potrebbe essere guasto. Nota: Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta automaticamente il robot ed attiva la modalità Open Loop.

Rimedio: Verificare e ripulire il motore di frantumazione, se è bloccato. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT2-250 %sMin output has feed > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata di fibra di vetro misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La velocità di rotazione del motore per la fibra di vetro potrebbe essere troppo alta. Il trasduttore di pressione potrebbe essere bloccato aperto. Nota: Quando si verifica questo allarme, il software AccuChop arresta automaticamente il robot ed attiva la modalità Open Loop.

Rimedio: La calibrazione della fibra di vetro definirà una nuova pressione di rottura (uscita di controllo minimo). Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT2-255 RDU Full - Proc Champ disabled

Causa: Il file contenente il rapporto generato dal campionamento di processo ha riempito la memoria RDU. Ciò forza il sistema a disabilitare il modo automatico del campionamento di processo in modo che al file in questione non vengano aggiunti altri dati. Il file è stato copiato in FR: ed è cancellato da RDU:

Rimedio: Solo per controllore R-J3. Riabilitare il modo automatico di campionamento di processo impostando l'elemento Set Process Champion Mode nel menu SETUP, Production. Per evitare di riempire FR: spostare il file da FR: a un’unità come una scheda PCMCIA.

PNT2-270 Retract Hard Stop Error

Causa: Si è tentato di ritrarre l'arresto meccanico dal proprio stato normale, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Determinare se l'arresto meccanico è fisicamente ritratto. In caso negativo, verificare la funzionalità dei sensori. Assicurarsi che i segnali I/O siano assegnati in modo corretto. Se l'arresto meccanico non è ritratto, determinare se esso ha ricevuto il segnale di uscita digitale RETRACT.

PNT2-271 Extend Hard Stop Error

Causa: Si è tentato di estendere l'arresto meccanico dal proprio stato normale, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Determinare se l'arresto meccanico è fisicamente esteso. In caso negativo, verificare la funzionalità dei sensori. Assicurarsi che i segnali I/O siano assegnati in modo corretto. Se l'arresto meccanico non è esteso, determinare se esso ha ricevuto il segnale di uscita digitale EXTEND.

PNT2-272 Exit Srv pos in prog is undefined

Causa: Il programma robot ENT_SRV non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma ENT_SRV.TP.

PNT2-273 Ent Srv pos in prog is undefined

Causa: Il programma robot EXIT_SRV non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma EXIT_SRV.TP.

PNT2-276 Error opening TPE program

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool. Quando questo allarme si presenta, il software PaintTool stava tentando di aprire un programma TP specifico, ma senza riuscirci.

Rimedio: Assicurarsi che il programma sia caricato nel controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

PNT2-277 TPE Built-in error

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PNT2-278 %sColor Valve + PrgAir both ON

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PNT2-279 TPE error reading instruction

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PNT2-280 TPE wrong type of program:%s

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PNT2-281 TPE error closing a program

Causa: Questo errore non dovrebbe mai presentarsi durante il funzionamento normale di PaintTool.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PNT2-282 Selected program not found

Causa: Il ciclo di lavoro selezionato per DATA ZONE EDIT o TEST RUN non esiste.

Rimedio: Generare un ciclo Job o selezionarne uno esistente.

PNT2-283 out of(strt,end)ext1 at line%s

Causa: La posizione corrente EXT1 non è compresa tra i limiti EXT1 indicati per l'inizio e la fine.

Rimedio: Questo non avrà impatto sul processo di armonizzazione dei movimenti della rotaia. Modificare l'intervallo di armonizzazione, se necessario.

PNT2-284 TPE's motion group must be 1

Causa: Quando si utilizza il software Xrail Manager, il gruppo di assi che controlla la rotaia deve essere il numero 1.

Rimedio: Selezionare un altro programma TP che utilizzi il gruppo di assi 1.

PNT2-285 TPE Header size mismatch

Causa: Le dimensioni dell'intestazione del programma TP non sono adeguate. Il programma potrebbe essere stato creato con una versione di software più vecchia. Le informazioni dell'intestazione del programma potrebbero essere state memorizzate in modo non corretto.

Rimedio: Provare a selezionare il programma e a premere il tasto DETAILS, poi NEXT e, infine, END. Se questo accorgimento non produce risultati positivo, creare un nuovo programma TP e copiare al suo interno le linee provenienti dal vecchio programma.

PNT2-286 Uninitialized TPE position in program %s

Causa: Una posizione nell'istruzione di movimento specificata non è inizializzata. Ciò potrebbe essersi verificato registrando una nuova posizione in un programma di movimento speciale quando il robot non è masterizzato o calibrato, provocando così la creazione di una posizione non inizializzata. L'esecuzione di una specifica operazione successivamente potrebbe causare l'apparizione di questo allarme.

Rimedio: Verificare che il robot sia masterizzato e calibrato. Ripetere la registrazione della posizione nel programma di movimento speciale indicato dal messaggio di errore.

PNT2-292 Macro motion group unknown

Causa: La Macro non è riuscita ad identificare quale robot l'abbia richiamata.

Rimedio: Assicurarsi che la Macro sia eseguita in produzione con il controllore in remoto.

PNT2-293 Communication error %s

Causa: La comunicazione Ethernet con un altro controllore è fallita.

Rimedio: Verificare la comunicazione Ethernet. Assicurarsi che tutti i controllori siano accesi e collegati.

PNT2-294 Arm config error %s

Causa: Un altro controllore è configurato per gli stessi codici identificativi di braccio già utilizzati con questo controllore.

Rimedio: Verificare, da Controlled Start, la configurazione della libreria di robot ed il numero di controllore per tutti i bracci e i controllori.

PNT2-326 %sRobot is bypassed

Causa: Il segnale di ingresso digitale NotBypassed è OFF.

Rimedio: Il segnale di ingresso digitale NotBypassed deve essere ON.

PNT2-327 %sSHELL failed to run SUBSHELL

Causa: L'esecuzione della sotto task non è riuscita.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

PNT2-328 %sE-STAT unit faulted

Causa: Si è verificato un allarme dell'unità di controllo dell'elettrostatica.

Rimedio: Eliminare l'allarme dell'unità di controllo dell'elettrostatica.

PNT2-329 %sAutomatic CLNOUT on prod_entry

Causa: All'inizio della produzione è abilitata l'esecuzione di un movimento di allontanamento dalla posizione di lavaggio dell'applicatore.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-330 %sCannot create presets

Causa: Quando si crea un ciclo Job, vengono creati anche i colori per esso. In questo caso, la creazione dei preset per questo ciclo non è riuscita.

Rimedio: Verificare che il nome del Job sia nella forma JOBXXXX, dove XXXX è un numero compreso tra 1 e 1024.

PNT2-331 %sCannot read presets data file

Causa: I dati di preset per il ciclo Job corrente non sono stati trovati.

Rimedio: Verificare l'esistenza di un file chiamato PAPSXXXX, dove XXXX indica il numero di Job. Il file viene creato al momento della creazione del ciclo Job. Questo errore può apparire se il nome del Job non è corretto, oppure il file è stato cancellato.

PNT2-332 %s not calibrated

Causa: Lo stato di calibrazione per ciascun parametro di controllo deve essere completo prima che questo possa essere utilizzato in un programma.

Rimedio: Calibrare tutti i parametri di controllo utilizzati nel programma corrente.

PNT2-333 %sFailed to continue robot task

Causa: Un tentativo di proseguire l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT2-334 %sFailed to pause robot task

Causa: Un tentativo di interrompere in pausa l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito. La task che esegue il movimento del robot è stata interrotta definitivamente.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT2-335 %sFailed to abort robot task

Causa: Un tentativo di interrompere definitivamente l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito. Probabilmente la task che esegue il movimento del robot non è in esecuzione al momento del tentativo di interruzione.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-336 %sRobot task has faulted

Causa: La task robot ha generato un allarme, ma la task principale non l'ha rilevato.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT2-337 %sFailed to run robot task

Causa: Un tentativo di iniziare l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito.

Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT2-338 %sInvalid job received

Causa: Multi exposure ha superato il limite. Il numero di esposizioni sarà modificato in fase di esecuzione.

Rimedio: I tempi di esposizione calcolati per la funzione che gestisce la multi-esposizione eccedono il limite consentito per la telecamera in uso. Per questo motivo il numero di esposizioni sarà diverso da quello impostato. Potrebbe essere utile, comunque, cambiare il numero di esposizioni o il tempo di esposizione.

PNT2-339 %sInvalid tutone received

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di tutone non valido.

Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di tutone valido.

PNT2-340 %sInvalid repair received

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di ritocco non valido.

Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di ritocco valido.

PNT2-341 %sInvalid color received

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di colore non valido.

Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di colore valido.

PNT2-342 %sJob is not found

Causa: Il programma da eseguire in produzione non è caricato.

Rimedio: Prima di essere eseguito in produzione, il programma deve essere caricato in memoria.

PNT2-345 %sRobot is bypassed

Causa: L'ingresso digitale NotBypassed per il robot è OFF.

Rimedio: Il segnale di ingresso digitale NotBypassed deve essere ON.

PNT2-346 %sSHELL failed to run SUBSHELL

Causa: L'esecuzione della sotto task non è riuscita.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

PNT2-347 %sE-STAT unit faulted

Causa: Si è verificato un allarme dell'unità di controllo dell'elettrostatica.
Rimedio: Eliminare l'allarme dell'unità di controllo dell'elettrostatica.

PNT2-348 %sAutomatic CLNOUT on prod_entry

Causa: All'inizio della produzione è abilitata l'esecuzione di un movimento di allontanamento dalla posizione di lavaggio dell'applicatore.
Rimedio: Nessuno.

PNT2-349 %sCannot create presets

Causa: Quando si crea un ciclo Job, vengono creati anche i colori per esso. In questo caso, la creazione dei preset per questo ciclo non è riuscita.
Rimedio: Verificare che il nome del Job sia nella forma JOBXXXX, dove XXXX è un numero compreso tra 1 e 1024.

PNT2-350 %sCannot read presets data file

Causa: I dati di preset per il ciclo Job corrente non sono stati trovati.
Rimedio: Verificare l'esistenza di un file chiamato PAPSXXXX, dove XXXX indica il numero di Job. Il file viene creato al momento della creazione del ciclo Job. Questo errore può apparire se il nome del Job non è corretto, oppure il file è stato cancellato.

PNT2-351 %s not calibrated

Causa: Lo stato di calibrazione per ciascun parametro di controllo deve essere completo prima che questo possa essere utilizzato in un programma.
Rimedio: Calibrare tutti i parametri di controllo utilizzati nel programma corrente.

PNT2-352 %sFailed to continue robot task

Causa: Un tentativo di proseguire l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito.
Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT2-353 %sFailed to pause robot task

Causa: Un tentativo di interrompere in pausa l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito. La task che esegue il movimento del robot è stata interrotta definitivamente.
Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT2-354 %sFailed to abort robot task

Causa: Un tentativo di interrompere definitivamente l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito. Probabilmente la task che esegue il movimento del robot non è in esecuzione al momento del tentativo di interruzione.
Rimedio: Nessuno.

PNT2-355 %sRobot task has faulted

Causa: La task robot ha generato un allarme, ma la task principale non l'ha rilevato.
Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT2-356 %sFailed to run robot task

Causa: Un tentativo di iniziare l'esecuzione di un movimento del robot non è riuscito.
Rimedio: Il ciclo di lavoro corrente deve essere interrotto.

PNT2-358 %sInvalid tutone received

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di tutone non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di tutone valido.

PNT2-359 %sInvalid repair received

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di ritocco non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di ritocco valido.

PNT2-360 %sInvalid color received

Causa: Il controllore ha ricevuto dal PLC un numero di colore non valido.
Rimedio: Il PLC deve inviare al robot un numero di colore valido.

PNT2-361 %sJob is not found
Causa: Il programma da eseguire in produzione non è caricato.
Rimedio: Prima di essere eseguito in produzione, il programma deve essere caricato in memoria.

PNT2-364 %sHome program is undefined
Causa: Il programma di messa del robot in posizione di fuori ingombro non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di messa in posizione di fuori ingombro (HOME.TP).

PNT2-365 %sEnter cleaner program is undefined
Causa: Il programma che porta il robot alla stazione di lavaggio dell'applicatore non è stato registrato.
Rimedio: Registrare la posizione di robot alla stazione di pulizia dell'applicatore (CLNIN.TP).

PNT2-366 %sExit cleaner program is undefined
Causa: Il programma che porta il robot fuori dalla stazione di lavaggio dell'applicatore non è stato registrato.
Rimedio: Registrare la posizione di allontanamento del robot dalla stazione di pulizia dell'applicatore (CLNOUT.TP).

PNT2-367 %sBypass program is undefined
Causa: Il programma che porta il robot nella posizione di bypass non è stato registrato.
Rimedio: Registrare la posizione di bypass del robot (BYPASS.TP).

PNT2-368 %sPurge program is undefined
Causa: Il programma di messa del robot in posizione di spurgo non è stato registrato.
Rimedio: Registrare la posizione di spurgo del robot (PURGE.TP).

PNT2-369 %sMaster program is undefined
Causa: Il programma master del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma master del robot (MASTER.TP).

PNT2-370 %sSpecial 1 program is undefined
Causa: Il programma Special1 per il robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma Special1 del robot (SPECIAL1.TP).

PNT2-371 %sSpecial 2 program is undefined
Causa: Il programma Special2 per il robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma Special2 del robot (SPECIAL2.TP).

PNT2-372 %sRobot not at home position
Causa: Il robot non si trova nella posizione di Home.
Rimedio: Il robot deve muoversi alla posizione di Home.

PNT2-373 %sRobot at cleaner position
Causa: Il robot si trova alla stazione di lavaggio dell'applicatore.
Rimedio: Prima di continuare il robot deve eseguire la traiettoria di allontanamento dalla stazione di lavaggio dell'applicatore.

PNT2-374 %sRobot not at cleaner position
Causa: Il robot non si trova alla stazione di lavaggio dell'applicatore.
Rimedio: Prima di poter eseguire la traiettoria di allontanamento dalla stazione di lavaggio dell'applicatore, il robot deve trovarsi in corrispondenza di questa stazione.

PNT2-375 %sEnter Maintenance program is undefined
Causa: Il programma di entrata in posizione di manutenzione del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di entrata in posizione di manutenzione del robot (MNTIN.TP).

PNT2-376 %sExit Maintenance program is undefined
Causa: Il programma di uscita dalla posizione di manutenzione del robot non è stato registrato.
Rimedio: Registrare il programma di uscita dalla posizione di manutenzione del robot (MNTOUT.TP).

PNT2-377 %sRobot not at maintenance position

Causa: Il robot non si trova alla stazione di manutenzione.

Rimedio: Prima di poter eseguire la traiettoria di allontanamento dalla posizione di manutenzione, il robot deve trovarsi in corrispondenza di questa posizione.

PNT2-382 %sHome program is undefined

Causa: Il programma di messa del robot in posizione di fuori ingombro non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma di messa in posizione di fuori ingombro (HOME.TP).

PNT2-383 %sEnter cleaner program is undefined

Causa: Il programma che porta il robot alla stazione di lavaggio dell'applicatore non è stato registrato.

Rimedio: Registrare la posizione di robot alla stazione di pulizia dell'applicatore (CLNIN.TP).

PNT2-384 %sExit cleaner program is undefined

Causa: Il programma che porta il robot fuori dalla stazione di lavaggio dell'applicatore non è stato registrato.

Rimedio: Registrare la posizione di allontanamento del robot dalla stazione di pulizia dell'applicatore (CLNOUT.TP).

PNT2-385 %sBypass program is undefined

Causa: Il programma che porta il robot nella posizione di bypass non è stato registrato.

Rimedio: Registrare la posizione di bypass del robot (BYPASS.TP).

PNT2-386 %sPurge program is undefined

Causa: Il programma di messa del robot in posizione di spurgo non è stato registrato.

Rimedio: Registrare la posizione di spurgo del robot (PURGE.TP).

PNT2-387 %sMaster program is undefined

Causa: Il programma master del robot non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma master del robot (MASTER.TP).

PNT2-388 %sSpecial 1 program is undefined

Causa: Il programma Special1 per il robot non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma Special1 del robot (SPECIAL1.TP).

PNT2-389 %sSpecial 2 program is undefined

Causa: Il programma Special2 per il robot non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma Special2 del robot (SPECIAL2.TP).

PNT2-390 %sRobot not at home position

Causa: Il robot non si trova nella posizione di Home.

Rimedio: Il robot deve muoversi alla posizione di Home.

PNT2-391 %sRobot at cleaner position

Causa: Il robot si trova alla stazione di lavaggio dell'applicatore.

Rimedio: Prima di continuare il robot deve eseguire la traiettoria di allontanamento dalla stazione di lavaggio dell'applicatore.

PNT2-392 %sRobot not at cleaner position

Causa: Il robot non si trova alla stazione di lavaggio dell'applicatore.

Rimedio: Prima di poter eseguire la traiettoria di allontanamento dalla stazione di lavaggio dell'applicatore, il robot deve trovarsi in corrispondenza di questa stazione.

PNT2-393 %sEnter Maintenance program is undefined

Causa: Il programma di entrata in posizione di manutenzione del robot non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma di entrata in posizione di manutenzione del robot (MNTIN.TP).

PNT2-394 %sExit Maintenance program is undefined

Causa: Il programma per l'allontanamento del robot dalla posizione di manutenzione non è stato registrato.

Rimedio: Registrare il programma di uscita dalla posizione di manutenzione del robot (MNTOUT.TP).

PNT2-395 %sRobot not at maintenance position

Causa: Il robot non si trova alla stazione di manutenzione.

Rimedio: Prima di poter eseguire la traiettoria di allontanamento dalla posizione di manutenzione, il robot deve trovarsi in corrispondenza di questa posizione.

PNT2-400 %sApplicator enable is OFF

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione della valvola dell'applicatore è OFF. Quando questo ingresso è OFF, le uscite che controllano l'applicatore non possono passare allo stato ON.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-401 %sApplicator enable is ON

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione della valvola dell'applicatore passa ON.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-406 %sApplicator enable is OFF

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione della valvola dell'applicatore è OFF. Quando questo ingresso è OFF, le uscite che controllano l'applicatore non possono passare allo stato ON.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-407 %sApplicator enable is ON

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione della valvola dell'applicatore passa ON.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-412 %sError reading gun-on time for job

Causa: L'intestazione di uno o più programmi Process all'interno dello stesso ciclo Job potrebbe avere qualche problema.

Rimedio: Visualizzare la schermata DETAIL per ciascun Process nel ciclo Job. Questo dovrebbe correggere il problema.

PNT2-420 %sError reading gun-on time for job

Causa: L'intestazione di uno o più programmi Process all'interno dello stesso ciclo Job potrebbe avere qualche problema.

Rimedio: Visualizzare la schermata DETAIL per ciascun Process nel ciclo Job. Questo dovrebbe correggere il problema.

PNT2-428 %sApplicator test outputs are ON

Causa: Le uscite di prova per l'applicatore sono ON. Queste uscite sono controllate dal PLC.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-429 %sApplicator test outputs are OFF

Causa: Le uscite digitali di prova dell'applicatore sono OFF e sono state disattivate dal PLC.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-434 %sApplicator test outputs are ON

Causa: Le uscite digitali di prova dell'applicatore sono ON e sono state attivate dal PLC.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-441 %sPart entered tracking window

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Indica che il pezzo è entrato all'interno della finestra di inseguimento.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-446 %sWaiting for part in window

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Indica che il robot è in attesa che un pezzo entri all'interno della finestra di inseguimento. NON ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO DEL ROBOT.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-447 %sPart entered tracking window

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi che funzionano su linee in movimento continuo. Indica che il pezzo è entrato all'interno della finestra di inseguimento.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-452 %sRobot not calibrated

Causa: Prima di poter procedere, il robot deve essere calibrato. Quando il robot non è calibrato, è possibile muoverlo solo in modalità Joint ed eseguire la calibrazione.

Rimedio: Calibrare il robot.

PNT2-457 %sRobot not calibrated

Causa: Prima di poter procedere, il robot deve essere calibrato. Quando il robot non è calibrato, è possibile muoverlo solo in modalità Joint ed eseguire la calibrazione.

Rimedio: Calibrare il robot.

PNT2-462 %sInvalid instruction argument

Causa: Durante l'esecuzione del programma, è stata rilevata la presenza di un'istruzione per la quale un argomento non è valido.

Rimedio: Modificare il programma corrente e verificare che gli argomenti dell'istruzione interessata siano validi.

PNT2-463 %sInvalid gun selection

Causa: L'argomento utilizzato per l'istruzione GUN SELECT non è compreso nell'intervallo definito nel menu SETUP.

Rimedio: Modificare l'argomento non corretto per l'istruzione GUN SELECT interessata in modo che sia compreso nei limiti stabiliti.

PNT2-464 %sUnknown mnenomic instruction

Causa: Durante l'esecuzione del programma è stata rilevata la presenza di un'istruzione non conosciuta al sistema. Questo potrebbe accadere se il programma era stato copiato da un sistema diverso.

Rimedio: Eliminare l'istruzione non conosciuta.

PNT2-465 %sCan't set output

Causa: Un'istruzione Function è stata utilizzata ma non è presente l'opzione Function Instruction nel controllore.

Rimedio: Caricare l'opzione Function Instruction nel controllore in modo che il programma sia eseguito regolarmente.

PNT2-466 %sInvalid GunSelect position

Causa: Un'istruzione GunSelect, che modifica lo stato dell'applicatore, non è definita come istruzione di movimento aggiuntiva. Questa istruzione non effettuerà alcuna operazione. Un'istruzione di questo tipo, inserita in modo isolato in un programma, non può controllare correttamente la temporizzazione delle variazioni nelle uscite di comando dell'applicatore. Notare che se l'applicatore non è programma per essere ON, allora l'istruzione GunSelect può essere inserita isolatamente in un programma. Notare anche che questo allarme non si presenta in tutti i casi.

Rimedio: Spostare l'istruzione GunSelect in una linea in cui sia definita un'istruzione di movimento e cancellare l'istruzione GunSelect isolata. Se necessario, aggiungere un'istruzione di movimento e registrare una posizione.

PNT2-471 %sInvalid instruction argument

Causa: Durante l'esecuzione del programma, è stata rilevata la presenza di un'istruzione per la quale un argomento non è valido.

Rimedio: Modificare il programma corrente e verificare che gli argomenti dell'istruzione interessata siano validi.

PNT2-472 %sInvalid gun selection

Causa: L'argomento utilizzato per l'istruzione GUN SELECT non è compreso nell'intervallo definito nel menu SETUP.

Rimedio: Modificare l'argomento non corretto per l'istruzione GUN SELECT interessata in modo che sia compreso nei limiti stabiliti.

PNT2-473 %sUnknown mnenomic instruction

Causa: Durante l'esecuzione del programma è stata rilevata la presenza di un'istruzione non conosciuta al sistema. Questo potrebbe accadere se il programma era stato copiato da un sistema diverso.

Rimedio: Eliminare l'istruzione non conosciuta.

PNT2-480 %s not defined

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Un ciclo di cambio colore non può essere eseguito. Non vi sono passi di sequenza definiti per il ciclo di cambio colore specificato.

Rimedio: Verificare il ciclo di cambio colore per il colore corrente ed il successivo. I dati del ciclo di cambio colore devono contenere almeno un passo di sequenza.

PNT2-481 %sPushout cycle cancelled

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Un ciclo di svuotamento anticipato è stato eseguito durante la produzione, ma è stato interrotto da un arresto di emergenza. Lo stato della tubazione del prodotto non è conosciuto.

Rimedio: Eliminare l'allarme e proseguire il ciclo. La logica del cambio colore eseguirà automaticamente un ciclo di svuotamento prima dell'immissione del nuovo colore.

PNT2-482 %sIllegal manual cycle received

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Il numero di ciclo di cambio colore inviato dal PLC non è valido. I numeri di ciclo 1-8 e 21, 22 e 23 sono validi per le versioni di software PaintTool precedenti la 1.30.

Rimedio: Assicurarsi che il PLC invii un numero di ciclo di cambio colore valido.

PNT2-483 %sColor cycle aborted

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Un ciclo di cambio colore è stato interrotto da un arresto di emergenza.

Rimedio: Eliminare l'allarme e ripristinare il funzionamento del sistema. Se ci si trova in produzione, il ciclo di cambio colore verrà riavviato dall'inizio.

PNT2-484 %sColor Valve + PrgSol both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante l'esecuzione di un ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola del solvente di spurgo non possono essere ON contemporaneamente. Se il ciclo di cambio colore tenta di produrre questa situazione, viene immediatamente interrotto. (Questo avviene allo scopo di evitare la contaminazione delle tubazioni del prodotto.

Rimedio: Verificare la tabella dei dati del ciclo di cambio colore ed assicurarsi che le uscite digitali di abilitazione del colore e del solvente non siano mai comandate a ON contemporaneamente.

PNT2-491 %sColor Valve + PrgAir both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante l'esecuzione di un ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola per l'aria di spurgo non possono essere ON contemporaneamente. Se il ciclo di cambio colore tenta di produrre questa situazione, viene immediatamente interrotto. (Questo avviene allo scopo di evitare la contaminazione delle tubazioni del prodotto.

Rimedio: Verificare la tabella dei dati del ciclo di cambio colore ed assicurarsi che le uscite digitali di abilitazione del colore e dell'aria di spurgo non siano mai comandate a ON contemporaneamente.

PNT2-492 %sCC Waiting for arm to be home

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. La task che controlla il ciclo di cambio colore è in attesa che il robot si trovi nella posizione di Home prima di poter iniziare la sequenza di cambio colore.

Rimedio: Portare il robot nella posizione di Home.

PNT2-493 %sCC automatic cycles executing

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Questo indica che è in corso un ciclo di cambio colore.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-494 %sColorEnb + PrgSol both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante la prova manuale dei segnali I/O che controllano il ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola del solvente di spurgo non possono essere ON contemporaneamente.

Rimedio: Non tentare di attivare queste due uscite contemporaneamente.

PNT2-495 %sColorEnb + PrgAir both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante la prova manuale dei segnali I/O che controllano il ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola dell'aria di spurgo non possono essere ON contemporaneamente.

Rimedio: Non tentare di attivare queste due uscite contemporaneamente.

PNT2-496 %sSelected color valve not defined

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Non sono stati definiti i dati relativi alla valvola colore selezionata.

Rimedio: Definire i dati relativi alla valvola colore selezionata dal menu SETUP, Valves.

PNT2-497 %sNo system color for valve

Causa: Per cambio colore effettuato in manuale dalla tastiera di programmazione: Il sistema cambia il colore corrente perché coincida con quello della valvola colore di riempimento. Nessuno colore di sistema utilizza la valvola corrente. Potrebbe essere stato impostato un colore di sistema errato, oppure potrebbero essere stati utilizzati dati di preset non corretti in un ciclo di prova con applicazione del prodotto.

Rimedio: Cambiare temporaneamente la configurazione del colore di sistema.

PNT2-498 %sApplication enable is ON

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione dell'applicazione è ON. Quando questo ingresso è ON, le uscite che controllano l'applicatore ed il cambio colore possono essere attivate.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-499 %sInvalid Solv/Air State

Causa: Si è tentato di abilitare la valvola del solvente senza avere attivato una valvola a valle.

Rimedio: Verificare lo stato di abilitazione delle valvole PD, Trigger, IWP o BWP .

PNT2-500 %sPurge Solvent + Air Both ON

Causa: Le valvole del solvente di spurgo e dell'aria di spurgo sono a ON contemporaneamente.

Rimedio: Correggere i dati del ciclo di cambio colore e ritentare l'operazione.

PNT2-501 %sMore Than One Color Valve ON

Causa: Sono state attivate più valvole colore.

Rimedio: Questa operazione non è ammessa.

PNT2-502 %sCC Event Timeout!

Causa: L'evento di cambio colore programmato per il passo corrente della sequenza non si è completato nel tempo previsto.

Rimedio: Verificare la correttezza delle richieste di eventi di cambio colore.

PNT2-503 %sCC Cycle does not end @ HOME!

Causa: Il ciclo di cambio colore programmato non invia il robot nella posizione di Home al termine della sequenza.

Rimedio: L'ultimo passo della sequenza nel ciclo di cambio colore deve inviare il robot nella posizione di Home.

PNT2-514 %sColor cycle aborted

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Un ciclo di cambio colore è stato interrotto da un arresto di emergenza.

Rimedio: Eliminare l'allarme e ripristinare il funzionamento del sistema. Se ci si trova in produzione, il ciclo di cambio colore verrà riavviato dall'inizio.

PNT2-515 %sColor Valve + PrgSol both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante l'esecuzione di un ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola del solvente di spurgo non possono essere ON contemporaneamente. Se il ciclo di cambio colore tenta di produrre questa situazione, viene immediatamente interrotto. (Questo avviene allo scopo di evitare la contaminazione delle tubazioni del prodotto.

Rimedio: Verificare la tabella dei dati del ciclo di cambio colore ed assicurarsi che le uscite digitali di abilitazione del colore e del solvente non siano mai comandate a ON contemporaneamente.

PNT2-516 %sUsing default valve cycle data

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Se non è presente prodotto nella tubazione (colore corrente = 0) e viene eseguito un ciclo di cambio colore, il sistema utilizza i dati definiti per la prima valvola.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-517 %sSelected color valve not defined

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Non sono stati definiti i dati relativi alla valvola colore selezionata.

Rimedio: Definire i dati relativi alla valvola colore selezionata dal menu SETUP, Valves.

PNT2-518 %sApplication enable is OFF

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione dell'applicazione è OFF. Quando questo ingresso è OFF, le uscite che controllano l'applicatore ed il cambio colore non possono passare allo stato ON.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-523 %sCC Waiting for arm to be home

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. La task che controlla il ciclo di cambio colore è in attesa che il robot si trovi nella posizione di Home prima di poter iniziare la sequenza di cambio colore.

Rimedio: Portare il robot nella posizione di Home.

PNT2-524 %sCC automatic cycles executing

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Questo indica che è in corso un ciclo di cambio colore.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-525 %sColorEnb + PrgSol both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante la prova manuale dei segnali I/O che controllano il ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola del solvente di spurgo non possono essere ON contemporaneamente.

Rimedio: Non tentare di attivare queste due uscite contemporaneamente.

PNT2-526 %sColorEnb + PrgAir both ON

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Durante la prova manuale dei segnali I/O che controllano il ciclo di cambio colore, l'uscita digitale di abilitazione del colore e quelle di attivazione della valvola dell'aria di spurgo non possono essere ON contemporaneamente.

Rimedio: Non tentare di attivare queste due uscite contemporaneamente.

PNT2-527 %sSelected color valve not defined

Causa: Questo messaggio appare solo con sistemi dotati di cambio colore integrato. Non sono stati definiti i dati relativi alla valvola colore selezionata.

Rimedio: Definire i dati relativi alla valvola colore selezionata dal menu SETUP, Valves.

PNT2-528 %sNo system color for valve

Causa: Per cambio colore effettuato in manuale dalla tastiera di programmazione: Il sistema cambia il colore corrente perché coincida con quello della valvola colore di riempimento. Nessuno colore di sistema utilizza la valvola corrente. Potrebbe essere stato impostato un colore di sistema errato, oppure potrebbero essere stati utilizzati dati di preset non corretti in un ciclo di prova con applicazione del prodotto.

Rimedio: Cambiare temporaneamente la configurazione del colore di sistema.

PNT2-529 %sApplication enable is ON

Causa: Questo messaggio appare quando l'ingresso di abilitazione dell'applicazione è ON. Quando questo ingresso è ON, le uscite che controllano l'applicatore ed il cambio colore possono essere attivate.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-530 %sInvalid Solv/Air State

Causa: Si è tentato di abilitare la valvola del solvente senza avere attivato una valvola a valle.

Rimedio: Verificare lo stato di abilitazione delle valvole PD, Trigger, IWP o BWP .

PNT2-531 %sPurge Solvent + Air Both ON

Causa: Le valvole del solvente di spurgo e dell'aria di spurgo sono a ON contemporaneamente.

Rimedio: Correggere i dati del ciclo di cambio colore e ritentare l'operazione.

PNT2-532 %sMore Than One Color Valve ON

Causa: Sono state attivate più valvole colore.

Rimedio: Questa operazione non è ammessa. Assicurarsi che di volta in volta sia attiva una sola valvola colore, poi ritentare l'operazione.

PNT2-533 %sCC Event Timeout!

Causa: L'evento di cambio colore programmato per il passo corrente della sequenza non si è completato nel tempo previsto.

Rimedio: Verificare la correttezza delle richieste di eventi di cambio colore.

PNT2-534 %sCC Cycle does not end @ HOME!

Causa: Il ciclo di cambio colore programmato non invia il robot nella posizione di Home al termine della sequenza.

Rimedio: L'ultimo passo della sequenza nel ciclo di cambio colore deve inviare il robot nella posizione di Home.

PNT2-535 %sIPC Interlock check failed!

Causa: La verifica dell'interblocco IPC è fallita, le valvole (pTRIG e pPE) oppure pDUMP devono essere aperte per effettuare lo scarico.

Rimedio: Se questo allarme appare durante un ciclo di cambio colore, verificare che in questo ciclo le valvole indicate sopra siano programmate nello stato di aperto. Se questo allarme appare durante un ciclo di cambio colore in manuale, assicurarsi che le valvole indicate sopra siano aperte prima di attivare la pompa.

PNT2-554 %sCal. table adapted out tolerance

Causa: La pressione o la viscosità del fluido per il colore corrente sono cambiate in modo notevole. La variazione è avvenuta rispetto all'ultima calibrazione effettuata per questo colore. La variazione ha oltrepassato il valore percentuale impostato nel parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Correggere la pressione o la viscosità del fluido per il colore corrente. Se la pressione o la viscosità sono state cambiate di proposito, per eliminare questo allarme è possibile calibrare il colore. Il valore di tolleranza adattativa può essere aumentato se la variazione riscontrata rispetto alla tabella di calibrazione per questo colore è accettabile.

PNT2-555 %sCal. table adapted in tolerance

Causa: Questa segnalazione di stato indica che sono state eliminate le cause che avevano portato ad un adattamento fuori tolleranza nella tabella.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-556 Dyn. yield > tolerance band (%s)

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in cc/min) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto. Questo potrebbe essere dovuto alle dimensioni eccessive dei limitatori nell'applicatore.

Rimedio: Diminuire l'erogazione del fluido. Utilizzare limitatori di dimensioni più piccole nell'applicatore se è possibile raggiungere il valore di portata massima. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Se il valore dato nel messaggio di allarme è uguale al minimo della banda di tolleranza, impostare questo minimo al valore misurato per il colore interessato. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza percentuale.

PNT2-557 %s Res:Hrd ratio is 0.0:0.0

Causa: La media dell'errore sui valori di portata misurati, rispetto al set point, è troppo elevata. Le possibili cause sono:

1. Il trasduttore I/P è guasto.
2. Variazioni troppo frequenti nella pressione al regolatore pilotato del fluido.
3. Un guasto sulla scheda di interfaccia con il sistema AccuFlow.

Rimedio: Controllare e sostituire il trasduttore, se necessario, sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto. Se l'allarme si verifica su molti colori o, addirittura, la loro totalità, aumentare il valore di errore massimo per il parametro di set point.

PNT2-558 %sCalibration successful

Causa: Questo messaggio notifica al controllore di cella che la calibrazione è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-559 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione di AccuFlow non può continuare. Ciò può essere dovuto al mancato riempimento delle tubazioni del prodotto. Verificare l'eventuale presenza di altri allarmi.

Rimedio: Il rimedio migliore potrebbe essere trovato analizzando l'allarme precedente registrato nell'elenco cronologico degli allarmi. Questo è di solito il risultato di parametri non corretti o configurazione incompleta di componenti hardware. Se i dispositivi che intervengono nella regolazione della portata del fluido funzionano correttamente, impostare il parametro colore per la pompa ad ingranaggi a YES.

PNT2-560 %sCal. low flow rate reset

Causa: Durante la calibrazione di AccuFlow, non è stato possibile raggiungere la portata minima. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata minima.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. La nuova portata minima è il punto 2 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT2-561 %sCal. max. flow rate reset

Causa: Durante la calibrazione di AccuFlow, non è stata raggiunta la massima portata con l'uscita al massimo. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata massima.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. La nuova portata massima è il punto 10 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT2-562 %sCal. time out at max. flow

Causa: AccuFlow ha impiegato troppo tempo per raggiungere il valore di portata massima. Le possibili cause sono: un valore eccessivo di guadagno, un trasduttore I/P difettoso, un regolatore pilotato guasto oppure frequenti variazioni nella pressione del prodotto.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. Ritentare la calibrazione. Controllare e sostituire il trasduttore, se necessario, sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto. Anche il tempo di time-out può essere aumentato.

PNT2-563 %sCal. time out at low flow

Causa: AccuFlow ha impiegato troppo tempo per raggiungere la portata minima, tipicamente 100 cc/min. Le possibili cause sono: un valore eccessivo di guadagno, un trasduttore I/P difettoso, un regolatore pilotato guasto oppure frequenti variazioni nella pressione del prodotto.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. Ritentare la calibrazione. Controllare e sostituire il trasduttore, se necessario, sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto. Anche il tempo di time-out può essere aumentato.

PNT2-564 %sZero fluid flow rate detected

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di resina, la portata misurata è zero. Questo fatto potrebbe essere provocato da una mancanza di pressione prodotto oppure un'insufficiente pressione di aria di pilotaggio del regolatore. Con una portata molto bassa, il guadagno potrebbe essere troppo elevato. Uno degli elementi seguenti potrebbe essere difettoso:

- Valvola colore
- Scheda di selezione del colore
- Azionamento dell'applicatore
- Misuratore di portata
- Sensore del misuratore di portata
- Scheda di interfaccia AccuFlow
- Modulo di ingresso da 32 punti

Nota: Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Se si nota che il fluido esce dall'applicatore, verificare i seguenti elementi:

- Misuratore di portata
- Sensore del misuratore di portata
- Interfaccia AccuFlow
- Modulo di ingresso da 32 punti

Altrimenti, controllare le voci indicate sopra. Se questo allarme si verifica solo con valori di portata molto bassi, diminuire il valore di guadagno.

PNT2-565 %sLower output did not lower flow

Causa: AccuFlow, durante la sequenza di calibrazione, si aspetta di rilevare valori decrescenti di portata per ogni diminuzione del valore di comando. In questo caso, la portata non è diminuita. Ciò può essere provocato da una pressione prodotto troppo bassa o fluttuante, oppure da un insufficiente, o addirittura mancante, scarico rapido sull'aria di pilotaggio del regolatore.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Controllare che il sistema sia in grado di mantenere un livello di portata adeguato e regolare per questo colore. In questo, potrebbe essere d'ausilio la diminuzione dei tentativi di livellamento. Controllare che la capacità di scarico rapido dell'aria di pilotaggio del regolatore sia sufficiente. Rivedere la dimensione del limitatore nell'applicatore.

PNT2-566 %sTime out during a cal. test

Causa: Durante la misura dell'isteresi, in aumento o diminuzione di tempo, il sistema AccuFlow è andato in time-out. Ciò sta ad indicare che il sistema non ha raggiunto il valore minimo o massimo di portata.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Verificare se il sistema riesce a raggiungere in modo agevole il livello massimo di portata. Se non riesce, potrebbe essere necessario aumentare la banda di tolleranza.

PNT2-567 %sMin. output has flow > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La pressione del fluido potrebbe essere troppo alta. Il trasduttore elettro-pneumatico oppure il regolatore pilotato possono essere bloccati aperti. Oppure, potrebbe esservi una perdita di prodotto considerevole. Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: La calibrazione del colore stabilirà una nuova pressione di frattura (uscita di controllo minimo) per un valore di pressione del fluido modificato. Ispezionare e, se necessario, sostituire il regolatore pilotato ed il trasduttore elettro-pneumatico. Analizzare gli allarmi relativi a perdite di fluido.

PNT2-568 %sMax. output has flow < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). L'applicatore potrebbe essere intasato. Un tubo dell'aria di comando o del fluido potrebbero essere strozzati. La pressione del fluido potrebbe essere troppo bassa. Il trasduttore di pressione potrebbe essere guasto. Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare che l'ugello e l'intero applicatore non siano intasati. Verificare che non vi siano strozzature sulla tubazione del fluido, soprattutto nei punti in cui essa è sottoposta a flessione. Controllare la pressione del fluido. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT2-569 %sFlow setpoint below globals

Causa: Il comando di uscita per la portata del fluido richiesta è al di sotto dell'intervallo di calibrazione del colore.

Rimedio: Modificare il comando in uscita della portata di fluido indicato nell'argomento del preset in modo che rientri nei limiti definiti in fase di calibrazione.

PNT2-570 %sRequested flow above cal. table

Causa: Il comando di uscita per la portata del fluido richiesta è al di sopra dell'intervallo di calibrazione del colore.

Rimedio: Modificare il comando in uscita della portata di fluido indicato nell'argomento del preset in modo che rientri nei limiti definiti in fase di calibrazione. Eseguire le azioni necessarie per aumentare la portata massima controllabile durante la calibrazione. Ricalibrare il colore.

PNT2-571 %sSlow fluid flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un piccolo flusso di prodotto mentre l'applicatore era chiuso. Questo potrebbe essere dovuto ad un raccordo non serrato o ad una perdita ad una valvola di scarico.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione immediata. Il sistema di regolazione dell'applicazione continuerà a funzionare correttamente. Le tubazioni del fluido e le valvole devono essere ispezionate e, se necessario, riparate.

PNT2-572 %sFast fluid flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un notevole flusso di prodotto mentre l'applicatore era chiuso. Ciò potrebbe essere causato dall'intasamento della valvola di scarico, o dalla rottura di un raccordo o di una tubazione, ecc. Notare che ogni volta che la perdita di fluido inizia a diventare cospicua, la valvola del colore viene automaticamente disattivata. Questo impedisce al robot di effettuare la lavorazione sul pezzo.

Rimedio: Le tubazioni del fluido e le valvole devono essere ispezionate e riparate immediatamente. Verificare e riparare la valvola di comando dello scarico rapido e la valvola dello scarico rapido stesso.

PNT2-573 %sFailed to reach setpoint

Causa: L'apparizione di questo messaggio potrebbe essere causata da un andamento pulsante della pressione del prodotto o da un trasduttore I/P difettoso. Se si presenta con la maggior parte dei colori, potrebbe significare che il set point minimo potrebbe essere troppo piccolo per la configurazione corrente, oppure uno dei valori impostati per la banda di tolleranza potrebbe essere troppo basso per le prestazioni del sistema.

Rimedio: Aumentare il set point minimo. Se il trasduttore del fluido fornisce segnali disturbati, sostituirlo. Se il problema si presenta per colori specifici, verificare il sistema di soppressione dei picchi di pressione nell'alimentazione del fluido. Se i valori misurati rispetto a quelli della calibrazione superano di più della metà la banda di tolleranza minima, aumentare la banda di tolleranza.

PNT2-574 %sAccuflow softpart init failed

Causa:

Rimedio: Consultare la sezione dedicata alla ricerca dei guasti nel Manuale di Manutenzione del Controllore.

PNT2-575 %s0 fluid flow rate timeout

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di prodotto, la portata misurata è zero per un periodo superiore al parametro Zero flow timeout. Questo può essere causato da: un guasto alla valvola di apertura dell'applicatore, un abbassamento di pressione del fluido, un guasto al misuratore di portata, una rottura di un cavo (al misuratore di portata) oppure ad un valore di timeout troppo piccolo la condizione di portata a zero. Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare che l'applicatore funzioni correttamente. Se è stato riscontrato un flusso di fluido, controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Se necessario, aumentare del 25% il tempo massimo ammissibile a portata zero.

PNT2-576 %sMax. flow below mid point

Causa: Questo allarme appare solo durante la calibrazione. La portata misurata quando il comando è al massimo è quasi uguale a quella misurata quando il comando è a metà del massimo. Il sistema può utilizzare meno della metà dell'intervallo di controllo. L'applicazione potrebbe funzionare anche se si presenta questo messaggio. Esso potrebbe essere causato da una pressione del prodotto bassa, un trasduttore o un regolatore pilotato guasti, oppure la presenza di un trasduttore I/P non corretto (da 100 psi invece che da 50 psi).

Rimedio: Aumentare la pressione del fluido. Verificare che il trasduttore stia funzionando correttamente e che sia della taglia appropriata. Il sistema potrebbe funzionare, ma le sue prestazioni possono essere migliorate adottando uno dei rimedi descritti sopra.

PNT2-577 CH1:Dyn. yield > tolerance band (%s)

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in cc/min) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto. Questo potrebbe essere dovuto alle dimensioni eccessive dei limitatori nell'applicatore.

Rimedio: Cercare di diminuire la portata effettiva, se possibile. Utilizzare limitatori di dimensioni più piccole nell'applicatore se è possibile raggiungere il valore di portata massima. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Se il valore dato nel messaggio di allarme è uguale al minimo della banda di tolleranza, impostare questo minimo al valore misurato per il colore interessato. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza percentuale.

PNT2-583 %sCal. table adapted out tolerance

Causa: La pressione o la viscosità del fluido per il colore corrente sono cambiate in modo notevole. La variazione è avvenuta rispetto all'ultima calibrazione effettuata per questo colore. La variazione ha oltrepassato il valore percentuale impostato nel parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Correggere la pressione o la viscosità del fluido per il colore corrente. Se la pressione o la viscosità sono state cambiate di proposito, per eliminare questo allarme è possibile calibrare il colore. Il valore di tolleranza adattativa può essere aumentato se la variazione riscontrata rispetto alla tabella di calibrazione per questo colore è accettabile.

PNT2-584 %sCal. table adapted in tolerance

Causa: Questa segnalazione di stato indica che le sono state eliminate le cause che avevano portato ad un adattamento fuori tolleranza nella tabella.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-585 CH2:Dyn. yield > tolerance band (%s)

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in cc/min) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto. Questo potrebbe essere dovuto alle dimensioni eccessive dei limitatori nell'applicatore.

Rimedio: Cercare di diminuire la portata effettiva, se possibile. Utilizzare limitatori di dimensioni più piccole nell'applicatore se è possibile raggiungere il valore di portata massima. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Se il valore dato nel messaggio di allarme è uguale al minimo della banda di tolleranza, impostare questo minimo al valore misurato per il colore interessato. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza percentuale.

PNT2-586 %sFlow rate average error high

Causa: La media dell'errore sui valori di portata misurati, rispetto al set point, è troppo elevata. Le possibili cause sono: un guasto al trasduttore I/P, variazioni troppo frequenti di pressione al regolatore pilotato per il fluido o un guasto alla scheda di interfaccia AccuFlow.

Rimedio: Controllare e sostituire il trasduttore, se necessario, sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto. Se l'allarme si verifica su molti colori o, addirittura, la loro totalità, aumentare il valore di errore massimo per il parametro di set point.

PNT2-587 %sCalibration successful

Causa: Questo messaggio notifica al controllore di cella che la calibrazione è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-588 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione di AccuFlow non può continuare. Ciò può essere dovuto al mancato riempimento delle tubazioni del prodotto. Verificare l'eventuale presenza di altri allarmi.

Rimedio: Il rimedio migliore potrebbe essere trovato analizzando l'allarme precedente registrato nell'elenco cronologico degli allarmi. Questo è di solito il risultato di parametri non corretti o configurazione incompleta di componenti hardware. Se i dispositivi che intervengono nella regolazione della portata del fluido funzionano correttamente, impostare il parametro colore per la pompa ad ingranaggi a YES.

PNT2-589 %sCal. low flow rate reset

Causa: Durante la calibrazione di AccuFlow, non è stato possibile raggiungere la portata minima. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata minima.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. La nuova portata minima è il punto 2 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT2-590 %sCal. max. flow rate reset

Causa: Durante la calibrazione di AccuFlow, non è stata raggiunta la massima portata con l'uscita al massimo. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata massima.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. La nuova portata massima è il punto 10 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT2-591 %sCal. time out at max. flow

Causa: AccuFlow ha impiegato troppo tempo per raggiungere il valore di portata massima. Le possibili cause sono: un valore eccessivo di guadagno, un trasduttore I/P difettoso, un regolatore pilotato guasto oppure frequenti variazioni nella pressione del prodotto.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. Ritentare la calibrazione. Controllare e sostituire il trasduttore, se necessario, sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto. Anche il tempo di time-out può essere aumentato.

PNT2-592 %sCal. time out at low flow

Causa: AccuFlow ha impiegato troppo tempo per raggiungere la portata minima, tipicamente 100 cc/min. Le possibili cause sono: un valore eccessivo di guadagno, un trasduttore I/P difettoso, un regolatore pilotato guasto oppure frequenti variazioni nella pressione del prodotto.

Rimedio: Se possibile, diminuire il valore di guadagno utilizzato per il colore interessato. Ritentare la calibrazione. Controllare e sostituire il trasduttore, se necessario, sostituire il regolatore pilotato oppure riparare il sistema di soppressione dei picchi di pressione sulla pompa di alimentazione del prodotto. Anche il tempo di time-out può essere aumentato.

PNT2-593 %sZero fluid flow rate detected

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di resina, la portata misurata è zero. Questo fatto potrebbe essere provocato da una mancanza di pressione prodotto oppure un'insufficiente pressione di aria di pilotaggio del regolatore. Con una portata molto bassa, il guadagno potrebbe essere troppo elevato. Uno degli elementi seguenti potrebbe essere difettoso: Valvola del colore, scheda per la selezione del colore, valvola di apertura dell'applicatore, misuratore di portata, sensore del misuratore di portata, scheda di interfaccia AccuFlow oppure il modulo di ingressi digitali da 32 punti. Quando si verifica questo allarme, AccuFlow commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Se si nota che il fluido esce dall'applicatore, verificare i seguenti elementi: misuratore di portata, sensore del misuratore di portata, Interfaccia AccuFlow, modulo di ingresso da 32 punti. Altrimenti, controllare le voci indicate sopra. Se questo allarme si verifica solo con valori di portata molto bassi, diminuire il valore di guadagno.

PNT2-594 %sLower output did not lower flow

Causa: AccuFlow, durante la sequenza di calibrazione, si aspetta di rilevare valori decrescenti di portata per ogni diminuzione del valore di comando. In questo caso, la portata non è diminuita. Ciò può essere provocato da una pressione prodotto troppo bassa o fluttuante, oppure da un insufficiente, o addirittura mancante, scarico rapido sull'aria di pilotaggio del regolatore.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Controllare che il sistema sia in grado di mantenere un livello di portata adeguato e regolare per questo colore. In questo, potrebbe essere d'ausilio la diminuzione dei tentativi di livellamento. Controllare che la capacità di scarico rapido dell'aria di pilotaggio del regolatore sia sufficiente. Rivedere la dimensione del limitatore nell'applicatore.

PNT2-595 %sTime out during a cal. test

Causa: Durante la misura dell'isteresi, in aumento o diminuzione di tempo, il sistema AccuFlow è andato in time-out. Ciò sta ad indicare che il sistema non ha raggiunto il valore minimo o massimo di portata.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Verificare se il sistema riesce a raggiungere in modo agevole il livello massimo di portata. Se non riesce, potrebbe essere necessario aumentare la banda di tolleranza.

PNT2-596 %sMin. output has flow > setpoint

Causa: I sensori di posizione e prossimità non stanno funzionando correttamente. La stazione di riempimento non si è ritratta con velocità sufficiente. Il tempo di timeout per il cilindro di riempimento è troppo breve. Verificare l'eventuale presenza di ostacoli, disallineamento o difetti nel sensore.

Rimedio: Verificare i sensori di posizione e di prossimità. Riparare il circuito elettrico o pneumatico, se necessario. Regolare i controlli pneumatici per le operazioni di richiamo/estensione. Aumentare il valore di timeout per il cilindro di riempimento, Verificare che gli ingressi e le uscite digitali siano nello stato corretto. In standard: DIN[130, DSR] = ON; DIN[129, DSE] = OFF; DOUT[147, RDS] = ON; DOUT[146, EDS] = OFF. Se la stazione di riempimento è rientrata e lo stato dei segnali I/O è corretto, premere il tasto RESET e continuare il ciclo.

PNT2-597 %sMax. output has flow < setpoint

Causa: I sensori di posizione e prossimità non stanno funzionando correttamente. La stazione di riempimento non si è estesa con velocità sufficiente. Il tempo di timeout per il cilindro di riempimento è troppo breve. Verificare l'eventuale presenza di ostacoli, disallineamento o difetti nel sensore.

Rimedio: Verificare i sensori di posizione e di prossimità. Riparare il circuito elettrico o pneumatico, se necessario. Regolare i controlli pneumatici per le operazioni di richiamo/estensione. Aumentare il valore di timeout per il cilindro di riempimento, Verificare che gli ingressi e le uscite digitali siano nello stato corretto. In standard: DIN[129, DSE] = ON; DIN[130, DSR] = OFF; DOUT[147, RDS] = OFF; DOUT[146, EDS] = ON. Se la stazione di riempimento è estesa e lo stato dei segnali I/O è corretto, premere il tasto RESET e continuare il ciclo.

PNT2-598 %sFlow setpoint below globals

Causa: La calibrazione automatica di AccuStat non può continuare. Normalmente questo è il risultato di un timeout intervenuto su una delle operazioni. La calibrazione automatica può subire un'interruzione per vari motivi. Le funzioni di questo allarme sono le seguenti. Innanzitutto, l'allarme di calibrazione automatica interrotta viene generato se si è verificato un errore. L'allarme successivo contiene la causa che ha portato all'interruzione della calibrazione automatica. Causa 1: Durante la ricerca dei valori minimo e massimo di portata nella tabella di calibrazione, è trascorso il tempo massimo consentito per la determinazione dei valori di uscita per il minimo ed il massimo della portata. Questo può risultare da una restrizione nel flusso del fluido, da intervalli di portata non raggiungibili nella tabella di calibrazione, da un regolatore di pressione non funzionante. Gli allarmi che potrebbero presentarsi sono PNT1-251, Failed to find upper limit, oppure PNT1-252, Failed to find lower limit. Causa 2: La calibrazione ha prodotto valori di comando non in aumento nei dati della tabella di calibrazione. L'andamento dei dati nella tabella di calibrazione è negativo. L'aumento dei valori in uscita non genera un aumento della portata. Il codice di errore risultante è PNT1-254 Non-increasing cal table. Causa 3: I valori di uscita, calcolati dalla procedura di calibrazione, si trovano sopra il valore massimo o sotto il minimo rispetto a quelli definiti nei parametri dell'applicatore per il regolatore di flusso. I valori di uscita minimi, espressi in impulsi, sono, in bassa risoluzione, 200, mentre in alta risoluzione sono 1600; quelli di uscita massimi sono , in bassa risoluzione, 1000, mentre in alta risoluzione sono 8000). La dimensione del limitatore non è compatibile con l'intervallo di portata desiderato e con il tipo di prodotto. I codici di errore risultanti sono PNT1-255 Calculated output > max output, oppure PNT1-256 Calculated output < min output. Causa 4: La calibrazione è stata interrotta dall'operatore oppure da un altro allarme. La cella è stata posta in arresto di emergenza durante l'esecuzione della calibrazione. Oppure, il robot non è riuscito a raggiungere la posizione corretta per l'esecuzione della calibrazione. Vedere se sono presenti altri allarmi per determinare la causa del problema.

Rimedio: Rimedio 1: Aumentare il numero massimo di tentativi di calibrazione (Maximum Calibration Trys) nel menu SETUP, AccuStat. Correggere l'intervallo di portata per il limitatore, il regolatore e la calibrazione nella schermata dei dati relativi al colore AccuStat per la valvola interessata. Rimedio 2: Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente. Verificare la retroazione del potenziometro lineare (AIN[1], DISP), il funzionamento del regolatore e che il meccanismo di azionamento dell'applicatore in apertura e chiusura lavori regolarmente. Verificare che i valori definiti nei dati per i colori AccuStat possano essere raggiunti. Rimedio 3: Verificare che il regolatore di flusso funzioni correttamente. Cambiare la dimensione del limitatore per meglio soddisfare l'intervallo di portata desiderato. Modificare l'intervallo di portata richiesto nella schermata dei dati per i colori AccuStat. Rimedio 4: Determinare la causa dell'allarme sul robot. Verificare il registro cronologico degli allarmi per identificare la causa del problema. Se il robot non si è spostato dalla posizione corretta, verificare che la traiettoria registrata sia corretta.

PNT2-599 %sRequested flow above cal. table

Causa: AccuStat non ha potuto raggiungere il limite superiore di portata entro il numero di tentativi impostati nella schermata di calibrazione. Il limite di portata superiore non può essere raggiunto. Il limitatore di flusso è troppo piccolo. La portata o la retroazione della posizione del serbatoio non sono stabili.

Rimedio: Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente. Verificare il limite di portata superiore nei dati di colore. Verificare i parametri dell'applicatore per accertarsi che il loro limite massimo non sia inferiore a quello stabilito nei dati del colore AccuStat. Aumentare la tolleranza nei livelli alto/basso di calibrazione o il numero di tentativi nella schermata SETUP, AccuStat. Controllare la retroazione.

PNT2-600 %sSlow fluid flow leak detected

Causa: Gli impulsi di comando calcolati sono inferiori al valore minimo di uscita per il parametro dell'applicatore (200 impulsi a bassa risoluzione oppure 1600 ad alta risoluzione). Il limitatore di flusso è troppo grande oppure il regolatore non sta funzionando correttamente.

Rimedio: Diminuire il flusso con un limitatore più piccolo. Oppure modificare le impostazioni relative ai valori alto e basso di portata nei dati per il colore interessato.

PNT2-601 %sFast fluid flow leak detected

Causa: La banda di tolleranza è troppo stretta (bassa) oppure il regolatore non sta funzionando correttamente. Il guadagno adattativo per quel colore potrebbe essere troppo basso e la portata non si adegua abbastanza velocemente. Il potenziometro non funziona correttamente. Il ritardo del meccanismo di apertura dell'applicatore potrebbe non essere corretto se diversi comandi di apertura e chiusura sono troppo ravvicinati tra loro.

Rimedio: Verificare il funzionamento del regolatore e le impostazioni del guadagno adattativo nei dati per il colore AccuStat relativi alla valvola interessata. Verificare anche che i tempi di ritardo del meccanismo di apertura dell'applicatore siano impostati correttamente.

PNT2-602 %sFailed to reach setpoint

Causa: Prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione, il sistema verifica che nel serbatoio sia presente una quantità di prodotto sufficiente (impulsi da posizione del cilindro >= impulsi da totalizzazione della portata). Questo allarme può presentarsi se l'attesa del riempimento del serbatoio non viene soddisfatta. Le possibili cause sono la presenza di aria nel serbatoio causata da cicli di cambio colore non corretti oppure la lettura non stabile della posizione del potenziometro lineare. Spesso questo errore viene generato per il fatto che l'aria non è stata spinta all'esterno attraverso la valvola di scarico rapido prima dell'apertura della valvola di riempimento.

Rimedio: Assicurarsi che il prodotto abbia raggiunto la stazione di riempimento prima di attivare la fase di apertura della valvola di riempimento, Tentare di aumentare il tempo dedicato al riempimento della tubazione del prodotto prima di aprire la valvola di riempimento, Se rimane aria nel serbatoio, una volta che viene riapplicata pressione al pistone, essa viene compressa e, di conseguenza, la posizione del cilindro scende al di sotto del livello misurato di riempimento,

PNT2-603 %sAccuflow softpart init Failed

Causa: Il software AccuFlow non è in esecuzione. I segnali I/O utilizzati dal software AccuFlow non sono disponibili oppure il software non è stato caricato correttamente. Informazioni aggiuntive sono disponibili durante l'accensione del controllore dalla console di debug (smon).

Rimedio: Verificare e correggere le assegnazioni e l'hardware dei segnali I/O utilizzati dal software AccuFlow. In particolar modo devono essere controllati i seguenti segnali I/O: Set point raggiunto, Flow Rate GIN, e Flow diag. AOUT Ricaricare l'opzione AccuFlow, facendo attenzione a eventuali allarmi durante il caricamento. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

PNT2-604 %s0 fluid flow rate timeout

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di prodotto, la portata misurata è zero per un periodo superiore al parametro Zero flow timeout. Questo può essere causato da: un guasto alla valvola di apertura dell'applicatore, un abbassamento di pressione del fluido, un guasto al misuratore di portata, una rottura di un cavo (al misuratore di portata) oppure ad un valore di timeout troppo piccolo la condizione di portata a zero. Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare che l'applicatore funzioni correttamente. Se è stato riscontrato un flusso di fluido, controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Se necessario, aumentare del 25% il tempo massimo ammissibile a portata zero.

PNT2-605 %sMax. flow below mid point

Causa: Questo allarme appare solo durante la calibrazione. La portata misurata quando il comando è al massimo è quasi uguale a quella misurata quando il comando è a metà del massimo. Il sistema può utilizzare meno della metà dell'intervallo di controllo. L'applicazione potrebbe funzionare anche se si presenta questo messaggio. Esso potrebbe essere causato da una pressione del prodotto bassa, un trasduttore o un regolatore pilotato guasti, oppure la presenza di un trasduttore I/P non corretto (da 100 psi invece che da 50 psi).

Rimedio: Aumentare la pressione del fluido. Verificare che il trasduttore stia funzionando correttamente e che sia della taglia appropriata. Il sistema potrebbe funzionare, ma le sue prestazioni possono essere migliorate adottando uno dei rimedi descritti sopra.

PNT2-606 CH2:Dyn. yield > tolerance band (%s)

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in cc/min) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto. Questo potrebbe essere dovuto alle dimensioni eccessive dei limitatori nell'applicatore.

Rimedio: Cercare di diminuire la portata effettiva, se possibile. Utilizzare limitatori di dimensioni più piccole nell'applicatore se è possibile raggiungere il valore di portata massima. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Se il valore dato nel messaggio di allarme è uguale al minimo della banda di tolleranza, impostare questo minimo al valore misurato per il colore interessato. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza percentuale.

PNT2-612 %sCal. table adapted out,output up

Causa: La sequenza di calibrazione, per la valvola colore sezionata per la calibrazione automatica, è terminata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-613 %sCal. table adapted in tolerance

Causa: Se l'applicatore viene disabilitato al termine di ciascun ciclo di lavoro, la tabella non viene aggiornata in modo ibrido.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-614 %sDyn. yield > %% tolerance band

Causa: La sequenza di calibrazione della scala non è stata completata. Ciò può essere provocato da un timeout o da un errore di svuotamento o riempimento,

Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per identificare quali condizioni abbiano causato l'interruzione della calibrazione. Spesso la procedura di calibrazione della scala può non terminare, entro il tempo massimo consentito, a causa di uno dei seguenti allarmi: PNT1-253 Beaker timeout, scale cal abort, PNT1-248, CC abort, can full timeout, PNT1-249 CC abort, can empty timeout. Verificare che tutti i dispositivi stiano funzionando regolarmente.

PNT2-615 %sFlow rate avg. error excessive

Causa: La sequenza di calibrazione della scala è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-616 %sCalibration successful

Causa: Non sono disponibili i dati della traiettoria per DOCK.TP. Qualcosa ha reso la posizione non più valida.

Rimedio: Registrare la traiettoria di avvicinamento alla stazione di riempimento. La traiettoria di avvicinamento alla stazione di riempimento è una posizione speciale. Dopo la registrazione, o la modifica delle posizioni, della traiettoria, il controllore deve essere spento e riacceso.

PNT2-617 %sCalibration aborted

Causa: La richiesta di portarsi alla stazione di riempimento è stata ricevuta, ma il robot non è riuscito a raggiungere la posizione prevista, Il tentativo di posizionamento nella stazione di riempimento non è riuscito e quest'ultima non ha potuto estendersi. Il robot è stato fermato in allarme durante il movimento verso la stazione di riempimento. Il robot non ha segnalato che si trovava alla stazione di riempimento, perché la posizione speciale non è stata registrata.

Rimedio: Verificare i dati della traiettoria e che per l'ultima posizione nel programma DOCK.TP il modo di terminazione sia FINE. Accertarsi che il programma DOCK.TP contenga una traiettoria valida. Il controllore deve essere spento e riacceso perché siano attivate le modifiche apportate alla traiettoria. Se l'esecuzione del movimento verso la stazione di riempimento non è stata completata, determinare le cause che l'hanno interrotta. Eliminare l'allarme e riprendere l'esecuzione del ciclo di lavoro. Il robot deve poter completare il movimento in modo automatico. Se il robot non riesce a completare il movimento, portarlo manualmente in posizione di fuori ingombro. Dopo che la cella è stata posta in modo manuale, il ciclo di lavoro deve essere reinizializzato.

PNT2-618 %sCal. low flow rate reset

Causa: Questo è un messaggio di avviso, non un allarme. Durante la calibrazione di AccuAir, non è stato possibile raggiungere la portata minima. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata minima. La portata è determinata dal parametro al punto 2 della tabella.

Rimedio: La nuova portata è il punto 2 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato. Aumentare la capacità di erogazione del sistema aumentando il diametro dei passaggi dell'aria all'applicatore. Il parametro al punto 2 della tabella può anch'esso essere aumentato (di circa il 100%).

PNT2-619 %sCal. max. flow rate reset

Causa: Questo è un messaggio di avviso, non un allarme. Durante la calibrazione di AccuAir, non è stata raggiunta la massima portata con l'uscita al massimo. Il sistema ha determinato un nuovo valore di portata massima.

Rimedio: La nuova portata massima è il punto 10 nella tabella di calibrazione. Il valore può essere visualizzato e confermato.

PNT2-620 %sCal. time out at max. flow

Causa: AccuAir ha impiegato troppo tempo per raggiungere il valore di portata massima. Le possibili cause sono: un guadagno eccessivo, bloccaggio del trasduttore I/P, capacità del sistema troppo grande in rapporto alla banda di tolleranza, oppure risposta del sistema troppo lenta per il valore impostato per il parametro Calibration time-out.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Diminuire il guadagno (parametro Gain modifier). Aumentare la banda di tolleranza percentuale (parametro Percent tolerance band). Verificare e sostituire il trasduttore, se necessario. Aumentare, di circa 10 secondi, il tempo massimo concesso alla calibrazione (parametro Calibration time-out).

PNT2-621 %sCal. time out at low flow

Causa: AccuAir ha impiegato troppo tempo per raggiungere il valore di portata minima. La portata è indicata dal parametro al punto 2 della tabella. Le possibili cause sono: un guadagno eccessivo, bloccaggio del trasduttore I/P, capacità del sistema troppo grande in rapporto alla banda di tolleranza, oppure risposta del sistema troppo lenta per il valore impostato per il parametro Calibration time-out.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Diminuire il guadagno (parametro Gain modifier). Aumentare la banda di tolleranza percentuale (parametro Percent tolerance band). Verificare e sostituire il trasduttore, se necessario. Aumentare, di circa 10 secondi, il tempo massimo concesso alla calibrazione (parametro Calibration time-out). Aumentare il valore del punto 2 della tabella di calibrazione di circa il 100%.

PNT2-622 %s0 air flow rate detected

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di aria, la portata misurata è zero. Le possibili cause sono: un guasto alla valvola di apertura dell'applicatore, strozzature sulle tubazioni dell'aria, calo della pressione di alimentazione pneumatica, rottura di un sensore di flusso dell'aria, rottura di un cavo (per il sensore di flusso dell'aria) oppure un tempo di ritardo sul comando della valvola di apertura dell'applicatore troppo breve. Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Verificare che l'applicatore funzioni correttamente. Se è stato riscontrato un flusso di aria, controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Verificare che non vi siano strozzature nella tubazione dell'aria. Aumentare di circa il 50% il parametro Trigger delay.

PNT2-623 %sLower output did not lower flow

Causa: AccuAir, durante la sequenza di calibrazione, si aspetta di rilevare valori decrescenti di portata per ogni diminuzione del valore di comando. In questo caso, la portata non è diminuita. Questo fatto potrebbe essere provocato da scarico insufficiente, mancanza di uno scarico rapido nella tubazione dell'aria di pilotaggio, isteresi eccessiva nei dispositivi di controllo, oppure eccessiva lentezza del sistema in relazione all'impostazione corrente del parametro Calibration step delay.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Verificare che la tubazione dell'aria di pilotaggio al booster abbia sufficiente capacità di scarico. Aumentare di circa il 100% il parametro Calibration step delay. Potrebbe essere d'ausilio la diminuzione dei tentativi di livellamento.

PNT2-624 %sTime out during a cal. test

Causa: Durante la misura dell'isteresi, in aumento o diminuzione di tempo, il sistema di regolazione in anello chiuso è andato in time-out. Ciò sta ad indicare che il sistema non ha raggiunto il valore minimo o massimo di portata in modo regolare.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Verificare se il sistema riesce a raggiungere in modo agevole il livello massimo di portata. Se non riesce, potrebbe essere necessario aumentare la banda di tolleranza.

PNT2-625 %sMin. output has flow > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La sensibilità di questo allarme è determinata dal parametro Max. control out (ms). L'errore potrebbe essere provocato da rotture o perdite lungo la tubazione dell'aria tra il sensore di flusso e l'applicatore. Il trasduttore di pressione potrebbe essere bloccato aperto. Il booster pneumatico potrebbe essere bloccato aperto o avere perdite, Il sensore di flusso potrebbe essere guasto (lettura superiore alla portata reale). Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare e riparare le varie tubazioni dell'aria. Verificare e riparare il booster pneumatico. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Aumentare il valore del parametro "Max. control out (ms)", se possibile.

PNT2-626 %sMax. output has flow < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). La sensibilità di questo allarme è determinata dal parametro Max. control out (ms). L'errore potrebbe essere causato da una testina intasata dell'applicatore. Questo potrebbe anche essere dovuto a strozzature sulle tubazioni dell'aria, trasduttore I/P guasto, rottura del sensore di flusso. Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Se è stato riscontrato un flusso di aria (quando comandato), controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Verificare che non vi siano strozzature nella tubazione dell'aria. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Aumentare il valore del parametro "Max. control out (ms)" di circa il 50%.

PNT2-627 %sFlow setpoint below globals

Causa: Il setpoint di portata d'aria è al di sotto dell'intervallo definito per i parametri correnti.

Rimedio: Correggere il setpoint di portata d'aria ad un valore compreso nell'intervallo di flussi controllabili.

PNT2-628 %sRequested flow above cal. table

Causa: Il setpoint di portata d'aria richiesto è superiore a quelli definiti nell'intervallo di valori ricavato durante la calibrazione dell'aria per il ventaglio. Il valore massimo è indicato come punto numero 10 nella tabella di calibrazione.

Rimedio: Correggere il setpoint di portata d'aria ad un valore compreso nell'intervallo di validità per questo parametro. Eseguire le azioni necessarie per aumentare la portata massima controllabile durante la calibrazione. Questo potrebbe comportare l'aumento del diametro delle tubazioni dell'aria di alimentazione per il ventaglio all'applicatore, oppure la sostituzione del booster pneumatico utilizzato con uno di tipo diverso.

PNT2-631 %sFailed to reach setpoint

Causa: Questo errore è provocato da un guasto del sistema AccuAir che impedisce il raggiungimento del setpoint (all'interno della banda di tolleranza) entro il tempo massimo ammissibile. Il tempo concesso al sistema per raggiungere il valore specificato (setpoint) è controllato dal parametro Min. Setpoint reached (ms). Il problema segnalato dal messaggio di errore potrebbe essere dovuto ad un trasduttore guasto, ad eccessiva lentezza del sistema in rapporto alla configurazione impostata per il raggiungimento del setpoint, oppure ad una eccessiva capacità di erogazione del sistema per la banda di tolleranza impostata.

Rimedio: Se il trasduttore I/P per il controllo dell'aria al ventaglio è rumoroso o guasto, sostituirlo. Se i valori misurati rispetto a quelli della calibrazione superano di più della metà la banda di tolleranza minima, aumentare la banda di tolleranza. Il parametro Flow delay è impostato ad un valore elevato, oppure l'allarme si presenta su più robot, aumentare il parametro Minimum setpoint reached.

PNT2-632 %s0 air flow rate timeout

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di aria, la portata misurata è zero per un periodo superiore al parametro Zero flow timeout. Le possibili cause sono: un intasamento della testina dell'applicatore, un guasto alla valvola di apertura dell'applicatore, rottura delle tubazioni dell'aria, calo della pressione di alimentazione pneumatica, rottura di un sensore di flusso dell'aria, rottura di un cavo (per il sensore di flusso dell'aria) oppure un valore di timeout con portata a zero troppo breve. Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Verificare che l'applicatore funzioni correttamente. Se è stato riscontrato un flusso di aria, controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Verificare che non vi siano rotture nella tubazione dell'aria. Se necessario, aumentare del 25% il tempo massimo ammissibile a portata zero.

PNT2-633 %sWarning, learn item failed

Causa: Durante l'esecuzione delle operazioni di misura dei ritardi propri dei vari dispositivi, alcuni di essi non rispondono entro il tempo massimo concesso.

Rimedio: Ritentare l'operazione impostando il parametro Equipment learn to Redo (ripeti) e rieseguire la calibrazione. Controllare l'eventuale presenza di altri allarmi AccuAir nel registro allarmi e poi seguire le istruzioni per quegli allarmi. Se non sono presenti altri allarmi, seguire le indicazioni fornite per l'allarme Failed to reach setpoint.

PNT2-634 %sDyn. yield > min tolerance band

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in slpm/cntn) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza percentuale stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto entro le tolleranze specificate. Ciò potrebbe essere provocato dall'utilizzo di un setpoint di portata superiore al valore che il sistema è in grado di fornire.

Rimedio: Diminuire l'erogazione del fluido. Utilizzare tubi di diametro maggiore per fornire aria alla testina dell'applicatore. Utilizzare un booster con rapporto inferiore. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Aumentare la banda di tolleranza minima (di circa il 50%).

PNT2-635 %sCal. table adapted out, down

Causa: Relativamente all'ultima calibrazione effettuata, la relazione tra il comando di uscita e la portata ottenuta è cambiato notevolmente. Ora, per avere lo stesso valore di portata, è necessario fornire un comando in uscita più piccolo. Le possibili cause sono: perdite di aria, allentamento della testina dell'applicatore, oppure un significativo aumento della pressione di alimentazione pneumatica. Notare che il sistema continua ad operare la regolazione in anello chiuso e generalmente mantiene le portate richieste anche dopo l'apparizione di questo allarme, se non se ne presentano altri. Questo errore serve ad indicare la possibilità che si verifichino problemi più gravi al sistema di erogazine. L'allarme è controllato dal parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Verificare che la testina sia ben serrata sull'applicatore. Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Verificare che non siano presenti perdite nelle tubazioni dell'aria o in corrispondenza dei raccordi. Verificare se siano presenti rotture o perdite nell'applicatore. Controllare se sia presente una perdita consistente di pressione di aria. Ricalibrare per eliminare immediatamente l'allarme. Aumentare il parametro di tolleranza adattativa in modo che consenta maggiori variazioni senza produrre allarmi.

PNT2-636 %sMax. flow is below midpt. output

Causa: Durante la calibrazione, la portata massima è stata ottenuta con un comando pari alla metà del massimo setpoint impostabile. Ciò indica che i dispositivi installati non sono quelli corretti, oppure che sono guasti. Questo errore potrebbe anche indicare la presenza di una perdita di aria consistente.

Rimedio: Verificare che il trasduttore I/P sia della taglia corretta per l'intervallo di portate richieste. Se non lo è, sostituirlo. Controllare che il booster abbia il rapporto corretto, tipicamente 1 a 1. Se nel registro cronologico degli allarmi è presente un errore che indica una perdita, seguire le indicazioni riportate per quell'errore. Se è necessario utilizzare questi dispositivi di erogazione, ridurre di circa il 20% il valore massimo di controllo per questo parametro.

PNT2-637 %sLeak detect when zeroing meter

Causa: Si è tentato di fornire all'esterno un parametro di applicazione non compreso nei limiti previsti.

Rimedio: Verificare l'impostazione dei limiti minimo e massimo in uscita del parametro specificato.

PNT2-643 %sCal. table adapted out,output up

Causa: Relativamente all'ultima calibrazione effettuata, la relazione tra il comando di uscita e la portata ottenuta è cambiato notevolmente. Ora, per avere lo stesso valore di portata, è necessario fornire un comando in uscita più grande. Questo può essere dovuto a intasamento della testina dell'applicatore, intasamento dell'applicatore, strozzatura nelle tubazioni dell'aria oppure perdite consistenti di pressione dell'aria. Se non sono presenti altri allarmi, il sistema continua ad operare in anello di regolazione chiuso e, generalmente, mantiene le portate richieste anche dopo questo allarme. Questo errore serve ad indicare la possibilità che si verifichino problemi più gravi al sistema di erogazione. L'allarme è controllato dal parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Controllare se è presente una perdita consistente di pressione di aria. Verificare se vi siano strozzature nelle tubazioni o passaggi di aria intasati nell'applicatore. Ricalibrare per eliminare immediatamente l'allarme. Aumentare il parametro di tolleranza adattativa in modo che consenta maggiori variazioni senza produrre allarmi.

PNT2-644 %sCal. table adapted in tolerance

Causa: Questo messaggio notifica all'operatore che la tabella di calibrazione è tornata all'intervallo operativo normale (come definito dalla tolleranza adattativa).

Rimedio: Nessuno.

PNT2-645 %sDyn. yield > %% tolerance band

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in slpm/cntn) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza percentuale stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto entro le tolleranze specificate. Ciò potrebbe essere provocato dall'utilizzo di un setpoint di portata superiore al valore che il sistema è in grado di fornire.

Rimedio: Diminuire l'erogazione del fluido. Utilizzare tubi di diametro maggiore per fornire aria alla testina dell'applicatore. Utilizzare un booster con rapporto maggiore (2:1 invece di 1:1) se il sistema non riesce a fornire il i livelli di alta portata richiesti. Utilizzare un booster con rapporto inferiore. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Aumentare la banda di tolleranza percentuale (di circa il 50%).

PNT2-654 %sLower output did not lower flow

Causa: AccuAir, durante la sequenza di calibrazione, si aspetta di rilevare valori decrescenti di portata per ogni diminuzione del valore di comando. In questo caso, la portata non è diminuita. Questo fatto potrebbe essere provocato da scarico insufficiente, mancanza di uno scarico rapido nella tubazione dell'aria di pilotaggio, isteresi eccessiva nei dispositivi di controllo, oppure eccessiva lentezza del sistema in relazione all'impostazione corrente del parametro Calibration step delay.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Verificare che la tubazione dell'aria di pilotaggio al booster abbia sufficiente capacità di scarico. Aumentare di circa il 100% il parametro Calibration step delay. Potrebbe essere d'ausilio la diminuzione dei tentativi di livellamento.

PNT2-655 %sTime out during a cal. test

Causa: Durante la misura dell'isteresi, in aumento o diminuzione di tempo, il sistema di regolazione in anello chiuso è andato in time-out. Ciò sta ad indicare che il sistema non ha raggiunto il valore minimo o massimo di portata in modo regolare.

Rimedio: Ritentare la calibrazione. Verificare che la portata alta possa essere raggiunta in modo regolare; se così non fosse, potrebbe essere necessario aumentare la banda di tolleranza.

PNT2-656 %sMin. output has flow > setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore minimo, la portata misurata è superiore a quella richiesta (setpoint). La sensibilità di questo allarme è determinata dal parametro Max. control out (ms). L'errore potrebbe essere provocato da rotture o perdite lungo la tubazione dell'aria tra il sensore di flusso e l'applicatore. Il trasduttore di pressione potrebbe essere bloccato aperto. Il booster pneumatico potrebbe essere bloccato aperto o avere perdite, Il sensore di flusso potrebbe essere guasto (lettura superiore alla portata reale). Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare e riparare le varie tubazioni dell'aria. Verificare e riparare il booster pneumatico. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Aumentare il valore del parametro "Max. control out (ms)", se possibile.

PNT2-657 %sMax. output has flow < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la portata misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). La sensibilità di questo allarme è determinata dal parametro Max. control out (ms). L'errore potrebbe essere causato da una testina intasata dell'applicatore. Questo potrebbe anche essere dovuto a strozzature sulle tubazioni dell'aria, trasduttore I/P guasto, rottura del sensore di flusso. Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Se è stato riscontrato un flusso di aria (quando comandato), controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Verificare che non vi siano strozzature nella tubazione dell'aria. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Aumentare il valore del parametro "Max. control out (ms)" di circa il 50%.

PNT2-658 %sFlow setpoint below globals

Causa: Il setpoint di portata d'aria è al di sotto dell'intervallo definito per i parametri correnti.

Rimedio: Correggere il setpoint di portata d'aria ad un valore compreso nell'intervallo di flussi controllabili.

PNT2-659 %sRequested flow above cal. table

Causa: Il setpoint di portata d'aria richiesto è superiore a quelli definiti nell'intervallo di valori ricavato durante la calibrazione dell'aria per il ventaglio. Il valore massimo è indicato come punto numero 10 nella tabella di calibrazione.

Rimedio: Correggere il setpoint di portata d'aria ad un valore compreso nell'intervallo di validità per questo parametro. Eseguire le azioni necessarie per aumentare la portata massima controllabile durante la calibrazione. Questo potrebbe comportare l'aumento del diametro delle tubazioni dell'aria di alimentazione per il ventaglio all'applicatore, oppure la sostituzione del booster pneumatico utilizzato con uno di tipo diverso.

PNT2-660 %sSlow air flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un piccolo flusso di aria mentre l'applicatore era chiuso. Questo errore potrebbe essere provocato da una perdita ad una valvola, su una tubazione dell'aria, oppure in corrispondenza di un qualunque dispositivo o elemento presente tra il sensore di flusso e l'applicatore.

Rimedio: Non è richiesto alcun intervento immediato e il sistema continuerà a funzionare correttamente. Le tubazioni dell'aria e le valvole devono essere ispezionate e, se necessario, riparate.

PNT2-661 %sFast air flow leak detected

Causa: Il sistema ha rilevato un notevole flusso di aria mentre l'applicatore era chiuso. Questo errore potrebbe essere provocato da una perdita ad una valvola, su una tubazione dell'aria, da una rottura di una tubazione o dell'applicatore, oppure una perdita in corrispondenza di un qualunque dispositivo o elemento presente tra il sensore di flusso e l'applicatore.

Rimedio: L'applicatore e le varie tubazioni pneumatiche devono essere ispezionato e riparate immediatamente.

PNT2-662 %sFailed to reach setpoint

Causa: Questo errore è provocato da un guasto del sistema AccuAir che impedisce il raggiungimento del setpoint (all'interno della banda di tolleranza) entro il tempo massimo ammissibile. Il tempo concesso al sistema per raggiungere il valore specificato (setpoint) è controllato dal parametro Min. Setpoint reached (ms). Il problema segnalato dal messaggio di errore potrebbe essere dovuto ad un trasduttore guasto, ad eccessiva lentezza del sistema in rapporto alla configurazione impostata per il raggiungimento del setpoint, oppure ad una eccessiva capacità di erogazione del sistema per la banda di tolleranza impostata.

Rimedio: Se il trasduttore I/P per il controllo dell'aria al ventaglio è rumoroso o guasto, sostituirlo. Se i valori misurati rispetto a quelli della calibrazione superano di più della metà la banda di tolleranza minima, aumentare la banda di tolleranza. Il parametro Flow delay è impostato ad un valore elevato, oppure l'allarme si presenta su più robot, aumentare il parametro Minimum setpoint reached.

PNT2-663 %s0 air flow rate timeout

Causa: Sebbene tutte le condizioni siano soddisfatte per avere un corretto flusso di aria, la portata misurata è zero per un periodo superiore al parametro Zero flow timeout. Le possibili cause sono: un intasamento della testina dell'applicatore, un guasto alla valvola di apertura dell'applicatore, rottura delle tubazioni dell'aria, calo della pressione di alimentazione pneumatica, rottura di un sensore di flusso dell'aria, rottura di un cavo (per il sensore di flusso dell'aria) oppure un valore di timeout con portata a zero troppo breve. Quando si verifica questo allarme, AccuAir commuta automaticamente il controllo in Anello Aperto.

Rimedio: Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Verificare che l'applicatore funzioni correttamente. Se è stato riscontrato un flusso di aria, controllare e, se necessario, sostituire il misuratore di portata. Verificare che non vi siano rotture nella tubazione dell'aria. Se necessario, aumentare del 25% il tempo massimo ammissibile a portata zero.

PNT2-664 %sWarning, learn item failed

Causa: Durante l'esecuzione delle operazioni di misura dei ritardi propri dei vari dispositivi, alcuni di essi non rispondono entro il tempo massimo concesso.

Rimedio: Ritentare l'operazione impostando il parametro Equipment learn to Redo (ripeti) e rieseguire la calibrazione. Controllare l'eventuale presenza di altri allarmi AccuAir nel registro allarmi e poi seguire le istruzioni per quegli allarmi. Se non sono presenti altri allarmi, seguire le indicazioni fornite per l'allarme Failed to reach setpoint.

PNT2-665 %sDyn. yield > min tolerance band

Causa: Mentre è attivo in uscita un set point di portata prodotto, il valore misurato (in slpm/cntn) per quella portata è maggiore della banda di tolleranza percentuale stabilita. Probabilmente il valore di set point non sarà raggiunto entro le tolleranze specificate. Ciò potrebbe essere provocato dall'utilizzo di un setpoint di portata superiore al valore che il sistema è in grado di fornire.

Rimedio: Cercare di diminuire la portata effettiva, se possibile. Utilizzare tubi di diametro maggiore per fornire aria alla testina dell'applicatore. Utilizzare un booster con rapporto inferiore. Altrimenti, aumentare la banda di tolleranza. Aumentare la banda di tolleranza minima (di circa il 50%).

PNT2-666 %sCal. table adapted out, down

Causa: Relativamente all'ultima calibrazione effettuata, la relazione tra il comando di uscita e la portata ottenuta è cambiato notevolmente. Ora, per avere lo stesso valore di portata, è necessario fornire un comando in uscita più piccolo. Le possibili cause sono: perdite di aria, allentamento della testina dell'applicatore, oppure un significativo aumento della pressione di alimentazione pneumatica. Notare che il sistema continua ad operare la regolazione in anello chiuso e generalmente mantiene le portate richieste anche dopo l'apparizione di questo allarme, se non se ne presentano altri. Questo errore serve ad indicare la possibilità che si verifichino problemi più gravi al sistema di erogazine. L'allarme è controllato dal parametro di tolleranza adattativa.

Rimedio: Verificare che la testina sia ben serrata sull'applicatore. Verificare, pulire e, se necessario, sostituire la testina dell'applicatore. Verificare che non siano presenti perdite nelle tubazioni dell'aria o in corrispondenza dei raccordi. Verificare se siano presenti rotture o perdite nell'applicatore. Controllare se sia presente una perdita consistente di pressione di aria. Ricalibrare per eliminare immediatamente l'allarme. Aumentare il parametro di tolleranza adattativa in modo che consenta maggiori variazioni senza produrre allarmi.

PNT2-667 %sMax. flow is below midpt. output

Causa: Durante la calibrazione, la portata massima è stata ottenuta con un comando pari alla metà del massimo setpoint impostabile. Ciò indica che i dispositivi installati non sono quelli corretti, oppure che sono guasti. Questo errore potrebbe anche indicare la presenza di una perdita di aria consistente.

Rimedio: Verificare che il trasduttore I/P sia della taglia corretta per l'intervallo di portate richieste. Se non lo è, sostituirlo. Controllare che il booster abbia il rapporto corretto, tipicamente 1 a 1. Se nel registro cronologico degli allarmi è presente un errore che indica una perdita, seguire le indicazioni riportate per quell'errore. Se è necessario utilizzare questi dispositivi di erogazione, ridurre di circa il 20% il valore massimo di controllo per questo parametro.

PNT2-668 %sLeak detect when zeroing meter

Causa: Durante la procedura automatica di azzeramento del misuratore di portata, il valore di portata rilevata è sufficiente ad indicare la presenza di una possibile perdita.

Rimedio: Completare manualmente l'azzeramento del misuratore di portata per questo canale. Con tutte le tubazioni ricollegate e la presenza dell'aria di alimentazione, se il display del sensore di flusso visualizza una portata superiore a quella specificata con il parametro Fast leak flow, seguire le indicazioni fornite per l'allarme Fast air flow leak detected.

PNT2-673 %sEstat controller warning

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica ha rilevato la presenza di una situazione di pre-allarme.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT2-674 %sEstat controller fault

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica ha rilevato la presenza di un allarme.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT2-675 %sEstats disabled

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica è spento oppure è disabilitato.

Rimedio: Accendere il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica oppure abilitarlo.

PNT2-676 %sEstat controller not in remote

Causa: Il modo di funzionamento selezionato per il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica è locale.

Rimedio: Porre l'unità di controllo dell'elettrostatica in funzionamento remoto.

PNT2-677 %sEstat HVON Failed

Causa: Il robot ha inviato il segnale HVON (attivazione alta tensione elettrostatica) al dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica, ma non ha ricevuto il segnale di risposta da quest'ultimo.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT2-678 %sEstat setpoint not reached

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica non ha raggiunto il livello di tensione elettrostatica specificato dal setpoint entro il tempo massimo ammissibile.

Rimedio: Verificare l'indicatore di tensione e setpoint raggiunti sul dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica. Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica potrebbe avere problemi nel fornire il livello di tensione richiesto. Se così non fosse, correggere il valore di timeout sul raggiungimento della tensione desiderata (setpoint).

PNT2-679 %sEstat T.P. enable Timeout

Causa: L'abilitazione dell'elettrostatica per la schermata della tastiera di programmazione non è avvenuta entro il tempo massimo previsto.

Rimedio: Ripetere la richiesta di alta tensione elettrostatica.

PNT2-686 %sEstat controller warning

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica ha rilevato la presenza di una situazione di pre-allarme.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT2-687 %sEstat controller fault

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica ha rilevato la presenza di un allarme.

Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT2-688 %sEstats disabled

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica è spento oppure è disabilitato.
Rimedio: Accendere il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica oppure abilitarlo.

PNT2-689 %sEstat controller not in remote

Causa: Il modo di funzionamento selezionato per il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica è locale.
Rimedio: Porre l'unità di controllo dell'elettrostatica in funzionamento remoto.

PNT2-690 %sEstat HVON Failed

Causa: Il robot ha inviato il segnale HVON (attivazione alta tensione elettrostatica) al dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica, ma non ha ricevuto il segnale di risposta da quest'ultimo.
Rimedio: Verificare lo stato di funzionamento del dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica.

PNT2-691 %sEstat setpoint not reached

Causa: Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica non ha raggiunto il livello di tensione elettrostatica specificato dal setpoint entro il tempo massimo ammissibile.
Rimedio: Verificare l'indicatore di tensione e setpoint raggiunti sul dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica. Il dispositivo esterno di controllo dell'elettrostatica potrebbe avere problemi nel fornire il livello di tensione richiesto. Se così non fosse, correggere il valore di timeout sul raggiungimento della tensione desiderata (setpoint).

PNT2-692 %sEstat T.P. enable Timeout

Causa: L'abilitazione dell'elettrostatica per la schermata della tastiera di programmazione non è avvenuta entro il tempo massimo previsto.
Rimedio: Ripetere la richiesta di alta tensione elettrostatica.

PNT2-699 %sTurbine Startup Test Not Complete

Causa: La prova di avviamento del controllo della velocità della turbina non è stata completata; deve essere eseguita prima di poter utilizzare la turbina.
Rimedio: Verificare il parametro Start Mode nel menu SETUP, Bell Speed, per visualizzare lo stato della prova di avviamento.

PNT2-702 %sRequested speed over valid range

Causa: Il comando di uscita per la velocità richiesta della turbina è superiore al massimo considerato valido.
Rimedio: Correggere il comando per la velocità richiesta della turbina utilizzato nella tabella dei preset in modo che rientri nei limiti consentiti.

PNT2-706 %sTurbine under speed fault

Causa: Mentre l'applicatore era aperto o abilitato, la velocità di rotazione della turbina era inferiore al limite minimo.
Rimedio: Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Verificare la pressione dell'aria di alimentazione e di pilotaggio; se una delle due fosse bassa, aumentarla. Diminuire, se possibile, il limite minimo di velocità di rotazione della turbina.

PNT2-710 %sCruise Speed not established

Causa: La velocità di crociera determinata durante la prova di avviamento sulla velocità della coppa non è stata stabilità.
Rimedio: Ripetere la prova di avviamento sulla velocità della coppa per determinare una nuova velocità di crociera, oppure verificare la turbina o il regolatore.

PNT2-716 %sTurbine Startup Test Not Complete

Causa: La prova di avviamento del controllo della velocità della turbina non è stata completata; deve essere eseguita prima di poter utilizzare la turbina.
Rimedio: Verificare il parametro Start Mode nel menu SETUP, Bell Speed, per visualizzare lo stato della prova di avviamento.

PNT2-717 %sMax.dV/dT detected

Causa: Il cambio di velocità nel tempo misurato ha ecceduto la variazione massima dV/dT ammissibile per questa turbina.
Rimedio: Verificare l'hardware per determinare se il segnale di retroazione dalla turbina è regolare.

PNT2-718 %sMax. output has speed < setpoint

Causa: Malgrado un'uscita di controllo fosse al valore massimo, la velocità misurata è inferiore a quella richiesta (setpoint). L'applicatore potrebbe essere intasato. La tubazione dell'aria alla turbina o dell'aria di pilotaggio presentano strozzature. La pressione dell'aria alla turbina potrebbe essere troppo bassa.

Rimedio: Verificare che non vi siano strozzature sulla tubazione dell'aria per la turbina, soprattutto nei punti in cui essa è sottoposta a flessione. Controllare la pressione di alimentazione dell'aria per la turbina. Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico.

PNT2-719 %sRequested speed over valid range

Causa: Il comando di uscita per la velocità richiesta della turbina è superiore al massimo considerato valido.

Rimedio: Correggere il comando per la velocità richiesta della turbina utilizzato nella tabella dei preset in modo che rientri nei limiti consentiti.

PNT2-722 %sTurbine over speed

Causa: La velocità di rotazione della turbina ha superato il limite massimo, Quando si verifica questo errore, la velocità di rotazione viene riportata entro limiti accettabili mediante frenatura.

Rimedio: Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Se possibile, aumentare il limite massimo di velocità.

PNT2-723 %sTurbine under speed fault

Causa: Mentre l'applicatore era aperto o abilitato, la velocità di rotazione della turbina era inferiore al limite minimo.

Rimedio: Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Verificare la pressione dell'aria di alimentazione e di pilotaggio; se una delle due fosse bassa, aumentarla. Diminuire, se possibile, il limite minimo di velocità di rotazione della turbina.

PNT2-724 %sTurbine under speed warning

Causa: Mentre l'applicatore era chiuso o disabilitato, la velocità di rotazione della turbina era inferiore al limite minimo in Manuale.

Rimedio: Ispezionare e, se necessario, sostituire il trasduttore elettro-pneumatico. Verificare la pressione dell'aria di alimentazione e di pilotaggio; se una delle due fosse bassa, aumentarla. Diminuire, se possibile, il limite minimo di velocità di rotazione della turbina in Manuale.

PNT2-727 %sCruise Speed not established

Causa: La velocità di crociera determinata durante la prova di avviamento sulla velocità della coppa non è stata stabilità.

Rimedio: Ripetere la prova di avviamento sulla velocità della coppa per determinare una nuova velocità di crociera, oppure verificare la turbina o il regolatore.

PNT2-733 %sPump 1 IN low pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per la resina è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
8. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso. Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-734 %sPump 1 IN low pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per la resina è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
8. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso. Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-739 %sPump 1 OUT high pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
4. Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
5. L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
6. La valvola per la resina è guasta.
7. Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente. Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione della resina. Accertarsi che la valvola di miscelazione della resina non sia guasta. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-740 %sPump 1 OUT high pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
4. Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
5. L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
6. La valvola per la resina è guasta.
7. Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente. Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione della resina. Accertarsi che la valvola di miscelazione della resina non sia guasta. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-742 %sPump 1 fluid flow rate < set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 1, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente inferiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa.

PNT2-743 %sPump 1 zero fluid flow rate detected

Causa: La portata di fluido misurata alla pompa 1 è stata pari a zero. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
2. Una rottura nelle tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore.

Rimedio: Verificare l'integrità dell'accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa. Assicurarsi che le tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore non presentino perdite.

PNT2-744 %sPump 1 motor velocity limit

Causa: La velocità del motore della pompa 1 ha superato il limite massimo. La velocità del motore sarà ridotta in modo che rientri entro i limiti previsti. La velocità del motore della pompa 2 sarà a propria volta diminuita per mantenere costante il rapporto di miscelazione.

Rimedio: Abbassare la portata di erogazione entro i limiti di velocità ammissibili per il motore.

PNT2-745 %sPump 1 motor servo not ready

Causa: Il servo per il motore della pompa 1 non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT2-746 %sPump 1 totals differ > tolerance

Causa: La quantità totale di prodotto effettivamente erogato in uscita dalla pompa 1, rilevata dal misuratore di portata, è diversa da quella prevista. La differenza è superiore alla tolleranza specificata.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa. Verificare che la pompa 1 non presenti eccessiva usura.

PNT2-753 %sPump 2 IN low pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per il catalizzatore è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
8. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore in uso. Verificare che la valvola del catalizzatore utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-754 %sPump 2 IN low pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per il catalizzatore è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
8. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore in uso. Verificare che la valvola del catalizzatore utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-755 %sPump 2 IN high pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. La pressione di alimentazione è eccessiva.
4. Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
5. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-756 %sPump 2 IN high pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. La pressione di alimentazione è eccessiva.
4. Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
5. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso per il catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-757 %sPump 2 OUT low pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per il catalizzatore è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
8. Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore in uso. Verificare che la valvola del catalizzatore utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare che la pompa ruoti insieme al motore. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-758 %sPump 2 OUT low pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per il catalizzatore è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
8. Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore in uso. Verificare che la valvola del catalizzatore utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare che la pompa ruoti insieme al motore. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-759 %sPump 2 OUT high pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
4. Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
5. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
6. La valvola per il catalizzatore è guasta.
7. Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente. Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione del catalizzatore . Accertarsi che la valvola di miscelazione del catalizzatore non sia guasta. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-760 %sPump 2 OUT high pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
4. Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
5. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
6. La valvola per il catalizzatore è guasta.
7. Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente. Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione del catalizzatore . Accertarsi che la valvola di miscelazione del catalizzatore non sia guasta. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-761 %sPump 2 fluid flow rate > set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 2, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente superiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa.

PNT2-762 %sPump 2 fluid flow rate < set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 2, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente inferiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa.

PNT2-763 %sPump 2 zero fluid flow rate detected

Causa: La portata di fluido misurata alla pompa 2 è stata pari a zero. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
2. Una rottura nelle tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore.

Rimedio: Verificare l'integrità dell'accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa. Assicurarsi che le tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore non presentino perdite.

PNT2-764 %sPump 2 motor velocity limit

Causa: La velocità del motore della pompa 2 ha superato il limite massimo. La velocità del motore sarà ridotta in modo che rientri entro i limiti previsti. La velocità del motore della pompa 1 sarà a propria volta diminuita per mantenere costante il rapporto di miscelazione.

Rimedio: Abbassare la portata di erogazione entro i limiti di velocità ammissibili per il motore.

PNT2-765 %sPump 2 motor servo not ready

Causa: Il servo per il motore della pompa 2 non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT2-766 %sPump 2 totals differ > tolerance

Causa: La quantità totale di prodotto effettivamente erogato in uscita dalla pompa 2, rilevata dal misuratore di portata, è diversa da quella prevista. La differenza è superiore alla tolleranza specificata.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa. Verificare che la pompa 2 non presenti eccessiva usura.

PNT2-767 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che i parametri relativi alla temporizzazione delle operazioni siano corretti.

PNT2-768 (%s) Non-increasing cal table

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta perché i valori inseriti nella tabella di calibrazione non aumentano all'aumentare del comando di portata desiderata.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che il tempo di ritardo sul comando di velocità (utilizzato per consentire la stabilizzazione del regime di rotazione del motore) sia impostato ad un tempo sufficiente.

PNT2-769 (%s) Zero PSI

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta perché è stata rilevata una pressione pari a zero psi mentre il sistema IPC stava determinando la massima portata durante la calibrazione automatica, oppure mentre stava definendo uno dei punti di calibrazione.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che il tempo di ritardo sul comando di velocità (utilizzato per consentire la stabilizzazione del regime di rotazione del motore) sia impostato ad un tempo sufficiente. Se il parametro di configurazione 'Max speed cap:' era abilitato, assicurarsi che il valore impostato per il parametro 'User speed cap:' non sia troppo elevato - la pressione potrebbe alla fine raggiungere il proprio limite massimo ai valori di velocità più alti. Un'azione alternativa potrebbe essere quella di disabilitare il parametro 'Max speed cap:' e ri-calibrare.

PNT2-771 %s Res:Hrd ratio is 0.0:0.0

Causa: Per il colore identificato nel messaggio di errore è stato definito un rapporto di miscelazione predefinito (0.0:0.0). Le pompe del sistema IPC possono funzionare solo quando è definito un rapporto di miscelazione diverso da zero.

Rimedio: Modificare il rapporto di miscelazione predefinito per questo colore nel menu SETUP, Color, Detail.

PNT2-778 %sPump 1 IN low pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per la resina è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
8. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso. Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-779 %sPump 1 IN low pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per la resina è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
8. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso. Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-780 %sPump 1 IN high pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. La pressione di alimentazione è eccessiva.
4. Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
5. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-781 %sPump 1 IN high pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. La pressione di alimentazione è eccessiva.
4. Il trasduttore all'ingresso della resina è guasto.
5. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-782 %sPump 1 OUT low pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per la resina è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
8. Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso. Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare che la pompa ruoti insieme al motore. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-783 %sPump 1 OUT low pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per la resina è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
8. Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per la resina in uso. Verificare che la valvola della resina utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare che la pompa ruoti insieme al motore. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-784 %sPump 1 OUT high pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
4. Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
5. L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
6. La valvola per la resina è guasta.
7. Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente. Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione della resina. Accertarsi che la valvola di miscelazione della resina non sia guasta. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-785 %sPump 1 OUT high pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
4. Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
5. L'aria di pilotaggio della valvola per la resina è stata rimossa o presenta perdite.
6. La valvola per la resina è guasta.
7. Il trasduttore all'uscita della resina è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente. Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione della resina. Accertarsi che la valvola di miscelazione della resina non sia guasta. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-786 %sPump 1 fluid flow rate > set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 1, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente superiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa.

PNT2-787 %sPump 1 fluid flow rate < set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 1, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente inferiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa.

PNT2-788 %sPump 1 zero fluid flow rate detected

Causa: La portata di fluido misurata alla pompa 1 è stata pari a zero. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
2. Una rottura nelle tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore.

Rimedio: Verificare l'integrità dell'accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa. Assicurarsi che le tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore non presentino perdite.

PNT2-789 %sPump 1 motor velocity limit

Causa: La velocità del motore della pompa 1 ha superato il limite massimo. La velocità del motore sarà ridotta in modo che rientri entro i limiti previsti. La velocità del motore della pompa 2 sarà a propria volta diminuita per mantenere costante il rapporto di miscelazione.

Rimedio: Abbassare la portata di erogazione entro i limiti di velocità ammissibili per il motore.

PNT2-790 %sPump 1 motor servo not ready

Causa: Il servo per il motore della pompa 1 non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT2-791 %sPump 1 totals differ > tolerance

Causa: La quantità totale di prodotto effettivamente erogato in uscita dalla pompa 1, rilevata dal misuratore di portata, è diversa da quella prevista. La differenza è superiore alla tolleranza specificata.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 1 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 1. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa. Verificare che la pompa 1 non presenti eccessiva usura.

PNT2-798 %sPump 2 IN low pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per il catalizzatore è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
8. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite minimo di avvertimento di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore in uso. Verificare che la valvola del catalizzatore utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-799 %sPump 2 IN low pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per il catalizzatore è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
8. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione bassa sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione bassa sia adeguata. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore in uso. Verificare che la valvola del catalizzatore utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-800 %sPump 2 IN high pressure warning

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. La pressione di alimentazione è eccessiva.
4. Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
5. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso della resina come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-801 %sPump 2 IN high pressure fault

Causa: La pressione di ingresso alla pompa 1 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. La pressione di alimentazione è eccessiva.
4. Il trasduttore all'ingresso del catalizzatore è guasto.
5. Il regolatore all'ingresso è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare il funzionamento del trasduttore all'ingresso del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi). Verificare il funzionamento del regolatore all'ingresso per il catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il comando sia compreso tra 200-1000 (0-100 psi) misurando la pressione di uscita alla porta di test del trasduttore.

PNT2-802 %sPump 2 OUT low pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per il catalizzatore è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
8. Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di avvertimento di pressione bassa sia adeguato. Assicurarsi che la sensibilità alla pressione bassa sia impostata ad un valore opportuno. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore in uso. Verificare che la valvola del catalizzatore utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare che la pompa ruoti insieme al motore. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-803 %sPump 2 OUT low pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 è scesa al di sotto del limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione bassa è impostato ad un valore troppo elevato.
2. La sensibilità sul livello di pressione bassa è troppo breve.
3. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
4. La valvola per il catalizzatore è guasta.
5. La pressione di alimentazione è troppo bassa.
6. La linea di alimentazione (tubi, ecc.) è stata rimossa o presenta perdite.
7. Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
8. Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione bassa sia adeguato. Assicurarsi che la sensibilità alla pressione bassa sia impostata ad un valore opportuno. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore in uso. Verificare che la valvola del catalizzatore utilizzata non sia guasta. Assicurarsi che la pressione di alimentazione sia adeguata. Verificare la linea di alimentazione prodotto a partire dalla centrale vernici. Verificare che la pompa ruoti insieme al motore. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-804 %sPump 2 OUT high pressure warning

Causa: La pressione di uscita alla pompa 1 ha superato il limite di avvertimento per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di avvertimento di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
4. Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
5. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
6. La valvola per il catalizzatore è guasta.
7. Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di avvertimento di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente. Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione del catalizzatore . Accertarsi che la valvola di miscelazione del catalizzatore non sia guasta. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-805 %sPump 2 OUT high pressure fault

Causa: La pressione di uscita alla pompa 2 ha superato il limite di allarme per un tempo configurato dall'utente. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Il livello di allarme di pressione alta è impostato ad un valore troppo basso.
2. La sensibilità sul livello di pressione alta è troppo breve.
3. I tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa non sono impostati correttamente.
4. Vi sono intasamenti sulle tubazioni dell'aria, nella valvola di apertura dell'applicatore o nella valvola di non ritorno.
5. L'aria di pilotaggio della valvola per il catalizzatore è stata rimossa o presenta perdite.
6. La valvola per il catalizzatore è guasta.
7. Il trasduttore all'uscita del catalizzatore è guasto.

Rimedio: Verificare che il limite di allarme di pressione alta sia adeguato. Verificare che la sensibilità alla pressione alta sia adeguata. Assicurarsi che i tempi di anticipazione sulla marcia/arresto della pompa siano impostati correttamente. Verificare che le tubazioni pneumatiche, la valvola di apertura dell'applicatore e quella di non ritorno non siano ostruite. Verificare la tubazione dell'aria di pilotaggio per la valvola di miscelazione del catalizzatore . Accertarsi che la valvola di miscelazione del catalizzatore non sia guasta. Verificare il funzionamento del trasduttore all'uscita del catalizzatore come segue: Dal menu I/O, Analog, verificare che il trasduttore misuri una pressione compresa tra 200 (0 psi) a 600 o più (50-80 psi).

PNT2-806 %sPump 2 fluid flow rate > set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 2, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente superiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa.

PNT2-807 %sPump 2 fluid flow rate < set point

Causa: La portata effettiva all'uscita della pompa 2, come misurata dal sensore di flusso, è stata costantemente inferiore al valore desiderato, entro una finestra di tolleranza, per un tempo specificato dall'utente.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa.

PNT2-808 %sPump 2 zero fluid flow rate detected

Causa: La portata di fluido misurata alla pompa 2 è stata pari a zero. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause:

1. Un accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa è danneggiato.
2. Una rottura nelle tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore.

Rimedio: Verificare l'integrità dell'accoppiamento meccanico tra il servo motore e la pompa. Assicurarsi che le tubazioni tra la pompa e la valvola di apertura dell'applicatore non presentino perdite.

PNT2-809 %sPump 2 motor velocity limit

Causa: La velocità del motore della pompa 2 ha superato il limite massimo. La velocità del motore sarà ridotta in modo che rientri entro i limiti previsti. La velocità del motore della pompa 1 sarà a propria volta diminuita per mantenere costante il rapporto di miscelazione.

Rimedio: Abbassare la portata di erogazione entro i limiti di velocità ammissibili per il motore.

PNT2-810 %sPump 2 motor servo not ready

Causa: Il servo per il motore della pompa 2 non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT2-811 %sPump 2 totals differ > tolerance

Causa: La quantità totale di prodotto effettivamente erogato in uscita dalla pompa 2, rilevata dal misuratore di portata, è diversa da quella prevista. La differenza è superiore alla tolleranza specificata.

Rimedio: Eseguire una prova di erogazione alla pompa 2 e verificare che il volume versato nel contenitore graduato coincida con quello transitato dalla pompa 2. Verificare che per il misuratore di portata sia stato inserito il fatto KFT corretto, come indicato dal Produttore. Verificare il funzionamento del regolatore di ingresso per accertarsi che non sia presente un problema di vuoto di prodotto nella pompa. Verificare che la pompa 2 non presenti eccessiva usura.

PNT2-812 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che i parametri relativi alla temporizzazione delle operazioni siano corretti.

PNT2-813 (%s) Non-increasing cal table

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta perché i valori inseriti nella tabella di calibrazione non aumentano all'aumentare del comando di portata desiderata.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che il tempo di ritardo sul comando di velocità (utilizzato per consentire la stabilizzazione del regime di rotazione del motore) sia impostato ad un tempo sufficiente.

PNT2-814 (%s) Zero PSI

Causa: La calibrazione automatica del sistema IPC è stata interrotta perché è stata rilevata una pressione pari a zero psi mentre il sistema IPC stava determinando la massima portata durante la calibrazione automatica, oppure mentre stava definendo uno dei punti di calibrazione.

Rimedio: Assicurarsi che le pompe funzionino correttamente. Verificare che il tempo di ritardo sul comando di velocità (utilizzato per consentire la stabilizzazione del regime di rotazione del motore) sia impostato ad un tempo sufficiente. Se il parametro di configurazione 'Max speed cap:' era abilitato, assicurarsi che il valore impostato per il parametro 'User speed cap:' non sia troppo elevato - la pressione potrebbe alla fine raggiungere il proprio limite massimo ai valori di velocità più alti. Un'azione alternativa potrebbe essere quella di disabilitare il parametro 'Max speed cap:' e ri-calibrare.

PNT2-816 %s Res:Hrd ratio is 0.0:0.0

Causa: Per il colore identificato nel messaggio di errore è stato definito un rapporto di miscelazione predefinito (0.0:0.0). Le pompe del sistema IPC possono funzionare solo quando è definito un rapporto di miscelazione diverso da zero.

Rimedio: Modificare il rapporto di miscelazione predefinito per questo colore nel menu SETUP, Color, Detail.

PNT2-823 %sHIGH ServoBell TORQUE

Causa: Il valore di coppia della ServoBell eccede il valore limite di sicurezza.

Rimedio: Determinare la causa dell'innalzamento del valore di coppia e risolvere il problema.

PNT2-824 %sServoBell motor not ready

Causa: Il servo motore per la ServoBell non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT2-825 %sCalibration Aborted

Causa: La calibrazione automatica della ServoBell è stata interrotta.

Rimedio: Abbassare la velocità di svuotamento con il parametro Cal Empty Speed. Assicurarsi che la valvola di apertura dell'applicatore non sia intasata e che si possa aprire completamente. Verificare che il limite software non ecceda i 2 mm.

PNT2-826 %sCalibration Time Out

Causa: La calibrazione automatica della ServoBell è stata interrotta a causa dell'eccessiva durata dell'operazione di determinazione, da parte del sistema IPC, della posizione di serbatoio vuoto.

Rimedio: Assicurarsi di avere eliminato tutti gli allarmi. Verificare che il motore della ServoBell stia girando durante il processo di calibrazione.

PNT2-827 %sCanister Calibration Successful

Causa: La calibrazione automatica della ServoBell è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-828 %sBad Status from set_prax_spd

Causa: Si è tentato di muovere la ServoBell oppure la SpeedDock, ma è stato rilevato che la funzione set_prax_spd ha generato uno stato non corretto.

Rimedio: Determinare la causa dello stato non corretto, poi risolvere il problema.

PNT2-829 %sHIGH SpeedDock TORQUE

Causa: Il valore di coppia della ServoBell eccede il valore limite di sicurezza.

Rimedio: Determinare la causa dell'innalzamento del valore di coppia e risolvere il problema.

PNT2-830 %sSpeedDock motor not ready

Causa: Il servo motore per il riempimento rapido non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT2-831 %s

Causa: Si è tentato di estendere o ritrarre lo spintore al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Verificare il sensore di estensione o richiamo sul lato A o B della stazione di riempimento rapido SpeedDock. Assicurarsi che lo spintore sia completamente esteso o ritratto sui lati A e B. Verificare che per questa operazione sia disponibile pressione di aria sufficiente e che le tubazioni siano collegate.

PNT2-832 %s

Causa: Si è tentato di estendere o ritrarre la valvola al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Verificare il sensore di estensione o richiamo sul lato A o B della stazione di riempimento rapido SpeedDock. Se si è presentato un allarme durante l'estensione, assicurarsi che lo spintore sia completamente esteso alla stazione di riempimento rapido, lato A o B. Se si è presentato un allarme durante il richiamo dello spintore, assicurarsi che esso sia completamente ritratto alla stazione di riempimento rapido, lato A o B, e che la valvola non sia bloccata nello stato di esteso. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia sufficiente per questa operazione e che le tubazioni di aria in entrata siano collegate correttamente.

PNT2-833 %sHIGH ServoBell TORQUE

Causa: Il valore di coppia della ServoBell eccede il valore limite di sicurezza.

Rimedio: Determinare la causa dell'innalzamento del valore di coppia e risolvere il problema.

PNT2-834 %sServoBell motor not ready

Causa: Il servo motore per la ServoBell non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT2-835 %sCalibration Aborted

Causa: La calibrazione automatica della ServoBell è stata interrotta.

Rimedio: Abbassare la velocità di svuotamento con il parametro Cal Empty Speed. Assicurarsi che la valvola di apertura dell'applicatore non sia intasata e che si possa aprire completamente. Verificare che il limite software non ecceda i 2 mm.

PNT2-836 %sCalibration Time Out

Causa: La calibrazione automatica della ServoBell è stata interrotta a causa dell'eccessiva durata dell'operazione di determinazione, da parte del sistema IPC, della posizione di serbatoio vuoto.

Rimedio: Assicurarsi di avere eliminato tutti gli allarmi. Verificare che il motore della ServoBell stia girando durante il processo di calibrazione.

PNT2-837 %sCanister Calibration Successful

Causa: La calibrazione automatica della ServoBell è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-838 %sBad Status from set_prax_spd

Causa: Si è tentato di muovere la ServoBell oppure la SpeedDock, ma è stato rilevato che la funzione set_prax_spd ha generato uno stato non corretto.

Rimedio: Determinare la causa dello stato non corretto, poi risolvere il problema.

PNT2-839 %sHIGH SpeedDock TORQUE

Causa: Il valore di coppia del riempimento rapido eccede il valore limite di sicurezza.

Rimedio: Determinare la causa dell'innalzamento del valore di coppia e risolvere il problema.

PNT2-840 %sSpeedDock motor not ready

Causa: Il servo motore per il riempimento rapido non è pronto.

Rimedio: Solitamente, l'allarme di servo non pronto si presenta quando l'alimentazione servo viene interrotta per qualche motivo, ad esempio un arresto di emergenza o il blocco della macchina. Correggere la condizione e ripristinare il funzionamento del controllore.

PNT2-841 %s

Causa: Si è tentato di estendere o ritrarre lo spintore al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Verificare il sensore di estensione o richiamo sul lato A o B della stazione di riempimento rapido SpeedDock. Assicurarsi che lo spintore sia completamente esteso o ritratto sui lati A e B. Verificare che per questa operazione sia disponibile pressione di aria sufficiente e che le tubazioni siano collegate.

PNT2-842 %s

Causa: Si è tentato di estendere o ritrarre la valvola al riempimento rapido, lato A o B, ma l'operazione non è riuscita.

Rimedio: Verificare il sensore di estensione o richiamo sul lato A o B della stazione di riempimento rapido SpeedDock. Se si è presentato un allarme durante l'estensione, assicurarsi che lo spintore sia completamente esteso alla stazione di riempimento rapido, lato A o B. Se si è presentato un allarme durante il richiamo dello spintore, assicurarsi che esso sia completamente ritratto alla stazione di riempimento rapido, lato A o B, e che la valvola non sia bloccata nello stato di esteso. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia sufficiente per questa operazione e che le tubazioni di aria in entrata siano collegate correttamente.

PNT2-843 %sOutput Press low warning

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita, se esso è troppo basso.

PNT2-844 %sOutput Press high warning

Causa: La pressione in uscita ha superato il livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita, se esso è troppo basso.

PNT2-845 %sManifold Press low warning

Causa: La pressione al collettore è scesa al di sotto del livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione al collettore, se esso è troppo basso.

PNT2-846 %sManifold Press high warning

Causa: La pressione al collettore ha superato il livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione al collettore, se esso è troppo basso.

PNT2-847 %sOutput Press low alarm

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione alta, se era troppo basso.

PNT2-848 %sOutput Press high alarm

Causa: La pressione in uscita ha superato il livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione alta, se era troppo basso.

PNT2-849 %sManifold Press low alarm

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione al collettore, se era troppo basso.

PNT2-850 %sManifold Press high alarm

Causa: La pressione al collettore ha superato il livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione al collettore, se era troppo basso.

PNT2-851 %sCalibration successful

Causa: La calibrazione è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-852 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione è stata interrotta.

Rimedio: Determinare il motivo per cui la calibrazione è stata interrotta, correggere il problema e ripetere l'operazione.

PNT2-853 %sNon-incr cal table

Causa: La pressione in uscita o al collettore non è aumentata all'aumentare del comando e la procedura di calibrazione è stata interrotta.

Rimedio: Determinare il motivo per cui la pressione non è aumentata, correggere il problema e ripetere l'operazione.

PNT2-854 %sZero Pressure

Causa: La pressione in uscita o al collettore è scesa a zero dopo l'emissione di un comando e la procedura di calibrazione è stata interrotta.

Rimedio: Determinare il motivo per cui la pressione è andata a zero, correggere il problema e ripetere l'operazione.

PNT2-859 %sOutput Press low warning

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita, se esso è troppo basso.

PNT2-860 %sOutput Press high warning

Causa: La pressione in uscita ha superato il livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita, se esso è troppo basso.

PNT2-861 %sManifold Press low warning

Causa: La pressione al collettore è scesa al di sotto del livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita al collettore, se esso è troppo basso.

PNT2-862 %sManifold Press high warning

Causa: La pressione in uscita al collettore ha superato il livello di avvertimento.

Rimedio: Correggere il problema se l'errore si presenta ripetutamente, oppure modificare il valore che indica il livello di avvertimento sulla pressione in uscita al collettore, se esso è troppo basso.

PNT2-863 %sOutput Press low alarm

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione alta, se era troppo basso.

PNT2-864 %sOutput Press high alarm

Causa: La pressione in uscita ha superato il livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione alta, se era troppo basso.

PNT2-865 %sManifold Press low alarm

Causa: La pressione in uscita è scesa al di sotto del livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione al collettore, se era troppo basso.

PNT2-866 %sManifold Press high alarm

Causa: La pressione al collettore ha superato il livello di allarme.

Rimedio: Risolvere il problema immediatamente, oppure correggere il valore di allarme di pressione al collettore, se era troppo basso.

PNT2-867 %sCalibration successful

Causa: La calibrazione è stata completata correttamente.

Rimedio: Nessuno.

PNT2-868 %sCalibration aborted

Causa: La calibrazione è stata interrotta.
Rimedio: Determinare il motivo per cui la calibrazione è stata interrotta, correggere il problema e ripetere l'operazione.

PNT2-869 %sNon-incr cal table

Causa: La pressione in uscita o al collettore non è aumentata all'aumentare del comando e la procedura di calibrazione è stata interrotta.
Rimedio: Determinare il motivo per cui la pressione non è aumentata, correggere il problema e ripetere l'operazione.

PNT2-870 %sZero Pressure

Causa: La pressione in uscita o al collettore è scesa a zero dopo l'emissione di un comando e la procedura di calibrazione è stata interrotta.
Rimedio: Determinare il motivo per cui la pressione è andata a zero, correggere il problema e ripetere l'operazione.

PNT2-875 %sBad preset index [%d]

Causa: L'indice del preset non è compreso nei limiti ((1-MAX_PRESET(20)).
Rimedio: Correggere l'indice immesso per l'istruzione Preset[] e Preset[R[]].

PNT2-876 %sNo preset data (syscolor=[%s])

Causa: Non sono presenti dati di preset per il colore indicato nel messaggio di errore.
Rimedio: Verificare i dati inseriti nella tabella di preset ([PAPS1].preset_data o [PAPS2].preset_data in caso di configurazione Dual Arm).

PNT2-877 %sNo estat data (syscolor=[%s])

Causa: Non sono presenti dati di tensione elettrostatica per il colore indicato nel messaggio di errore.
Rimedio: Verificare i dati nella tabella di preset ([PAPSSCHG].preset_data).

PNT2-882 %sBad preset index [%d]

Causa: L'indice del preset non è compreso nei limiti ((1-MAX_PRESET(20)).
Rimedio: Correggere l'indice immesso per l'istruzione Preset[] e Preset[R[]].

PNT2-883 %sNo preset data (syscolor=[%s])

Causa: Non sono presenti dati di preset per il colore indicato nel messaggio di errore.
Rimedio: Verificare i dati inseriti nella tabella di preset ([PAPS1].preset_data o [PAPS2].preset_data in caso di configurazione Dual Arm).

PNT2-884 %sNo estat data (syscolor=[%s])

Causa: Non sono presenti dati di tensione elettrostatica per il colore indicato nel messaggio di errore.
Rimedio: Verificare i dati nella tabella di preset ([PAPSSCHG].preset_data).

PNT2-889 Wrong valve state in EMPTY CAN event-%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Empty Can (svuotamento del serbatoio) non sono stati rispettati.
Rimedio: Per correggere il problema, assicurarsi che le valvole pDump oppure pPE + pTRIG siano attivate nei passi che precedono l'evento Empty Can.

PNT2-890 Wrong valve state in FAST FILL event-%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Fast Fill (riempimento rapido) non sono stati rispettati.
Rimedio: Per risolvere il problema, assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nei passi che precedono l'evento Fast Fill.

PNT2-891 Wrong valve state in CAN FULL event-%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Can Full (serbatoio pieno) non sono stati rispettati.
Rimedio: Per risolvere il problema, assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nei passi che precedono l'evento Can Full.

PNT2-892 Wrong valve state in PRESET motion-%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Gli interblocchi legati ad un'istruzione di preset non sono stati rispettati.

Rimedio: Assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nello stesso passo in cui si trova l'istruzione Preset legata al movimento, se si sta ritraendo il serbatoio. Assicurarsi che le valvole pDump oppure pPE + pTRIG siano attivate nello stesso passo in cui si viene eseguita l'istruzione Preset, se si sta estendendo il serbatoio.

PNT2-893 Canister Dir - retracting: %s

Causa: Si è tentato di ritrarre il serbatoio, ma lo stato della valvola non è corretto. Questo potrebbe essersi verificato durante un ciclo di riempimento o un altro movimento comandato all'asse di processo.

Rimedio: Verificare che le valvole di controllo del cambio colore siano nello stato corretto. La valvola pCI deve essere ON.

PNT2-894 Low can Pressure after Fill: %s

Causa: Un ciclo di riempimento è appena stato completato, ma la pressione del fluido nel serbatoio è inferiore al minimo previsto.

Rimedio: Aumentare il parametro Minimum Fill Torque nel menu di configurazione, oppure verificare che il serbatoio sia pieno di fluido (misurare la pressione del fluido in entrata).

PNT2-895 Canister Dir - extending: %s

Causa: Si è tentato di estendere il serbatoio, ma lo stato della valvola non è corretto. Questo potrebbe essersi verificato durante un ciclo di lavaggio o un altro movimento comandato all'asse di processo.

Rimedio: Verificare che le valvole di controllo del cambio colore siano nello stato corretto. La valvola pDump deve essere ON, oppure le valvole pPE + TRIG devono essere ON. Verificare che la valvola pCI sia OFF.

PNT2-896 Zero Flow Programmed: %s

Causa: Nel ciclo di cambio colore è stata programmata una portata pari a zero.

Rimedio: Assicurarsi che la portata sia impostata correttamente nei dati di preset per il cambio colore.

PNT2-897 %sHIGH Negative Canister TORQUE

Causa: La forza massima di compressione esercitata sulla vite a sfere ha superato il limite ammesso. Questo solitamente accade quando la vite senza fine è in fase di estensione.

Rimedio: Assicurarsi che la velocità del serbatoio non sia troppo elevata mentre è in corso l'erogazione sul pezzo. Assicurarsi che le valvole pTrig e pCE siano aperte durante l'esecuzione del ciclo Job. Verificare che l'ugello dell'iniettore non sia intasato. Siccome l'ugello finale dell'applicatore ha un diametro minore, assicurarsi che esso non sia occluso da vernice solidificata. Verificare che la valvola pDUMP stia funzionando correttamente durante il ciclo di lavaggio. Se la vite senza fine è usurata, deve essere sostituita.

PNT2-898 %sHIGH Positive Canister TORQUE

Causa: La forza massima di trazione esercitata sulla vite a sfere ha superato il limite ammesso. Questo solitamente accade quando la vite senza fine è in fase di ritrazione. Potrebbe essere presente vuoto all'interno del serbatoio e ciò potrebbe provocare una coppia eccessiva quando il motore ritrae il pistone del serbatoio stesso.

Rimedio: Assicurarsi che la velocità di ritrazione non sia eccessiva durante il ciclo di riempimento rapido. Verificare che le valvole pCI e pCC siano aperte durante i cicli di riempimento,

PNT2-899 %sAir in Canister detected

Causa: Il pistone è stato ritratto dopo la sequenza di riempimento, ma è stata misurata una coppia sulla faccia del pistone. Se il serbatoio è pieno di fluido, non deve essere presente alcuna coppia e, quindi, deve esservi aria miscelata al prodotto.

Rimedio: Verificare l'alimentazione del prodotto per il colore corrente nel serbatoio per accertarsi che non vi sia introduzione di aria nelle tubazioni della vernice.

PNT2-900 %sLow Trigger Torque

Causa: La soglia di coppia sul motore del serbatoio non ha raggiunto il livello minimo durante il passo in cui sia ha il transito attraverso la valvola di apertura dell'applicatore durante il ciclo di riempimento o di rabbocco.

Rimedio: Verificare l'alimentazione del prodotto per il colore nel serbatoio o ridurre il valore di soglia sulla coppia, oppure il valore di timeout sul transito attraverso la valvola di apertura dell'applicatore.

PNT2-901 Wrong valve state in EMPTY CAN event%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Empty Can (svuotamento del serbatoio) non sono stati rispettati.

Rimedio: Per correggere il problema, assicurarsi che le valvole pDump oppure pPE + pTRIG siano attivate nei passi che precedono l'evento Empty Can.

PNT2-902 Wrong valve state in FAST FILL event%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Fast Fill (riempimento rapido) non sono stati rispettati.

Rimedio: Per risolvere il problema, assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nei passi che precedono l'evento Fast Fill.

PNT2-903 Wrong valve state in CAN FULL event%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Nel ciclo di cambio colore, gli interblocchi legati all'evento Can Full (serbatoio pieno) non sono stati rispettati.

Rimedio: Per risolvere il problema, assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nei passi che precedono l'evento Can Full.

PNT2-904 Wrong valve state in PRESET motion%s

Causa: Nel ciclo di cambio colore, è stata programmato uno stato errato per una valvola. Gli interblocchi legati ad un'istruzione di preset non sono stati rispettati.

Rimedio: Assicurarsi che la valvola pCI sia abilitata nello stesso passo in cui si trova l'istruzione Preset legata al movimento, se si sta ritraendo il serbatoio. Assicurarsi che le valvole pDump oppure pPE + pTRIG siano attivate nello stesso passo in cui si viene eseguita l'istruzione Preset, se si sta estendendo il serbatoio.

PNT2-905 Canister Dir - retracting: %s

Causa: Si è tentato di ritrarre il serbatoio, ma lo stato della valvola non è corretto. Questo potrebbe essersi verificato durante un ciclo di riempimento o un altro movimento comandato all'asse di processo.

Rimedio: Verificare che le valvole di controllo del cambio colore siano nello stato corretto. La valvola pCI deve essere ON.

PNT2-906 Low can Pressure after Fill: %s

Causa: Un ciclo di riempimento è appena stato completato, ma la pressione del fluido nel serbatoio è inferiore al minimo previsto.

Rimedio: Aumentare il parametro Minimum Fill Torque nel menu di configurazione, oppure verificare che il serbatoio sia pieno di fluido (misurare la pressione del fluido in entrata).

PNT2-907 Canister Dir - extending: %s

Causa: Si è tentato di estendere il serbatoio, ma lo stato della valvola non è corretto. Questo potrebbe essersi verificato durante un ciclo di lavaggio o un altro movimento comandato all'asse di processo.

Rimedio: Verificare che le valvole di controllo del cambio colore siano nello stato corretto. La valvola pDump deve essere ON, oppure le valvole pPE + TRIG devono essere ON. Verificare che la valvola pCI sia OFF.

PNT2-908 Zero Flow Programmed: %s

Causa: Nel ciclo di cambio colore è stata programmata una portata pari a zero.

Rimedio: Assicurarsi che la portata sia impostata correttamente nei dati di preset per il cambio colore.

PNT2-909 %sHIGH Negative Canister TORQUE

Causa: La forza massima di compressione esercitata sulla vite a sfere ha superato il limite ammesso. Questo solitamente accade quando la vite senza fine è in fase di estensione.

Rimedio: Assicurarsi che la velocità del serbatoio non sia troppo elevata mentre è in corso l'erogazione sul pezzo. Assicurarsi che le valvole pTrig e pCE siano aperte durante l'esecuzione del ciclo Job. Verificare che l'ugello dell'iniettore non sia intasato. Siccome l'ugello finale dell'applicatore ha un diametro minore, assicurarsi che esso non sia occluso da vernice solidificata. Verificare che la valvola pDUMP stia funzionando correttamente durante il ciclo di lavaggio. Se la vite senza fine è usurata, deve essere sostituita.

PNT2-910 %sHIGH Positive Canister TORQUE

Causa: La forza massima di trazione esercitata sulla vite a sfere ha superato il limite ammesso. Questo solitamente accade quando la vite senza fine è in fase di richiamo. Potrebbe essere presente vuoto all'interno del serbatoio e ciò potrebbe provocare una coppia eccessiva quando il motore ritrae il pistone del serbatoio stesso.

Rimedio: Assicurarsi che la velocità di ritrazione non sia eccessiva durante il ciclo di riempimento rapido. Verificare che le valvole pCI e pCC siano aperte durante i cicli di riempimento,

PNT2-911 %sAir in Canister detected

Causa: Il pistone è stato ritratto dopo la sequenza di riempimento, ma è stata misurata una coppia sulla faccia del pistone. Se il serbatoio è pieno di fluido, non deve essere presente alcuna coppia e, quindi, deve esservi aria miscelata al prodotto.

Rimedio: Verificare l'alimentazione del prodotto per il colore corrente nel serbatoio per accertarsi che non vi sia introduzione di aria nelle tubazioni della vernice.

PNT2-912 %sLow Trigger Torque

Causa: La soglia di coppia sul motore del serbatoio non ha raggiunto il livello minimo durante il passo in cui sia ha il transito attraverso la valvola di apertura dell'applicatore durante il ciclo di riempimento o di rabbocco.

Rimedio: Verificare l'alimentazione del prodotto per il colore nel serbatoio o ridurre il valore di soglia sulla coppia, oppure il valore di timeout sul transito attraverso la valvola di apertura dell'applicatore.

PNT2-913 %sIllegal macro argument

Causa: L'argomento passato alla Macro seleziona un identificativo di braccio non valido.

Rimedio: Verificare che il programma che richiama la Macro non identifichi se stesso nell'argomento passato. Assicurarsi che il valore passato come argomento sia compreso tra i seguenti: Robot: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 Apriporta: D1,D2,D3,D4,D5,D6 Apri cofano/baule: H1,H2,H3,H4,H5,H6

PNT2-914 %sMacro waiting for aborted robot

Causa: Il programma del robot è in attesa di un segnale da un programma su un altro robot che, però, è stato interrotto.

Rimedio: Interrompere il ciclo e riportare il robot in posizione di Home.

PNT2-915 %sMacro not acknowledged

Causa: La Macro precedente non è stata riconosciuta.

Rimedio: Modificare il programma in modo che attenda l'altro robot tra le Macro di rilascio.

PNT2-917 %sIllegal macro argument

Causa: L'argomento passato alla Macro seleziona un identificativo di braccio non valido.

Rimedio: Verificare che il programma che richiama la Macro non identifichi se stesso nell'argomento passato. Assicurarsi che il valore passato come argomento sia compreso tra i seguenti: Robot: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 Apriporta: D1,D2,D3,D4,D5,D6 Apri cofano/baule: H1,H2,H3,H4,H5,H6

PNT2-918 %sMacro waiting for aborted robot

Causa: Il programma del robot è in attesa di un segnale da un programma su un altro robot che, però, è stato interrotto.

Rimedio: Interrompere il ciclo e riportare il robot in posizione di Home.

PNT2-919 %sMacro not acknowledged

Causa: La Macro precedente non è stata riconosciuta.

Rimedio: Modificare il programma in modo che attenda l'altro robot tra le Macro di rilascio.

PNT2-921 %Check if SERVOTOOL END instr. exists

Causa: Un programma Process non contiene l'istruzione che disabilitata softfloat per il gruppo di assi specificato.

Rimedio: Assicurarsi di disabilitare softfloat nel programma TP associato al Job che l'ha precedentemente abilitato.

PNT2-922 %sHood/Deck Opener Lost Part

Causa: L'orientamento dei ganci non è compreso nella tolleranza specificata per una successiva operazione di manipolazione.

Rimedio: Assicurarsi che la tolleranza sul rilevamento della presenza della parte mobile non sta troppo stretta. Determinare il motivo per cui i ganci non sono fisicamente nella condizione in cui si trovano quando la parte mobile è in presa.

PNT2-923 %sHood/Deck Opener Lost Part

Causa: L'apri cofano/baule ha perduto la parte mentre la funzione SoftFloat era abilitata, provocando la rotazione del gancio nella posizione di parte persa.

Rimedio: Determinare se il programma TP debba disabilitare la funzione SoftFloat prima che sia raggiunta questa posizione. Se il programma è corretto, per continuare il ciclo, riposizionare la parte sul gancio e comandare la ripresa della produzione. Se si desidera interrompere definitivamente il ciclo, inviare al robot un segnale di cancellazione, il quale disabilita automaticamente la funzione SoftFloat.

PNT2-926 %Check if SERVOTOOL END instr. exists

Causa: Un programma Process non contiene l'istruzione che disabilitata la funzione softfloat per il gruppo di assi specificato.

Rimedio: Assicurarsi di disabilitare la funzione softfloat nel programma TP associato al Job che l'ha precedentemente abilitata.

PNT2-927 %sHood/Deck Opener Lost Part

Causa: L'orientamento dei ganci non è compreso nella tolleranza specificata per una successiva operazione di manipolazione.

Rimedio: Assicurarsi che la tolleranza sul rilevamento della presenza della parte mobile non sta troppo stretta. Determinare il motivo per cui i ganci non sono fisicamente nella condizione in cui si trovano quando la parte mobile è in presa.

PNT2-928 %sHood/Deck Opener Lost Part

Causa: L'apri cofano/baule ha perduto la parte mentre la funzione SoftFloat era abilitata, provocando la rotazione del gancio nella posizione di parte persa.

Rimedio: Determinare se il programma TP debba disabilitare la funzione SoftFloat prima che sia raggiunta questa posizione. Se il programma è corretto, per continuare il ciclo, riposizionare la parte sul gancio e comandare la ripresa della produzione. Se si desidera interrompere definitivamente il ciclo, inviare al robot un segnale di cancellazione, il quale disabilita automaticamente la funzione SoftFloat.

PNT2-931 %sDoor held input 1 lost

Causa: Durante la scansione di controllo sulla presa della portiera, il segnale di ingresso di portiera presa è stato perso.

Rimedio: Verificare l'ingresso digitale appena possibile. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT2-932 %sDoor held input 2 lost

Causa: Durante la scansione di controllo sulla presa della portiera, il segnale di ingresso di portiera presa è stato perso.

Rimedio: Verificare l'ingresso digitale appena possibile. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT2-933 %sDoor detect 1 sensor malfunction

Causa: Il sensore che segnala l'avvenuta presa della portiera è danneggiato o guasto.

Rimedio: Verificare il funzionamento del sensore. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT2-934 %sDoor detect 2 sensor malfunction

Causa: Il sensore che segnala l'avvenuta presa della portiera è danneggiato o guasto.

Rimedio: Verificare il funzionamento del sensore. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT2-937 %sDoor held input 1 lost

Causa: Durante la scansione di controllo sulla presa della portiera, il segnale di ingresso di portiera presa è stato perso.

Rimedio: Verificare l'ingresso digitale appena possibile. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT2-938 %sDoor held input 2 lost

Causa: Durante la scansione di controllo sulla presa della portiera, il segnale di ingresso di portiera presa è stato perso.

Rimedio: Verificare l'ingresso digitale appena possibile. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT2-939 %sDoor detect 1 sensor malfunction

Causa: Il sensore che segnala l'avvenuta presa della portiera è danneggiato o guasto.

Rimedio: Verificare il funzionamento del sensore. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

PNT2-940 %sDoor detect 2 sensor malfunction

Causa: Il sensore che segnala l'avvenuta presa della portiera è danneggiato o guasto.

Rimedio: Verificare il funzionamento del sensore. Se il ciclo può proseguire, attivare il segnale che consente di evitare la scansione di controllo sulla presenza della portiera.

4.14.7 PRIO

PRIO-001 Illegal port type code

Causa: Il tipo di porta specificato non è valido. Questo codice di errore può essere prodotto da varie funzioni riguardanti i segnali I/O (es.: SET_POR_ASG) quando viene specificato un tipo di porta non valido.

Rimedio: Utilizzare un tipo di porta tra quelli presenti in IOSETUP.KL.

PRIO-002 Illegal port number

Causa: Il numero di porta specificato non è valido oppure non è stato ancora assegnato. I numeri di porta devono essere compresi tra 1 e 32767. Tuttavia, i numeri di porta del pannello operatore (SOP) possono essere 0. Nella maggioranza dei casi è necessario specificare la porta già esistente.

Rimedio: Correggere il numero di porta.

PRIO-003 No memory available

Causa: La memoria disponibile per questa operazione non è sufficiente.

Rimedio: Cancellare i programmi KAREL e i dati non necessari dalla memoria.

PRIO-004 Too few ports on module

Causa: Sul modulo o sulla scheda non sono presenti abbastanza porte per la configurazione effettuata. Questo codice di errore può essere generato dalla funzione SETP_PORT_ASG.

Rimedio: Correggere il numero della prima porta o il numero di porte.

PRIO-005 bad port number

Causa: Il numero di porta assegnato non è valido. I numeri di porta devono essere compresi tra 1 e 32767.

Rimedio: Correggere il numero assegnato alla porta.

PRIO-006 bad port number

Causa: Il numero di porta assegnato non è valido. I numeri di porta devono essere compresi tra 1 e 32767.

Rimedio: Correggere il numero assegnato alla porta.

PRIO-007 No match in SET_PORT_ASG de-assign

Causa: Questo codice di errore viene generato dalla funzione KAREL SET_PORT_ASG quando è utilizzata per l'assegnazione di una porta fisica di tipo zero, mentre le porte logiche specificate non sono state precedentemente definite.

Rimedio: Correggere il numero di porta.

PRIO-008 physical ports not found

Causa: La porta fisica alla quale sono associate le porte con la funzione SET_PORT_ASG non esiste.

Rimedio: Correggere il numero di rack, slot o di porta, oppure il tipo di porta.

PRIO-009 number of ports invalid

Causa: Il numero di porte assegnate con la funzione SET_PORT_ASG non è valido. Questo numero deve essere compreso tra 1 e 128 per le porte digitali (es. DI), da 1 a 16 per i gruppi e 1 per le porte di tipo analogico.

Rimedio: Correggere il numero di porte.

PRIO-010 bad physical port number

Causa: Un numero di porta fisica non valido è stato specificato in una chiamata alla funzione KAREL SET_PORT_ASG. Il numero deve essere maggiore di 0.

Rimedio: Correggere l'indirizzo fisico in modo che sia maggiore di 0.

PRIO-011 Assignment overlaps existing one

Causa: I numeri di porta in una chiamata della funzione KAREL SET_PORT_ASG sono sovrapposti alle assegnazioni già presenti.

Rimedio: Correggere il primo numero di porta o il numero di porte, oppure cancellare l'assegnazione esistente utilizzando il menu I/O, Config, oppure la funzione KAREL SET_PORT_ASG con il tipo zero di porta fisica.

PRIO-012 Bad board address

Causa: Il numero di rack o slot specificato in una chiamata della funzione KAREL SET_PORT_ASG non è valido oppure si riferisce ad un numero di rack/slot non utilizzato.

Rimedio: Correggere il numero di rack o slot.

PRIO-013 No analog input sequence for bd

Causa: Il canale di ingressi analogici da cancellare non esiste.

Rimedio: Modificare il numero di rack e/o di slot e verificare che la sequenza per gli ingressi analogici sia stata definita in precedenza.

PRIO-014 Analog input sequnce too long

Causa: Il numero di porte analogiche inserito supera il limite consentito (15).

Rimedio: Inserire un numero di porte analogiche nei limiti.

PRIO-017 I/O point not simulated

Causa: Si è tentato di impostare lo stato di una porta di ingresso che non è stata simulata.

Rimedio: Utilizzare il menu I/O oppure la funzione KAREL SET_PORT_ASG per impostare uno stato per la porta simulata, se necessario.

PRIO-020 I/O Link comm error %x, %x, %x, %x (hex)

Causa: Questo allarme indica che si è verificato un errore nella comunicazione tra la scheda principale e la scheda Process I/O, un rack di I/O Modello-A oppure un 'unità di interfaccia di I/O Modello-B. Le cause più frequenti sono: o L'alimentazione ad un rack I/O Modello-A o ad un'unità di interfaccia Modello-B è interrotta. o Il cavo tra la scheda principale e la scheda Process I/O, i rack, o un'unità di interfaccia Modello-B è interrotto o difettoso. o Vi sono interferenza elettriche tra i cavi dei segnali I/O e quelli di altro tipo. Questo può essere eliminato separando fisicamente i cavi per i segnali I/O e quelli per altri impieghi. In ambienti molto soggetti a disturbi elettrici, potrebbe rivelarsi necessario utilizzare opto-isolatori con i cavi interessati.

Rimedio: Verificare il cablaggio tra la scheda principale (connettore JB-18) e la scheda Process I/O e/o i moduli I/O Modello-A o di interfaccia Modello-B. Verificare l'alimentazione ai rack remoti Modello-A e ai moduli di interfaccia Modello-B, Se queste verifiche non risolvono il problema, controllare i quattro numeri visualizzati in questo messaggio di errore. Il primo valore deve essere interpretato analizzando i singoli bit. Se un bit è a 1, la condizione corrispondente è stata rilevata. Bit 0: (CFER) Un errore di CRC o di pacchetto è stato rilevato dal chip SLC-2 sulla scheda MAIN. Questo è più frequentemente il risultato dei problemi elencati sopra. Altrimenti potrebbe indicare la presenza di un chip SLC-2 difettoso, un cablaggio non corretto tra questo ed il connettore JB-1B oppure una scheda Process I/O difettosa, un rack I/O Model-A guasto o un'unità di interfaccia Model-B non funzionante. Bit 1: (CALM) Si è verificato un errore in un chip SLC-2 slave (scheda Process I/O, rack Modello-A o unità di interfaccia Modello B). Altre informazioni sono fornite dal secondo numero visualizzato con l'errore PRIO-020. Bit 2: (CMER) Uno slave SLC-2 ha rilevato un errore di comunicazione. Le cause potenziali sono simili a quelle di CFER. Bit 3: (IPRER): Errore di parità interno verificatosi nell'accesso alla RAM interna del chip SLC-2. Questo errore indica che un CHIP SLC-2 è guasto. In questo caso, il terzo e il quarto numero, entrambi visualizzati con l'errore PRIO-020, rappresentano l'indirizzo e di dati per i quali è stato rilevato l'errore. Questo errore indica che un CHIP SLC-2 è guasto. Bit 4: (OPRER): Errore di parità rilevato durante l'accesso alla RAM esterna da parte di un chip SLC-2. Questo potrebbe indicare un guasto alle memorie DRAM o CMOS della scheda principale. Bit 5: (ALMI): Indica un allarme segnalato dall'esterno di SLC-2. Controllare il registro degli allarmi per eventuali altri errori riportati. Bit 6: (BSY): La scansione automatica è attualmente il esecuzione. Questo potrebbe essere sia 0, sia 1 e non sta ad indicare la presenza di un errore. Bit 7: (CEND): Il ciclo di scansione automatica è stato completato. Questo potrebbe essere sia 0, sia 1 e non sta ad indicare la presenza di un errore. Il secondo numero visualizzato è significativo solo se il bit CMER descritto sopra è a 1. Bit 0-4: Indicano la posizione, nella catena I/O Link dell'unità slave, in cui si è verificato l'errore. Il valore 1 indica l'unità direttamente collegata al connettore I/O LINK. Bit 5 (CFER): Indica che lo slave SLC-2 ha rilevato un errore CRC o di frame. Le cause sono simili a quelle dell'allarme CFER rilevato dalla CPU principale SLC-2. Bit 6 (SYALM): Indica un errore generato fuori dallo slave SLC-2. Può essere presente un problema con la scheda Process I/O, un rack I/O Modello-B o l'hardware dell'unità di interfaccia Modello-B. Bit 7 (SYALM): Indica che lo slave SLC-2 ha rilevato un errore di watchdog o di parità. Può essere presente un problema con la scheda Process I/O, un rack I/O Modello-A o l'interfaccia Modello-B.

PRIO-021 Unknown I/O hardware

Causa: Sull'I/O link è presente un dispositivo non identificato. Il dispositivo non è stato riconosciuto dalla versione software corrente del controllore.

Rimedio: Sostituire il dispositivo con uno riconoscibile dal software o installare una versione del software che lo riconosca..

PRIO-022 Too much I/O data on I/O link

Causa: I dispositivi collegati in I/O link sono in numero eccessivo. Per i dispositivi di ingresso e uscita collegati alla rete I/O Link sono disponibili un totale di 64 byte di dati. La scheda Process I/O tipicamente utilizza 16 byte di ingresso e 16 di uscita. I moduli digitali generalmente utilizzano un byte ogni 8 porte. I moduli analogici utilizzano generalmente due byte per ciascuna porta.

Rimedio: Scollegare alcuni dispositivi dall'I/O link.

PRIO-023 No ports of this type

Causa: Non sono presenti porte del tipo specificato in un'istruzione su I/O in una chiamata ad una funzione KAREL.

Rimedio: Cambiare il tipo di porta, aggiungere l'hardware con il tipo di porte richiesto, oppure definire porte del tipo specificato.

PRIO-033 PLC interface init. fault %d

Causa: La scheda di interfaccia con il PLC è guasta o non installata correttamente.

Rimedio: Verificare che la scheda di interfaccia con il PLC sia installata correttamente. Verificare lo stato dei LED sulla scheda di interfaccia con il PLC.

PRIO-034 PLC interface general fault %d

Causa: La scheda di interfaccia con il PLC è guasta.

Rimedio: Verificare lo stato dei LED sulla scheda di interfaccia con il PLC.

PRIO-035 PLC interface serial fault %d

Causa: La connessione seriale con il PLC è fallita.

Rimedio: Verificare lo stato dei LED sulla scheda di interfaccia con il PLC.

PRIO-037 Not supported for spec. port type

Causa: Le operazioni specificate non sono supportate per questo tipo di porta.

Rimedio: Verificare il tipo di porta specificato.

PRIO-051 I/O Link i slave comm error %x, %x (hex)

Causa: Errore nelle comunicazioni con uno slave I/O Link i.

Rimedio: Controllare la connessione e resettare l'allarme oppure spegnere e riaccendere.

PRIO-052 I/O Link i slave hardware mismatch %x, %x (hex)

Causa: La configurazione non è per I/O Link i slave.

Rimedio: Controllare se la scheda CPU e la scheda principale sono l'hardware per l'I/O Link i slave.

PRIO-063 Bad I/O asg: rack %d slot %d

Causa: All'accensione del controllore, una o più assegnazioni della scheda Process I/O o di un modulo di I/O al rack e slot specificati non è valida.

Rimedio: Verificare le connessioni e l'alimentazione della scheda o del rack e che il modulo I/O sia ben fissato. Se la scheda o il modulo I/O sono stati definitivamente rimossi, oppure spostati in un altro slot Modello-A, o è stata cambiata la configurazione del Modello-B, premere il tasto CONFIG nel menu I/O, Digital, per eliminare o correggere l'assegnazione.

PRIO-064 %s:I/O common is changed

Causa: Il comune I/O è cambiato dopo l'accensione.

Rimedio: Controllare il comune del terminale visualizzato.

PRIO-070 PLC interface option not loaded

Causa: Nel controllore è installata una scheda AB-RIO o Genius Network ma non è presente l'opzione software corrispondente.

Rimedio: Installare l'opzione software PLC I/O (A-B/GENIUS).

PRIO-072 Too many pulses active

Causa: Il numero massimo di istruzioni PULSE attivabili contemporaneamente è 255.
Rimedio: Modificare la logica del programma in modo che non siano mai attive più di 255 istruzioni PULSE.

PRIO-076 PLC I/O hardware not installed

Causa: La scheda di interfaccia con il PLC non è installata nel backplane.
Rimedio: Installare una scheda PLC I/O nel backplane.

PRIO-081 I/O is not initialized

Causa: Indica che il sistema non ha potuto inizializzare il sistema di I/O all'accensione. Altri messaggi nel registro cronologico degli allarmi indicano quali siano i problemi specifici.
Rimedio: Verificare l'esistenza di altri allarmi sul display della tastiera di programmazione. Le condizioni indicate da questi messaggi devono essere corrette ed il controllore deve essere spento e riacceso prima che il robot possa essere utilizzato.

PRIO-083 Digital I/O is not recovered

Causa: A causa di una variazione nella configurazione I/O, la funzione di ripristino dello stato precedente allo spegnimento del controllore non è stata eseguita. Tutte le uscite saranno portate allo stato OFF.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore (Cold Start).

PRIO-089 PMC is not supported on this hardware

Causa: L'opzione PMC non è supportata da questo tipo di scheda principale.
Rimedio: Cambiare il tipo di scheda principale oppure rimuovere l'opzione PMC. Se fosse necessario eliminare questo allarme, disattivare il relè K900.2. In questo modo il PMC non viene avviato all'accensione del controllore e questo allarme non si presenta fino a quando non si tenta di iniziare la scansione PMC.

PRIO-090 SNPX communication error

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione con il protocollo SNPX.
Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

PRIO-091 E-Stop PCB comm error %x, %x, %x (hex)

Causa: Indica che il sistema ha rilevato un errore nella comunicazione tra la scheda principale quella di controllo delle emergenze.
Rimedio: - Controllare il cablaggio fra la scheda principale quella di controllo delle emergenze.
- Sostituire ilo cavo fra la scheda principale quella di controllo delle emergenze.
- Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.
- Sostituire la scheda principale..

PRIO-092 Sensor comm error %x, %x (hex)

Causa: Questo messaggio indica che si è verificato un errore nel circuito di comunicazione per il sensore di forza o quello di accelerazione sulla scheda principale.
Rimedio: Sostituire la scheda principale.

PRIO-093 Fuse blown Rack:%d Slot:%d

Causa: È bruciato un fusibile sulla scheda Process I/O.
Rimedio: Sostituire il fusibile.

PRIO-094 Overload Rack:%d Slot:%d DO:%d-%d

Causa: L'uscita digitale potrebbe essere a massa.
Rimedio: Verificare la connessione dell'uscita digitale specificata.

PRIO-095 Overload %s

Causa: L'uscita digitale specificata potrebbe essere a massa nel connettore.
Rimedio: Verificare la connessione dell'uscita digitale nel connettore interessato.

PRIO-096 SNPX Connection is full<%s>

Causa: Il numero di connessioni SNPX ha superato il massimo consentito.
Rimedio: Eseguire una delle seguenti operazioni: Attendere che una delle connessioni torni a liberarsi. Modificare il valore impostato come massimo numero di connessioni e spegnere e riaccendere il controllore.

PRIO-097 SNPX time out<%s>

Causa: Non è stata ricevuta risposta dal computer con l'indirizzo IP visualizzato.

Rimedio: Controllare la connessione al computer con l'indirizzo IP visualizzato.

PRIO-098 PMC communication error

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione Ethernet con il PMC.

Rimedio: Tentare di ripristinare la connessione.

PRIO-099 Port initialization error

Causa: La porta è impostata per la comunicazione con il software di programmazione per il PMC.

Rimedio: Quando si utilizza la comunicazione Ethernet con il PMC, è necessario disabilitare la comunicazione con il software di programmazione per il PMC sulla porta seriale.

PRIO-100 Model B comm fault %srack:%d slot:%d

Causa: Errore di comunicazione con un'unità di I/O modello B.

Rimedio: Controllare l'alimentazione all'unità di I/O modello B.

PRIO-102 Cycle power to restart PLC I/O

Causa: L'hardware di interfaccia con il PLC (scheda A-B RIO o)Genius Network è già in funzione e non può essere reinizializzato senza spegnere e riaccendere il controllore.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

PRIO-104 Device is off-line

Causa: Si è tentato di accedere ad una porta assegnata ad un dispositivo o a una scheda che non è in linea. Ciò può essere causato da un guasto o dalla messa fuori linea di un dispositivo.

Rimedio: Per le porte DeviceNet, analizzare il problema come spiegato sotto: Verificare lo stato della scheda DeviceNet utilizzando il menu I/O, DeviceNet. Se lo stato della scheda è OFF, premere il tasto ONLINE. Se lo stato è ERROR, verificare i seguenti elementi:

1.) La scheda figlia deve essere installata sulla scheda di interfaccia.

2.) L'alimentazione per la rete deve essere presente.

Se queste due condizioni sono corrette, porre la scheda ONLINE. Se la scheda è ONLINE, verificare che il dispositivo indicato sia presente nell'elenco visualizzato nella schermata DEV_LST. Se lo stato del dispositivo è OFF, premere il tasto ONLINE. Se lo stato è ERROR, verificare i seguenti elementi:

1) Il dispositivo deve essere fisicamente presente nella rete.

2) La velocità di trasmissione della rete deve essere impostata correttamente.

3) Il codice identificativo MAC deve essere univoco nella rete.

4) Il dispositivo avente il codice MAC richiesto deve essere dello stesso tipo indicato nella schermata DEV_LST.

PRIO-106 Device with port is off-line

Causa: Si è tentato di accedere ad una porta assegnata ad un dispositivo non in linea. Per le porte DeviceNet, analizzare il problema come spiegato sotto: Verificare che non siano presenti errori o che la il dispositivo non sia stato posto OFFLINE manualmente.

Rimedio: Per prima cosa, determinare il tipo e il numero di porta a cui si sta accedendo. Poi utilizzare il menu I/O, Digital, Config, per determinare il codice identificativo MAC per la scheda DeviceNet e il dispositivo alla quale la porta è assegnata. Verificare lo stato della scheda DeviceNet utilizzando il menu I/O, DeviceNet. Se lo stato della scheda è OFF, premere il tasto ONLINE. Se lo stato è ERROR, verificare i seguenti elementi:

1.) La scheda figlia deve essere installata sulla scheda di interfaccia.

2.) L'alimentazione per la rete deve essere presente.

Una volta risolto il problema, utilizzare la schermata I/O, DeviceNet, DEV_LST per porre la scheda ONLINE. Se la scheda è ONLINE, verificare che il dispositivo indicato sia presente nell'elenco visualizzato nella schermata DEV_LST. Se lo stato del dispositivo è OFF, premere il tasto ONLINE. Se lo stato è ERROR, verificare i seguenti elementi:

1) Il dispositivo deve essere fisicamente presente nella rete.

2) La velocità di trasmissione della rete deve essere impostata correttamente.

3) Il codice identificativo MAC deve essere univoco nella rete.

4) Il dispositivo avente il codice MAC richiesto deve essere dello stesso tipo indicato nella schermata DEV_LST.

Una volta corretto il problema, utilizzare la schermata DEV_LST per porre il dispositivo ONLINE.

PRIO-119 Too many DIGITAL I/O ports

Causa: Vi sono troppe porte di I/O digitali.
Rimedio: Scollegare qualche porta.

PRIO-121 Stop PMC program

Causa: Non è possibile eseguire questa operazione quando il programma del PMC è in esecuzione.
Rimedio: Premere il tasto STOP per interrompere l'esecuzione del programma PMC.

PRIO-125 I/O Link initialization error

Causa: La rete I/O Link è in stato di errore alla fine della propria inizializzazione.
Rimedio: Sostituire il dispositivo. Se il problema non si risolve, sostituire il cavo. Se anche questo non risolve il problema, sostituire la scheda MAIN.

PRIO-126 PMC%d:No PMC program

Causa: Il programma PMC non esiste,
Rimedio: Scaricare il programma del PMC al controllore del robot.

PRIO-127 PMC file load error

Causa: Il formato del programma PMC non è corretto.
Rimedio: Ripetere l'invio del programma del PMC al controllore del robot.

PRIO-128 T,C,K and D data may be lost

Causa: Il salvataggio dei relè ritentivi (K), dei temporizzatori (T), dei contatori (C) e dell'area dati (D) non è riuscito. I dati attuali potrebbero non essere aggiornati.
Rimedio: Caricare il file PARAM.PMC

PRIO-129 PMC%d:SUB%d is not supported

Causa: Nel programma PMC è presente un comando non supportato.
Rimedio: Correggere il programma PMC.

PRIO-130 PMC is not available

Causa: 1. L'opzione PMC non è supportata da questo tipo di scheda principale.
2. L'opzione PMC (J760) non è stata installata nel controllore.
Rimedio: 1. Cambiare il tipo di scheda principale oppure rimuovere l'opzione PMC.
2. Installare l'opzione PMC nel controllore.

PRIO-131 PMC file name error

Causa: 1. Il formato del nome del file deve essere LADDER*.PMC oppure PARAM*.PMC Altri nomi di file possono essere utilizzati per il salvataggio o il caricamento del file. 2. Il nome del dispositivo è troppo lungo.
Rimedio: 1. Modificare il nome del file a uno della forma LADDER*.PMC per il programma PMC, oppure ad uno della forma PARAM*.PMC per il file dei parametri. 2. Accorciare il nome del dispositivo.

PRIO-132 PMC operation is locked

Causa: Una delle seguenti operazioni è impedita da un'altra task. Editazione del programma PMC, variazione della simulazione di porte I/O, salvataggio di backup del programma PMC.
Rimedio: Ritentare l'operazione più tardi oppure utilizzare un altro metodo.

PRIO-133 PMC:PMC program size is too big

Causa: Un passo del programma PMC ha dimensioni eccessive.
Rimedio: Verificare le dimensioni del passo di programma PMC.

PRIO-134 Invalid PMC addr %s%d.%d

Causa: L'indirizzo specificato nel programma PMC non è valido.
Rimedio: Modificare l'indirizzo nel programma PMC.

PRIO-135 PMC address is not assigned

Causa: L'indirizzo PMC specificato non è assegnato ad alcun dispositivo.
Rimedio: Correggere l'indirizzo utilizzato nel programma PMC.

PRIO-136 PMC%d:BYTE access to %s%d.%d

Causa: L'indirizzo specificato nel programma PMC non può essere utilizzato come byte.
Rimedio: Correggere l'indirizzo utilizzato nel programma PMC.

PRIO-137 BIT access to %s%d.%d

Causa: L'indirizzo specificato nel programma PMC non può essere utilizzato come bit.
Rimedio: Correggere l'indirizzo utilizzato nel programma PMC.

PRIO-138 %s%d is used in SUB%d

Causa: L'indirizzo specificato non può essere utilizzato nel comando specificato. - Gli indirizzi F0-F255 e G0-G255 possono essere utilizzati solo con il comando MOVW. - Gli indirizzi dispari compresi negli intervalli F0-F255 e G0-G255 non possono essere utilizzati con il comando MOVW.
Rimedio: Correggere l'indirizzo utilizzato nel programma PMC.

PRIO-139 Invalid CNC addr %x.%x(hex)

Causa: L'indirizzo del CNC specificato non è valido.
Rimedio: Verificare che nel programma PMC non siano stati utilizzati indirizzi non validi.

PRIO-140 Can't display all PMC errors

Causa: Sono presenti più di 10 errori nel programma PMC. La visualizzazione degli errori è stata interrotta. Potrebbero essere presenti altri errori.
Rimedio: Verificare se esistono altri errori PMC.

PRIO-141 PMC%d:Invalid PMC program

Causa: I dati del programma PMC non sono validi.
Rimedio: Verificare il programma PMC e ricaricarlo nel controllore.

PRIO-142 Need E-STOP or CTRL start

Causa: Per salvare il programma PMC nella memoria Flash ROM, è necessario premere il pulsante di arresto di emergenza oppure avviare il controllore in modalità Controlled Start.
Rimedio: Premere il pulsante di arresto di emergenza oppure avviare il controllore in modalità Controlled Start.

PRIO-143 Writting PMC program to ROM

Causa: Non è possibile eliminare lo stato di allarme durante il trasferimento del programma PMC nella memoria ROM.
Rimedio: Attendere che il trasferimento del programma PMC sia terminato.

PRIO-144 Failed to run PMC program

Causa: L'esecuzione del programma PMC non è riuscita.
Rimedio: Trovare il messaggio di errore del PMC precedente nella storia allarmi. Fare riferimento al messaggio di errore in questo manuale e implementare il rimedio
Se $ER_NOHIS non è zero, gli avvertimenti non compaiono nella storia allarmi. Mettere $ER_NOHIS a 0 e trovare il messaggio di errore correlato.

PRIO-145 Purging flash file, please wait

Causa: Attualmente è in corso il riordinamento e la pulizia dei file. Questa operazione può durare diversi minuti. Non spegnere il controllore fino a che non compare il messaggio 'Flash file purge is completed'.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

PRIO-146 Flash file purge is completed

Causa: Il riordinamento e la pulizia dei file sono terminati.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

PRIO-147 DIO config file too new

Causa: Il file caricato, contenente la configurazione dei segnali I/O (DIOCFGSV.IO) è in un formato troppo recente per la versione software presente in questo controllore.
Rimedio: Salvare la configurazione dei segnali I/O con una versione di software compatibile e caricare questo file.

PRIO-148 DIO config file too old

Causa: Il file caricato, contenente la configurazione dei segnali I/O (DIOCFGSV.IO) è in un formato troppo vecchio per la versione software presente in questo controllore.

Rimedio: Salvare la configurazione dei segnali I/O con una versione di software compatibile e caricare questo file.

PRIO-149 Invalid assignment recorded

Causa: L'assegnazione di porta effettuata non è valida.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva; l'assegnazione non valida non viene attivata fino a quando non è corretta oppure fino a quando la configurazione caricata con il file DIOCFGSV.IO non viene modificata.

PRIO-150 CNET Card Init Error Bd %d

Causa: L'inizializzazione della scheda ControlNet non è riuscita. Potrebbero essersi verificati i seguenti problemi. * Le variabili di sistema per la scheda non sono valide in relazione al firmware. Correggere il valore o ricaricare le variabili di sistema. * Il firmware presente nella scheda non è supportato. Ricaricare le variabili di sistema. Se necessario, ricaricare il software del robot. * La scheda figlia o quella madre sono difettose.

Rimedio: Analizzare le possibili cause. I possibili rimedi sono descritti sopra.

PRIO-151 CNET Internal Error 0x%x

Causa: L'opzione ControlNet ha rilevato un errore interno. Il numero visualizzato è l'errore del sistema espresso in formato esadecimale.

Rimedio: Consultare la descrizione dell'errore per la ricerca della causa principale del problema.

PRIO-152 CNET Invalid Scan Config Bd %d

Causa: La configurazione caricata nella scheda ControlNet figlia non è valida.

Rimedio: Ricaricare la configurazione utilizzando il software apposito. Se il robot è utilizzato in modalità adapter, verificare che tutti i parametri siano corretti. Verificare che i file EDS utilizzati con il software di configurazione siano validi. Verificare che la configurazione della lista di scansione sia valida nel software di configurazione.

PRIO-153 CNET Conn. Ownership Conflict

Causa: La connessione interessata è già occupata da altri dispositivi.

Rimedio: Verificare tutte le connessioni al dispositivo da tutti gli scanner presenti nella rete. Gli ingressi ad un dispositivo non possono essere trasmessi simultaneamente ad altri dispositivi.

PRIO-154 CNET Duplicate Mac ID Bd %d

Causa: Nella rete è presente un codice identificativo MAC duplicato.

Rimedio: Verificare il codice identificativo MAC per tutti i dispositivi presenti nella rete.

PRIO-155 CNET Network Error Bd %d

Causa: La scheda ControlNet non è connessa alla rete.

Rimedio: Verificare il cablaggio della scheda. Controllare se esistono codici MAC duplicati. Assicurarsi che sia presente almeno un altro dispositivo nella rete.

PRIO-156 CNET Er %s Bd %d MAC %d

Causa: La connessione per il dispositivo avente il codice identificativo MAC visualizzato è in stato di errore. Il numero ER rappresenta il codice di errore ControlNet.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa, se indicato. Se il codice di causa non è indicato, fare riferimento al codice di errore ControlNet in questo manuale.

PRIO-157 CNET Err Loading BIN file Bd %d

Causa: Il caricamento del firmware per la scheda non è riuscito.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa. Verificare che i valori delle variabili di sistema per la scheda siano validi.

PRIO-158 CNET File Not Found

Causa: Il file del firmware non è stato trovato.

Rimedio: Verificare che la variabile di sistema $CN_BD_INFO[%d] sia impostata al valore corretto.

PRIO-159 CNET Cycle pwr to restart scan

Causa: La lista di scansione è stata modificata. L'interfaccia ControlNet è stata interrotta.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore perché le modifiche abbiano effetto.

PRIO-160 CNET Connections Broken Bd %d

Causa: Tutte le connessioni alla scheda sono interrotte. Non avviene alcuno scambio di segnali I/O e tutte le porte sono OFFLINE. Questo succede quando si sta eseguendo una configurazione di rete o una modifica alla lista delle scansioni.
Rimedio: Terminare la modifica. Quando la configurazione della rete sarà completata, tutte le connessioni saranno ristabilite. Se la lista delle scansioni è stata modificata, l'interfaccia dovrà essere riavviata mediante spegnimento e riaccensione.

PRIO-161 CNET Network Change Occuring

Causa: Il software di configurazione sta modificando la rete.
Rimedio: Terminare la modifica. Quando la configurazione della rete sarà completata, tutte le connessioni saranno ristabilite. Se la lista delle scansioni è stata modificata, l'interfaccia dovrà essere riavviata mediante spegnimento e riaccensione.

PRIO-162 CNET Connections Restored Bd %d

Causa: L'interfaccia ControlNet ha ristabilito le connessioni.
Rimedio: Questo è in messaggio di avviso per l'operatore.

PRIO-163 CNET Network Change Complete

Causa: Il software di configurazione ha terminato le modifiche alla rete.
Rimedio: Questo è in messaggio di avviso per l'operatore.

PRIO-164 CNET Scan list modified Bd %d

Causa: Il software di configurazione ha modificato la lista di scansione della scheda di interfaccia.
Rimedio: A questo punto, è necessario utilizzare un software di configurazione, come ad esempio RSNetworx, per configurare la rete.

PRIO-165 CNET Connection Not Found

Causa: L'interfaccia non è riuscita a stabilire una connessione perché non l'ha trovata.
Rimedio: Verificare la configurazione della lista di scansione e farla coincidere con il dispositivo desiderato. Verificare i percorsi della connessione. Il percorso di connessione previsto dalla lista di scansione può essere ricavato dal file EDS per il dispositivo interessato. Il percorso di connessione supportato dal dispositivo può essere ricavato dalla documentazione del costruttore. Verificare che il dispositivo ed il file EDS utilizzato nella configurazione dello Scanner coincidano.

PRIO-166 CNET Invalid Connection Type

Causa: In una lista di scansione è specificata una connessione non valida.
Rimedio: Utilizzare il file EDS nel software di configurazione della lista di scansione e ricaricarla.

PRIO-167 CNET Vend ID/Prod. Code Mismatch

Causa: Il codice del produttore (Vendor ID) nella lista di scansione e quello del dispositivo non coincidono.
Rimedio: Utilizzare il file EDS corretto e riconfigurare la lista di scansione dell'interfaccia ControlNet nel sistema.

PRIO-168 CNET Invalid Connection Size

Causa: La dimensione della connessione del dispositivo nella lista di scansione non coincide a quella del dispositivo interessato.
Rimedio: Correggere la dimensione della connessione e ricaricare la lista di scansione utilizzando il software di configurazione apposito.

PRIO-169 CNET Device Not Configured

Causa: La connessione non è stata schedulata.
Rimedio: Configurare la rete utilizzando un software apposito, come ad esempio RSNetworx.

PRIO-170 CNET Product Type Mismatch

Causa: Il tipo di prodotto nella lista di scansione e quello del dispositivo non coincidono.
Rimedio: Utilizzare il file EDS corretto e riconfigurare la lista di scansione dell'interfaccia ControlNet nel sistema.

PRIO-171 CNET Maj/Min Revision Mismatch

Causa: La revisione (Major/Minor) nella lista di scansione e quella del dispositivo non coincidono.
Rimedio: Utilizzare il file EDS corretto e riconfigurare la lista di scansione dell'interfaccia ControlNet nel sistema.

PRIO-172 CNET Target App Out of Conn.

Causa: Il dispositivo di destinazione non dispone di sufficienti connessioni.
Rimedio: Chiudere qualche connessione al dispositivo di destinazione.

PRIO-173 CNET Needs Network Config.

Causa: La connessione non è stata schedulata.
Rimedio: Configurare la rete utilizzando un software apposito, come ad esempio RSNetworx.

PRIO-174 CNET Connection Lost

Causa: La connessione al dispositivo remoto è stata perduta.
Rimedio: Verificare le connessioni di rete. Verificare che il dispositivo remoto sia ONLINE. Visualizza lo stato di funzionamento dispositivo remoto.

PRIO-175 CNET Bad Device State

Causa: Il dispositivo non è nello stato corretto per rispondere a questa richiesta di connessione.
Rimedio: Configurare la rete utilizzando un software apposito, come ad esempio RSNetworx. Verificare se altri scanner hanno connessioni in essere con il dispositivo.

PRIO-176 CNET Connection Request Failed

Causa: Il dispositivo remoto non ha accettato le connessioni. Potrebbe essere dovuto a un percorso di connessione non valido.
Rimedio: Verificare che il file EDS utilizzato per il dispositivo sia corretto. Verificare la configurazione del dispositivo di destinazione.

PRIO-177 CNET Invalid configuration

Causa: La configurazione della lista di scansione per la scheda non è valida.
Rimedio: Verificare la configurazione utilizzando il software apposito. Verificare che siano stati utilizzati i file EDS corretti. Verificare le dimensioni per gli ingressi e le uscite per i dispositivi.

PRIO-178 Blk scns lost; %d %d %d

Causa: Un gruppo di scansioni consecutive sono andate perdute; se n1 = 1, le scansioni sono state perdute nel processore principale; se n1 = 2, le le scansioni sono state perdute nel processore per la comunicazione; n2 rappresenta il numero di scansioni perdute; se n2 è inferiore a 5, potrebbe indicare un problema non grave; n3 visualizza il numero complessivo di scansioni eseguite a partire dall'accensione. Generalmente questo messaggio indica che il processore indicato è sovraccaricato.
Rimedio: Rivedere la configurazione software per determinare come il sovraccarico del processore possa essere ridotto.

PRIO-179 Run scns lost; %d %d %d

Causa: Un gruppo di scansioni sono state perdute entro l'esecuzione di 100 scansioni. Se n1 = 1, le scansioni sono state perdute nel processore principale; se n1 = 2, le le scansioni sono state perdute nel processore per la comunicazione; n2 rappresenta il numero di scansioni perdute; se n2 è inferiore a 20, potrebbe indicare un problema non grave; n3 visualizza il numero complessivo di scansioni eseguite a partire dall'accensione. Generalmente questo messaggio indica che il processore indicato è sovraccaricato.
Rimedio: Rivedere la configurazione software per determinare come il sovraccarico del processore possa essere ridotto.

PRIO-180 CNET Sys Err %d %d 0x%x

Causa: l'aggiunta di un elemento alla scansione dei segnali I/O del sistema non è riuscita. Quando viene generato questo allarme, i segnali I/O di ControlNet non sono operativi. Le possibili cause sono: * Configurazione non valida della lista di scansione per lo Scanner. * Troppi punti I/O per il dispositivo ControlNet. * Troppi punti I/O nel sistema.
Rimedio: Verificare che tutti i segnali I/O siano validi. Verificare tutti i dispositivi ControlNet ed assicurarsi che le dimensioni siano ragionevoli. Il numero massimo di segnali I/O è limitato dalla quantità consentita dal sistema.

PRIO-181 CNET Conn. Req. Timeout

Causa: Il dispositivo di destinazione non ha risposto alla richiesta di connessione.

Rimedio: Verificare che il dispositivo di destinazione sia ONLINE e che il suo stato sia OK. Verificare che sia stato utilizzato il file EDS corretto per la configurazione della lista di scansione effettuata con il software apposito.

PRIO-182 CNET CCO Change Aborted

Causa: La modifica della rete è stata interrotta. Le connessioni e lo scambio di segnali I/O torneranno allo stato precedente.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

PRIO-183 Unknown port type name

Causa: Alla task tpptnptc è stato passato un tipo di porta non riconosciuto.

Rimedio: Utilizzare un nome tra quelli contenuti alla voce tp_daio_tp_names_c nel file tpdaio*.utx.

PRIO-184 CNET Connection Idle

Causa: La connessione con il dispositivo di destinazione (adapter) è inattiva. Non è ancora stato collegato la scanner. Tutte le porte corrispondenti a questo dispositivo saranno poste OFFLINE.

Rimedio: Verificare la configurazione dello scanner remoto. Verificare la correttezza delle dimensioni ed altri parametri di configurazione, come il codice identificativo del costruttore, il codice del prodotto, il tipo di prodotto, la versione ed il percorso di connessione. Verificare che lo scanner sia ONLINE.

PRIO-185 CNET Config Er %d %d

Causa: Nella configurazione della lista di scansione è presente un errore.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

PRIO-186 CNET Invalid Header size

Causa: Le dimensioni dell'intestazione di input o di quella di output, rispettivamente in caso di scanner o adapter, non sono valide.

Rimedio: Immettere dimensioni valide per l'intestazione. Il valore corretto è inferiore o uguale alla dimensione complessiva della comunicazione. La dimensione complessiva della comunicazione è data dalla somma delle dimensioni degli I/O e delle intestazioni.

PRIO-187 CNET Invalid Num of Slots

Causa: Il numero di slot per il dispositivo nelle scansioni non è valido.

Rimedio: Verificare la configurazione nel software apposito e ricaricarla. Verificare che i file EDS siano validi.

PRIO-188 Sim. Skip output not defined

Causa: Non vi sono uscite definite per la funzione Simulated Input Skip ed è in esecuzione un'istruzione WAIT che contiene un ingresso oggetto della funzione stessa.

Rimedio: Definire l'uscita digitale per la funzione Simulated Input Skip utilizzando il menu SYSTEM, Config.

PRIO-189 (%s^4, %d^5) WAIT will time out

Causa: Il segnale di ingresso utilizzato in questa istruzione WAIT è simulato ed è impostato come da ignorare se simulato. L'istruzione WAIT andrà in timeout e l'esecuzione del programma proseguirà dalla linea successiva.

Rimedio: Nessuno. Questo è solo un messaggio di avviso che informa l'operatore del fatto che si sta verificando una situazione di Simulated Input Skip.

PRIO-191 AB-RIO Board Init Error

Causa: Si è verificato un problema durante l'inizializzazione dell'hardware A-B RIO. L'errore PRIO-191 comprende un codice di causa con la causa del problema.

Rimedio:

- Verificare che la scheda sia installata che i dip switch siano posizionati correttamente.
- Il file del firmware non esiste o è corrotto oppure potrebbe esservi un problema hardware.

PRIO-192 AB-RIO No Board Found

Causa: Si è verificato un problema durante l'inizializzazione dell'hardware A-B RIO. L'errore PRIO-191 comprende un codice di causa con la causa del problema.

Rimedio:

- Verificare che la scheda sia installata che i dip switch siano posizionati correttamente.
- Il file del firmware non esiste o è corrotto oppure potrebbe esservi un problema hardware.

PRIO-193 AB-RIO Failed to Load FW

Causa: Si è verificato un problema durante l'inizializzazione dell'hardware A-B RIO. L'errore PRIO-191 comprende un codice di causa con la causa del problema.

Rimedio:

- Verificare che la scheda sia installata che i dip switch siano posizionati correttamente.
- Il file del firmware non esiste o è corrotto oppure potrebbe esservi un problema hardware.

PRIO-194 AB-RIO Failed to Start FW

Causa: Si è verificato un problema durante l'inizializzazione dell'hardware A-B RIO. L'errore PRIO-191 comprende un codice di causa con la causa del problema.

Rimedio:

- Verificare che la scheda sia installata che i dip switch siano posizionati correttamente.
- Il file del firmware non esiste o è corrotto oppure potrebbe esservi un problema hardware.

PRIO-195 AB-RIO Failed to Clear Config

Causa: Si è verificato un problema durante l'inizializzazione dell'hardware A-B RIO. L'errore PRIO-191 comprende un codice di causa con la causa del problema.

Rimedio:

- Verificare che la scheda sia installata che i dip switch siano posizionati correttamente.
- Il file del firmware non esiste o è corrotto oppure potrebbe esservi un problema hardware.

PRIO-196 AB-RIO Config Error, Slot %d

Causa: Si è verificato un errore con la configurazione di un rack. Lo slot indicherà il rack con la configurazione errata. Il problema potrebbe essere uno dei seguenti:

1. Il numero di rack non è compreso tra 0 e 31.
2. La dimensione del rack o il limite finale del rack stesso sono superiori al massimo di 128 punti I/O (es. gruppo iniziale 4 e una dimensione superiore alla metà di un rack).

Rimedio: Correggere la configurazione del rack nell'interfaccia utente della scheda A-B RIO.

PRIO-197 AB-RIO Slot %d Idle

Causa: La connessione I/O associata a questo slot non sta scambiando attivamente I/O. Notare che la gravità dell'allarme (STOP o WARN) è influenzata dall'impostazione della gravità dell'errore come impostata dalla schermata di configurazione della A-B RIO. L'ultima impostazione effettuata da questo menu ha effetto sullo stato dei segnali di ingresso.

Rimedio: Verificare il cablaggio, la velocità di trasmissione e la configurazione del PLC.

PRIO-198 AB-RIO Slot %d in Test/Prog

Causa: Il PLC è in modo Test, Programmazione, oppure la connessione potrebbe essere inibita. Notare che la gravità dell'allarme (STOP o WARN) è influenzata dall'impostazione della gravità dell'errore come impostata dalla schermata di configurazione della A-B RIO. L'ultima impostazione effettuata da questo menu ha effetto sullo stato dei segnali di ingresso.

Rimedio: Verificare che il PLC sia nel modo Run e che la connessione non sia inibita nella configurazione del PLC.

PRIO-200 FIPIO System Error %d

Causa: Si è presentato un allarme interno.

Rimedio: Contattare FANUC dopo aver annotato il numero che compare nel messaggio.

PRIO-201 FIPIO PCB not installed

Causa: La scheda FIPIO PC104 non è montata sulla scheda madre oppure la scheda madre non è inserita nello slot del backplane.

Rimedio: Montare la scheda FIPIO PC104 sulla scheda madre ed installare quest'ultima nello slot di backplane previsto.

PRIO-202 FIPIO PCB Abnormal

Causa: La scheda FIPIO è guasta.

Rimedio: Sostituire la scheda FIPIO.

PRIO-203 FIPIO Duplicate FIP Address

Causa: Un altro dispositivo occupa l'indirizzo del nodo interessato.

Rimedio: Rimuovere il dispositivo che utilizza lo stesso indirizzo, oppure cambiare l'indirizzo dalla schermata di configurazione FIPIO e spegnere e riaccendere il controllore.

PRIO-204 FIPIO Send Buffer Error

Causa: Durante l'invio di dati si è verificato un errore.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Contattare la FANUC se il problema persiste.

PRIO-205 FIPIO Receive Buffer Error

Causa: Durante la ricezione di dati si è verificato un errore.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Contattare la FANUC se il problema persiste.

PRIO-206 FIPIO Physical Reset

Causa: Il nodo fisico FIPIO è stato resettato dal PLC.

Rimedio: Per riprendere la comunicazione, premere il pulsante RESET sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore.

PRIO-207 FIPIO BadPrm; CMD %x,%x

Causa: Questo errore è generato dalla scheda FIPIO PC104.

Rimedio: Verificare se il robot ed il PLC sono cablati correttamente e provare a spegnere e riaccendere il controllore. Contattare la FANUC se il problema persiste. Prendere nota del valore numerico visualizzato con l'errore. Questi dati saranno necessari per l'analisi del problema.

PRIO-208 FIPIO NRDY; CMD %d LNG %d

Causa: La scheda FIPIO PC104 ha generato un errore di comunicazione.

Rimedio: Verificare l'indirizzo della scheda FIPIO PC104. Il valore deve essere uguale a quello contenuto nella variabile di sistema $FIPIOVAR.$IO_ADDRESS visualizzato come numero decimale, non esadecimale. In standard. l'indirizzo è 0x330 (=816 in decimale). Se i valori non sono gli stessi, modificare il valore della variabile di sistema $FIPIOVAR.$IO_ADDRESS oppure impostare allo stesso valore l'indirizzo della scheda FIPIO PC104. Poi, assicurarsi che la scheda FIPIO PC104 e la scheda madre PC104 siano installate correttamente. Se quanto indicato sopra è corretto e questo allarme continua ad apparire quando il robot ed il PLC sono collegati in modo appropriato, contattare FANUC. Prendere nota dei valori numerici visualizzati con l'errore. Questi dati saranno necessari per l'analisi del problema.

PRIO-209 FIPIO Connection Broken

Causa: 1) Il modo operativo è cambiato ad IDLE o STOP da PLC. 2) Il cavo tra controllore del robot e PLC è scollegato o difettoso.

Rimedio: 1) Impostare il modo operativo a RUN dal PLC. 2) Verificare che il controllore del robot ed il PLC siano collegati correttamente.

PRIO-210 FIPIO Cnf/Adj not available

Causa: N/A

Rimedio: N/A

PRIO-211 FIPIO Bad Cnf/Adj status

Causa: N/A

Rimedio: N/A

PRIO-212 FIPIO Connection TimeOut

Causa: Quando il controllore è acceso, non è collegato al PLC. Quando il cavo tra il controllore del robot ed il PLC è scollegato dopo che si è stabilita una connessione iniziale, si presenterà l'errore PRIO-209 STOP FIPIO Connection Broken invece di questo.

Rimedio: Verificare che il controllore del robot ed il PLC siano collegati correttamente prima di accendere il controllore.

PRIO-213 FIPIO Connection Established

Causa: La connessione logica tra il controllore del robot ed il PLC è stata stabilita.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Il messaggio viene visualizzato quando la variabile di sistema $FIPIOVAR.$POST_WARN contiene il valore 1 (in standard è 0).

PRIO-214 FIPIO Connection Recovered

Causa: Il modo operativo è passato da IDLE o SECU a ACTIVE.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Il messaggio viene visualizzato quando la variabile di sistema $FIPIOVAR.$POST_WARN contiene il valore 1 (in standard è 0).

PRIO-230 EtherNet/IP Adapter Error (%d)

Causa: La connessione Ethernet/IP Adapter sul robot è abilitata ma ha generato un errore. Fare riferimento al codice di causa per avere ulteriori informazioni.

Rimedio: La gravità dell'allarme può essere modificata nella schermata di configurazione per l'adapter Ethernet/IP e il comportamento da tenere in relazione al mantenimento dell'ultimo stato conosciuto può essere deciso con l'impostazione della variabile di sistema $EIP_CFG.$KEEP_IO_ADP. Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale per l'operatore di Ethernet/IP.

PRIO-231 EtherNet/IP Adapter Idle

Causa: La connessione adapter Ethernet/IP è abilitata ma nessuno scanner è in collegamento. Notare che questo messaggio appare comunemente all'accensione del controllore, dato che lo scanner (es. PLC) potrebbe non effettuare immediatamente una connessione con il robot stesso. Il PLC tenterà ancora di connettersi in modo che la situazione si risolverà.

Rimedio: Configurare lo scanner (es. PLC) perché si colleghi al robot. Premere il tasto RESET per eliminare l'allarme. Se la connessione continuerà ad essere inattiva, l'allarme si ripresenterà.

PRIO-232 EtherNet/IP Not Initialized

Causa: L'inizializzazione della funzione Adapter per Ethernet/IP sul robot non è riuscita.

Rimedio: Questo allarme generalmente implica che Ethernet/IP o l'interfaccia TCP/IP evidenziano errori di configurazione. Per esempio, se non è stato definito alcun indirizzo IP, l'interfaccia Ethernet/IP non può essere inizializzata. Verificare la connettività in rete del controllore utilizzando la funzione Ping (sia sul robot, sia sul PC locale). Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

PRIO-233 EtherNet/IP Scn Not in Run Mode

Causa: Uno scanner remoto di Ethernet/IP è collegato al robot (adapter), ma si trova in stato IDLE o Program. Non può essere attivata la comunicazione di segnali I/O.

Rimedio: Porre lo scanner remoto in modo RUN e ritentare l'operazione.

PRIO-234 EtherNet/IP EDA Read Error:%s

Causa: Questo è un allarme EDA per implicita connessione.

Rimedio: Cercare il codice dell'errore nella tabella che segue.

PRIO-235 EtherNet/IP EDA Write Error:%s

Causa: Questo è un allarme EDA per implicita connessione.

Rimedio: Cercare il codice dell'errore nella tabella che segue.

Codice errore (PRIO-234, 235)	Descrizione
0x0400	Puntatore nullo
0x0401	Indice registro errato
0x0402	Rappresentazione posizione errata
0x0403	Lettura variabile errata
0x0404	Variabile non accessibile
0x0405	Esportazione errata
0x0406	Nome variabile KAREL/SISTEMA errato
0x0407	Configurazione oltre il limite dei dati a per la connessione

PRIO-280 FL-net%d System Error(%d)

Causa: Si è verificato un errore interno nella varietà FL-net %d.

Rimedio: Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC. Prendere nota dei valori numerici visualizzati con l'errore. Questi dati saranno necessari per l'analisi del problema.

PRIO-281 FL-net%d PCB not installed

Causa: La scheda FL-NET non è montata correttamente nel controllore (varietà FL-net %d).

Rimedio: Se si desidera utilizzare la funzione FL-NET, inserire l'apposita scheda nel rack. Se non desidera utilizzare la funzione FL-NET, cancellare la configurazione della memoria comune e le impostazioni dei segnali I/O per tutti i nodi. Questo allarme è visualizzato quando la configurazione dei segnali I/O prevede la presenza di almeno un nodo.

PRIO-282 FL-net%d PCB Abnormal(%d)

Causa: La scheda FL-NET non funziona correttamente (varietà FL-net %d).

Rimedio: La scheda FL-NET deve essere sostituita. Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC. Prendere nota dei valori numerici visualizzati con l'errore. Queste informazioni saranno necessarie per analizzare il problema.

PRIO-283 FL-net%d IP Address Incorrect

Causa: L'indirizzo IP del robot (my node) non appartiene alla classe C (varietà FL-net %d).

Rimedio: Specificare un indirizzo IP del robot (my node) che sia di classe C.

PRIO-284 FL-net%d Token Interval Error

Causa: Durante una trasmissione di dati dal robot (my node) si è verificato un timeout (varietà FL-net %d).

Rimedio: Aumentare il tempo di monitoraggio del token nella schermata di impostazione oppure diminuire la quantità di dati da trasmettere da parte del robot (my node) in modo che non si verifichi un timeout durante la trasmissione. In alternativa, potrebbe essere un altro dispositivo in rete a provocare un rallentamento nella risposta. Verificare se il robot (my node) è influenzato da tale dispositivo.

PRIO-285 FL-net%d Init Error

Causa: Durante l'esecuzione della sequenza di connessione FL-NET, si è verificato un errore (varietà FL-net %d).

Rimedio: Verificare che tutte le impostazioni siano corrette. Se questo errore continua a presentarsi dopo aver verificato che tutte le impostazioni siano corrette, salvare i dati nel file FLNET.SV ed inviare il file a FANUC.

PRIO-286 FL-net%d Wait Frame Status

Causa: Il robot (my node) è nello stato di attesa di ricezione di un pacchetto di dati perché non vi sono altri nodi nella rete oppure quelli esistenti non sono riconosciuti dal robot (varietà FL-net %d).

Rimedio: Per iniziare la comunicazione, aggiungere un altro nodo alla rete. Se un nodo non riconosce un altro nodo, verificare se il robot ed i dispositivi di comunicazione remoti sono connessi correttamente alla rete e sono configurati in modo appropriato.

PRIO-287 FL-net%d My Node Dupulicate No.

Causa: Un altro nodo nella rete ha lo stesso numero identificativo di quello rappresentato dal robot (varietà FL-net %d).

Rimedio: Modificare il numero di nodo del robot (my node) oppure del dispositivo che ha lo stesso numero di nodo del robot. Per modificare il numero di nodo del robot (my node), immettere il numero meno significativo dell'indirizzo IP nella schermata di configurazione del nodo robot (my node). Dopo aver modificato il numero di nodo, spegnere e riaccendere il controllore.

PRIO-288 FL-net%d My Node Leave network

Causa: Il nodo del robot (my node) è stato scollegato dalla rete. La causa potrebbe essere una perdita di alimentazione o di connessione. Oltre a questo, il nodo robot (my node) potrebbe essere stato scollegato dalla rete perché si è presentato un altro allarme.

Rimedio: Accendere il controllore e verificare se il nodo robot (my node) riesce ad accedere alla rete e se i cavi sono collegati correttamente. Verificare anche se sia stato generato un altro messaggio di errore. Se è presente un altro messaggio di errore, rimuovere il problema che lo ha causato e ritentare l'operazione.

PRIO-289 FL-net%d My Node Enter network

Causa: Il nodo robot (my node) si è collegato alla rete (varietà FL-net %d).

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

PRIO-290 FL-net%d My Node Dupulicate Adr

Causa: L'impostazione della memoria comune di un altro nodo è sovrapposta a quella di my node (varietà FL-net %d).
Rimedio: Modificare l'impostazione della memoria comune per il nodo robot (my node) o per il nodo che si sovrappone.

PRIO-291 FL-net%d Node %d Leave network

Causa: Il nodo identificato dal numero visualizzato nel messaggio è stato scollegato dalla rete (varietà FL-net %d).
Rimedio: Verificare il nodo scollegato dalla rete ed assicurarsi che le impostazioni e il cablaggio del dispositivo siano corrette. Verificare anche se sia stato generato un altro messaggio di errore. Se è presente un altro messaggio di errore, rimuovere il problema che lo ha causato. Notare che è possibile impostare la gravità di questo errore a WARN o STOP per ciascun nodo nella schermata di configurazione.

PRIO-292 FL-net%d Node %d Enter network

Causa: Il nodo identificato dal numero visualizzato nel messaggio è stato collegato alla rete (varietà FL-net %d).
Rimedio: Questo messaggio rappresenta solo un avviso per l'operatore.

PRIO-293 FL-net%d Dupulicate Area Adr %d

Causa: L'area di memoria comune di un nodo è sovrapposta a quella definita per il nodo indicato nel messaggio (varietà FL-net %d).
Rimedio: Modificare le impostazioni dell'area di memoria comune per eliminare la sovrapposizione.

PRIO-294 FL-net%d Multiple PCBs detected

Causa: Nel controllore sono presenti più schede FL-NET (varietà FL-net %d).
Rimedio: Rimuovere le schede FL-NET in eccesso. Solo una scheda FL-NET può essere presente nel controllore.

PRIO-295 FL-net%d register is too large

Causa: Il registro da trasmettere con FL-NET è troppo grande o troppo piccolo per essere convertito in un valore intero (varietà FL-net %d).
Rimedio: Far assumere al registro un valore più piccolo o più grande.

PRIO-296 FL-net%d board can’t use

Causa: L'impostazione è di usare la porta interna per FL-NET (varietà FL-net %d).
Rimedio: Utilizzare la porta interna oppure impostare l'uso della scheda.

PRIO-297 FL-net%d rcv reg is too large

Causa: L'indice del registro da ricevere via FL-NET è troppo grande (varietà FL-net %d).
Rimedio: Impostare un indice di registro inferiore a 200 per la ricezione via FL-NET.

PRIO-320 CC-LK System error(ID=%x)(%d)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare il rappresentante FANUC locale. Il codice identificativo compreso tra le parentesi quadre è necessario per l'analisi del problema.

PRIO-321 CC-LK Board not installed

Causa: Non è presente alcuna scheda CC-Link Remote Device Station.
Rimedio: Installare la scheda CC-Link Remote Device Station.

PRIO-322 CC-LK St.No out of range(%d)

Causa: Il numero di stazione occupato non è compreso nell'intervallo valido (da 1 a 64).
Rimedio: Modificare il numero di stazione oppure il numero di stazioni nella schermata SETUP, CC-Link.

PRIO-323 CC-LK CRC error(%d)

Causa: Il sistema ha rilevato un errore CRC.
Rimedio: Verificare la connessione del cavo CC-Link e della resistenza di terminazione e adottare contromisure per eliminare eventuali disturbi. Impostare la velocità di trasmissione in modo che coincida con quella della stazione Master.

PRIO-324 CC-LK Data link error(%d)

Causa: Questa stazione di dispositivo remoto ha interrotto la connessione. Il cavo CC-Link è stato scollegato oppure la stazione Master è stata spenta.

Rimedio: Verificare la connessione del cavo CC-Link e lo stato della stazione Master. Notare che se si dà alimentazione alla stazione di dispositivo remoto mentre il cavo CC-Link è scollegato oppure quando la stazione Master è OFF, questo allarme non viene generato.

PRIO-325 CC-LK Seq. CPU stopped(%d)

Causa: La CPU del sequenziatore è stata fermata.

Rimedio: Verificare lo stato del sequenziatore. Notare che questo allarme viene rilevato correttamente solo mentre la stazione di dispositivo remoto sta scambiando dati correttamente con la stazione Master.

PRIO-326 CC-LK Seq. CPU abnormal(%d)

Causa: La CPU del sequenziatore è in uno stato anomalo.

Rimedio: Verificare lo stato del sequenziatore. Notare che questo allarme viene rilevato correttamente solo mentre la stazione di dispositivo remoto sta scambiando dati correttamente con la stazione Master.

PRIO-327 CC-LK Reg index error(%d)

Causa: Il registro utilizzato non esiste.

Rimedio: Modificare il numero di registri o l'indice di inizio dei registri nel menu SETUP, CC-Link.

PRIO-328 CC-LK AO/R too many(%d)

Causa: Il numero di uscite analogiche o di registri assegnato agli RW è eccessivo.

Rimedio: Modificare il numero di uscite analogiche e di registri nella schermata SETUP, CC-Link.

PRIO-329 CC-LK AI/R too many(%d)

Causa: Il numero di ingressi analogici o di registri assegnato agli RW è eccessivo.

Rimedio: Modificare il numero di ingressi analogici e di registri nella schermata SETUP, CC-Link.

PRIO-330 CC-LK PNTtoUOP not enough(%d)

Causa: Il numero di punti RX/RY da assegnare ai segnali UOP non sono sufficienti.

Rimedio: Modificare il numero di stazioni nella schermata SETUP, CC-Link.

PRIO-331 CC-LK Reg data invalid(%d)

Causa: Un valore numerico impostato per un registro remoto non era un intero a 16 bit.

Rimedio: La funzione CC-Link del robot supporta solo dati in formato word da 16 bit, con segno o senza. Non immettere altri tipi di valori in un registro remoto.
E' possibile inviare valori in virgola mobile maggiori di -32769 e minori di 65536, se $CCLINKRD[N. scheda].$AUTO_REGCHG è diversa da 0. Viene inviata la parte intera del valore tagliando i decimali.
La gravità di questo allarme può essere WARN se $CCLINKRD[N. scheda].$REG_ER_WARN è diversa da 0.

PRIO-332 CC-LK no comm. to master(%d)

Causa: Si è verificato un errore di rilevamento della portante per un canale.

Rimedio: Verificare la connessione del cavo CC-Link e della resistenza di terminazione e adottare contromisure per eliminare eventuali disturbi. Impostare la velocità di trasmissione in modo che coincida con quella della stazione Master.

PRIO-333 CC-LK comm task failed

Causa: Si è presentato un allarme interno di sistema.

Rimedio: Contattare il servizio assistenza FANUC.

PRIO-334 CC-LK too many boards found

Causa: A) Sono presenti tre o più schede CC-Link figlia nel controllore. B) Sono presenti tre o più schede stazione di dispositivo remoto CC-Link nel controllore.

Rimedio: Il controllore del robot può supportare un massimo di due schede di comunicazione CC-Link. Spegnere il controllore e rimuovere le schede in eccesso.

PRIO-335 CC-LK different board types

Causa: Sono presenti due tipi differenti di schede di stazione di dispositivo CC-Link.

Rimedio: Il tipo di schede di stazione di dispositivo CC-Link deve essere lo stesso. Spegnere il controllore e rimuovere le schede CC-Link che non sono dello stesso tipo.

PRIO-350 EtherNet/IP Scanner Error (%d)

Causa: La connessione Ethernet/IP Scanner sul robot è abilitata ma ha generato un errore. Fare riferimento al codice di causa per avere ulteriori informazioni.

Rimedio: La gravità dell'allarme può essere modificata nella schermata di configurazione per lo scanner Ethernet/IP e il comportamento da tenere in relazione al mantenimento dell'ultimo stato conosciuto può essere deciso con l'impostazione della variabile di sistema $EIP_CFG.$KEEP_IO_SCN. Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale per l'operatore di Ethernet/IP.

PRIO-351 EtherNet/IP Cannot Open Socket

Causa: Lo scanner EtherNet/IP del robot non è stato in grado di aprire un socket di comunicazione TCP o UDP.

Rimedio: Questo allarme generalmente implica che Ethernet/IP o l'interfaccia TCP/IP evidenziano errori di configurazione. Per esempio, se non è stato definito alcun indirizzo IP, l'interfaccia Ethernet/IP non può essere inizializzata. Verificare la connettività in rete del controllore utilizzando la funzione Ping (sia sul robot, sia sul PC locale). Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

PRIO-352 EtherNet/IP Cannot Bind Socket

Causa: Lo scanner EtherNet/IP del robot non è stato in grado di associare un socket di comunicazione TCP o UDP.

Rimedio: Questo allarme generalmente implica che Ethernet/IP o l'interfaccia TCP/IP evidenziano errori di configurazione. Per esempio, se non è stato definito alcun indirizzo IP, l'interfaccia Ethernet/IP non può essere inizializzata. Verificare la connettività in rete del controllore utilizzando la funzione Ping (sia sul robot, sia sul PC locale). Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

PRIO-353 EtherNet/IP Send Error

Causa: Lo scanner EtherNet/IP del robot non è stato in grado di inviare informazioni su un socket di comunicazione TCP o UDP.

Rimedio: Questo allarme generalmente implica che Ethernet/IP o l'interfaccia TCP/IP evidenziano errori di configurazione. Per esempio, se non è stato definito alcun indirizzo IP, l'interfaccia Ethernet/IP non può essere inizializzata. Verificare la connettività in rete del controllore utilizzando la funzione Ping (sia sul robot, sia sul PC locale). Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

PRIO-354 EtherNet/IP Cannot Resolve Name

Causa: Lo scanner EtherNet/IP del robot non è stato in grado di risolvere il nome di host dell'adapter remoto configurato.

Rimedio: Verificare che l'indirizzo IP associato al nome nella schermata di configurazione dello Scanner sia corretto. Dalla schermata principale di configurazione della funzione Ethernet/IP, provare inviare un pacchetto di dati Ping all'indirizzo interessato. Se si utilizza il servizio DNS, verificare che esso sia configurato correttamente. Se si utilizzano le tabelle dei nomi Host nel robot (LOCAL e/o SHARED) verificare che esse siano configurate in modo corretto. Premere il tasto RESET per ripristinare la connessione scanner del robot.

PRIO-355 EtherNet/IP Connect Error

Causa: Lo scanner EtherNet/IP del robot non è stato in grado di connettersi ad un dispositivo adapter su un socket di comunicazione TCP .

Rimedio: Verificare che il controllore del robot ed il dispositivo adapter remoto siano entrambi connessi alla stessa rete. Verificare il dispositivo adapter remoto ed assicurarsi che funzioni correttamente. A partire dal controllore del robot, inviare un pacchetto di dati Ping al dispositivo adapter remoto. Premere il tasto RESET per ripristinare la connessione scanner del robot. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

PRIO-356 EtherNet/IP List Serv Failed

Causa: Lo scanner Ethernet/IP del robot non ha ricevuto il messaggio di List Services Reply dall'adapter remoto.

Rimedio: Verificare che il controllore del robot ed il dispositivo adapter remoto siano entrambi connessi alla stessa rete. Verificare che il dispositivo adapter remoto funzioni regolarmente e che su di esso la comunicazione Ethernet/IP sia attivata. A partire dal controllore del robot, inviare un pacchetto di dati Ping al dispositivo adapter remoto. Premere il tasto RESET per ripristinare la connessione scanner del robot.

PRIO-357 EtherNet/IP Reg Sess Failed

Causa: Lo scanner Ethernet/IP del robot non ha ricevuto il messaggio di Register Session Reply dall'adapter remoto.

Rimedio: Verificare il dispositivo adapter remoto e che la comunicazione Ethernet/IP sia abilitata. Premere il tasto RESET per ripristinare la connessione scanner del robot.

PRIO-358 EtherNet/IP FwdOpen Fail (0x%x)

Causa: Lo scanner Ethernet/IP del robot non ha ricevuto il messaggio di ForwardOpen Reply dall'adapter remoto, oppure il messaggio ForwardOpen Reply, e questo potrebbe indicare l'esistenza di un problema nello stabilire una connessione I/O.

Rimedio: Verificare le impostazione dello scanner nella schermata di configurazione apposita nel robot e consultare il manuale relativo al dispositivo adapter remoto per avere maggiori informazioni sulla sua corretta impostazione. Verificare che l'adapter remoto non abbia attualmente una connessione esplicita duplicata (un altro dispositivo scanner già connesso alle stesse assembly instances). Verificare il dispositivo adapter remoto e verificare che la comunicazione Ethernet/IP sia abilitata e che il dispositivo sia accessibile in rete. Prendere nota del codice esadecimale indicato nel testo dell'allarme e consultare il manuale per avere informazioni sull'allarme in questione. Premere il tasto RESET per ripristinare la connessione scanner del robot. Il numero presente nel messaggio di errore specifica lo stato esteso dell'errore generato dal dispositivo di destinazione in formato esadecimale. La tabella descrive i codici di errore con estensione dello stato.

STATO NORMALE	STATO ESTESO	DESCRIZIONE
0x01	0x0100	Connessione in uso oppure duplicazione di Forward Open.
0x01	0x0103	Combinazione di Classe di trasporto e trigger non supportata.
0x01	0x0106	Conflitto di Ownership.
0x01	0x0107	Connessione non trovata nell'applicazione di destinazione.
0x01	0x0108	Tipo di connessione non valido. Indica la presenza di un problema con il tipo di connessione oppure con la sua priorità.
0x01	0x0109	Dimensioni di connessione non valide.
0x01	0x0110	Dispositivo non configurato.
0x01	0x0111	RPI non supportato. Potrebbe anche indicare un problema con il moltiplicatore di timeout sulla connessione oppure con il tempo di inibizione della produzione.
0x01	0x0113	Il gestore delle connessioni non può accettarne altre.
0x01	0x0114	Immettere il codice identificativo del costruttore oppure il codice del prodotto nel segmento che non coincide con il dispositivo.
0x01	0x0115	Il tipo di prodotto indicato nel segmento chiave non coincide con il dispositivo.
0x01	0x0116	Le informazioni relative alla versione Major/Minor nel segmento chiave non coincide con il dispositivo.
0x01	0x0117	Punto di connessione non valido.
0x01	0x0118	Formato di configurazione non valido.
0x01	0x0119	La richiesta di connessione fallisce perché non è aperta alcuna connessione di controllo.
0x01	0x011A	Il gestore delle destinazioni non può accettare altre connessioni.

STATO NORMALE	STATO ESTESO	DESCRIZIONE
0x01	0x011B	Il valore di RPI è inferiore al tempo di inibizione della produzione.
0x01	0x0203	La connessione non può essere chiusa perché è andata in timeout.
0x01	0x0204	Il comando Unconnected Send è andato in timeout durante l'attesa di una risposta.
0x01	0x0205	Si è verificato un errore di parametro per il servizio Unconnected Send.
0x01	0x0206	Il servizio Unconnected Send è stato attiva con un messaggio di dimensioni eccessive.
0x01	0x0207	Unconnected acknowledge senza risposta.
0x01	0x0301	Memoria buffer non disponibile.
0x01	0x0302	Non vi è banda di rete disponibile per i dati.
0x01	0x0303	Non è presente alcuno scanner.
0x01	0x0304	Non configurato per l'invio di dati in tempo reale.
0x01	0x0311	La porta specificata nel Port Segment non è disponibile.
0x01	0x0312	L'indirizzo di collegamento specificato nel Port Segment non è disponibile.
0x01	0x0315	Il tipo o il di segmento non è valido nel percorso.
0x01	0x0316	Errore nel percorso di chiusura.
0x01	0x0317	Scheduling non specificato.
0x01	0x0318	L'indirizzo di collegamento a Self non è valido.
0x01	0x0319	Le risorse sul secondario non sono disponibili.
0x01	0x031A	La connessione è già attiva.
0x01	0x031B	La connessione diretta è già attiva.
0x01	0x031C	Varie.
0x01	0x031D	Vi è un disallineamento nella connessione ridondante.
0x01	0x031E	Non sono disponibili altre risorse "consumer" nel modulo di produzione.
0x01	0x031F	Per il percorso di destinazione non esistono risorse di connessione.
0x01	0x320 — 0x7FF	Informazioni specifiche del costruttore.

PRIO-359 EtherNet/IP I/O Timeout Error

Causa: Lo scanner EtherNet/IP del robot è andato in timeout durante l'attesa di un messaggio di aggiornamento I/O da parte dell'adapter remoto.

Rimedio: Premere il tasto RESET per ripristinare la connessione scanner del robot. Verificare il dispositivo adapter remoto ed assicurarsi che funzioni correttamente.

PRIO-360 EtherNet/IP Adp Not in Run Mode

Causa: L'adapter EtherNet/IP, a cui lo scanner del robot è collegato, si trova in stato IDLE (disattivo). Non può essere attivata la comunicazione di segnali di ingresso.

Rimedio: Porre l'adapter in stato di RUN.

PRIO-368 EtherNet/IP Could Not Go Online (%s)

Causa: Si è presentato un allarme interno di sistema.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PRIO-369 EtherNet/IP System Error

Causa: Si è presentato un allarme interno di sistema.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

PRIO-402 TOYOPUC RUN is OFF

Causa: TOYOPUC è stato fermato dall'operatore o da un errore.
Descrizione: Questo allarme è di tipo STOP per default.
Impostazione: La gravità di questo allarme può essere cambiata con $PC3J_VAR.$RUN_SEV.
0 : STOP
1 : PAUSE
2 : WARN
3 : Ignora questo allarme.

PRIO-413 TOYOPUC reg. index error %d

Causa: Il numero di registro assegnato a $PC3J_REX_I[*].$MST_R o $PC3J_REX_O[*].$MST_R è fuori dai limiti. Il numero del registro è visualizzato.

PRIO-414 TOYOPUC reg. setting error %d

Causa: Quando il valore di $PC3J_REX_I[*].$ATR o $PC3J_REX_O[*].$ATR è maggiore o uguale a 3, * deve essere un numero pari. E queste variabili di sistema possono valere solo da 0 a 6. Il numero * che ha causato l'errore è visualizzato.

PRIO-415 TOYOPUC rext. Lack of registers %d/%d

Causa: Con la unit system interface (esiste la register link extension), il numero dei registri deve essere maggiore di $PC3J_REXT.$MIN_REG_NUM (default 400).

PRIO-416 TOYOPUC IF circuit mismatch

Causa: L75F(DI[864]) "New controller (R-30*i*B)" è OFF.
Descrizione: Questo allarme è di tipo STOP per default.
Impostazione: La gravità di questo allarme può essere cambiata con $PC3J_VAR.$NEW_CON_SEV.
0 : STOP
1 : PAUSE
2 : WARN
3 : Ignora questo allarme.

PRIO-450 TOYOPUC Watchdog timeout

Causa: Il cambio del segnale di watchdog da TOYOPUC si è fermato.
Rimedio: Rimuovere la causa dell'arresto del programma ladder TOYOPUC e riavviare il ladder.
Descrizione: Questo allarme è di tipo STOP per default.
Impostazione: La gravità di questo allarme può essere cambiata con $PC3J_REG.$WDOG_SEV1.
0 : STOP
1 : PAUSE
2 : WARN
3 : Ignora questo allarme.

PRIO-451 TOYOPUC Watchdog monitor failed

Causa: Il monitor watchdog è stato fermato da un errore di sistema.
Descrizione: Quando il monitor watchdog si ferma, si verifica un allarme con la stessa gravità di "PRIO-450 TOYOPUC Watchdog timeout".
Questo allarme è di tipo STOP per default.
Impostazione: La gravità di questo allarme può essere cambiata con $PC3J_REG.$WDOG_SEV1, ma l'allarme sarà sempre di gravità STOP se l'errore verificatosi è critico.
0 : STOP
1 : PAUSE
2 : WARN
3 : Ignora questo allarme.

PRIO-470 TOYOPUC Replace 24V Power Supply

Causa: E' venuto il momento di sostituire l'alimentatore 24-V.
Descrizione: Questo allarme è di tipo WARN per default.
Impostazione: La gravità di questo allarme può essere cambiata con $PC3J_VAR.$POWER1_SEV.
0 : STOP
1 : PAUSE
2 : WARN
3 : Ignora questo allarme.

PRIO-471 TOYOPUC 24V Power Voltage Low

Causa: E' stata rilevata una caduta di tensione dell'alimentazione 24-V.
Descrizione: Questo allarme è di tipo WARN per default.
Impostazione: La gravità di questo allarme può essere cambiata con $PC3J_VAR.$POWER2_SEV.
0 : STOP
1 : PAUSE
2 : WARN
3 : Ignora questo allarme.

PRIO-472 J893 and controller mismatch

Causa: Per utilizzare J893 è necessario un controllore speciale.
Descrizione: Questo allarme è di tipo STOP per default.
Impostazione: La gravità di questo allarme può essere cambiata con $PC3J_VAR.$UNIT_SEV.
0 : STOP
1 : PAUSE
2 : WARN
3 : Ignora questo allarme.

PRIO-480 TOYOPUC system error %08x

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

PRIO-490 Modbus TCP Server Error

Causa: Il server Modbus TCP in esecuzione sul robot è abilitato ma ha generato un errore. Fare riferimento al codice di causa per avere ulteriori informazioni.
Rimedio: La gravità dell'allarme e il comportamento da tenere in relazione al mantenimento dell'ultimo stato conosciuto possono essere modificati utilizzando il menu di configurazione della funzione Modbus TCP Slave. Fare riferimento al Manuale per l'Operatore della funzione Modbus TCP per ulteriori informazioni.

PRIO-493 Modbus Socket Error

Causa: Il server Modbus TCP non è riuscito ad attivare e utilizzare un socket TCP.
Rimedio: Questo allarme generalmente implica che Ethernet/IP o l'interfaccia TCP/IP evidenziano errori di configurazione. Per esempio, se non è stato definito alcun indirizzo IP, lo stack TCP/IP non può essere inizializzato. Verificare la connettività in rete del controllore utilizzando la funzione Ping (sia sul robot, sia sul PC locale).

PRIO-494 Modbus Active Close

Causa: Un dispositivo master di Modbus TCP sta tentando di stabilire una connessione con il robot slave, ma il server sta già utilizzando tutte le connessioni disponibili. Questo è un avviso ed è visualizzato solo la prima volta che la situazione si presenta dopo ogni riaccensione del controllore. Come specificato dal protocollo Modbus TCP, quando arriva una nuova richiesta di connessione e non ve ne sono disponibili, quella meno recente viene chiusa e quella nuova viene accettata.
Rimedio: Aumentare il numero di connessioni utilizzando il menu Modbus TCP.

PRIO-495 Modbus Timeout

Causa: Il server Modbus TCP è andato in timeout mentre era in attesa di un messaggio I/O da un client Modbus TCP.
Rimedio: Verificare che il client Modbus TCP funzioni regolarmente. Modificare il timeout Modbus TCP sul robot, se necessario.

PRIO-499 Modbus System Error

Causa: Si è verificato un errore di sistema con la funzione Modbus TCP. L'allarme è di natura generica ed interessa il sistema.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

PRIO-520 PMC:Invalid Override setting

Causa: L'impostazione dell'override non è valida. L'override può essere impostato da un PMC.
Rimedio: Ridurre il numero di PMC che impostano l'override.

PRIO-521 PMC:Invalid seqence numbers

Causa: L'impostazione del numero di sequenza non è valida.
Rimedio: Verificare il numero di sequenza.

PRIO-522 PMC:Invalid memory types

Causa: L'impostazione del tipo di memoria non è valida.
Rimedio: Modificare il tipo di memoria.

PRIO-523 PMC%d:memory types are mismatch

Causa: L'impostazione del tipo di memoria non è valida.
Rimedio: Modificare il tipo di memoria.

PRIO-524 PMC:Invalid execution rates

Causa: L'impostazione della velocità di esecuzione non è valida.
Rimedio: Modificare i valori di velocità di esecuzione.

PRIO-525 PMC%d:PARAM%d.PMC was not loaded

Causa: Il file PARAM*.PMC non è stato caricato. I valori degli indirizzi PMC non sono stati sostituiti.
Rimedio: Verificare l'impostazione del numero massimo di "canali" (paths) per il PMC.

PRIO-526 PMC%d:Keep data was not restored

Causa: I dati di tipo ritentivo non sono stati ripristinati.
Rimedio:

PRIO-527 PMC:E relay data was not restored

Causa: I dati di tipo relè-E non sono stati ripristinati.
Rimedio:

PRIO-528 PMC%d:Step Sequence cannot be used

Causa: Il programma Step Sequence non può essere utilizzato. Il suo impiego è consentito solo per il PMC1.
Rimedio: Caricare questo programma PMC come PMC1.

PRIO-529 PMC:PMC interface setting is invaled

Causa: L'impostazione degli indirizzi di interfaccia per il PMC (M, N) non è valida.
Rimedio: Modificare l'impostazione dell'interfaccia per il PMC dal menu di configurazione della funzione PMC.

PRIO-530 PMC%d:Function Block cannot be use

Causa: L'opzione Multi-Path PMC (J763) non è presente nel sistema. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario disporre dell'opzione J763.
Rimedio: Eliminare le funzioni utilizzabili solo se è presente l'opzione J763.

PRIO-531 PMC%d:Invalid statements exist

Causa: Alcune istruzioni non possono essere utilizzate.
Rimedio: Eliminare dal programma PMC le funzioni non supportate.

PRIO-532 PMC%d:Int.I/O[%d] setting is overlaped with other IO assignment

Causa: L'impostazione degli indici per i segnali I/O è sovrapposta a quella di un altro dispositivo. L'indice I/O di Int. I/O non può essere lo stesso.
Rimedio: Modificare l'impostazione dell'Int.I/O.

PRIO-533 PMC%d:Int.I/O[%d] IO is invalid

Causa: L'impostazione dell'indice I/O di Int. I/O non è valida.
Rimedio: Modificare l'impostazione dell'Int.I/O.

PRIO-534 PMC%d:Int.I/O[%d] size is invalid

Causa: L'impostazione dell'indirizzo PMC di Int. I/O non è valida. L'indirizzo PMC deve essere impostato considerando l'allineamento a 2 byte.
Rimedio: Modificare l'impostazione dell'Int.I/O.

PRIO-535 PMC%d:Int.I/O[%d] address is invalid

Causa: L'impostazione dell'indirizzo PMC di Int. I/O non è valida.
Rimedio: Modificare l'impostazione dell'Int.I/O.

PRIO-536 PMC%d:Number of Int.I/O is limit

Causa: Il numero delle impostazioni Int.I/O ha superato il limite ammesso.
Rimedio: Modificare l'impostazione dell'Int.I/O.

PRIO-537 PMC:%s[%d] value cannot be copied(Int.I/O[%d])

Causa: Si è verificato un errore nella modalità Copia di Int. I/O. Il registro non è un valore intero.
Rimedio: Modificare l'impostazione o il valore del registro.

PRIO-538 PMC:Cycle power to change setting

Causa: La configurazione del PMC è cambiata.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore per attivar le modifiche apportate.

PRIO-539 PMC:Temporary Memory is lack

Causa: La memoria temporanea utilizzata dal PMC non è sufficiente.
Rimedio: Modificare le dimensioni della memoria utilizzata dal PMC oppure installare una memoria di dimensioni maggiori.

PRIO-540 PMC%d:PMC programs are deleted at cycle power

Causa: L'impostazione del massimo numero di canali (paths) PMC è cambiata. Il programma PMC sarà cancellato alla prossima accensione del controllore.
Rimedio: Ripristinare il numero precedente di canali PMC per evitare la cancellazione di programmi PMC.

PRIO-541 PMC:LADDER%d.PMC was deleted

Causa: Il programma PMC è stato cancellato a causa della modifica del numero di canali (path) del PMC stesso.
Rimedio:

PRIO-542 PMC No ext. I/O rack:%d slot:%d

Causa: Il dispositivo configurato come I/O Esterni del PMC non è presente.
Rimedio: Controllare l'impostazione degli I/O esterni del PMC. Verificare la connessione dei moduli I/O.

PRIO-543 PMC:Can not use Ext. I/O assignment

Causa: Non è possibile utilizzare contemporaneamente l'assegnazione degli indirizzi X, Y interni e quella degli I/O Esterni.
Rimedio: Cancellare l'impostazione degli I/O esterni del PMC. Oppure eliminare l'impostazione degli indirizzi X e Y interni.

PRIO-544 PMC:Can not use memory common mode

Causa: Non è possibile utilizzare contemporaneamente l'assegnazione degli indirizzi X, Y interni e quella del modo comune della memoria.
Rimedio: Modificare l'impostazione del tipo di memoria. Oppure eliminare l'impostazione degli indirizzi X e Y interni.

PRIO-545 PMC:Override cannot set this address

Causa: L'indirizzo PMC assegnato agli I/O Interni non può essere impostato come Override.
Rimedio: Utilizzare un valore di simulazione del menu I/O.

PRIO-546 Invalid DCS PMC program

Causa: Nel programma del PMC di sicurezza è presente un'istruzione non valida o un indirizzo non consentito.
Rimedio: Correggere il programma PMC.

PRIO-547 Can not run/stop Safety PMC

Causa: Lo stato del PMC non può essere cambiato.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-548 PMC system error (%x,%x)

Causa: Si è verificato un errore di sistema. Headwear sembra aver fallito.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC. Riferire il messaggio di errore.

PRIO-600 PNIO board not installed

Causa: La scheda madre PCI con la scheda PROFINET non è installata.
Rimedio: Verificare che la scheda madre o quella PROFINET siano installate correttamente.

PRIO-601 PNIO watchdog alarm

Causa: Il software PROFINET nel controllore del robot non sta funzionando.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Contattare FANUC se l'errore si ripete.

PRIO-602 PNIO system error(ID=%x)(%d)

Causa: Errore di sistema.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC. Riferire il valore visualizzato nel messaggio di errore.

PRIO-603 %s

Causa: Si è presentato un allarme interno di sistema.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC. Riferire il messaggio di errore.

PRIO-604 PNIO SYSTEM error

Causa: Errore di sistema.
Rimedio: Accedere alla schermata dell'elenco cronologico degli allarmi, poiché questo errore potrebbe comparire insieme ad altri. Contattare la FANUC riferendo il messaggio di errore apparso sul display. Quando si utilizza la funzione PROFINET Safety, potrebbe presentarsi gli allarmi "PROFIsafe hard fail", "CRC check error" o "status check error". Prima di tutto, verificare se la configurazione del PLC di sicurezza e quella del controllore del robot corrispondono. Verificare l'impostazione della quantità di segnali I/O di sicurezza nel menu DCS PROFINET Safety, riconfigurare il PLC, spegnere e riaccendere il controllore del robot. Se il problema persiste, l'allarme è probabilmente dovuto a problemi legati all'hardware. Contattare l'assistenza FANUC.

PRIO-605 PNIO(D) open error %04x

Causa: L'esecuzione della funzione PROFINET I/O Device non è riuscita. Questo messaggio di errore potrebbe presentarsi durante la configurazione remota tramite apposito software. Potrebbe essere visualizzato quando il robot è utilizzato solo come dispositivo I/O ed il suo indirizzo IP è impostato come I/O Controller (come il PLC) ma la funzione I/O Controller non è in esecuzione.
Rimedio: Il valore contenuto nel messaggio di errore è prodotto dalla scheda PROFINET. Il valore potrebbe essere uno dei seguenti:

Codice di errore	Significato	Rimedio:
0x0309	Sequenza di chiamata errata	Attendere qualche secondo oppure premere il pulsante RESET. Il controllore ritenterà di attivare la funzione I/O Device.
0x030D	Aggiornamento dell configurazione La scheda PROFINET potrebbe essere stata fermata dal software remoto di configurazione.	Se il controllore è utilizzato solo come dispositivo I/O, attivare la funzione /O Controller che si suppone debba impostare l'indirizzo IP. Terminare la configurazione remota e attivare la scheda PROFINET con il software di configurazione remota; poi premere il tasto RESET. Il controllore ritenterà di attivare la funzione I/O Device.
0x030E	Non è in corso alcuna comunicazione con la scheda PROFINET. La scheda PROFINET potrebbe essere stata fermata dal software remoto di configurazione.	Terminare la configurazione remota e attivare la scheda PROFINET con il software di configurazione remota; poi premere il tasto RESET. Il controllore ritenterà di attivare la funzione I/O Device.

Se il valore visualizzato non è compreso in questo elenco, prendere nota del messaggio di errore e contattare FANUC riferendo il valore visualizzato.

PRIO-606 PNIO(D) abort indication %x

Causa: La comunicazione PROFINET I/O è stata interrotta dal controllore degli I/O.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-607 PNIO(D) offline indication %x

Causa: La comunicazione PROFINET I/O è stata temporaneamente interrotta dal controllore degli I/O.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-608 PNIO(D) mismatch slot %d %d

Causa: Il modulo indicato, avente numero di slot e di sub slot visualizzati nel messaggio, non corrisponde alla configurazione del file di progetto scaricato dal controllore degli I/O.
Rimedio: Verificare le impostazioni nel menu di dettaglio del modulo. Modificare il file di progetto.

PRIO-609 PNIO: Need reset for restart

Causa: La scheda PROFINET viene fermata dal software di configurazione su PC quando viene abilitato il controllore degli I/O.
Rimedio: Attivare la scheda PROFINET dal software di configurazione su PC e premere il tasto RESET.

PRIO-610 PNIO(C) open error %04x

Causa: L'esecuzione della funzione PROFINET I/O Controller non è riuscita. Questo messaggio potrebbe apparire quando la scheda PROFINET viene fermata dal software di configurazione su PC.
Rimedio: Il valore contenuto nel messaggio di errore è prodotto dalla scheda PROFINET. Il valore potrebbe essere uno dei seguenti:

Codice di errore	Significato	Rimedio:
0x0304	Non è disponibile alcuna configurazione	Scaricare il file di progetto XDB nella scheda PROFINET da Controlled Start.
0x0309	Sequenza di chiamata errata	Premere il tasto RESET Il controllore ritenterà di attivare la funzione I/O Controller.
0x030D	Aggiornamento della configurazione La scheda PROFINET potrebbe essere stata fermata dal software remoto di configurazione.	Terminare la configurazione remota e attivare la scheda PROFINET con il software di configurazione remota; poi premere il tasto RESET. Il controllore ritenterà di attivare la funzione I/O Controller.
0x030E	Non è in corso alcuna comunicazione con la scheda PROFINET.	Terminare la configurazione remota e attivare la scheda PROFINET con il software di configurazione remota; poi premere il tasto RESET. Il controllore ritenterà di attivare la funzione I/O Controller.

Se il valore visualizzato non è compreso in questo elenco, prendere nota del messaggio di errore e contattare FANUC riferendo il valore visualizzato.

PRIO-611 PNIO(C) alarm indication %x

Causa: L'allarme è generato dalla scheda PROFINET.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-612 PNIO(C) offline indication

Causa: Il modo operativo è cambiato a OFFLINE.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-613 PNIO(C) clear indication

Causa: Il modo operativo è cambiato a CLEAR.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-614 PNIO watchdog start failed

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC. Riferire il messaggio di errore.

PRIO-615 PNIO: can't find the station

Causa: Il numero specificato di stazione non è stato trovato al momento dell'esecuzione dell'istruzione TP per la commutazione.

Rimedio: Verificare il numero di stazione.

PRIO-616 PNIO: attach/detach Timeout

Causa: L'esecuzione dell'istruzione TP per la commutazione è durata troppo a lungo.

Rimedio: Verificare che la stazione di destinazione sia collegata correttamente.

PRIO-617 PNIO(D) mod plug failed %x %x

Causa: La funzione I/O Device è fallita perché il modulo specificato non è corretto.

Rimedio: Verificare il modulo specificato dai due numeri, il primo è il numero di slot, il secondo quello di sub slot.

PRIO-618 PNIO(D) submod plug failed %x %x

Causa: La funzione I/O Device è fallita perché il sotto modulo specificato non è corretto.

Rimedio: Verificare il modulo specificato dai due numeri, il primo è il numero di slot, il secondo quello di sub slot.

PRIO-619 PNIO(C) mismatch st %d slot %d %d

Causa: La configurazione memorizzata per il modulo identificato dal numero di stazione, slot e sub slot, non corrisponde alla configurazione attuale quando il modo di esecuzione è OPERATION.

Rimedio: Verificare i parametri del modulo identificato dal numero di stazione, slot e sub slot.

PRIO-620 PNIO(C) station %d deactivated

Causa: Il dispositivo, per il quale la voce “Show error when deactivated” è impostata ON, è stato disattivato.

Rimedio: Modificare la stazione specificata dal numero di stazione e attivarla.

PRIO-621 PNIO(D) device is not running

Causa: La configurazione della funzione I/O Device non è stata completata o si è interrotta a causa di un errore.

Rimedio: Dalla schermata di configurazione generale, disabilitare la funzione I/O Device se non è utilizzata. Se la funzione I/O Device è utilizzata, verificare se sia presente un errore relativo al dispositivo I/O. Verificare se il controllore di I/O, che dovrebbe comunicare con il robot, è attivo. Questo errore può essere eliminato quando l'impostazione della funzione I/O Device è corretta e la comunicazione con il controllore di I/O è attiva e funzionante.

PRIO-622 PNIO(C) controller is not running

Causa: La configurazione della funzione I/O Controller non è stata completata o si è interrotta a causa di un errore.

Rimedio: Se la funzione I/O Controller non è utilizzata, disabilitarla. Se la funzione I/O Controller è utilizzata, verificare se sia presente un errore relativo al controllore I/O. Questo errore può essere eliminato quando l'impostazione della funzione I/O Controller è corretta e la comunicazione con i dispositivi I/O è attiva e funzionante.

PRIO-623 PNIO(C) not in operation mode

Causa: L'attivazione della funzione I/O Controller è stata completata ma la modalità di funzionamento all'attivazione non è OPERATION.

Rimedio: Cambiare la modalità di funzionamento all'attivazione a OPERATION e spegnere e riaccendere il controllore.

PRIO-624 PNIO(C) mod number mismatch

Causa: Il numero di moduli indicato nella configurazione memorizzata è diverso da quella della configurazione attuale quando la modalità di funzionamento all'attivazione è OPERATION.

Rimedio: Verificare che il progetto scaricato sulla scheda PROFINET corrisponda alla configurazione attuale, e che la configurazione sia stata letta dal controllore del robot in modalità READ IN.

PRIO-625 PNIO(C) read in complete

Causa: La configurazione della rete PROFINET è stata letta correttamente quando la modalità di funzionamento è READ IN.

Rimedio: Questo è un messaggio di notifica circa l'avvenuta lettura della configurazione. Prima di attivare il modo di funzionamento a OPERATION, verificare la comunicazione PROFINET al controllore di I/O e lo scambio dati I/O.

PRIO-626 PNIO: please power OFF/ON

Causa: La configurazione PROFINET del controllore del robot è stata modificata e, perché le variazioni apportate siano attivate, si rende necessario spegnere e accendere il controllore.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore del robot.

PRIO-627 PNIO: set to operation mode

Causa: La modalità di funzionamento all'avviamento è cambiata a OPERATION.

Rimedio: Questo messaggio è la notifica del completamento del cambio di modalità di funzionamento.

PRIO-628 PNIO(C) group is not recovered

Causa: Lo stato di commutazione del dispositivo non può essere recuperato.

Rimedio: Ricaricare i dati per ciascun dispositivo dalla schermata di configurazione o mediante l'esecuzione di un'istruzione TP.

PRIO-629 Restore group manually

Causa: Lo stato di commutazione del dispositivo non può essere recuperato.

Rimedio: Ricaricare i dati per ciascun dispositivo dalla schermata di configurazione o mediante l'esecuzione di un'istruzione TP.

PRIO-630 PNIO(C) mod data out of area

Causa: I dati di un modulo PROFINET I/O non sono posizionati nell'area specificata dall'indirizzo di partenza e dalla dimensione per ogni tipo di I/O, oppure sono sovrapposti a quelli di altre aree. In questo caso, i dati non vengono associati ad alcun segnale I/O.

Rimedio: Se è necessario allocare i dati agli I/O del controllore, cambiare la configurazione in quest'ultimo, NCM/PC o STEP7 in base alle informazioni fornite con PRIO-631 o PRIO-632. I dati di un modulo PROFINET I/O possono essere allocati a un singolo tipo di I/O (digitale, analogico, per saldatura ad arco). I dati devono essere posizionati nell'area specificata dall'indirizzo di partenza e dalla dimensione per ogni tipo di I/O e non devono essere sovrapposti a quelli di altre aree, altrimenti non vengono associati ad alcun segnale I/O. In tal caso, all'avvio compare PRIO-630 insieme a PRIO-631 o PRIO-632 per indicare quali dati non sono allocati.

PRIO-631 IN: address (%d - %d)

Causa: L'allarme PRIO-631 appare con l'allarme PRIO-632 ad indicare quali dati non sono stati associati.

Rimedio: Il primo numero indica l'indirizzo di partenza dei dati di ingresso da un modulo I/O di PROFINET al robot. Il secondo numero è l'ultimo indirizzo dei dati. Verificare la configurazione nel controllore del robot.

PRIO-632 OUT: address (%d - %d)

Causa: L'allarme PRIO-632 appare con l'allarme PRIO-630 ad indicare quali dati non sono stati associati.

Rimedio: Il primo numero indica l'indirizzo di partenza dei dati di uscita dal robot a un modulo I/O di PROFINET . Il secondo numero è l'ultimo indirizzo dei dati. Verificare la configurazione nel controllore del robot.

PRIO-633 PNIO: Updating Firmware

Causa: L'aggiornamento del firmware della scheda PROFINET ha avuto inizio.

Rimedio: Attendere la fine dell'aggiornamento del firmware. Non spegnere il controllore durante lo scaricamento, altrimenti il firmware potrebbe essere cancellato e la scheda PROFINET non potrà funzionare finché il problema non sarà stato risolto. In questo caso, fare riferimento all'allarme PRIO-635 per avere informazioni circa la procedura di ripristino del funzionamento.

PRIO-634 PNIO: FW. updated

Causa: L'aggiornamento del firmware della scheda PROFINET è terminato correttamente.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

PRIO-635 PNIO: FW. update failed

Causa: L'aggiornamento del firmware della scheda PROFINET non è riuscito.

Rimedio: Ripetere lo scaricamento dei dati. Nel caso in cui il firmware sia stato cancellato. Impostare la variabile di sistema $PNIO_DL.$NO_FIRM_ST a 1, avviare il controllore in Controlled Start e caricare il firmware riconosciuto funzionante.

PRIO-636 PNIO: XDB downloaded

Causa: il file di progetto XDB è stato scaricato nella scheda PROFINET.

Rimedio: Si tratta solo di un'informazione.

PRIO-637 PNIO: Can't open file

Causa: Il file specificato non può essere aperto.

Rimedio: Assicurarsi che il nome del file, unito al percorso di memoria (ad es. MC:),

PRIO-638 PNIO: Not enough memory

Causa: Per l'esecuzione di questa operazione la memoria nel processore COMM non è sufficiente.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

PRIO-639 PNIO: Unsupported feature

Causa: Il sistema ha rilevato la configurazione di una funzione non supportata.

Rimedio: Vedere il codice di causa per identificare la funzione non supportata. Cambiare la configurazione con il software per la configurazione remota.

PRIO-640 IOPS=bad:api %x,st %d, %d,%d

Causa: Lo stato di produttore di I/O, del modulo PROFINET I/O specificato, è diventato BAD. I valori nel messaggio rappresentano il numero di API, di stazione, di slot e di sub slot.

Rimedio: Verificare il modulo specificato.

PRIO-641 IOPS=good:api %x,st %d, %d,%d

Causa: Lo stato di produttore di I/O, del modulo PROFINET I/O specificato, è diventato GOOD. I valori nel messaggio rappresentano il numero di API, di stazione, di slot e di sub slot.

Rimedio: Questo messaggio è una notifica dell'avvenuto ripristino del funzionamento.

PRIO-642 Alarm %x:api %x,st %d, %d,%d

Causa: Si è verificato un allarme PROFINET I/O. I valori nel messaggio rappresentano il tipo di allarme, il numero di API, di stazione, di slot e di sub slot.

Rimedio: Verificare i dati dell'allarme per il modulo specificato.

PRIO-643 PNIO(C) station %d activated

Causa: Il dispositivo specificato dal messaggio di allarme è stato attivato.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-644 PNIO msg too long ch=%d(%d/%d)

Causa: La lunghezza di un messaggio PROFINET, proveniente dalla scheda PROFINET, eccede i limiti ammessi.

Rimedio: Verificare che il parametro limite sia adeguato alle necessità. Identificare l'evento che provoca l'apparizione dell'allarme e contattare FANUC.

PRIO-645 PNIO: many unread alarm ind.

Causa: Il numero di allarmi non letti è diventato troppo grande. La funzione di interfaccia con le indicazioni di allarme è abilitata, ma, probabilmente, non esiste alcun programma KAREL che effettui la lettura delle notifiche. Le indicazione di allarme devono essere lette, poiché, se rimangono non lette, occupano inutilmente memoria.

Rimedio: Disabilitare la funzione di interfaccia per l'indicazione degli allarmi mettendo a 0 i bit 2 e 3 di $PNIO_CFG2.$USHORT4 Ad esempio, se $PNIO_CFG2.$USHORT è 63 (0x3F), impostare 51 (0x33). Per abilitare la variazione di questa variabile di sistema, spegnere e riaccendere il controllore. In alternativa creare un programma KAREL che legga le indicazioni di allarme. Fare riferimento all'Appendice A del manuale per l'operatore di PROFINET I/O.

PRIO-646 IOCS=bad:api %x,st %d, %d,%d

Causa: Lo stato di consumatore di I/O, del modulo PROFINET I/O specificato, è diventato BAD. I valori nel messaggio rappresentano il numero di API, di stazione, di slot e di sub slot.

Rimedio: Verificare il modulo specificato.

PRIO-647 Check the specified module.

Causa: Lo stato di consumatore di I/O, del modulo PROFINET I/O specificato, è diventato GOOD. I valori nel messaggio rappresentano il numero di API, di stazione, di slot e di sub slot.

Rimedio: Questo messaggio è una notifica dell'avvenuto ripristino del funzionamento.

PRIO-648 PNIO(C) Too many devices
Causa: Nel progetto PROFINET sono presenti troppi dispositivi.
Rimedio: Diminuire il numero di stazioni, moduli I/O e moduli di interfaccia.

PRIO-649 PNIO Need Firmware %s
Causa: La versione del firmware è troppo vecchia per eseguire l'operazione.
Rimedio: Aggiornare il firmware della scheda PROFINET alla versione visualizzata o a una successiva.

PRIO-650 Too many I/O comments
Causa: Sono stati impostati troppi commenti ai segnali I/O.
Rimedio: Cancellare i commenti I/O non necessari.

PRIO-651 %s
Causa: Questo allarme è definito dall'operatore. La stringa del messaggio è impostata in $PNIO_DIAG2.$ALM_MSG1.
Rimedio: Si tratta solo di un'informazione.

PRIO-652 PNIO(C) station %d deactivated
Causa: L'unità con il numero di stazione specificato è disattivata.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-653 PNIO(C) alarm storm, st %d
Causa: Sono stati rilevati numerosi allarmi (alarm storm). Un'unità guasta continua a inviare molti allarmi e dati diagnostici.
Rimedio: Individuare e riparare l'unità. Poi rilasciare gli allarmi attraverso il display TP o mediante variabile di sistema.

PRIO-654 PNIO(C) alarm storm cleared
Causa: Lo stato di alarm storm è stato rilasciato.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-655 PNIO: XDB backup started
Causa: E' iniziato il backup del file XDB dalla scheda PROFINET.
Rimedio: Attendere la fine del backup. Non spegnere il controllore durante il backup.

PRIO-656 PNIO: XDB backup finished
Causa: Il backup del file XDB dalla scheda PROFINET è terminato con successo..
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-657 PNIO: XDB backup failed
Causa: Il backup del file XDB dalla scheda PROFINET è fallito.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-658 PNIO: FW. backup started
Causa: E' iniziato il backup del firmware dalla scheda PROFINET.
Rimedio: Attendere la fine del backup. Non spegnere il controllore durante il backup.

PRIO-659 PNIO: FW. backup finished
Causa: Il backup del firmware dalla scheda PROFINET è stato completato con successo.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-660 PNIO: FW. backup failed
Causa: Il backup del firmware dalla scheda PROFINET è fallito.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-661 XDB segment error
Causa: Il backup di XDB è fallito perché è stato perso un segmento di dati.
Rimedio: Si tratta di un'informazione addizionale.

PRIO-662 PNIO: Backup is running

Causa: Le comunicazioni PROFINET sono sospese perché è in corso il backup.

Rimedio: Attendere la fine del backup.

PRIO-663 PNIO: Needs more free memory

Causa: Per l'esecuzione di questa operazione la memoria nel processore COMM non è sufficiente.

Rimedio: Inserire un carattere di sottolineatura davanti al percorso dell'unità, ad esempio, _UD1:, allo scopo di eseguire il backup con risparmio di memoria; tuttavia, il backup richiederà molto più tempo del normale.

PRIO-664 PNIO(D): Bad module setting

Causa: L'impostazione del modulo I/O Device non è corretta. Ad esempio, con il firmware V2.6 il numero di slot non può essere 0.

Rimedio: Controllare il codice della causa. Nel caso dell'esempio, aprire la schermata lista/dettaglio del modulo I/O Device. Rinumerare gli slot del modulo a partire da 1. Poi, spegnere e riaccendere il controllore.

PRIO-665 PNIO: unconfirmed FW. %d.%d.%d.%d.%d

Causa: La versione del firmware installato sulla scheda PROFINET non è uguale a quella del firmware testato.

Rimedio: Questa è un'informazione relativa alla non corrispondenza fra le versioni del firmware. Questo non indica necessariamente la presenza di un problema. Dipende dall'operatore decidere cosa fare. Ad esempio, potrebbe scaricare la versione testata. D'altra parte, quando esiste un problema, questo messaggio mostra che la mancata concordanza fra le versioni del firmware potrebbe essere la causa del problema.

PRIO-667 PNIO(C): XDB backup mismatch

Causa: La copia di XDB nell'unità specificata non corrisponde alla configurazione esistente nella scheda PROFINET.

Rimedio: Controllare se sulla scheda PROFINET esiste una configurazione. Se non esiste una configurazione può essere necessario scaricare XDB. Se esiste una configurazione, la copia di XDB può essere vecchia. Sta all'operatore decidere se scaricare la copia salvata di XDB nella scheda PROFINET o aggiornare la copia del file.

PRIO-668 PNIO(C): XDB backup check failed

Causa: La comparazione della copia di XDB nell'unità specificata è fallita.

Rimedio: Allarme interno di sistema. Il codice causa è lo stato di errore.

PRIO-669 PNIO(C): XDB backup not found

Causa: Nell'unità specificata non esiste una copia salvata di XDB.

Rimedio: Controllare la specifica dell'unità. Se necessario, creare il file di backup.

PRIO-670 PNIO(C): No Config on board

Causa: Non c'è configurazione sulla scheda PROFINET.

Rimedio: Se si utilizza la funzione I/O controller, scaricare la configurazione sulla scheda PROFINET.

PRIO-671 PNIO(C): Config check failed

Causa: Non è possibile controllare se sulla scheda PROFINET è presente la configurazione. Possibili cause: la configurazione è in aggiornamento, non ci sono comunicazioni con il firmware.

Rimedio: Si tratta solo di un'informazione.

PRIO-672 PNIO: Special Setting found

Causa: L'impostazione visualizzata nel codice causa ha il valore con un significato speciale.

Rimedio: Vedi il codice causa per il quale l'impostazione è speciale. In alcuni casi, l'impostazione viene cambiata per scopi specifici. Sta all'operatore decidere se l'impostazione è o no corretta. Se il valore è corretto, ignorare questo allarme.

PRIO-673 PNIO: Safety disabled

Causa: PROFINET Safety è installato, ma per qualche ragione non può essere abilitato. Ad esempio, la versione del firmware della scheda PROFINET non soddisfa i requisiti. Il numero di slot del modulo di sicurezza non corrisponde a quello definito nel file GSD.

Rimedio: Controllare la versione del firmware sulla scheda PROFINET attraverso la variabile $PNIO_DIAG.$FW_VERSION. Riferirsi al manuale dell'operatore della funzione PROFINET I/O per la versione del firmware richiesta e per il corrispondente file GSD. Scaricare il firmware richiesto sulla scheda PROFINET e verificare che nello strumento di configurazione sia utilizzato il file GSD. Controllare il numero di slot del modulo di sicurezza.

PRIO-674 PNIO: Download FW. %s

Causa: Il firmware sulla scheda PROFINET non può essere utilizzato con l'attuale impostazione del robot. Questo può dipendere da una sostituzione della scheda PROFINET.

Rimedio: Scaricare sulla scheda PROFINET la versione del firmware visualizzata.

PRIO-675 PNIO: Old backup is loaded

Causa: E' stato caricato il file di backup della funzione PROFINET I/O. Sono state trovate vecchie informazioni di identificazione e una vecchia configurazione.

Rimedio: Si tratta solo di un'informazione.

PRIO-676 PNIO(D): DeviceID set to 0x%x

Causa: Il numero di identificazione dell'unità PROFINET I/O è il numero specificato.

Rimedio: Si tratta solo di un'informazione. Può essere necessario riconfigurare mediante il file GDS con il numero di identificazione dell'unità il controllore degli I/O connesso all'unità I/O del robot

PRIO-677 No SignOff signal assignment

Causa: La funzione SignOff è abilitata, ma non ci sono assegnazioni per il segnale SignOff.

Rimedio: Assegnare il segnale SignOff o disabilitare la funzione SignOff.

PRIO-678 PROFIEnergy enable

Causa: L'unità I/O parte con PROFIEnergy abilitato.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-679 PROFIEnergy disabled

Causa: L'unità I/O parte con PROFIEnergy disabilitato.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-680 PNPE: Start_Pause 0x%x

Causa: L'applicazione dell'utente ha riconosciuto Start_Pause con il PE_Mode visualizzato.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-681 PNPE: End_Pause

Causa: L'applicazione dell'utente ha riconosciuto Start_Pause.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-682 PNIO(C) controller closed

Causa: Il controllore degli I/O è stato chiuso.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-683 PNIO(D) device closed

Causa: L'unità I/O è stata chiusa.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento.

PRIO-684 PNIO(D) mod %d incomplete

Causa: Intorno al numero visualizzato nella lista dei moduli dell'unità I/O c'è impostazione modulo errata. La lista dei moduli non deve contenere vuoti o configurazioni incomplete. Vuoti e configurazioni incomplete non sono ammessi.

Rimedio: Controllare la lista dei moduli dell'unità I/O e rimuovere tutte le configurazioni incomplete e tutti vuoti intermedi.

PRIO-685 PROFIsafe F_iPar_CRC Error %x

Causa: PROFIsafe è stato fermato a causa di un controllo F_iPar_CRC.

Rimedio: Se il controllo F_iPar_CRC è abilitato, F_iPar_CRC deve essere presente negli F-Parameter inviati dal PLC di sicurezza, e deve essere uguale a quello calcolato dal robot in base ai parametri DCS correnti, altrimenti PROFIsafe si ferma. Se il controllo F_iPar_CRC è disabilitato, F_iPar_CRC non deve essere presente negli F-Parameter inviati dal PLC di sicurezza, altrimenti PROFIsafe si ferma L'abilitazione/disabilitazione del controllo F_iPar_CRC deve essere utilizzata mediante impostazione di default poiché il file GSDML determina se F_iPar_CRC è presente negli F-Parameter inviati dal PLC.

PRIO-686 PNIO(D) Too many submodules

Causa: Il numero dei sub moduli I-device ha superato il limite consentito.
Rimedio: Ridurre l'area di trasferimento di I-Device nello strumento di configurazione.

PRIO-687 PNIO(D) mod data out of area

Causa: Il numero di I/O per I-Device non è sufficiente per mappare i dati del sotto modulo.
Rimedio: Aumentare il numero di I/O per I-Device o ridurre la lunghezza dei dati per I-Device.

PRIO-688 More than 1 safe mod %d %d

Causa: Due o più sotto moduli hanno l'ID di sub slot del sotto modulo di sicurezza.
Rimedio: All'inizio dell'area di trasferimento di I-Device è ammesso un solo sotto modulo di sicurezza. Cambiare l'ID del sub slot del sotto modulo specificato in modo che sia diverso da 0x1001 - 0x1008.

PRIO-689 PNIO : to STOP mode (SUSPEND)

Causa: Il modo di PROFINET è passato a SOP (precedentemente SUSPEND).
Rimedio: Si tratta solo di un'informazione.

PRIO-690 PNIO(%s) Close Start

Causa: L'interfaccia di PROFINET si sta chiudendo. Può essere a causa di un errore di configurazione.
Rimedio: Controllare la storia degli allarmi per vedere se ci sono errori relativi al controllore degli I/O o alla I-Device.

PRIO-691 PNIO(%s) Stop Request

Causa: E' richiesto l'arresto dell'interfaccia PROFINET, ad esempio, da un'operazione manuale.
Rimedio: Si tratta solo di un'informazione.

PRIO-692 PNIO(%s) Restart Request

Causa: E' richiesto il riavvio dell'interfaccia PROFINET, ad esempio, da un'operazione manuale.
Rimedio: Si tratta solo di un'informazione.

PRIO-693 PNIO: FW. reset started

Causa: E' iniziato il reset del firmware della scheda PROFINET.
Rimedio: Si tratta solo di un'informazione.

PRIO-694 PNIO: FW. reset finished

Causa: E' terminato il reset del firmware della scheda PROFINET.
Rimedio: Si tratta solo di un'informazione.

PRIO-695 PNIO: STOP before operation

Causa: L'operazione richiesta necessita dell'arresto di PROFINET.
Rimedio: Prima di eseguire l'operazione, fermare PROFINET.

PRIO-700 WARN CC-IE Board not installed

Causa: La scheda CC-Link IE non è installata.
Rimedio: Installare la scheda CC-Link IE.

PRIO-701 STOP.G CC-IE Sys err (%d,%xh)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Quando viene cambiata la dimensione nel master, può verificarsi questo allarme. Spegnere e riaccendere il controllore. Se questo allarme si verifica ancora, contattare FANUC Il codice identificativo compreso tra le parentesi quadre è necessario per l'analisi del problema.

PRIO-702 STOP.G CC-IE off line

Causa: CC-Link IE è ANDATO offline.
Rimedio: Controllare le impostazioni e il cavo di CC-Link IE. Se nel master sono state aumentate le dimensioni RX, RY, RWr, RWw, deve essere cambiata l'impostazione del robot per dimensioni più grandi e il controllore deve essere spento e riacceso.

PRIO-703 STOP.G CC-IE R[%d] data invalid

Causa: A un registro remoto è stato assegnato un valore numerico anormale.

Rimedio: Reset, questo allarme è autocancellante. Se il registro viene cambiato, viene ripetuta la valutazione per questo allarme. La funzione CC-Link del robot supporta dati in formato word da 16 bit, con segno o senza. Non immettere altri tipi di valori in un registro remoto. E' possibile inviare valori in virgola mobile maggiori di -32769 e minori di 65536, se $CCIE.$AUTO_REGCHG è 1. Viene inviata la parte intera del valore tagliando i decimali. La gravità di questo allarme può essere WARN se $CCIE.$REG_ER_WARN è 1.

PRIO-704 WARN CC-IE I/O data size is changed

Causa: La dimensione dei dati ciclici è stata ridotta dal master.

Rimedio: Questa è solo una notifica per l'operatore.

PRIO-710 AI/O Conv. data is invalid

Causa: L'impostazione della conversione degli I/O analogici, $AIO_CNV, non è valida.

Rimedio: Controllare e correggere l'impostazione della conversione degli I/O analogici, $AIO_CNV.

PRIO-711 AI/O value is out of range

Causa: Il valore di AI/O è fuori dai limiti. Questa porta AI/O 'è utilizzata dalla funzione di conversione degli I/O analogici. E il range è definito in $AIO_CNV.

Rimedio: Controllare il valore di AI/O. Controllare l'impostazione della conversione degli I/O analogici, $AIO_CNV.

PRIO-800 WARN EtherCAT Board not installed

Causa: La scheda EtherCAT non è installata.

Rimedio: Installare la scheda EtherCAT.

PRIO-801 STOP EtherCAT off line

Causa: La scheda EtherCAT è andata offline.

Rimedio: Controllare le impostazioni e il cavo della scheda EtherCAT.

PRIO-802 STOP EtherCAT input size different

Causa: La dimensione dell'input della scheda EtherCAT è diversa dal master.

Rimedio: Controllare le impostazioni della scheda EtherCAT.

PRIO-803 STOP EtherCAT output size different

Causa: La dimensione dell'output della scheda EtherCAT è diversa dal master.

Rimedio: Controllare le impostazioni della scheda EtherCAT.

PRIO-804 STOP EtherCAT Com Soft Update Mode

Causa: Il selettore del modo sulla scheda EtherCAT è sul modo aggiornamento del software delle comunicazioni.

Rimedio: Mettere il selettore del modo sulla scheda EtherCAT su 0 per passare al modo normale e spegnere poi riaccendere il controllore.

PRIO-805 STOP EtherCAT EEPROM Update Mode

Causa: Il selettore del modo sulla scheda EtherCAT è sul modo aggiornamento EEPROM.

Rimedio: Mettere il selettore del modo sulla scheda EtherCAT su 0 per passare al modo normale e spegnere poi riaccendere il controllore.

PRIO-806 STOP EtherCAT Update file not found

Causa: Il file di aggiornamento della scheda EtherCAT non è stato trovato.

Rimedio: Controllare le variabili di sistema $BOOT2 $BOOT3 $ECAT_SOFT $EEPROM_IMG sotto $ECAT e controllare il file.

PRIO-807 STOP EtherCAT Update finished

Causa: L'aggiornamento del software per le comunicazioni della scheda EtherCAT o della EEPROM è terminato.

Rimedio: Mettere il selettore del modo sulla scheda EtherCAT su 0 per passare al modo normale e spegnere poi riaccendere il controllore.

PRIO-808 STOP EtherCAT comm. error %x

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione nella scheda EtherCAT.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC. Riferire il numero visualizzato.

PRIO-809 STOP EtherCAT system error %x

Causa: Si è verificato un errore di sistema nella scheda EtherCAT.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC. Riferire il numero visualizzato.

PRIO-810 WARN %s

Causa: Vedi il messaggio visualizzato.
Rimedio: Sono visualizzati i dettagli dell'allarme.

PRIO-811 STOP EtherCAT Com Soft mismatch

Causa: Il software per le comunicazioni EtherCAT sulla scheda slave EtherCAT è più vecchio o più recente del software del robot.
Rimedio: Aggiornare il software per le comunicazioni EtherCAT e l'immagine della EEPROM mediante la procedura descritta nel manuale operativo di EtherCAT.

PRIO-812 WARN Required %s, Current %s

Causa: Questo messaggio compare insieme a PRIO-811 per indicare le versioni richiesta e corrente del software per le comunicazioni EtherCAT.
Rimedio: Aggiornare il software per le comunicazioni EtherCAT e l'immagine della EEPROM mediante la procedura descritta nel manuale operativo di EtherCAT.

4.14.8 Codici di allarme PROF

PROF-000 System error(%d)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

PROF-001 PROFIBUS PCB not installed

Causa: La scheda PROFIBUS non è stata installata.
Rimedio: Installare la scheda PROFIBUS.

PROF-002 PROFIBUS PCB abnormal(%d)

Causa: Il funzionamento della scheda PROFIBUS è anomalo.
Rimedio: Sostituire la scheda PROFIBUS.

PROF-003 Slave Config data error

Causa: I dati di configurazione non sono corretti.
Rimedio: Modificare i dati di configurazione nel menu Master.

PROF-004 Slave Param data error

Causa: I dati di parametrizzazione non sono corretti.
Rimedio: Modificare i dati di parametrizzazione nel menu Master.

PROF-005 Master Slave Param error(%d)

Causa: I parametri Slave non sono corretti.
Rimedio: Modificare i parametri Slave nel menu Master.

PROF-006 Another Master Lock(%d)

Causa: L'impostazione dello Slave non è corretta.
Rimedio: Modificare le impostazioni Slave.

PROF-007 Parameter Fault(%d)
Causa: L'impostazione dello Slave è anormale.
Rimedio: Modificare le impostazioni Slave.

PROF-008 Invalid Slave Response(%d)
Causa: L'impostazione dello Slave è anormale.
Rimedio: Modificare le impostazioni Slave.

PROF-009 Slave not supported(%d)
Causa: L'impostazione dello Slave è anormale.
Rimedio: Modificare le impostazioni Slave.

PROF-010 Config Fault(%d)
Causa: L'impostazione dello Slave è anormale.
Rimedio: Modificare le impostazioni Slave.

PROF-011 Slave not ready(%d)
Causa: L'impostazione dello Slave è anormale.
Rimedio: Modificare le impostazioni Slave.

PROF-012 Slave not existent(%d)
Causa: L'impostazione dello Slave è anormale.
Rimedio: Modificare le impostazioni Slave.

PROF-013 CMI error(code = %d)
Causa: Il firmware del Master non è corretto.
Rimedio: Sostituire la scheda PROFIBUS.

PROF-014 DP error(code = %d)
Causa: Il firmware del Master non è corretto.
Rimedio:

PROF-015 DP sub error(code = %d)
Causa: Il firmware del Master non è corretto.
Rimedio: Sostituire la scheda PROFIBUS.

PROF-016 Slave communicatin stop
Causa: Il funzionamento della scheda PROFIBUS è anomalo.
Rimedio: Sostituire la scheda PROFIBUS.

PROF-017 Slave disconnected
Causa: Lo Slave Profibus non è collegato.
Rimedio: Collegare il cavo PROFIBUS allo Slave.

PROF-018 Exist specific diag(%d)
Causa: Nell'area di diagnostica specifica per lo Slave, nei dati di diagnostica ricevuti, è presente un messaggio stato.
Rimedio: Analizzare i dati di diagnostica.

PROF-019 Multi-boards are not supported
Causa: La presenza di più schede PROFIBUS non è consentita.
Rimedio: Impostare solo una scheda PROFIBUS.

4.14.9 Codici di allarme PROG

PROG-001 Invalid pointer is specified
Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

PROG-002 Invalid task name is specified
Causa: Il nome specificato per la task non è valido.
Rimedio: Verificare il nome della task.

PROG-003 Invalid prog name is specified
Causa: Il nome del programma specificato non è valido.
Rimedio: Verificare il nome del processo di visione.

PROG-005 Program is not found
Causa: Il programma specificato non è stato trovato.
Rimedio: Verificare il nome del programma.

PROG-006 Line is not found
Causa: Il numero di linea specificato non è stato trovato.
Rimedio: Verificare il numero di linea.

PROG-007 Program is already running
Causa: Il programma specificato è già in esecuzione.
Rimedio: Verificare il nome del programma.

PROG-008 In a rtn when creating a task
Causa: L'esecuzione non può avvenire a partire da un programma sub-routine.
Rimedio: Verificare il numero di linea.

PROG-009 Line not same rtn as paused at
Causa: La linea di programma dalla quale si sta tentando di riprendere l'esecuzione è diversa da quella in cui il robot è entrato nello stato di pausa.
Rimedio: Verificare il numero di linea.

PROG-010 Not same prg as paused
Causa: Il programma dal quale si sta tentando di riprendere l'esecuzione è diverso da quello in cui il robot è entrato nello stato di pausa.
Rimedio: Verificare il nome del programma.

PROG-011 Cannot get the motion control
Causa: Non può essere ottenuto il controllo del movimento.
Rimedio: Verificare l'interruttore di abilitazione della tastiera di programmazione e gli altri programmi in corso per determinare quale ha il controllo di movimento.

PROG-012 All groups not on the top
Causa: Esiste un movimento in pausa precedentemente rispetto al movimento che si sta tentando di riprendere.
Rimedio: Far riprendere dal movimento messo in pausa l'ultima volta.

PROG-013 Motion is stopped by program
Causa: Questo movimento è stato messo in pausa da una istruzione PAUSE. Solo l'istruzione di RESUME può riprendere il movimento.
Rimedio: Utilizzare l'istruzione di RESUME nel programma.

PROG-014 Max task number exceed

Causa: Il numero di programmi che si è cercato di far partire ha ecceduto il numero massimo consentito.

Rimedio: Interrompere l'esecuzione dei programmi che lo consentano oppure effettuare un avvio controllato (Controlled Start) e selezionare la voce PROGRAM INIT per aumentare il numero delle task che possono essere eseguite contemporaneamente.

PROG-015 Cannot execute backwards

Causa: Non può essere utilizzata l'esecuzione nel senso inverso.

Rimedio: Non attivare l'esecuzione in senso inverso a questo punto. Se questo allarme appare in corrispondenza di un'istruzione SPOT per una pinza motorizzata, spostare il cursore sulla linea precedente e attivare l'esecuzione in senso inverso.

PROG-016 Task is not found

Causa: La task specificata non è in funzione oppure è in pausa.

Rimedio: Verificare il nome della task. Il nome della task è sempre quello del programma che era in esecuzione. Il nome della task non cambia nemmeno se il programma in esecuzione richiama una routine da un programma differente.

PROG-017 Task is not running

Causa: La task specificata non è in esecuzione.

Rimedio: Verificare il nome della task.

PROG-018 Motion stack overflowed

Causa: Troppi programmi in pausa.

Rimedio: Riprendere o abortire alcuni programmi.

PROG-019 Ignore pause request

Causa: La richiesta di mettere in pausa il programma è stata ignorata.

Rimedio: Cambiare l'attributo di task NOPAUSE oppure utilizzare il comando KCL PAUSE con l'opzione FORCE.

PROG-020 Task is already aborted

Causa: Il programma specificato è stato già abortito.

Rimedio: Verificare il nome del processo di visione.

PROG-021 Ignore abort request

Causa: La richiesta di abortire il programma è stata ignorata.

Rimedio: Cambiare l'attributo di task NOABORT oppure utilizzare il comando KCL ABORT con l'opzione FORCE.

PROG-023 Task is not paused

Causa: Il programma specificato non è stato messo in pausa.

Rimedio: Mettere in pausa il programma.

PROG-024 Not have motion history

Causa: Il registro dello storico di movimento è andato perso.

Rimedio: Non tentare l'esecuzione in senso inverso del programma in questo momento.

PROG-025 Cannot execute backwards

Causa: Non può essere utilizzata l'esecuzione nel senso inverso.

Rimedio: Non utilizzare l'esecuzione nel senso inverso in questo caso.

PROG-026 No more motion history

Causa: Non può essere utilizzata l'esecuzione nel senso inverso. La linea corrente è la più alta tra i passi memorizzati.

Rimedio: Non utilizzare l'esecuzione nel senso inverso in questo caso.

PROG-027 Invalid task number

Causa: Il numero specificato per la task non è valido.

Rimedio: Verificare il numero della task.

PROG-029 Buffer size is not enough

Causa: Allarme interno di sistema.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

PROG-030 Attribute is not found

Causa: L'attributo specificato per la task non esiste.

Rimedio: Controllare l'attributo della task.

PROG-031 Attribute is write protected

Causa: L'attributo specificato per la task è protetto contro la scrittura.

Rimedio: Non tentare di modificare l'attributo.

PROG-032 Invalid value for attribute

Causa: Il valore specificato per l'attributo non è valido.

Rimedio: Verificare il valore dell'attributo.

PROG-034 Routine not found

Causa: La routine specificata non è stata trovata.

Rimedio: Verificare il nome della routine e verificare che sia caricata.

PROG-035 Not locked the specified group

Causa: Il controllo di movimento per il gruppo specificato non può essere bloccato.

Rimedio: Verificare l'interruttore di abilitazione della tastiera di programmazione e gli altri programmi in corso per determinare quale ha il controllo di movimento.

PROG-036 The length of trace array is 0

Causa: La memoria a disposizione non è sufficiente, oppure l'attributo della task non è impostato correttamente.

Rimedio: Impostare la lunghezza del buffer usando il comando KCL SET TASK TRACELEN.

PROG-037 No data in the trace array

Causa: In memoria non ci sono dati relativi all'esecuzione.

Rimedio: Attivare il tracing utilizzando il comando KCL SET TRACE ON.

PROG-039 locked, but not get mctl

Causa: Il controllo di movimento per il gruppo specificato era riservato, ma non può essere ottenuto.

Rimedio: Verificare l'interruttore di abilitazione della tastiera di programmazione e gli altri programmi in corso per determinare quale ha il controllo di movimento.

PROG-040 Already locked by other task

Causa: Il controllo del movimento per il gruppo specificato è già stato riservato da un altro programma.

Rimedio: Verificare gli altri programmi in corso per determinare chi ha il controllo di movimento.

PROG-041 mctl denied because released

Causa: Il controllo di movimento è stato disinserito. La tastiera di programmazione al momento ha il controllo di movimento. Il robot non può essere fatto ripartire finché non viene attivato il controllo di movimento.

Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione.

PROG-042 Already released

Causa: Il controllo di movimento era già stato rilasciato.

Rimedio: Se ci si aspettava che la task avesse già rilasciato il controllo del gruppo, questo può non essere un errore. In ogni caso, verificare l'utilizzo di UNLOCK_GROUP.

PROG-043 Already released by you

Causa: Il controllo di movimento è già stato abbandonato in seguito a una richiesta di questo programma.

Rimedio: Se ci si aspettava che la task avesse già rilasciato il controllo del gruppo, questo può non essere un errore. In ogni caso, verificare l'utilizzo di UNLOCK_GROUP.

PROG-044 Arm has not been released yet

Causa: Il controllo di movimento non era ancora stato rilasciato.
Rimedio: Se ci si aspettava che la task avesse già bloccato il controllo del gruppo, questo può non essere un errore. In ogni caso, verificare l'utilizzo di LOCK_GROUP.

PROG-045 Other than requestor released

Causa: Il controllo di movimento è già stato abbandonato in seguito a una richiesta di un altro programma.
Rimedio: Se ci si aspettava che un'altra task avesse già rilasciato il controllo del gruppo, questo può non essere un errore. In ogni caso, verificare l'utilizzo di UNLOCK_GROUP.

PROG-046 TP is enabled while running (%s^7)

Causa: La tastiera di programmazione è stata abilitata mentre il programma era in esecuzione.
Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione e riprendere l'esecuzione del programma.

PROG-047 TP is disabled while running (%s^7)

Causa: La tastiera di programmazione è stata disabilitata mentre il programma era in esecuzione.
Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione e riprendere l'esecuzione del programma.

PROG-048 Shift released while running (%s^7)

Causa: Il pulsante shift è stato rilasciato mentre il programma era in esecuzione.
Rimedio: Tenere premuto il tasto shift e premere FWD per riprendere l'esecuzione del programma.

PROG-049 Cannot release, robot moving

Causa: Il controllo di movimento non può essere abbandonato perché il robot si sta muovendo.
Rimedio: Verificare lo stato di movimento del robot.

PROG-050 Abort still in progress

Causa: Il programma sta abortendo.
Rimedio: Aspettare alcuni secondi. Se questo errore continua a presentarsi, eseguire un avvio freddo (Cold Start). 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

PROG-051 Cannot skip the return stmt

Causa: Le linee specificate, che si è cercato di eseguire, eccedono il numero di linee nel programma.
Rimedio: Verificare il numero di linea.

PROG-052 Process is aborted while executing

Causa: L'applicazione è stata interrotta mentre era in esecuzione. Il registro AMR non è stato elaborato completamente.
Rimedio: Questo non richiede nessuna azione particolare da parte dell'utente.

PROG-053 User AX is not running

Causa: La task utente di processo non è stata eseguita.
Rimedio: Abilitare la task utente di processo prima di eseguire l'applicazione.

PROG-054 FWD released while running (%s^7)

Causa: Il pulsante FWD è stato rilasciato mentre il programma era in esecuzione.
Rimedio: Tenere premuto il tasto shift e premere FWD per riprendere l'esecuzione del programma.

PROG-055 BWD released while running (%s^7)

Causa: Il pulsante BWD è stato rilasciato mentre il programma era in esecuzione.
Rimedio: Tenere premuto il tasto shift e premere BWD per riprendere l'esecuzione del programma.

PROG-056 Motion data out is enable

Causa: La funzione per l'emissione dei dati di posizione è abilitata, ma lo è anche la funzione di blocco macchina.
Rimedio: Disabilitare la funzione per l'emissione dei dati di posizione nel menu TEST CYCLE.

PROG-057 Power Fail Recover memory is cleared

Causa: Il salvataggio di backup della memoria di esecuzione non è riuscito. Il sistema riprende il funzionamento automaticamente.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

PROG-058 Pause[P]

Causa: Il robot è in Pausa e utilizza l'opzione software M-TP. L'errore si presenta solo quando si utilizza l'opzione M-TP (J897).

Rimedio: Premere il pulsante OK, ripetere l'esecuzione del programma, oppure premere il pulsante di Servo-ON sulla tastiera di programmazione M-TP per eliminare questo messaggio di errore.

PROG-059 Abnormal communication[P]

Causa: La comunicazione con la tastiera di programmazione M-TP non è regolare. L'errore si presenta solo quando si utilizza l'opzione M-TP (J897).

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

PROG-060 Don't set FANUC's uframe[P]

Causa: Si è tentato di impostare un sistema di coordinate utente FANUC. L'errore si presenta solo quando si utilizza l'opzione M-TP (J897).

Rimedio: Quando si utilizza la tastiera di programmazione M-TP, non è consentito impostare sistemi di coordinate utente FANUC.

PROG-061 Set GD[%s][P]

Causa: La variabile GD utilizzata con il comando SHIFT-ON non è impostata ad alcun valore. L'errore si presenta solo quando si utilizza l'opzione M-TP (J897).

Rimedio: Impostare il valore della variabile GD.

PROG-062 Using in SHIFT-ON[P]

Causa: Questo messaggio è la causa dell'allarme PROG-61. L'errore si presenta solo quando si utilizza l'opzione M-TP (J897).

Rimedio: Impostare il valore della variabile GD.

PROG-063 Robot is moving by JOG

Causa: Questo allarme si presenta solo quando si utilizza la funzione PROGRAM/JOG OVERRIDE (J579). Il programma è stato eseguito durante il funzionamento in JOG.

Rimedio: Fermare il movimento in JOG.

4.14.10 Codici di allarme PTPG

PTPG-000 Paint Plug-In internal error

Causa: Questo errore è provocato da un problema interno che si è verificato nel software Paint Plug In. Questo allarme è quasi sempre causato dall'esecuzione, da parte delle traiettorie programmate, di funzioni non previste quando il software è stato sviluppato. Le ragioni possono essere: 1. La traiettoria di sigillatura è troppo veloce 2. Le istruzioni di sigillatura SS e SE sono troppo vicine tra loro 3. I tempi di ritardo o anticipazione specificati nella tabella dei parametri per la sigillatura sono eccessivi. 4. La CPU del robot è guasta.

Rimedio: Annotare il numero visualizzato nel messaggio di errore. Annotare con precisione le operazioni che il robot stava svolgendo nel momento in cui si è presentato l'allarme. Assicurarsi di includere: Il nome del programma, il numero di linea, la posizione del robot nella cella di lavoro, qualunque comunicazione I/O o di qualunque altro tipo, ed esattamente ciò che il robot stava facendo immediatamente prima che il problema si verificasse. Questo allarme si risolve solitamente eseguendo un avvio freddo (Cold Start) del controllore. Se tutto questo non porta alla soluzione, contattare FANUC.

PTPG-001 %s

Causa: Questo errore è provocato da un problema interno che si è verificato nel software Paint Plug In. Questo allarme è quasi sempre causato dall'esecuzione, da parte delle traiettorie programmate, di funzioni non previste quando il software è stato sviluppato. Le ragioni possono essere: 1. La traiettoria di sigillatura è troppo veloce 2. Le istruzioni di sigillatura SS e SE sono troppo vicine tra loro 3. I tempi di ritardo o anticipazione specificati nella tabella dei parametri per la sigillatura sono eccessivi. 4. La CPU del robot è guasta.

Rimedio: Annotare il numero visualizzato nel messaggio di errore. Annotare con precisione le operazioni che il robot stava svolgendo nel momento in cui si è presentato l'allarme. Assicurarsi di includere: Il nome del programma, il numero di linea, la posizione del robot nella cella di lavoro, qualunque comunicazione I/O o di qualunque altro tipo, ed esattamente ciò che il robot stava facendo immediatamente prima che il problema si verificasse. Questo allarme si risolve solitamente eseguendo un avvio freddo (Cold Start) del controllore. Se tutto questo non porta alla soluzione, contattare FANUC.

PTPG-002 Karel Application Task Failure

Causa: Una task di importanza critica richiesta per l'utilizzo del software Paint Plug In non esiste o non è in esecuzione.

Rimedio: Contattare il servizio assistenza FANUC.

PTPG-003 Missing %s TP program

Causa: Un'istruzione evento è stata richiamata (PPS[x] o PPE), ma il programma TP corrispondente non è stato caricato. Questo ha fatto sì che il software Paint Plug In interrompesse l'esecuzione del Job.

Rimedio: Assicurarsi che il programma TP mancante sia caricato.

PTPG-004 Critical IO is invalid

Causa: Questo allarme è solitamente causato da un guasto nel sistema.

Rimedio: Verificare le istruzioni TP. Spegnere e riaccendere il controllore.

PTPG-005 Index incorrect

Causa: Il valore dell'indice della tabella, specificato per l'esecuzione dell'istruzione corrente, non è valido.

Rimedio: Verificare il valore dell'indice specificato per l'istruzione.

PTPG-006 Job %s aborted

Causa: Il Job corrente è stato interrotto a causa di un errore fatale.

Rimedio: Rimuovere la causa di questo errore, che solitamente è generata immediatamente prima di questo allarme.

PTPG-007 %s:Invalid Group Mask

Causa: La maschera di selezione del gruppo di assi nell'intestazione del programma specificato è impostata.

Rimedio: Assicurarsi che la maschera di selezione dei gruppi di assi NON sia impostata per il programma specificato.

PTPG-008 %s:Unknown Paint Event

Causa: Il software Paint Plug In ha rilevato la presenza di un evento di verniciatura che ha provocato un allarme nel sistema.

Rimedio: Determinare la causa che ha portato all'esecuzione di questo evento non supportato.

PTPG-009 %s:Event TP Prog Timeout

Causa: L'elaborazione di un programma evento non è terminata entro il tempo massimo consentito.

Rimedio: Assicurarsi che la programmazione sia corretta.

PTPG-010 No PPE Instruction

Causa: Il software Paint Plug In ha rilevato la presenza di un'istruzione Paint Start(PPS[]) mancante della corrispondente istruzione Paint End (PPE).

Rimedio: Assicurarsi che l'istruzione PPE sia inserita prima della fine del Job.

PTPG-011 %s No PPS Instruction before PPE

Causa: Il software Paint Plug In ha rilevato la presenza di un'istruzione Paint End (PPE) mancante della corrispondente istruzione Paint Start(PPS[]).

Rimedio: Assicurarsi che l'istruzione PPS sia inserita prima dell’istruzione PPE.della fine del programma Job.

4.14.11 Codici di allarme PWD

PWD-001 Login (%s) %s
Causa: Un utente di livello Install ha avuto accesso al sistema.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-002 Logout (%s) %s
Causa: Un utente di livello Install ha interrotto il proprio accesso al sistema.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-007 Password Timeout (%s)
Causa: Un utente è stato escluso dall'accesso al sistema perché il tempo massimo consentito per la password è scaduto.
Rimedio: Ripetere l'accesso, se necessario. Modificare il valore di timeout se quello attuale è troppo breve.

PWD-008 Create program %s.TP
Causa: L'operatore ha creato un nuovo programma.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-009 Delete program %s.TP
Causa: Un programma è stato cancellato.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-010 Rename %s.TP as %s.TP
Causa: L'operatore ha cambiato il nome di un programma.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-011 Set %s.TP subtype from %s to %s
Causa: L'operatore ha cambiato il sottotipo di un programma. Ad esempio, un programma di tipo .TP è stato cambiato in una Macro (.MR).
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-012 Set %s.TP comment
Causa: Il commento ad un programma è stato modificato.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-013 Set %s.TP group mask
Causa: La maschera di selezione dei gruppi di assi associati ad un programma è stata modificata.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-014 Set %s.TP write protect on
Causa: Per il programma interessato è stata abilitata la protezione contro la scrittura. Questo aiuta ad evitare modifiche non volute ai programmi.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-015 Set %s.TP write protect off
Causa: Per il programma interessato è stata disabilitata la protezione contro la scrittura. Il programma può ora essere modificato.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-016 Set %s.TP ignore pause on
Causa: L'attributo che consente al programma di ignorare le richieste di messa in pausa è stato abilitato.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-017 Set %s.TP ignore pause off
Causa: L'attributo che consente al programma di ignorare le richieste di messa in pausa è stato disabilitato.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-018 Write line %d, %s.TP

Causa: Una linea del programma è stato modificata.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-019 Delete line %d, %s.TP

Causa: Una linea del programma è stata cancellata.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-020 Write pos %d, %s.TP

Causa: Una posizione nel programma è stata registrata.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-021 Delete pos %d, %s.TP

Causa: Una posizione del programma è stata cancellata.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-022 Renumber pos %d as %d, %s.TP

Causa: L'operatore ha rinumerato le posizioni di un programma.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-023 Set application data %s.TP

Causa: Per alcuni strumenti software, un programma potrebbe contenere dati relativi all'applicazione specifica. Questo messaggio indica che i dati sono stati modificati.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-024 Delete application data %s.TP

Causa: Per alcuni strumenti software un programma potrebbe contenere dati relativi all'applicazione specifica. Questo messaggio indica che alcuni dati sono stati cancellati.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-025 Load %s

Causa: Il file indicato è stato caricato.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-026 Load %s as Program %s

Causa: Il file indicato è stato caricato. Il nome del programma potrebbe essere differente da quello del file.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-027 Edit %s Sch %d %s

Causa: Una tabella di parametri è stata modificata. Premere il tasto HELP per avere maggiori informazioni.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-028 Copy %s Sch %d to %d

Causa: I dati di una tabella sono stati copiati in un'altra tabella.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-029 Clear %s Sch %d

Causa: I valori contenuti nella tabella sono stati azzerati.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-030 (%s to %s)%s

Causa: Questo messaggio è utilizzato per fornire informazioni dettagliate per l'allarme PWD-027. Ad esempio: PWD -027 Edit Weld Sch 1 Voltage PWD -030 (24.0 to 25.0) Volts
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-031 QUICK MENUS forced

Causa: Il livello di autorizzazione che si ottiene con la password di tipo Operator non consente di avere accesso ai menu FULL. Si è verificato un timeout oppure un operatore ha perso il proprio accesso al sistema.

Rimedio: Premere il tasto MENU e selezionare la voce SETUP PASSWORDS. Accedere al sistema con livello di password Install, Setup o Program. Premere il tasto FCTN e selezionare la voce QUICK/FULL MENUS per tornare a visualizzare i menu completi (FULL).

PWD-032 Login (%s) %s from SMON

Causa: Un utente di livello Install ha avuto accesso al sistema da SMON.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-033 Login (%s) %s from KCL

Causa: Un utente di livello Install ha avuto accesso al sistema da KCL.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-034 Login (%s) %s from Teach Pendant

Causa: Un utente di livello Install ha avuto accesso al sistema dalla tastiera di programmazione.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-035 Login (%s) %s from CRT/Keyboard

Causa: Un utente di livello Install ha avuto accesso al sistema da CRT/tastiera.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-036 Logout (%s) %s from SMON

Causa: Un utente di livello Install ha interrotto il proprio accesso al sistema da SMON.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-037 Logout (%s) %s from KCL

Causa: Un utente di livello Install ha interrotto il proprio accesso al sistema da SMON.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-038 Logout (%s) %s from Teach Pendant

Causa: Un utente di livello Install ha interrotto il proprio accesso al sistema da SMON.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-039 Logout (%s) %s from CRT/Keyboard

Causa: Un utente di livello Install ha interrotto il proprio accesso al sistema da SMON.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-050 Pwd Timeout (%s) from SMON

Causa: Un utente è stato escluso dall'accesso al sistema da SMON perché il tempo massimo consentito per la password è scaduto.

Rimedio: Ripetere l'accesso, se necessario. Modificare il valore di timeout se quello attuale è troppo breve.

PWD-051 Pwd Timeout (%s) from KCL

Causa: Un utente è stato escluso dall'accesso al sistema da KCL perché il tempo massimo consentito per la password è scaduto.

Rimedio: Ripetere l'accesso, se necessario. Modificare il valore di timeout se quello attuale è troppo breve.

PWD-052 Pwd Timeout (%s) from Teach Pendant

Causa: Un utente è stato escluso dall'accesso al sistema dalla tastiera di programmazione perché il tempo massimo consentito per la password è scaduto.

Rimedio: Ripetere l'accesso, se necessario. Modificare il valore di timeout se quello attuale è troppo breve.

PWD-053 Pwd Timeout (%s) from CRT/Keyboard

Causa: Un utente è stato escluso dall'accesso al sistema da CRT/tastiera perché il tempo massimo consentito per la password è scaduto.

Rimedio: Ripetere l'accesso, se necessario. Modificare il valore di timeout se quello attuale è troppo breve.

PWD-054 Login (%s) %s from Internet

Causa: Un utente di livello Install ha avuto accesso al sistema da Internet.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-055 Logout (%s) %s from Internet

Causa: Un utente di livello Install ha interrotto il proprio accesso al sistema da Internet.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-060 Pwd Timeout (%s) from Internet

Causa: Un utente è stato escluso dall'accesso al sistema da Internet perché il tempo massimo consentito per la password è scaduto.

Rimedio: Ripetere l'accesso, se necessario. Modificare il valore di timeout se quello attuale è troppo breve.

PWD-061 FULL MENUS forced

Causa: Come risultato di un accesso da parte di un operatore, i menu a disposizione sulla tastiera di programmazione sono quelli FULL , invece di quelli QUICK.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-062 Login from USB device is cancelled

Causa: L'accesso da questo dispositivo non è possibile.

Rimedio: Verificare il codice dell'allarme.

PWD-063 User (%s) already logged in

Causa: Un altro operatore ha già avuto accesso al sistema da questo dispositivo.

Rimedio: Interrompere l'accesso dell'altro operatore.

PWD-064 User (%s) time extended

Causa: Il tempo massimo consentito all'accesso al sistema con password è stato esteso.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

PWD-065 Password USB device inserted

Causa: Un dispositivo USB contenente la password è stato inserito nel sistema.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-066 Bad password data

Causa: Le cause per questo allarme possono essere due. La prima è che il dispositivo USB contenente la password ha il nome utente e la password non corretti. Questo è il codice di causa per l'allarme PWD -062 Login from USB device is cancelled. La seconda è che il file di configurazione della password, FRS:PASSWORD.DT, non è corretto.

Rimedio: Per la prima causa, verificare il dispositivo USB con la password. L'utente di livello Install potrebbe essere chiamato ad aggiungere un nome utente e una password dal menu SETUP, Passwords. Per la seconda causa, l'utente di livello Install deve importare un file di configurazione di password corretto utilizzando il menu SETUP, Passwords. Questo file sostituirà FRS:PASSWORD.DT. E' in formato binario come protezione. Potrebbe essere avvenuto il caricamento di un file non valido perché è stato effettuato un tentativo di violazione del sistema delle password.

PWD-067 Edit operation not allowed

Causa: Si è tentato di eseguire un'operazione protetta da password.

Rimedio: L'accesso al sistema deve essere effettuato dal menu SETUP, Passwords. Se l'operazione non è consentita, potrebbe rendersi necessario richiedere all'utente di livello Install una variazione al livello di accesso di cui si dispone.

PWD-068 Menu access is not allowed

Causa: Si è tentato di visualizzare un menu protetto da password.

Rimedio: L'accesso al sistema deve essere effettuato dal menu SETUP, Passwords. Se l'operazione non è consentita, potrebbe rendersi necessario richiedere all'utente di livello Install una variazione al livello di accesso di cui si dispone.

PWD-069 Operation password protected

Causa: Si è tentato di eseguire un'operazione protetta da password.

Rimedio: L'accesso al sistema deve essere effettuato dal menu SETUP, Passwords. Se l'operazione non è consentita, potrebbe rendersi necessario richiedere all'utente di livello Install una variazione al livello di accesso di cui si dispone.

PWD-070 Passwords disabled

Causa: Le password sono state disabilitate.

Rimedio: Per abilitare le password, richiamare il menu SETUP, Passwords, premere il tasto LOGIN e reimmettere la password per il livello Install.

PWD-071 Protected in TP disable

Causa: Questa operazione è protetta, quando la tastiera di programmazione è disabilitata, dalla funzione di accesso automatico con password.

Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione.

PWD-072 Protected in AUTO mode

Causa: Questa operazione è protetta, quando il modo di funzionamento è AUTO, dalla funzione di accesso automatico con password.

Rimedio: Commutare il modo di funzionamento a T1 o T2.

PWD-073 Auto login (%s) %s

Causa: Ha avuto luogo un accesso automatico.

Rimedio: Nessuno.

PWD-074 Auto logout (%s) %s

Causa: Ha avuto luogo l'interruzione automatica di un accesso.

Rimedio: Nessuno.

PWD-075 Set %s.TP Storage to %d

Causa: L'operatore ha cambiato il tipo di memoria in cui deve risiedere il programma.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-076 Protected by $AUTOLOGIN

Causa: L'operazione è impedita dalla variabile di sistema $AUTOLOGIN.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-077 USB login (%s)

Causa: L'utente %s ha effettuato l'accesso al sistema utilizzando la funzione USB device password.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-089 Edit E x WP y1 z1 Sch y2 z2

Causa: Il parametro z2 della procedura di saldatura y1 / tabella di saldatura y2 dell'apparecchiatura di saldatura x è stato modificato.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-090 Copy E x WP y1 z Sch y2 to y3

Causa: La tabella dei parametri di saldatura y2 della procedura di saldatura y1 nell'apparecchiatura di saldatura x viene copiata nella tabella dei parametri di saldatura y3.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-091 Clear E x WP y1 z Sch y2

Causa: La tabella dei parametri di saldatura y2 della procedura di saldatura y1 nell'apparecchiatura di saldatura x viene azzerata (inizializzata).

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-092 Create E x WP y

Causa: La procedura di saldatura y nell'apparecchiatura di saldatura x viene creata.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-093 Copy E x WP y1 to y2

Causa: La procedura di saldatura y1 nell'apparecchiatura di saldatura viene copiata nella procedura di saldatura y2.

Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-094 Delete E x WP y

Causa: La procedura di saldatura y nell'apparecchiatura di saldatura x viene cancellata.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-095 Accept E x WP y1 z1 Sch y2 z2

Causa: Il contenuto delle modifiche apportate al parametro z2 della procedura di saldatura y1 / procedura di saldatura y2 nell'apparecchiatura di saldatura x è accettato dall'operatore con livello di accesso maggiore di SETUP.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-096 Reject E x WP y1 z1 Sch y2 z2

Causa: Il contenuto delle modifiche apportate al parametro z2 della procedura di saldatura y1 / procedura di saldatura y2 nell'apparecchiatura di saldatura x è rifiutato dall'operatore con livello di accesso maggiore di SETUP.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-097 Edit E x WP y z

Causa: Il contenuto delle modifiche di z viene eseguito per la procedura di saldatura y nell'apparecchiatura di saldatura x.
Rimedio: Questo è un messaggio informativo che serve per tenere traccia delle operazioni effettuate dagli operatori.

PWD-098 Invalid password

Causa: La password non è valida.
Rimedio: Introdurre una password corretta.

4.15 Q

4.15.1 Codici di allarme QMGR

QMGR-001 Queue is full

Causa: Si è tentato di aggiungere un elemento ad una coda che, però, è piena.
Rimedio: Utilizzare l'istruzione GET_QUEUE per rimuovere elementi dalla coda oppure aumentarne la dimensione con l'istruzione INIT_QUEUE.

QMGR-002 Queue is empty

Causa: Si è tentato di eseguire un'istruzione GET_QUEUE per una coda che, però, è vuota. Questa situazione si verifica quando non sono mai stati inseriti elementi nella cosa oppure quando sono stati tutti estratti con chiamate all'istruzione GET_QUEUE precedenti.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

QMGR-003 Bad sequence no

Causa: Per richiamare le istruzioni INSERT_QUEUE o DELETE_QUEUE è stato utilizzato un numero di sequenza non valido. Il valore utilizzato potrebbe essere inferiore a 1 o superiore al numero di sequenza dell'ultimo elemento immesso nella coda.
Rimedio: Modificare il numero di sequenza.

QMGR-004 Bad n_skip value

Causa: Il parametro n_skip nella chiamata all'istruzione COPY_QUEUE è inferiore a 0.
Rimedio: Utilizzare un valore pari a zero o, comunque, positivo.

4.16 R

4.16.1 Codici di allarme RIPE

RIPE-001 Time is resynchronized

Causa: La sincronizzazione della rete di sistema è stata perduta. Il sistema ha corretto automaticamente la situazione.
Rimedio: Se questo messaggio continua ad essere visualizzato, è necessario verificare la correttezza della configurazione del cablaggio della rete e delle varie impostazioni. Solitamente questo errore si verifica alla riaccensione di un controllore che era parte della rete.

RIPE-002 FRS:ROSIPCFG.XML not found

Causa: La sincronizzazione della rete di sistema è stata perduta, ma il sistema ha corretto automaticamente la situazione.
Rimedio: Se questo messaggio continua ad essere visualizzato, è necessario verificare la correttezza della configurazione della rete e delle varie impostazioni.

RIPE-003 FRS:ROSIPCFG.XML has %d warnings

Causa: La sintassi del file ROSIPCFG.XML non è corretta.
Rimedio: Fare riferimento al file TD:RIPINIT.TXT per avere informazioni dettagliate sui messaggi di errore e sulle modalità di loro correzione.

RIPE-004 Tracking error

Causa: Si è presentato un allarme interno.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

RIPE-005 %s bad configuration

Causa: Il file rosipcfg.xml è differente sui vari robot che sono parte dell'anello.
Rimedio: Assicurarsi che tutti i controllori abbiano lo stesso identico file rosipcfg.xml.

RIPE-006 Bad destination CPU ID

Causa: Si è presentato un allarme interno.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

RIPE-007 %s is offline

Causa: Questo messaggio notifica che un robot è andato OFFLINE. Questo errore viene visualizzato ogni volta che il robot viene spento o scollegato.
Rimedio: Nessuno.

RIPE-008 %s is online

Causa: Questo messaggio notifica che un robot è andato OFFLINE. Questo errore viene visualizzato ogni volta che il robot viene acceso o collegato.
Rimedio: Nessuno.

RIPE-009 Member data is updated

Causa: I dati relativi ad un membro della rete sono stati aggiornati. Questo messaggio viene visualizzato solo in un sistema che non sia stato sincronizzato automaticamente.
Rimedio: Nessuno.

RIPE-010 %s has been reset

Causa: Sul robot indicato il protocollo è stato resettato. Questa potrebbe essere la causa di altri errori.
Rimedio: Nessuno.

RIPE-011 This robot is not in the ring

Causa: L'indirizzo IP di questo robot non esiste nel file FRS:ROSIPCFG.XML.
Rimedio: La configurazione deve includere gli indirizzi IP corretti.

RIPE-012 Initial time synchronization

Causa: Il sistema ha eseguito la sincronizzazione iniziale con la rete. Questo messaggio viene visualizzato quando tutti i robot sono stati accesi,

Rimedio: Nessuno.

RIPE-013 Robot not found in ring data

Causa: Un robot specificato in una destinazione non è parte dell'anello definito nel file ROSIPCFG.XML.

Rimedio: La configurazione deve includere i dati di tutti i robot che fanno parte dell'anello.

RIPE-014 Packet is too large

Causa: Il sistema ha tentato di inviare un pacchetto di dati di dimensioni eccessive. Il limite massimo è pari a 1472 byte.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

RIPE-015 Packet cannot round trip

Causa: Un pacchetto di dati inviato a tutti i robot non può essere un pacchetto di chiusura dell'anello.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

RIPE-016 Robot time not synchronized

Causa: Prima che la rete fosse sincronizzata, è stata effettuata una richiesta di tick.

Rimedio: Attendere che appaia il messaggio che indica l'avvenuta sincronizzazione della rete prima di richiedere un valore di tick.

4.16.2 Codici di allarme ROUT

ROUT-022 Bad index in ORD

Causa: La funzione ORD è stata richiamata con un numero non corretto.

Rimedio: Specificare un numero inferiore alla lunghezza della stringa.

ROUT-023 Bad index in SUBSTR

Causa: La funzione SUBSTR è stata richiamata con un indice non corretto.

Rimedio: Specificare un numero inferiore alla lunghezza della stringa.

ROUT-024 SUBSTR length less than 0

Causa: La funzione SUBSTR è stata richiamata con un argomento avente lunghezza non corretta.

Rimedio: Specificare un valore di lunghezza positivo.

ROUT-025 Illegal semaphore number

Causa: Il numero specificato per il semaforo non è corretto.

Rimedio: Inserire un numero compreso tra 1 e 32.

ROUT-026 Illegal group number

Causa: Il numero di gruppo di assi specificato non è valido.

Rimedio: Specificare un numero di gruppo di assi valido.

ROUT-027 String size not big enough

Causa: La variabile stringa specificata non è abbastanza lunga per contenere i dati ritornati dalla routine.

Rimedio: Specificare una stringa di lunghezza superiore.

ROUT-028 Illegal file attribute number

Causa: Il numero d'attributo specificato per il file non è valido.

Rimedio: Specificare un numero di attributo valido.

ROUT-029 Illegal file attribute value

Causa: Il valore specificato per l'attributo per il file non è valido.

Rimedio: Specificare un valore di attributo valido.

ROUT-030 Non existent register number
Causa: Il registro specificato dall'indice non esiste.
Rimedio: Specificare un numero identificativo di registro valido.

ROUT-031 Illegal register type
Causa: Il tipo di registro specificato non è valido.
Rimedio: Specificare il tipo di registro corretto per l'operazione.

ROUT-032 Position type mismach
Causa: Il tipo di posizione non è corretto per l'operazione svolta.
Rimedio: Specificare il tipo di posizione corretto.

ROUT-033 Illegal attribute type
Causa: Il numero di attributo specificato non è valido.
Rimedio: Specificare un numero di attributo valido.

ROUT-034 Not a TPE program
Causa: Il tipo di programma specificato non è TP.
Rimedio: Specificare un programma diverso da KAREL.

ROUT-035 Value is out of range
Causa: Il valore specificato non è entro i limiti consentiti..
Rimedio: Specificare un valore che sia entro i limiti prescritti.

ROUT-036 Illegal port id value
Causa: Il codice identificativo specificato per la porta non è corretto.
Rimedio: Specificare un codice identificativo valido per la porta.

ROUT-037 Bad TPE header size
Causa: Il valore utilizzato in SET_HEAD_TPE per bfr_size non è valido.
Rimedio: Utilizzare un valore di buffer tra 1 e 255.

ROUT-038 Uninitialized TPE position
Causa: Si è tentato di accedere, da un programma TPE, ai valori contenuti in una posizione senza che fossero stati registrati.
Rimedio: Registrare i dati di posizione utilizzando la funzione TPP TOUCHUP.

ROUT-039 Executing motion exists
Causa: Non è possibile svincolare il gruppo di assi mentre è in esecuzione un movimento.
Rimedio: Attendere la fine dei movimenti.

ROUT-040 Stopped motion exists
Causa: Non è possibile svincolare il gruppo di assi mentre è vi sono movimenti in stato di stop.
Rimedio: Riprendere l'esecuzione dei movimenti ed attendere il loro completamento.

ROUT-041 Dym. disp. var. not static
Causa: La variabile designata ad essere visualizzata in modo dinamico non è di tipo statico. Il parametro potrebbe essere stato definito come locale o come costante. Questo tipo di parametri non possono essere visualizzati dalla funzione INI_DYN_DIS.
Rimedio: Effettuare una copia della costante o della variabile locale su una variabile statica ed utilizzare quest'ultima per la visualizzazione con la funzione INI_DYN_DIS*.

ROUT-042 TPE parameters do not exist
Causa: L'argomento non esiste.
Rimedio: Controllare l'inserimento degli argomenti per la chiamata di un sotto-programma da un programma TP.

ROUT-043 TPE parameter %s wrong data type
Causa: Il tipo di dati del parametro non coincide con l'argomento previsto per la funzione CALL/MACRO.
Rimedio: Controllare l'inserimento degli argomenti per la chiamata di un sotto-programma da un programma TP.

ROUT-044 Tag name too long

Causa: Il nome di tag utilizzato per richiamare le funzioni MSG_CONNECT, MSG_DISCO o MSG_PING era troppo lungo.
Rimedio: Il nome della tag non deve essere più lungo di 12 caratteri.

ROUT-045 Dictionary name too long

Causa: Il nome del dizionario passato all'istruzione KAREL è troppo lungo.
Rimedio: Utilizzare un nome lungo al massimo 4 caratteri.

ROUT-046 Option array not initialized

Causa: L'array opzionale, utilizzato per la chiamata alle funzioni apnd_mtn_opt, write_xyzwpr o write_joint, contiene dati non inizializzati.
Rimedio: Inizializzare l'array richiamando la funzione INIT_MTN_OPT.

ROUT-047 Stream buffer full

Causa: Il buffer per il programma contenente l'istruzione stream è pieno.
Rimedio: Attendere l'esecuzione del programma di stream per completare ulteriori istruzioni e, poi, ritentare l'operazione.

ROUT-048 Stream not active

Causa: Il programma di stream non è attualmente in esecuzione.
Rimedio: Richiamare la funzione su un programma stream attivo.

ROUT-049 Invalid motion options

Causa: I dati, relativi alle opzioni di movimento, forniti nella chiamata alla routine di scrittura del movimento, non sono validi, oppure non corrispondono al tipo di movimento specificato.
Rimedio: Inizializzare ed assegnare il valore corretto alle opzioni di movimento,

ROUT-050 SET comment builtin string too long

Causa: La stringa passata come commento da passare a un richiamo built-in a SET comment è più lunga di 16 caratteri. La stringa è stata troncata ad una lunghezza pari a 16 caratteri.
Rimedio: Limitare la lunghezza della stringa ad un massimo di 16 caratteri.

4.16.3 Codici di allarme RPC

RPC-001 Can't encode arguments

Causa: Il client non è riuscito a codificare i suoi argomenti in una chiamata ad una procedura remota.
Rimedio: Verificare il codice dell'allarme.

RPC-002 Can't decode result

Causa: Il client non è riuscito a decodificare i risultati di una chiamata ad una procedura remota.
Rimedio: Verificare il codice dell'allarme.

RPC-003 Unable to send

Causa: Il client non è riuscito ad inviare i dati per una chiamata ad una procedura remota.
Rimedio: Verificare il codice dell'allarme.

RPC-004 Unable to receive

Causa: Il client non è riuscito a ricevere i dati da una chiamata ad una procedura remota.
Rimedio: Verificare il codice dell'allarme.

RPC-005 Call timed out

Causa: Il tempo di attesa, da parte del client di una risposta da una chiamata ad una procedura remota, ha superato limite massimo concesso.
Rimedio: Verificare la connessione del server.

RPC-006 Incompatible versions of RPC

Causa: Il server ha ricevuto una versione troppo vecchia del protocollo RPC.
Rimedio: Aggiornare il software del client in modo che utilizzi la stessa versione del server.

RPC-007 Authentication error

Causa: Il client o il server hanno ricevuto una chiamata non autorizzata ad una procedura remota.
Rimedio: Verificare il codice dell'allarme.

RPC-008 Program unavailable

Causa: Il server ha ricevuto una chiamata ad una procedura remota per un programma che non supporta.
Rimedio: Aggiornare il software del server.

RPC-009 Program/version mismatch

Causa: Il server ha ricevuto una chiamata ad una procedura remota che utilizza la versione non corretta di un programma.
Rimedio: Aggiornare il software del client e del server.

RPC-010 Procedure unavailable

Causa: Il server ha ricevuto una chiamata ad una procedura remota per una procedura non supportata.
Rimedio: Aggiornare il software del server.

RPC-011 Server can't decode arguments

Causa: Il server non è riuscito a decodificare gli argomenti di una chiamata ad una procedura remota.
Rimedio: Verificare il software del client.

RPC-013 Unknown host

Causa: Il client non è riuscito a determinare il server per una chiamata ad una procedura remota.
Rimedio: Verificare le variabili di sistema che configurano il server RPC offline.

RPC-016 Remote procedure call failed

Causa: La chiamata della procedura remota non è riuscita.
Rimedio: Verificare il codice dell'allarme.

RPC-018 Low = %d, High = %d

Causa: Il server ha ricevuto una chiamata ad una procedura remota che utilizza la versione non corretta di un programma. Il sistema visualizza le versioni supportate.
Rimedio: Aggiornare il software del client e del server.

RPC-019 PC Interface option not loaded

Causa: Questa operazione richiede che l'opzione PC Interface sia caricata nel controllore.
Rimedio: Installare l'opzione software PC Interface nel controllore. Codici di allarme RPM

4.16.4 Codici di allarme RPM

RPM-001 n_buffers invalid

Causa: Il valore contenuto nella variabile di sistema $RPM_CONFIG.$N_BUFFERS non è corretto.
Rimedio: Impostare il valore della variabile $RPM_CONFIG.$N_BUFFERS tra 1 e 100.

RPM-002 record_size invalid

Causa: Il valore contenuto nella variabile di sistema $RPM_CONFIG.$DATA_SIZE non è corretto.
Rimedio: Impostare il valore della variabile $RPM_CONFIG.$DATA_SIZE tra 4 e 32.

RPM-005 memory allocation failed

Causa: Non è disponibile sufficiente memoria CMOS libera per eseguire questo segmento di saldatura a passata multipla.
Rimedio: Aumentare la memoria CMOS disponibile, cancellando i programmi TPE non utilizzati. In alternativa aumentare il valore di picco in modo che la funzione RPM non necessiti di una grande quantità di memoria CMOS.

RPM-009 segment not in buffer

Causa: Si è tentato di eseguire una saldatura a passata multipla che non è stata registrata nel buffer specificato.
Rimedio: Verificare che la voce RECORD sia attiva per questo segmento ed utilizzare il numero di buffer corretto.

RPM-013 invalid buffer no

Causa: Il numero di buffer specificato non è corretto.
Rimedio: Utilizzare un numero di buffer compreso tra 1 ed il valore contenuto nella variabile di sistema $RPM_CONFIG.$N_BUFFERS.

RPM-014 record not stored

Causa: Questo segmento non è stato registrato.
Rimedio: Programmare di nuovo tutta la traiettoria.

RPM-020 read record not stored

Causa: Il sistema non ha trovato dati salvati per questo segmento di saldatura a passata multipla.
Rimedio: Verificare il numero di posizioni o ripetere la programmazione delle posizioni.

RPM-026 Pitch value too small.

Causa: Il valore di picco (contenuto nella variabile di sistema $RPM_PG.$PITCH) è troppo piccolo.
Rimedio: Il valore di picco (contenuto nella variabile di sistema $RPM_PG.$PITCH) non deve essere inferiore a 100.

RPM-027 Illegal arc instruction.

Causa: Si è utilizzata un'istruzione Arc Start individuale.
Rimedio: L'istruzione Arc Start deve essere inserita insieme ad un'istruzione di movimento.

RPM-028 Segment too short

Causa: Il segmento per la saldatura a passata multipla ha lunghezza zero oppure è comunque troppo corto.
Rimedio: Non è consentito definire segmenti di saldatura a passata multipla aventi lunghezza pari a zero.

RPM-039 Incompatible RPM data:nonCD/CD

Causa: I dati che riguardano la saldatura a passata multipla contengono informazioni relative al movimento coordinato con posizionatore, ma il programma TP non prevede alcun movimento coordinato. In alternativa, il programma TP contiene istruzioni di movimento coordinato con posizionatore, ma i dati che riguardano la saldatura a passata multipla non contemplano alcun movimento coordinato.
Rimedio: Utilizzare lo stesso tipo di movimento (coordinato oppure non coordinato) sia per la funzione TAST, sia per la saldatura a passata multipla.

RPM-050 Max segment limit

Causa: Nella registrazione è stato raggiunto il numero massimo di segmenti.
Rimedio: Controllare la lunghezza dei segmenti e aumentarla.

RPM-051 Stationary trk disabled

Causa: La funzione Stationary track è disabilitata.
Rimedio: Abilitare la funzione Stationary track .

4.16.5 Codici di allarme RTCP

RTCP-001 Wrist Joint is not allow

Causa: Per i movimenti in RTCP, la ripresa dell'esecuzione con orientamento di tipo WristJoint non è consentita.
Rimedio: Assegnare alla variabile di sistema $MCR_GRP[*].$RSM_ORIENT il valore 1 (OR_RS_WORLD).

RTCP-002 VRTCP not calibrated

Causa: Sistema di coordinate utensile non valido per VRTCP.
Rimedio: Modificare il sistema di coordinate utensile per VRTCP.

RTCP-003 VRTCP Invalid UTool No.

Causa: Alcuni VRTCP si riferiscono allo stesso numero di gruppo Leader di assi.
Rimedio: Utilizzare un numero diverso di gruppo Leader di assi.

RTCP-004 VRTCP overlapped Leader Group

Causa: Alcuni VRTCP si riferiscono allo stesso numero di TCP Remoto.
Rimedio: Utilizzare un numero diverso di TCP Remoto.

RTCP-005 VRTCP overlapped RTCP No.

Causa: Si è verificato un errore nella conversione da impulsi ad angolo.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start).

RTCP-006 VRTCP pulse to angle conv.

Causa: Si è verificato un errore nella conversione da impulsi ad angolo.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start).

RTCP-007 DRTCP use FINE for transition

Causa: Per una transizione DRTCP deve essere utilizzato il modo di terminazione FINE.
Rimedio: Cambiare il modo di terminazione a FINE per la linea di transizione.

RTCP-008 DRTCP Joint pos not allow

Causa: I dati registrati non possono essere in rappresentazione Joint per una linea DRTCP. Questa include la linea di transizione.
Rimedio: Ripetere la registrazione della posizione in modo Cartesiano.

RTCP-009 DRTCP Joint move not allow

Causa: I movimenti manuali relativi alle coordinate DRTCP non possono essere effettuati in Joint.
Rimedio: Utilizzare un movimento in cartesiano.

RTCP-010 DRTCP INC move not allow

Causa: La funzione DRTCP non consente l'utilizzo dell'istruzione INCremental.
Rimedio: Utilizzare posizioni registrate in modo assoluto.

RTCP-011 DRTCP Internal Error 1

Causa: Errore interno 1 della funzione DRTCP.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se l’allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

RTCP-012 DRTCP Internal Error 2

Causa: Errore interno 2 della funzione DRTCP.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se l’allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

RTCP-013 DRTCP Internal Error 3

Causa: Errore interno 3 della funzione DRTCP.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

RTCP-014 RTCP not supported with COORD

Causa: Un programma contenente un'istruzione di movimento RTCP è stato eseguito quando nel controllore è caricata l'opzione software Coordinated Motion. La funzione RTCP non può essere utilizzata quando nel controllore è caricata l'opzione software Coordinated Motion.

Rimedio: Rimuovere l'istruzione di movimento RTCP dal programma TPE.

RTCP-015 Option+RTCP not supported

Causa: Questa opzione software (Weaving, Touch sensing, TAST, RPM, ecc.) è abilitata quando viene eseguito un movimento RTCP. La funzione RTCP non può essere utilizzata quando questa opzione è abilitata.

Rimedio: Rimuovere l'opzione RTCP dal programma TPE.

RTCP-017 DRTCP C move not allow

Causa: La funzione DRTCP non consente l'utilizzo di movimenti circolari.

Rimedio: Utilizzare un movimento di tipo Arc.

4.17 S

4.17.1 Codici di allarme SCIO

SCIO-003 Cannot teach any more.

Causa: Non è possibile aggiungere altre istruzioni su questa linea di programma. Le dimensioni del codice mnemonico eccedono il limiti massimo consentito per i dati che compongono una linea di programma.

Rimedio: Ridurre le dimensioni dell'istruzione, magari agendo sulla lunghezza della stringa eventualmente utilizzata come parametro.

SCIO-016 Prog uses un-installed option.

Causa: Il programma TPE in corso di caricamento utilizza un'opzione che non è installata nel controllore nel quale il programma sta per essere caricato.

Rimedio: Determinare quali opzioni sono installate nel controllore in cui il programma era stato salvato e che non sono presenti nel controllore di destinazione. Poi, nel controllore sorgente, verificare quali di esse sono utilizzate nel programma. Assumendo che le opzioni siano autorizzate per il controllore di destinazione, installare quelle necessarie. Se alcune di queste opzioni non sono autorizzate, potrebbe essere necessario evitare il loro utilizzo e salvare di nuovo il programma nel controllore di origine.

SCIO-020 LBL[%d] exists in line %d:

Causa: Questa etichetta esiste già su un'altra riga.

Rimedio: Specificare un numero di etichetta differente.

SCIO-030 JOINT motion in slave program

Causa: Il programma slave di Robot Link e quello slave alone non possono utilizzare istruzioni di movimento Joint.

Rimedio: Registrare un'istruzione di movimento Lineare o Circolare.

SCIO-031 JOINT position in slave program

Causa: Il programma slave di Robot Link e quello slave alone non possono utilizzare posizioni espresse in formato Joint.

Rimedio: Registrare la posizione con rappresentazione Cartesiana.

SCIO-032 Master UT mismatch

Causa: Il numero attuale di sistema di coordinate utensile del robot Master è differente da quello specificato alla voce Master Tool Number nelle informazioni di dettaglio del programma.

Rimedio: Cambiare il numero di sistema di coordinate utensile del robot Master, oppure cambiare il valore specificato alla voce Master Tool Number nelle informazioni di dettaglio del programma.

SCIO-033 Slave can have only one motion line

Causa: Il programma Slave di Robot Link può contenere una sola istruzione di movimento.

Rimedio: Registrare una sola istruzione di movimento in un programma Slave di Robot Link.

SCIO-034 Illegal fn code of TUI FN instruction

Causa: In un'istruzione FN (TUI) il codice FN utilizzato non è valido.

Rimedio: Il programma potrebbe essere danneggiato. Il software di sistema potrebbe essere più vecchio di quello utilizzato al momento della creazione del programma. Cancellare il programma e crearne uno nuovo.

SCIO-036 Too many items in mixed logic line

Causa: Una linea in logica mista contiene troppi elementi.

Rimedio: Cancellare qualche elemento da questa linea.

SCIO-037 Invalid item in mixed logic line

Causa: Una linea in logica mista contiene un elemento non valido.

Rimedio: Cancellare l'elemento non valido da questa linea.

4.17.2 Codici di allarme SDTL

NOTA

La famiglia di allarmi SDTL si riferisce alle opzioni software System Design Tool (J738), Robot Setup Assistance (J737) e Trigonometric Function (J736).

SDTL-001 [STSTEPON] Single Step ON

Causa: La modalità STEP (passo-passo) è stata attivata dall'esecuzione del programma KAREL STSTEPON.PC.

Rimedio: Questo messaggio è solo un avviso. Non è necessaria alcuna azione.

SDTL-002 [STSTEPOF] Single Step OFF

Causa: La modalità STEP (passo-passo) è stata disattivata dall'esecuzione del programma KAREL STSTEPOF.PC.

Rimedio: Questo messaggio è solo un avviso. Non è necessaria alcuna azione.

SDTL-003 No English dictionary

Causa: Il programma KAREL che attiva la lingua Inglese (STLANGEG.PC) è stato eseguito, ma nel controllore non è presente il dizionario Inglese.

Rimedio: Aggiungere l'ordine del dizionario inglese.

SDTL-004 No Japanese dictionary

Causa: Il programma KAREL che attiva la lingua Giapponese (STLANGJP.PC) è stato eseguito, ma nel controllore non è presente il dizionario Giapponese.

Rimedio: Aggiungere l'ordine del dizionario giapponese.

SDTL-005 Changed to English

Causa: Il programma KAREL che attiva la lingua Inglese (STLANGEG.PC) è stato eseguito correttamente. Il dizionario utilizzato dal sistema è ora quello Inglese.

Rimedio: Questo messaggio è solo un avviso. Non è necessaria alcuna azione.

SDTL-006 Changed to Japanese

Causa: Il programma KAREL che attiva la lingua Giapponese (STLANGJP.PC) è stato eseguito correttamente. Il dizionario utilizzato dal sistema è ora quello Giapponese.

Rimedio: Questo messaggio è solo un avviso. Non è necessaria alcuna azione.

SDTL-007 Invalid file list

Causa: Un programma di assistenza per la memoria TPP (EXT_DEL.PC, EXT_SAVE.PC, EXT_LOAD.PC) è stato eseguito, ma la lista dei file è in un formato non valido.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SDTL-008 :\ not found

Causa: La coppia di caratteri :\ non è presente nel parametro e, quindi, il dispositivo esterno non è stato riconosciuto. Questa è la causa dell'allarme SDTL-007.

Rimedio: Inserire i caratteri :\ dopo il nome del dispositivo esterno, come ad esempio MC:\.

SDTL-009 Too long name

Causa: Il parametro ha lunghezza eccessiva. Questa è la causa dell'allarme SDTL-007.

Rimedio: La lunghezza massima del parametro deve essere inferiore a 24 caratteri.

SDTL-010 No name

Causa: Il parametro specificato è NULL. Questa è la causa dell'allarme SDTL-007.

Rimedio: Immettere il parametro in modo corretto.

SDTL-011 TPE parameter %s wrong data type

Causa: Un programma di assistenza per la memoria TPP (EXT_DEL.PC, EXT_SAVE.PC, EXT_LOAD.PC) è stato eseguito, ma il tipo del parametro specificato non è valido.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SDTL-012 Not STRING

Causa: Il tipo di parametro utilizzato non è STRING. Questa è la causa dell'allarme SDTL-011.

Rimedio: Utilizzare un parametro di tipo STRING.

SDTL-013 Not INTEGER

Causa: Il parametro utilizzato non è di tipo INTEGER. Questa è la causa dell'allarme SDTL-011.

Rimedio: Utilizzare un parametro di tipo INTEGER.

SDTL-014 Not REAL

Causa: Il tipo di parametro utilizzato non è REAL. Questa è la causa dell'allarme SDTL-011.

Rimedio: Utilizzare un parametro di tipo REAL.

SDTL-015 %s not found

Causa: Un programma di assistenza per la memoria TPP (EXT_SAVE.PC, EXT_LOAD.PC) è stato eseguito, ma il programma TPE indicato nella lista dei file non è presente.

Rimedio: Verificare se il programma TPE esiste oppure no.

SDTL-016 Failed to save %s

Causa: Un programma di assistenza per la memoria TPP (EXT_SAVE.PC) è stato eseguito, ma il programma TPE indicato nella lista dei file non è stato salvato.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SDTL-017 Failed to load %s

Causa: Un programma di assistenza per la memoria TPP (EXT_LOAD.PC) è stato eseguito, ma il programma TPE indicato nella lista dei file non è stato caricato.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SDTL-018 Failed to delete %s

Causa: Un programma di assistenza per la memoria TPP (EXT_DEL.PC) è stato eseguito, ma il programma TPE indicato nella lista dei file non è stato cancellato.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SDTL-019 %s not found

Causa: Un programma di assistenza per la memoria TPP (EXT_DEL.PC, EXT_SAVE.PC, EXT_LOAD.PC) è stato eseguito, ma la lista dei file specificata non è stata trovata.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SDTL-020 File reading error

Causa: Un programma di assistenza per la memoria TPP (EXT_DEL.PC, EXT_SAVE.PC, EXT_LOAD.PC) è stato eseguito, ma la lettura della lista dei file specificata non è riuscita.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SDTL-021 TPE parameter not exist

Causa: Un programma di assistenza per la memoria TPP (EXT_DEL.PC, EXT_SAVE.PC, EXT_LOAD.PC) è stato eseguito, ma il parametro specificato non è stato trovato.

Rimedio: Verificare che il nome del parametro sia corretto.

SDTL-029 Failed to set to register

Causa: I programmi per la verifica della posizione reale (GTCURCUR.PC), per la lettura della corrente massima (GTMAXCUR.PC), per la lettura della posizione reale (GTRELPOS.PC) o per la scrittura della posizione attuale in un registro (STPOSREG.PC) non possono impostare un valore in un registro specificato dall'argomento.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa e adottare il rimedio per quella causa.

SDTL-030 Failed to set to position register

Causa: Il programma che esegue la scrittura della posizione attuale in un registro di posizione (STPOSPRG.PC) non ha potuto scrivere il valore in un registro posizione.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa e rimuovere quest'ultima.

SDTL-031 Failed to get the robot position

Causa: Il programma per la lettura della posizione reale (GTRELPOS.PC) non è riuscito a leggere la posizione attuale del robot.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa e rimuovere quest'ultima. Se il codice di causa non è visualizzato, il rapporto di riduzione dell'asse esteso potrebbe non essere corretto.

SDTL-032 Failed to get max current

Causa: Il programma per la lettura del valore di corrente massimo (GTMAXCUR.PC) non è riuscito a leggere la corrente massima.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa e rimuovere quest'ultima.

SDTL-033 Failed converting to REAL value

Causa: Il programma che scrive la posizione corrente in un registro (STPOSREG.PC) non è riuscito a convertire la posizione in valori reali.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa e rimuovere quest'ultima.

SDTL-034 STOP.G Failed to get TPE parameter %s

Causa: I programmi per la verifica della posizione reale (GTCURCUR.PC), per la lettura della corrente massima (GTMAXCUR.PC), per la lettura della posizione reale (GTRELPOS.PC), per la scrittura della posizione attuale in un registro (STPOSREG.PC), per la scrittura della posizione attuale in un registro stringa (STPOSPRG.PC), per la copia del file degli errori (ERFILECP.PC), per l'attivazione della protezione da scrittura (STWRPRT.PC) o per la disattivazione della protezione da scrittura (CRWRPRT.PC) non sono riusciti a leggere l'argomento.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa e rimuovere quest'ultima.

SDTL-035 TPE parameter %s wrong data type

Causa: I programmi per la verifica della posizione reale (GTCURCUR.PC), per la lettura della corrente massima (GTMAXCUR.PC), per la lettura della posizione reale (GTRELPOS.PC), per la scrittura della posizione attuale in un registro (STPOSREG.PC) o per scrittura della posizione attuale in un registro stringa (STPOSPRG.PC), non sono riusciti a leggere l'argomento.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa e rimuovere quest'ultima.

SDTL-036 Not STRING

Causa: Il parametro specificato non è valido. Questa è la causa dell'allarme SDTL-035.

Rimedio: Utilizzare un argomento di tipo stringa.

SDTL-037 Not INTEGER

Causa: Il parametro specificato non è un intero. Questa è la causa dell'allarme SDTL-035.
Rimedio: Utilizzare un argomento di tipo intero.

SDTL-038 Not REAL

Causa: L'argomento specificato non è un numero reale. Questa è la causa dell'allarme SDTL-035.
Rimedio: Utilizzare come argomento un numero reale.

SDTL-039 TPE parameter %s is out of range

Causa: Il parametro specificato per i programmi per la verifica della posizione reale (GTCURCUR.PC), per la lettura della corrente massima (GTMAXCUR.PC), per la lettura della posizione reale (GTRELPOS.PC), per la scrittura della posizione attuale in un registro (STPOSREG.PC) o per scrittura della posizione attuale in un registro stringa (STPOSPRG.PC), non è compreso nell'intervallo di validità previsto.
Rimedio: Immettere il parametro corretto.

SDTL-040 TPE parameter %s wrong data type

Causa: Il parametro specificato per il programma di conteggio delle collisioni rilevate (GTCDCNT.PC) è di un tipo non valido.
Rimedio: Immettere il parametro corretto.

SDTL-041 Not INTEGER

Causa: Il parametro specificato non è valido. Questa è la causa dell'allarme SDTL-040.
Rimedio: Utilizzare un parametro di tipo INTEGER.

SDTL-042 Illegal group number

Causa: Un parametro non valido è stato specificato come primo argomento (numero di gruppo di assi) passato al programma di conteggio delle collisioni rilevate (GTCDCNT.PC).
Rimedio: Immettere il numero corretto di gruppo di assi come primo parametro passato al programma in questione.

SDTL-043 Illegal axis number

Causa: Un parametro non valido è stato specificato come secondo argomento (numero di asse) passato al programma di conteggio delle collisioni rilevate (GTCDCNT.PC).
Rimedio: Immettere il numero corretto di asse come secondo parametro passato al programma in questione.

SDTL-044 String size not big enough

Causa: La stringa passata al programma che scrive una stringa in una variabile di sistema (STSYSSTR.PC) ha lunghezza eccessiva. Una parte di stringa del secondo parametro è scritta nella variabile di sistema specificata come primo parametro.
Rimedio: La lunghezza della stringa dipende dalle variabili di sistema. Utilizzare una stringa di lunghezza inferiore.

SDTL-045 Variable type is not compatible

Causa: Il tipo di variabile di sistema è differente rispetto a quello del parametro passato al programma per la scrittura di una stringa in una variabile di sistema (STSYSSTR.PC).
Rimedio: Utilizzare il tipo corretto di stringa.

SDTL-046 Illegal variable

Causa: Il parametro, passato come primo argomento al programma per la scrittura di una stringa in una variabile di sistema (STSYSSTR.PC), contiene il nome di una variabile di sistema non valida.
Rimedio: Utilizzare la variabile di sistema corretta. Verificare che il nome sia scritto correttamente e che non siano presenti spazi, che la variabile di sistema esista nel controllore, ecc.

SDTL-047 TPE parameter %s wrong data type

Causa: Il parametro, passato come primo argomento al programma per la scrittura di una stringa in una variabile di sistema (STSYSSTR.PC), è di un tipo non corretto.
Rimedio: Utilizzare la stringa o l'indice del registro stringa corretti come argomento per il programma.

SDTL-048 Wrong data type(Line %s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT. Nel file CSV è specificato un tipo di dato (identificatore) sbagliato.

Rimedio: Nel messaggio compare la linea del file specificato contenente il problema. E' visualizzata anche la stringa nella quale X_DYNDAT ha rilevato l'errore. Anche se la stringa è valida per X_DTCOPY, può non esserlo per X_DYNDAT. In realtà molti degli identificatori validi per X_DTCOPY non sono supportati da X_DYNDAT. Specificare un identificatore supportato da X_DYNDAT.

SDTL-049 Illegal terminator(Line %s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT. Alla fine di una linea del file CSV era atteso un terminatore (!!!), ma non è stato trovato.

Rimedio: Controllare la linea visualizzata del file CSV. Determinare ilo formato del dato e aggiungere un terminatore adatto per quel formato.

SDTL-050 Illegal index(Line %s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT. Nel file CSV è specificato un indice sbagliato.

Rimedio: Controllare la linea visualizzata del file CSV. E' visualizzata anche la stringa nella quale X_DYNDAT ha rilevato l'errore. Controllare la stringa, il tipo di dato e il suo formato. Se l'indice è fuori dai limiti, specificare un indice corretto.

SDTL-051 Illegal group(Line %s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT. Nella posizione in cui avrebbe dovuto essere specificato un gruppo di assi, sono stati travati dati il cui formato è sbagliato.

Rimedio: Controllare la linea visualizzata del file CSV. E' visualizzata anche la stringa nella quale X_DYNDAT ha rilevato l'errore. Controllare la stringa, il tipo di dato e il suo formato.

SDTL-052 Illegal data(Line %s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT. Nella linea visualizzata del programma CSV specificato sono stati trovati dati inattesi.

Rimedio: Controllare la linea visualizzata del file CSV. Controllare il tipo di dato e il suo formato.

SDTL-053 Illegal config(Line %s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT. Il registro di posizione con tipo dati cartesiano necessita dei dati di configurazione. Il file CSV contiene dati errati.

Rimedio: Controllare la linea visualizzata del file CSV. E' visualizzata anche la stringa nella quale X_DYNDAT ha rilevato l'errore. Specificare correttamente i dati di configurazione.

SDTL-054 Out of range(Line %s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT. Il file CSV contiene un valore intero fuori dai limiti.

Rimedio: Controllare la linea visualizzata del file CSV. Sono visualizzati anche il dato errato, il valore minimo e il valore massimo. Scrivere dati corretti nel file CSV.

SDTL-055 Empty field does not exist(Line %s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT. Il file CSV non contiene un campo vuoto (un campo senza caratteri) dove questo campo era atteso. Se un identificatore si estende su due o più linee, la seconda linea e le successive devono iniziare con un campo vuoto.

Rimedio: Controllare la linea visualizzata del file CSV. E' visualizzata anche la stringa nella quale X_DYNDAT ha rilevato l'errore. Controllare il tipo di dato e il suo formato. Introdurre i dati nel formato corretto.

SDTL-056 Converted to real of out of range(Line %s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT. Il valore REAL specificato per un registro è molto grande (o molto piccolo). E' stato interpretato come valore fuori dai limiti. I dati devono essere maggiori di -1.0E16 e minori di 1.0E16. La notazione scientifica non può essere utilizzata nel file CSV.

Rimedio: Ridurre il valore assoluto del dato.

SDTL-057 Index of SR is wrong(%s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT senza argomenti. In questo caso il percorso di CSV è deciso da un registro stringa. L'indice del registro è deciso dalla variabile KAREL [X_DYNDAT]IDEFSRIDX (variabile KAREL IDEFSRIDX del programma KAREL X_DYNDAT). Il registro stringa con l'indice specificato non esiste.

Rimedio: Controllare il valore di [X_DYNDAT]IDEFSRIDX. Correggerlo specificando un indice di registro stringa valido.

SDTL-058 Cannot open specified file(%s)

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_DYNDAT. %S è il percorso specificato del file CSV. Se X_DYNDAT viene utilizzato senza argomenti, viene visualizzato anche il registro stringa utilizzato per decidere il percorso del file. La tabella che segue mostra alcuni esempi. In tutti i casi non è stato possibile aprire il file.

Esempio	Commento
SDTL-058 Cannot open specified file (MC:\CP_0100.CSV)	X_DYNDAT è stato eseguito dall'istruzione CALL. Il primo argomento corrispondeva a 'MC:\CP_0100.CSV'.
SDTL-058 Cannot open specified file ()	X_DYNDAT è stato eseguito dall'istruzione CALL. Il primo argomento corrispondeva a '' (stringa nulla). Questo può accadere se viene eseguito CALL X_DYNDAT(SR[3]) e SR[3] contiene una stringa nulla.
SDTL-058 Cannot open specified file (SR[1]:MC:\CP_0100.CSV)	X_DYNDAT è stato eseguito direttamente o è stato richiamato senza argomenti. Poiché la variabile KAREL IDEFSRIDX di X_DYNDAT era 1, il valore di SR[1] è stato utilizzato come percorso del file CSV. SR[1] era 'MC:\CP_0100.CSV'.
SDTL-058 Cannot open specified file (SR[1]:)	Questo è simile al caso precedente, ma iSR[1] conteneva una stringa nulla.

Fare riferimento al codice di causa. Ad esempio, se il messaggio è simile al seguente, controllare se il file specificato esiste o no.

SDTL-058 Cannot open specified file (MC:\CP_0100.CSV)
FILE-014 File not found.

Rimedio: Controllare il percorso file visualizzato. Controllare se il file specificato esiste. Fare riferimento al codice di causa.

SDTL-060 :\ not found (%s)

Causa: La stringa del percorso file non contiene :\. %s è il percorso file specificato.

Rimedio: Inserire :\ nella stringa del percorso file.

SDTL-061 Illegal file path (%s)

Causa: Il percorso file specificato non è corretto. %s è il percorso file specificato.

Rimedio: Correggere il percorso file.

SDTL-062 Last char is not \ (%s)

Causa: L'ultimo carattere della stringa del percorso file non è \. %s è il percorso file specificato.

Rimedio: Correggere il percorso file.

SDTL-063 Failed to copy (%s)

Causa: La copia del file è fallita. %s è il nome del file di destinazione.

Rimedio: Controllare se l'unità e la sotto cartella di destinazione possono essere utilizzate. Riferirsi anche al codice della causa.

SDTL-064 TP Program does not exist (%s)

Causa: Il programma TP specificato non esiste. %s è il nome del programma.

Rimedio: Specificare un programma esistente.

SDTL-065 Program name is not specified %s

Causa: Non è stato inserito il nome del programma. Se è utilizzato un registro stringa, questo è visualizzato. Ad esempio, SR[1].

Rimedio: Controllare l'argomento. Se è utilizzato un valore intero, SR[valore intero] deve contenere il nome del programma.

SDTL-066 * cannot be used (%s)

Causa: Il nome del programma per STWRPRT e CRWRPRT contiene "*". Non è possibile usare questo carattere nel nome del file.

Rimedio: Correggere il nome del programma.

SDTL-067 Failed to turn write protect on(%s)

Causa: Non è stato possibile attivare la protezione da scrittura. %s è il nome del programma. Se è utilizzato un registro stringa, questo è visualizzato.

Rimedio: E' utilizzato il programma visualizzato. Ritentare quando il programma non è utilizzato. Fare riferimento al codice di causa.

SDTL-068 Index of SR is wrong(%s)

Causa: L'indice del registro stringa è sbagliato. %s visualizza l'indice specificato.

Rimedio: Specificare un registro stringa esistente. Per specificare l'indice è possibile utilizzare una variabile KAREL. Se è questo il caso, alla variabile KAREL
deve essere assegnato un valore appropriato. Ad esempio, quando STWRPRT o CRWRPRT vengono richiamati senza parametri, viene utilizzato IDEFSRIDX di ciascun programma. Il valore deve essere controllato.

SDTL-069 Failed to turn write protect off(%s)

Causa: Non è stato possibile disattivare la protezione da scrittura. %s è il nome del programma. Se è utilizzato un registro stringa, questo è visualizzato.

Rimedio: E' utilizzato il programma visualizzato. Ritentare quando il programma non è utilizzato. Fare riferimento al codice di causa.

SDTL-070 Specified program is not TP(%s)

Causa: Il programma specificato non è un programma TP.

Rimedio: Utilizzare un programma TP.

SDTL-071 Torque Limit Function not installed

Causa: La funzione opzionale Torque Limit (J611) non è ordinata. E' necessario eseguire Check Servo Hand Current (CKSVHCUR.PC).

Rimedio: Contattare FANUC per aggiungere la funzione opzionale Torque Limit (J611).

SDTL-072 Torque Limit disabled

Causa: La funzione Torque Limit del gruppo di assi specificato è disabilitata.

Rimedio: Vedi il capitolo "Funzione torque limit" del manuale dell'operatore (funzioni opzionali) del controllore FANUC R-30*i*B e la sezione 10.3.1.1 "Limite di coppia" del manuale dell'operatore (strumenti per la progettazione del sistema) del controllore FANUC R-30*i*B (B-83274). Abilitare la funzione Torque Limit per il gruppo di assi specificato.

SDTL-073 Group %s not mastered

Causa: Il gruppo specificato non è masterizzato in Get Servo Hand Real Position (GTRELPOS.PC).

Rimedio: Eseguire la masterizzazione dalla schermata di calibrazione [6 SYSTEM Master/Cal].

SDTL-074 Illegal group (%s)

Causa: Questo allarme è visualizzato dall'esecuzione del programma KAREL STPAYLOD. Il primo argomento è un numero di gruppo. Il gruppo specificato non esiste. %s è il percorso file specificato.

Rimedio: Controllare il primo argomento di STPAYLOD. Specificare un gruppo di assi esistente.

SDTL-075 Illegal Payload schedule number (%s)

Causa: Questo allarme è visualizzato dall'esecuzione del programma KAREL STPAYLOD. Il secondo argomento è il numero della tabella dei parametri di payload. Il numero della tabella specificata non esiste. %s è il numero specificato.

Rimedio: Controllare il secondo argomento di STPAYLOD. Specificare un numero di tabella esistente.

SDTL-076 Payload is out of range (%s)

Causa: Questo allarme è visualizzato dall'esecuzione del programma KAREL STPAYLOD. Il payload impostato nel registro specificato è fuori dai limiti. E' visualizzato l'indice del registro. E' visualizzato anche ilo valore (payload) contenuto nel registro. Supponiamo che sia specificato R[5] e che il suo valore sia -10.5. Il messaggio di SDTL-076 sarà: "Payload is out of range (5, -10.500)".

Rimedio: Controllare l'indice e il contenuto del registro. Impostare un payload corretto.

SDTL-077 Payload center position is out of range (%s)

Causa: Questo allarme è visualizzato dall'esecuzione del programma KAREL STPAYLOD. Il centro del payload non è compreso nei limiti consentiti. E' specificato con un registro. %s mostra quanto segue.
- X, Y o Z
- L'indice del registro.
- Il contenuto del registro.

Supponiamo che il terzo argomento di STPAYLOD sia 101. Il baricentro del payload è specificato da R[102]. Se il suo valore è -20.5, SDTL-077 viene visualizzato come "Payload center position is out of range (X, 105, -20.500)".

Rimedio: Controllare l'indice e il contenuto del registro. Impostare un valore appropriato.

SDTL-078 Payload inertia is out of range (%s)

Causa: Questo allarme è visualizzato dall'esecuzione del programma KAREL STPAYLOD. L'inerzia del payload è fuori dai limiti. E' specificata con un registro. %s mostra quanto segue.
- X, Y o Z
- L'indice del registro.
- Il contenuto del registro.

Supponiamo che il terzo argomento di STPAYLOD sia 101. L'inerzia del payload intorno all'asse X è specificata da R[105]. Se il suo valore è -20.5, SDTL-078 viene visualizzato come "Payload inertia is out of range (X, 105, -20.500)".

Rimedio: Controllare l'indice e il contenuto del registro. Impostare un valore appropriato.

SDTL-079 TPE parameter %s wrong data type

Causa: Questo allarme è visualizzato dall'esecuzione del programma KAREL STPAYLOD. Il tipo di dato del parametro visualizzato è sbagliato.

Rimedio: Utilizzare argomenti del tipo appropriato.

SDTL-080 Failed to get TPE parameter %s

Causa: Questo allarme è visualizzato dall'esecuzione del programma KAREL STPAYLOD. L'ennesimo parametro TPE non esiste. N è visualizzato in %s. Può essere 1, 2 o 3.

Rimedio: STPAYLOD ha bisogno di 3 argomenti. Programmare gli argomenti richiesti.

SDTL-081 Register for payload does not exist (%s)

Causa: Questo allarme è visualizzato dall'esecuzione del programma KAREL STPAYLOD. Il registro per il payload non esiste.

Rimedio: Il terzo argomento di STPAYLOD è l'indice del registro per il payload. Impostare un valore appropriato.

SDTL-082 Register for payload center (%s) does not exist.

Causa: Questo allarme è visualizzato dall'esecuzione del programma KAREL STPAYLOD. Il registro per il centro del payload non esiste. %s mostra la coordinata (X o Y o Z) e l'indice del registro. Supponiamo che il terzo argomento di STPAYLOD sia 200. Il baricentro del payload è specificato da R[201]. Se R[201] non esiste, il messaggio visualizzato può essere "SDTL-082 Register for payload center (X, 201) does not exist".

Rimedio: Impostare un valore appropriato nel terzo argomento, in modo che faccia riferimento a un registro esistente. Supponiamo che il terzo argomento sia n. In questo caso il centro di gravità del payload è specificato dai seguenti registri:
R[n+1]: Posizione del centro di gravità, X [cm]
R[n+2]: Posizione del centro di gravità, Y [cm]
R[n+3]: Posizione del centro di gravità, Z [cm]

SDTL-083 Register for payload inertia (%s) does not exist.

Causa: Questo allarme è visualizzato dall'esecuzione del programma KAREL STPAYLOD. Il registro per l'inerzia del payload non esiste. %s mostra la coordinata (X o Y o Z) e l'indice del registro. Supponiamo che il terzo argomento di STPAYLOD sia 197. L'inerzia del payload intorno all'asse X è specificata da R[201]. Se R[201] non esiste, il messaggio visualizzato può essere "SDTL-083 Register for payload inertia (X, 201) does not exist".

Rimedio: Impostare un valore appropriato nel terzo argomento, in modo che faccia riferimento a un registro esistente. Supponiamo che il terzo argomento sia n. In questo caso l'inerzia del payload è specificato dai seguenti registri:
R[n+4]: Inerzia intorno a X [cm]
R[n+5]: Inerzia intorno a Y [cm]
R[n+6]: Inerzia intorno a Z [cm]

SDTL-095 Set comment completed by X_SETCMT

Causa: Questo messaggio compare quando è completata l'esecuzione di X_SETCMT. Indica che l'impostazione dei commenti è stata eseguita normalmente.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

SDTL-096 Failed to set comment by X_SETCMT

Causa: Questo messaggio compare quando è completata l'esecuzione di X_SETCMT. Indica che l'impostazione dei commenti è fallita.

Rimedio: Riferirsi al messaggio visualizzato sulla schermata USER durante l'esecuzione di X_SETCMT, perché vi compaiono le cause. Rimuovere le cause. In molti casi si tratta di errori di formato nel file CSV specificato. Controllare se il formato descritto è conforme al manuale relativo allo strumento di progettazione del sistema.

SDTL-097 Parameter is required by X_SETCMT

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_SETCMT. X_SETCMT deve avere un parametro, ma non sono specificati parametri.

Rimedio: Specificare una stringa o il numero di un registro stringa (intero) come parametro.
Esempio:
Utilizzare un parametro stringa: CALL X_SETCMT ('MC:\CP_0000.CSV'). Utilizzare un registro stringa: R[1] = 'MC:\CP_0000.CSV' e specificare il numero del registro nel richiamo, come CALL X_SETCMT(1).

SDTL-098 Real number is specified to X_SETCMT

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_SETCMT. Come parametro è specificato un numero reale.

Rimedio: Specificare una stringa o il numero di un registro stringa (intero) come parametro.
Esempio:
Utilizzare un parametro stringa: CALL X_SETCMT ('MC:\CP_0000.CSV'). Utilizzare un registro stringa: R[1] = 'MC:\CP_0000.CSV' e specificare il numero del registro nel richiamo, come CALL X_SETCMT(1).

SDTL-099 No specified SR[] of X_SETCMT

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_SETCMT. Il registro stringa specificato non esiste.

Rimedio: Specificare il numero di un registro stringa esistente.
Esempio:
Utilizzare un registro stringa: R[1] = 'MC:\CP_0000.CSV' e specificare il numero del registro nel richiamo, come CALL X_SETCMT(1).

SDTL-100 Failed to open file by X_SETCMT

Causa: Questo errore è causato dall'esecuzione di X_SETCMT. Il file CSV specificato non può essere aperto.

Rimedio: Verificare che il percorso e il nome del file siano corretti. Se come parametro è stato specificato un intero, verificare che il percorso e il nome del file contenuti nel registro stringa siano corretti.
Esempio:
Utilizzare un parametro stringa: CALL X_SETCMT ('MC:\CP_0000.CSV'). Utilizzare un registro stringa: R[1] = 'MC:\CP_0000.CSV' e specificare il numero del registro nel richiamo, come CALL X_SETCMT(1).

4.17.3 Codici di allarme SEAL

SEAL-000 Dispensetool internal error

Causa: Questo errore appare quando il software Dispense Tool rileva un problema che non riesce a risolvere internamente. Questo allarme è quasi sempre causato dall'esecuzione, da parte delle traiettorie programmate, di funzioni non previste quando il software è stato sviluppato. Le ragioni possono essere:

1. La traiettoria di sigillatura è troppo veloce.
2. Le istruzioni di sigillatura SS e SE sono troppo vicine tra loro.
3. I tempi di ritardo o anticipazione specificati nella tabella dei parametri per la sigillatura sono eccessivi.
4. La CPU del robot è guasta.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SEAL-001 %s
Causa: Vedi SEAL-000.
Rimedio: Vedi SEAL-000.

SEAL-002 Flow rate update failed
Causa: Vedi SEAL-000.
Rimedio: Vedi SEAL-000.

SEAL-003 Digital I/O update failed
Causa: Vedi SEAL-000.
Rimedio: Vedi SEAL-000.

SEAL-004 Dispensetool error at %d
Causa: Vedi SEAL-000.
Rimedio: Vedi SEAL-000.

SEAL-005 Dispensetool error at %s
Causa: Vedi SEAL-000.
Rimedio: Vedi SEAL-000.

SEAL-006 Memory request failed
Causa: Vedi SEAL-000.
Rimedio: Vedi SEAL-000.

SEAL-007 Condition handler failed
Causa: Vedi SEAL-000.
Rimedio: Vedi SEAL-000.

SEAL-008 System call failed
Causa: Vedi SEAL-000.
Rimedio: Vedi SEAL-000.

SEAL-009 Data missing: %s
Causa: Vedi SEAL-000.
Rimedio: Vedi SEAL-000.

SEAL-021 Gun on/off too late: Sch %d
Causa: Nella tabella dei parametri di sigillatura indicata, il segnale di apertura dell'erogatore (Gun On) è stato impostato per attivarsi o disattivarsi con eccessivo ritardo rispetto all'istruzione SS[] o SE[] a cui è associato. Attualmente, se il ritardo di attivazione o disattivazione di questo segnale è impostato ad un tempo superiore a 100ms rispetto alla posizione, viene visualizzato questo messaggio di avviso ed il segnale cambierà di stato 100ms dopo il nodo. Esistono formule aritmetiche che possono essere utilizzate per determinare il momento in cui l'erogatore si attiverà o disattiverà in relazione al nodo per la tabella di parametri di sigillatura 'n'. Per l'istruzione SS[n]: Time_Before = EQUIPMENT_DELAY - GUNON_DELAY Per l'istruzione SE: Time_Before = EQUIPMENT_DELAY - GUNOFF_DELAY Notare che un valore negativo di Time_Before significa DOPO il nodo.
Rimedio: Non vi è alcun pericolo legato a questa situazione. Si deve tenere presente che se si tenta di attivare o disattivare l'erogatore più tardi di 100ms DOPO il nodo, il segnale sarà sempre attivato o disattivato dopo 100ms ed il sistema visualizzerà questo messaggio. Per correggere questo problema, rendere il valore equipment_delay più positivo oppure il ritardo di attivazione/disattivazione più negativo, in modo da anticipare il momento di cambio di stato del segnale.

SEAL-022 Meter on too late: Sch %d

Causa: Nella tabella dei parametri di sigillatura indicata, il segnale di attivazione del misuratore di portata (Start Meter) è stato impostato per attivarsi o disattivarsi con eccessivo ritardo rispetto all'istruzione SS[] o SE[] a cui è associato. Attualmente, se il ritardo di attivazione o disattivazione di questo segnale è impostato ad un tempo superiore a 100ms rispetto alla posizione, viene visualizzato questo messaggio di avviso ed il segnale cambierà di stato 100ms dopo il nodo. Esistono formule aritmetiche che possono essere utilizzate per determinare il momento in cui questo segnale si attiverà o disattiverà in relazione al nodo per la tabella di parametri di sigillatura 'n'. Per l'istruzione SS[n]: Time_Before = PRE_PRESSURE_DELAY + EQUIPMENT_DELAY - GUNON_DELAY. Per l'istruzione SE: Time_Before = DE_PRESSURE_DELAY + EQUIPMENT_DELAY - GUNOFF_DELAY. Notare che un valore negativo di Time_Before significa DOPO il nodo.

Rimedio: Non vi è alcun pericolo legato a questa situazione. Si deve tenere presente che se si tenta di attivare o disattivare il misuratore di portata più tardi di 100ms DOPO il nodo, il segnale sarà sempre attivato o disattivato dopo 100ms ed il sistema visualizzerà questo messaggio. Per correggere questo problema, rendere il valore pre/de_pressure_delay o equipment_delay più positivo oppure il ritardo di attivazione/disattivazione dell'erogatore più negativo, in modo da anticipare il momento di cambio di stato del segnale.

SEAL-023 Air on/off too late: Sch %d

Causa: Nella tabella dei parametri di sigillatura indicata, il segnale di attivazione dell'aria si polverizzazione (Atomizing Air) è stato impostato per attivarsi o disattivarsi con eccessivo ritardo rispetto all'istruzione SS[] o SE[] a cui è associato. Attualmente, se il ritardo di attivazione o disattivazione di questo segnale è impostato ad un tempo superiore a 100ms rispetto alla posizione, viene visualizzato questo messaggio di avviso ed il segnale cambierà di stato 100ms dopo il nodo. Esistono formule aritmetiche che possono essere utilizzate per determinare il momento in cui questo segnale si attiverà o disattiverà in relazione al nodo per la tabella di parametri di sigillatura 'n'. Per l'istruzione SS[n]: Time_Before = ATOMIZING_ON_DELAY + EQUIPMENT_DELAY - GUNON_DELAY. Per l'istruzione SE: Time_Before = ATOMIZING_OFF_DELAY + EQUIPMENT_DELAY - GUNOFF_DELAY. Notare che un valore negativo di Time_Before significa DOPO il nodo.

Rimedio: Non vi è alcun pericolo legato a questa situazione. Si deve tenere presente che se si tenta di attivare o disattivare il misuratore di portata più tardi di 100ms DOPO il nodo, il segnale sarà sempre attivato o disattivato dopo 100ms ed il sistema visualizzerà questo messaggio. Per correggere questo problema, rendere il valore atomizing_on/off/_delay o equipment_delay più positivo oppure il ritardo di attivazione/disattivazione dell'erogatore più negativo, in modo da anticipare il momento di cambio di stato del segnale.

SEAL-024 Error in motion triggering

Causa: Il sistema di controllo degli I/O ad alte prestazioni (Motion Trigger) ha generato uno stato non corretto. Quando accade questo, il sistema di controllo degli I/O ridondante prende il sopravvento, ma la qualità delle prestazioni delle istruzioni SS e SE risulta inferiore. Questa condizione di solito è causata da una o più delle seguenti cause: 1. Un segnale di uscita per l'apertura dell'applicatore è assegnata ad un punto I/O diverso da zero e che non esiste. 2. Un segnale di uscita per il misuratore di portata è assegnata ad un punto I/O diverso da zero e che non esiste. 3. Un segnale di uscita per l'aria di polverizzazione è assegnata ad un punto I/O diverso da zero e che non esiste. 4. La configurazione software del sistema I/O non è corretta. 5. La configurazione hardware del sistema I/O non è corretta.

Rimedio: Dal menu Equipment Output verificare che i segnali di uscita Gun on, Start Meter e Atomizing Air siano definite in modo corretto o che il loro indice sia diverso da zero. Se il valore di una porta di uscita è '****', l'indice deve essere impostato a zero ed il controllore deve essere spento e riacceso. Dopo qualsiasi variazione apportata da questo menu, è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SEAL-031 %s

Causa: Allarme specifico del sito causato da modifiche eseguite per il cliente.

Rimedio: Consultare FANUC riguardo alle modifiche eseguite per il sito.

SEAL-032 %s

Causa: Vedi SEAL-031.

Rimedio: Vedi SEAL-031.

SEAL-033 %s

Causa: Vedi SEAL-031.

Rimedio: Vedi SEAL-031.

SEAL-034 %s
Causa: Vedi SEAL-031.
Rimedio: Vedi SEAL-031.

SEAL-035 %s
Causa: Vedi SEAL-031.
Rimedio: Vedi SEAL-031.

SEAL-036 %s
Causa: Vedi SEAL-031.
Rimedio: Vedi SEAL-031.

SEAL-037 %s
Causa: Vedi SEAL-031.
Rimedio: Vedi SEAL-031.

SEAL-038 %s
Causa: Vedi SEAL-031.
Rimedio: Vedi SEAL-031.

SEAL-039 %s
Causa: Vedi SEAL-031.
Rimedio: Vedi SEAL-031.

SEAL-040 %s
Causa: Vedi SEAL-031.
Rimedio: Vedi SEAL-031.

SEAL-041 Seal not ready
Causa: Il segnale di sistema pronto (DI) è passato a OFF mentre era in corso l'erogazione di sigillante.
Rimedio: Verificare il funzionamento del segnale di sistema pronto gestito dai dispositivi di controllo dell'erogazione, oppure disabilitarlo.

SEAL-042 Part ID mismatch detected
Causa: I codici identificativi del pezzo trasmessi e ricevuti dai dispositivi di gestione dell'erogazione non coincidono.
Rimedio: Verificare i cablaggi dei segnali I/O a gruppi, per quanto riguarda il codice identificativo, e quelli utilizzati come eco dei codici stessi. Verificare il funzionamento dei dispositivi di controllo dell'erogazione.

SEAL-043 High pressure
Causa: Il segnale di pressione ha superato il limiti massimo, per un tempo predeterminato, mentre era in corso l'erogazione.
Rimedio: Verificare il segnale di pressione dei dispositivi di erogazione, disabilitare il controllo sul segnale di alta pressione, oppure impostare un tempo di timeout più lungo.

SEAL-044 Low pressure (E%d)
Causa: Il segnale di pressione è sceso al di sotto del limite minimo, per un tempo predeterminato, mentre era in corso l'erogazione.
Rimedio: Verificare il segnale di pressione dei dispositivi di erogazione, disabilitare il controllo sul segnale di bassa pressione, oppure impostare un tempo di timeout più lungo.

SEAL-045 High pressure (E%d)
Causa: Il segnale di pressione ha superato il limiti massimo, per un tempo predeterminato, mentre era in corso l'erogazione.
Rimedio: Verificare il segnale di pressione dei dispositivi di erogazione, disabilitare il controllo sul segnale di alta pressione, oppure impostare un tempo di timeout più lungo.

SEAL-046 Seal not start

Causa: Il segnale di erogatore aperto completamente (DI) è stato ON per il tempo predeterminato da quando è iniziata l'erogazione.

Rimedio: Verificare il segnale di erogatore aperto completamente generato dai dispositivi di gestione dell'erogazione, disabilitare il controllo per questa funzione, oppure impostare un tempo di timeout più lungo.

SEAL-047 Seal interrupt

Causa: Il segnale di erogatore aperto completamente (DI) è stato ON per il tempo predeterminato da quando è iniziata l'erogazione.

Rimedio: Verificare il segnale di erogatore aperto completamente generato dai dispositivi di gestione dell'erogazione, disabilitare il controllo per questa funzione, oppure impostare un tempo di timeout più lungo.

SEAL-048 Dispenser mode mismatch (E%d)

Causa: La posizione del commutatore dell'erogatore non è corrispondente a quella dei dispositivi di controllo dell'erogazione.

Rimedio: Verificare la posizione dei selettori a chiave sull'applicatore e sui dispositivi di controllo dell'erogazione.

SEAL-049 Calibrations not complete (E%d)

Causa: Una o più procedure di calibrazione non sono state completate.

Rimedio: Visualizzare il menu di configurazione dei dispositivi di controllo dell'erogazione e completare tutte le procedure di calibrazione.

SEAL-050 Shot meter not full (E%d)

Causa: L'erogatore dovrebbe essere pieno, in questo momento, ma non lo è.

Rimedio: Verificare che l'erogatore sia pieno per questa operazione.

SEAL-051 Both Drums are empty (E%d)

Causa: Entrambi i serbatoi sono vuoti.

Rimedio: Verificare i serbatoi di alimentazione del sigillante per assicurarsi che siano riempiti correttamente.

SEAL-052 Same fault posted repeatedly (E%d)

Causa: Lo stesso allarme si presenta ripetutamente.

Rimedio: Verificare i dispositivi di erogazione ed eliminare l'allarme segnalato.

SEAL-053 Robot is in dry run mode

Causa: Il parametro per l'esecuzione a vuoto è ON.

Rimedio: Impostare il parametro DRY RUN a OFF e rieseguire la calibrazione.

SEAL-054 Robot lock mode is ON

Causa: Il parametro che blocca il robot è ON.

Rimedio: Impostare il parametro ROBOT LOCK a OFF e rieseguire la calibrazione.

SEAL-055 Part ID out of range

Causa: Il codice identificativo del pezzo, nell'intestazione del programma Job, non è compreso nei limiti accettabili per il robot.

Rimedio: Assicurarsi che il codice identificativo del pezzo, nell'intestazione del programma Job, sia compreso tra 0 ed il numero massimo consentito dai dispositivi di erogazione.

SEAL-056 Dispenser not ready (E%s)

Causa: Il segnale di ingresso di erogatore pronto è OFF.

Rimedio: Consultare il manuale di utilizzo dell'erogatore per avere altre informazioni.

SEAL-057 Dispenser fault (E%s)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha generato un allarme.

Rimedio: Eseguire la procedura standard di ripristino del funzionamento dell'erogatore a seguito di un allarme. Consultare il manuale di utilizzo dell'erogatore per avere altre informazioni.

SEAL-058 Flow rate fault (E%s)

Causa: L'erogatore ha rilevato una portata di prodotto troppo bassa o troppo alta. Questo potrebbe essere provocato da un erogatore intasato.

Rimedio: Consultare il manuale di utilizzo dell'erogatore per avere altre informazioni. Si consiglia di pulire e spurgare l'erogatore.

SEAL-059 Not calibrated warning (E%s)

Causa: Una o più procedure di calibrazione non sono state completate.

Rimedio: Visualizzare il menu di configurazione dei dispositivi di controllo dell'erogazione e completare tutte le procedure di calibrazione.

SEAL-060 High pressure (E%d)

Causa: Il segnale di alta pressione (DI) è stato ON per il tempo prestabilito mentre era in corso l'erogazione.

Rimedio: Verificare il segnale di pressione dei dispositivi di erogazione, disabilitare il controllo sul segnale di alta pressione, oppure impostare un tempo di timeout più lungo.

SEAL-061 Seal not ready

Causa: Il segnale di sistema pronto (DI) è passato a OFF mentre era in corso l'erogazione di sigillante.

Rimedio: Verificare il segnale di dispositivi di erogazione pronti, oppure disabilitarne il monitoraggio.

SEAL-062 Reload fault (E%d)

Causa: Il misuratore di portata ha generato un errore di ricarica.

Rimedio: Verificare il funzionamento del misuratore di portata.

SEAL-063 High pressure

Causa: Il segnale di alta pressione (DI) è stato ON per il tempo prestabilito mentre era in corso l'erogazione.

Rimedio: Verificare il segnale di pressione dei dispositivi di erogazione, disabilitare il controllo sul segnale di alta pressione, oppure impostare un tempo di timeout più lungo.

SEAL-064 Not at purge position

Causa: Il robot non si trova nella posizione di spurgo.

Rimedio: Assicurarsi che il robot torni nella posizione di spurgo alla fine di ciascun ciclo.

SEAL-065 Maximum purge count reached

Causa: La funzione di Spurgo Automatico ha determinato che il robot dovrebbe eseguire uno spurgo in questo momento, ma è stato raggiunto il massimo numero di spurghi effettuati di seguito (come impostato nel menu di configurazione del sistema di controllo dell'erogazione).

Rimedio: Aumentare il numero massimo di spurghi consentiti, oppure rimuovere l'ugello di miscelazione dall'erogatore per preparalo ad un lungo periodo di inattività.

SEAL-066 Seal not start

Causa: Il segnale di erogatore aperto completamente (DI) è stato ON per il tempo predeterminato da quando è iniziata l'erogazione.

Rimedio: Verificare il segnale di erogatore aperto completamente generato dai dispositivi di gestione dell'erogazione, disabilitare il controllo per questa funzione, oppure impostare un tempo di timeout più lungo.

SEAL-067 Seal interrupt

Causa: Il segnale di erogatore aperto completamente (DI) è stato ON troppo a lungo durante l’erogazione..

Rimedio: Verificare il segnale di erogatore aperto completamente generato dai dispositivi di gestione dell'erogazione, disabilitare il controllo per questa funzione, oppure impostare un tempo di timeout più lungo.

SEAL-068 Flow command excessive%s

Causa: La tensione di uscita per il comando di portata è superiore al limite previsto.

Rimedio: Diminuire la velocità di movimento del robot oppure aumentare il limite massimo di tensione di uscita.

SEAL-069 Dispenser malfunction (E%d)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato un guasto nel proprio hardware.

Rimedio: Eseguire le procedure di manutenzione e di ricerca guasti come descritto nel manuale relativo ai dispositivi di controllo dell'erogazione.

SEAL-070 Gun malfunction (E%d)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato un malfunzionamento nell'erogatore.

Rimedio: Eseguire le procedure di manutenzione e di ricerca guasti sull'erogatore.

SEAL-071 Gun full open too long (E%d)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato una condizione di bassa pressione.

Rimedio: Verificare il funzionamento dei sensori di pressione in tutti i punti del sistema. Eseguire le procedure di manutenzione e di ricerca guasti.

SEAL-072 High nozzle pressure (E%d)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato una condizione di alta pressione all'ugello dell'erogatore. Nello specifico, il segnale di pressione all'ugello dell'erogatore è superiore alla tensione (Capacità del sensore/100) * 5 volts per più di un secondo.

Rimedio: Ridurre la pressione del sistema, se possibile. Selezionare un trasduttore di pressione all'ugello dell'erogatore dotato di un campo operativo più esteso.

SEAL-073 High dispensed volume (E%d)

Causa: Il volume di prodotto erogato con il ciclo Job precedente ha superato il limite previsto.

Rimedio: Verificare che i limiti di erogazione siano corretti per il ciclo Job specificato.

SEAL-074 Low dispensed volume (E%d)

Causa: Il volume di prodotto erogato con il ciclo Job precedente è stato inferiore al minimo previsto.

Rimedio: Verificare che i limiti di erogazione siano corretti per il ciclo Job specificato.

SEAL-075 Flow meter fault (E%d)

Causa: Si è verificato un errore durante la lettura della portata.

Rimedio: Verificare che il misuratore di portata funzioni in modo corretto.

SEAL-076 Bead defect detected (E%d)

Causa: La condizione del cordone di prodotto erogato non è corretta.

Rimedio: Eseguire le procedure di manutenzione sull'erogatore.

SEAL-077 Sealer equipment fault (E%d)

Causa: Il dispositivo di controllo dell'erogazione ha generato un errore di natura sconosciuta.

Rimedio: Verificare il dispositivo di controllo dell'erogazione e identificare la condizione che ha provocato l'errore. Verificare anche la comunicazione tra il dispositivo di controllo dell'erogazione ed il controllore del robot.

SEAL-078 Dispenser comm fault (E%d)

Causa: Durante la lettura dei dati di guasto dal dispositivo di controllo dell'erogazione è stato rilevato un errore.

Rimedio: Verificare la comunicazione tra il dispositivo di controllo dell'erogazione ed il controllore del robot.

SEAL-079 Dispenser E-stop (E%d)

Causa: Una condizione di arresto di emergenza è stata rilevata dal sistema di controllo dell'erogazione.

Rimedio: Eliminare il guasto ed eseguire la procedura di ripristino del funzionamento a seguito di un arresti di emergenza.

SEAL-080 Dispenser fault (E%d)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha generato un allarme.

Rimedio: Eseguire la procedura standard di ripristino del funzionamento dell'erogatore a seguito di un allarme. Consultare il manuale di utilizzo dell'erogatore per avere altre informazioni.

SEAL-081 Volume comp at maximum (E%d)

Causa: Il valore istantaneo della portata ha superato il limite massimo consentito.

Rimedio: Ripetere il ciclo di autoapprendimento della portata erogata per il pezzo interessato oppure aumentare il limite massimo.

SEAL-082 Drum A empty (E%d)

Causa: Il primo dei due serbatoi è vuoto.

Rimedio: Questo messaggio informa l'operatore che il serbatoio potrebbe necessitare di manutenzione.

SEAL-083 Drum B empty (E%d)

Causa: Il secondo dei due serbatoi è vuoto.

Rimedio: Questo messaggio informa l'operatore che il serbatoio potrebbe necessitare di manutenzione.

SEAL-084 Reload timed out (E%d)

Causa: La ricarica dell'erogatore è durata più del tempo massimo specificato.

Rimedio: Verificare se sono presenti errori sui dispositivi per il controllo dell'erogazione, per accertarsi che il valore di timeout sia sufficientemente lungo.

SEAL-085 Calibration aborted

Causa: La calibrazione è stata interrotta dall'operatore o a causa di un possibile guasto.

Rimedio: Se la causa è sconosciuta - vedere l'allarme più recente per avere altre informazioni.

SEAL-086 Volume strobe timeout (E%d)

Causa: L'unità Pro-Flo non ha inviato il segnale di volume presente.

Rimedio: Eseguire di nuovo la calibrazione - Verificare il funzionamento dell'unità Pro-Flo.

SEAL-087 Volume above limit (E%d)

Causa: Il volume di prodotto erogato con il ciclo Job precedente ha superato il limite previsto.

Rimedio: Verificare che i limiti di erogazione siano corretti per il ciclo Job specificato.

SEAL-088 Material cal timeout (E%d)

Causa: L'unità Pro-Flo non ha inviato il segnale di calibrazione del prodotto completata.

Rimedio: Verificare il funzionamento dell'unità Pro-Flo, oppure aumentare il tempo di erogazione.

SEAL-089 Volume below limit (E%d)

Causa: Il volume di prodotto erogato con il ciclo Job precedente è stato inferiore al minimo previsto.

Rimedio: Verificare che i limiti di erogazione siano corretti per il ciclo Job specificato.

SEAL-090 Nozzle over pressure (E%d)

Causa: Il problema segnalato da questo allarme può essere che la pressione all'ugello dell'erogatore sia più alta del setpoint per un tempo superiore a quello stabilito, oppure che la tubazione a monte sia danneggiata e abbia perdite di prodotto.

Rimedio: Utilizzare la diagnostica su scheda sul dispositivo di controllo dell'erogazione per verificare che il sensore di pressione all'ugello sia funzionante; sostituire il sensore, se necessario. Verificare che l'erogatore e il suo ugello non siano intasati. Se il problema è una rottura nella tubazione, sostituire il tubo danneggiato.

SEAL-091 Matl weight input = 0 (E%d)

Causa: L'operatore ha immesso il valore zero per il peso del prodotto.

Rimedio: Rieseguire la calibrazione - non immettere il valore zero per il peso del prodotto.

SEAL-092 Specific gravity = 0 (E%d)

Causa: L'operatore ha immesso il valore zero per la gravità specifica.

Rimedio: Assegnare un valore diverso da zero per la gravità specifica. Rieseguire la calibrazione. -

SEAL-093 Volume read is zero (E%d)

Causa: Dai segnali analogici provenienti dall'unità Pro-Flo si è rilevata uno un volume pari a zero.

Rimedio: Verificare il funzionamento dell'unità Pro-Flo.

SEAL-094 Dispense time is zero (E%d)

Causa: L'operatore ha immesso il valore zero per il tempo di erogazione.
Rimedio: Assegnare un valore diverso da zero per il tempo di erogazione. Rieseguire la calibrazione. -

SEAL-095 Nozzle worn out (E%d)

Causa: La pressione all'ugello dell'erogatore è scesa al di sotto del valore di setpoint per un tempo superiore al limite previsto.
Rimedio: Utilizzare la diagnostica su scheda sul dispositivo di controllo dell'erogazione per verificare che il sensore di pressione all'ugello sia funzionante; sostituire il sensore, se necessario.

SEAL-096 Matl press entered=0 (E%d)

Causa: L'operatore ha immesso il valore zero per la pressione del prodotto.
Rimedio: Verificare il motivo per cui la pressione è zero durante la calibrazione.

SEAL-097 Pressure read is zero (E%d)

Causa: Dal trasduttore di pressione non perviene alcuna variazione al segnale analogico di ingresso.
Rimedio: Verificare il trasduttore di pressione ed assicurarsi che la pressione vari durante la calibrazione.

SEAL-098 Upstream over pressure (E%d)

Causa: La pressione a monte è maggiore del valore di setpoint per un tempo superiore a quello limite previsto.
Rimedio: Utilizzare la diagnostica su scheda sul dispositivo di controllo dell'erogazione per verificare che il sensore di pressione a monte sia funzionante; sostituire il sensore, se necessario. Verificare che l'erogatore e il suo ugello non siano intasati.

SEAL-099 Air pressure entered=0 (E%d)

Causa: L'operatore ha immesso il valore zero per la pressione dell'aria.
Rimedio: Verificare il motivo per cui la pressione dell'aria è zero durante la calibrazione.

SEAL-100 NO scale factor/bias (E%d)

Causa: Il fattore di scala o il bias sono a zero.
Rimedio: Eseguire le procedure di calibrazione.

SEAL-101 Volume strobe timeout (E%d)

Causa: Il tempo massimo per il volume è trascorso.
Rimedio: Verificare se esistano guasti nei dispositivi di controllo dell'erogazione, oppure concedere più tempo all'emissione del valore.

SEAL-102 Press calib incomplete (E%d)

Causa: Non è stata completata la calibrazione della pressione.
Rimedio: Prima di eseguire questa calibrazione, effettuare quella della pressione.

SEAL-103 Dispenser not in AUTO (E%d)

Causa: Il segnale di Erogazione in Modo Automatico, ricevuto dal robot, è passato a OFF.
Rimedio: Assicurarsi che il modo di funzionamento selezionato per il sistema di erogazione sia AUTO o MANUAL a seconda delle necessità.

SEAL-104 Analog cal incomplete (E%d)

Causa: Non è stata completata la calibrazione della tensione analogica.
Rimedio: Prima di eseguire questa calibrazione, effettuare quella della tensione analogica.

SEAL-105 Dispenser not ON (E%d)

Causa: Il segnale di Erogazione ON (dal sistema di erogazione al robot) è passato a OFF.
Rimedio: Accendere il sistema di controllo dell'erogazione.

SEAL-106 Upstream under press (E%d)

Causa: La pressione a monte è scesa al di sotto del valore di setpoint per un tempo superiore al limite previsto.
Rimedio: Utilizzare la diagnostica su scheda sul dispositivo di controllo dell'erogazione per verificare che il sensore di pressione a monte sia funzionante; sostituire il sensore, se necessario.

SEAL-107 Matl calib incomplete (E%d)

Causa: Non è stata completata la calibrazione del prodotto.
Rimedio: Prima di eseguire questa calibrazione, effettuare quella del prodotto.

SEAL-108 Material timeout = 0 (E%d)

Causa: Il valore di timeout impostato per la calibrazione del prodotto è zero.
Rimedio: Prima di eseguire la calibrazione, impostare un valore di timeout diverso da zero.

SEAL-109 Low press>=high press (E%d)

Causa: Il valore di pressione bassa misurata per l'aria di polverizzazione è maggiore o uguale a quello di pressione alta.
Rimedio: Verificare il funzionamento dei dispositivi pneumatici.

SEAL-110 System/drive not ready (E%d)

Causa: Il segnale di Drive Ready (dal sistema di erogazione al robot) è passato a OFF.
Rimedio: Eseguire le procedure standard di manutenzione sull'erogatore.

SEAL-111 Negative volume read (E%d)

Causa: Il valore di portata letto è negativo.
Rimedio: Verificare il funzionamento del sistema di erogazione e rieseguire la calibrazione.

SEAL-112 Vol sig cal incomplete (E%d)

Causa: Non è stata completata la calibrazione della lettura della portata.
Rimedio: Eseguire la calibrazione della lettura della portata.

SEAL-113 I/O config incomplete (E%d)

Causa: Almeno uno dei segnali I/O manca di assegnazione.
Rimedio: Impostare le porte I/O corrette per tutti i segnali di scambio con il sistema di erogazione.

SEAL-114 Dispenser not ready (E%d)

Causa: Il segnale di ingresso di erogatore pronto è OFF.
Rimedio: Consultare il manuale di utilizzo dell'erogatore per avere altre informazioni.

SEAL-115 Too low material flow (E%d)

Causa: L'erogatore ha rilevato una portata di prodotto troppo bassa o troppo alta. Questo potrebbe essere provocato da un erogatore intasato.
Rimedio: Consultare il manuale di utilizzo dell'erogatore per avere altre informazioni. Si consiglia di pulire e spurgare l'erogatore.

SEAL-116 Flow command too low

Causa: La tensione di uscita per il comando di portata è inferiore al limite previsto.
Rimedio: Aumentare la velocità di movimento del robot oppure diminuire il limite minimo di tensione di uscita.

SEAL-117 System/drive not ready (E%d)

Causa: Il segnale di Drive Ready (dal sistema di erogazione al robot) è passato a OFF.
Rimedio: Eseguire le procedure standard di manutenzione sull'erogatore.

SEAL-118 Dispenser not in AUTO (E%d)

Causa: Il segnale di Erogazione in Modo Automatico, ricevuto dal robot, è passato a OFF.
Rimedio: Assicurarsi che il modo di funzionamento selezionato per il sistema di erogazione sia AUTO o MANUAL a seconda delle necessità.

SEAL-119 Low pressure (E%d)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato una condizione di bassa pressione.
Rimedio: Verificare la pressione nel sistema. Controllare il funzionamento dei sensori di pressione presenti nel sistema di erogazione. Eseguire le procedure di manutenzione e di ricerca guasti.

SEAL-120 Dispenser not ON (E%d)

Causa: Il segnale di Erogazione ON (dal sistema di erogazione al robot) è passato a OFF.

Rimedio: Accendere il sistema di controllo dell'erogazione.

SEAL-121 Dispense signal fault (E%d)

Causa: Il segnale di Erogazione (dal sistema di erogazione al robot) dovrebbe essere ON durante l'erogazione di prodotto, ma non lo è.

Rimedio: Eseguire le procedure di manutenzione del sistema di erogazione per determinare il motivo per cui il processo non si sta svolgendo come previsto. Verificare anche che i dati nella tabella dei parametri di erogazione siano corretti e che i segnali I/O di scambio tra robot e sistema di erogazione siano stati assegnati in modo appropriato.

SEAL-122 Sealing task already active

Causa: Si è tentato di eseguire un programma JOB o PROCESS mentre era già in esecuzione un altro programma di questo tipo.

Rimedio: Il sistema può eseguire una sola task di sigillatura alla volta. Questo significa che può essere eseguito un solo programma JOB o PROC per volta. Si rende quindi necessario interrompere l'esecuzione di altri programmi JOB o PROC prima di iniziare quella di un altro programma.

SEAL-123 Job aborted

Causa: Il Job corrente è stato interrotto a causa di un errore fatale.

Rimedio: Rimuovere la causa di questo errore, che solitamente è generata immediatamente dopo questo allarme.

SEAL-124 Critical IO is invalid

Causa: Questo errore è causato normalmente dal fatto che un segnale I/O richiesto dal software Dispense Tool è stato assegnato ad un numero di indice o ad un tipo non valido.

Rimedio: Assicurarsi che tutti i segnali di ingresso e uscita sulla schermata I/O per il software Dispense Tool siano assegnati a porte I/O valide (il valore non è visualizzato come *****) o che il numero impostato per l'indice sia zero. Se si effettuano modifiche alle impostazioni in questo menu, è necessario poi spegnere e riaccendere il controllore. Apportate le suddette modifiche, eseguire un riavvio freddo (cold start) del controllore

SEAL-129 Index incorrect

Causa: Il valore di indice dell'istruzione di inizio sigillatura non è valido.

Rimedio: Verificare il valore dell'indice specificato per l'istruzione di inizio sigillatura (SS).

SEAL-131 SS/SE timing invalid

Causa: Questo errore è provocato da problemi di temporizzazione con i comandi di sigillatura (SS o SE). Questi problemi di temporizzazione possono presentarsi se il robot non ha sufficiente tempo per processare un'istruzione di sigillatura prima che il movimento sia inserito nella traiettoria. Ad esempio: Se l'operatore sta utilizzando una tabella di parametri per sigillatura che contiene un ritardo di 1000ms sull'apertura dell'erogatore ed uno di -1000ms sulla sua chiusura, mentre la velocità del robot è 1500mm/sec, il software Dispense Tool rileva un problema logico e genera questo messaggio di errore. Una traiettoria nella quale siano presenti istruzioni di sigillatura molto vicine tra loro (con distanze inferiori a 30mm a una velocità di 500mm/sec) potrebbe generare questo problema.

Rimedio: Assicurarsi che sia disponibile un tempo adeguato per l'esecuzione di ciascuna istruzione SS e SE. Questo può essere ottenuto facendo in modo che il programma contenga solo il minimo numero di punti necessari. Il software Dispense Tool funziona al meglio quando i programmi contengono meno posizioni possibili. Inoltre, assicurarsi che i tempi di ritardo sull'apertura e chiusura dell'erogatore, contenuti nelle tabelle di parametri per la sigillatura, non siano impostati a valori fuori dalla norma (tempi compresi tra -100ms e +100ms sono solitamente adeguati). NOTA: Quando si verifica l'allarme SEAL-131, il controllore deve essere spento e riacceso.

SEAL-132 Seam segment too short

Causa: Non vi è sufficiente tempo, tra l'esecuzione di un'istruzione SS e la successiva SS o SE, per il calcolo della portata del prodotto.

Rimedio: Analizzare il programma di tipo PROCess, assicurandosi che tra le posizioni a cui sono associate istruzione di sigillatura vi sia una distanza di almeno 10mm. Aumentare la distanza esistente tra due istruzioni di sigillatura, cancellarne una oppure rallentare il movimento del robot.

SEAL-144 Joint motion
Causa: Il robot si è mosso in Joint durante la sigillatura.
Rimedio: Cambiare il tipo di movimento da Joint a Lineare o Circolare.

SEAL-147 Equipment does not exist
Causa: Questo dispositivo di erogazione non esiste.
Rimedio: Verificare il numero di dispositivo di erogazione specificato nelle informazioni di dettaglio del programma.

SEAL-148 No SE Instruction
Causa: L'istruzione SE non è stata inserita nel programma.
Rimedio: inserire un'istruzione SE nel programma.

SEAL-149 No equipment number set
Causa: Il numero di dispositivo di erogazione non è stato impostato per questo programma.
Rimedio: Impostare il numero di dispositivo di erogazione specificato nelle informazioni di dettaglio del programma.

SEAL-150 Equipment is already busy
Causa: Un altro programma sta utilizzando questo dispositivo di erogazione.
Rimedio: Modificare il numero di dispositivo di erogazione oppure verificare gli interblocchi per ciascun programma.

SEAL-151 TPP not created correctly
Causa: La creazione del programma TP non è stata corretta.
Rimedio: Verificare il contenuto dell'intestazione del programma per determinare se il suo tipo è JOB o PROCESS e per accertarsi che i dati relativi all'applicazione siano corretti.

SEAL-152 I/O not correctly assigned
Causa: Il valore dell'indice oppure il tipo di porta I/O sono stati assegnati in modo errato.
Rimedio: Se si intende utilizzare questa porta I/O, impostare il suo indice ed il tipo di I/O a valori corretti, Verificare che un valore valido sia visualizzato nel menu I/O per questa porta. Se non si intende utilizzare questo segnale I/O, impostare il suo numero di indice a zero.

SEAL-153 Program is running
Causa: Non è possibile impostare il setpoint di portata mente è in corso l'esecuzione di un programma.
Rimedio: Il valore di setpoint di portata deve essere impostato dopo l'esecuzione del programma.

SEAL-155 No SS Instruction before SE
Causa: Prima dell'istruzione SE non è presente l'istruzione SS.
Rimedio: Verificare l'esistenza delle istruzioni SS nel programma.

SEAL-156 MOV_ TPP execution failure
Causa: L'esecuzione di un programma MOV_ non è riuscita.
Rimedio: Assicurarsi che il programma MOV_ sia eseguibile. Eliminare eventuali condizioni di Hold o arresti di emergenza.

SEAL-157 Seal schedule data is zero
Causa: La portata desiderata o la larghezza del cordone di sigillante sono stati impostati a zero nella tabella di parametri.
Rimedio: Immettere un valore corretto per la portata e la larghezza del cordone di sigillante.

SEAL-159 UTOOL #1 is not taught
Causa: Il sistema di coordinate utensile attuale è zero - non è stato impostato.
Rimedio: Prima di eseguire questa calibrazione, impostare il sistema di coordinate utensile.

SEAL-160 REFPOS is not taught
Causa: La posizione di riferimento attuale è zero - non è stata impostata.
Rimedio: Prima di eseguire questa calibrazione OFFSET, impostare la posizione di riferimento.

SEAL-161 OFFSET out of range
Causa: La differenza tra la posizione di riferimento e quelle di OFFSET è eccessiva.
Rimedio: Verificare che l'utensile non sia danneggiato e rieseguire la calibrazione.

SEAL-162 OFFSET config mismatch

Causa: Tra le configurazioni del polso delle posizioni di riferimento e quelle di OFFSET, esiste una differenza.
Rimedio: Rendere uguale la configurazione del polso per le varie posizioni e rieseguire la calibrazione.

SEAL-163 File is not closed

Causa: Il file da trattare non è chiuso.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore in Cold Start e selezionare un file differente.

SEAL-164 File does not exist

Causa: Il file da eseguire non esiste.
Rimedio: Creare e registrare il file.

SEAL-170 Invalid tool position

Causa: La posizione comandata dell'utensile non è valida.
Rimedio: Verificare l'aria di alimentazione ai sensori di prossimità sull'utensile.

SEAL-171 Gripper not opened (GP%s)

Causa: Tutti gli organi di presa non sono aperti.
Rimedio: Controllare se il meccanismo di rilascio funziona.

SEAL-172 Gripper not closed (GP%s)

Causa: Tutti gli organi di presa con questa valvola non sono chiusi,
Rimedio: Controllare se il meccanismo di blocco funziona.

SEAL-173 Part not present (GP%s)

Causa: I sensori non rilevano la presenza del pezzo.
Rimedio: Verificare il corretto funzionamento dei sensori.

SEAL-174 Part Present (GP%s)

Causa: I sensori rilevano la presenza del pezzo.
Rimedio: Verificare il corretto funzionamento dei sensori.

SEAL-175 Un-assigned Bit mask

Causa: La variabile di sistema $sltlstup[1].valve non è associata ad alcun valore.
Rimedio: Richiamare i menu TOOL SETUP e SETUP, Gripper.

SEAL-177 EOAT timed out: Flip

Causa: L'utensile a quattro posizioni montato sul polso si è mosso, ma il sensore di ribaltamento (FLIP) rileva che esso non si trova nella posizione FLIP/UNFLIP corretta (può essere ON o OFF) una volta trascorso il tempo massimo concesso per l'operazione, come specificato nel menu di configurazione dell'utensile.
Rimedio: Verificare l'alimentazione di aria all'utensile a quattro posizioni. Verificare i sensori di prossimità sull'utensile a quattro posizioni. Se l'utensile si muove lentamente, aumentare il tempo di ritardo dal menu di configurazione dell'utensile, in modo da consentirgli di completare i propri movimenti.

SEAL-178 EOAT timed out: Unflip

Causa: L'utensile a quattro posizioni montato sul polso si è mosso, ma il sensore di raddrizzamento (UNFLIP) rileva che esso non si trova nella posizione FLIP/UNFLIP corretta (può essere ON o OFF) una volta trascorso il tempo massimo concesso per l'operazione, come specificato nel menu di configurazione dell'utensile.
Rimedio: Verificare l'alimentazione di aria all'utensile a quattro posizioni. Verificare i sensori di prossimità sull'utensile a quattro posizioni. Se l'utensile si muove lentamente, aumentare il tempo di ritardo dal menu di configurazione dell'utensile, in modo da consentirgli di completare i propri movimenti.

SEAL-179 EOAT timed out: Extend

Causa: L'utensile a quattro posizioni montato sul polso si è mosso, ma il sensore di esteso (EXTEND) rileva che esso non si trova nella posizione EXTEND/RETRACT corretta (può essere ON o OFF) una volta trascorso il tempo massimo concesso per l'operazione, come specificato nel menu di configurazione dell'utensile.

Rimedio: Verificare l'alimentazione di aria all'utensile a quattro posizioni. Verificare i sensori di prossimità sull'utensile a quattro posizioni. Se l'utensile si muove lentamente, aumentare il tempo di ritardo dal menu di configurazione dell'utensile, in modo da consentirgli di completare i propri movimenti.

SEAL-180 EOAT timed out: Retract

Causa: L'utensile a quattro posizioni montato sul polso si è mosso, ma il sensore di rientrato (RETRACT) rileva che esso non si trova nella posizione EXTEND/RETRACT corretta (può essere ON o OFF) una volta trascorso il tempo massimo concesso per l'operazione, come specificato nel menu di configurazione dell'utensile.

Rimedio: Verificare l'alimentazione di aria all'utensile a quattro posizioni. Verificare i sensori di prossimità sull'utensile a quattro posizioni. Se l'utensile si muove lentamente, aumentare il tempo di ritardo dal menu di configurazione dell'utensile, in modo da consentirgli di completare i propri movimenti.

SEAL-182 Invalid kinimatic solution

Causa: La posizione corrente del robot non è valida.

Rimedio: Rieseguire la calibrazione del robot.

SEAL-183 Tool offset internal error

Causa: Si è verificato un errore interno nella calibrazione degli offset dell'utensile.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC. per ottenere le informazioni relative alla sostituzione del cavo.

SEAL-200 Dispenser malfunction (E%s)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato un guasto nel proprio hardware.

Rimedio: Eseguire le procedure di manutenzione e di ricerca guasti come descritto nel manuale relativo ai dispositivi di controllo dell'erogazione.

SEAL-201 Gun malfunction (E%s)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato un malfunzionamento nell'erogatore.

Rimedio: Eseguire le procedure di manutenzione e di ricerca guasti sull'erogatore.

SEAL-202 Gun full open too long (E%s)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato una condizione di bassa pressione.

Rimedio: Verificare il funzionamento dei sensori di pressione in tutti i punti del sistema. Eseguire le procedure di manutenzione e di ricerca guasti.

SEAL-203 High nozzle pressure (E%s)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato una condizione di alta pressione all'ugello dell'erogatore. Nello specifico, il segnale di pressione all'ugello dell'erogatore è superiore alla tensione (Capacità del sensore/100) * 5 volt per più di un secondo.

Rimedio: Ridurre la pressione del sistema, se possibile. Selezionare un trasduttore di pressione all'ugello dell'erogatore dotato di un campo operativo più esteso.

SEAL-204 High dispensed volume (E%s)

Causa: Il volume di prodotto erogato con il ciclo Job precedente ha superato il limite previsto.

Rimedio: Verificare che i limiti di erogazione siano corretti per il ciclo Job specificato.

SEAL-205 Low dispensed volume (E%s)

Causa: Il volume di prodotto erogato con il ciclo Job precedente è stato inferiore al minimo previsto.

Rimedio: Verificare che i limiti di erogazione siano corretti per il ciclo Job specificato.

SEAL-206 Flow meter fault (E%s)

Causa: Si è verificato un errore durante la lettura della portata.

Rimedio: Verificare che il misuratore di portata funzioni in modo corretto.

SEAL-207 Bead defect detected (E%s)

Causa: La condizione del cordone di prodotto erogato non è corretta.
Rimedio: Eseguire le procedure di manutenzione sull'erogatore.

SEAL-208 Volume comp at max (E%s)

Causa: Il valore istantaneo della portata ha superato il limite massimo consentito.
Rimedio: Ripetere il ciclo di autoapprendimento della portata erogata per il pezzo interessato oppure aumentare il limite massimo.

SEAL-209 Nozzle over pressure (E%s)

Causa: Il problema segnalato da questo allarme può essere che la pressione all'ugello dell'erogatore sia più alta del setpoint per un tempo superiore a quello stabilito, oppure che la tubazione a monte sia danneggiata e abbia perdite di prodotto.
Rimedio: Utilizzare la diagnostica su scheda sul dispositivo di controllo dell'erogazione per verificare che il sensore di pressione all'ugello sia funzionante; sostituire il sensore, se necessario. Verificare che l'erogatore e il suo ugello non siano intasati. Se il problema è una rottura nella tubazione, sostituire il tubo danneggiato.

SEAL-210 Nozzle under press (E%s)

Causa: La pressione all'ugello dell'erogatore è scesa al di sotto del valore di setpoint per un tempo superiore al limite previsto.
Rimedio: Utilizzare la diagnostica su scheda sul dispositivo di controllo dell'erogazione per verificare che il sensore di pressione all'ugello sia funzionante; sostituire il sensore, se necessario.

SEAL-211 Upstream over press (E%s)

Causa: La pressione a monte è maggiore del valore di setpoint per un tempo superiore a quello limite previsto.
Rimedio: Utilizzare la diagnostica su scheda sul dispositivo di controllo dell'erogazione per verificare che il sensore di pressione a monte sia funzionante; sostituire il sensore, se necessario. Verificare che l'erogatore e il suo ugello non siano intasati.

SEAL-212 Upstream under press (E%s)

Causa: La pressione a monte è scesa al di sotto del valore di setpoint per un tempo superiore al limite previsto.
Rimedio: Utilizzare la diagnostica su scheda sul dispositivo di controllo dell'erogazione per verificare che il sensore di pressione a monte sia funzionante; sostituire il sensore, se necessario.

SEAL-213 Sealer equipment fault (E%s)

Causa: Il dispositivo di controllo dell'erogazione ha generato un errore di natura sconosciuta.
Rimedio: Verificare il dispositivo di controllo dell'erogazione e identificare la condizione che ha provocato l'errore. Verificare anche la comunicazione tra il dispositivo di controllo dell'erogazione ed il controllore del robot.

SEAL-214 No material flow (E%s)

Causa: L'erogatore ha rilevato una portata di prodotto troppo bassa o troppo alta. Questo potrebbe essere provocato da un erogatore intasato.
Rimedio: Consultare il manuale di utilizzo dell'erogatore per avere altre informazioni. Si consiglia di pulire e spurgare l'erogatore.

SEAL-215 Reload timed out (E%s)

Causa: La ricarica dell'erogatore è durata più del tempo massimo specificato.
Rimedio: Verificare se sono presenti errori sui dispositivi per il controllo dell'erogazione, per accertarsi che il valore di timeout sia sufficientemente lungo.

SEAL-216 Reload fault occured (E%s)

Causa: Il misuratore di portata ha generato un errore di ricarica.
Rimedio: Verificare il funzionamento del misuratore di portata.

SEAL-217 NO scale factor/bias (E%s)

Causa: Il fattore di scala o il bias sono a zero.
Rimedio: Eseguire le procedure di calibrazione.

SEAL-218 Same fault posted (E%s)

Causa: Lo stesso allarme si presenta ripetutamente.
Rimedio: Verificare i dispositivi di erogazione ed eliminare l'allarme segnalato.

SEAL-219 Volume strobe timeout (E%s)

Causa: Il tempo massimo per il volume è trascorso.

Rimedio: Verificare se esistano guasti nei dispositivi di controllo dell'erogazione, oppure concedere più tempo all'emissione del valore.

SEAL-220 Volume out of range (E%s)

Causa: Il volume di prodotto erogato durante l'ultimo ciclo Job non è compreso nell'intervallo di valori previsti per questo Job. Questo potrebbe essere causato da un'interruzione anticipata del ciclo, con conseguente drastica diminuzione del volume erogato. Potrebbe essere anche presente qualche problema con il prodotto stesso, come ad esempio l'utilizzo di un sigillante che ha superato il tempo di stoccaggio.

Rimedio: Questo avviso è normale se il ciclo di applicazione è terminato anticipatamente. Se questo errore si presenta durante la normale produzione, esaminare la qualità del ciclo di erogazione e verificare che l'erogatore ed il prodotto siano in perfette condizioni di efficienza.

SEAL-221 Bubble detected (E%d)

Causa: Durante l'erogazione il sistema ha rilevato la presenza di una bolla d'aria di volume significativo. Questo è solitamente causato da un caricamento non corretto del prodotto. NOTA: Questo normalmente provoca un abbassamento della qualità della sigillatura. Verificare che il pezzo finito non presenti tratti vuoti nel cordone di sigillante.

Rimedio: Assicurarsi che il prodotto nuovo sia caricato correttamente nella pompa di alimentazione. Assicurarsi che tutta l'aria in eccesso sia scaricata all'esterno prima che il nuovo prodotto sia utilizzato.

SEAL-222 Dispenser not ON (E%s)

Causa: Il segnale di Erogazione ON (dal sistema di erogazione al robot) è passato a OFF.

Rimedio: Accendere il sistema di controllo dell'erogazione.

SEAL-223 Dispenser not in AUTO (E%s)

Causa: Il segnale di Erogazione in Modo Automatico, ricevuto dal robot, è passato a OFF.

Rimedio: Assicurarsi che il modo di funzionamento selezionato per il sistema di erogazione sia AUTO o MANUAL a seconda delle necessità.

SEAL-224 System/drive not ready (E%s)

Causa: Il segnale di Drive Ready (dal sistema di erogazione al robot) è passato a OFF.

Rimedio: Eseguire le procedure standard di manutenzione sull'erogatore.

SEAL-225 Low pressure warning (E%s)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato una condizione di bassa pressione.

Rimedio: Verificare la pressione nel sistema. Controllare il funzionamento dei sensori di pressione presenti nel sistema di erogazione. Eseguire le procedure di manutenzione e di ricerca guasti.

SEAL-226 High pressure warning (E%s)

Causa: Il segnale di pressione ha superato il limiti massimo, per un tempo predeterminato, mentre era in corso l'erogazione.

Rimedio: Verificare il segnale di pressione dei dispositivi di erogazione, disabilitare il controllo sul segnale di alta pressione, oppure impostare un tempo di timeout più lungo.

SEAL-227 Low pressure fault (E%s)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha rilevato una condizione di bassa pressione.

Rimedio: Verificare la pressione nel sistema. Controllare il funzionamento dei sensori di pressione presenti nel sistema di erogazione. Eseguire le procedure di manutenzione e di ricerca guasti.

SEAL-228 High pressure fault (E%s)

Causa: Vedi SEAL-226.

Rimedio: Vedi SEAL-226.

SEAL-229 Calibration incomplete (E%s)

Causa: Una o più procedure di calibrazione non sono state completate.

Rimedio: Visualizzare il menu di configurazione dei dispositivi di controllo dell'erogazione e completare tutte le procedure di calibrazione.

SEAL-230 High Dispensed Volume (E%d)

Causa: Il volume erogato è troppo alto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-231 Low Dispensed Volume (E%d)

Causa: Il volume erogato è troppo basso.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-232 High Material Supply Pressure (E%d)

Causa: La pressione del prodotto è troppo alta.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-233 Low Material Supply Pressure (E%d)

Causa: La pressione del prodotto è troppo bassa.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-234 No Material Supply Pressure (E%d)

Causa: La pressione di alimentazione del prodotto è zero.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-235 Nozzle Clog or Down Stream Blockage (E%d)

Causa: L'ugello di erogazione è intasato oppure il circuito a valle è bloccato.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-236 Gun Cable Failure (E%d)

Causa: Il cavo per il comando dell'erogatore è guasto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-237 Flowmeter/Booster Pump Failure (E%d)

Causa: Si è verificato un guasto sul misuratore di flusso o sulla pompa Booster.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-238 Nozzle Pressure Transducer Failure (E%d)

Causa: Il trasduttore di pressione all'ugello di erogazione è guasto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-239 Flowmeter cable Failure (E%d)

Causa: Il cavo per il sensore di flusso è guasto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-240 Upstream Pressure Transducer Failed (E%d)

Causa: Il trasduttore di pressione a monte è guasto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-241 Upstream Pressure Transducer Cable Failed (E%d)

Causa: Il cavo per il trasduttore di pressione a monte è guasto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-242 Robot Signal Out of Sequence (E%d)

Causa: Il segnale del robot è fuori sequenza.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-243 Gun Failure (E%d)

Causa: L'erogatore è guasto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-244 Bead Defect Detected (E%d)

Causa: Il sistema ha rilevato un difetto di stesura del cordone di sigillante.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-245 Joint Motion While Dispensing

Causa: Tra le istruzioni SS e SE è stato utilizzato un movimento Joint.
Rimedio: Tra le istruzioni SS e SE è consentito utilizzare solo movimenti Lineari o Circolari.

SEAL-246 Style ID communication timeout (E%s)

Causa: Il codice identificativo dello stile è stato inviato, ma la risposta dal sistema di erogazione non è arrivata entro il tempo massimo consentito.
Rimedio: Determinare il motivo per cui il sistema di erogazione non ha attivato il bit In Process.

SEAL-250 High Dispensed Volume (E%s)

Causa: Il volume erogato è troppo alto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-251 Low Dispensed Volume (E%s)

Causa: Il volume erogato è troppo basso.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-252 High Material Supply Pressure (E%s)

Causa: La pressione del prodotto è troppo alta.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-253 Low Material Supply Pressure (E%s)

Causa: La pressione del prodotto è troppo bassa.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-254 No Material Supply Pressure (E%s)

Causa: La pressione di alimentazione del prodotto è zero.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-255 Nozzle Clog or Down Stream Blockage (E%s)

Causa: L'ugello di erogazione è intasato oppure il circuito a valle è bloccato.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-256 Gun Cable Failure (E%s)

Causa: Il cavo per il comando dell'erogatore è guasto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-257 Flowmeter/Booster Pump Failure (E%s)

Causa: Si è verificato un guasto sul misuratore di flusso o sulla pompa Booster.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-258 Nozzle Pressure Transducer Failure (E%s)

Causa: Il trasduttore di pressione all'ugello di erogazione è guasto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-259 Flowmeter cable Failure (E%s)

Causa: Il cavo per il sensore di flusso è guasto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-260 Upstream Pressure Transducer Failed (E%s)

Causa: Il trasduttore di pressione a monte è guasto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-261 Upstream Pressure Transducer Cable Failed (E%s)

Causa: Il cavo per il trasduttore di pressione a monte è guasto.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-262 Dispense IO Sequence error (E%s)

Causa: Il segnale del robot è fuori sequenza.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-263 Gun Failure (E%s)

Causa: L'erogatore è guasto.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-264 Bead Defect Detected (E%s)

Causa: Il sistema ha rilevato un difetto di stesura del cordone di sigillante.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione per l'utente del sistema di erogazione Nordson Pro-Flo II.

SEAL-265 Major Dispenser Fault on (E%s)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha generato un allarme di alta gravità.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-266 Minor Dispenser Fault on (E%s)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione ha generato un allarme di bassa gravità.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-267 Volume dispensed out of range (E%s)

Causa: Il sistema di controllo dell'erogazione non ha inviato il segnale di Volume OK.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-268 Flow rate is zero (E%d)

Causa: Questo errore si presenta quando il tipo di esecuzione è con erogazione e il valore di portata calcolato è zero.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-269 Flow command below minimum (E%d)

Causa: Questo messaggio di errore appare quando il comando di portata è inferiore al flusso minimo specificato dall'operatore durante la configurazione del sistema di controllo dell'erogazione.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-270 Flow command above maximum (E%d)

Causa: Questo messaggio di errore appare quando il comando di portata è superiore al flusso massimo specificato dall'operatore (o calibrato) durante la configurazione del sistema di controllo dell'erogazione.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-271 Channel 2 analog is zero (E%d)

Causa: Questo errore si presenta quando il tipo di esecuzione è con erogazione e il comando calcolato per il canale analogico 2 è zero.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-272 Channel 2 analog is below set point (E%d)

Causa: Questo messaggio di errore appare quando il comando calcolato per il canale analogico 2 è inferiore al valore minimo specificato dall'operatore durante la configurazione del sistema di controllo dell'erogazione.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-273 Channel 2 analog is above set point (E%d)

Causa: Questo messaggio di errore appare quando il comando calcolato per il canale analogico 2 è superiore al valore massimo specificato dall'operatore (o calibrato) durante la configurazione del sistema di controllo dell'erogazione.

Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-274 Dispenser not pressurized (E%s)

Causa: L'erogatore non è sotto pressione.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-275 Dispenser meter not full (E%s)

Causa: Il misuratore di erogazione non è pieno.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-276 Dispense meter not pressurized (E%s)

Causa: Il misuratore di erogazione non è sotto pressione.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-277 Drum empty (E%s)

Causa: Il serbatoio è vuoto.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-278 Auto purge requested (E%s)

Causa: Deve essere eseguito lo spurgo automatico.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-279 primer check passed (E%s)

Causa: La verifica del primer è passata (E%s).
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-280 Primer check failed (E%s)

Causa: La verifica del primer non è passata.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-281 Felt not advanced (E%s)

Causa: Non è stato rilevato alcun avanzamento.
Rimedio: Fare riferimento alla documentazione relativa al sistema di erogazione per avere ulteriori informazioni.

SEAL-282 Meter Empty (E%d, Mtr %s)

Causa: Questo messaggio di avviso è generato quando il sistema rileva che il misuratore ha raggiunto il suo finecorsa durante l'erogazione. Dopo questa condizione, il sistema commuta automaticamente sull'altro misuratore e continua l'erogazione del prodotto.
Rimedio: 1. Riposizionare il misuratore prima di iniziare l'erogazione del cordone di sigillante. 2. Abbassare la portata di erogazione in modo che l'intero cordone possa essere steso.

SEAL-283 Both Meters Empty

Causa: Questo messaggio di avviso è generato quando il sistema rileva che entrambi i misuratori hanno raggiunto il proprio finecorsa durante l'erogazione. Questa situazione si verifica se la pressione di alimentazione del prodotto è troppo bassa. Dopo questa condizione, il sistema interrompe automaticamente l'erogazione, ma il movimento del robot continua. Utilizzare il menu SETUP, Error Table, per cambiare la gravità di questo errore a PAUSE se si desidera fermare il programma in pausa.
Rimedio: 1. Aumentare la pressione di alimentazione del prodotto. 2. Abbassare la portata di prodotto.

SEAL-284 Plugged Tip Detected (E%d)

Causa: Il sistema ha rilevato che il flusso di prodotto è stato bloccato.
Rimedio: 1. Verificare e pulire l'ugello dell'erogatore.

SEAL-285 Premature Reload Term (E%d)

Causa: Uno dei misuratori non è riuscito a completare la ricarica prima che l'altro raggiungesse l'area di quasi-vuoto.
Rimedio: 1. Aumentare la pressione di alimentazione del prodotto. 2. Abbassare la portata di prodotto.

SEAL-287 Cmd prs NOT achieved (E%d)

Causa: La pressione del prodotto non ha raggiunto il livello previsto entro il tempo massimo concesso.

Rimedio: 1. Verificare la pressione di alimentazione dell'aria per l'IPD. 2. Aumentare la tolleranza sulla pressione ($ipd_config[].press_tol).

SEAL-288 Application setup not done

Causa: I programmi e le Macro specifiche per l'applicazione non sono state caricate.

Rimedio: Eseguire un avvio controllato (Controlled Start), poi selezionare la voce SETUP APPLICATION dal menu FCTN mentre è presente e collegata l'unità di memoria contenente il software applicativo.

SEAL-289 Macro table already full

Causa: Il software Dispense Tool ha tentato di installare le Macro aggiuntive, ma la tabella delle Macro (nel menu SETUP, Macros) è già piena.

Rimedio: Ridurre il numero di Macro necessarie e rimuoverle dalla tabella, oppure contattare FANUC e richiedere un aggiornamento che preveda l'espansione della tabella delle Macro.

SEAL-290 Invalid call to SL__INST

Causa: Il programma SL__INST è stato richiamato, ma nel registro 32 non era presente alcun indice valido di macro.

Rimedio: Non eseguire il programma SL__INST individualmente, bensì richiamarlo da una Macro dopo avere scritto il valore dell'indice macro nel registro 32.

SEAL-291 No start sealing input defined

Causa: Il segnale di ingresso PNS Ack Verified necessario per la corretta comunicazione, non è stato definito.

Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare il segnale da utilizzare come eco di conferma del codice stile e ripristinare il funzionamento del robot.

SEAL-292 Max Error table entry exceeded

Causa: Nella definizione della tabella di allarmi predefiniti è stato raggiunto il numero massimo di errori inseribili ($ERRSEV_NUM).

Rimedio: Da Controlled Start, premere il tasto MENU e selezionare la voce PROGRAM SETUP. Aumentare il valore alla voce Error Severity Table, in modo che gli allarmi predefiniti possano essere tutti contenuti nella tabella, premere il tasto FCTN e selezionare la voce START(COLD). Terminato l'avvio "freddo" (Cold Start), richiamare il menu Error Table ed immettere manualmente gli errori che prima non avevano trovato posto nella tabella.

SEAL-293 No SLSHELL has been loaded!!!

Causa: Il modulo centrale del software Dispense Tool non è stato caricato.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

SEAL-294 Style bit is out of range (E%s)

Causa: L'indice del bit dello stile nel programma Job è inferiore a 0 o maggiore dell'indice massimo.

Rimedio: Impostare un numero di indice massimo superiore all'attuale oppure cambiare il bit dello stile nell'intestazione del programma Job.

SEAL-295 I/O not assigned Eq%s

Causa: Uno dei segnali di ingresso dall'erogatore non è stato assegnato.

Rimedio: L'indice ed il tipo di porta del segnale devono essere impostati a valori corretti, Verificare che sia visualizzato un valore valido, non "**", nel menu I/O per questa porta.

SEAL-296 Configurable error table empty

Causa: La tabella di errori configurabili del software Dispense Tool è vuota.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione correttiva, ma l'operatore deve sapere che la funzionalità dell'emissione dei codici di errore configurabili sarà limitata.

SEAL-297 Dispenser meter near empty (E%s)

Causa: Questo messaggio di avviso è generato quando il sistema rileva che il misuratore ha raggiunto lo stato di quasi vuoto durante l'erogazione.

Rimedio: 1. Ricaricare il misuratore prima di iniziare l'erogazione del cordone di sigillante.
2. Abbassare la portata di erogazione in modo che l'intero cordone possa essere steso.

SEAL-298 %s option has not been loaded

Causa: L'opzione richiesta per configurazione questo dispositivo non è stata caricata.

Rimedio: Caricare l'opzione richiesta e tentare di configurare questo tipo di dispositivo.

SEAL-299 Enc Belt slip (E%d, Mtr %s)

Causa: Il sistema ha rilevato che la cinghia di trasmissione tra encoder e misuratore sta slittando.

Rimedio: Aumentare la tensione della cinghia.

SEAL-300 %s I/O not mapped correctly

Causa: Il segnale I/O indicato non è stato assegnato.

Rimedio: Prima di eseguire la calibrazione, effettuare l'assegnazione del segnale I/O interessato.

SEAL-301 OK to reload timeout (E%d)

Causa: L'attesa del segnale di autorizzazione alla ricarica proveniente dal controllore di cella si è protratta oltre il tempo massimo consentito.

Rimedio: Assicurarsi che il segnale di ingresso di autorizzazione alla ricarica sia stato configurato correttamente e che sia attivato in risposta al segnale di richiesta della ricarica (Reload Request).

SEAL-302 ISD not configured (ISD%d)

Causa: La masterizzazione e/o la calibrazione dell'IPD non sono state completate. L'IPD non può uscire dallo stato SHUTOFF fino a quando queste procedure non sono terminate.

Rimedio: Completare la masterizzazione e la calibrazione dell'IPD.

SEAL-303 Unable to go FULL resume dist

Causa: Il robot non è stato in grado di percorrere tutta la distanza per la ripresa del movimento perché l'ultima posizione registrata è stata raggiunta prima che il movimento verso il punto di ultimo arresto fosse completato. Questo fatto potrebbe causare la creazione di un vuoto nell'applicazione del sigillante.

Rimedio: 1. Accorciare la distanza da percorrere per tornare alla posizione di ultimo arresto.
2. Modificare il programma in modo che le posizioni registrate siano più distanti tra loro.

SEAL-304 Force FFR Process Recov items

Causa: La funzione di ripristino rapido dopo un allarme (Fast Fault Recovery) è terminata e le opzioni di ripristino specifiche del processo devono essere visualizzate.

Rimedio: Scegliere un'opzione di ripristino specifica per il processo.

SEAL-305 Dispense complete timeout (E%s)

Causa: La funzione di ripristino rapido dopo un allarme (Fast Fault Recovery) è terminata e le opzioni di ripristino specifiche del processo devono essere visualizzate.

Rimedio: Scegliere un'opzione di ripristino specifica per il processo.

SEAL-306 Visit ISD config menu first

Causa: Non è stata completata la configurazione dell'ISD. Non è possibile effettuare assegnazioni ad un erogatore ISD finché tutti gli ISD non saranno configurati.

Rimedio: Richiamare il menu SETUP, ISD, e configurare tutti gli ISD.

SEAL-307 Unsupported eq. type (E%s)

Causa: Il sistema di erogazione selezionato non è supportato.

Rimedio: Da Controlled Start, selezionare dal menu un tipo di dispositivo di erogazione supportato.

SEAL-308 Fault Reset Timeout (E%s)

Causa: L'erogatore non è stato in grado di eliminare l'allarme.

Rimedio: Verificare il sistema di controllo dell'erogatore ed eliminare la causa dell'allarme sull'erogatore stesso.

SEAL-309 IN_PROCESS ON before Job

Causa: Il segnale IN_PROCESS proveniente dall'erogatore è ON prima che abbia inizio la comunicazione del codice di stile.

Rimedio: Verificare il controllo di erogazione ed assicurarsi che la sua gestione dei segnali I/O di interfaccia sia corretta.

SEAL-310 IN_PROCESS OFF before DispComp

Causa: Il segnale IN_PROCESS proveniente dall'erogatore è OFF prima che abbia inizio la comunicazione dello stato di Erogazione Completata (Dispense Complete).

Rimedio: Verificare il controllo di erogazione ed assicurarsi che la sua gestione dei segnali I/O di interfaccia sia corretta.

SEAL-311 VOL_OK ON before DispComp

Causa: Il segnale VolumeOK proveniente dall'erogatore è ON prima che abbia inizio la comunicazione dello stato di Erogazione Completata..

Rimedio: Verificare il controllo di erogazione ed assicurarsi che la sua gestione dei segnali I/O di interfaccia sia corretta.

SEAL-312 Err while Flo Meas. Bypassed (E%s)

Causa: Questo messaggio indica quale errore è stato ignorato mentre il segnale di ingresso per il bypass della misura del flusso è ON.

Rimedio: Nessuno. 非表示

SEAL-313 VOL_OK ON before sending style ID

Causa: Il segnale VolumeOK proveniente dall'erogatore è ON prima dell'invio del codice di stile al sistema di controllo dell'erogazione.

Rimedio: Verificare il controllo di erogazione ed assicurarsi che la sua gestione dei segnali I/O di interfaccia sia corretta.

SEAL-314 Rmt Strt/Purge req. timeout (E%s)

Causa: Il segnale di Pronto all'Erogazione non è stato ricevuto entro il tempo massimo previsto per la risposta alla richiesta di avvio remoto/Spurgo.

Rimedio: Verificare il sistema di controllo dell'erogatore ed eliminare la causa dell'allarme sull'erogatore stesso.

SEAL-315 Flow meter disabled (E%s)

Causa: Il misuratore di portata è stato disabilitato dal menu di configurazione.

Rimedio: Abilitare la voce di menu corrispondente, se necessario.

SEAL-316 Adaption disabled (E%s)

Causa: L'adattamento in tempo reale è stato disabilitato dal menu di configurazione.

Rimedio: Abilitare la voce di menu corrispondente, se necessario.

SEAL-317 %s

Causa: La verifica del parametro ha determinato che il valore è troppo alto o troppo basso.

Rimedio: Verificare la variabile indicata come origine del problema.

SEAL-318 Bubble detected (E%s)

Causa: Durante l'erogazione il sistema ha rilevato la presenza di una bolla d'aria di volume significativo. Questo è solitamente causato da un caricamento non corretto del prodotto. NOTA: Questo normalmente provoca un abbassamento della qualità della sigillatura. Verificare che il pezzo finito non presenti tratti vuoti nel cordone di sigillante.

Rimedio: Assicurarsi che il prodotto nuovo sia caricato correttamente nella pompa di alimentazione. Assicurarsi che tutta l'aria in eccesso sia scaricata all'esterno prima che il nuovo prodotto sia utilizzato.

SEAL-325 Override less than 100%%

Causa: Il valore di override generale è inferiore al 100% quando il sistema esegue l'istruzione, SS con il tipo di controllo di erogazione basato sulla velocità del robot, con l'erogazione abilitata e in modo continuo. Questo allarme è generato solo per la pompa NEMO.

Rimedio: Impostare il valore di override generale al 100%.

SEAL-326 Line Tracking not allowed.

Causa: La funzione Line Tracking non è utilizzabile con il software SpotTool+.

Rimedio: Disabilitare la funzione Line Tracking per questo programma, impostando il valore 0 alla voce Line Tracking Schedule nei dettagli del programma.

SEAL-359 Disp shutoff: OP E-stop (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa di un arresto d'emergenza dal pannello operatore.

Rimedio: Rilasciare l'arresto d'emergenza e resettare il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

SEAL-360 Disp shutoff: TP E-stop (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa di un arresto d'emergenza dalla tastiera di programmazione.

Rimedio: Rilasciare l'arresto d'emergenza e resettare il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

SEAL-361 Disp shutoff: Servo off (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa di un segnale di sconnessione servo.

Rimedio: Resettare la sconnessione servo e il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

SEAL-362 Disp shutoff: NTED (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa di un segnale Non Teacher Enabling Device (NTED).

Rimedio: Resettare il segnale e il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

SEAL-363 Disp shutoff: Deadman release (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa del rilascio del pulsante di uomo morto mentre la tastiera di programmazione è abilitata.

Rimedio: Premere il pulsante uomo-morto e resettare il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

SEAL-364 Disp shutoff: Fence open (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa di un segnale dalla recinzione di sicurezza.

Rimedio: Resettare l'ingresso dalla recinzione e il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

SEAL-365 Disp shutoff: Hand broken (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa di un segnale di mano rotta.

Rimedio: Resettare l'ingresso di mano rotta e il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

SEAL-366 Disp shutoff: Ext E-stop (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa di un arresto d'emergenza dall'esterno.

Rimedio: Rilasciare l'arresto d'emergenza e resettare il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

SEAL-367 Disp shutoff: IMSTP (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa del segnale IMSTP dal pannello operatore (UOP).

Rimedio: Resettare il segnale e il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

SEAL-368 Disp shutoff: robot faulted (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa di un guasto del controllore.

Rimedio: Determinare la causa del guasto e resettare il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

SEAL-369 Disp shutoff: robot held (E%s)

Causa: Le uscite e / o i parametri associati al numero di apparecchiatura di erogazione visualizzato sono stati chiusi a causa di un HOLD del controllore.

Rimedio: Determinare la causa della condizione di HOLD e resettare il robot. Riferirsi alla storia degli allarmi per verificare che non ci siano altri errori. Questo allarme può essere disabilitato riavviando il controllare in avvio controllato, aprendo la schermata Seal Config e impostando a DISABLE la voce "DfltDisp-dispense shutoff".

4.17.4 Codici di allarme SENS

SENS-000 Unknown error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Contattare FANUC.

SENS-001 Hardware error occured

Causa: Durante la ricezione dei dati, si sono verificati errori di parità, di rispedizione e di pacchetto.

Rimedio: Verificare che la configurazione della comunicazione tra il robot e il sensore sia corretta.

SENS-002 DSR off when transmission

Causa: Si è tentata una trasmissione di dati, ma il segnale DSR sul sensore è in stato OFF.

Rimedio: Verificare che la specifica e il cavo di connessione tra robot e sensore siano corretti.

SENS-003 Undefined TCC received

Causa: Il sensore ha inviato un TCC non definito.

Rimedio: Verificare i dati inviati dal sensore.

SENS-004 Invalid software parity

Causa: Il controllo BCC dei dati inviati dal sensore ha dato un risultato errato.

Rimedio: Verificare i dati inviati dal sensore.

SENS-005 Invalid data format

Causa: Il formato dei dati ricevuti non è corretto.

Rimedio: Verificare i dati inviati dal sensore.

SENS-006 Response time over

Causa: La risposta inviata dal sensore non è stata ricevuta entro il tempo massimo concesso.

Rimedio: Verificare che la comunicazione dal sensore non sia interrotta a causa, per esempio, di un allarme.

SENS-007 Interval time over

Causa: L'intervallo tra i caratteri inviati dal sensore ha superato il tempo massimo consentito.

Rimedio: Verificare che la comunicazione dal sensore non sia interrotta a causa, per esempio, di un allarme.

SENS-008 Calculate matrix error

Causa: La soluzione del calcolo della trasformazione della matrice non è possibile,

Rimedio: Verificare i dati di compensazione inviati dal sensore.

4.17.5 Codici di allarme SHAP

SHAP-000 KW ovrd reg. is out of range.

Causa: Il valore del parametro Kerf Width non è compresa nell'intervallo di validità previsto.

Rimedio: Impostare il parametro Kerf Width ad un valore compreso tra 0 e 4.99. Se è necessario avere un intervallo che ecceda 4.99, utilizzare il programma KWMINMAX.TP.

SHAP-001 Speed ovrd reg. out of range.

Causa: Il valore presente nel registro utilizzato per l'impostazione dell'override sulla velocità di lavoro non è compreso nell'intervallo di validità previsto.

Rimedio: Impostare la velocità di lavoro nel registro di override ad un valore inferiore a 2000.

SHAP-002 Values cannot be duplicated.

Causa: I registri per ciascuna funzione di forma, come l'override sulla larghezza del taglio (kerf width), la velocità, ecc., definiti nel menu di configurazione della funzione Shape, devono essere univoci. Se si tenta di utilizzare lo stesso registro due volte, il sistema genera questo messaggio di errore.

Rimedio: Assicurarsi che nessun registro sia utilizzato più di una volta.

SHAP-003 Corner radius is too large.

Causa: Il raggio di raccordo previsto è maggiore di quello calcolato sulla base del diametro indicato nella tabella.

Rimedio: Ridurre il raggio di raccordo nella tabella dei parametri oppure aumentare il diametro.

SHAP-004 Slot Len. must be > than wid.

Causa: La larghezza prevista per l'asola è maggiore della sua lunghezza.

Rimedio: Portare la larghezza dell'asola ad essere minore della sua lunghezza.

SHAP-005 Shape Template was modified!!

Causa: La forma campione per una macro di taglio (es.: CUT_CIR.TP) è stata modificata e non è più valida per questa operazione.

Rimedio: Annullare le modifiche se possibile, oppure, se si è in possesso di una copia di backup di questa macro di forma, ricaricare i dati salvati in precedenza.

SHAP-006 Invalid schedule number used.

Causa: Il numero di tabella di parametri relativi alla forma, passato al programma, non è compreso nell'intervallo di validità previsto.

Rimedio: Specificare il valore in un intervallo compreso tra 1 e 100.

SHAP-007 Error Opening Cut Shape Macro

Causa: Il programma di forma richiesto non può essere aperto, oppure il programma di taglio della forma è stato modificato ed una linea, che deve essere presente, non esiste.

Rimedio: Il programma di forma potrebbe essere stato cancellato. Se si dispone di una copia di backup di questa macro, ricaricarla.

SHAP-008 Error Writing to Shape Macro.

Causa: Non è stato possibile aggiornare la macro di forma con i valori ricavati dalla tabella di parametri.

Rimedio: Se si dispone di una copia di backup di questa macro, ricaricarla.

SHAP-009 Blend-in distance too large.

Causa: La distanza di arrotondamento è eccessiva per questo tipo di forma.

Rimedio: Diminuire la distanza di arrotondamento.

SHAP-010 Length must be > Major dia.

Causa: La lunghezza della forma a chiave deve essere più grande del diametro maggiore.

Rimedio: Aumentare la lunghezza della forma a chiave o diminuire il diametro maggiore della forma.

SHAP-011 Maj dia must be > Min dia.

Causa: Il diametro maggiore della forma a chiave deve essere più grande del diametro minore.
Rimedio: Aumentare il diametro maggiore della forma a chiave, oppure diminuire quello minore.

SHAP-012 Program name must be set first.

Causa: La funzione di spostamento della forma è stata eseguita senza che fosse stato definito il nome corretto del programma.
Rimedio: Selezionare un programma valido per la funzione di spostamento della forma.

SHAP-013 Position num must be set first.

Causa: La funzione di spostamento della forma è stata eseguita senza che fosse stato definito il numero di posizione.
Rimedio: Selezionare una posizione valida per la funzione di spostamento della forma.

SHAP-014 Shift must be cleared first.

Causa: La colonna con il nome del programma, oppure quella con il numero di posizione, sono state modificate.
Rimedio: Cancellare la tabella di parametri per lo spostamento della forma.

SHAP-016 Position doesn't exist in prog.

Causa: La posizione selezionata non esiste nel programma.
Rimedio: Verificare che il programma selezionato sia quello corretto e che il numero di posizione non sia errato.

SHAP-017 Posn [REPRE] must be cartesian.

Causa: La rappresentazione dei dati, contenuti nel registro posizione che si sta utilizzando, è stata cambiata a Joint.
Rimedio: Commutare la rappresentazione dei dati di posizione alla forma Cartesiana.

SHAP-021 Center posn PR[1] uninitialied

Causa: La posizione del centro della forma non è stata registrata nel registro posizione denominato 'Center Position'.
Rimedio: Registrare la posizione del centro della forma nel registro designato.

SHAP-022 %s - Joint moves not allowed

Causa: Il programma di taglio della forma contiene movimenti Joint non ammessi.
Rimedio: Cambiare i movimenti Joint in movimenti Lineari.

SHAP-031 Macro %s not set

Causa: La tabella delle Macro non è stata impostata correttamente.
Rimedio: Il controllore tenterà di configurare di nuovo la tabella della macro al prossimo avvio controllato (Controlled Start). La tabella delle macro potrebbe necessitare di una espansione, operazione possibile solo da Controlled Start.

SHAP-040 Program is not of circular type

Causa: Il programma non è di tipo circolare. Il programma non è di tipo forma o è di forma diversa da quella circolare.
Rimedio: Selezionare un programma generato come circolare.

SHAP-041 Program is not of slot type

Causa: Il programma non è di tipo asola. Il programma non è di tipo forma o è di forma diversa da quella di asola.
Rimedio: Selezionare un programma generato come asola.

SHAP-042 Program is not of hexagon type

Causa: Il programma non è per una forma esagonale. Il programma non è di tipo forma o è di forma diversa da quella esagonale.
Rimedio: Selezionare un programma generato come forma esagonale.

SHAP-043 Program is not of rectangle type

Causa: Il programma non è di tipo rettangolare. Il programma non è di tipo forma o è di forma diversa da quella di un rettangolo.
Rimedio: Selezionare un programma generato come rettangolo.

SHAP-044 Program is not of key type

Causa: Il programma non è di una forma a chiave. Il programma non è di tipo forma o è di forma diversa da quella di una chiave.

Rimedio: Selezionare un programma generato come forma a chiave.

SHAP-045 Program is not of pommel type

Causa: Il programma non è di tipo tubolare. Il programma non è di tipo forma o è di forma diversa da quella di un tubo.

Rimedio: Selezionare un programma generato come forma a tubo.

SHAP-046 Program is not of custom type

Causa: Il programma non è di tipo personalizzato. Il programma non è di tipo forma o è di forma diversa da una personalizzata.

Rimedio: Selezionare un programma generato come forma personalizzata.

SHAP-047 Diameter must be > 0

Causa: Il diametro deve essere maggiore di 0. Il valore per il diametro è zero e una forma non può essere generata con questa impostazione.

Rimedio: Impostare un valore maggiore di zero.

SHAP-048 Diameter must be > KW

Causa: Il diametro deve essere maggiore della larghezza del taglio (kerf width - KW). Il diametro è minore della larghezza del taglio e questa forma non può essere creata.

Rimedio: Impostare un valore maggiore della larghezza del taglio.

SHAP-049 Length must be > 0

Causa: La lunghezza deve essere maggiore di 0. Il valore per la lunghezza è zero e una forma non può essere generata con questa impostazione.

Rimedio: Impostare un valore maggiore di zero.

SHAP-050 Width must be > 0

Causa: La larghezza deve essere maggiore di 0. Il valore per la larghezza è zero e una forma non può essere generata con questa impostazione.

Rimedio: Impostare un valore maggiore di zero.

SHAP-051 Width must be > KW

Causa: La larghezza deve essere superiore alla larghezza del taglio (KW). La larghezza è inferiore a quella del taglio e una forma non può essere generata con questa impostazione.

Rimedio: Impostare un valore maggiore della larghezza del taglio.

SHAP-052 NumPts must be multiple of 2

Causa: Il numero di punti (NumPts) deve messere un multiplo di 2. Perché sia generato il numero corretto di punti circolari, questo valore deve essere multiplo di 2.

Rimedio: Impostare il numero di punti in modo che sia un valore multiplo di 2.

SHAP-053 EZ Normal is not loaded

Causa: Il software Easy Normal non è stato caricato. La funzione opzionale Easy Normal non è stata caricata in questo controllore.

Rimedio: Caricare l'opzione software Easy Normal.

SHAP-054 Program is write protected

Causa: Il programma è protetto da scrittura. Il programma selezionato è protetto da scrittura e non può essere utilizzato.

Rimedio: Rimuovere la protezione se si desidera utilizzare questo programma.

SHAP-055 Not supported for custom

Causa: L'operazione non è supportata per le forme personalizzate. Il movimento al centro della forma non è supportato per una forma personalizzata.

Rimedio: Aprire il programma creato e, in modo passo-passo, muovere il robot nella prima posizione.

SHAP-056 The motion system is not ready

Causa: Il robot non è pronto. Per provare il programma, il sistema deve essere senza allarmi e pronto a funzionare.

Rimedio: Porre il robot nelle condizioni in cui sia possibile eseguire un programma.

SHAP-057 Edge distance must be < diameter/2 + KW

Causa: La distanza del bordo deve essere minore di diametro/2 + larghezza del taglio (KW). La distanza del bordo è maggiore del diametro del cerchio diviso 2, più la larghezza del taglio.

Rimedio: Assicurarsi che la distanza del taglio non ecceda diametro/2 + larghezza del taglio (KW).

SHAP-058 Single step is not supported

Causa: La modalità passo-passo di esecuzione non è supportato per questo tipo di prova.

Rimedio: Disattivare la modalità passo-passo (Step) oppure selezionare un programma per esecuzione normale, attivando la modalità passo-passo.

4.17.6 Codici di allarme SPOT

SPOT-000 Unknown error (SWG0)

Causa: Si è presentato un allarme interno.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

SPOT-001 Backup not closed %s

Causa: L'istruzione BU=* per saldatura a punti, inerente lo stato di rilascio della pinza, è stata utilizzata prima di una saldatura, ma lo stato del rilascio era di Aperto (BU=O) nel momento in cui l'istruzione è stata eseguita. Nota: BU=* indica che lo stato del rilascio rimane invariato nell'ultima posizione. Per utilizzare questo comando prima di una saldatura, lo stato precedente del rilascio deve essere BU=C (chiuso).

Rimedio: Assicurarsi che lo stato del rilascio sia chiuso quando si utilizza il comando BU=*. Cambiare il comando da BU=* a BU=C, oppure inserire un'istruzione BACKUP=CLOSE prima di questa istruzione.

SPOT-002 Iso contactor fault %s

Causa: Il contattore di isolamento sull'unità di controllo della saldatura è in condizioni di guasto. Se non è in esecuzione alcun programma, questo messaggio viene generato se l'uscita di comando del contattore ISO è attiva o se l'ingresso proveniente dal contattore è attivo. Se un programma oppure una saldatura manuale sono in esecuzione, l'uscita, se definita, deve essere attiva e l'ingresso, se definito, deve essere anch'esso attivo.

Rimedio: Verificare lo stato del contattore. Assicurarsi che, nel programma del robot, sia stata utilizzata l'istruzione corretta per il contattore. Verificare che lo stato dell'ingresso e la configurazione I/O per l'interfaccia con l'unità di controllo della saldatura siano corretti. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Weld Interface.

SPOT-003 Water saver OK fault %s

Causa: L'ingresso per il risparmio di acqua è disattivo.

Rimedio: Verificare l'efficienza del flusso di acqua e della funzione di recupero dell'acqua. Verificare la configurazione e lo stato dell'ingresso dal menu I/O, Spot Equip. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-004 Water flow OK fault %s

Causa: L'ingresso di flusso di acqua normale è disattivo.

Rimedio: Verificare l'efficienza del flusso di acqua e il funzionamento del sensore. Verificare la configurazione e lo stato dell'ingresso dal menu I/O, Spot Equip. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-005 X-former OK fault %s

Causa: L'ingresso di trasformatore in funzionamento regolare è OFF.

Rimedio: Verificare lo stato del trasformatore per la saldatura. Verificare la configurazione e lo stato dell'ingresso dal menu I/O, Spot Equip. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-006 Weld enable mismatch %s

Causa: Lo stato di abilitazione della saldatura dall'unità di controllo non coincide con quello del robot.

Rimedio: Controllare lo stato di abilitazione della saldatura dal menu del pannello software e confrontarlo con quello della saldatrice. Devono essere nella stessa condizione. Il menu del pannello software può essere richiamato dalla tastiera di programmazione.

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce Soft Panel.
3. Premere il tasto F2, Applic.

Verificare la configurazione e lo stato dei segnali I/O dalla schermata Weld Equip I/O. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-007 Weld in process timeout %s

Causa: L'attesa dell'ingresso di saldatura in corso (Weld in Process) dall'unità di controllo della saldatura si è prolungata oltre il tempo massimo consentito.

Rimedio: Ricercare la causa dell'allarme sull'unità di controllo della saldatura. Verificare il menu Weld I/O ed il cablaggio dei vari dispositivi. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Weld Interface.

Se l'ingresso si attiva, aumentare il tempo concesso all'operazione aumentando il parametro per la segnalazione di saldatura in corso. Questo segnale può essere configurato dal menu Spot Config in Controlled Start. Il valore predefinito è 2000ms, cioè 2 secondi.

SPOT-008 Weld complete timeout %s

Causa: L'attesa dell'ingresso di saldatura terminata (Weld Complete) dall'unità di controllo della saldatura si è prolungata oltre il tempo massimo consentito.

Rimedio: Ricercare la causa dell'allarme sull'unità di controllo della saldatura. Verificare il menu Weld I/O ed il cablaggio dei vari dispositivi. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Weld Interface.

Se l'ingresso si attiva, aumentare il tempo concesso all'operazione aumentando il parametro per la segnalazione di saldatura terminata. Questo segnale può essere configurato dal menu Spot Config in Controlled Start. Il valore predefinito è 2000ms, cioè 2 secondi.

SPOT-009 Got weld complete early %s

Causa: L'ingresso di Saldatura Completata è stato rilevato prima dell'attivazione dell'ingresso Saldatura in Corso.

Rimedio: Verificare la durata dell'uscita Saldatura Completata dall'unità di controllo della saldatura. Verificare la configurazione I/O per l'interfaccia con l'unità di controllo della saldatura. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Weld Interface.

SPOT-010 Major alarm detected %s

Causa: L'unità di controllo della saldatura ha generato un allarme di alta gravità.

Rimedio: Ricercare la causa dell'allarme sull'unità di controllo della saldatura. Verificare la configurazione I/O per l'interfaccia con l'unità di controllo della saldatura. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Weld Interface.

Verificare che sia stata utilizzata la configurazione corretta nel menu Spot Config. Questo menu può essere richiamato da Controlled Start.

SPOT-011 Minor alarm detected %s

Causa: L'unità di controllo della saldatura ha generato un allarme di bassa gravità.

Rimedio: Ricercare la causa dell'allarme sull'unità di controllo della saldatura. Verificare la configurazione I/O per l'interfaccia con l'unità di controllo della saldatura. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Weld Interface.

Verificare che sia stata utilizzata la configurazione corretta nel menu Spot Config. Questo menu può essere richiamato da Controlled Start.

SPOT-012 Bad schedule (S=*) %s

Causa: Nel programma è stato richiamata una tabella di parametri di saldatura non valida.

Rimedio: Verificare il valore assegnato all'istruzione S= sulla linea corrente del programma. Il più piccolo numero di tabella consentito è 0. Per le unità di controllo digitale della saldatura, il più grande numero di tabella di dati dipende dalle dimensioni del gruppo di uscite relativo alla tabella di saldatura. Se questo GOUT è largo 4 punti di I/O, il numero massimo di tabella è 15. Se questo GOUT è largo 5 punti di I/O, il numero massimo di tabella è 31. Per i controllori di saldatura seriali, la tabella massima è 32. Correggere il programma con S= valore.

SPOT-013 Undefined pressure (P=*)

Causa: L'istruzione P=*, per il comando della valvola della pressione per la saldatura a punti, è stata eseguita nel programma, ma non era stato assegnato precedentemente alcun valore di pressione. Nota: P=* indica che lo stato della valvola per la pressione rimane invariato nell'ultima posizione.

Rimedio: Assicurarsi di includere un valore diretto di pressione, invece di utilizzare il carattere *.

SPOT-014 BACKUP CLOSE DETECT timed out %s

Causa: L'attesa, da parte del robot, dell'ingresso che segnala l'avvenuta chiusura della pinza, si è prolungata oltre il tempo massimo ammesso. Questo ingresso indica che la pinza ha raggiunto la posizione di chiusura.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare il menu Equipment I/O e lo stato dei segnali, oltre al cablaggio dei vari dispositivi. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

Se l'ingresso si attiva, aumentare il tempo concesso all'operazione aumentando il parametro per la segnalazione di pinza chiusa. Questo segnale può essere configurato dal menu Spot Config in Controlled Start. Il valore predefinito è 2000ms, cioè 2 secondi.

SPOT-015 GUN CLOSE DETECT timed out %s

Causa: L'attesa, da parte del robot, dell'ingresso che segnala l'avvenuta chiusura della pinza, si è prolungata oltre il tempo massimo ammesso. Questo ingresso indica che la pinza è chiusa.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare il menu Equipment I/O ed il cablaggio dei vari dispositivi. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

Se l'ingresso si attiva, aumentare il tempo concesso all'operazione aumentando il parametro per la segnalazione di pinza chiusa. Questo segnale può essere configurato dal menu Spot Config in Controlled Start. Il valore predefinito è 2000ms, cioè 2 secondi.

SPOT-016 BACKUP OPEN DETECT timed out %s

Causa: L'attesa, da parte del robot, dell'ingresso che segnala l'avvenuta apertura del rilascio della pinza, si è prolungata oltre il tempo massimo ammesso. Questo ingresso indica che il rilascio della pinza ha raggiunto la posizione di apertura.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare il menu Equipment I/O ed il cablaggio dei vari dispositivi. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

Se l'ingresso si attiva, aumentare il tempo concesso all'operazione aumentando il parametro per la segnalazione di rilascio della pinza aperto. Questo segnale può essere configurato dal menu Spot Config in Controlled Start. Il valore predefinito è 2000ms, cioè 2 secondi.

SPOT-017 GUN OPEN DETECT timed out %s

Causa: L'attesa, da parte del robot, dell'ingresso che segnala l'avvenuta apertura della pinza, si è prolungata oltre il tempo massimo ammesso. Questo ingresso indica che la pinza è aperta.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare il menu Equipment I/O ed il cablaggio dei vari dispositivi. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

Se l'ingresso si attiva, aumentare il tempo concesso all'operazione aumentando il parametro per la segnalazione di pinza aperta. Questo segnale può essere configurato dal menu Spot Config in Controlled Start. Il valore predefinito è 2000ms, cioè 2 secondi.

SPOT-018 Serial comm error %s

Causa: Il sistema ha rilevato un errore sulla comunicazione seriale.

Rimedio: Verificare che tutti i cavi di comunicazione siano collegati correttamente e che la saldatrice sia accesa. Il codice di errore aggiunto a questo messaggio di allarme rappresenta lo stato dell'operazione di lettura/scrittura effettuata.

SPOT-019 Serial polling timeout

Causa: Si è verificato un timeout durante la fase di scansione dell'unità di controllo seriale della saldatura per il recupero delle informazioni di stato.

Rimedio: Verificare che tutti i cavi di comunicazione siano collegati correttamente e che la saldatrice sia accesa. Rieseguire il comando.

SPOT-020 Not in safe starting position

Causa: Il robot è in una posizione diversa da quella prevista per la partenza.

Rimedio: Portare il robot nella posizione di partenza, terminare il programma, oppure continuare dalla posizione attuale con un movimento lineare.

SPOT-021 GUN CLOSE DETECT input is on %s

Causa: L'ingresso per il rilevamento della chiusura della pinza è attivo nel momento in cui l'ingresso di pinza aperta sta per essere letto.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare la configurazione e lo stato dell'ingresso dal menu I/O, Spot Equip. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-022 GUN OPEN DETECT input is on %s

Causa: L'ingresso per il rilevamento dell'apertura della pinza è attivo nel momento in cui l'ingresso di pinza chiusa sta per essere letto.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare la configurazione e lo stato dell'ingresso dal menu I/O, Spot Equip. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-023 BU CLOSE DETECT is on %s

Causa: L'ingresso per il rilevamento dell'apertura della pinza è attivo nel momento in cui l'ingresso di pinza chiusa sta per essere letto.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare la configurazione e lo stato dell'ingresso dal menu I/O, Spot Equip. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-024 BU OPEN DETECT is on %s

Causa: L'ingresso per il rilevamento dell'apertura della pinza è attivo nel momento in cui l'ingresso di pinza chiusa sta per essere letto.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare la configurazione e lo stato dell'ingresso dal menu I/O, Spot Equip. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-025 Bad pressure (P=*) %s

Causa: Nel programma è stata specificata una pressione alla valvola binaria non valida.

Rimedio: Nel programma, verificare il valore di pressione per la valvola indicato nell'istruzione per saldatura a punti P= valore.
Nota: Il più piccolo consentito della pressione alla valvola è 0. Per le unità di controllo digitale della saldatura, il più grande numero di pressione dipende dalle dimensioni del gruppo di uscite relativo alla pressione. Se questo GOUT è largo 4 punti di I/O, la pressione massima è 15. Se questo GOUT è largo 5 punti di I/O, la pressione massima è 31. Per i controllori di saldatura seriali, la pressione massima è 15. Correggere il programma con P= valore.

SPOT-026 Reset welder timeout %s

Causa: L'attesa, da parte del robot, che l'unità di controllo della saldatura elimini un allarme di alta gravità, si è prolungata per un tempo superiore a quello massimo ammesso.

Rimedio: Ricercare la causa dell'allarme sull'unità di controllo della saldatura. Verificare che lo stato dell'ingresso e la configurazione I/O per l'interfaccia con l'unità di controllo della saldatura siano corretti. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Weld Interface.

Verificare la configurazione nel menu Spot Config. Questo menu può essere richiamato da Controlled Start.

SPOT-027 Serial sequence not started

Causa: Un errore di sistema ha provocato problemi interni di sincronizzazione. La task, che gestisce la comunicazione seriale con l'unità di controllo della saldatura, non è stata eseguita correttamente.

Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

SPOT-028 Serial initialization failed

Causa: La configurazione della porta seriale non è corretta.

Rimedio: Assicurarsi che la porta esista.

SPOT-029 Serial option not loaded

Causa: Sono state caricate opzioni non corrette per l'unità di controllo seriale della saldatura.

Rimedio: Assicurarsi che siano state caricate le opzioni seriali corrette.

SPOT-030 Gun contactor fault %s

Causa: Il contattore della pinza specificata è in condizione di allarme. Se un programma oppure una saldatura manuale sono in esecuzione, l'uscita, se definita, deve essere attiva e l'ingresso, se definito, deve essere anch'esso attivo.

Rimedio: Verificare lo stato del contattore. Assicurarsi che, nel programma del robot, sia stata utilizzata l'istruzione corretta per il contattore. Verificare la configurazione e lo stato dell'ingresso dal menu I/O, Spot Equip. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

Verificare la configurazione nel menu Spot Config. Questo menu può essere richiamato da Controlled Start.

SPOT-031 Gun open fault %s

Causa: Questo errore viene generato solo per pinze di saldatura di tipo set/reset. La spina a espansione non è stata impostata correttamente e la pinza non si può aprire.

Rimedio: Cambiare le impostazioni della spina a espansione. Assicurarsi che la spina a espansione sia stata preparata prima di chiudere la pinza. Verificare, nel menu Equipment I/O, che l'assegnazione dell'ingresso sia corretta. Verificare che l'ingresso sia attivo quando la pinza è aperta. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-032 Gun close fault %s

Causa: L'ingresso di pinza chiusa non è stato attivato entro il tempo massimo ammesso.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare, nel menu Equipment I/O, che l'assegnazione dell'ingresso sia corretta. Verificare che l'ingresso sia attivo quando la pinza è chiusa. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-033 Backup open fault %s

Causa: L'ingresso di BU (Backup) aperto non è stato attivato entro il tempo massimo ammesso.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare, nel menu Equipment I/O, che l'assegnazione dell'ingresso sia corretta. Verificare che l'ingresso sia attivo quando la pinza è aperta. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-034 Backup close fault %s

Causa: L'ingresso di BU (Backup) chiuso non è stato attivato entro il tempo massimo ammesso.

Rimedio: Verificare il funzionamento della pinza e lo stato dei sensori. Verificare, nel menu Equipment I/O, che l'assegnazione dell'ingresso sia corretta. Verificare che l'ingresso sia attivo quando la pinza è chiusa. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-035 Invalid equipment (%s defined)

Causa: Il numero di saldatrice specificato non è corretto.

Rimedio: Il numero di saldatrice per il quale è stato configurato il sistema è visualizzato nel messaggio di allarme. Utilizzare solo valori compresi tra 1 ed il numero incluso nel messaggio di allarme. Per aumentare il numero di saldatrici, eseguire un avvio controllato (controlled start) ed immettere il nuovo numero di saldatrici nel menu di configurazione del software SpotTool.

SPOT-036 Invalid weld controller (%s defined)

Causa: Il numero di unità di controllo della saldatura specificato non è corretto.

Rimedio: Il numero di unità di controllo della saldatura per il quale è stato configurato il sistema è visualizzato nel messaggio di allarme. Utilizzare solo valori compresi tra 1 ed il numero incluso nel messaggio di allarme. Se è necessario aumentare il numero di unità di controllo della saldatura, eseguire un avvio controllato (Controlled Start) e definire il nuovo numero di unità di controllo della saldatura dal menu SETUP APPLICATION.

SPOT-037 No gun contactors defined

Causa: Nel programma è stata inserita un'istruzione di attivazione del contattore per la pinza di saldatura, ma il contattore stesso non è stato definito.

Rimedio: I contattori della pinza sono definiti nel menu SPOT CONFIG da avvio controllato (Controlled Start). Se sono definiti contattori aggiuntivi da avvio controllato, il menu Equipment I/O consentirà la definizione dei segnali I/O per il contattore della pinza di saldatura. Per eseguire un avvio controllato (controlled start):

1. Spegnere il controllore.
2. Sulla tastiera di programmazione, premere e tenere premuti i tasti PREV e NEXT. Mentre questi tasti sono premuti, premere il pulsante ON/OFF sul controllore.
3. Selezionare la voce Controlled Start e premere il tasto ENTER.

SPOT-038 Stud feeders low

Causa: Il sensore di prossimità posto nel caricatore di perni per l'unità di controllo della saldatura sta indicando che è necessario approvvigionare altri perni.

Rimedio: Riempire il caricatore o, se i perni sono già in quantità sufficiente, verificare che il sensore di prossimità funzioni regolarmente.

SPOT-039 System air pressure below 85psi

Causa: Il pressostato presente nell'unità di controllo della saldatura ha segnalato che la pressione dell'aria di sistema è scesa al di sotto del livello minimo operativo pari a 85 psi.

Rimedio: Aumentare la pressione dell’aria di sistema.

SPOT-040 Stud Welder Not Ready

Causa: Il segnale di pronto proveniente dall'unità di controllo della saldatura di perni è OFF. L'unità di controllo della saldatura di perni potrebbe essere in allarme, oppure il suo funzionamento non è stato ancora ripristinato.

Rimedio: Eliminare l'allarme.

SPOT-041 Tool not attached %s

Causa: In un programma, è inserita un'istruzione che utilizza un dispositivo di cambio pinza, ma esso non è attualmente presente sul braccio del robot.

Rimedio: Assicurarsi che sul braccio del robot sia presente la pinza corretta, prima di tentare di utilizzarla. I cambi di pinza sono realizzati mediante programmi Macro. Assicurarsi che, prima di eseguire un'istruzione SPOT o BACKUP, sia stata richiamata la Macro corretta.

SPOT-042 Stud Welder Time Out Fault

Causa: Il robot ha rilevato un allarme di Time-out sull'unità corrente di controllo della saldatura di perni durante una saldatura. Questo allarme si verifica quando il controllore non riceve il segnale di saldatura completata oppure saldatura non corretta entro il tempo massimo concesso. Solitamente significa che il perno è saldato sia al pezzo, sia alla pinza.

Rimedio: Una volta che il robot è in pausa, separare con cautela la pinza ed il perno, poi eliminare l'allarme sull'unità di controllo della saldatura di perni e riattivare l'esecuzione del programma.

SPOT-043 Stud Welder Weld Fault

Causa: L'unità di controllo della saldatura di perni ha segnalato al robot che si è verificato un allarme di saldatura. Questo indica che durante la saldatura non è passata sufficiente corrente. Questo normalmente diminuisce la qualità della saldatura.

Rimedio: Il verificatore di perni accerterà in modo automatico la qualità della saldatura. Se essa non è di buona qualità, verificare la posizione della pinza nel punto in cui viene effettuata la saldatura. Se necessario, modificare anche i parametri di saldatura.

SPOT-044 Stud Welder Arc Voltage Fault

Causa: Questo errore viene generato dall'unità di controllo della saldatura di perni se il sensore di tensione rileva una tensione di arco troppo bassa durante la saldatura. Questo potrebbe diminuire la qualità della saldatura.

Rimedio: Il verificatore di perni accerterà in modo automatico la qualità della saldatura. Se essa non è di buona qualità, verificare la posizione della pinza nel punto in cui viene effettuata la saldatura per assicurarsi che la punta si trovi alla distanza corretta.

SPOT-045 No Current detected: %s

Causa: Il robot non ha ricevuto il segnale proveniente dal sensore di corrente che ne misura l'intensità durante la saldatura.

Rimedio: Verificare che i parametri di saldatura non includano la stabilizzazione del calore. Se così è, verificare il funzionamento del sensore.

SPOT-046 Weld auto retried %s time(s)

Causa: La funzione che ritenta automaticamente l'esecuzione di una saldatura a seguito di un errore di saldatura, ha effettuato il numero indicato di tentativi. Questo avviso viene generato per ogni istruzione SPOT per la quale la saldatura è stata ritentata almeno una volta.

Rimedio: Questo è solo un messaggio di avviso per informare l'operatore che la saldatura è stata ritentata, oltre che per avvertirlo che potrebbe essere necessario effettuare manutenzione all'unità di controllo della saldatura.

SPOT-047 Collision Detection Alarm

Causa: È stata riscontrata una collisione. Il robot potrebbe avere urtato un oggetto oppure potrebbe essersi verificata una situazione di saldatura dell'elettrodo.

Rimedio: Allontanare manualmente il robot dall'oggetto con il quale si è verificata la collisione, oppure risolvere la saldatura dell'elettrodo al fine di liberare la pinza di saldatura. Verificare che l'opzione software Collision Guard non sia impostata ad una sensibilità eccessiva. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce SETUP.
3. Premere il tasto F1, TYPE.
4. Selezionare la voce COL GUARD.

Verificare che le impostazioni relative al carico applicato al polso siano accurate e non eccedano la capacità dell'unità meccanica. Verificare, dalla tastiera di programmazione, le impostazioni relative al carico applicato al robot:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce SYSTEM.
3. Premere il tasto F1, TYPE.
4. Selezionare la voce Motion.

SPOT-048 No Coll. Guard Reg. Defined

Causa: Non è stato definito alcun registro per l'utilizzo con la macro Collision Guard Update.

Rimedio: Utilizzare il menu SETUP, Collision Guard, per definire il registro da utilizzare per la Macro Collision Guard Update.

SPOT-049 Coll. Guard Reg. Data Error

Causa: Il valore contenuto nel registro per la Macro della funzione Collision Guard non è un numero intero oppure non è compreso tra 1 e 200.

Rimedio: Immettere i dati corretti nel registro per la Macro della funzione Collision Guard.

SPOT-050 Bad Pressure (EP=*) %s

Causa: Nel programma è stata specificata una pressione di equalizzazione binaria non valida.

Rimedio: Nel programma, verificare il valore di pressione di equalizzazione indicato nell'istruzione per saldatura a punti EP= valore. **Nota:** Il valore più piccolo consentito della pressione alla valvola è 0. Per le unità di controllo digitale della saldatura, il più grande numero di pressione dipende dalle dimensioni del gruppo di uscite relativo alla pressione di equalizzazione. Se questo GOUT è largo 4 punti di I/O, la pressione massima è 15. Se questo GOUT è largo 5 punti di I/O, la pressione massima è 31. Per i controllori di saldatura seriali, la pressione massima è 15. Correggere il programma con EP= valore.

SPOT-051 Undefined Pressure (EP=*) %s

Causa: L'istruzione EP=*, per il comando della pressione di equalizzazione per la saldatura a punti, è stata eseguita nel programma, ma non era stato assegnato precedentemente alcun valore di pressione. **Nota:** EP=* indica che lo stato della pressione di equalizzazione rimane invariato nell'ultima posizione.

Rimedio: Assicurarsi di includere un valore diretto di pressione di equalizzazione, invece di utilizzare il carattere *.

SPOT-052 Suspect Weld

Causa: Il sistema ha rilevato l'esecuzione di una saldatura difettosa. Un valore di pressione è stato utilizzato.

Rimedio: Controllare il perno che ha generato l'errore e rimuoverlo, se necessario. Selezionare il tipo di ripristino appropriato premendo il tasto F4, CHOICE.

SPOT-053 Feeder Low - Gun1

Causa: Il numero di perni presenti nell'alimentatore di perni per la pinza 1 è insufficiente.

Rimedio: Aggiungere perni all'alimentatore per la pinza 1 al momento più opportuno.

SPOT-054 Feeder Low - Gun2

Causa: Il numero di perni presenti nell'alimentatore di perni per la pinza 2 è insufficiente.

Rimedio: Aggiungere perni all'alimentatore per la pinza 2 al momento più opportuno.

SPOT-055 Stud Controller Fault1

Causa: Per la pinza 1 si è verificato un allarme sull'unità di controllo della saldatura.

Rimedio: Ricercare la causa dell'allarme sull'unità di controllo della saldatura di perni. Eliminare il guasto e poi selezionare il tipo appropriato di ripristino del ciclo di funzionamento,

SPOT-056 Weld Head Not Retracted-Gun1

Causa: La pinza 1 di saldatura di perni non è stata ritratta.

Rimedio: Premere i tasti SHIFT-GUN per riportare la pinza di saldatura di perni nella posizione prevista. Eliminare il guasto e poi selezionare il tipo appropriato di ripristino del ciclo di funzionamento, Verificare la configurazione e lo stato dell'ingresso dal menu I/O, Spot Equip. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-057 Weld Head Not Retracted-Gun2

Causa: La pinza 2 di saldatura di perni non è stata ritratta.

Rimedio: Premere i tasti SHIFT-GUN per riportare la pinza di saldatura di perni nella posizione prevista. Eliminare il guasto e poi selezionare il tipo appropriato di ripristino del ciclo di funzionamento, Verificare la configurazione e lo stato dell'ingresso dal menu I/O, Spot Equip. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Spot Equip.

SPOT-058 Studwelder - Air Pressure Low

Causa: L'unità di controllo della saldatura di perni ha rilevato che la pressione pneumatica è scesa al di sotto del minimo livello operativo pari a 85 psi.

Rimedio: Aumentare la pressione dell’aria di sistema.

SPOT-059 Stud Controller Fault2

Causa: Per la pinza 2 si è verificato un allarme sull'unità di controllo della saldatura.

Rimedio: Ricercare la causa dell'allarme sull'unità di controllo della saldatura di perni. Eliminare il guasto e poi selezionare il tipo appropriato di ripristino del ciclo di funzionamento,

SPOT-060 Robot Not At Home Position

Causa: Il robot non si trova nella posizione di Home.

Rimedio: Muovere manualmente il robot in una posizione di Home valida, registrata nel menu SETUP, Ref. Position. Verificare che la posizione di Home sia stata memorizzata e abilitata correttamente.

SPOT-061 Request Failed

Causa: Una richiesta è stata inviata alla scheda dell'unità di controllo della saldatura, ma non è stata ricevuta alcuna risposta.
Rimedio: Ritentare l'invio della richiesta. La scheda dell'unità di controllo della saldatura potrebbe essere occupata in attività di saldatura o di comunicazione in rete.

SPOT-062 Please retry function again

Causa: Una richiesta è stata inviata alla scheda dell'unità di controllo della saldatura, ma non è stata ricevuta alcuna risposta.
Rimedio: Ritentare l'invio della richiesta. La scheda dell'unità di controllo della saldatura potrebbe essere occupata in attività di saldatura o di comunicazione in rete.

SPOT-063 %s

Causa: Si è verificato un errore sull'unità di controllo della saldatura.
Rimedio: Fare riferimento al manuale dell'unità di controllo della saldatura per avere informazioni dettagliate sul problema.

SPOT-064 %s

Causa: Si è verificato un errore sull'unità di controllo della saldatura.
Rimedio: Fare riferimento al manuale dell'unità di controllo della saldatura per avere informazioni dettagliate sul problema.

SPOT-065 %s

Causa: Si è verificato un evento sull'unità di controllo della saldatura.
Rimedio: Questo messaggio costituisce un avviso. Non è necessaria alcuna azione.

SPOT-066 Iwc NOT ready

Causa: Non è stato possibile eseguire l'operazione a causa dello stato dell'unità di controllo integrata della saldatura.
Rimedio: Fare riferimento all'errore generato dall'unità di controllo della saldatura e seguire le indicazioni riportate nella documentazione.

SPOT-067 No Shunt Trip output for WC:%s

Causa: L'uscita digitale di segnalazione dello sgancio dello Shunt non è stata definita.
Rimedio: Definire un segnale di uscita digitale (DO) per la segnalazione dello sgancio dello Shunt nel menu I/O, Weld Interface. Utilizzando la tastiera di programmazione:

1. Premere il tasto I/O.
2. Premere il tasto F1, TYPE.
3. Selezionare la voce Weld Interface.

SPOT-068 Weld done input not mapped %s

Causa: Il segnale di ingresso di saldatura completata non è stato assegnato.
Rimedio: Definire il segnale di ingresso digitale di saldatura completata.

SPOT-069 Studwelder Maintenance on

Causa: Il segnale di ingresso che segnala lo stato di manutenzione sulla saldatrice di perni è ON.
Rimedio: Verificare la saldatrice di perni per identificare la causa di questa segnalazione.

SPOT-070 Internal Error (system)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SPOT-071 Equalization press condition > max gout

Causa: Il numero di bit richiesti per il valore di pressione di equalizzazione è maggiore di quello rappresentabile dalle dimensioni del gruppo di uscite digitali configurato per questo scopo.
Rimedio: Ridurre il valore della pressione di equalizzazione oppure aumentare le dimensioni del gruppo di uscite utilizzato per rappresentarlo.

SPOT-072 Equalization pressure IO error

Causa: L'assegnazione dei segnali I/O per l'uscita del valore di pressione di equalizzazione non è valida, oppure l'uscita non è in linea.
Rimedio: Eseguire l'assegnazione dei segnali I/O oppure porre l'uscita di nuovo in linea.

SPOT-073 Dresser speed not acheived.

Causa: Il ravvivatore dell'elettrodo non ha raggiunto la velocità prevista nel tempo massimo consentito.
Rimedio: Verificare che non siano presenti problemi di tipo meccanico sul ravvivatore.

SPOT-074 Tdress sched speed exceeds dresser speed.

Causa: La velocità specificata nella tabella di parametri per il ravvivatore di elettrodi eccede il limite massimo per il dispositivo.
Rimedio: Ridurre la velocità del ravvivatore nella tabella dei parametri.

SPOT-075 Max cutter counts exceeded.

Causa: Il numero di tagli eseguiti dal ravvivatore di elettrodi ha superato il limite massimo previsto per il ravvivatore.
Rimedio: Sostituire la lama del dispositivo di taglio ed azzerare il conteggio dei tagli effettuati.

SPOT-076 Max tip dresses on Gun #%d exceeded.

Causa: Il numero di ravvivamenti eseguiti sugli elettrodi ha superato il limite massimo previsto.
Rimedio: Sostituire le calotte e azzerare il conteggio dei ravvivamenti.

SPOT-077 Tdress min Torque not acheived.

Causa: La coppia minima richiesta per la determinazione del ravvivamento non è stata raggiunta.
Rimedio: Verificare la posizione di registrazione della pinza e forzare la condizione di coppia corretta.

SPOT-078 Tdress max Torque exceeded.

Causa: La coppia massima richiesta per la determinazione del ravvivamento non è stata superata.
Rimedio: Verificare la posizione di registrazione della pinza e forzare la condizione di coppia corretta.

SPOT-079 Bad Tip Dress Schedule.

Causa:

1. Il numero di tabella di parametri per il ravvivamento degli elettrodi, specificato nell'istruzione TIPDRESS, è superiore alla quantità di tabelle di parametri disponibili.
2. In un sistema con due pinze la tabella Tip Dress è abilitata per due pinze.

Rimedio:

1. Modificare l'istruzione TIPDRESS e verificare che il numero di tabella di parametri non ecceda il valore contenuto nella variabile di sistema $SGTDCFG.$NUM_SCHED.
2. In un sistema con due pinze specificare 0 per la tabella Tip Dress di una delle due pinze.

SPOT-080 Invalid process axis for dresser.

Causa: Il numero di asse di processo, utilizzato per azionare il ravvivatore per la pinza corrente, non è valido.
Rimedio: Verificare che il valore contenuto nella variabile di sistema $sgtdset[numero_di_ravvivatore].$axis_num sia compreso tra 1 e il numero contenuto nella variabile di sistema $sgtdcfg.$num_dresrs.

SPOT-081 Max free torque exceeded.

Causa: La coppia misurata durante la rotazione libera del ravvivatore ha superato il valore massimo specificato dall'operatore.
Rimedio: Verificare il funzionamento del ravvivatore. Questo allarme potrebbe significare che è presente un problema nel gruppo di riduzione del ravvivatore.

SPOT-082 Got weld inprocess early %s

Causa: Il segnale di ingresso di saldatura in corso si è attivato prima che la saldatura fosse iniziata.
Rimedio: Verificare l'unità di controllo della saldatura per assicurarsi che il segnale di ingresso di saldatura in corso passi allo stato OFF dopo il completamento della saldatura precedente.

SPOT-083 Early/LATE Blade Contact (PT=%2.1f, BC=%2.1f)

Causa:

1. Gli elettrodi della pinza potrebbero essere entrati in contatto con la lama del ravvivatore in anticipo sul previsto.
2. La pinza o il ravvivatore potrebbero essere leggermente fuori posizione.
3. Gli elettrodi potrebbero essere disallineati.
4. La posizione di zero della pinza potrebbe essere non corretta.

(In questo caso, il ravvivamento potrebbe non essere in esecuzione).

Rimedio:

1. Ripetere la registrazione della posizione di ravvivamento degli elettrodi oppure modificare quella del ravvivatore.
2. Verificare che lo spessore del pezzo e la posizione di zero della pinza siano corretti.
3. Aumentare la tolleranza sull'anticipo del rilevamento ($sgtdset[x].$cntct_tol, standard=3).

SPOT-084 Invalid dresser number.

Causa: Il ravvivatore specificato non esiste.

Rimedio: Verificare che il numero di ravvivatore specificato sia compreso tra 1 ed il valore contenuto nella variabile di sistema $sgtdcfg.$num_dresrs.

SPOT-085 Speed to low during dress. Check for motor stalling.

Causa: La velocità del motore del ravvivatore è stata troppo bassa durante la fase 1 del ravvivamento.

Rimedio: Verificare che la pressione di ravvivamento indicata nella tabella di parametri non sia eccessiva. Se la pressione di ravvivamento è troppo alta, potrebbe provocare lo stallo del motore.

SPOT-086 Line Tracking not allowed.

Causa: La funzione Line Tracking non è utilizzabile con il software Spotwelding.

Rimedio: Disabilitare la funzione Line Tracking per questo programma, impostando il valore 0 alla voce Line Tracking Schedule nei dettagli del programma.

SPOT-091 91**: XXXX

Causa: Il numero indicato come "**" specifica il codice di allarme sull'unità di controllo della saldatura. Il messaggio di allarme è indicato al posto delle "XXXX".

Rimedio: Fare riferimento al manuale per l'unità di controllo della saldatura Nadex DeviceNet per avere ulteriori informazioni sul codice ed il messaggio di allarme.

SPOT-092 ELCB signal detection

Causa: Il sistema ha rilevato un cambio di stato del contatto ausiliario ELCB.

Rimedio: Fare riferimento al manuale per l'unità di controllo della saldatura Nadex DeviceNet per avere ulteriori informazioni sul contatto ausiliario ELCB.

SPOT-270 Illegal equipment number

Causa: È stato specificato un numero di unità di controllo della saldatura non valido.

Rimedio: Visualizzare l'intestazione del programma ed immettere il numero corretto di unità di controllo della saldatura.

SPOT-271 Illegal gun index

Causa: L'indice della pinza non è valido.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

SPOT-272 Illegal PX index

Causa: L'indice del PX non è valido.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

SPOT-273 Illegal pressure profile state

Causa: Lo stato del profilo di pressione non è valido.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-274 Application handshake mismatch(%s)

Causa: Errore interno: lo stato dell'applicazione non è coerente con quella della task. L'applicazione ha rilevato un errore, ma la task non è andata in pausa.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-300 Weld sim Enabled

Causa: Questo avviso informa l'operatore che la simulazione della saldatura è stata abilitata. Questo messaggio viene generato una volta quando il segnale di simulazione della saldatura passa da FALSE a TRUE. Nota: la simulazione della saldatura è una funzione che consente di effettuare prove di funzionamento,

Rimedio: Disabilitare la simulazione della saldatura, se non si desidera utilizzarla.

SPOT-301 Weld enabled during spot sim

Causa: Questo avviso informa l'operatore che il modo di abilitazione della saldatura è stato attivato mentre è attivo il modo simulazione. La simulazione della saldatura può essere attivata solo se la saldatura è disabilitata. Per questo motivo, anche la simulazione della saldatura viene disabilitata,

Rimedio: Disabilitare il modo saldatura e riabilitare il modo simulazione della saldatura se lo si desidera; altrimenti non è necessario eseguire alcuna azione correttiva.

SPOT-302 Weld sim Disabled

Causa: Questo messaggio informa l'operatore che la simulazione della saldatura è stata disabilitata. Questo errore viene generato una volta, quando la variabile di sistema $spotcofig.$sim_enb cambia da TRUE a FALSE. Nota: la simulazione della saldatura è una funzione che consente di effettuare prove di funzionamento,

Rimedio: Disabilitare il modo saldatura e riabilitare il modo simulazione della saldatura se lo si desidera; altrimenti non è necessario eseguire alcuna azione correttiva.

SPOT-303 %s

Causa: Questo messaggio si presenta quando una saldatura viene eseguita mentre è attivo il modo simulazione. Il messaggio avrà la forma seguente: SPOT-303: SimWld (NomeProgramma, Linea). Notare che questo avviso viene visualizzato solo se la variabile di sistema $spotcofig.$weld_sim = TRUE e la variabile di sistema $spotcofig.$sim_warn = TRUE.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $spotcofig.$sim_warn = FALSE per poter simulare le saldature senza far apparire il messaggio SPOT-303. Impostare la variabile di sistema $spotcofig.$sim_enb = FALSE per disabilitare la simulazione delle saldature ed il messaggio SPOT-303.

SPOT-304 Stroke disabled during weld retry %s

Causa: La funzione che esegue tentativi ripetuti di saldatura è abilitata, ma la variabile di sistema $spotconfig.$stroke_enable è cambiata da TRUE a FALSE durante il processo di ripetizione di un tentativo. In questo caso, una saldatura è stata iniziata, ma non è stata completata. L'errore SPOT-304 viene generato per fornire un'opportunità di completare la saldatura.

Rimedio: Se si desidera completare la saldatura, abilitare la passata e premere il tasto RESET per continuare. Se non si desidera completare la saldatura, premere il tasto RESET per continuare (l'abilitazione della passata rimane FALSE).

SPOT-305 Process custo not found. Disabling.

Causa: Questo messaggio indica che il download del programma è fallito.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-306 Found duplicate model

Causa: Lo stesso codice di identificazione di modello è stato indicato per almeno due modelli diversi.

Rimedio: 1. Rivedere i risultati della visione utilizzando le schermate della visione in tempo reale oppure quelle di configurazione dei processi di visione. 2. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-307 Gun Tip Test missing model

Causa: Il sistema di visione non ha trovato la base dell'elettrodo mobile o il suo modello.

Rimedio: 1. Verificare che il LED funzioni correttamente 2. Verificare che sulla pinza di saldatura sia presente il tipo di calotta corretto 3. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-308 Robot Tip Test missing model

Causa: Il sistema di visione non ha trovato la base dell'elettrodo fisso o il suo modello.

Rimedio: 1. Verificare che il LED funzioni correttamente 2. Verificare che sulla pinza di saldatura sia presente il tipo di calotta corretto 3. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-309 Tip Alignment missing model

Causa: Almeno uno dei quattro modelli richiesti per l'esecuzione del controllo di allineamento è mancante.

Rimedio: 1. Verificare che il LED funzioni correttamente. 2. Verificare che sulla pinza di saldatura sia presente il tipo di calotta corretto 3. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-310 Gun Tip Wear exceeded

Causa: L'usura dell'elettrodo mobile ha superato la soglia definita dall'operatore.

Rimedio: 1. Cambiare la calotta e ripristinare la condizione normale. 2. Verificare la congruità del valore di soglia definito dall'operatore.

SPOT-311 Gun Cap Changed Length Exceeded

Causa: Lo scostamento del modello dell'elettrodo mobile ha superato la soglia definita dall'operatore.

Rimedio: 1. Rivedere i risultati della visione utilizzando le schermate della visione in tempo reale oppure quelle di configurazione dei processi di visione. 2. Verificare la congruità del valore di soglia definito dall'operatore 3. Modificare il processo di visione o i dispositivi, se necessario.

SPOT-312 Gun Shank Displaced

Causa: Lo scostamento del modello base dell'elettrodo mobile ha superato la soglia definita dall'operatore.

Rimedio: 1. Rivedere i risultati della visione utilizzando le schermate della visione in tempo reale oppure quelle di configurazione dei processi di visione. 2. Verificare la congruità del valore di soglia definito dall'operatore. 3. Modificare il processo di visione o i dispositivi, se necessario.

SPOT-313 Gun Base Displacement Exceeded

Causa: La posizione base della calotta è troppo lontana dalla posizione nominale.

Rimedio: Lo stelo della pinza può essere scivolato o è possibile che l‘utensile si sia piegato.

SPOT-314 Robot Tip Wear exceeded

Causa: L'usura dell'elettrodo fisso ha superato la soglia definita dall'operatore.

Rimedio: 1. Cambiare la calotta e ripristinare la condizione normale. 2. Verificare la congruità del valore di soglia definito dall'operatore.

SPOT-315 Robot Cap Changed Length Exceeded

Causa: Lo scostamento del modello dell'elettrodo fisso ha superato la soglia definita dall'operatore.

Rimedio: 1. Rivedere i risultati della visione utilizzando le schermate della visione in tempo reale oppure quelle di configurazione dei processi di visione. 2. Verificare la congruità del valore di soglia definito dall'operatore. 3. Modificare il processo di visione o i dispositivi, se necessario.

SPOT-316 Robot Shank Displaced

Causa: Lo scostamento del modello base dell'elettrodo fisso ha superato la soglia definita dall'operatore.

Rimedio: 1. Rivedere i risultati della visione utilizzando le schermate della visione in tempo reale oppure quelle di configurazione dei processi di visione. 2. Verificare la congruità del valore di soglia definito dall'operatore. 3. Modificare il processo di visione o i dispositivi, se necessario.

SPOT-317 Robot Base Displacement Exceeded

Causa: La posizione base della calotta è troppo lontana dalla posizione nominale.
Rimedio: Lo stelo della pinza può essere scivolato o è possibile che l'utensile si sia piegato.

SPOT-318 Tip Alignment exceeds Threshold

Causa: Gli elettrodi non sono allineati.
Rimedio: 1. Effettuare l'allineamento delle calotte di saldatura. 2. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-319 Gun Tip Dress failed

Causa: L'elettrodo mobile non corrisponde al modello di elettrodo ravvivato.
Rimedio: 1. Ripetere il ravvivamento delle calotte di saldatura. 2. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-320 Robot Tip Dress failed

Causa: L'elettrodo fisso non corrisponde al modello di elettrodo ravvivato.
Rimedio: 1. Ripetere il ravvivamento delle calotte di saldatura. 2. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-321 Gun Cap Change/Type failed

Causa: La calotta della pinza non corrisponde al modello di calotta nuova.
Rimedio: 1. Sostituire la calotta della pinza. 2. Verificare che sulla pinza di saldatura sia presente il tipo di calotta corretto. 3. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-322 Robot Cap Change/Type failed

Causa: La calotta del robot non corrisponde al modello di calotta nuova.
Rimedio: 1. Sostituire la calotta del robot. 2. Verificare che sulla pinza di saldatura sia presente il tipo di calotta corretto. 3. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-323 Test message for Recovery

Causa: Questa voce è solo per informazione.
Rimedio: Contattare il servizio di assistenza tecnica FANUC.

SPOT-324 Tip Inspection Continue

Causa: L'operatore ha deciso di continuare l'esecuzione del ciclo a seguito di un allarme dovuto all'ispezione degli elettrodi.
Rimedio: Nessuno. Si tratta solo di un avviso.

SPOT-325 Tip Inspection Retry

Causa: L'operatore ha deciso di ritentare l'esecuzione del ciclo a seguito di un allarme dovuto all'ispezione degli elettrodi.
Rimedio: Nessuno. Si tratta solo di un avviso.

SPOT-326 Tip Inspection Abort

Causa: L'operatore ha deciso di interrompere definitivamente l'esecuzione del ciclo a seguito di un allarme dovuto all'ispezione degli elettrodi.
Rimedio: Nessuno. Si tratta solo di un avviso.

SPOT-327 No Recovery Option Selected

Causa: L'operatore non ha selezionato alcun tipo di ripristino a seguito di un allarme dovuto all'ispezione degli elettrodi.
Rimedio: Nessuno. Si tratta solo di un avviso.

SPOT-328 Gun Slippage Exceeded

Causa: La lunghezza del ravvivamento dell'elettrodo mobile è inferiore al valore di soglia previsto.
Rimedio: 1. Ritentare il ravvivamento dell'elettrodo 2. Verificare che il ravvivatore funzioni correttamente. 3. Modificare il valore di soglia per la lunghezza del ravvivamento.

SPOT-329 Robot Slippage Exceeded

Causa: La lunghezza del ravvivamento dell'elettrodo fisso è inferiore al valore di soglia previsto.
Rimedio: 1. Ritentare il ravvivamento dell'elettrodo 2. Verificare che il ravvivatore funzioni correttamente. 3. Modificare il valore di soglia per la lunghezza del ravvivamento.

SPOT-330 Gun Relative Cap Wear Exceeded

Causa: La lunghezza del ravvivamento dell'elettrodo mobile è superiore al valore di soglia previsto.

Rimedio: 1. Verificare che il tempo di ravvivamento non sia troppo lungo. 2. Modificare il valore di soglia per la lunghezza del ravvivamento.

SPOT-331 Robot Relative Cap Wear Exceeded

Causa: La lunghezza del ravvivamento dell'elettrodo fisso è superiore al valore di soglia previsto.

Rimedio: 1. Verificare che il tempo di ravvivamento non sia troppo lungo. 2. Modificare il valore di soglia per la lunghezza del ravvivamento.

SPOT-332 Missing Nominal Length

Causa: Almeno uno dei modelli di elettrodo non è stato trovato. La calotta del robot non corrisponde al modello di calotta nuova.

Rimedio: 1. Verificare che il LED funzioni correttamente. 2. Verificare che sulla pinza di saldatura sia presente il tipo di calotta corretto. 3. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-333 Dress Length Test ignore

Causa: Almeno uno dei modelli di elettrodo non è stato trovato. La calotta del robot non corrisponde al modello di calotta nuova.

Rimedio: 1. Verificare che il LED funzioni correttamente. 2. Verificare che sulla pinza di saldatura sia presente il tipo di calotta corretto. 3. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-334 Stroke limit update not enabled

Causa: Almeno uno dei modelli di elettrodo non è stato trovato. La calotta del robot non corrisponde al modello di calotta nuova.

Rimedio: 1. Verificare che il LED funzioni correttamente. 2. Verificare che sulla pinza di saldatura sia presente il tipo di calotta corretto. 3. Modificare il processo di visione, se necessario.

SPOT-335 Gun Tip Trend Wear

Causa: Il valore di “Gun Tip Trend” ha superato il limite “Max Trend Thresh”.

Rimedio: Sostituire la calotta di ravvivatura.

SPOT-336 Robot Tip Trend Wear

Causa: Il valore di “Robot Tip Trend” ha superato il limite “Max Trend Thresh”.

Rimedio: Sostituire la calotta di ravvivatura.

SPOT-337 Tip Aignment Off Axis Distance Exceeds Threshold

Causa: Le linee centrali delle calotte sono troppo distanti.

Rimedio: Sostituire la calotta di ravvivatura.

SPOT-338 WTI Aborting - %s

Causa: Manca un parametro, così è impossibile proseguire.

Rimedio: Correggere la causa secondaria.

SPOT-339 Gun Cap Surface Measurement

Causa: La misura della superficie della calotta della pinza è eccessiva.

Rimedio: Regolare la tensione di ravvivatura.

SPOT-340 Robot Cap Surface Measurement

Causa: La misura della superficie della calotta del robot è eccessiva.

Rimedio: Regolare la tensione di ravvivatura.

SPOT-341 Gun Under Dressed

Causa: Dopo la ravvivatura la variazione incrementale della lunghezza (punta-base) della calotta della pinza è insufficiente.

Rimedio: Ravvivare la calotta.

SPOT-342 Robot Under Dressed

Causa: Dopo la ravvivatura la variazione incrementale della lunghezza (punta-base) della calotta del robot è insufficiente.
Rimedio: Ravvivare la calotta.

SPOT-343 Gun Over Dressed

Causa: Dopo la ravvivatura la variazione incrementale della lunghezza (punta-base) della calotta della pinza è eccessiva.
Rimedio: Regolare il tempo o la pressione per la ravvivatura.

SPOT-344 Robot Over Dressed

Causa: Dopo la ravvivatura la variazione incrementale della lunghezza (punta-base) della calotta del robot è eccessiva.
Rimedio: Regolare il tempo o la pressione per la ravvivatura.

SPOT-345 Caps Under Dressed

Causa: Dopo la ravvivatura la variazione incrementale della lunghezza totale (punta-punta) della calotta è troppo piccola.
Rimedio: Ravvivare la calotta.

SPOT-346 Caps Over Dressed

Causa: Dopo la ravvivatura la variazione incrementale della lunghezza totale (punta-punta) della calotta è eccessiva.
Rimedio: Regolare il tempo o la pressione per la ravvivatura.

SPOT-350 IWC board not found

Causa: Nel controllore non sono presenti schede per il controllo integrato della saldatura.
Rimedio: Se è prevista la presenza di una scheda di controllo della saldatura, questo messaggio indica che probabilmente esiste un serio problema hardware e che la scheda deve essere sostituita. Se non è prevista la presenza di alcuna scheda di controllo della saldatura, il driver per la scheda deve essere rimosso dalla configurazione del sistema.

SPOT-351 IWC driver not running

Causa: Il driver per la scheda di controllo della saldatura è in attesa che la scheda madre PC-104 completi il proprio ciclo di ripristino.
Rimedio: Allarme interno di sistema. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SPOT-352 Invalid IWC index

Causa: La scheda di controllo integrato della saldatura non è installata.
Rimedio: Allarme interno di sistema. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SPOT-353 IWC message in progress

Causa: Non è stato possibile inviare un messaggio alla scheda di controllo integrato della saldatura perché è ancora in corso l'elaborazione di un messaggio precedente.
Rimedio: Allarme interno di sistema. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SPOT-354 Invalid IWC msg buffers

Causa: I buffer inviati per l'elaborazione di un messaggio non sono validi in numero e/o lunghezza.
Rimedio: Allarme interno di sistema. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SPOT-355 Invalid IWC function code

Causa: La funzione richiesta all'unità di controllo integrato della saldatura non è valida.
Rimedio: Allarme interno di sistema. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SPOT-356 Checksum error, IWC msg send

Causa: Durante l'invio di un messaggio, l'unità di controllo integrato della saldatura ha rilevato un errore di checksum. Questo potrebbe indicare l'esistenza di un problema con la scheda o con il driver software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SPOT-357 Invalid buffer, IWC msg send

Causa: Durante l'invio di un messaggio, l'unità di controllo integrato della saldatura ha rilevato l'esistenza di un buffer non valido. Questo potrebbe indicare l'esistenza di un problema con la scheda o con il driver software.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-358 Checksum error, IWC msg recv

Causa: Il calcolo di checksum su un segmento di messaggio inviato dall'unità di controllo integrato della saldatura ha prodotto un risultato non valido. Questo potrebbe indicare l'esistenza di un problema con la scheda o con il driver software.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-359 Invalid buffer, IWC msg recv

Causa: Su un segmento di messaggio inviato dall'unità di controllo integrato della saldatura è stato rilevata una tag di buffer non valida. Questo potrebbe indicare l'esistenza di un problema con la scheda o con il driver software.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-360 IWC buffer too small

Causa: Il buffer passato al driver dell'unità di controllo integrato della saldatura era troppo piccolo per contenere il messaggio ricevuto dall'unità stessa.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-361 Ack timeout, IWC msg send

Causa: L'unità di controllo integrato della saldatura non ha inviato la risposta di eco ad un segmento di messaggio che le è stato inviato.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-362 Timeout, IWC msg recv

Causa: L'unità di controllo integrato della saldatura non ha inviato un messaggio di risposta entro il limite di tempo massimo previsto.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-363 IWC motherboard error

Causa: Il driver per l'unità di controllo integrato della saldatura non è riuscito a comunicare con quello della scheda madre PC-104.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-364 IWC has invalid DPRAM signature

Causa: Il sistema ha rilevato la presenza di un'unità di controllo integrato della saldatura, ma il contenuto dell'area RAM a doppia porta non corrisponde a quanto previsto.

Rimedio: Assicurarsi che sia installato il tipo corretto di unità di controllo integrato della saldatura. Se il problema persiste, sostituire la scheda dell'unità di controllo integrato della saldatura.

SPOT-365 Unsupported IWC version/rev level

Causa: Il sistema ha rilevato la presenza di un'unità di controllo integrato della saldatura, ma la versione e/o la revisione della sua RAM a doppia porta non è supportata dal driver installato.

Rimedio: Installare un'unità di controllo integrato della saldatura con un livello di versione compatibile, oppure verificare l'eventuale disponibilità di un driver aggiornato.

SPOT-366 Unable to register IWC interrupt

Causa: Il driver non è riuscito a registrare un interrupt dalla scheda dell'unità di controllo integrato della saldatura.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-367 Only 29 functions allowed in a schedule

Causa: L'operatore ha tentato di inserire più di 29 funzioni nella tabella. In una tabella possono essere inserite un massimo di 29 funzioni.

Rimedio: Non inserire più di 29 funzioni in una tabella.

SPOT-368 Imp. can only come before weld FCTN

Causa: L'operatore ha tentato di inserire una funzione impulso (funzione 60) prima di una funzione non di saldatura.

Rimedio: Inserire la funzione impulso immediatamente prima di una funzione di saldatura.

SPOT-369 FCTN not supported by the timer

Causa: L'operatore ha immesso un numero non valido di funzione.

Rimedio: Scegliere un'altra funzione dalla lista di selezione, oppure un altro indice.

SPOT-370 Could not download schedule %d

Causa: L'invio dei dati della tabella verso l'unità di controllo della saldatura è fallito per 2 volte.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SPOT-371 Could not download stepper %d

Causa: L'invio dei dati della tabella verso lo stepper è fallito per 2 volte.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SPOT-372 Could not read sequence file %d

Causa: La lettura dalla FROM del file con la sequenza delle operazioni non è riuscita.

Rimedio: Assicurarsi che il file con la sequenza sia presente nella FROM.

SPOT-373 Could not download setup data

Causa: L'invio dei dati di configurazione verso l'unità di controllo della saldatura è fallito per 2 volte.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SPOT-374 Could not download Dynamic data

Causa: L'invio dei dati dinamici verso l'unità di controllo della saldatura è fallito per 2 volte.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SPOT-375 Could not read stepper file %d

Causa: La lettura dalla FROM del file per lo stepper non è riuscita.
Rimedio: Assicurarsi che il file per lo stepper sia presente nella FROM.

SPOT-376 Could not read setup file %s

Causa: La lettura dalla FROM del file di configurazione non è riuscita.
Rimedio: Assicurarsi che il file di configurazione sia presente nella FROM.

SPOT-377 Could not read file %s

Causa: La lettura dall'unità di memoria corrente del file indicato non è riuscita.
Rimedio: Controllare che il programma sia presente nell'unità di memoria corrente.

SPOT-378 IWC ID jumpers incorrect

Causa: I ponticelli che formano il codice identificativo della scheda di controllo della saldatura non sono impostati in modo che la scheda possa essere identificata come numero 1 o 2.
Rimedio: Se nel sistema c'è una scheda, il suo ID deve essere 1. Se le schede sono due, a una deve essere assegnato il numero 1, all'altra il numero 2 in funzione dello slot in cui sono installate.

SPOT-379 IWC slave busy

Causa: Il bit di unità di controllo di saldatura slave occupata è ON nella word di stato.
Rimedio: Ripetere l'operazione più tardi.

SPOT-380 Invalid IWC Firmware Version

Causa: Le versioni del firmware nelle schede di controllo della saldatura deve essere la stessa, se le schede presenti sono due. La versione o il livello di revisione del firmware non sono uguali.
Rimedio: Assicurarsi che la versione e il livello di revisione del firmware coincidano in entrambe le schede. La verifica può essere effettuata inserendo una scheda per volta visualizzando la versione e il livello di revisione individualmente.

SPOT-381 IWC(DG) system error(%d)

Causa: Si è verificato un problema di comunicazione con la scheda di controllo della saldatura.
Rimedio: Prendere nota del numero di allarme e contattare FANUC.

- 1, 2 o 13: L'area di memoria temporanea comune potrebbe essere quasi esaurita.
- 3: La scheda di controllo della saldatura non è stata inizializzata con successo.
- 4: Non è stato possibile scrivere uno dei parametri alla scheda di controllo della saldatura.
- 5, 6, 7, 8 o 9: Non è riuscita la lettura di un parametro dalla scheda di controllo della saldatura.
- 12: Non è stato possibile scrivere un valore di conteggio alla scheda di controllo della saldatura.

SPOT-382 IWC(DG) illegal stepper number(%s)

Causa: Per l'unità integrata di controllo della saldatura Dengensha, è stato utilizzato un valore non valido per il campo dati SN (Stepper Number) nell'istruzione che effettua il ripristino dello stepper.
Rimedio: Modificare l'istruzione in modo che il valore utilizzato sia compreso tra 0 e 4.

SPOT-383 IWC(DG) illegal contactor status(%d)

Causa: Nell'istruzione CONTACTOR c'è un parametro non valido
Rimedio: Usare un parametro valido.

SPOT-384 IWC(DG) leak input (%d)

Causa: Il segnale di ingresso Leak (dispersione) è ON.
Rimedio:

1. Rimuovere la causa della dispersione.
2. Fare riferimento al menu I/O, Weld Interface, e verificare che il segnale di ingresso Leak Input sia OFF.
   Utilizzando la tastiera di programmazione:
   a. Premere il tasto I/O.
   b. Premere F1, [TYPE].
   c. Selezionare la voce Spot Equip.
3. Eseguire la normale procedura di eliminazione degli allarmi (Reset).

SPOT-385 IWC(DG) illegal counter specified(%s)

Causa: Per l'unità integrata di controllo della saldatura Dengensha, è stato utilizzato un valore non valido per il campo dati SN= nell'istruzione che effettua il ripristino dello stepper.

Rimedio: Il valore contenuto nella variabile di sistema deve essere compreso tra 0 e 2.

SPOT-386 Reset stepper timeout %s

Causa: L'unità di controllo della saldatura non ha inviato, entro il tempo massimo consentito, l'eco del comando di ripristino dello stepper.

Rimedio: Verificare che l'unità di controllo della saldatura stia funzionando correttamente.

SPOT-387 IWC(DG) timer no response

Causa: La scheda di controllo della saldatura non ha inviato alcuna risposta. Non è stato possibile eseguire l'operazione richiesta.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

SPOT-388 IWC(DG) timer acc stat err(%d)

Causa: Dato che lo stato di accesso della scheda di controllo della saldatura rimane ON, non è stato possibile effettuare l'operazione richiesta

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

SPOT-389 IWC(DG) timer exe flag err(#)

Causa: Dato che la segnalazione di esecuzione in corso sulla scheda di controllo della saldatura rimane ON, non è possibile effettuare l'operazione richiesta.

1. Il segnale SYSRDY (sistema pronto) è ON.
2. La segnalazione di dati letti è ON.
3. La segnalazione di dati scritti è ON.
4. La segnalazione di nome della funzione letto è ON.
5. La segnalazione di set/reset del contatore è ON.
6. La segnalazione di saldatura in corso è ON.
7. La segnalazione di esecuzione del comando sui dati è ON.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

SPOT-390 IWC(DG) timer bad response

Causa: Si è verificato un errore nell'interfaccia con la scheda di controllo della saldatura.

Rimedio: Contattare il servizio assistenza FANUC. Verificare se un'impostazione software o hardware della scheda di controllo della saldatura è stata cambiata prima dell'apparizione dell'errore.

SPOT-391 IWC(DG) timer memory error

Causa: Si è verificato un errore nel sistema hardware salvato nella memoria della scheda di controllo della saldatura.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. I dati relativi all'hardware nella scheda di controllo della saldatura sono inizializzati, quindi è richiesta una loro regolazione.
Per i dati di regolazione, contattare la DENGENSHA MFG. CO., LTD..

SPOT-392 IWC(DG) timer not running

Causa: Si è verificato un errore perché la scheda di controllo della saldatura non si è avviata.

Rimedio: Il segnale *systdy, proveniente dalla scheda di controllo della saldatura, non è passato allo stato OFF. Contattare DENGENSHA MFG. CO., LTD..

SPOT-393 IWC(DG) timer support from Gun1 to Gun4

Causa: Il numero di pinza utilizzato nell'istruzione RESET STEPPER non è valido.

Rimedio: Immettere un numero di pinza corretto nell'istruzione RESET STEPPER.

SPOT-394 IWC(DG) drv sys error(%d)

Causa: Si è verificato un errore di sistema durante l'elaborazione delle funzioni di comunicazioni con la scheda di controllo della saldatura.

Rimedio: Verificare il numero indicato alla fine del messaggio di errore.

Se il numero è inferiore a 500:	Prendere nota del numero e contattare FANUC.
Se il numero è superiore a 499:	Verificare le assegnazioni dei segnali I/O, come le uscite digitali Shunt Trip e Stepper Ready. Verificare che il valore immesso come tipo o numero di I/O sia compreso nei limiti ammessi.

SPOT-395 IWC(DG) timer now in weld

Causa: Si è tentato di iniziare una saldatura mentre un'altra era già in corso.

Rimedio: Il tempo di timeout sulla saldatura non è lungo a sufficienza per comprendere la durata della saldatura stessa. Aumentare il valore specificato alla voce “Weld complete time-out” nel menu SETUP, Spot Config, in funzione della durata della saldatura.

SPOT-396 IWC(DG) timer com err %d(%x)

Causa: Il sistema non è in grado di comunicare con la scheda di controllo della saldatura.

Rimedio: Verificare gli errori generati insieme a questo allarme ed eseguire le azioni correttive previste per risolverli. Contattare FANUC.

Se il primo numero è 100, come di seguito,

SPOT-396 STOP IWC(DG) timer com err 100(Indirizzo Scheda)

verificare il microinterruttore [SEL] T0 T1 sulla scheda di controllo della saldatura.

Per la scheda di controllo della saldatura 1, T0=0 T1=0.

Per la scheda di controllo della saldatura 2, T0=1 T1=0.

SPOT-397 Resume not allowed

Causa: Si è tentato di iniziare una saldatura mentre un'altra era già in corso.

Rimedio: Il tempo di timeout sulla saldatura non è lungo a sufficienza per comprendere la durata della saldatura stessa. Aumentare il valore specificato alla voce “Weld complete time-out” nel menu SETUP, Spot Config, in funzione della durata della saldatura.

SPOT-398 Choose recovery on Alarm recov menu.

Causa: Si è selezionata l'operazione di ripristino del funzionamento nel menu Alarm.

Rimedio: Nessuno.

SPOT-399 IWC FIRMWARE UPGRADED

Causa: Il firmware dell'unità integrata di controllo della saldatura è stato aggiornato sulla relativa scheda.

Rimedio: Nessuno.

SPOT-401 WTC E01: Controller Failure

Causa: Questo errore proviene dell'unità di controllo della saldatura WTC.

Rimedio: Fare riferimento alle informazioni presenti nel manuale dell'unità di controllo della saldatura WTC.

SPOT-481 WTC IWC(DG) Can't read system_ready(%d)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, controllare lo stato di montaggio della scheda interna timer.

SPOT-482 IWC(DG) Failed to set Weld Current flag(%d)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, controllare lo stato di montaggio della scheda del timer interno. Estrarre la scheda e reinstallarla

SPOT-483 IWC(DG) Board number duplicated(%d)

Causa: Il numero della scheda del timer interno si sovrappone.

Rimedio: Verificare il microinterruttore [SEL] T0 T1 sulla scheda timer.

Per la scheda timer 1, T0=0 T1=0.

Per la scheda timer 2, T0=1 T1=0.

SPOT-484 IWC(DG) MB Gun no out of range(%d)

Causa: Quando è utilizzata la scatola di controllo, il numero di serie della scheda timer non è corretto.

Rimedio: Contattare il servizio assistenza FANUC con il valore tra parentesi, il numero di serie del software del robot e il numero di versione del software del timer.

SPOT-485 IWC(DG) IWC(DG) DPRAM error (%d)

Causa: Errore interno del software. Durante la scrittura nella DPRAM si è verificato un errore. E' possibile che l'installazione della scheda timer non sia corretta.

Rimedio: Estrarre la scheda e reinstallarla Se il problema persiste, dopo SPOT-485 viene visualizzato tra parentesi un numero di scheda Contemporaneamente vengono visualizzate informazioni dettagliate dopo SPOT-486. Annotare questi valori ed eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-486 IWC(DG) %x,%x,%x

Causa: Questo è un messaggio di stato per SPOT-485.

Rimedio: N/A

SPOT-487 IWC(DG) IWC(DG) shunt trip DO error(%d)

Causa: Il segnale Shunt Trip non è impostato appropriatamente. Tra parentesi è indicato un numero di scheda.

Rimedio: Controllare se il numero del segnale è corretto sulla schermata SPOT Weld interface I/O output. Spegnere e riaccendere il controllore.

SPOT-488 IWC(DG) IWC(DG) stepper cmp DO error(%d)

Causa: L'uscita digitale che indica il completamento dello stepper non è impostata appropriatamente.

Rimedio: Tra parentesi è indicato il numero impostato erroneamente.. Controllare $IWCPCFG.$STPC_OT_IDX[ ]. Spegnere e riaccendere il controllore dopo la modifica.

SPOT-489 IWC(DG) IWC(DG) DPRAM out DO error(%d,%d)

Causa: L'uscita digitale della funzione DPRAM output non è impostata appropriatamente.

Rimedio: Il primo numero tra parentesi è il numero della scheda sulla quale si è verificato l'errore. Il secondo numero è il numero impostato erroneamente. Cambiare l'impostazione con riferimento al contemporaneo allarme I/O. Spegnere e riaccendere il controllore dopo la modifica.

SPOT-490 IWC(DG) timer now in weld %d

Causa: Il numero di unità di controllo della saldatura specificato non è corretto.

Rimedio: Il numero di unità di controllo della saldatura per il quale è stato configurato il sistema è visualizzato nel messaggio di allarme. Utilizzare solo valori compresi tra 1 ed il numero incluso nel messaggio di allarme. Se è necessario aumentare il numero di unità di controllo della saldatura, eseguire un avvio controllato (Controlled Start) e definire il nuovo numero di unità di controllo della saldatura dal menu SETUP APPLICATION.

SPOT-491 IWC(DG) No Weld detection DO error

Causa: L'indice dell'uscita digitale ($IWCDGDBG[64]) per il segnale di rilevamento di No Weld è diverso da 0, ma il segnale non è stato emesso.

Rimedio: Controllare se l'assegnazione dell'indice è corretta. Spegnere e riaccendere il controllore dopo la modifica.

SPOT-492 IWC(DG) PrmWriteErrWC%d S%d %d

Causa: Non è stato possibile scrivere il parametro sulla scheda timer. Il primo numero indica il controllore della saldatura. Il secondo numero indica il numero di sequenza come segue:
S0: Comune, S1-S255: Tabella, S256: Funzione speciale, S257-S260: GUN1-4.
Il terzo numero indica il codice dell'errore.

Rimedio: Quando il codice dell'errore è 2, il valore del parametro è fuori dai limiti. Consultare la lista dei parametri fornita dal costruttore del controllore della saldatura. Impostare la variabile di sistema con un valore corretto in base al parametro.

WC1 S0:$IWCDGCON[1].$PARM[Numero del parametro]
WC1 S1-S255:$IWCDGS[Numero della tabella].$PARM[Numero del parametro]
WC1 S256:$IWCDGCON[2].$PARM[Numero del parametro]
WC1 S257-S260:$IWCDGCON[3-6].$PARM[Numero del parametro]
WC2 S0:$IWCDGCON[7].$PARM[Numero del parametro]
WC2 S1-S255:$IWCDGS2[Numero della tabella].$PARM[Numero del parametro]
WC2 S256:$IWCDGCON[8].$PARM[Numero del parametro]
WC2 S257-S260:$IWCDGCON[9-12].$PARM[Numero del parametro]

Se il codice dell'errore non è 2, contattare FANUC.

SPOT-493 IWC(DG) NDNW system error(%d)

Causa: Allarme interno di sistema.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-494 NDNW no DSF file(%d)

Causa: Non è stato possibile localizzare il file DSF per l'unità di controllo della saldatura visualizzata.

Rimedio: Acquisire il file DSF dalla schermata di impostazione iniziale.

SPOT-495 NDNW different DSF

Causa: Il codice identificativo ID del file DSF non corrisponde a quello dell'unità di controllo della saldatura attualmente collegata.

Rimedio: L'unità di controllo della saldatura potrebbe essere stata posta in un modo operativo differente. Verificare l'unità di controllo della saldatura attualmente collegata. Leggere il file DSF per l'unità di controllo della saldatura attualmente collegata nella schermata di impostazione iniziale se si desidera effettuare la saldatura con essa.

SPOT-496 NDNW Device Net Disconnect

Causa: La comunicazione DeviceNet è stata disabilitata.

Rimedio: Verificare che:

1. Ricercare l'allarme "DNET-xxx" nella schermata degli errori DeviceNet e fare riferimento alla sua causa ed al rimedio suggerito.
2. Verificare che la scheda utilizzata per l'unità di controllo della saldatura no sia fuori linea (OFFLINE) nella schermata dell'elenco delle schede DeviceNet.
3. Verificare che il dispositivo al numero di nodo corrispondente all'unità di controllo della saldatura non sia OFFLINE nella schermata dell'elenco dei dispositivi DeviceNet.

SPOT-497 NDNW DSF error

Causa: Il file DSF non è corretto.

Rimedio: Leggere il file DSF per l'unità di controllo della saldatura attualmente collegata, dalla schermata di impostazione iniziale.

SPOT-498 NDNW Device Net Disconnect

Causa: La comunicazione DeviceNet è stata disabilitata.

Rimedio: Verificare che:

1. Ricercare l'allarme "DNET-xxx" nella schermata degli errori DeviceNet e fare riferimento alla sua causa ed al rimedio suggerito.
2. Verificare che la scheda utilizzata per l'unità di controllo della saldatura no sia fuori linea (OFFLINE) nella schermata dell'elenco delle schede DeviceNet.
3. Verificare che il dispositivo al numero di nodo corrispondente all'unità di controllo della saldatura non sia OFFLINE nell'elenco dei dispositivi DeviceNet.

SPOT-499 Timer(%d) is not used

Causa: Il numero di timer nella schermata di configurazione della saldatura a punti non è corretto.

Rimedio: Controllare il numero del timer.

SPOT-500 NDNW request timeout(Board:%d,MAC:%d)

Causa: L'unità di controllo della saldatura non ha inviato alcuna risposta.

Rimedio: Stabilizzare la comunicazione DeviceNet tra l'unità di controllo della saldatura ed il robot. I numeri presenti nel messaggio indicano l'unità di controllo della saldatura. Verificare la connessione ed il cablaggio del connettore.

SPOT-501 Service code error(Board:%d,MAC:%d,Code:0x%x,Ex:%d)

Causa: Il codice del servizio richiesto non è corretto.

Rimedio: Esiste la possibilità che sia collegata un'unità di controllo della saldatura non supportata. Contattare FANUC per ulteriori informazioni.

SPOT-502 Attr. value is not supported(Board:%d,MAC:%d,C:%d,I:%d,A:%d,V:%d,Ex:%d)

Causa: Il valore dell'attributo specificato non è supportato. Il valore è fuori dai limiti.

Rimedio: Esiste la possibilità che sia collegata un'unità di controllo della saldatura non supportata. Contattare FANUC per ulteriori informazioni.

SPOT-503 Instance not supported(Board:%d,MAC:%d,C:%d,I:%d,Ex:%d)

Causa: L'istanza specificata non è supportata.

Rimedio: Esiste la possibilità che sia collegata un'unità di controllo della saldatura non supportata. Contattare FANUC per ulteriori informazioni.

SPOT-504 Data is longer than size(Board:%d,MAC:%d,Ex:%d)

Causa: Il dato è più lungo della dimensione specificata.

Rimedio: Esiste la possibilità che sia collegata un'unità di controllo della saldatura non supportata. Contattare FANUC per ulteriori informazioni.

SPOT-505 Data is shorter than size(Board:%d,MAC:%d,Ex:%d)

Causa: Il dato è più c della dimensione specificata.

Rimedio: Esiste la possibilità che sia collegata un'unità di controllo della saldatura non supportata. Contattare FANUC per ulteriori informazioni.

SPOT-506 Set request for get only attribute(Board:%d,MAC:%d,C:%d,I:%d,A:%d,Ex:%d)

Causa: Per l'unità di controllo della saldatura è stato impostato un parametro non impostabile.

Rimedio: Esiste la possibilità che sia collegata un'unità di controllo della saldatura non supportata. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-507 Buffer is not enough(Board:%d,MAC:%d,Ex:%d)

Causa: Nella funzione DeviceNet Explicit Message del robot non è vi è memoria sufficiente per contenere la risposta proveniente dall'unità di controllo della saldatura.

Rimedio: La variabile di sistema $DN_BD_INFO_T[n].$LAG_EM_BUF[m] (n=1-4, m=1-4) potrebbe contenere valori non corretti. Verificare la configurazione della rete DeviceNet. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-508 Attribute is not supported(Board:%d,MAC:%d,C:%d,I:%d,A:%d,Ex:%d)

Causa: L'unità di controllo della saldatura non supporta l'attributo specificato dal robot.

Rimedio: Esiste la possibilità che sia collegata un'unità di controllo della saldatura non supportata. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-509 Error returned(Board:%d,MAC:%d,Err:0x%x,Code:0x%x,C:%d,I:%d,A:%d)

Causa: L'unità di controllo della saldatura ha risposto con una notifica di errore (0x94).

Rimedio: Esiste la possibilità che sia collegata un'unità di controllo della saldatura non supportata. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-510 NDNW resp.err(Board:%d,MAC:%d,RCode:0x%x,Code:0x%x,C:%d,I:%d,A:%d)

Causa: Il codice di servizio emesso dall'unità di controllo della saldatura è un valore sconosciuto.

Rimedio: La variabile di sistema $DN_BD_INFO_T[n].$LAG_EM_BUF[m] (n=1-4, m=1-4) potrebbe contenere valori non corretti. Verificare la configurazione della rete DeviceNet. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-511 NDNW DNET internal error(0x%x, Board:%d,MAC:%d)

Causa: Si è verificato un errore nel momento in cui è stata utilizzata la funzione Explicit Message.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-512 NDNW DSF syntax error(timer:%d,line:%d,type:%d)

Causa: Il file DSF contiene qualche errore.

Rimedio: Acquisire il file DSF dalla schermata di impostazione iniziale. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPOT-513 NDNW Failed to save(I:%d,A:%d)

Causa: Il salvataggio del file non è riuscito.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SPOT-514 NDNW Failed to load(I:%d,A:%d)

Causa: Il caricamento del file non è riuscito.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SPOT-515 NDNW Failed to reset WC

Causa: L'inizializzazione non è riuscita.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SPOT-516 NDNW Cannot create a file

Causa: La creazione del file nella directory specificata non è possibile.

Rimedio: Verificare la directory specificata.

SPOT-517 NDNW Cannot locate a file

Causa: Il file da caricare non esiste nella directory specificata.

Rimedio: Richiamare il menu FILE e visualizzare la directory in cui è presente il file. Selezionare il file con il cursore ed effettuare il suo caricamento.

SPOT-519 NDNW File has format error

Causa: Il formato del file non è corretto.

Rimedio: Verificare l'istanza e l'attributo visualizzati nell'allarme SPOT-513 e confermare l'esattezza del formato del file. Verificare il formato del codice identificativo del file DSF e la data nel file stesso quando l'istanza e l'attributo sono entrambi a 0.

SPOT-520 NDNW Value is out of tolerance

Causa: Il valore descritto nel file da caricare non è compreso nei limiti specificati nel file DSF.

Rimedio: Verificare l'istanza e l'attributo visualizzati nell'allarme SPOT-513 e confermare l'esattezza del valore nel file.

SPOT-521 There are 11 or more common classes(timer:%d)

Causa: Il numero massimo di classi comuni per questa funzione (J925) è 10.

Rimedio: Questa unità di controllo della saldatura non può essere utilizzata.

SPOT-522 There are 13 or more series classes(timer:%d)

Causa: Il numero massimo di classi di tabelle per questa funzione (J925) è 12.

Rimedio: Questa unità di controllo della saldatura non può essere utilizzata.

SPOT-523 There are 256 or more instances(timer:%d)

Causa: Il numero massimo di istanze per questa funzione (J925) è 255.

Rimedio: Questa unità di controllo della saldatura non può essere utilizzata.

SPOT-524 Attribute ID is out of range(timer:%d)

Causa: Il numero massimo di codici di identificazione per questa funzione (J925) è 255.

Rimedio: Questa unità di controllo della saldatura non può essere utilizzata.

SPOT-525 There are 76 or more attribute(timer:%d)

Causa: Il numero massimo di attributi di classe per questa funzione (J925) è 75.

Rimedio: Questa unità di controllo della saldatura non può essere utilizzata.

SPOT-526 NDNW system is not ready(timer:%d)

Causa: La preparazione della visualizzazione della schermata non è completa.

Rimedio: Rileggere il file DSF se la lettura precedente non si è completata. Stabilizzare la comunicazione DeviceNet tra l'unità di controllo della saldatura ed il robot.

SPOT-527 NDNW DSF ID error(WC-Robot)

Causa: L'ID DSF del robot e del controllore della saldatura sono diversi.

Rimedio: Rinnovare il DSF del robot.

SPOT-529 Weld Not ready %s

Causa: Il segnale di saldatrice pronta nell'unità di controllo della saldatura è OFF.

Rimedio: Fare riferimento al manuale per l'unità di controllo della saldatura Nadex DeviceNet per avere ulteriori informazioni sul segnale di saldatrice pronta.

SPOT-530 Eq%x,%s,Dur(%.1f,Exp:%.1f)

Causa: Questo allarme fornisce la causa di SPOT-531.

Rimedio: Sono visualizzati: Numero dell'apparecchiatura, tipo di job, durata osservata e durata attesa del job.

SPOT-531 WeldCount:%d < Expected:%d

Causa: Il numero di punti saldati osservato è minore di quello di riferimento.

Rimedio: Sono visualizzati il numero di punti osservato e quello di riferimento.

4.17.7 Codici di allarme SPRM

SPRM-000 Invalid destination speed.

Causa: La massima velocità ammissibile per la variazione graduale dei parametri di saldatura è 500mm/sec.

Rimedio: Modificare il comando di velocità in modo che rientri nei limiti.

SPRM-001 Internal system error.

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SPRM-002 Ramp is disabled.

Causa: La variazione graduale dei parametri di saldatura è disabilitata quando il il programma viene eseguito in senso inverso.

Rimedio: Si tratta di una specifica funzionale. La variazione graduale dei parametri di saldatura non può essere eseguita durante l'esecuzione in senso inverso delle istruzioni di movimento.

SPRM-003 No support for deg/sec

Causa: L'unità di misura che esprime la velocità in gradi/sec non è supportata dalla variazione graduale dei parametri di saldatura.

Rimedio: Modificare l'unità di misura della velocità in mm/sec oppure pollici/min.

SPRM-004 No time base speed unit.

Causa: La funzione che esegue la variazione graduale dei parametri di saldatura non supporta velocità espresse in unità di tempo (msec oppure sec).

Rimedio: Modificare l'unità di misura della velocità in mm/sec oppure pollici/min.

SPRM-005 Ramp system loading error.

Causa: L'opzione software che effettua la variazione graduale dei parametri di saldatura non è stata caricata correttamente nel controllore.

Rimedio: Ricaricare il software nel controllore.

SPRM-006 Ramp disabled, Rotation motn

Causa: La variazione graduale dei parametri di saldatura viene disabilitata per i movimenti nei quali è predominante la componente rotativa.

Rimedio: La posizione che il robot sta raggiungendo comporta un notevole cambio di orientamento. Correggere la posizione in modo che la variazione di orientamento sia meno accentuata.

SPRM-007 Ramp disabled. Short motion.

Causa: La variazione graduale dei parametri di saldatura è disabilitata quando il movimento eseguito è breve.

Rimedio: La distanza da percorrere con il movimento corrente è troppo breve perché la variazione graduale dei parametri di saldatura possa essere eseguita correttamente. Correggere la posizione in modo che il tratto da percorrere sia sufficientemente lungo da permettere l'esecuzione della variazione graduale dei parametri di saldatura.

SPRM-008 Max Speed is not supported.

Causa: L'istruzione Max Speed non è supportata. L'unità di misura che esprime la velocità come MAX_SPEED non è supportata dalla variazione graduale dei parametri di saldatura.

Rimedio: Modificare l'unità di misura della velocità in mm/sec oppure pollici/min.

SPRM-009 No Ramp resume in hot start.

Causa: Nel modo hot start la ripresa della variazione graduale dei parametri è disabilitata.

Rimedio: Non tentare di riprendere la variazione graduale dei parametri nel modo hot start.

4.17.8 Codici di allarme SRIO

SRIO-001 S. PORT ILLEGAL FUNCTION CODE

Causa: Il codice di funzione specificato non è valido. Errore interno del software.

Rimedio: Errore interno del software.

SRIO-002 SERIAL PORT NOT OPEN

Causa: La porta seriale non è aperta.

Rimedio: Aprire la porta seriale prima di usarla.

SRIO-003 SERIAL PORT ALREADY OPEN

Causa: La porta seriale è già aperta e si è cercato di aprirla di nuovo.

Rimedio: Non cercare di aprire la porta seriale perché è già aperta.

SRIO-004 SERIAL PORT NOT INITIALIZE

Causa: La porta seriale non è inizializzata.

Rimedio: Inizializzare la porta seriale prima di usarla.

SRIO-005 SERIAL PORT DSR OFF

Causa: Il segnale DSR della porta seriale è OFF.

Rimedio: Verificare se l'impostazione della porta seriale è corretta. Verificare che il cavo non sia rotto. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino al controllore. Verificare lo stato del dispositivo con cui è collegata.

SRIO-006 SERIAL PORT PARITY ERROR

Causa: Si è verificato un errore di parità sulla porta seriale.

Rimedio: Verificare se l'impostazione della porta seriale è corretta. Verificare che il cavo non sia rotto. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino al controllore.

SRIO-007 SERIAL PORT OVERRUN ERROR

Causa: Si è verificato un errore di overrun sulla porta seriale.

Rimedio: Verificare se l'impostazione della porta seriale è corretta. Verificare che il cavo non sia rotto. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino al controllore.

SRIO-008 SERIAL PORT FRAME ERROR

Causa: Si è verificato un errore di pacchetto sulla porta seriale.

Rimedio: Verificare se l'impostazione della porta seriale è corretta. Verificare che il cavo non sia rotto. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino al controllore.

SRIO-009 S. PORT PARITY & OVERRUN

Causa: Si è verificato un errore di parità e di overrun sulla porta seriale.

Rimedio: Verificare se l'impostazione della porta seriale è corretta. Verificare che il cavo non sia rotto. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino al controllore.

SRIO-010 S. PORT PARITY & FRAME

Causa: Si è verificato un errore di parità e di pacchetto sulla porta seriale.

Rimedio: Verificare se l'impostazione della porta seriale è corretta. Verificare che il cavo non sia rotto. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino al controllore.

SRIO-011 S. PORT OVERRUN & FRAME

Causa: Si è verificato un errore di overrun e di pacchetto sulla porta seriale.

Rimedio: Verificare se l'impostazione della porta seriale è corretta. Verificare che il cavo non sia rotto. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino al controllore.

SRIO-012 S. PORT PRTY & OVRRN & FRM

Causa: Si è verificato un errore di parità, di overrun e di pacchetto sulla porta seriale.

Rimedio: Verificare se l'impostazione della porta seriale è corretta. Verificare che il cavo non sia rotto. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino al controllore.

SRIO-013 S. PORT DSR OFF & HARDWARE ERR

Causa: Il segnale DSR sulla porta seriale è OFF e si è verificato un errore hardware.

Rimedio: Verificare se l'impostazione della porta seriale è corretta. Verificare che il cavo non sia rotto. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino al controllore. Verificare lo stato del dispositivo con cui è collegata. Controllare l'hardware.

SRIO-014 S. PORT ILLEGAL REQUEST COUNT

Causa: Il numero di richieste alla porta seriale non è valido. Errore interno del software.

Rimedio: Errore interno del software.

SRIO-015 SERIAL PORT CANCEL

Causa: Annullamento dell'impostazione corrente della porta seriale. Questo codice non appare normalmente. Errore interno del software.

Rimedio: Errore interno del software.

SRIO-016 S. PORT POWER FAILURE CANCEL

Causa: Inizializzazione della porta seriale dopo una riacensione del controllore. Questo codice non appare normalmente. Errore interno del software.

Rimedio: Errore interno del software.

4.17.9 Codici di allarme SRVO

SRVO-001 SERVO Operator panel E-stop

Causa: Il pulsante di emergenza del pannello operatore è stato premuto.

Rimedio:

1. Ruotare il pulsante dell'arresto di emergenza in senso orario e premere il tasto RESET.
2. Se l'allarme permane, indagare la causa del problema. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota: Se insieme a SRVO-213 viene visualizzato SRVO-001 è possibile che sia bruciato un fusibile. Intraprendere le stesse azioni valide per l'allarme SRVO-213.

SRVO-002 SERVO Teach pendant E-stop

Causa: È stato azionato il pulsante di arresto d'emergenza sulla tastiera di programmazione.

Rimedio:

1. Ruotare il pulsante dell'arresto di emergenza in senso orario e premere il tasto RESET.
2. Se l'allarme non viene eliminato, sostituire la tastiera di programmazione.

SRVO-003 SERVO Deadman switch released

Causa: L'interruttore di uomo-morto sulla tastiera di programmazione non era premuto mentre essa era abilitata. Un'altra possibilità è che il pulsante di uomo-morto sia stato premuto con forza eccessiva.

Rimedio: Premere il pulsante di uomo morto e poi premere il tasto RESET. Se l'interruttore di uomo morto è del tipo a tre posizioni, premerlo fino a raggiungere quella intermedia e poi premere il tasto RESET. Se l'allarme non viene eliminato, sostituire la tastiera di programmazione.

1. Controllare il funzionamento dell'interruttore di uomo morto quando è posto nella posizione intermedia.
2. Verificare che il selettore modale sul pannello operatore e quello di abilitazione della tastiera di programmazione siano nella posizione corretta.
3. Sostituire la tastiera di programmazione.
4. Verificare le connessioni ed il funzionamento del selettore modale a tre posizioni Nel caso in cui si rilevasse un guasto, sostituire il selettore modale.
5. Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.

SRVO-004 SERVO Fence open

Causa: La recinzione di sicurezza è aperta.

Rimedio:

1. Chiudere la recinzione dopo essersi assicurati che nessuno si trovi all'interno dell'area delimitata dalla recinzione stessa, poi premere il tasto RESET.
2. Se l'allarme permane, indagare la causa del problema. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota: Se insieme a SRVO-213 viene visualizzato SRVO-001 è possibile che sia bruciato un fusibile. Intraprendere le stesse azioni valide per l'allarme SRVO-213.

SRVO-005 SERVO Robot overtravel

Causa: È stato azionato un fine corsa di oltre corsa per un asse del robot. Solitamente il movimento del robot viene bloccato prima di eccedere un campo massimo di movimento (limiti software) per ogni asse. In ogni caso se il robot supera i limiti software, il sistema si pone in stato di oltre corsa.

Rimedio:

1. Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto RESET per eliminare l'allarme.
2. Sempre tenendo premuto lo SHIFT, muovere il robot e riportare gli assi entro l'area di lavoro.
3. Se l'allarme non viene eliminato con questa operazione, consultare il manuale di manutenzione del controllore per avere maggiori informazioni.

Nota:

1. La direzione di movimento di ciascun asse viene limitata dal sistema finché l'allarme non viene eliminato. Qualsiasi movimento nella stessa direzione in cui si è avuto il superamento dei sensori di oltrecorsa è impossibile.
2. Se la calibrazione del robot non è stata completata, la limitazione della corsa degli assi non ha effetto.

SRVO-006 SERVO Hand broken

Causa: Il giunto di sicurezza (se in uso) potrebbe aver rilevato una collisione, aprendosi. In alternativa il segnale HBK sul cavo di collegamento al robot, potrebbe avere una rottura oppure il cavo potrebbe essere scollegato.

Rimedio:

1. Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto RESET per eliminare l'allarme.
2. Tenendo premuto il tasto SHIFT, muovere il robot manualmente in uno spazio libero. Sostituire il sensore di collisione oppure controllare il cavo di collegamento del giunto. Se il segnale di rottura polso non è utilizzato, può essere disabilitato tramite un'impostazione software. Dopo avere effettuato queste operazioni, premere il tasto SHIFT e poi premere il tasto RESET.
3. Se l'allarme permane, indagare la causa del problema. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-007 SERVO External emergency stops

Causa: È stato azionato un arresto di emergenza esterno.

Rimedio:

1. Se si sta utilizzando un arresto di emergenza esterno, eliminare la causa dell'allarme e premere il tasto RESET.
2. Se l'allarme permane, indagare la causa del problema. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota: Se insieme a SRVO-213 viene visualizzato SRVO-001 è possibile che sia bruciato un fusibile. Intraprendere le stesse azioni valide per l'allarme SRVO-213.

SRVO-009 PAUSE.G Pneumatic pressure alarm

Causa: In un sistema che utilizza un segnale relativo alla pressione pneumatica è stata rilevata una pressione pneumatica anormale. Se non viene riscontrato un effettivo difetto di pressione, la causa più probabile è che il segnale PPABN nel cavo interno al robot (EE) sia a 0 volt.

Rimedio:

1. Riparare la pressione pneumatico o controllare il cavo e poi premere RESET.
2. Se il segnale di rottura polso non è utilizzato, può essere disabilitato tramite un'impostazione software.
3. Se l'allarme permane, indagare la causa del problema. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-010 SERVO Belt broken

Causa: Se il segnale di rottura cinghia è attivo, lo stato del segnale è "TRUE".

Rimedio:

1. Se la cinghia è danneggiata, ripararla e poi premere il pulsante di RESET.
2. Se la cinghia sembra non avere problemi, ed il segnale RI[17] è anormale, verificare il cavo di connessione. Controllare lo stato di funzionamento del cavo di collegamento.

Nota: Verificare l'impostazione della variabile di sistema $PARAM_GROUP[gruppo].$BELT_ENABLE. Se contiene il valore TRUE, il sistema verifica l'integrità della cinghia.

SRVO-012 SERVO Power failure recovery

Causa: Accensione normale in avviamento caldo (Hot Start).

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SRVO-014 SERVO Fan motor abnormal (%d), CPU STOP

Causa: Quando il sistema rileva l'avvenuto arresto di una ventola dell'unità backplane, genera il seguente messaggio sul display della tastiera di programmazione. Entro circa un minuto dall'apparizione dell'allarme, il robot viene arrestato e diviene impossibile anche muoverlo da tastiera di programmazione. Il robot può essere rimesso in funzione sostituendo la ventola difettosa. Il numero indicato tra parentesi specifica quale ventola non è funzionante.
(1): ventola sopra lo slot 1
(2): ventola sopra lo slot 2
(3): ambo le ventole

Rimedio:

1. Controllare la ventola ed il suo cavo. Se necessario, sostituirli.
2. Sostituire il backplane.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 3, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

3. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota: Dopo SRVO il robot si ferma e la tastiera di programmazione si blocca per 1 minuto. La CPU si ferma per prevenirne un malfunzionamento dovuto all'aumento della temperatura dovuto all'arresto della ventola del backplane.

SRVO-015 SERVO System over heat

Causa: La temperatura all'interno del controllore è più alta del valore massimo ammissibile. Entro circa un minuto dall'apparizione dell'allarme, il robot viene arrestato e diviene impossibile anche muoverlo da tastiera di programmazione.

Rimedio:

1. Se la temperatura ambiente è superiore a quella massima specificata (45°), raffreddare l'ambiente usando, per esempio, un condizionatore d'aria.
2. Se la ventola del controllore non funziona, controllare ventola e cavi. Se necessario, sostituirli.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 3, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

3. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente. Il termostato presente nella scheda MAIN potrebbe essere difettoso.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota: Dopo SRVO-015 il robot si ferma e la tastiera di programmazione si blocca per 1 minuto. La CPU si ferma per prevenirne un malfunzionamento dovuto all'aumento della temperatura dovuto al surriscaldamento.

SRVO-018 SERVO Brake abnormal (G:%d A:%d)

Causa: La corrente dei freni dell'amplificatore per sei assi che pilota il gruppo/asse mostrato nel messaggio eccede la specifica. Questo allarme viene rilevato in ciascun amplificatore per sei assi e viene sempre indicato per il primo e il secondo asse dell'amplificatore che rileva la corrente anormale.

Rimedio: Un cavo di connessione tra robot e controllore potrebbe essere in corto circuito. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-021 SERVO SRDY off (Group:%d Axis:%d)

Causa: Il segnale di pronto generato dal servo amplificatore, per il gruppo e l'asse visualizzati, è OFF.

Rimedio:

1. Se sono presenti altri allarmi, vedere le cause e i rimedi per quegli allarmi.
2. Se questo allarme appare dopo l'aggiunta o la modifica della configurazione di un asse al sistema, verificare che i parametri inseriti siano corretti. Se si riscontrano errori, correggerli. In particolar modo, verificare il numero di linea FSSB, il numero ed il tipo di servo amplificatore.
3. Verificare se è stato attivato il blocco macchina su un gruppo di assi.
   - Andare al passo 4 quando ogni eventuale blocco è stato rimosso per tutti i gruppi di assi.
   - Disattivare il blocco del robot.
4. Se l'allarme non viene eliminato con questa operazione, consultare il manuale di manutenzione del controllore per avere maggiori informazioni.

Nota:

1. Quando si attiva il blocco macchina per l'amplificatore a sei assi, il segnale SRDY viene a mancare.
2. Una possibile causa del problema potrebbe essere che la tastiera di programmazione non sia corretta per il tipo di controllore. Per esempio, potrebbe essere stata utilizzata una tastiera di programmazione RIA/CE con un controllore non RIA/CE. Utilizzare la tastiera di programmazione corretta per il tipo di controllore.

SRVO-022 SERVO SRDY on (Group:%d Axis:%d)

Causa: Il segnale SRDY era già ad ON quando è arrivato il segnale HDRY per attivare l'MCC. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. (HDRY è il segnale che l'host invia al servo per attivare o disattivare il MCC del servo amplificatore. SRDY è il segnale che il servo invia all'host per indicare se il MCC del servo amplificatore è ON o OFF.)

Rimedio:

1. Sostituire il servo amplificatore in funzione del messaggio dall'allarme.
2. Sostituire il modulo di controllo assi in funzione del messaggio dall'allarme.

SRVO-023 SERVO Stop error excess (G:%d A:%d)

Causa: A robot fermo l'errore di posizione del servo ha ecceduto un valore specificato in precedenza ($PARAM_GROUP[gruppo]). $STOPERLIM[asse]). Questo allarme significa che il robot non può raggiungere una posizione programmata oppure non riesce a mantenere un dato orientamento. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. L'errore di posizione può essere controllato sulla schermata PULSE [4 STATUS / AXIS / PULSE].

Probabili cause:

1. Sovraccarico
2. Forza esterna applicata al robot
3. Scollegamento o falso contatto del cavo per la potenza o per il freno del motore.
4. Impostazione non corretta del robot, nel caso esso sia del tipo con due freni.
5. Coppia insufficiente per bassa tensione di alimentazione
6. Guasto ad un freno (anche errata impostazione del numero di freno per un asse ausiliario)
7. Guasto all'unità di controllo dei freni per assi ausiliari
8. Guasto del servo amplificatore
9. Guasto al motore
10. Guasto al cavo di potenza o freno del motore

Rimedio:

1. Verificare se il carico di lavoro per il robot eccede il valore nominale. Se è così ridurre il carico di lavoro.
2. Verificare se il robot viene sottoposto all'azione di forze esterne. Se così fosse, rimuovere la forza esterna oppure correggere il programma.
3. Verificare se i cavi di collegamento sono in buono stato.
4. Verificare il buono stato dei connettori al motore. In particolare, verificare che i cavi di potenza non siano collegati ad un altro motore.
5. Verificare se la configurazione del robot (2 freni o 6 freni) è corretta, soprattutto se il robot è nella versione con due freni.
6. Misurare la tensione di alimentazione. Poi, controllare se la tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche del controllore.
7. Controllare se il freno del motore è disattivato correttamente dopo un reset oppure quando il robot è in movimento. Prima di tutto, verificare il numero di freno impostato per gli assi ausiliari, se l'allarme si presenta per questo tipo di assi.
8. Quando questo allarme si presenta per un asse ausiliario controllare il fusibile presente sull'unità di controllo dei freni per gli assi ausiliari.
9. Se l'allarme non viene eliminato con questa operazione, consultare il manuale di manutenzione del controllore per avere maggiori informazioni. Per quanto riguarda gli assi ausiliari, fare riferimento al manuale di manutenzione specifico.

SRVO-024 SERVO Move error excess (G:%d A:%d)

Causa: A robot in movimento l'errore di posizione del servo ha ecceduto un valore specificato in precedenza ($PARAM_GROUP[gruppo]). $MOVER_OFFST[asse]). Questo allarme indica che il sistema ha rilevato uno scostamento eccessivo sulla traiettoria eseguita dal robot. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. L'errore di posizione può essere controllato sulla schermata PULSE [4 STATUS / AXIS / PULSE].

Probabili cause: Vedere quelle descritte per l'allarme SRVO-023.

Rimedio: Come per l'errore SRVO-023 Stop error excess. Tuttavia, in questo caso, non c'è relazione con l'impostazione dell'opzione freni.

SRVO-025 SERVO Motn dt overflow (G:%d A:%d)

Causa: Il valore del comando di movimento è eccessivo. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Eseguire un avviamento freddo del controllore (COLD START) con la seguente procedura.
   - Spegnere il controllore.
   - Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
   - Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore.
2. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-026 WARN Motor speed limit (G:%d A:%d)

Causa: Il motore ha tentato di superare la massima velocità consentita ($PARAM_GROUP[gruppo].$MOT_SPD_LIM[asse]). La velocità del motore si porta automaticamente al valore massimo consentito. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Dato che la velocità del motore viene limitata internamente al suo massimo, è possibile continuare. Tuttavia si raccomanda di ridurre la velocità programmata in modo da evitare che si verifichi l'allarme SRVO-026.

SRVO-027 WARN Robot not mastered (Group:%d)

Causa: Si è fatto un tentativo di calibrazione, ma la masterizzazione non è stata ancora completata. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Masterizzare il robot dalla schermata di calibrazione [6 SYSTEM / Master/Cal].

SRVO-028 SERVO Compensation excess (G:%d A:%d)

Causa: La compensazione per il comando di movimento eccede la soglia. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-030 SERVO Brake on hold (Group:%d)

Causa: Quando la funzione di "Brake on Hold" è abilitata ($SCR.$BRKHOLD_ENB=1), questo allarme si presenta ogni volta che si preme il tasto, o si invia il segnale, di HOLD. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Non è necessaria alcuna azione correttiva.
2. Quando questa funzione non è utilizzata, disabilitarla dal menu SETUP, General ,[6 SETUP / General] e poi spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-031 SERVO User servo alarm (Group:%d)

Causa: Si è verificato un allarme servo utente. Questo allarme si presenta quando la variabile di sistema $MCR_GRP[gruppo].$SOFT_ALARM è impostata a TRUE. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Verificare il motivo per cui la variabile $MCR_GRP[gruppo].$SOFT_ALARM è impostata a TRUE.

SRVO-033 WARN Robot not calibrated (Grp:%d)

Causa: Si è tentato di impostare una posizione di riferimento per la masterizzazione rapida, ma la calibrazione non è stata ancora completata. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Eseguire la calibrazione come segue:

1. Accendere il controllore.
2. Calibrare il robot dalla schermata di calibrazione SYSTEM, Master/Cal.

SRVO-034 WARN Ref pos not set (Group:%d)

Causa: Si è tentato di realizzare una masterizzazione rapida, ma la posizione di riferimento non è stata ancora memorizzata. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Registrare una posizione di riferimento per la masterizzazione rapida.

SRVO-035 WARN Joint speed limit (G:%d A:%d)

Causa: È stato specificato un valore di velocità dell'asse oltre il limite. Tutte le velocità degli assi sono limitate alla velocità massima. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

SRVO-036 SERVO Inpos time over (G:%d A:%d)

Causa: Il tempo di in-position è trascorso ($PARAM_GROUP[gruppo].$IMPOS_TIME[asse]), ma il robot non è ancora in stato di in-position. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Come per SRVO-023 Stop error excess.

SRVO-037 SERVO IMSTP input (Group:%d)

Causa: L'ingresso predefinito *IMSTP (UOP) è OFF. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Attivare il segnale *IMSTP.

SRVO-038 SERVO2 Pulse mismatch (G:%d A:%d)

Causa: Il conteggio impulsi rilevato al momento dello spegnimento è differente da quello rilevato all'accensione. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Le cause del problema potrebbero essere le seguenti:

1. Il motore (encoder) è stato sostituito, o è stata sostituita la batteria dell'encoder.
2. Si è caricato un file (SYSMAST.SV) contenente dati non validi.
3. L'impostazione software dei freni non è corretta.
4. La configurazione del robot non è corretta, con particolare riguardo al numero di freni che controlla.
5. Si è caricato un file (SYSMAST.SV) proveniente da un altro robot.
6. La posizione dell'asse è cambiata mentre il controllore era spento.
7. L'asse si è mosso quando il controllore era spento a causa di un problema al freno.

Rimedio:

1. Se questo allarme si presente insieme all'errore SRVO-222, fare riferimento ai rimedi consigliati per questo allarme.
2. Per le cause 3 e 4, verificare l'impostazione o il numero di freni e correggere eventuali errori. Per la causa al punto 5, ricaricare il file SYSMAST.SV nel controllore. Dopo questa operazione sarà necessario eliminare gli allarmi encoder. Sono possibili due procedimenti.
   - Metodo 1: Portare il cursore sulla variabile di sistema $MCR.$SPC_RESET ed impostarla al valore TRUE. Dopo qualche secondo, il sistema la riporta automaticamente al valore FALSE. Premere il tasto RESET.
   - Metodo 2: Dal menu Master/Cal, premere il tasto F3, RES_PCA, e confermare premendo il tasto F4, YES. Premere il tasto RESET.

   Verificare che la posizione del robot visualizzata sulla tastiera di programmazione, sia corretta. Se non lo è, si deve ripetere la masterizzazione. Se è corretta, portare il cursore su $DMR_GRP[gruppo].$MASTER_DONE nella schermata delle variabili di sistema[6 SYSTEM / Variables], e selezionare F4 TRUE. Poi eseguire la calibrazione sulla schermata MASTER/CAL [6 SYSTEM / Master/Cal], oppure spegnere e riaccendere il controllore.
   Nota: Il menu Master/Cal non è solitamente visualizzato. L'accesso a questo menu deve essere riservato solo ad un operatore qualificato.

SRVO-039 SERVO Motor speed excess (G:%d A:%d)

Causa: Il controllo CMC non può funzionare perché la velocità calcolata per il motore eccede le specifiche. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Ridurre la velocità del movimento o disabilitare il controllo CMC.

SRVO-041 SERVO MOFAL alarm (Grp:%d Ax:%d)

Causa: Un valore specificato con un comando di movimento è troppo grande. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-043 SERVO DCAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: L'energia si scarica rigenerativa dell'amplificatore che pilota il gruppo/asse mostrato nel messaggio di allarme è eccessiva. Questo significa che l'energia non può essere dissipata in calore. Questo allarme viene rilevato in ciascun amplificatore per sei assi e viene sempre indicato per il primo e il secondo asse dell'amplificatore che rileva la rigenerazione anormale.

Rimedio:

1. Questo allarme può essere emesso quando il robot è sottoposto a frequenti accelerazioni e decelerazioni oppure quando un movimento verticale genera un eccesso di energia di rigenerazione. Se ciò avviene, ridurre il ciclo di utilizzo del robot.
2. Se l'allarme non viene eliminato con questa operazione, consultare il manuale di manutenzione del controllore per avere maggiori informazioni.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-044 SERVO DCHVAL alarm (G:%d A:%d)
SRVO-044 SERVO DCHVAL (PS) alarm (G:%d A:%d)

Causa: La tensione DC sul circuito principale del servo amplificatore è più alta del normale. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio: Fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-045 SERVO HCAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: La corrente nel circuito principale del servo amplificatore eccede le specifiche. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Spegnere il controllore e scollegare i cavi di potenza dal servo amplificatore per il quale è apparso l'allarme. Scollegare anche il cavo del freno per evitare che l'asse interessato possa cadere per gravità in modo inaspettato.

1. In questa condizione, riaccendere il controllore e verificare se l'allarme si ripresenta. Se persiste, sostituire il servo amplificatore.
2. Verificare l'isolamento tra le fasi U, V, W e la terra in ciascun cavo. Se è presente un corto circuito, sostituire il cavo di potenza.
3. Misurare la resistenza tra i conduttori U e V, V e W, U e W, utilizzando un ohmmetro ad alta sensibilità. Se la resistenza misurata è diversa tra le fasi, allora il motore o il cavo di collegamento al robot o qualche cavo interno al robot sono difettosi. Controllare questi componenti e sostituirli se necessario.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Per quanto riguarda gli assi ausiliari, fare riferimento al manuale di manutenzione specifico.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-046 SERVO OVC alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: Il valore medio di corrente calcolato internamente dal controllore, eccede le specifiche. Questo allarme si verifica per proteggere il motore e il servo amplificatore se esiste pericolo di danneggiamento termico Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.
Probabili cause:

1. Sovraccarico
2. Forza esterna applicata al robot
3. Scollegamento del cavo dei freni
4. Coppia insufficiente per bassa tensione di alimentazione
5. Guasto ad un freno (anche errata impostazione del numero di freno per un asse ausiliario)
6. Guasto all'unità di controllo dei freni per assi ausiliari
7. Guasto del servo amplificatore
8. Guasto al motore
9. Guasto al cavo di potenza o freno del motore

Rimedio:

1. Verificare se il carico di lavoro per il robot eccede il valore nominale. Se è così ridurre il carico di lavoro.
2. Verificare se il robot viene sottoposto all'azione di forze esterne. Se così fosse, rimuovere la forza esterna oppure correggere il programma.
3. Verificare la correttezza delle connessioni del controllo dei freni.
4. Misurare la tensione di alimentazione. Poi, controllare se la tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche del controllore.
5. Controllare se il freno del motore è disattivato correttamente dopo un reset oppure quando il robot è in movimento. Prima di tutto, verificare il numero di freno impostato per gli assi ausiliari, se l'allarme si presenta per questo tipo di assi.
6. Quando questo allarme si presenta per un asse ausiliario controllare il fusibile presente sull'unità di controllo dei freni per gli assi ausiliari.
7. Se l'allarme permane, indagare la causa del problema. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Per quanto riguarda gli assi ausiliari, fare riferimento al manuale di manutenzione specifico.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-047 SERVO LVAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: La tensione dell'alimentazione di controllo (+5V, ecc.) per l'amplificatore per 6 assi o αiSV) che pilota il gruppo/asse mostrato nel messaggio è troppo bassa. Questo allarme viene rilevato in ciascun amplificatore per sei assi e viene sempre indicato per il primo e il secondo asse dell'amplificatore che rileva la la tensione troppo bassa.

Rimedio: Il servo amplificatore o l'alimentatore potrebbero essere guasti. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Per quanto riguarda gli assi ausiliari, fare riferimento al manuale di manutenzione specifico.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-049 SERVO OHAL1 alarm (Grp:%d Ax:%d)

Causa: E' scattato il termostato del trasformatore dell'amplificatore per sei assi che pilota il gruppo/asse mostrato nel messaggio. Questo allarme viene rilevato in ciascun amplificatore per sei assi e viene sempre indicato per il primo e il secondo asse dell'amplificatore che rileva il surriscaldamento.

Rimedio:

1. Controllare se la ventola è ferma, oppure se il foro di ventilazione è ostruito. Se necessario, pulire o sostituire i vari elementi.
2. Controllare le condizioni operative del robot. Ridurre le condizioni di utilizzo del robot o il carico al polso qualora siano oltre i limiti consentiti.
3. Se l'allarme permane, indagare la causa del problema. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-050 SERVO Collision Detect alarm (G:%d A:%d)

Causa: È stata riscontrata una collisione. Il software del servo ha riscontrato una coppia di disturbo eccessiva. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Probabili cause:

1. Collisione (Saldatura dell'elettrodo) / Forza esterna applicata al robot
2. Sovraccarico / Accelerazione eccessiva
3. Aumento della frizione a causa di bassa temperatura
4. Coppia insufficiente per bassa tensione di alimentazione
5. Guasto ad un freno (anche errata impostazione del numero di freno per un asse ausiliario)
6. Guasto all'unità di controllo dei freni per assi ausiliari
7. Guasto del servo amplificatore
8. Guasto all'unità di controllo delle emergenze
9. Guasto al motore
10. Guasto al cavo di potenza o freno del motore
11. Guasto ad un riduttore

Rimedio:

1. Verificare se il robot è entrato in collisione con qualche oggetto. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. Rilasciare il solo tasto RESET. Tenere premuto il tasto SHIFT e premere uno dei tasti per il movimento manuale, in modo da spostare il robot dalla posizione in cui si è verificata la collisione.
2. Verificare se le condizioni di payload (massa, baricentro, inerzia) sono impostate correttamente.
3. Verificare se il carico applicato eccede il valore nominale. Se è così ridurre il carico applicato. Se si sta utilizzando un override dell'accelerazione maggiore di100, ridurlo. Il livello accettabile di disturbo può essere cambiato dalla schermata Disturbance Torque [4 STATUS / Axis / DISTURB].
4. Se questo allarme si presenta quando il robot viene avviato dopo un lungo tempo di inattività, oppure quando la temperatura ambiente è molto bassa, provare a muovere il robot a velocità molto ridotta.
5. Verificare il buono stato dei connettori al motore. In particolare, verificare che i cavi di potenza non siano collegati ad un altro motore.
6. Misurare la tensione di alimentazione. Poi, controllare se la tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche del controllore.
7. Controllare se il freno del motore è disattivato correttamente dopo un reset oppure quando il robot è in movimento. Prima di tutto, verificare il numero di freno impostato per gli assi ausiliari, se l'allarme si presenta per questo tipo di assi.
8. Quando questo allarme si presenta per un asse ausiliario controllare il fusibile presente sull'unità di controllo dei freni per gli assi ausiliari.
9. Uno dei seguenti componenti potrebbe essere guasto. Sostituirlo o contattare l'assistenza FANUC.
   - Unità di controllo dei freni per gli assi ausiliari (se utilizzata)
   - Servo amplificatore
   - Servo motore
   - Cavi di connessione tra controllore e robot (Potenza e freni)
   - Cavi dell'unità meccanica (Potenza e freni)
   - Riduttore

SRVO-051 SERVO CUER alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: L'offset della corrente di ritorno è eccessivo. Il circuito di rilevamento della corrente nell'amplificatore è anormale. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-053 WARN Disturbance excess (G:%d A:%d)

Causa: La coppia di disturbo misurata dal software supera la soglia massima. Se il robot continua a lavorare con questa segnalazione attiva, esiste la possibilità che il sistema generi anche l'allarme SRVO-050. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Verificare se le condizioni di payload (massa, baricentro, inerzia) sono impostate correttamente.
2. Verificare se il carico applicato eccede il valore nominale. Se è così ridurre il carico applicato.
3. Se questo allarme si presenta quando il robot viene avviato dopo un lungo tempo di inattività, oppure quando la temperatura ambiente è molto bassa, provare a muovere il robot a velocità molto ridotta.

SRVO-055 SERVO FSSB com error 1 (G:%d A:%d)

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione tra la scheda principale e il servo amplificatore. (dalla scheda principale al servo amplificatore). Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Controllare il cavo in fibra ottica tra la scheda di controllo assi sulla scheda principale e il servo amplificatore. Se è difettoso, sostituirlo.
2. Sostituire la scheda di controllo assi sulla scheda MAIN.
3. Sostituire il servo amplificatore.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Per quanto riguarda gli assi ausiliari, fare riferimento al manuale di
manutenzione specifico.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-056 SERVO FSSB com error 2 (G:%d A:%d)

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione tra la scheda MAIN ed il servo amplificatore. (dal servo amplificatore alla scheda principale). Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Se l'encoder per il Line tracking è già stato configurato, controllare che il tipo di encoder sia specificato correttamente nella schermata Encoder Setup. Per maggiori dettagli consultare il manuale dell'operatore della funzione Line Tracking (B-83474) Questo allarme compare se si selezionano "INCREMENTAL", "Serial ABS" o "Serial INC" quando l'encoder per il tracking è connesso direttamente alla scheda CPU principale (non attraverso la scheda adi interfaccia per il Line Tracking).)
2. Controllare il cavo in fibra ottica tra la scheda di controllo assi sulla scheda principale e il servo amplificatore. Se è difettoso, sostituirlo.
3. Sostituire la scheda di controllo assi sulla scheda MAIN.
4. Sostituire il servo amplificatore.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Per quanto riguarda gli assi ausiliari, fare riferimento al manuale di
manutenzione specifico.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-057 SERVO FSSB disconnect (G:%d A:%d)

Causa: Si è interrotta la comunicazione tra la scheda principale e il servo amplificatore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: I componenti interessati potrebbero essere guasti. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Per quanto riguarda gli assi ausiliari, fare riferimento al manuale di manutenzione specifico.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-058 SYSTEM FSSB %d init error (%d)

Causa: L'inizializzazione del bus FSSB non è riuscita. Si è interrotta la comunicazione tra la scheda principale e il servo amplificatore. Il primo parametro indica il numero della linea FSSB per la quale si sono interrotte le comunicazioni e il secondo parametro mostra le informazioni diagnostiche.

Rimedio: I componenti interessati potrebbero essere guasti. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Per quanto riguarda gli assi ausiliari, fare riferimento al manuale di manutenzione specifico. Contattare l'assistenza FANUC riferendo accuratamente il numero che compare nel messaggio.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-059 SYSTEM Servo amp init error (G:%d A:%d DA:%d Inf:%d)

Causa: L'inizializzazione dell'amplificatore, della scheda di interfaccia per il Line Tracking o dell'encoder è fallita.
Il primo parametro, G, è il numero di gruppo.
Il secondo parametro, A, è il numero dell'asse nel gruppo.
Il terzo parametro, DA; è il numero dell'asse hardware.
Il quarto parametro, Inf, fornisce le informazioni diagnostiche.

Rimedio:

1. Controllare il cavo in fibra ottica tra la scheda di controllo assi sulla scheda principale e il servo amplificatore. Se è difettoso, sostituirlo.
2. Se è installata al scheda di interfaccia per il Line Tracking, controllare il cavo in fibra ottica tra essa e la scheda assi sulla scheda principale. Se è difettoso, sostituirlo.
3. Se è installata al scheda di interfaccia per il Line Tracking, controllare il cavo in fibra ottica tra essa e il servo amplificatore. Se è difettoso, sostituirlo.
4. Spegnere il controllore e scollegare il cavo dell'encoder sul servo amplificatore da 6 assi. Poi, riaccendere il controllore e controllare se questo allarme si ripresenta. (Ignorare l'allarme SRVO-068 causato dallo scollegamento del cavo dell'encoder). Se questo allarme non appare, potrebbe essere presente un corto circuito verso terra nei cavi di collegamento tra robot e controllore (RP1) oppure in quelli interni. Controllare i cavi e sostituirli se necessario.
5. Controllare se i LED (P5V e P3.3V) sul servo amplificatore da 6 assi sono accesi. Se non sono accesi, significa che il servo amplificatore per 6 assi non riceve l'alimentazione DC (24V). Se l'alimentazione DC (24V) viene fornita normalmente, sostituire l'amplificatore.
6. Sostituire il servo amplificatore.
7. Se è installata la scheda di interfaccia per il Line Tracking, sostituirla.

8. Se SRVO-059 si verifica su un asse ausiliario, accertarsi che non ci sia nulla connesso a JX8 sull'amplificatore per l'asse ausiliario, ad esempio, SRVO-059 può verificarsi quando il cavo dell'encoder viene erroneamente connesso a JX8 anziché a JF1. Il cavo dell'encoder DEVE essere connesso a JF1 sull'amplificatore per l'asse ausiliario.
9. Sostituire il motore. Dopo la sostituzione, occorre ripetere la masterizzazione.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Contattare l'assistenza FANUC riferendo accuratamente il numero che compare nel messaggio.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-061 SERVO2 CKAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: Il clock del contatore di rotazione nell'encoder è anomalo. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il motore. Dopo la sostituzione, occorre ripetere la masterizzazione.
Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
Nota 2: Se questo allarme compare insieme a SRVO-068 DTERR, SRVO-069 CRCERR, o SRVO-070 STBERR, in realtà potrebbe non essersi verificato. Di conseguenza riferirsi ai rimedi degli altri tre allarmi.

SRVO-062 SERVO BZAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: Questo allarme si verifica quando le batterie tampone della posizione assoluta degli encoder non sono collegate oppure sono scariche. Se SRVO-062 si verifica dopo il montaggio delle nuove batterie, è probabile che il cavo della batteria sia stato scollegato. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Sostituire le batterie presenti nel contenitore apposito posto alla base del robot.
2. Sostituire l'encoder dell'asse per il quale il sistema ha generato l'allarme.
3. Verificare che il cavo, interno all'unità meccanica, di collegamento tra la batteria e l'encoder, non sia interrotto oppure in corto circuito verso la massa. Se viene riscontrata qualche anomalia, sostituire il cavo.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Per quanto riguarda gli assi ausiliari, fare riferimento al manuale di manutenzione specifico.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

Correggere la causa del problema; poi riaccendere il controllore ed eseguire l'operazione di eliminazione degli allarmi encoder. Deve essere eseguita la masterizzazione. Sono possibili due procedimenti per eliminare gli allarmi encoder.

- Metodo 1: Portare il cursore sulla variabile di sistema $MCR.$SPC_RESET ed impostarla al valore TRUE. Dopo qualche secondo, il sistema la riporta automaticamente al valore FALSE. Premere il tasto RESET.
- Metodo 2: Dal menu Master/Cal, premere il tasto F3, RES_PCA, e confermare premendo il tasto F4, YES. Premere il tasto RESET.

Nota: Il menu Master/Cal non è solitamente visualizzato.

SRVO-063 SERVO2 RCAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: Il contatore nell'encoder è anomalo. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Verificare che il collegamento di messa a terra del controllore sia corretto. Verificare la connessione di terra tra il controllore ed il robot e che i cavi di messa a terra siano collegati alla piastra di terra nel controllore.
2. Rinforzare il collegamento di terra alla flangia del motore. (In caso di asse ausiliario)
3. Eseguire l'operazione PULSE RESET.
4. Sostituire il motore. Dopo la sostituzione, occorre ripetere la masterizzazione.

Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
Nota 2: Se questo allarme compare insieme a SRVO-068 DTERR, SRVO-069 CRCERR, o SRVO-070 STBERR, in realtà potrebbe non essersi verificato. Di conseguenza riferirsi ai rimedi degli altri tre allarmi.

SRVO-065 WARN BLAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: Le batterie dell'encoder sono quasi scariche. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire la batteria.
Nota: Quando si verifica questo allarme, sostituire subito le batterie a robot acceso. Se si verifica l'allarme BZAL perché le batterie non sono state sostituite in tempo, i dati delle posizioni sono andati persi, ed occorrerà masterizzare il robot.

SRVO-066 SERVO2 CSAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: I dati di checksum delle ROM degli encoder non sono corretti. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il motore. Dopo la sostituzione, occorre ripetere la masterizzazione.
Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
Nota 2: Se questo allarme compare insieme a SRVO-068 DTERR, SRVO-069 CRCERR, o SRVO-070 STBERR, in realtà potrebbe non essersi verificato. Di conseguenza riferirsi ai rimedi degli altri tre allarmi.

SRVO-067 SERVO OHAL2 alarm (Grp:%d Ax:%d)

Causa: La temperatura all'interno dell'encoder è troppo alta, causando l'intervento del termostato. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Ridurre entro i limiti consentiti le condizioni di utilizzo del robot, quali il ciclo di lavoro o il carico al polso, qualora questi fossero oltre i limiti.
2. Se questo allarme permane dopo il raffreddamento del motore, sostituire il motore.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-068 SERVO DTERR alarm (Grp:%d Ax:%d)

Causa: L'encoder non risponde ad una richiesta di dati. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Assicurarsi che il cavo di connessione con il robot, sia collegato correttamente, sia a bordo del servo amplificatore da 6 assi, sia a bordo del motore.
2. Verificare che il cavo di collegamento di terra sia connesso correttamente nel controllore.
3. Sostituire il motore. Deve essere eseguita la masterizzazione.
4. Sostituire il servo amplificatore.
5. Sostituire i cavi di collegamento tra controllore e robot.
6. Sostituire il cavo interno all'unità meccanica per i segnali degli encoder.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-069 SERVO2 CRCERR alarm (Grp:%d Ax:%d)

Causa: Disturbi durante la comunicazione seriale. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-068.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-070 SERVO2 STBERR alarm (Grp:%d Ax:%d)

Causa: Errore nei bit di start e stop di comunicazione seriale. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-068.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-071 SERVO SPHAL alarm (Grp:%d Ax:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato una velocità di retroazione eccessiva. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Controllare se il connettore del cavo fra l'encoder e il servo amplificatore (se SRVO-071) si verifica su un asse del robot, il cavo dell'encoder del robot) è inserito correttamente.
2. Potrebbe trattarsi dell'effetto di disturbi elettrici. Verificare se la schermatura del cavo è collegata a terra correttamente. Se possibile, migliorare la schermatura.
3. Sostituire il motore. Deve essere eseguita la masterizzazione.
4. Sostituire il servo amplificatore.
5. Sostituire i cavi di collegamento tra controllore e robot.
6. Sostituire il cavo interno all'unità meccanica per i segnali degli encoder.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-072 SERVO PMAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: L'encoder potrebbe essere guasto. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire l'encoder ed effettuare la masterizzazione.

Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

Nota 2: Se questo allarme compare insieme a SRVO-068 DTERR, SRVO-069 CRCERR, o SRVO-070 STBERR, in realtà potrebbe non essersi verificato. Di conseguenza riferirsi ai rimedi degli altri tre allarmi.

SRVO-073 SERVO2 CMAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: L'encoder per il Line tracking può essere difettoso oppure ci sono disturbi nella connessione. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Verificare che il collegamento di messa a terra del controllore sia corretto. Verificare la connessione di terra tra il controllore ed il robot e che i cavi di messa a terra siano collegati alla piastra di terra nel controllore.
2. Rinforzare il collegamento di terra alla flangia del motore. (In caso di asse ausiliario)
3. Eseguire l'operazione PULSE RESET.
4. Sostituire il motore ed effettuare la masterizzazione.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

Nota 2: Se questo allarme compare insieme a SRVO-068 DTERR, SRVO-069 CRCERR, o SRVO-070 STBERR, in realtà potrebbe non essersi verificato. Di conseguenza riferirsi ai rimedi degli altri tre allarmi.

SRVO-074 SERVO2 LDAL alarm (Group:%d Axis:%d)

Causa: Il LED nell'encoder può essere difettoso. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire l'encoder ed effettuare la masterizzazione.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-075 WARN Pulse not established (G:%d A:%d)

Causa: La posizione assoluta data dall'encoder non è stata ancora stabilita. Questo allarme normalmente si presenta dopo l'apparizione degli allarmi SRVO-062 BZAL o SRVO-073 CMAL.. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Eliminare (reset) l'allarme e muovere il robot lungo l'asse che ha generato l'allarme, fino a quando questo scompaia. (Muovere l'asse di almeno un giro encoder). Prima di poter masterizzare il robot, questo allarme deve essere eliminato.

SRVO-076 SERVO Tip Stick Detection (G:%d A:%d)

Causa: Il software servo ha rilevato una coppia di disturbo eccessiva all'inizio del movimento. (Il sistema ha rilevato un carico eccessivo. La causa potrebbe essere la saldatura dell'elettrodo). Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Come per l'errore SRVO-050 (CLALM).

Nota: Il livello di soglia per il rilevamento della saldatura dell'elettrodo non può essere modificata dal menu STATUS, Axis, Disturb.

SRVO-078 SERVO Servo param update (G:%d A:%d)

Causa: I servo parametri sono stati aggiornati. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Premere il tasto RESET e continuare ad operare con il robot.

SRVO-079 SERVO Stroke exceeded during press (G:%d A:%d)

Causa: La posizione dell'elettrodo mobile durante la fase di pressione (SPOT o PRESS_MOTN) eccede il limite di escursione dell'asse. L'operazione di schiacciamento si è interrotta perché l'asse della pinza ha superato i propri limiti di movimento. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Verificare la posizione di masterizzazione ed i limiti di movimento dell'asse utilizzato per azionare la pinza di saldatura. Se questi valori non sono corretti, modificarli. Se i valori sono corretti, installare nuovi elettrodi in modi che la pinza di saldatura possa funzionare entro i propri limiti di movimento durante la fase di pressione.

SRVO-081 WARN EROFL alarm (Track enc:%d)

Causa: Errore di overflow nel conteggio degli impulsi del Line Tracking. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio:

1. Controllare che le condizioni di funzionamento del Line tracking siano entro i limiti consentiti. Ridurre la velocità di rotazione dell'encoder (velocità del convogliatore).
2. Sostituire l'encoder incrementale per il Line tracking.
3. Sostituire il cavo di connessione con l'encoder di Line tracking.
4. Sostituire la scheda di interfaccia per il Line tracking.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-082 WARN DAL alarm (Track encoder:%d)

Causa: L'encoder per il Line tracking non è collegato. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio:

1. Controllare il cavo di collegamento ad entrambe le estremità (lato scheda Line tracking e lato encoder).
2. Controllare che la schermatura del cavo di connessione con l'encoder di Line tracking sia collegata a massa.
3. Sostituire il cavo di connessione con l'encoder di Line tracking.
4. Sostituire il motore.
5. Sostituire la scheda di interfaccia per il Line tracking.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-083 WARN CKAL alarm (Track enc:%d)

Causa: Il clock del contatore di rotazione nell'encoder è anomalo. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio: Sostituire il motore.

Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

Nota 2: Se questo allarme compare insieme a SRVO-090 DTERR, SRVO-091 CRCERR, o SRVO-092 STBERR, in realtà potrebbe non essersi verificato. Di conseguenza riferirsi ai rimedi degli altri tre allarmi.

SRVO-084 WARN BZAL alarm (Track enc:%d)

Causa: Questo allarme si verifica quando le batterie tampone della posizione assoluta degli encoder non sono collegate oppure sono scariche. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-062 BZAL.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-085 WARN RCAL alarm (Track enc:%d)

Causa: Il contatore nell'encoder è anomalo. (Errore di conteggio delle rotazioni) Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio:

1. Rinforzare il collegamento di terra alla flangia dell'encoder.
2. Eseguire l'operazione PULSE RESET.
3. Sostituire il motore.

Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

Nota 2: Se questo allarme compare insieme a SRVO-090 DTERR, SRVO-091 CRCERR, o SRVO-092 STBERR, in realtà potrebbe non essersi verificato. Di conseguenza riferirsi ai rimedi degli altri tre allarmi.

SRVO-087 WARN BLAL alarm (Track enc:%d)

Causa: Questo allarme si verifica quando le batterie tampone della posizione assoluta dell'encoder per il Line Tracking sono quasi scariche. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-065 BLAL.

SRVO-088 WARN CSAL alarm (Track enc:%d)

Causa: I dati di checksum delle ROM degli encoder non sono corretti. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio: Vedere la descrizione fornita per l'allarme SRVO-066 CSAL.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-089 WARN OHAL2 alarm (Track enc:%d)

Causa: La temperatura all'interno dell'encoder è troppo alta, causando l'intervento del termostato. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio: Se l'allarme si ripete quando, dopo che il motore si è raffreddato sufficientemente, gli viene di nuovo fornita l'alimentazione vedi la descrizione dell'allarme SRVO-067 OHAL2.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-090 WARN DTERR alarm (Track enc:%d)

Causa: L'encoder non risponde ad una richiesta di dati. Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-068 DTRR. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio:

1. Controllare il cavo di collegamento ad entrambe le estremità (lato scheda Line tracking e lato encoder).
2. Controllare che la schermatura del cavo di connessione con l'encoder di Line tracking sia collegata a massa.
3. Sostituire l'encoder.
4. Sostituire il cavo di connessione con l'encoder di Line tracking.
5. Sostituire la scheda di interfaccia per il Line tracking.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-091 WARN CRCERR alarm (Track enc:%d)

Causa: Si è verificato un errore durante la comunicazione tra encoder di Line tracking e la scheda di interfaccia per il Line Tracking. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-090.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-092 WARN STBERR alarm (Track enc:%d)

Causa: Si è verificato un errore durante la comunicazione tra encoder di Line tracking e la scheda di interfaccia per il Line Tracking. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-090.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-093 WARN SPHAL alarm (Track enc:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato un'eccessiva velocità di rotazione dell'encoder per il Line Tracking. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio:

1. Controllare che le condizioni di funzionamento del Line tracking siano entro i limiti consentiti. Ridurre la velocità di rotazione dell'encoder (velocità del convogliatore).
2. Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-090.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-094 WARN PMAL alarm (Track enc:%d)

Causa: L'encoder potrebbe essere guasto. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio: Sostituire il motore.
Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
Nota 2: Se questo allarme compare insieme a SRVO-090 DTERR, SRVO-091 CRCERR, o SRVO-092 STBERR, in realtà potrebbe non essersi verificato. Di conseguenza riferirsi ai rimedi degli altri tre allarmi.

SRVO-095 WARN CMAL alarm (Track enc:%d)

Causa: L'encoder per il Line tracking può essere difettoso oppure ci sono disturbi nella connessione. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio:

1. Rinforzare il collegamento di terra alla flangia dell'encoder.
2. Eseguire l'operazione PULSE RESET.
3. Sostituire il motore.

Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
Nota 2: Se questo allarme compare insieme a SRVO-090 DTERR, SRVO-091 CRCERR, o SRVO-092 STBERR, in realtà potrebbe non essersi verificato. Di conseguenza riferirsi ai rimedi degli altri tre allarmi.

SRVO-096 WARN LDAL alarm (Track enc:%d)

Causa: Il LED nell'encoder può essere difettoso. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-074 LDAL.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-097 WARN Pulse not established (Enc:%d)

Causa: La posizione assoluta data dall'encoder non è stata ancora stabilita. Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-075 Pulse not established. Il numero fra parentesi è il numero dell'encoder per il Line Tracking..

Rimedio: Eliminare (reset) l'allarme e muovere il robot lungo l'asse che ha generato l'allarme, fino a quando questo scompaia. (Eseguire almeno un giro).

SRVO-098 PAUSE.G ACC sensor DTERR alarm

Causa: Il sensore di accelerazione non è stato collegato. Oppure, durante la comunicazione tra il sensore e la scheda principale, si è verificato un errore.

Rimedio:

1. Verificare il collegamento del connettore e del cavo.
2. Controllare che la schermatura del cavo di connessione con il sensore sia collegata a massa.
3. Sostituire il cavo.
4. Sostituire il sensore di accelerazione.
   Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 5, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.
5. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-099 PAUSE.G ACC sensor CRCERR alarm

Causa: I dati sono cambiati durante il trasferimento dal sensore di accelerazione.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-098.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-100 PAUSE.G ACC sensor STBERR alarm

Causa: Si è verificato un errore di bit di stop sui dati provenienti dal sensore di accelerazione.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-098.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-101 SERVO Robot overtravel (Group:%d)

Causa: È stato azionato un fine corsa di oltre corsa per un asse del robot. Solitamente il movimento del robot viene bloccato prima di eccedere un campo massimo di movimento (limiti software) per ogni asse. In ogni caso se il robot supera i limiti software, il sistema si pone in stato di oltre corsa. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-005.

SRVO-102 SERVO Hand broken (Group:%d)

Causa: Il giunto di sicurezza (se in uso) potrebbe aver rilevato una collisione, aprendosi. In alternativa il segnale HBK sul cavo di collegamento al robot, potrebbe avere una rottura oppure il cavo potrebbe essere scollegato. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-006.

SRVO-103 PAUSE.G Air pressure alarm (G:%d)

Causa: In un sistema che utilizza un segnale relativo alla pressione pneumatica è stata rilevata una pressione pneumatica anormale. Se non viene riscontrato un effettivo difetto di pressione, la causa più probabile è che il segnale PPABN nel cavo interno al robot (EE) sia a 0 volt. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-009.

SRVO-105 SERVO Door open or E.Stop
SRVO-106 SERVO Door open/E.Stop (Robot:%d)

Causa:

1. La porta del controllore è aperta oppure si sono attivati per un breve tempo i segnali di arresto di emergenza.
2. Verificare che la tastiera di programmazione sia corretta per il tipo di controllore.

Tra parentesi il numero del robot; i robot sono numerati nell'ordine di connessione all'amplificatore.

Rimedio:

1. Chiudere la porta del controllore e premere il tasto RESET.
2. Verificare che la tastiera di programmazione sia corretta per il tipo di controllore. Per esempio, potrebbe essere stata utilizzata una tastiera di programmazione RIA/CE con un controllore non RIA/CE. Utilizzare la tastiera di programmazione corretta per il tipo di controllore.
3. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-108 PAUSE.G ACC sensor livecode error

Causa: Le comunicazioni del sensore di accelerazione connesso alla scheda principale sono cessate. Se è utilizzato un sensore di forza, può essersi verificato un errore nelle comunicazioni del sensore di forza.

Rimedio:

1. Se contemporaneamente si è verificato un altro allarme, adottare le misure appropriate per resettarlo.
2. Se contemporaneamente si è verificato un allarme relativo al sensore di forza, adottare le misure appropriate per resettarlo.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 3, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

3. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.
4. Sostituire il modulo CPU.
5. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SRVO-109 PAUSE.G ACC sensor ID mismatch %d

Causa:

Se il parametro nel messaggio di allarme è 1, il sensore di accelerazione non è stato connesso.
Se il parametro nel messaggio di allarme è 2, è stato rilevato un sensore diverso dal sensore di accelerazione.

Rimedio:

1. Verificare il collegamento del connettore e del cavo.
2. Controllare che la schermatura del cavo di connessione con il sensore sia collegata a massa.
3. Sostituire il cavo.
4. Sostituire il sensore di accelerazione.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 5, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

5. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-110 PAUSE.G ACC sensor disabled %d (G%d, A%d)

Causa: Il primo parametro fornisce informazioni diagnostiche sull'allarme (vedi sotto). Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.
Quando il primo parametro è 1, il numero di porta assegnato alla scheda per il tracking non è valido.
Quando il primo parametro è 2, il numero di porta del sensore di accelerazione è disabilitato.
Quando il primo parametro è 3, il numero di porta assegnato all'accelerometro è in conflitto con un altro scopo, ad esempio Line Tracking o encoder secondari.
Quando il primo parametro è 4, l'impostazione dell'accelerometro non è corretta.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

SRVO-111 SERVO Softfloat time out (G:%d)

Causa: L'elaborazione di follow-up è stata eseguita per un tempo più lungo di quello predeterminato e softfloat è andato a OFF (quando $SFLT_ERRTYP=0). Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Verificare che non siano applicate forze esterne al robot prima che sia abilitata la funzione SoftFloat.
2. Verificare che, mentre è abilitata la funzione SoftFloat, il robot non debba eseguire movimenti che prevedano grosse escursioni di orientamento.
3. Aumentare il valore della variabile $SFLT_FUPTIM.

SRVO-112 PAUSE.G Softfloat time out (G:%d)

Causa: L'elaborazione di follow-up è stata eseguita per un tempo più lungo di quello predeterminato e softfloat è andato a OFF (quando $SFLT_ERRTYP=1). Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-111 Softfloat time out.

SRVO-113 SERVO Cart. error excess (G:%d %s)

Causa: Mentre è in esecuzione la funzione SoftFloat cartesiana, l'errore di posizione nelle coordinate è superiore alla tolleranza impostata dall'utente. Il primo parametro è il numero di gruppo. Il secondo parametro indica la direzione cartesiana nella quale l'errore di posizione eccede la tolleranza.

Rimedio:

1. Verificare se la tolleranza è adeguata. Se non la è, cambiare le seguenti variabile di sistema e spegnere/riaccendere il controllore.
   Direzione X [mm]: $PARAM_GROUP[gruppo].$CB_IX
   Direzione Y [mm]: $PARAM_GROUP[gruppo].$CB_IY
   Direzione Z [mm]: $PARAM_GROUP[gruppo].$CB_IZ
2. Se la tolleranza è adeguata ma si verifica l'allarme SRVO-113 trovare e rimuovere la causa dell'errore di posizione eccessivo.
3. Se la tolleranza è adeguata e la causa dell'allarme è valida,impostare la seguente variabile di sistema poi spegnere e riaccendere se si desidera disabilitare questo controllo.
   $PARAM_GROUP[gruppo].$CB_MASS = 0 (Disabilitato)

SRVO-114 SERVO Singularity Detected

Causa: Durante il movimento del robot il sistema ha rilevato una condizione di singolarità.

Rimedio: Registrare nuovamente le posizioni nel programma, utilizzare l'interpolazione WristJoint oppure programmare un movimento Joint.

SRVO-115 SERVO Limit error (G:%d^2, A:%s^7)

Causa: La traiettoria lineare passa al di fuori dei limiti di movimento del robot. Il primo parametro è il numero di gruppo. Il secondo parametro è il numero dell'asse.

Rimedio: Registrare nuovamente le posizioni nel programma oppure programmare un movimento Joint.

SRVO-116 SERVO Axis Limit Exceeded (G:%d A:%d)

Causa: Uno o più assi del robot hanno superato il proprio limite software mentre era in corso l'esecuzione di un'istruzione SoftFloat. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Portare manualmente il robot all'interno dei limiti software e riprendere il ciclo. Modificare il programma o il processo per mantenere gli assi del robot all'interno dei limiti software, oppure aumentare questi limiti.

SRVO-117 SERVO Brake Number Conflict (Brk:%d G:%d)

Causa: Per un gruppo di assi che sta utilizzando lo stesso numero di freno di un altro gruppo di assi, è stato abilitato il blocco della macchina, mentre sull'altro no. Il primo parametro, Brk, è il numero di freno in conflitto. Il secondo parametro , G, è il numero del gruppo che ha lo stesso numero di freno.

Rimedio:

1. Attivare il blocco macchina per tutti i gruppi che utilizzano lo stesso freno.
2. Modificare le connessioni dei freni in modo che lo stesso freno non sia utilizzato per gruppi di assi differenti.

SRVO-118 PAUSE.G SFIGET err %s

Causa: Si è verificato un errore durante l'esecuzione della task SFIGET.

Rimedio: L'azione da eseguire dipende dal primo numero che appare nel messaggio di errore.
Se il parametro nel messaggio di allarme è 5: Il numero di tabella non è specificato oppure è un valore non compreso tra 1 e 10. Specificare il numero corretto di tabella di parametri per la funzione SoftFloat.
Se il parametro nel messaggio di allarme è 1, 2, 3 o 4: durante l'esecuzione di SPIGET si è verificato un errore interno. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-119 PAUSE.G OVR not 100%

Causa: Il valore di override non è 100% quando è in esecuzione la task SFIGET.

Rimedio: Impostare il valore di override a 100% e rieseguire il programma SFIGET.

SRVO-120 SERVO SFIVAL abnml (Scd:%d G:%d A:%d)

Causa: La differenza fra la coppia dell'integratore immediatamente prima dell'inizio dell'esecuzione di SOFTFLOAT e $SFLT_GRPgruppo[Tabella].$SFLT_IVAL[asse] ha superato il valore specifico ($SFLT_GRPgruppo[Tab].$SFIVALLIM[asse]). Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Eseguire di nuovo il programma SFIGET, o aumentare $SFLT_GRPgruppo[Tabella].$SFIVALLIM[asse].

SRVO-121 SERVO Excessive acc/dec time (G:%d)

Causa: Il tempo di accelerazione è troppo lungo. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-122 SERVO Bad last ang (internal) (G:%d)

Causa: La richiesta di aggiornamento dell'ultimo angolo non coincide con l'angolo corrente. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-123 WARN Fan motor rev slow down (%d)

Causa: La velocità di rotazione della ventola posta sul backplane è troppo bassa. Il numero indicato tra parentesi specifica quale ventola non è funzionante.
(1): ventola sopra lo slot 1
(2): ventola sopra lo slot 2
(3): ambo le ventole

Rimedio:

1. Controllare la ventola ed il suo cavo. Se necessario, sostituirli.
2. Sostituire il backplane.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 3, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

3. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota: Se, dopo l'allarme SRVO-123 appare l'errore SRVO-014, fare riferimento alla descrizione fornita per quest'ultimo allarme.

SRVO-124 SERVO Check HardStop if Hit (G:%d A:%d)

Causa: Se appare l'allarme 'SRVO-024 Move Error excess' e il gruppo di assi non è calibrato, viene generato anche questo errore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-024.

SRVO-125 WARN Quick stop speed over (G:%d)

Causa: La velocità per l'arresto rapido è eccessiva. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Ridurre la velocità quando si esegue un arresto rapido.

SRVO-126 SERVO Quick stop error (G:%d)

Causa: Il programma è terminato mentre si stava eseguendo un arresto rapido. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Premere il tasto RESET.

SRVO-127 SYSTEM Unsupported power supply software

Causa: Il software caricato per l'alimentatore non è supportata.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-130 SERVO OHAL1(PS) alarm (G:%d A:%d)

Causa: La temperatura del dissipatore di calore del circuito principale dell'alimentatore (αiPS) dell'amplificatore che pilota il gruppo/asse indicato nel messaggio di allarme è troppo alta. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio:

1. Verificare la rotazione della ventola di raffreddamento dell'alimentatore (αiPS).
2. Diminuire lo stress meccanico al robot. (Ridurre l'override.)
3. Sostituire l'alimentatore (αiPS).

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-131 SERVO LVAL alarm(G:%d A:%d)
SRVO-131 SERVO LVAL (PS) alarm(G:%d A:%d)

Causa: La tensione di controllo nell'alimentatore (αiPS) è troppo bassa. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio:

1. Sostituire l'alimentatore (αiPS).
2. Sostituire il servo amplificatore a 6 assi.
3. Sostituire l'unità di alimentazione.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-133 PAUSE.G FSAL(PS) alarm (G:%d A:%d)

Causa: La ventola del circuito di controllo dell'alimentatore (αiPS) dell'amplificatore che pilota il gruppo/asse indicato nel messaggio di allarme si è fermata. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio:

1. Verificare lo stato di funzionamento della ventola. Sostituirla se necessario.
2. Sostituire l'alimentatore (αiPS).

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-134 SERVO DCLVAL alarm (G:%d A:%d)
SRVO-134 SERVO DCLVAL (PS) alarm (G:%d A:%d)

Causa: La tensione DC sul circuito principale dell'alimentatore del servo amplificatore è più bassa del normale. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio:

1. Può accadere che uno scollegamento anche di brevissima durata provochi l'apparizione di questo allarme. Controllare che non si sia verificata una micro interruzione.
2. Verificare che la tensione di alimentazione del controllore sia entro i valori specificati. Verificare che l'impostazione del trasformatore sia corretta.
3. Modificare il programma in modo che il robot e l'asse ausiliario, ove presente, non decelerino simultaneamente.
4. Sostituire l'unità di controllo delle emergenze.
5. Sostituire il servo amplificatore a 6 assi.
6. Sostituire l'alimentatore (αiPS).

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-135 PAUSE.G FSAL alarm (G:%d A:%d)

Causa: La ventola del circuito di controllo dell'amplificatore ausiliario (αiSV) che pilota il gruppo/asse indicato nel messaggio di allarme si è fermata.

Rimedio:

1. Sostituire la ventola interna del servo amplificatore ausiliario (αiSV) il cui asse è indicato nel messaggio di allarme.
2. Sostituire il servo amplificatore ausiliario (αiSV) il cui asse è indicato nel messaggio di allarme.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-136 SERVO DCLVAL alarm (G:%d A:%d)

Causa: La tensione DC (tensione del DC link) del circuito principale dell'alimentatore dell'amplificatore ausiliario (αiSV) che pilota il gruppo/asse indicato nel messaggio di allarme è troppo bassa.

Rimedio:

1. Controllare il cablaggio del servo amplificatore (αiSV) il cui asse è indicato nel messaggio di allarme.
2. Sostituire il servo amplificatore (αiSV) il cui asse è indicato nel messaggio di allarme.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-138 SERVO SDAL alarm (G:%d A:%d)

Causa: Il software ha rilevato un errore nei segnali dell'encoder. La causa può essere un disturbo oppure un guasto, o scollegamento, nell'encoder. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Se, spegnendo e riaccendendo il controllore, l'allarme non si ripresenta, è probabile che si sia trattato di un disturbo. Migliorare la messa a terra del cavo per i segnali encoder.
2. Se non è possibile ripristinare il corretto funzionamento spegnendo e riaccendendo il controllore, significa che l'encoder è guasto. Sostituire il motore ed effettuare la masterizzazione.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-156 SERVO IPMAL alarm (G:%d A:%d)

Causa: Una corrente eccessiva è fluita nel circuito principale del servo amplificatore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-045.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-157 SERVO CHGAL alarm (G:%d A:%d)
SRVO-157 SERVO CHGAL (PS) alarm (G:%d A:%d)

Causa: Il condensatore di controllo del servo amplificatore non si è caricato entro il tempo previsto. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio:

1. Se è installato l'amplificatore per asse ausiliario, (αiSV) può verificarsi SRVO-157 $SCR_GRP[gruppo].$AXISORDER[asse] viene cambiata manualmente. Se è stata cambiata $SCR_GRP[gruppo].$AXISORDER[asse], ripristinare il valore originale. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC. E riferire accuratamente il numero che compare nel messaggio di allarme.
2. Controllare che la tensione di alimentazione del controllore sia compresa nei limiti previsti e che una delle fasi non risulti mancante. Controllare anche che la selezione della tensione al primario del trasformatore sia stata effettuata correttamente.
3. Controllare che il sezionatore dell'unità di controllo delle emergenze sia chiuso e che non sia scattato.
4. Assicurarsi che i connettori CRRA12 sul servo amplificatore e CRRA12 sulla scheda di controllo delle emergenze siano ben collegati. Se è installato l'alimentatore (αiPS) accertarsi che sul medesimo (αiPS) il connettore CRRA12 sia inserito saldamente.
5. Sostituire l'alimentatore (αiPS).
6. Sostituire il servo amplificatore a 6 assi.
7. Sostituire l'unità di controllo delle emergenze.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Contattare l'assistenza FANUC riferendo accuratamente il numero che compare nel messaggio.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-170 SERVO Lack of DSP (ID:%d)

Causa: La scheda di controllo assi non contiene il numero corretto di DSP. Il numero fra parentesi fornisce informazioni diagnostiche sull'allarme.

Rimedio:

1. Verificare la configurazione software degli assi (numero di linea FSSB).
2. Sostituire la scheda di controllo degli assi con una che contenga in numero corretto di DSP.
3. Installare una scheda di controllo assi aggiuntiva.

SRVO-171 WARN MotorSpd lim/DVC (G:%d A:%d)

Causa: Il motore ha tentato di superare la massima velocità consentita ($PARAM_GROUP[gruppo].$MOT_SPD_LIM[asse]). La velocità del motore si porta automaticamente al valore massimo consentito. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Dato che la velocità del motore viene limitata internamente al suo massimo, è possibile continuare. Tuttavia si raccomanda di ridurre la velocità programmata in modo da evitare che si verifichi l'allarme SRVO-171.

SRVO-179 WARN Motor torque limit (G:%d A:%d)

Causa: La coppia dell'asse ha superato il limite ammesso. Il motore ruota alla velocità limite. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Dato che la velocità del motore viene limitata internamente al suo massimo, è possibile continuare. Tuttavia si raccomanda di ridurre la velocità programmata in modo da evitare che si verifichi l'allarme SRVO-179.

SRVO-180 SYSTEM Control axis not exist

Causa: L'asse da controllare non esiste in alcun gruppo di assi.

Rimedio: Configurare l'asse da aggiungere in Controlled Start.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-181 SYSTEM Up to 4 aux axes allowed in a group (G:%d)

Causa: Nel gruppo indicato dal messaggio di allarme sono stati rilevati 5 o più assi ausiliari che possono essere mossi simultaneamente. In un gruppo possono coesistere al massimo 4 assi ausiliari.

Rimedio: Utilizzare il menu ROBOT MAINTENANCE per ridurre il numero degli assi ausiliari a 4 o meno.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-182 PAUSE.G Needed init. has not been done

Causa: Errore interno del sistema. Una variabile di sistema o un indirizzo in memoria non sono stati inizializzati normalmente.

Rimedio:

1. Spegnere e riaccendere il controllore.
2. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-183 PAUSE.G ROBOT isn't ready

Causa: Il servo amplificatore non è attivato.

Rimedio: Eliminare la causa per cui il servo amplificatore non è attivato e premere il pulsante RESET.

SRVO-184 PAUSE.G Other task is processing

Causa: L'area dati a cui l'istruzione corrente sta accedendo è già riservata ad un altro programma.

Rimedio:

1. Se questo allarme si presenta quando si riavvia la procedura di calcolo automatico del carico applicato al polso, attendere che sia completata la fase precedente.
2. Eseguire il calcolo automatico del carico applicato al polso dopo aver spento e riacceso il controllore.
3. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-185 PAUSE.G Data is for other group

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio:

1. Eseguire il calcolo automatico del carico applicato al polso dopo aver spento e riacceso il controllore.
2. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-186 PAUSE.G Needed Data has not been got

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio:

1. Eseguire il calcolo automatico del carico applicato al polso dopo aver spento e riacceso il controllore.
2. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-187 PAUSE.G Need specfing Mass

Causa: Per questo tipo di calcolo di payload è necessario fornire la massa del carico.

Rimedio: Specificare la massa del carico prima dell'esecuzione del calcolo automatico del payload.

SRVO-188 PAUSE.G Memory is lacking

Causa: Il sistema non è riuscito ad allocare sufficiente memoria DRAM per l'esecuzione del calcolo automatico del carico applicato al polso.

Rimedio:

1. Eseguire il calcolo automatico del carico applicato al polso dopo aver spento e riacceso il controllore.
2. Se l'allarme persiste, è necessario aggiornare la dimensione di memoria DRAM. Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SRVO-189 WARN I/O-Link livecode error

Causa: Le comunicazioni dell'encoder connesso alla scheda principale sono cessate. Se è utilizzato un sensore di forza, può essersi verificato un errore nelle comunicazioni del sensore di forza.

Rimedio:

1. Se contemporaneamente si è verificato un altro allarme, adottare le misure appropriate per resettarlo.
2. Se contemporaneamente si è verificato un allarme relativo al sensore di forza, adottare le misure appropriate per resettarlo.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 3, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

3. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.
4. Sostituire il modulo CPU.
5. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SRVO-190 WARN Pulsecoder ID mismatch %d

Causa:

1. L'encoder per il Line Tracking non è collegato.
2. E' stato rilevato un sensore diverso dall'encoder per il Line Tracking

Il numero fra parentesi fornisce informazioni diagnostiche sull'allarme.

Rimedio:

1. Verificare il collegamento del connettore e del cavo.
2. Controllare che la schermatura del cavo di connessione con il sensore sia collegata a massa.
3. Sostituire il cavo.
4. Sostituire il motore.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 5, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

5. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-191 SYSTEM Illegal Joint Speed (G:%d A:%d)

Causa: Il comando di movimento eccede le specifiche. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Allarme interno di sistema. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-199 PAUSE.G Controlled Stop

Causa: Il robot è stato arrestato in modo controllato.

Rimedio: Dopo questo allarme, il sistema visualizza gli allarmi Fence Open o SVON input. Per maggiori informazioni, consultare i rimedi forniti per questi allarmi.

SRVO-204 SYSTEM External(SVEMG abnormal) E-stop

Causa: È stato premuto il pulsante di arresto d'emergenza dall'esterno, ma il circuito delle emergenze non si è aperto.

Rimedio: I componenti interessati potrebbero essere guasti. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-205 SYSTEM Fence open(SVEMG abnormal)

Causa: Sebbene il circuito dell'arresto per l'apertura delle protezioni (FENCE) sia aperto, il circuito di emergenza non è interrotto.

Rimedio: I componenti interessati potrebbero essere guasti. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-206 SYSTEM Deadman switch (SVEMG abnormal)

Causa: Il pulsante di "uomo-morto" è stato rilasciato mentre la tastiera di programmazione era abilitata, ma il circuito delle emergenze non si è aperto.

Rimedio: I componenti interessati potrebbero essere guasti. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-207 SERVO TP switch abnormal or Door open

Causa: Il circuito delle emergenze si è aperto senza che sia stato azionato alcun pulsante di arresto.

Rimedio:

1. Sostituire la tastiera di programmazione.
2. Sostituire il cavo della tastiera di programmazione.
3. Sostituire il pannello operatore.
4. Sostituire l'unità di controllo delle emergenze.
5. Sostituire il servo amplificatore.
6. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SRVO-209 SERVO Robot-%d SVEMG abnormal

Causa: Il sistema ha rilevato una situazione anomala sulla catena dell'arresto di emergenza del robot 2 o di uno successivo. Tra parentesi il numero del robot; i robot sono numerati nell'ordine di connessione all'amplificatore.

Rimedio:

1. Sostituire l'unità E-Stop del robot indicato dal messaggio di allarme.
2. Sostituire il servo amplificatore del robot indicato dal messaggio di allarme.
3. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SRVO-211 SERVO TP OFF in T1,T2

Causa: La tastiera di programmazione è stata disabilitata mentre il selettore modale era in posizione T1 o T2 ed i robot 1 e 2 erano scollegati. Oppure, un componente hardware è guasto.

Rimedio:

1. Abilitare la tastiera di programmazione e premere il tasto RESET.
2. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SRVO-213 SERVO E-STOP Board FUSE2 blown
SRVO-213 SERVO E-STOP Board FUSE2 blown %s

Causa: Controllare se il fusibile FUSE2 sulla scheda di controllo delle emergenze è saltato.
Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio: Sostituire il fusibile FUSE2 sulla scheda di controllo delle emergenze, oppure l'intera scheda di controllo delle emergenze. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-214 SERVO 6ch amplifier fuse blown (R:%d)

Causa: Un fusibile (FS2 o FS3) sul servo amplificatore da 6 assi è saltato. Il numero indicato tra parentesi specifica quale amplificatore non è funzionante.

Rimedio:

1. Se sono saltati i fusibili, eliminare la causa e sostituirli.
2. Sostituire il servo amplificatore a 6 assi.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-215 SERVO Brake Unit fuse blown (R:%d)

Causa:

1. Il fusibile FUSE1 sull'unità di controllo dei freni è saltato. Il numero indicato tra parentesi specifica a quale servo amplificatore da sei assi è collegata l'unità di controllo dei freni .
2. Se è utilizzata l'unità di arresto locale, è saltato il fusibile di questa unità.

Rimedio: Sostituire il fusibile dopo aver sostituito il cavo dei freni, poiché questo potrebbe essere difettoso. (Se il fusibile salta, la causa potrebbe essere un problema al cavo dei freni). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione per gli assi ausiliari.

SRVO-216 SERVO OVC (total) (%d)

Causa: La corrente nei cavi del robot ha superato il limite prescritto. Il numero indicato tra parentesi specifica quale servo amplificatore da sei assi non è funzionante.

Rimedio:

1. Abbassare la velocità del robot dove possibile. Controllare le condizioni operative del robot. Ridurre entro i limiti consentiti le condizioni di utilizzo del robot, quali il ciclo di lavoro o il carico al polso qualora questi fossero oltre i limiti.
2. Controllare che la tensione di alimentazione del controllore sia compresa nei limiti previsti e che una delle fasi non risulti mancante. Controllare anche che la selezione della tensione al primario del trasformatore sia stata effettuata correttamente.
3. Sostituire il servo amplificatore a 6 assi.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-217 SERVO E-STOP Board not found
SRVO-217 SERVO E-STOP Board not found %s

Causa: La scheda di controllo delle emergenze, o la scheda per i segnali I/O di sicurezza aggiuntivi, non è stata rilevata dal controllore all'accensione.

Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio:

1. Controllare se il fusibile FUSE1 sulla scheda di controllo delle emergenze è saltato. Se il fusibile è bruciato, risolvere il problema che ha provocato la bruciatura e sostituire il fusibile.
2. Controllare i cavi tra la scheda di controllo delle emergenze e la scheda principale. Se necessario, sostituirli.
3. Sostituire l'unità di controllo delle emergenze.
4. Quando è connessa la scheda degli I/O addizionali di sicurezza, per il controllore al quale è connesso uno slave quale M-2000iA si verifica questo allarme. In questo caso, inizializzare l’unità degli I/O di sicurezza.
5. Verificare il cablaggio tra il dispositivo per i segnali I/O di sicurezza aggiuntivi e la scheda di controllo delle emergenze. Se necessario, sostituirli.
6. Sostituire il dispositivo per i segnali I/O di sicurezza aggiuntivi.
7. Quando in un sistema multi braccio non sono connessi più controllori, ad esempio, quando c’è un solo controllore per un sistema a doppio braccio, si verifica questo allarme. In questo caso, connettere i controllori appropriati.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 8, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

8. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-219 SERVO Safety I/O brd fuse1 blown %s
SRVO-219 SERVO Safety I/O brd fuse2 blown %s

Causa: È bruciato un fusibile sulla scheda per i segnali I/O di sicurezza aggiuntivi .

Il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio: Sostituire il fusibile sulla scheda per i segnali I/O di sicurezza aggiuntivi o la scheda stessa. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-220 SERVO SDI fuse blown

Causa: Un fusibile (FUSE1) per la protezione dell'uscita +24V dell'interfaccia con le unità periferiche sulla scheda principale è saltato.

Rimedio:

1. I morsetti 24SDI e 0V potrebbero essere in corto circuito. Verificare il buono stato di funzionamento del cavo e, se necessario, sostituirlo.
2. Scollegare CRS40 e controllare se il fusibile salta ancora.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 3, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

3. Se dopo il rimedio 2 il fusibile salta ancore, sostituire la scheda principale e ripristinare l'immagine della memoria precedentemente slavata.
4. Sostituire il cavo tra l'unità di controllo delle emergenze e il servo amplificatore.
5. Sostituire il cavo che collega la scheda principale all'unità di controllo dell'emergenza.
6. Sostituire l'unità di controllo delle emergenze.
7. Sostituire il servo amplificatore.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-221 SERVO Lack of DSP (G:%d A:%d)

Causa: La scheda di controllo assi corrispondente al numero di assi impostato non è montata. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Controllare che l'impostazione del numero di assi sia corretta. Se non lo è correggere il numero.
2. Sostituire la scheda di controllo assi con una scheda corrispondente al numero di assi del robot utilizzato.

SRVO-222 SERVO Lack of Amp (Amp:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato l'assenza del servo amplificatore durante la sequenza di accensione del controllore. Il numero fra parentesi è il numero dell'amplificatore.

Rimedio:

1. Se, quando si accende il controllore, non si illumina alcun LED sul servo amplificatore, significa che esso non riceve alimentazione. Verificare che non vi siano scollegamenti o allentamenti nei connettori sul servo amplificatore e sull'unità di controllo delle emergenze.
2. Spegnere il controllore, scollegare i cavi encoder dal servo amplificatore e riaccendere il controllore. Se l'allarme non si presenta, significa che la messa a terra dell'encoder potrebbe non essere corretta. (In questo caso, il LED a 7 segmenti sul servo amplificatore potrebbe visualizzare "-" lampeggiante).
3. Verificare se un servo amplificatore per assi ausiliari per controllore R-30*i*A non sia utilizzato per un controllore R-30*i*B.
4. Sostituire il servo amplificatore per l'asse ausiliario.
5. Sostituire il servo amplificatore a 6 assi.
6. Sostituire il cavo in fibra ottica.
7. Sostituire la scheda di controllo assi per l'asse ausiliario.

SRVO-223 SERVO DSP dry run (%d,%d)

Causa: Si è verificato un errore di inizializzazione ad un circuito servo DSP a causa di un difetto hardware oppure ad una impostazione software errata. Per questo motivo, il software del DSP ha iniziato a funzionare in modalità "dry-run". Il primo numero indica la causa del problema che si è verificato. Il secondo numero costituisce un'informazione aggiuntiva.

Rimedio: L'azione da eseguire dipende dal primo numero che appare nel messaggio di errore.

1: Questo è solo un avviso dovuto al valore impostato nella variabile di sistema $SCR.$STARTUP_CND=12.

2,3,4,7 Sostituire la scheda di controllo assi.

5: Impostazione errata dell'ATR. La configurazione software degli assi (numero delle linee FSSB. numero iniziale dell'hardware assi, numero e tipo dell'amplificatore) può essere sbagliata.

6: Contemporaneamente si verifica l'allarme SRVO-180 Control axis not exist L'asse da controllare non esiste in alcun gruppo di assi. Configurare l'asse da aggiungere in Controlled Start.

8,10: Contemporaneamente si presenta l'allarme SRVO-058 FSSB init error Seguire le indicazioni date per rimediare all'allarme SRVO-058.

9: Non vi è alcun amplificatore collegato alla scheda di controllo assi.
- Verificare i collegamenti dell'hardware.
- Controllare il cavo in fibra ottica.
- Controllare se il servo amplificatore è alimentato.
- Controllare se il fusibile del servo amplificatore è bruciato.
- Sostituire il cavo in fibra ottica.
- Sostituire il servo amplificatore.

11: Impostazione errata dell'ordine sequenziale di collegamento degli assi. Il numero di asse specificato non esiste. La configurazione software dell'asse (numero di canale FSSB) potrebbe essere errata oppure è necessario disporre di una scheda di controllo assi.
12: Contemporaneamente si presenta l'allarme SRVO-059 (Servo amp init error). Seguire le indicazioni date per rimediare all'allarme SRVO-059.
13,14,15,17 Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale
16: Contemporaneamente si verifica l'allarme SRVO-181 (fino a 4 assi ammessi in un gruppo) Seguire le indicazioni date per rimediare all'allarme SRVO-181.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-224 PAUSE.G Slot changed (AuxBrd%d, %d>%d)

Causa: Lo slot hardware della scheda assi ausiliari è stato cambiato. Il primo numero tra parentesi indica il numero della scheda (1, 2). Il secondo numero indica il numero dello slot prima del cambiamento (8, 9, 11). Il terzo numero indica il numero dello slot dopo il cambiamento (8, 9, 11).

Rimedio: Verificare che il cambio sia corretto. Se questa variazione è dovuta ad un errore, ripristinare la configurazione hardware come nella situazione originaria.

SRVO-225 SYSTEM Unsupported servo card (%d)

Causa: Questa scheda servo non è supportata.

Rimedio: La scheda servo R-30*i*B non è supportata dal controllore R-30*i*B Plus.
Sostituire la scheda servo in base al numero che appare nel messaggio di errore.
1: Scheda servo, 2: Scheda assi ausiliari 1, 3. Scheda assi ausiliari 2
Nota: Dopo SRVO-225 il robot si ferma e la tastiera di programmazione si blocca per 1 minuto. L'elaborazione della CPU si ferma per evitare malfunzionamenti dovuti al surriscaldamento della CPU se la scheda servo R-30*i*B è utilizzata sul controllore R-30*i*B Plus.

SRVO-226 SYSTEM Motor current setting mismatch (G:%d A:%d)

Causa: E' stata rilevata la mancata corrispondenza fra l'impostazione della corrente del motore e quella dell'amplificatore.

Rimedio: Cambiare appropriatamente il limite di corrente del motore.

SRVO-227 SERVO Amplifier fuse blown

Causa: È saltato un fusibile (FUSE9) nel servo amplificatore.

Rimedio:
1. Sostituire la ventola.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 2, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

2. Sostituire l'unità servo amplificatore.
3. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.
4. Sostituire la scheda laterale.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-228 SERVO RI/O fuse blown

Causa: Un fusibile (FUSE1) per la protezione dell'uscita +24 V dell'interfaccia con le unità periferiche sulla scheda principale è saltato.

Rimedio:

1. RI/O o24VR e 0V potrebbero essere in corto circuito. Verificare il buono stato del cavo di connessione del robot e del cavo dell'organo terminale e, se necessario sostituirli.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 2, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

2. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.
3. Sostituire l'unità di interfaccia.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-229 SERVO SDI fuse blown

Causa: Un fusibile (FUSE2) per la protezione dell'uscita +24 V dell'interfaccia con le unità periferiche sulla scheda principale è saltato.

Rimedio:

1. I morsetti 24SDI e 0V potrebbero essere in corto circuito. Verificare il buono stato di funzionamento del cavo e, se necessario, sostituirlo.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 2, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

2. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Refer to the Controller Maintenance Manual for more information.SRVO-230 SERVO Chain 1 abnormal %x,%x
SRVO-231 SERVO Chain 2 abnormal %x,%x
SRVO-230 SERVO Chain 1 abnormal %x,%x %s
SRVO-231 SERVO Chain 2 abnormal %x,%x %s

Causa:

1. Si è verificato un guasto nella catena 1 (+24V)/chain2 (0V) degli arresti di emergenza.
   L'allarme SRVO-230 appare, invece, quando il contatto della catena 1 è chiuso, ma il contatto della catena 2 è aperto. L'allarme SRVO-231 appare, invece, quando il contatto della catena 1 è aperto, ma il contatto della catena 2 è chiuso. Eliminare la cause del problema, dopodiché eseguire la speciale procedura di annullamento dell'allarme.
2. Se l'allarme si presenta non appena si accende il controllore, è possibile che la specifica della tastiera di programmazione non sia corretta. Per esempio, una tastiera di programmazione RIA/CE potrebbe essere collegata ad un controllore non RIA/CE o viceversa.

Il primo e il secondo numero nel messaggio di errore forniscono informazioni diagnostiche sull'allarme. Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio:

1. Nel caso in cui sia vero quanto esposto al punto 2 sopra indicato, utilizzare la tastiera di programmazione corretta per il tipo di controllore.
2. Controllare la storia degli allarmi sulla schermata Alarm Log [4 Alarm / HIST]. Se l'allarme si presenta contemporaneamente ad altri allarmi relativi ad arresti di emergenza provenienti dalla tastiera di programmazione, rilasciare e premere di nuovo il pulsante di emergenza. Per quanto riguarda il pulsante di uomo morto, premerlo e rilasciarlo. Lo stato anomalo della catena 2 delle emergenze torna ad essere normale quando appare la segnalazione "SRVO-236 Chain failure is repaired". Rilasciare il pulsante dell'arresto di emergenza, quello di uomo morto e premere il tasto RESET.
3. Se l'allarme non viene eliminato con questa operazione, consultare il manuale di manutenzione del controllore per avere maggiori informazioni.

Dopo aver trovato il rimedio corretto, è necessario effettuare la procedura di ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze.

a. Premere il pulsante dell'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione, o sul pannello operatore, e poi rilasciarlo.
b. Premere il tasto F4, RES_1CH, nel menu Alarm, Active [4 Alarm / ACTIVE].
c. Premere il tasto RESET.

SRVO-232 SERVO NTED input

Causa: E' stato rilevato il dispositivo NTED.

Rimedio:

1. Premere il dispositivo di abilitazione hardware della tastiera di programmazione (NTED) e premere il tasto RESET.
2. Se l'allarme permane, indagare la causa del problema. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-233 SERVO TP OFF in T1,T2

Causa: Il selettore modale è in posizione T1 o T2 ma la tastiera di programmazione è disabilitata. Oppure, un componente hardware è guasto.

Rimedio:

1. Abilitare la tastiera di programmazione durante le operazioni di movimento del robot in manuale. Negli altri casi, il selettore modale deve essere posto in posizione AUTO.
2. Sostituire la tastiera di programmazione.
3. Sostituire il cavo della tastiera di programmazione.
4. Sostituire il selettore modale.
5. Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.
6. Sostituire il servo amplificatore a 6 assi.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-235 SERVO Short term Chain abnormal

Causa: Il sistema ha rilevato un problema temporaneo alla catena delle emergenze. La causa probabile di questo allarme è un rilascio a metà del pulsante di uomo morto o un'attivazione a metà del pulsante di arresto d'emergenza.

Rimedio:

1. Premere di nuovo il pulsante dell'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore, poi premere il pulsante di reset. Se l'allarme SRVO-236 Chain failure è stato risolto, rilasciare il pulsante dell'arresto di emergenza e premere RESET.
2. Se l'allarme non viene eliminato con questa operazione, consultare il manuale di manutenzione del controllore per avere maggiori informazioni. Dopo aver trovato il rimedio corretto, è necessario effettuare la procedura di ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze.
   a. Premere il pulsante dell'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione, o sul pannello operatore, e poi rilasciarlo.
   b. Premere il tasto F4, RES_1CH, nel menu Alarm, Active [4 Alarm / ACTIVE].
   c. Premere il tasto RESET.

SRVO-236 WARN Chain failure is repaired

Causa: Il circuito delle emergenze è stato ripristinato.

Rimedio: Questo messaggio informa l'operatore che il guasto della catena delle emergenze è stato rimosso. Premere il tasto RESET.

SRVO-237 WARN Cannot reset chain failure

Causa: Il tentativo di resettare l'allarme della catena delle emergenze è fallito.

Rimedio: Si veda il rimedio per SRVO-230, 231.

SRVO-244 SERVO Chain 1 abnormal (Rbt:%d)
SRVO-245 SERVO Chain 2 abnormal (Rbt:%d)
SRVO-246 SERVO Chain 1 abnormal (EX_robot)
SRVO-247 SERVO Chain 2 abnormal (EX_robot)
SRVO-244 SERVO Chain 1 abnormal (Rbt:%d) %s
SRVO-245 SERVO Chain 2 abnormal (Rbt:%d) %s
SRVO-246 SERVO Chain 1 abnormal (EX_robot) %s
SRVO-247 SERVO Chain 2 abnormal (EX_robot) %s

Causa: Si è verificato un problema sulla catena delle emergenze per il robot indicato fra parentesi.
Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio: Si veda il rimedio per SRVO-230, 231.

SRVO-248 SERVO Deadman switch status abnormal

Causa: Lo stato degli ingressi provenienti dal pulsante di uomo morto non corrisponde a quello previsto. (C'è un'anomalia nella catena del pulsante di uomo morto.)

Rimedio:

1. Rilasciare entrambi i pulsanti di uomo morto. Se appare la segnalazione SRVO-236 Chain failure is repaired, significa che non esistono problemi hardware. Questo allarme si presenta quando il pulsante di uomo morto non è premuto correttamente. Premere il tasto RESET.
2. Se la segnalazione SRVO-236 Chain failure is repaired non appare, sostituire i componenti hardware nell'ordine seguente.
   - Tastiera di programmazione
   - Cavo tra la tastiera e la scheda dell'arresto d'emergenza
   - Scheda di controllo delle emergenze.
   - Cavo tra la scheda di controllo delle emergenze e la scheda principale.
3. Dopo aver trovato il rimedio corretto, è necessario effettuare la procedura di ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze.
   a. Premere il pulsante dell'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione, o sul pannello operatore, e poi rilasciarlo.
   b. Premere il tasto F4, RES_1CH, nel menu Alarm, Active [4 Alarm / ACTIVE].
   c. Premere il tasto RESET.

SRVO-251 SERVO DB relay abnormal (G:%d A:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato un'anomalia nel funzionamento del relè interno (DB) del servo amplificatore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-252 SERVO Current detect abnl (G:%d A:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato un'anomalia nel funzionamento del circuito di monitoraggio della corrente nel servo amplificatore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-253 SERVO Amp internal over heat (G:%d A:%d)

Causa: Si è verificato un allarme di surriscaldamento nel servo amplificatore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-266 SERVO FENCE1 status abnormal
SRVO-267 SERVO FENCE2 status abnormal

Causa: Il circuito di emergenze legato alla recinzione (fence) non funziona correttamente.
(C'è un'anomalia nella catena del segnale FENCE.)

Rimedio: Può essere presente un errore di cablaggio del segnale FENCE oppure un guasto su un componente hardware. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Dopo aver trovato il rimedio corretto, è necessario effettuare la procedura di ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze.

a. Premere il pulsante dell'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione, o sul pannello operatore, e poi rilasciarlo.
b. Premere il tasto F4, RES_1CH, nel menu Alarm, Active [4 Alarm / ACTIVE].
c. Premere il tasto RESET.

SRVO-268 SERVO SVOFF1 status abnormal
SRVO-269 SERVO SVOFF2 status abnormal

Causa: Il circuito di spegnimento servo non funziona correttamente. (C'è un'anomalia nella catena del segnale SVOFF.)

Rimedio: Può essere presente un errore di cablaggio del segnale SVOFF oppure un guasto su un componente hardware. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Dopo aver trovato il rimedio corretto, è necessario effettuare la procedura di ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze.

a. Premere il pulsante dell'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione, o sul pannello operatore, e poi rilasciarlo.
b. Premere il tasto F4, RES_1CH, nel menu Alarm, Active [4 Alarm / ACTIVE].
c. Premere il tasto RESET.

SRVO-270 SERVO EXEMG1 status abnormal
SRVO-271 SERVO EXEMG2 status abnormal

Causa: Il circuito delle emergenze esterne (EXEMG) non funziona correttamente.
(C'è un'anomalia nella catena del segnale EXEMG.)

Rimedio: Può essere presente un errore di cablaggio del segnale EXEMG oppure un guasto su un componente hardware. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Dopo aver trovato il rimedio corretto, è necessario effettuare la procedura di ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze.

a. Premere il pulsante dell'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione, o sul pannello operatore, e poi rilasciarlo.
b. Premere il tasto F4, RES_1CH, nel menu Alarm, Active [4 Alarm / ACTIVE].
c. Premere il tasto RESET.

SRVO-274 SERVO NTED1 status abnormal
SRVO-275 SERVO NTED2 status abnormal

Causa: Il circuito NTED non funziona correttamente. (C'è un'anomalia nella catena del segnale NTED.)

Rimedio: Può essere presente un errore di cablaggio del segnale NTED oppure un guasto su un componente hardware. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Dopo aver trovato il rimedio corretto, è necessario effettuare la procedura di ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze.

a. Premere il pulsante dell'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione, o sul pannello operatore, e poi rilasciarlo.
b. Premere il tasto F4, RES_1CH, nel menu Alarm, Active [4 Alarm / ACTIVE].
c. Premere il tasto RESET.

SRVO-276 SERVO Disable on T2 mode

Causa: Il robot non può funzionare quando il selettore modale è in posizione T2.

Rimedio: Portare il selettore modale su T1 o AUTO.

SRVO-277 SYSTEM Panel E-stop (SVEMG abnormal)

Causa: Il pulsante di emergenza sulla tastiera di programmazione è premuto, ma il circuito dell'emergenza non si è aperto.

Rimedio:

1. Rilasciare il pulsante di arresto di emergenza sul pannello operatore e, poi, spegnere e riaccendere il controllore.
2. Se si preme di nuovo il pulsante di arresto di emergenza sul pannello operatore e l'allarme si ripresenta, significa che qualche componente è difettoso. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
Nota 2: Questo allarme può essere emesso se il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA è premuto troppo lentamente. In questo caso, il rimedio 2 sopra indicato non è necessario.

SRVO-278 SYSTEM TP E-stop (SVEMG abnormal)

Causa: Il pulsante di emergenza sulla tastiera di programmazione è stato premuto, ma il circuito di emergenza non si è aperto.

Rimedio:

1. Rilasciare il pulsante di arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione e, poi, spegnere e riaccendere il controllore.
2. Se si preme di nuovo il pulsante di arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione e l'allarme si ripresenta, significa che qualche componente è difettoso. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

Nota 1: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
Nota 2: Questo allarme può essere emesso se il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA è premuto troppo lentamente. In questo caso, il rimedio 2 sopra indicato non è necessario.

SRVO-280 SERVO SVOFF input

Causa: Il sistema ha ricevuto il segnale SVOFF:

Rimedio:

1. Controllare il cablaggio del segnale SVOFF (sezionamento potenza servo). Premere il tasto RESET.
2. Se l'allarme permane, indagare la causa del problema. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-289 PAUSE.G Smooth Stop

Causa: Il robot è stato arrestato in modo controllato.

Rimedio: Dopo questo allarme, il sistema visualizza gli allarmi Fence Open o SVON input. Per maggiori informazioni, consultare i rimedi forniti per questi allarmi.

SRVO-290 SERVO DClink HC alarm (G:%d A:%d)

Causa: La corrente continua nel DC Link del servo amplificatore è troppo alta. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-045.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-291 SERVO IPM over heat (G:%d A:%d)

Causa: Un elemento IPM nel servo amplificatore si è surriscaldato. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Controllare se la ventola di raffreddamento dell'armadio è ferma, oppure se il foro di ventilazione è ostruito. Se necessario, pulire o sostituire i vari elementi.
2. Controllare le condizioni operative del robot. Ridurre le condizioni di utilizzo del robot o il carico al polso qualora siano oltre i limiti consentiti.
3. Se l'allarme si verifica frequentemente, sostituire il servo amplificatore.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore. Per quanto riguarda gli assi ausiliari, fare riferimento al manuale di manutenzione specifico.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-292 PAUSE.G EXT.FAN alarm (G:%d A:%d)

Causa: La ventola esterna per il circuito di controllo dell'amplificatore ausiliario (αiSV) che pilota il gruppo/asse indicato nel messaggio di allarme è guasta.

Rimedio: Sostituire la ventola interna del servo amplificatore ausiliario (αiSV) il cui asse è indicato nel messaggio di allarme. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione per gli assi ausiliari.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-293 SERVO HCAL (PS) alarm (G:%d A:%d)

Causa: L'alimentatore (αiPS) o l'azionamento (per 6 assi o αiSV) che pilota il gruppo/asse indicato nel messaggio sono guasti. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio:

1. Sostituire il servo amplificatore (per 6 assi o αiSV) il cui asse è indicato nel messaggio di allarme.
2. Sostituire l'alimentatore (αiPS).

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-294 PAUSE.G EXT.FAN(PS) alarm (G:%d A:%d)

Causa: La ventola esterna per l'alimentatore (αiPS) è guasta. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio: Sostituire la ventola esterna per l'alimentatore (αiPS).

SRVO-295 SERVO AMP com error (G:%d A:%d)

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione nel servo amplificatore a 6 assi oppure tra l'alimentatore (αiPS) l'amplificatore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Sostituire il servo amplificatore a 6 assi.
2. Sostituire il cavo per la comunicazione tra l'alimentatore (αiPS) e l'amplificatore.
3. Sostituire l'alimentatore (αiPS).
4. Sostituire il servo amplificatore (αiSV).

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-296 SERVO Excess regeneration1 (G:%d A:%d)
SRVO-296 SERVO Excess regeneration1 (PS) (G:%d A:%d)

Causa:

1. La ventola di raffreddamento per la resistenza rigenerativa dell'alimentatore (α*i*PS) è anormale.
2. Le condizioni d'uso sono troppo gravose per la resistenza rigenerativa dell'alimentatore (α*i*PS).

Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio:

1. Verificare il funzionamento della ventola per il raffreddamento della resistenza di rigenerazione sul modulo di alimentazione. Se è ferma, sostituirla.
2. Abbassare la velocità del robot.
3. Sostituire l'alimentatore (α*i*PS).

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-297 PAUSE.G Improper input power (G:%d A:%d)
SRVO-297 PAUSE.G Improper input power (PS) (G:%d A:%d)

Causa: Il servo amplificatore per 6 assi o l'alimentatore (α*i*PS) hanno rilevato la mancanza di una fase nell'alimentazione in ingresso. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio:

1. Verificare la tensione in ingresso al controllore e che tutte le fasi siano ben collegate.
2. Assicurarsi che i connettori CRRA12, sul servo amplificatore a 6 assi, e CRR12, sulla scheda di controllo delle emergenze, siano ben collegati. Se è installato l'alimentatore (α*i*PS) accertarsi che, sull'alimentatore (α*i*PS) il connettore CRRA12 sia inserito saldamente.
3. Misurare la tensione secondaria tra ciascuna fase all'interruttore generale. Se una delle fasi risulta assente, sostituire l'interruttore generale.
4. Misurare la tensione secondaria tra ciascuna fase al trasformatore. Se una delle fasi risulta assente, sostituire il trasformatore.
5. Sostituire l'unità di controllo delle emergenze.
6. Sostituire il servo amplificatore a 6 assi.
7. Sostituire l'alimentatore (α*i*PS).

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-298 SYSTEM SRVO velocity alm (G:%d A:%d)

Causa: La velocità calcolata nel software servo è anomala. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-299 SERVO Detect power failure
SRVO-299 SERVO Detect power failure %s

Causa: Si è riscontrato un calo di tensione mentre il robot (asse ausiliario) si stava muovendo e il robot (asse ausiliario) si è fermato. Il numero fra parentesi fornisce informazioni diagnostiche sull'allarme.

Rimedio: Premere il tasto RESET per cancellare l'allarme.

SRVO-300 SERVO Hand broken/HBK disabled
SRVO-301 SERVO Hand broken/HBK dsbl (G:%d)

Causa: Quando viene rilevato un segnale di mano rotta, l'impostazione HBK viene disabilitata. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Controllare se è collegato un dispositivo anticollisione al polso del robot. Se è collegato un dispositivo anticollisione al polso del robot, abilitare il controllo dell'ingresso HBK.
2. Premere il tasto RESET per cancellare l'allarme.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-302 SERVO Set Hand broken to ENABLE
SRVO-303 SERVO Set HBK to ENABLE (G:%d)

Causa: Il sistema ha ricevuto un segnale di collisione pinza mentre il controllo dell'ingresso HBK è disabilitato. L'impostazione del controllo del segnale di collisione pinza non è corretta. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. Controllare se il circuito del segnale hand-broken è collegato al robot. Se il circuito è collegato al robot o il segnale hand-broken è in corto, abilitare l'impostazione hand-broken.
2. Premere il tasto RESET per cancellare l'allarme.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore.

SRVO-305 SYSTEM Unit Change (G%d, %s)

Causa: Il modello di robot è cambiato.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-306 WARN CPU ready Timeout (Rbt:%d)

Causa: Il braccio del robot specificato nel messaggio non si è avviato entro il tempo stabilito.

Rimedio: Verificare che il braccio del robot sia visualizzato nel messaggio di errore.

SRVO-307 WARN HBK close/HBK enabled (G:%d)

Causa: L'impostazione HBK è abilitata perché un segnale hand-broken era chiuso (non hand-broken).

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SRVO-310 SERVO ABC Unexpected Motion (G:%d)

Causa: La posizione corrente del robot calcolata dal software non è normale. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio:

1. I dati di masterizzazione potrebbero essere errati. Verificare che non siano stati caricati nel controllore dati provenienti da altri robot, oppure che la masterizzazione non sia stata effettuata in posizione scorretta. In questo caso, eseguire la masterizzazione del robot.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-315 PAUSE.G MPDT failed (G:%d A:%d)

Causa: Il rilevamento della fase magnetica per un motore non FANUC è fallito. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Probabili cause:

1. Il cavo di potenza del motore non è collegato.
2. L'asse viene mosso verso terra a causa della gravità durante l'esecuzione del rilevamento della fase magnetica del motore.
3. Si presentano altri allarmi durante l'esecuzione del rilevamento della fase magnetica del motore.
4. Il motore non si può muovere a causa di un sovraccarico o dell'eccessiva frizione.

Rimedio:

1. Verificare la correttezza delle connessioni.
2. Il rilevamento della fase magnetica del motore non può essere eseguito per un asse soggetto a forza di gravità. Se possibile, modificare l'orientamento del robot.
3. Rimuovere la causa dell'allarme che appare contemporaneamente a questo.
4. Verificare che l'asse per il quale si deve eseguire la procedura di rilevamento della fase magnetica del motore non sia in contatto con alcun oggetto.
5. Verificare che il freno non sia attivato.

SRVO-316 PAUSE.G MPDT time is up (G:%d A:%d)

Causa: La procedura di rilevamento della fase magnetica del motore non è terminata in tempo utile. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Probabili cause:

1. L'asse si muove verso terra a causa della gravità durante l'esecuzione del rilevamento della fase magnetica del motore.
2. Si presentano altri allarmi durante l'esecuzione del rilevamento della fase magnetica del motore.

Rimedio:

1. Il rilevamento della fase magnetica del motore non può essere eseguito per un asse soggetto a forza di gravità. Se possibile, modificare l'orientamento del robot.
2. Rimuovere la causa dell'allarme che appare contemporaneamente a questo.

SRVO-317 PAUSE.G MPDT cannot start (Machine Lock)

Causa: La procedura di rilevamento della fase magnetica del motore non può iniziare perché, per il gruppo interessato, è stato attivato il blocco macchina.

Rimedio: Disabilitare il blocco per il gruppo in questione. Avviare di nuovo il processo di rilevamento della fase magnetica del motore.

SRVO-318 PAUSE.G MPDT cannot start (SRDY Off)

Causa: La procedura di rilevamento della fase magnetica del motore non può iniziare perché il segnale SRDY è OFF.

Rimedio: Rimuovere la causa per cui il segnale SRDY è OFF e poi premere il tasto RESET. Avviare di nuovo il processo di rilevamento della fase magnetica del motore.

SRVO-323 WARN Torque limit (G%d A%d L%d)

Causa: Si è raggiunto il limite massimo di coppia. Il numero fra parentesi indica il numero di gruppo, il numero di asse nel gruppo e il numero di linea del programma TP.

Rimedio: Modificare il programma TP in modo che sia meno aggressivo.

SRVO-324 WARN Disturbance excess (G%d A%d L%d)

Causa: La coppia di disturbo misurata dal software supera la soglia massima. Se il robot continua a lavorare con questa segnalazione attiva, esiste la possibilità che il sistema generi anche l'allarme SRVO-050. Il numero fra parentesi indica il numero di gruppo, il numero di asse nel gruppo e il numero di linea del programma TP.

Rimedio:

1. Verificare se le condizioni di payload (massa, baricentro, inerzia) sono impostate correttamente.
2. Verificare se il carico applicato eccede il valore nominale. Se è così ridurre il carico applicato.
3. Se questo allarme si presenta quando il robot viene avviato dopo un lungo tempo di inattività, oppure quando la temperatura ambiente è molto bassa, provare a muovere il robot a velocità molto ridotta.

SRVO-325 SERVO Alarm %d

Causa: Varia in funzione del numero di allarme.

Allarme 101: Invio di un comando a MPC non riuscito (buffer DRAM pieno).
Allarme 102: Invio di un comando a DSP non riuscito (buffer comune DSP pieno).
Allarme 103: Invio di un comando a FLTR non riuscito.
Allarme 105: Numero di asse non valido.
Allarme 106: CPMCWT era OFF quando è stato inviato il primo comando.
Allarme 107: Il sistema ha rilevato il segnale NOCPMC.
Allarme 108: Il sistema ha rilevato il segnale ANACC.
Allarme 109: Il sistema ha rilevato un superamento dei limiti software.
Allarme 255: Errore interno del software.

Rimedio: Riattivare il servo amplificatore. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-326 SERVO Abnormal Mcmd (G:%d A:%d)

Causa: La differenza tra il comando di movimento e gli impulsi letti dagli encoder del robot la soglia specificata. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Errore interno del software. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-327 SERVO Cart error excess (G:%d,%s)

Causa: L'errore di posizione del servo nel sistema di coordinate cartesiano è maggiore del valore specificato ($PARAM2_GRP[gruppo].$CARTERRLIM). Il primo parametro che compare nel messaggio indica il numero di gruppo. Il secondo parametro indica la direzione cartesiana (X/Y/Z/Distanza euclidea) nella quale l'errore di posizione eccede la tolleranza.

Rimedio: Come per SRVO-023 Stop error excess. Tuttavia, nel caso di una mancanza di corrente o di un arresto d'emergenza, è probabile che la causa sia una coppia insufficiente dovuta a una bassa tensione di alimentazione.

SRVO-328 SERVO Retry count err (G:%d A:%d Enc:%d)

Causa: Quando $PLS_ER_CHK=1, il numero dei tentativi dell'encoder il cui numero compare nel messaggio di allarme ha superato il limite specificato in $PLS_ER_LIM. Il primo parametro tra parentesi del messaggio è il numero di gruppo dell'asse hardware al quale è assegnato l'encoder. Il secondo parametro del messaggio è il numero nel gruppo dell'asse hardware al quale è assegnato l'encoder. Il terzo parametro è il numero dell'encoder.

Rimedio: L'encoder può essere difettoso oppure ci sono disturbi nella connessione.

1. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino all'encoder.
2. Sostituire l'encoder.
3. Sostituire il cavo del sensore.
4. Sostituire la scheda di interfaccia per il Line Tracking.
5. Se le azioni precedenti non risolvono il problema, vedi la descrizione dell'allarme SRVO-090 DTRR.

SRVO-329 SERVO FB comp cnt err (G:%d A:%d Enc:%d)

Causa: Quando $PLS_ER_CHK=1, il numero dei tentativi dell'encoder il cui numero compare nel messaggio di allarme ha superato il limite specificato in $PLS_ER_LIM. Il primo parametro tra parentesi del messaggio è il numero di gruppo dell'asse hardware al quale è assegnato l'encoder. Il secondo parametro del messaggio è il numero nel gruppo dell'asse hardware al quale è assegnato l'encoder. Il terzo parametro è il numero dell'encoder.

Rimedio: L'encoder può essere difettoso oppure ci sono disturbi nella connessione.

1. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino all'encoder.
2. Sostituire l'encoder.
3. Sostituire il cavo del sensore.
4. Sostituire la scheda di interfaccia per il Line Tracking.
5. Se le azioni precedenti non risolvono il problema, vedi la descrizione dell'allarme SRVO-090 DTRR.

SRVO-330 SERVO Retry count err (G:%d A:%d)

Causa: Il conteggio delle ripetizioni dei tentativi da parte dell'encoder ha superato il limite contenuto nella variabile di sistema $PLS_ER_LIM quando la variabile di sistema $PLS_ER_CHK contiene 1. Il primo parametro che compare nel messaggio indica il numero di gruppo. Il secondo parametro, A, è il numero dell'asse nel gruppo.

Rimedio: L'encoder può essere difettoso oppure ci sono disturbi nella connessione.

1. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino all'encoder.
2. Sostituire il motore.
3. Sostituire il cavo di collegamento dell'encoder.
4. Sostituire il servo amplificatore.
5. Se le azioni precedenti non risolvono il problema, vedi la descrizione dell'allarme SRVO-068 DTRR.

SRVO-331 SERVO FB comp cnt err (G:%d A:%d)

Causa: La compensazione nella retroazione di posizione ha superato il limite contenuto nella variabile di sistema $PLS_CMP_LIM quando la variabile di sistema $PLS_ER_CHK contiene 1. Il primo parametro che compare nel messaggio indica il numero di gruppo. Il secondo parametro, A, è il numero dell'asse nel gruppo.

Rimedio: L'encoder può essere difettoso oppure ci sono disturbi nella connessione.

1. Controllare se è presente qualche fonte di disturbo vicino all'encoder.
2. Sostituire il motore.
3. Sostituire il cavo di collegamento dell'encoder.
4. Sostituire il servo amplificatore.
5. Se le azioni precedenti non risolvono il problema, vedi la descrizione dell'allarme SRVO-068 DTRR.

SRVO-332 SERVO Power off to reset CMAL

Causa: Per eliminare l'allarme CMAL è necessario spegnere il controllore.

Rimedio: Accendere il controllore e, poi, eseguire la masterizzazione del robot.

SRVO-333 SERVO Power off to reset

Causa: Il sistema richiede lo spegnimento del controllore.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-334 SYSTEM I/O-Link internal error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio:

1. Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
2. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-335 SERVO DCS OFFCHK alarm %x,%x
SRVO-335 SERVO DCS OFFCHK alarm %x,%x %s

Causa: Il sistema ha rilevato un problema alla catena delle emergenze.
Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio:

1. Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.
2. In caso di armadio di tipo B, sostituire la scheda opzionale di I/O di sicurezza.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-336 SERVO DCS RAMCHK alarm %x,%x

Causa: Il sistema ha rilevato un problema nella memoria DRAM del controllore.

Rimedio:

1. Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
2. Sostituire il modulo CPU.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 3, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

3. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-337 SERVO DCS PRMCHK alarm %x,%x

Causa: Il sistema ha rilevato un errore nei parametri per la funzione DCS.

- Quando il controllore viene spento e riacceso senza premere F$"OK" nel menu di applicazione del DCS, si verifica questo allarme.
- Quando viene ripristinata un'immagine e viene selezionato 'Yes? Per inizializzare i parametri DCS, si verifica questo allarme.
- Questo allarme può verificarsi quando, dopo un caricamento di un backup IMAGE, avendo risposto "No" alla richiesta di inizializzare i parametri per la funzione DCS, quelli attivi prima del caricamento sono diversi da quelli che sono contenuti nel backup.
- Quando si verifica l'allarme "SYST-289 Cannot apply to DCS parameter" al momento dell'applicazione dei parametri DCS, dopo lo spegnimento/riaccensione può verificarsi questo allarme.
- Quando viene eseguito l'aggiornamento automatico del software e cambia un elemento del menu DCS, compare l'allarme "SYST-212 Need to apply to DCS param" e non viene eseguita la procedura "Apply to DCS parameter", si verifica questo allarme.

Rimedio:

1. Eseguire la procedura di applicazione dei parametri alla funzione DCS.
2. Caricare i file salvati precedentemente
3. Sostituire il modulo CPU.

Prima di eseguire l'azione consigliata per i rimedi 4 e 5, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

4. Sostituire il modulo FROM/SRAM e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.
5. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-338 SERVO DCS FLOW alarm %x,%x

Causa: Il sistema ha rilevato un errore nell'elaborazione DCS.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-339 SERVO DCS MISC alarm %x,%x

Causa: Il sistema ha rilevato un errore nell'elaborazione DCS.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-340 SERVO DCS T1 TCP speed (G %d) %x,%x

Causa: La velocità del TCP del robot ha superato i 250mm/sec quando il modo di funzionamento selezionato era T1. Quando il robot si muove con Shift+Reset per il ripristino dopo l'allarme della funzione di controllo della posizione, può verificarsi questo allarme anche se nel modo T1 il controllo della velocità è disabilitato. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Abbassare il valore di override.

SRVO-341 SERVO DCS T1 flange speed (G %d) %x,%x

Causa: La velocità della flangia del polso del robot ha superato i 250mm/sec quando il modo di funzionamento selezionato era T1. Quando il robot si muove con Shift+Reset per il ripristino dopo l'allarme della funzione di controllo della posizione, può verificarsi questo allarme anche se nel modo T1 il controllo della velocità è disabilitato. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Abbassare il valore di override.

SRVO-344 SERVO DCS GRP alarm (G %d) %x,%x

Causa: Errore interno del software. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-347 SERVO DCS AXS alarm (G %d, A%d) %x,%x

Causa: Errore interno del software. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-348 SERVO DCS MCC OFF alarm %x,%x
SRVO-348 SERVO DCS MCC OFF alarm %x,%x %s

Causa: Il sistema ha inviato un comando di apertura al contattore magnetico, ma esso non si è disattivato.
Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio:

1. Se un segnale è collegato all'unità di controllo delle emergenze sul connettore CRM74, controllare se esiste un problema sul dispositivo periferico.
2. Verificare l'integrità del fusibile FUSE4 sulla scheda di controllo delle emergenze.
3. Sostituire l'unità di controllo delle emergenze.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-349 SERVO DCS MCC ON alarm %x,%x
SRVO-349 SERVO DCS MCC ON alarm %x,%x %s

Causa: Il sistema ha inviato un comando di chiusura al contattore magnetico, ma esso non si è attivato.
Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio:

1. Sostituire l'unità di controllo delle emergenze.
2. Sostituire il servo amplificatore.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-350 SERVO DCS CPU alarm %x,%x

Causa: Si è verificato un errore durante l'auto test della memoria RAM.

Rimedio:

1. Sostituire il modulo CPU.

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 2, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

2. Sostituire la scheda principale e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-351 SERVO DCS CRC alarm %x,%x

Causa: Si è verificato un errore durante il test di congruenza CRC.

Rimedio:

Prima di eseguire l'azione consigliata per il rimedio 1, eseguire un salvataggio immagine della memoria per i programmi e le impostazioni di sistema.

1. Sostituire il modulo FROM/SRAM e ricaricare l'immagine della memoria salvata precedentemente.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-352 SERVO DCS COUNT1 alarm %x,%x

Causa: Il software di sicurezza non funziona con la temporizzazione prevista.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-353 SERVO DCS COUNT2 alarm %x,%x

Causa: Il software di sicurezza non funziona con la temporizzazione prevista.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-354 SERVO DCS DICHK alarm %x,%x

Causa: Il software di sicurezza non funziona con la temporizzazione prevista.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-355 SERVO DCS ITP_TIME alarm %x,%x

Causa: Il software di sicurezza non funziona con la temporizzazione prevista.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-356 SERVO DCS ITP_SCAN alarm %x,%x

Causa: Il software di sicurezza non funziona con la temporizzazione prevista.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-357 SERVO DCS ENABLED alarm %x,%x

Causa:

1. Sono stati abilitati i controlli sulla posizione cartesiana, sulla velocità cartesiana oppure sulla velocità del robot quando il modo selezionato è T1, ma il gruppo di assi interessato non esiste.
2. Sono stati abilitati i controlli sulla posizione Joint o sulla velocità Joint per un asse che non esiste.
3. Sono stati abilitati i controlli sulla posizione Joint o sulla velocità Joint per un asse escluso.
4. Sono stati abilitati i controlli sulla posizione cartesiana, sulla velocità cartesiana oppure sulla velocità del robot quando il modo selezionato è T1 per un gruppo di assi in cui un asse escluso non è del tipo esteso.
5. Si è abilitato il controllo sulla posizione Joint per un asse di cui è possibile monitorare solo la velocità.
6. Un controllo di posizione o velocità cartesiane può essere abilitato per un gruppo di assi che contenga un asse monitorato solo in velocità e che non sia un asse ausiliario esteso.

Rimedio: Disabilitare tutti i controlli sulla posizione e sulla velocità del robot.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-358 SERVO DCS INVPRM alarm %x,%x

Causa: Nei parametri per la funzione DCS sono presenti dati non validi.

Rimedio: Verificare l'impostazione della funzione DCS. Caricare i file salvati quando i parametri per la funzione DCS erano corretti.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-359 SERVO DCS SYSTEM alarm %x,%x

Causa:

1. Quando la voce Signature Date/Time è impostata ad ACTUAL nel menu DCS relativo al protocollo CIP Safety, il valore dell'orologio di sistema non è valido. (L'anno può essere compreso tra 2004 e 2150).
2. Nei parametri per la funzione DCS sono presenti dati non validi.

Rimedio:

1. Impostare la voce Signature Date/Time a FIXED, oppure correggere il valore di data/ora nell'orologio di sistema.
2. Verificare l'impostazione della funzione DCS. Caricare i file salvati quando i parametri per la funzione DCS erano corretti.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-360 SERVO DCS CC_TCP alarm (G %d) %x,%x

Causa: I risultati forniti dalle due CPU sono differenti. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-361 SERVO DCS CC_FP alarm (G %d) %x,%x

Causa: I risultati forniti dalle due CPU sono differenti. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-362 SERVO DCS CC_TCPS alarm (G %d) %x,%x

Causa: I risultati forniti dalle due CPU sono differenti. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-363 SERVO DCS CC_FPS alarm (G %d) %x,%x

Causa: I risultati forniti dalle due CPU sono differenti. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-364 SERVO DCS PRMCRC alarm (G %d) %x,%x

Causa: Questo modello di robot non è supportato. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

- Se il posizionatore non è un Basic Positioner with Known Kinematics, si verifica questo allarme. La funzione DCS Position/Speed Check può essere utilizzata con un posizionatore solo se questo è un Basic Positioner with Known Kinematics.
- Quando si utilizza un posizionatore FANUC in movimento coordinato con il robot, se la calibrazione è del tipo "unknown point calibration for positioner" si verifica questo allarme. Per utilizzare la funzione Position/Speed Check con il posizionatore FANUC, utilizzare "known four point calibration" o "known direct calibration"
- Quando l'angolo di montaggio 2 di un robot top mount è diverso da 0, si verifica questo allarme. Per utilizzare la funzione Position/Speed Check, l'angolo di montaggio 2 di un robot top mount deve essere 0.

Rimedio: Eliminare l'opzione software "DCS Position/Speed Check" dal sistema.
Questo allarme può essere eliminato impostando la variabile di sistema $DCS_CFG.$EXCLUDE[Numero gruppo] al valore -1, ma, in questo caso, la funzione DCS non può essere utilizzata per questo gruppo.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-365 SERVO DCS FB_CMP alarm (G %d, A %d) %x,%x

Causa: La differenza rilevata tra il comando di posizione e la retroazione eccede la tolleranza ammessa. Questo allarme dovrebbe avere le stesse cause descritte per gli errori '"SRVO-023 Stop error excess" e '"SRVO-024 Move error excess". Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Si veda il rimedio per l'allarme SRVO-023.
Verificare la correttezza dei dati di configurazione del robot per la funzione DCS.

SRVO-366 SERVO DCS FB_INFO alarm (G %d, A %d) %x,%x

Causa: Nei parametri per la funzione DCS sono presenti dati non validi per l'asse indicato nel messaggio. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Verificare la correttezza dei dati di configurazione del robot per la funzione DCS.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-367 SERVO DCS CC_JPOS alarm (G %d, A %d) %x,%x

Causa: I risultati forniti dalle due CPU sono differenti. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-368 SERVO DCS CC_JSPD alarm (G %d, A %d) %x,%x

Causa: I risultati forniti dalle due CPU sono differenti. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-370 SERVO SVON1 status abnormal
SRVO-371 SERVO SVON2 status abnormal
SRVO-370 SERVO SVON1 status abnormal %s
SRVO-371 SERVO SVON2 status abnormal %s

Causa: Si è verificato un allarme relativo alla catena delle emergenze associato al segnale interno SVON (Servo ON). Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio: Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.
Nota 1: Per avere ulteriori informazioni sulla procedura di ripristino di questo allarme, fare riferimento alla descrizione fornita per gli allarmi SRVO-230 e SRVO-231.
Nota 2: Se appare questo allarme, non eliminare l'allarme sulla catena dei segnali di sicurezza fino a quando non viene risolta la causa. Se si continua ad utilizzare il robot con uno dei circuiti di sicurezza ridondanti guasto, la sicurezza stessa potrebbe non essere più garantita qualora altri circuiti non funzionassero correttamente.

SRVO-372 SERVO OPEMG1 status abnormal
SRVO-373 SERVO OPEMG2 status abnormal

Causa: Il sistema ha rilevato un'anomalia nel funzionamento del pulsante di emergenza sul pannello operatore.

Rimedio:

1. Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.
2. Sostituire il cavo della tastiera di programmazione.
3. Sostituire la tastiera di programmazione.
4. Sostituire il pulsante di emergenza sul pannello operatore.

Nota 1: Per avere ulteriori informazioni sulla procedura di ripristino di questo allarme, fare riferimento alla descrizione fornita per gli allarmi SRVO-230 e SRVO-231.
Nota 2: Se appare questo allarme, non eliminare l'allarme sulla catena dei segnali di sicurezza fino a quando non viene risolta la causa. Se si continua ad utilizzare il robot con uno dei circuiti di sicurezza ridondanti guasto, la sicurezza stessa potrebbe non essere più garantita qualora altri circuiti non funzionassero correttamente.

SRVO-374 SERVO MODE11 status abnormal
SRVO-375 SERVO MODE12 status abnormal
SRVO-376 SERVO MODE21 status abnormal
SRVO-377 SERVO MODE22 status abnormal

Causa: Si è verificato un allarme relativo al funzionamento del selettore modale.

Rimedio:

1. Controllare il selettore modale ed il suo cavo. Se necessario, sostituirli.
2. Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.

Nota 1: Per avere ulteriori informazioni sulla procedura di ripristino di questo allarme, fare riferimento alla descrizione fornita per gli allarmi SRVO-230 e SRVO-231.
Nota 2: Se appare questo allarme, non eliminare l'allarme sulla catena dei segnali di sicurezza fino a quando non viene risolta la causa. Se si continua ad utilizzare il robot con uno dei circuiti di sicurezza ridondanti guasto, la sicurezza stessa potrebbe non essere più garantita qualora altri circuiti non funzionassero correttamente.

SRVO-378 SERVO SFDI xx status abnormal
SRVO-378 SERVO SFDI xx status abnormal %s

Causa: Si è verificato un allarme relativo alla catena delle emergenze associato al segnale SFDI. I due caratteri 'xx' nel messaggio di errore indicano il nome del segnale, come ad esempio 'SFDI11'. Il monitoraggio dei segnali ha rilevato che il segnale visualizzato è aperto, mentre l'altro, del doppio canale in ingresso, è chiuso.
Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.
In un sistema in cui sia presente un selettore di disabilitazione del robot, se, sulla scheda di controllo delle emergenze nel primo controllore slave, si verifica un allarme dovuto ai seguenti segnali, significa che il selettore di disabilitazione del robot è in uno stato anormale.

SFDI112 : Lo stato del canale 1 del selettore di disabilitazione per il robot 1 è anomalo.
SFDI212 : Lo stato del canale 2 del selettore di disabilitazione per il robot 1 è anomalo.
SFDI113 : Lo stato del canale 1 del selettore di disabilitazione per il robot 2 è anomalo.
SFDI213 : Lo stato del canale 2 del selettore di disabilitazione per il robot 2 è anomalo.
SFDI114 : Lo stato del canale 1 del selettore di disabilitazione per il robot 3 è anomalo.
SFDI214 : Lo stato del canale 2 del selettore di disabilitazione per il robot 3 è anomalo.
SFDI115 : Lo stato del canale 1 del selettore di disabilitazione per il robot 4 è anomalo.
SFDI215 : Lo stato del canale 2 del selettore di disabilitazione per il robot 4 è anomalo.

In un sistema con la funzione Hot Swap della tastiera di programmazione, gli allarmi SFDI11 o SFDI21 possono verificarsi quando la tastiera di programmazione viene connessa/disconnessa senza premere il pulsante di disconnessione o nel modo AUTO.

Rimedio: Nel caso in cui il segnale SFDI che provoca l'allarme non sia riferito al selettore di disabilitazione del robot:

1. Controllare se il funzionamento del circuito che fornisce il doppio segnale in ingresso (SFDI) è corretto.
2. Controllare se i tempi di attivazione del segnale SFDI soddisfano le specifiche.
3. In caso di armadio di tipo B, sostituire la scheda opzionale di I/O di sicurezza.
4. Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.

Nel caso in cui il segnale SFDI che provoca l'allarme sia riferito al selettore di disabilitazione del robot:

1. Sostituire il selettore di disabilitazione del robot.
2. Sostituire il cavo tra il selettore di disabilitazione del robot e la scheda di controllo delle emergenze.
3. Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.

Se gli allarmi SFDI11 o SFDI21 si verificano in un sistema con la funzione Hot Swap della tastiera di programmazione:

1. Se la tastiera di programmazione non viene connessa / disconnessa con la procedura corretta della funzione Hot Swap della tastiera di programmazione, il ripristino dopo questo allarme si esegue con la procedura descritta per SRVO-230 e SRVO-231 Per connettere / disconnettere la tastiera di programmazione usare la procedura corretta.
2. Se l'allarme si verifica anche se la tastiera di programmazione viene connessa / disconnessa con la procedura corretta, sostituire la scheda di controllo delle emergenze e l'hardware per l'Hot Swap della tastiera di programmazione.

Nota 1: Per avere ulteriori informazioni sulla procedura di ripristino di questo allarme, fare riferimento alla descrizione fornita per gli allarmi SRVO-230 e SRVO-231.
Nota 2: Se appare questo allarme, non eliminare l'allarme sulla catena dei segnali di sicurezza fino a quando non viene risolta la causa. Se si continua ad utilizzare il robot con uno dei circuiti di sicurezza ridondanti guasto, la sicurezza stessa potrebbe non essere più garantita qualora altri circuiti non funzionassero correttamente.

SRVO-386 SERVO Softfloat stroke lim (G:%d)

Causa: Qualche asse ha raggiunto i propri limiti software. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.
Rimedio: Utilizzare la funzione SoftFloat con un margine maggiore.

SRVO-387 SERVO Softfloat impossible (G:%d)

Causa: La posizione o la tabella non sono corrette. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.
Rimedio: Utilizzare la funzione SoftFloat nella posizione corretta e con i dati della tabella di parametri prevista.

SRVO-388 SERVO Softfloat singularity (G:%d)

Causa: Qualche asse è in condizione di singolarità. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.
Rimedio: Utilizzare la funzione SoftFloat con un margine maggiore.

SRVO-389 WARN Start diag data recording.

Causa: Ha avuto inizio la registrazione dei dati di diagnostica.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

SRVO-390 WARN End diag data recording.

Causa: La registrazione dei dati di diagnostica è terminata.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

SRVO-391 WARN Start diag data saving.

Causa: Ha avuto inizio il salvataggio dei dati di diagnostica.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

SRVO-392 WARN End diag data saving.

Causa: I dati di diagnostica sono stati salvati.

Rimedio: Non è necessaria alcuna azione.

SRVO-393 WARN Other diagnosis data is being recorded.

Causa: Si stanno registrando altri dati di diagnostica.

Rimedio: Attendere che la registrazione dei dati termini.

SRVO-394 WARN Reducer Abnormal (G %d, A %d)

Causa: *i*RDiagnostics - La funzione di rilevamento delle condizioni di lavoro del robot ha determinato che esiste una situazione anomala. Un riduttore potrebbe essere danneggiato. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Ispezionare la parte meccanica dell'asse corrispondente.

SRVO-399 WARN TorsionCompException (ID:%d)

Causa: Questo messaggio notifica che l'esecuzione della funzione di compensazione della torsione non è riuscita. Il messaggio viene generato dalla funzione opzionale Tool Torsion Compensation.
Quando ID è 0: il robot non è ancora masterizzato o calibrato.
Quando ID è 1: il numero di tabella di parametri specificato non è valido.
Quando ID è 2: il numero di utensile specificato nella tabella di parametri corrente non è valido.
Quando ID è 3 o 4: la direzione non è definita (nella tabella per compensare lungo la direzione definita dal vettore velocità del TCP).

Rimedio: Quando ID è 0: masterizzare e calibrare il robot.
Quando ID è 1: specificare un numero di tabella valido.
Quando ID è 2: specificare un numero di utensile valido nella tabella di parametri corrente.
Quando ID è 3 o 4: in queste tabelle di parametri, iniziare la compensazione mentre il TCP è in movimento.

SRVO-397 WARN J2 Aggressive Motion(G:%d L:%d)

Causa: Il movimento di J2 è troppo aggressivo. Questo avvertimento significa che la velocità di J2 è stata diminuita.

Rimedio: N/A.

SRVO-401 SERVO CIP Safety comm. error %x,%x

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione CIP Safety.

Rimedio: Verificare la correttezza dei collegamenti CIP. Impostare il protocollo CIP Safety a Bypass, dal menu DCS, quando il PLC di sicurezza non è disponibile, se il robot deve essere mosso in modo isolato.

SRVO-402 SERVO DCS Cart. pos. limit (No.%d:%s, G %d, M %d) %02x

Causa: Il controllo sulla posizione cartesiana ha rilevato che uno dei modelli si trova al di fuori della zona sicura.
Il primo parametro: N. del controllo della posizione cartesiana e commento.
Il secondo parametro (G): Numero di gruppo
Il terso parametro (M): Numero di modello utente(0: Modello del robot)

Rimedio: Se effettivamente il robot si trova fuori dalla zona sicura, premere i tasti SHIFT e RESET e muovere manualmente il robot stesso all'interno di una zona sicura.

SRVO-403 SERVO DCS Cart. speed limit (No.%d:%s,G%d) %02x

Causa: Il controllo sulla velocità cartesiana ha rilevato il superamento del limite di velocità.
Il primo parametro: N. del controllo della posizione cartesiana e commento.
Il secondo parametro (G): Numero del gruppo di assi

Rimedio: Diminuire la velocità del robot.

SRVO-404 SERVO DCS Joint pos. limit (No.%d:%s, G %d, A %d) %02x

Causa: Il controllo sulla posizione Joint ha rilevato che uno degli assi si trova al di fuori della zona sicura.
Il primo parametro: N. del controllo della posizione joint e commento.
Il secondo parametro (G): Numero di gruppo
Il terso parametro (A): Numero dell'asse nel gruppo.

Rimedio: Se effettivamente il robot si trova fuori dalla zona sicura, premere i tasti SHIFT e RESET e muovere manualmente il robot stesso all'interno di una zona sicura.

SRVO-405 SERVO DCS Joint speed limit (No.%d:%s, G %d, A %d) %02x

Causa: Il controllo sulla velocità Joint ha rilevato il superamento del limite di velocità.
Il primo parametro: N. del controllo della posizione joint e commento.
Il secondo parametro (G): Numero di gruppo
Il terso parametro (A): Numero dell'asse nel gruppo.

Rimedio: Diminuire la velocità Joint del robot.

SRVO-406 SERVO DCS SSO SVOFF input %x,%x

Causa: Il segnale I/O di sicurezza SSO[1:C_SVOFF] è OFF.

Rimedio: Verificare la correttezza delle impostazioni per la funzione di connessione dei segnali I/O di sicurezza (Safe I/O Connect).

SRVO-407 SERVO DCS SSO Fence Open %x,%x

Causa: Il segnale I/O di sicurezza SSO[2:C_FENCE] è OFF.

Rimedio: Verificare la correttezza delle impostazioni per la funzione di connessione dei segnali I/O di sicurezza (Safe I/O Connect).

SRVO-408 SERVO DCS SSO Ext Emergency Stop %x,%x

Causa: Il segnale I/O di sicurezza SSO[3:C_EXEMG] è OFF.

Rimedio: Verificare la correttezza delle impostazioni per la funzione di connessione dei segnali I/O di sicurezza (Safe I/O Connect).

SRVO-409 SERVO DCS SSO Servo Disconnect %x,%x

Causa: Il segnale I/O di sicurezza SSO[4:C_SVOFF] è OFF.

Rimedio: Verificare la correttezza delle impostazioni per la funzione di connessione dei segnali I/O di sicurezza (Safe I/O Connect).

SRVO-410 SERVO DCS SSO NTED input %x,%x

Causa: Il segnale I/O di sicurezza SSO[5:C_NTED] è OFF.

Rimedio: Verificare la correttezza delle impostazioni per la funzione di connessione dei segnali I/O di sicurezza (Safe I/O Connect).

SRVO-411 SERVO DCS invalid mode %x,%x

Causa: Il modo selezionato non è valido.

Rimedio: Selezionare il modo AUTO, T1 oppure T2.

SRVO-412 SERVO DCS COUNT3 alarm %x,%x

Causa: Il processo di Servo ON DCS si è arrestato,

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-413 SERVO DCS CC_SAFEIO alarm %x,%x

Causa: Il risultato dell'elaborazione dei segnali I/O di sicurezza non è uguale per le due CPU.
Questo allarme alcune volte si presenta quando i segnali di ingresso di sicurezza sulla scheda di controllo delle emergenze e su quella degli I/O di sicurezza, come ad esempio l'arresto di emergenza esterno oppure un segnale SFDI, cambiano stato ripetutamente in tempi brevi.

Rimedio: Verificare la correttezza delle connessioni dei segnali di ingresso di sicurezza sulla scheda di controllo delle emergenze e su quella degli I/O di sicurezza.
Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-414 SERVO DCS WORK CRC alarm %x,%x

Causa: Il sistema ha rilevato un problema nella memoria DRAM del controllore.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-415 SERVO DCS Invalid tool (G %d) %x,%x

Causa:

1. Il numero di sistema di coordinate utensile selezionato per la funzione DCS non è stato definito.
2. Verificare la corrispondenza dei segnali di ingresso di sicurezza associati al sistema di coordinate utensile della funzione DCS.

Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Verificare l'impostazione delle coordinate del TCP per la funzione DCS.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-416 SERVO DCS Tool mismatch (G %d) %x,%x

Causa: Tutti i segnali I/O di verifica (Verify I/O) sono OFF, oppure due o più sono ON contemporaneamente, per più di un secondo. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Controllare lo stato dei segnali I/O di verifica.

SRVO-417 SERVO DCS APSP_C alarm (G %d) %x,%x

Causa: Un parametro relativo alla velocità di avvicinamento in un controllo di posizione cartesiana è errato. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Verificare la correttezza del parametro relativo alla velocità di avvicinamento.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-418 SERVO DCS APSP_J alarm (G %d, A %d) %x,%x

Causa: Un parametro relativo alla velocità di avvicinamento in un controllo di posizione Joint è errato. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Verificare la correttezza del parametro relativo alla velocità di avvicinamento.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-419 SERVO DCS PROFIsafe comm. error %x,%x

Causa: Si è verificato un errore nelle comunicazioni di sicurezza PROFINET.

Rimedio: Verificare la correttezza dei collegamenti PROFINET Safety. Impostare il protocollo PROFINET Safety a Bypass, dal menu DCS, quando il PLC di sicurezza non è disponibile, se il robot deve essere mosso in modo isolato.

SRVO-420 SERVO Safety FL-net comm. error %x,%x

Causa: Si è verificato un errore di comunicazione nella rete FL-Net.

Rimedio: Verificare le connessioni per la funzione FL-Net Safety.

SRVO-421 WARN Jnt phs not calibrated (G %d)

Causa: La variabile di sistema $DMR_GRP[gruppo].$MASTER_DONE non può essere impostata a TRUE perché la calibrazione della fase del giunto universale non è stata eseguita. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Quando i dati di masterizzazione sono immessi manualmente, devono essere impostati anche i valori derivanti dalla calibrazione della fase del giunto universale; inoltre, in precedenza, la variabile di sistema $DMR_M3_GRP[gruppo].$MASTER2_ENB deve essere impostata a TRUE. Dopo ciò, porre $DMR_GRP[gruppo].$MASTER_DONE = TRUE

SRVO-422 SERVO Shared TP E-Stop

Causa: 1. Si è verificato un arresto d'emergenza in uno dei controllori del gruppo Shared Teach Pendant.
2. Si è verificato un arresto d'emergenza perché uno dei controllori del gruppo Shared Teach Pendant è stato spento.
3. Si è verificato un arresto d'emergenza perché la funzione di sicurezza FL-net non funziona.
4. Si è verificato un arresto d'emergenza perché le configurazioni della funzione Shared Teach Pendant sono disabilitate.

Rimedio: 1. Rilasciare l'arresto d'emergenza sui controllori del gruppo Shared Teach Pendant.
2. Accendere tutti i controllori del gruppo Shared Teach Pendant.
3. Controllare le impostazioni della funzione sicurezza FL-Net e della funzione Shared Teach Pendant.
4. Controllare le configurazioni della funzione Shared Teach Pendant.

SRVO-423 SERVO Shared TP: Disconnected state

Causa: Questo controllore è disconnesso dal gruppo Shared Teach Pendant il modo è diverso da quello degli altri controllori del gruppo. Questo robot non può essere utilizzato.

Rimedio: Cambiare in AUTO il modo di tutti i controllori del gruppo Shared Teach Pendant.

SRVO-424 SERVO Shared TP: Mode mismatch

Causa: Non c'è corrispondenza fra i modi dei controllori del gruppo Shared Teach Pendant. Questo robot non può essere utilizzato.

Rimedio: Cambiare il modo di tutti i controllori del gruppo Shared Teach Pendant in modo che si corrispondano.

SRVO-425 SERVO Shared TP: Configuration mismatch

Causa: Non c'è corrispondenza fra le configurazioni della funzione Shared Teach Pendant fra i controllori del gruppo Shared Teach Pendant.

Rimedio: Controllare e modificare le configurazioni della funzione Shared Teach Pendant.

SRVO-428 SERVO EQZ Motion too short (G:%d)

Causa: La lunghezza del movimento EQ (distanza fra le posizioni programmate) è troppo corta. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Correggere il programma TP. Tipicamente sarà necessario solo aumentare il valore dell'argomento fino a EQTCHPOS.

SRVO-429 WARN EQZ Bad robot posture (G:%d)

Causa: Poiché l'equalizzazione non era fattibile nella postura designata del robot, il movimento è stato eseguito nel modo Ghost Run. L'equalizzazione richiede che almeno un asse, tra J1, J2 e J3, sia sensibile alla forza di reazione del pezzo. Questo allarme indica che nessun asse ha questa caratteristica. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Se possibile, cercare di modificare la configurazione (U/D, T/B) del robot.

SRVO-430 PAUSE.G EQZ Not supported (G:%s)

Causa: Non è possibile avviare l'equalizzazione perché questo robot non la supporta. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SRVO-431 SERVO EQZ Failed to start (%d)

Causa: Per qualche motivo non è possibile iniziare la fase di equalizzazione.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-432 SERVO EQZ is aborted (%d)

Causa: La fase di equalizzazione è stata abortita per qualche motivo, come ad esempio per l'intervento di un segnale di Hold o un arresto di emergenza.

Rimedio: In questo movimento, l'equalizzazione non è più effettiva. Se è necessario ritentare la fase di equalizzazione, allontanare manualmente il robot dal pezzo, poi far ripartire il ciclo dalle linea che precede il movimento di equalizzazione.

SRVO-433 SERVO EQZ Dir not selected (G:%s)

Causa: La direzione software di equalizzazione non è stata selezionata. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Selezionare la direzione software di equalizzazione dal menu di configurazione.

SRVO-434 SERVO EQZ Bad robot posture (G:%d)

Causa: L'equalizzazione non è possibile quando il robot è posizionato in questo modo. L'equalizzazione richiede che almeno un asse, tra J1, J2 e J3, sia sensibile alla forza di reazione del pezzo. Questo allarme indica nessun asse ha questa caratteristica. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Se possibile, cercare di modificare la configurazione (U/D, T/B) del robot.

SRVO-435 SERVO EQZ Move Limit (G:%d)

Causa: Un movimento di equalizzazione ha superato il limite definito per il movimento del robot. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Questo allarme indica un eccessivo movimento del robot.

1. Verificare che il pezzo sia presente.
2. Se questo allarme appare senza un motivo evidente, aumentare il limite di movimento del robot dal menu di configurazione.

SRVO-436 SERVO EQZ Stroke Limit (G:%d, A:%d)

Causa: Il robot ha raggiunto il suo limite di area di lavoro durante un movimento di equalizzazione. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Se possibile, cercare di modificare la configurazione (F/N, U/D, T/B) ed il numero di rotazioni degli assi del polso del robot.

SRVO-437 SERVO EQZ Singular (G:%d)

Causa: Il polso del robot si trova nelle vicinanze di un punto di singolarità. In altre parole, l'angolo dell'asse J5 è vicino a 0. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Se possibile, cercare di modificare la configurazione (U/D, T/B) del robot.

SRVO-438 SERVO EQZ Speed Excess (G:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato un valore di velocità istantanea eccessivo. Una possibile causa di questo allarme è un orientamento non corretto del robot (vicino alle condizioni che provocano l'allarme SRVO-434). Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Se possibile, cercare di modificare la configurazione (U/D, T/B) del robot.

SRVO-439 SYSTEM EQZ Trq not restored (G %d A %d)

Causa: Il completamento del movimento di equalizzazione non è avvenuto regolarmente. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-440 PAUSE.G EQZ Invalid argument

Causa: Un argomento passato al programma KAREL non è valido.

Rimedio: Modificare l'argomento passato al programma KAREL.

SRVO-441 SERVO EQZ GunMntTyp not selected (G:%s)

Causa: Il tipo di montaggio della pinza non è stato selezionato. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Selezionare il tipo di montaggio della pinza dal menu di configurazione.

SRVO-442 SERVO EQZ FUP time out (G:%d)

Causa: Il robot ha continuato a muoversi mentre il processo di equalizzazione sta per concludersi. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Verificare che il pezzo sia fissato correttamente.

SRVO-443 PAUSE.G EQZ Pos not calculated

Causa: La posizione di destinazione del movimento di equalizzazione non è stata calcolata.

Rimedio:

1. Controllare se prima dell'avvio di EQ è stata chiamata EQTCHPOS. Se non lo è stata, richiamarla prima dell'avvio di EQ.
2. Se EQTCHPOS causa SRVO-440 o altri allarmi, per prima cosa rimuovere la causa di questi allarmi.

SRVO-444 SERVO EQZ error (%s)

Causa: Durante l'equalizzazione è stato rilevato un errore.

Rimedio:

Quando il numero tra parentesi è 1: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.
Quando il numero tra parentesi è 2: Controllare se quando è stata richiamata EQTCHPOS la posizione joint era all'interno del campo di movimento.

SRVO-445 SERVO EQZ Can't use with softfloat (G:%d)

Causa: Sono state abilitate l'equalizzazione e Softfloat. Il numero fra parentesi è il numero di gruppo.

Rimedio: Correggere il programma o l'impostazione in modo che queste due funzioni non vengano abilitate contemporaneamente.

SRVO-446 SERVO DCS LS Fence open %x,%x

Causa: Per la funzione di arresto di sicurezza locale degli assi ausiliari, il segnale I/O di sicurezza assegnato all'ingresso Fence è allo stato OFF quando l'asse ausiliario non è nella condizione di servo off. Il valore visualizzato nel messaggio indica il numero dell'arresto locale che ha provocato l'allarme. Il valore è in formato esadecimale, e ogni bit corrisponde ad un elemento del menu DCS Local Stop (1: N° 1, 2: N° 2, 4: N° 3: 8: N° 4, 10: N° 5, 20: N° 6, 40: N° 7, 80: N° 8).

Rimedio: Mettere a ON il segnale I/O di sicurezza assegnato all'ingresso Fence, oppure mettere l'asse ausiliario nella condizione di servo off.

SRVO-447 SERVO DCS LS STO-FB alarm %x,%x

Causa: La funzione di arresto di sicurezza locale degli assi ausiliari ha rilevato una non corrispondenza tra i segnali STO-OUT e STO-FB. Il valore visualizzato nel messaggio indica il numero dell'arresto locale che ha provocato l'allarme. Il valore è in formato esadecimale, e ogni bit corrisponde ad un elemento del menu DCS Local Stop (1: N° 1, 2: N° 2, 4: N° 3: 8: N° 4, 10: N° 5, 20: N° 6, 40: N° 7, 80: N° 8).

Rimedio:

1. Verificare le impostazione effettuate per la funzione di arresto di sicurezza locale degli assi ausiliari.
2. Verificare la connessione tra la scheda di controllo delle emergenze e il servo amplificatore (αiSV).
3. Sostituire il cavo di connessione tra la scheda di controllo delle emergenze e il servo amplificatore (αiSV).
4. Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.
5. Sostituire il servo amplificatore (αiSV).

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-448 SERVO DCS PLSCHK alarm (SFDO%d)
SRVO-448 SERVO DCS PLSCHK alarm (SFDO%d) %s

Causa: Il segnale monitorato dell'uscita di sicurezza non è OFF, sebbene il sistema abbia generato un impulso a OFF. Il nome del segnale interessato viene visualizzato insieme al messaggio di allarme.
Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio:

1. Verificare la correttezza del cablaggio nel circuito dei segnali di uscita di sicurezza.
2. In caso di armadio di tipo B, sostituire la scheda opzionale di I/O di sicurezza.
3. Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-449 SERVO DCS DCS DOMON alarm (SFDO%d)
SRVO-449 SERVO DCS DCS DOMON alarm (SFDO%d) %s

Causa: Il segnale monitorato dell'uscita di sicurezza è in uno stato diverso da quello del comando. Il nome del segnale interessato viene visualizzato insieme al messaggio di allarme.
Quando sono connessi due o più dispositivi per segnali I/O di sicurezza, il numero del dispositivo per il quale è apparso l'allarme viene visualizzato alla fine del messaggio di allarme, come (1). Il numero di dispositivo per segnali I/O di sicurezza è visualizzato nel menu DCS Safe I/O device.

Rimedio:

1. Verificare la correttezza del cablaggio nel circuito dei segnali di uscita di sicurezza.
2. In caso di armadio di tipo B, sostituire la scheda opzionale di I/O di sicurezza.
3. Sostituire la scheda di controllo delle emergenze.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-450 SERVO Drvoff circuit fail (G:%d A:%d)

Rimedio:

1. E' stato riscontrato un errore negli ingressi two drive off sul servo amplificatore (amplificatore per 6 assi, αiSV) che pilota il gruppo/asse indicato nel messaggio di allarme.
2. Se si utilizza la funzione servo off per l'asse ausiliario (Local stop), la variabile di sistema ($LS_IOPORT[n]. $MO_GRP_NUM) e l'impostazione del selettore (SW1) sul servo amplificatore non si corrispondono.

Rimedio:

1. Se questo allarme è stato rilevato sull'amplificatore per 6 assi, controllare la connessione e il cablaggio degli ingressi drive off sul medesimo (CRMG16).
2. Se questo allarme è stato rilevato sull'amplificatore per asse ausiliario (αiSV), controllare la connessione e il cablaggio degli ingressi drive off sul medesimo (JX8).
3. Se si utilizza la funzione servo off per l'asse ausiliario (Local stop), controllare la variabile di sistema ($LS_IOPORT[n]. $MO_GRP_NUM) e l'impostazione del selettore (SW1) sul servo amplificatore.
4. Sostituire il servo amplificatore (a 6 assi, αiSV).
5. Sostituire la scheda degli I/O di sicurezza o la scheda di controllo delle emergenze.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-451 SERVO Internal S-BUS fail (G:%d A:%d)

Causa: Si è verificato un errore nel bus di comunicazione seriale nel servo amplificatore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore (a 6 assi, αiSV).
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-452 SERVO ROM data failure (G:%d A:%d)

Causa: Si è verificato un errore nei dati ROM nel servo amplificatore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore (a 6 assi, αiSV).
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-453 SERVO Low volt driver (G:%d A:%d)

Causa: La tensione di alimentazione del driver nel servo amplificatore è bassa. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore (a 6 assi, αiSV).
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-454 SERVO CPU BUS failure (G:%d A:%d)

Causa: Il sistema ha riscontrato un errore nei dati del bus CPU nel servo amplificatore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore (a 6 assi, αiSV).
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-455 SERVO CPU watch dog (G:%d A:%d)

Causa: Si è verificato un errore nelle operazioni della CPU nel servo amplificatore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore (a 6 assi, αiSV).
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-456 SERVO Ground fault (G:%d A:%d)

Causa: Si è verificato un errore nei dati di rilevamento nel servo amplificatore della corrente nel motore. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore (a 6 assi, αiSV).
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-457 SERVO Ground fault(PS) (G:%d A:%d)

Causa: Si è verificato un errore nella messa a terra del collegamento al motore. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio:

1. Verificare la messa a terra del motore ed il cavo di potenza.
2. Sostituire l'alimentatore (αiPS).
3. Sostituire il servo amplificatore (a 6 assi, αiSV).

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-458 SERVO Soft thermal(PS) (G:%d A:%d)

Causa: Il valore quadratico medio calcolato internamente dall'alimentatore (αiPS) supera il valore massimo accettabile. Questo allarme viene generato per proteggere l'alimentatore (αiPS) da danni derivanti da surriscaldamento. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.
Probabili cause:

1. Sovraccarico
2. Forza esterna applicata al robot
3. Scollegamento del cavo dei freni
4. Coppia insufficiente per bassa tensione di alimentazione
5. Guasto ad un freno (anche errata impostazione del numero di freno per un asse ausiliario)
6. Guasto all'unità di controllo dei freni per assi ausiliari
7. Guasto dell'alimentatore (αiPS).
8. Guasto del servo amplificatore

Rimedio:

1. Verificare se il carico di lavoro per il robot eccede il valore nominale. Se è così ridurre il carico di lavoro.
2. Verificare se il robot viene sottoposto all'azione di forze esterne. Se così fosse, rimuovere la forza esterna oppure correggere il programma.
3. Verificare la correttezza delle connessioni del controllo dei freni.
4. Misurare la tensione di alimentazione. Poi, controllare se la tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche del controllore.
5. Controllare se il freno del motore è disattivato correttamente dopo un reset oppure quando il robot è in movimento. Prima di tutto, verificare il numero di freno impostato per gli assi ausiliari, se l'allarme si presenta per questo tipo di assi.
6. Quando questo allarme si presenta per un asse ausiliario controllare il fusibile presente sull'unità di controllo dei freni per gli assi ausiliari.
7. Sostituire l'alimentatore (αiPS).
8. Sostituire il servo amplificatore (a 6 assi, αiSV).

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-459 SERVO Excess regeneration2 (G:%d A:%d)
SRVO-459 SERVO Excess regeneration2 (PS) (G:%d A:%d)

Causa: Si è verificato un errore nel circuito di scarica nel servo amplificatore a 6 assi. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore a 6 assi.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-460 SERVO Illegal parameter (G:%d A:%d)
SRVO-460 SERVO Illegal parameter (PS) (G:%d A:%d)

Causa: E' stato rilevato un errore nell'impostazione dei parametri dell'alimentatore (αiPS) o dell'amplificatore per 6 assi. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio:

1. Sostituire l'alimentatore (αiPS).
2. Sostituire l'amplificatore per sei assi.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-461 SERVO Hardware error (G:%d A:%d)
SRVO-461 SERVO Hardware error (PS) (G:%d A:%d)

Causa: E' stato rilevato un errore nel circuito dell'alimentatore (αiPS) o dell'amplificatore per 6 assi. Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo. Questo allarme viene indicato per il primo e il secondo asse di un amplificatore per 6 assi.

Rimedio:

1. Sostituire l'alimentatore (αiPS).
2. Sostituire l'amplificatore per sei assi.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-466 SERVO AMP abnormal %d (G:%d A:%d)

Causa: E' stato riscontrato un errore nel servo amplificatore (per 6 assi, αiSV). Il numero tra parentesi mostra il numero del gruppo e il numero dell'asse nell'ambito del gruppo.

Rimedio: Sostituire il servo amplificatore (per 6 assi, αiSV).

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-468 SERVO TmpDetachedNode exists in FLSF

Causa: Uno o più nodi della rete FL-Net è temporaneamente disconnesso.

Rimedio: Modificare lo stato del nodo ad ENTRY.

SRVO-469 SERVO DCS Safety PMC alarm %x,%x

Causa: Nel programma del PMC di sicurezza ci sono un'istruzione non valida o un indirizzo non consentito.

Rimedio: Verificare la correttezza del programma ladder per il PMC di sicurezza.

Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-470 PAUSE.G Wireless sensor data error

Causa: Il numero di sequenza dei dati wireless è sbagliato.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

SRVO-471 SERVO I/O Link i slave (%d-%d) status abnormal

Causa: Una discordanza o un duplicazione di un segnale in ingresso per uno slave I/O Link i sono state rilevate per più di 1 secondo. Il numero del segnale è visualizzato con un range, come (1-8). Il range della rilevazione copre 8 segnali come (1-8), (9-16).

Rimedio:

1. Controllare se la temporizzazione del segnale in uscita del master duplicato corrisponde.
2. Controlla se la connessione del cavo I/O Link è corretta.
3. Sostituire il modulo CPU.
4. Sostituire la scheda principale.

SRVO-472 SERVO A%d is moved in stop check

Causa: L'asse sospeso si muove quando il contatto dello stato di arresto del robot collaborativo è ESCP.

Rimedio: Rimuovere la forza esterna dal robot collaborativo Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-473 SERVO DCS CLLB CC_EXTF alarm

Causa: In due CPU del robot collaborativo il risultato è diverso.

Rimedio: Verificare se siano presenti altri allarmi per avere informazioni aggiuntive.
Nota: Per eliminare questo allarme è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

SRVO-474 SERVO Escape speed lim exceed

Causa: La velocità del movimento Push to Escape del robot collaborativo supera il limite.

Rimedio: Rimuovere la forza esterna dal robot collaborativo Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-475 SERVO Escape direction alarm

Causa: La direzione del movimento Push to Escape del robot collaborativo non è valida.

Rimedio: Rimuovere la forza esterna dal robot collaborativo Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-476 SERVO CLLB alarm %x,%x

Causa: Errore interno della funzione Robot collaborativo.

Rimedio: Riavviare il controllore. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-477 SERVO Calibration data error

Causa: I dati della calibrazione del sensore del robot collaborativo sono sbagliati.

Rimedio: Copiare su memory card o memoria USB il file "CLLB.CM" dal CD-R fornito insieme al robot collaborativo. Avviare da tastiera di programmazione l'esecuzione di questo file, impostare i parametri di calibrazione del sensore. Dopo questa modifica eseguire "APPLY TO DCS PARAMETER". Per i dettagli riferirsi a "1.3, Applicazione dei parametri DCS" nel manuale dell'operatore della funzione doppio controllo di sicurezza.
Dato che questo file è specifico di ciascun robot collaborativo non utilizzare quello di un altro robot. Controllare che il numero di serie stampato sul CD-R sia lo stesso scritto sulla superficie del sensore del sensore.

SRVO-478 SERVO Temperature difference too large

Causa: La differenza di temperatura del sensore di forza è eccessiva.

Rimedio: Accertarsi che non vi siano variazioni troppo forti della temperatura ambiente e riavviare il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SRVO-479 SERVO Temperature changes too fast

Causa: La temperatura del sensore di forza cambia troppo rapidamente.

Rimedio: Accertarsi che non vi siano variazioni troppo forti della temperatura ambiente e riavviare il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SRVO-480 SERVO FORCE alarm %x, %x

Causa: Il funzionamento del sensore di forza è anormale.

Rimedio: Intraprendere le seguenti azioni.
1 Riavviare il controllore.
2 Sostituire il cavo del sensore.
Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SRVO-481 SERVO Invalid payload number

Causa: Il numero corrente del payload del robot collaborativo non è valido. Per default il numero del payload è 0 (impostazione non valida).

Rimedio: Impostare un valore tra 1 e 10.

SRVO-482 SERVO Robot is moved in stop check

Causa: Il robot collaborativo si è mosso quando lo stato del contatto di arresto era STOP.

Rimedio: Rimuovere la forza esterna dal robot collaborativo Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-483 SERVO Input AUTO confirmation signal

Causa: Il modo è stato cambiato in AUTO dalla schermata di selezione del modo.

Rimedio: Introdurre il segnale di conferma del modo AUTO dal pulsante esterno alla recinzione.

SRVO-484 SERVO Safe I/O consistency alarm %x,%x

Causa: Nella funzione di controllo della coerenza degli I/O di sicurezza, è stata rilevata una discrepanza.

Rimedio: Controllare lo stato degli I/O di sicurezza nella schermata DCS safe I/O consistency check.

SRVO-485 SERVO Hand Guidance overspeed

Causa: La velocità operativa dell'unità Hand Guidance supera il limite.

Rimedio: Controllare l'impostazione del limite di velocità dell'unità.

SRVO-486 SERVO Hand Guidance E-stop

Causa: È stato azionato il pulsante di arresto d'emergenza sull'unità Hand Guidance.

Rimedio: 1. Rilasciare l'arresto d'emergenza e premere il tasto RESET,
Controllare l'impostazione e la connessione della scheda degli I/O di sicurezza.

SRVO-487 SERVO Hand Guidance Deadman switch

Causa: Il pulsante di uomo-morto sull'unità Hand Guidance è stato rilasciato.

Rimedio: 1 Tenere premuto l'interruttore di uomo-morto, poi premere il tasto RESET.
2 Abilitare Contact Stop (arresto al contatto) se si utilizza il robot collaborativo.
3 Se non si utilizza la funzione Hand Guidance, mettere a ON l'I/O che disabilita quella funzione.

SRVO-488 SERVO DCS Cart. Pos. speed limit (No.%d:%s,G%d,S%d) %02x

Causa: Il controllo sulla velocità cartesiana ha rilevato il superamento del limite di velocità.
Il primo parametro: N. del controllo della posizione cartesiana e commento.
Il secondo parametro (G): Numero del gruppo di assi
Il terzo parametro (S): N. del controllo della velocità cartesiana.

Rimedio: Diminuire la velocità del robot.

SRVO-489 SERVO Force sensor type error %x, %x

Causa: Tipo del sensore di forza errato.

Rimedio: Intraprendere le seguenti azioni.
1 Riavviare il controllore.
Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SRVO-490 SERVO FORCE alarm 2 %x, %x

Causa: Tipo del sensore di forza errato.

Rimedio: Intraprendere le seguenti azioni.
1 Riavviare il controllore.
2 Sostituire il cavo del sensore.
Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SRVO-491 SERVO Collaborative stroke limit

Causa: L'angolo di interferenza del robot collaborativo supera il limite.

Rimedio: Tenere premuto il tasto SHIFT, premere il tasto RESET nel modo T1 e portare in JOG il robot entro il range operativo.

SRVO-492 SERVO Collaborative speed over

Causa: La velocità del robot collaborativo supera il limite.

Rimedio: Diminuire la velocità del robot.

SRVO-493 SERVO Contact Stop Distance limit

Causa: La distanza di arresto di Contact Stop del robot collaborativo supera il limite.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SRVO-494 SERVO DCS DMA alarm %x,%x

Causa: Si è verificato un errore durante l'auto test DMA.

Rimedio: 1. Sostituire il modulo CPU.
2. Sostituire la scheda principale.

4.17.10 Codici di allarme SSPC

SSPC-001 (G:%d) Waiting space gets clear

Causa: L'area di lavoro limitata non è libera. Attendere che lo spazio di interdizione si sia liberato.

Rimedio: N/A

SSPC-002 (GMSK:%d) Dead lock condition

Causa: Più gruppi di assi indipendenti sono all'interno di uno spazio di interdizione comune.

Rimedio: Muovere il robot fuori dallo spazio di interdizione comune.

SSPC-003 AccuPath not allowed

Causa: La funzione Space Check non può essere utilizzata con l'opzione AccuPath. La funzione AccuPath non può essere attiva.

Rimedio: Non utilizzare AccuPath oppure disabilitare la funzione Space Check.

SSPC-004 CTV option not allowed

Causa: La funzione Continuous Turn non può essere utilizzato con la funzione Space Check.

Rimedio: Disabilitare la funzione Space Check.

SSPC-005 Disabled while waiting

Causa: La funzione Space Check è stata disabilitata mentre era in condizione di attesa.

Rimedio: Nessuno.

SSPC-006 (G:%d) Space is cleared

Causa: Lo spazio di interdizione si è liberato.

Rimedio: Il movimento continua.

SSPC-007 (G:%d) Miss Space NUM

Causa: Lo spazio di interdizione comune è 0.

Rimedio: Selezionare uno spazio di interdizione comune.

SSPC-011 APDT error %x

Causa: Errore interno.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SSPC-012 Invalid element (%s:%d %d)

Causa: Uno degli elementi di un modello non è valido.

Rimedio: Verificare il tipo ed il numero di vincolo per l'elemento del modello.

SSPC-013 Invalid hand num (G:%d UT:%d)

Causa: Il numero di utensile associato a quello selezionato da programma non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di utensile.

SSPC-014 Common frame setting (G:%d)

Causa: Non esistono dati di calibrazione per il gruppo di assi.
Rimedio: Effettuare la calibrazione tra il gruppo di assi ed il gruppo del sistema di coordinate base.

SSPC-015 Not calibrated (G:%d)

Causa: Il robot non è calibrato.
Rimedio: Eseguire la calibrazione del gruppo di assi.

SSPC-016 Invalid comb type (C:%d %s)

Causa: Il tipo di modello, nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo, non è valido.
Rimedio: Verificare il tipo di modello nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo.

SSPC-017 Invalid comb index (C:%d %s)

Causa: Il numero di indice, nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo, non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di indice nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo.

SSPC-018 APDT is not supported (G:%d)

Causa: Il numero di gruppo di assi, specificato nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo, non è valido-
Rimedio: Verificare il numero di indice nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo.

SSPC-019 (G:%d) is close to target

Causa: Il sistema ha rilevato un'interferenza.
Rimedio: L'allarme può essere eliminato mediante la pressione dei tasti SHIFT e RESET ed il robot può essere allontanato manualmente dall'area di interferenza. Questa operazione disabilita temporaneamente il controllo delle interferenze, mentre è premuto il tasto SHIFT.

SSPC-020 Invalid fixture obj (F:%d)

Causa: Il numero di gruppo di assi indicato per gli elementi dell'attrezzo non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di gruppo di assi indicato per gli elementi dell'attrezzo.

SSPC-021 Too many settings

Causa: Le impostazioni per la funzione Approach Deterrence sono troppe.
Rimedio: Ridurre il numero di elementi di interferenza o di controlli di interferenza.

SSPC-101 (G:%d) is close to target

Causa: Il sistema ha rilevato un'interferenza.
Rimedio: L'allarme può essere eliminato mediante la pressione dei tasti SHIFT e RESET ed il robot può essere allontanato manualmente dall'area di interferenza. Questa operazione disabilita temporaneamente il controllo delle interferenze, mentre è premuto il tasto SHIFT.

SSPC-102 (G:%d) is close to target(qstop)

Causa: Il sistema ha rilevato un'interferenza.
Rimedio: L'allarme può essere eliminato mediante la pressione dei tasti SHIFT e RESET ed il robot può essere allontanato manualmente dall'area di interferenza. Questa operazione disabilita temporaneamente il controllo delle interferenze, mentre è premuto il tasto SHIFT.

SSPC-103 (G:%d) is near to target

Causa: Il sistema ha rilevato un'interferenza.
Rimedio: L'allarme può essere eliminato mediante la pressione dei tasti SHIFT e RESET ed il robot può essere allontanato manualmente dall'area di interferenza. Questa operazione disabilita temporaneamente il controllo delle interferenze, mentre è premuto il tasto SHIFT.

SSPC-104 APDT error %x

Causa: Errore interno del sistema.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC. Comunicare il numero dell'errore indicato in %s.

SSPC-105 Too many settings

Causa: Le impostazioni per la funzione Approach Deterrence sono troppe.

Rimedio: Ridurre il numero di elementi di interferenza o di controlli di interferenza.

SSPC-106 Failed to get dist (%d,C:%d)

Causa: Il calcolo della distanza non è riuscito.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SSPC-111 Invalid comb type (ST,C:%d,%s)

Causa: Il tipo di modello, nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo, non è valido.

Rimedio: Verificare il tipo di modello nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo.

SSPC-112 Invalid comb index(ST,C:%d,%s)

Causa: Il numero di indice, nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo, non è valido.

Rimedio: Verificare il numero di indice nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo.

SSPC-113 APDT isn't supported (ST,G:%d)

Causa: Il numero di gruppo di assi, specificato nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo, non è valido-

Rimedio: Verificare il numero di indice nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo.

SSPC-114 Not calibrated (ST,G:%d)

Causa: Il robot non è calibrato.

Rimedio: Eseguire la calibrazione del gruppo di assi.

SSPC-115 Invalid utool number (ST,G:%d)

Causa: Il numero di utensile non è valido.

Rimedio: Verificare il numero di utensile attuale.

SSPC-116 Invalid hand num(ST,G:%d,UT:%d)

Causa: Il numero di utensile associato a quello selezionato da programma non è valido.

Rimedio: Verificare il numero di utensile.

SSPC-117 Common frame setting (ST,G:%d)

Causa: Non esistono dati di calibrazione per il gruppo di assi.

Rimedio: Effettuare la calibrazione tra il gruppo di assi ed il gruppo del sistema di coordinate base.

SSPC-118 Invalid element (ST,%s:%d,%d)

Causa: Uno degli elementi di un modello non è valido.

Rimedio: Verificare il tipo ed il numero di vincolo per l'elemento del modello.

SSPC-119 Can't get elem pos(ST,G:%d,%d)

Causa: Il sistema non è riuscito a stabilire la posizione dell'elemento.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SSPC-120 Invalid fixture obj (ST,F:%d)

Causa: Il numero di gruppo di assi indicato per gli elementi dell'attrezzo non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di gruppo di assi indicato per gli elementi dell'attrezzo.

SSPC-131 Invalid comb type (WT,C:%d,%s)

Causa: Il tipo di modello, nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo, non è valido.
Rimedio: Verificare il tipo di modello nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo.

SSPC-132 Invalid comb index(WT,C:%d,%s)

Causa: Il numero di indice, nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo, non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di indice nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo.

SSPC-133 APDT isn't supported (WT,G:%d)

Causa: Il numero di gruppo di assi, specificato nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo, non è valido-
Rimedio: Verificare il numero di indice nel menu di configurazione delle combinazioni di controllo.

SSPC-134 Not calibrated (WT,G:%d)

Causa: Il robot non è calibrato.
Rimedio: Eseguire la calibrazione del gruppo di assi.

SSPC-135 Invalid utool number (WT,G:%d)

Causa: Il numero di utensile non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di utensile attuale.

SSPC-136 Invalid hand num(WT,G:%d,UT:%d)

Causa: Il numero di utensile associato a quello selezionato da programma non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di utensile.

SSPC-137 Common frame setting (WT,G:%d)

Causa: Non esistono dati di calibrazione per il gruppo di assi.
Rimedio: Effettuare la calibrazione tra il gruppo di assi ed il gruppo del sistema di coordinate base.

SSPC-138 Invalid element (WT,%s:%d,%d)

Causa: Uno degli elementi di un modello non è valido.
Rimedio: Verificare il tipo ed il numero di vincolo per l'elemento del modello.

SSPC-139 Can't get elem pos(WT,G:%d,%d)

Causa: Il sistema non è riuscito a stabilire la posizione dell'elemento.
Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SSPC-140 Invalid fixture obj (WT,F:%d)

Causa: Il numero di gruppo di assi indicato per gli elementi dell'attrezzo non è valido.
Rimedio: Verificare il numero di gruppo di assi indicato per gli elementi dell'attrezzo.

SSPC-141 Referenced robot not calibrated

Causa: Il robot di riferimento non è calibrato.
Rimedio: Calibrare il robot di riferimento e successivamente calibrare il robot target.

SSPC-142 Calib converted w.r.t. Zone Mgr

Causa: Il risultato della calibrazione è stato convertito con rispetto allo Zone Manager.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Se si tratta di una calibrazione indiretta non è necessaria alcuna azione.

SSPC-151 App_STOP (ST,C:%d) is disabled

Causa: Questa combinazione è originariamente disabilitata dal menu di configurazione.
Rimedio: Se si desidera utilizzare questo tipo di combinazione, abilitarla dal menu di configurazione.

SSPC-152 App_STOP (ST,C:%d) is disabled

Causa: Questa combinazione è originariamente disabilitata dal menu di configurazione.
Rimedio: Abilitare questa combinazione dal menu di configurazione.

SSPC-153 (WT,C:%d) is enabled by other

Causa: Questa combinazione è già abilitata da un altro programma.
Rimedio: Disabilitare questa combinazione.

SSPC-154 (ST,C:%d) is disabled by other

Causa: Un altro programma ha disabilitato questa combinazione.
Rimedio: Abilitare questa combinazione dal programma che la sta utilizzando.

SSPC-155 Invalid host name (ST,C:%d)

Causa: La condizione specificata è rivolta ad un nome di host non valido.
Rimedio: Immettere il nome di host corretto.

SSPC-156 Invalid host name (WT,C:%d)

Causa: La condizione specificata è rivolta ad un nome di host non valido.
Rimedio: Immettere il nome di host corretto.

SSPC-157 Intrupt signal (WT,C:%d)

Causa: Il segnale di interruzione dell'attesa da prossimità è ON.
Rimedio: Disattivare il segnale di interruzione dell'attesa da prossimità.

SSPC-158 App_WAIT timeout (WT,C:%d)

Causa: Il tempo limite concesso all'attesa di prossimità è passato.
Rimedio: Riprendere l'esecuzione del ciclo se l'oggetto in interferenza è sufficientemente lontano.

SSPC-159 App_WAIT can't be used(WT,G:%d)

Causa: L'attesa da prossimità non può essere utilizzata con: Movimento di inseguimento della funzione Continuous Turn dello slave di robot link.
Rimedio: Non utilizzare l'attesa da prossimità con questi tipi di movimento.

SSPC-160 App_STOP is TMP_DISed(ST,C:%d)

Causa: E' stata eseguita un'istruzione IASTOP[*] = TMP_DIS.
Rimedio: Se lo si desidera, abilitare questa combinazione di controllo.

SSPC-161 App_STOP is enabled (ST,C:%d)

Causa: La ripresa del ciclo è avvenuta da una linea diversa da quella in cui il programma è andato in pausa.
Rimedio: Se lo si desidera, disabilitare questa combinazione di controllo mediante l'istruzione IASTOP.

SSPC-162 App_WAIT is enabled (WT,C:%d)

Causa: E' stata eseguita un'istruzione IAWAIT[*] = ENABLE.
Rimedio: Se non si desidera utilizzare questa combinazione di controllo, disabilitarla.

SSPC-163 App_WAIT is disabled (WT,C:%d)

Causa: La ripresa del ciclo è avvenuta da una linea diversa da quella in cui il programma è andato in pausa.
Rimedio: Se lo si desidera, abilitare questa combinazione di controllo mediante l'istruzione IAWAIT.

SSPC-164 (%s,%d) TMP_disabled (ST,C:%d)

Causa: La ripresa del ciclo è avvenuta da una linea diversa da quella in cui il programma è andato in pausa.
Rimedio: Se lo si desidera, abilitare questa combinazione di controllo mediante l'istruzione IAWAIT.

SSPC-165 (%s,%d) enabled (ST,C:%d)

Causa: La ripresa del ciclo è avvenuta da una linea diversa da quella in cui il programma è andato in pausa.
Rimedio: Se lo si desidera, abilitare questa combinazione di controllo mediante l'istruzione IAWAIT.

SSPC-166 (%s,%d) enabled (WT,C:%d)

Causa: La ripresa del ciclo è avvenuta da una linea diversa da quella in cui il programma è andato in pausa.
Rimedio: Se lo si desidera, abilitare questa combinazione di controllo mediante l'istruzione IAWAIT.

SSPC-167 (%s,%d) disabled (WT,C:%d)

Causa: La ripresa del ciclo è avvenuta da una linea diversa da quella in cui il programma è andato in pausa.
Rimedio: Se lo si desidera, abilitare questa combinazione di controllo mediante l'istruzione IAWAIT.

SSPC-168 (%s,%d) invalid group number

Causa: Il valore specificato con l'istruzione Approach_RATE[] non è valido. Esso deve essere compreso tra 0% e 100%.
Rimedio: Specificare un valore valido per la percentuale.

SSPC-169 (%s,%d) invalid rate value

Causa: Vi è un errore nella configurazione della comunicazione.
Rimedio: Verificare il nome di host e l'indirizzo IP.

SSPC-181 Comm init error %d %s

Causa: Vi è un errore nella configurazione della comunicazione.
Rimedio: Verificare il nome di host e l'indirizzo IP.

SSPC-182 Invalid hostname (%s)

Causa: Il nome di host non è valido.
Rimedio: Verificare il nome di host e l'indirizzo IP.

SSPC-183 Invalid address (%s)

Causa: L'indirizzo IP non è valido.
Rimedio: Verificare il nome di host e l'indirizzo IP.

SSPC-184 Number of host exceed limit

Causa: Gli host definiti sono troppo numerosi.
Rimedio: Ridurre il numero di host.

SSPC-185 Number of element exceed limit

Causa: Gli elementi definiti sono troppo numerosi.
Rimedio: Ridurre il numero degli elementi abilitati.

SSPC-186 Invalid element (%s,%d,%d)

Causa: L'elemento selezionato non è valido.
Rimedio: Verificare la configurazione dell'elemento interessato.

SSPC-187 Receive invalid data %d %s

Causa: I dati ricevuti non sono validi.
Rimedio: Verificare la configurazione dell'host interessato.

SSPC-188 Invalid data for send %d

Causa: I dati da inviare non esistono.
Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SSPC-189 Timeout element (%s,%d,%d)

Causa: Le informazioni relative all'elemento monitorato sono troppo vecchie.
Rimedio: Verificare che l'host interessato stia funzionando regolarmente.

SSPC-190 No communication (%s)

Causa: L'host monitorato è spento oppure la comunicazione è interrotta.
Rimedio: Verificare l'host monitorato e la linea di comunicazione.

SSPC-191 Target elem not exist(ST,C:%d,%s)

Causa: L'elemento specificato non esiste.
Rimedio: Verificare la configurazione dell'elemento locale e di quello remoto.

SSPC-192 Target elem not exist(PA,C:%d,%s)

Causa: L'elemento specificato non esiste.
Rimedio: Verificare la configurazione dell'elemento locale e di quello remoto.

SSPC-193 IAL detect overload (%d)

Causa: La task della funzione Approach Deterrence è sovraccarica.
Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SSPC-194 IASV Buffer Overrun (%d)

Causa: Errore interno.
Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SSPC-201 Interference Detected(G:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato un'interferenza per il gruppo di assi.
Rimedio: Terminare il programma con Abort e allontanare il robot.

SSPC-202 Obstacle Detected(G:%d)

Causa: Il sistema ha rilevato una collisione per il gruppo di assi.
Rimedio: Terminare il programma con Abort e allontanare il robot.

SSPC-203 Check combination type mismatch

Causa: Il tipo di combinazione di controllo non corrisponde.
Rimedio: Verificare il tipo di combinazione di controllo.

SSPC-204 Two points not form a line

Causa: Spostare le due posizioni interessate.
Rimedio: N/A

SSPC-205 Three points not form a plane

Causa: Spostare le tre posizioni interessate.
Rimedio: N/A

SSPC-206 Four points not form a box

Causa: Spostare le quattro posizioni interessate.
Rimedio: N/A

SSPC-207 Check combination not supported

Causa: Verificare le combinazioni di controllo.
Rimedio: N/A

SSPC-208 Unit vector formation error

Causa: Errore interno del sistema.
Rimedio: N/A

SSPC-209 Robot in too far(G:%d)

Causa: Il robot ha interferito con un ostacolo per più di tre periodi ITP prima di attivare il conflitto di priorità. Errore interno del sistema.
Rimedio: N/A

SSPC-210 Comb check I/O Setting invalid

Causa: Il sistema ha rilevato una collisione per il gruppo di assi.
Rimedio: Terminare il programma con Abort e allontanare il robot.

SSPC-211 Obstacle Detected(G:%d^2)

Causa: Il sistema ha rilevato una collisione per il gruppo di assi.
Rimedio: Terminare il programma con Abort e allontanare il robot.

SSPC-212 Invalid Comb Pair Num(%d)

Causa: Il numero di coppia di combinazioni non è valido.
Rimedio: Immettere un valore valido per il numero di coppia di combinazioni.

SSPC-213 Invalid Critical Zone #(%d)

Causa: Il numero di zona critica non è valido.
Rimedio: Immettere un numero di zona critica valido. Un valido numero di zona critica corrisponde ad un numero di modello di ostacolo.

SSPC-214 Invalid Position Register(%d)

Causa: L'indice del registro posizione, oppure il suo contenuto, non è valido. Sono supportati solo registri posizione rappresentati in modo cartesiano, non in Joint.
Rimedio: Immettere un numero di registro posizione valido e una rappresentazione cartesiana della posizione descritta dal registro.

SSPC-215 Invalid AutoZone Sched #(%d)

Causa: Il numero specificato di tabella di parametri per la funzione AutoZone non è valido.
Rimedio: Immettere un numero valido di tabella di parametri per la funzione AutoZone.

SSPC-216 Too many AutoZone buffers

Causa: Sono stati definiti troppi buffer per la funzione AutoZone tra le istruzioni AutoZone Start e AutoZone End.
Rimedio: Ridurre il numero di istruzioni di movimento tra le istruzioni AutoZone Start e AutoZone End.

SSPC-217 (G:%d) Outside Virtual Sphere

Causa: Il robot si trova al di fuori dei limiti della recinzione virtuale sferica.
Rimedio: Disabilitare temporaneamente la coppia di combinazioni, spostare manualmente il robot all'interno della recinzione virtuale sferica e riabilitare la coppia di combinazioni di controllo.

SSPC-218 (G:%d) Outside Vir Cylinder

Causa: Il robot si trova al di fuori dei limiti della recinzione virtuale cilindrica.
Rimedio: Disabilitare temporaneamente la coppia di combinazioni, spostare manualmente il robot all'interno della recinzione virtuale cilindrica e riabilitare la coppia di combinazioni di controllo.

SSPC-219 (G:%d) Outside Vir Inf Plane

Causa: Il robot si trova al di fuori dei limiti della recinzione virtuale a piano infinito.
Rimedio: Disabilitare temporaneamente la coppia di combinazioni, spostare manualmente il robot all'interno della recinzione virtuale a piano infinito e riabilitare la coppia di combinazioni di controllo.

SSPC-220 (G:%d) No Fin Plane Vir Fence

Causa: La recinzione virtuale a piano finito non è supportata.
Rimedio: Utilizzare recinzioni virtuali sferiche, cilindriche, a parallelepipedo o a piano infinito.

SSPC-221 (G:%d) Outside Virtual Box

Causa: Il robot si trova al di fuori dei limiti della recinzione virtuale a parallelepipedo.
Rimedio: Disabilitare temporaneamente la coppia di combinazioni, spostare manualmente il robot all'interno della recinzione virtuale a parallelepipedo e riabilitare la coppia di combinazioni di controllo.

SSPC-222 (Dev:%d) Comm Timeout

Causa: Il tempo di comunicazione verso il dispositivo ha ecceduto il tempo massimo consentito.

Rimedio: Verificare che l'impostazione Ethernet e l'hardware di comunicazione con il dispositivo siano configurati correttamente.

SSPC-223 Invalid ICMA Dev Id(%d)

Causa: Il codice identificativo del dispositivo per la routine Karel di controllo dell'interferenza non è valido.

Rimedio: Verificare che il codice identificativo del dispositivo e dell'altro dispositivo per la routine Karel siano validi.

SSPC-224 (G:%d) is close to %s

Causa: Il sistema ha rilevato un'interferenza.

Rimedio: L'allarme può essere eliminato mediante la pressione dei tasti SHIFT e RESET ed il robot può essere allontanato manualmente dall'area di interferenza. Questa operazione disabilita temporaneamente il controllo delle interferenze, mentre è premuto il tasto SHIFT.

SSPC-225 (G:%d) Both robots are inside

Causa: Entrambi i robot si trovano all'interno della zona critica.

Rimedio: Solo a un robot è concesso di rimanere all'interno della zona; spostare l'altro robot al di fuori dell'area oppure correggere gli interblocchi configurando diversamente la combinazione di controllo.

SSPC-226 %s %d robot bypassed

Causa: Il robot (hostname %s, group %d) è configurato per essere bypassato.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Se si tratta di una calibrazione indiretta non è necessaria alcuna azione.

SSPC-227 (G:%d) Stationary Fence Only

Causa: E' supportata solo la recinzione virtuale stazionaria.

Rimedio: Il modello della recinzione virtuale deve essere definito rispetto al sistema di coordinate world del gruppo. Il numero della tabella per il Line Tracking deve essere messo a 0 nel menu di configurazione dell'elemento attrezzo di fissaggio.

SSPC-228 Invalid Cen Plane Sched #(%d)

Causa: Numero della tabella per il piano centrale non valido.

Rimedio: Introdurre un numero di tabella valido.

SSPC-229 Invalid Cen Plane Gmask (%d)

Causa: Maschera di gruppo per il piano centrale non valido.

Rimedio: L'istruzione TP per il controllo del piano centrale richiede una maschera di gruppo valida. Assegnare la maschera di gruppo del programma TP a un gruppo di robot appropriato.

SSPC-230 Too few C Pairs/ Fixts(%d,%d)

Causa: Il numero totale di coppie di combinazioni o attrezzi di fissaggio è troppo piccolo. Il controllo del piano centrale inizia a una certa combinazione di coppie e di attrezzi.

Rimedio: Per aumentare le combinazioni di coppie e attrezzi, impostare $IA_NUM_CHK a 60 e $IA_NUM_FOBJ a 60,poi eseguire Avvio controllato e avvio freddo.

SSPC-231 Invalid Line Track Frame (%d)

Causa: Sistema di coordinate per Line Tracking non valido.

Rimedio: Impostare un sistema di coordinate per Line Tracking valido per il gruppo di assi associato.

SSPC-240 DSP not available

Causa: Non è presente alcun DSP IIC. Per la IIC è necessario disporre di un DSP dedicato.

Rimedio: Aggiungere un DSP per supportare la IIC.

4.17.11 Codici di allarme SVGN

SVGN-001 Serious Internal error

Causa: Errore interno della funzione Servo Gun.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-002 No sysvar pointer

Causa: Allarme interno di sistema.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-004 Unable to Allocate Memory

Causa: Durante l'allocazione della memoria, si è verificato un errore.

Rimedio: Verificare la quantità di memoria utilizzata dal sistema. Eseguire un avviamento freddo del controllore. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-005 Wrong TPP inst. format

Causa: Si è presentato un allarme interno nel programma di controllo della pinza motorizzata.

Rimedio: Spegnere il controllore e riavviarlo in Controlled Start; poi premere il tasto FCTN e selezionare la voce START(COLD). Questa azione rigenera il programma interno di controllo della pinza motorizzata e potrebbe correggere il problema. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-008 Syntax error

Causa: Errore di sintassi nella scrittura dell'istruzione. L'istruzione è per saldatura con pinza pneumatica.

Rimedio: Correggere il programma. Registrare un'istruzione SPOT per pinza motorizzata.

SVGN-009 Motion Group config. mismatch

Causa: Il gruppo di assi di cui fa parte il robot, e/o quello della pinza motorizzata, non sono abilitati dalla maschera di selezione dei gruppi di assi nel programma TP interessato.

Rimedio: Determinare il numero di gruppo del robot e della pinza motorizzata per questo dispositivo; poi ricreare il programma con questi gruppi di assi abilitati.

SVGN-010 Invalid SG group config.

Causa: A questa pinza motorizzata è stato assegnato un numero di gruppo di assi non valido (superiore al numero totale di gruppi presenti nel sistema).

Rimedio: Modificare il numero di gruppo assegnato a questa pinza motorizzata.

SVGN-011 Can not execute instruction(s).

Causa: Non è possibile inserire istruzioni Incremental, Offset o ToolOffset nella stessa linea di programma che contiene un'istruzione SPOT.

Rimedio: Cancellare le istruzioni di movimento aggiuntive non ammesse.

SVGN-012 Invalid value for index

Causa: L'indice del registro specificato nell'istruzione non è valido.

Rimedio: Verificare il valore dell'indice.

SVGN-013 Pressure exceeds limit

Causa: La pressione specificata nella tabella dei parametri, o nell'istruzione, eccede il valore massimo di pressione per la pinza motorizzata.

Rimedio: Ridurre la pressione nella tabella di parametri o nel programma, oppure aumentare il valore di pressione massima (Max Pressure) nel menu SETUP, Servo Gun General. Verificare che il nuovo valore di pressione non ecceda i limiti meccanici della pinza.

SVGN-015 Setup Configuration error

Causa: Il puntatore ai dati della pinza, della tabella, di preapertura o di distanza non è valido.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-016 Specified pressure too low

Causa: La pressione specificata nella tabella dei parametri, o nell'istruzione di programma, è inferiore al minimo valore raggiungibile nella curva di calibrazione.

Rimedio: Aumentare la pressione di saldatura (Weld Pressure), impostarla a 0 oppure eseguire la sua calibrazione. Quando la pressione di saldatura è 0, il sistema utilizza il valore di pressione più basso possibile (anche se la forza esercitata sull'elettrodo potrebbe non essere 0). L'allarme SVGN-016 non sarà generato nemmeno se la curva di calibrazione non contiene un punto in cui la pressione è 0. Nota 2: Aggiungere un punto di calibrazione in corrispondenza o al di sotto della pressione specificata per assicurarsi che la pinza motorizzata possa raggiungere la pressione minima. La riduzione della velocità di contatto potrebbe rendere possibile il raggiungimento di valori di pressione più bassi.

SVGN-017 Invalid pressure coefficient

Causa: Si è abilitato il metodo della calibrazione a singolo segmento ed il valore di prm_a1 non è valido poiché non è compreso tra 0.0001 e 100.0).

Rimedio: Cambiare il metodo di calibrazione a quello di segmento multi-lineare, se possibile. Fare questo impostando la variabile di sistema $sgsyscfg.$cal_model = 12 e la $sgsyscfg.$frc2spd_cnv = 3, poi ripetere la calibrazione della pressione.

SVGN-018 Illegal torque limit value

Causa: Il valore di coppia non è valido (inferiore a quello contenuto nella variabile di sistema $sgsyscfg.$minimum_trq oppure maggiore di quello massimo nominale). Questo allarme può presentarsi nelle seguenti situazioni: esecuzione delle istruzioni SPOT[], PRESS_MOTN[], oppure PRESS[]kgf.

Rimedio: Verificare che i dati di calibrazione della pressione siano validi.

SVGN-019 Pressure shortage: Gun%d

Causa: Il significato di questo allarme è uguale a quello dell'errore SVGN-020, ma la sua gravità è di tipo WANT (avviso). Nota: L'allarme SVGN-019 può presentarsi durante la regolazione automatica oppure se il valore della variabile di sistema $sgsyscfg.$pst_ertype é 1. In caso contrario appare l'allarme SVGN-020.

Rimedio: Fare riferimento al rimedio descritto per l'allarme SVGN-020.

SVGN-020 Pressure shortage%d: Gun%d

Causa: L'esecuzione di un'istruzione SPOT, PRESS_MOTN o TIPDRESS, è fallita perché la chiusura della pinza non è stata rilevata (1) oppure la pressione era instabile (2). Il numero riportato nel messaggio di errore (1 o 2) identifica il tipo di guasto. Scorrere l'elenco seguente per identificare la causa che corrisponda il più possibile alla situazione reale, e fare riferimento al rimedio suggerito per essa.

Codice 1) L'esecuzione dell'istruzione è stata completata - l'elettrodo mobile si è mosso nella posizione di spinta - senza che la coppia aumentasse al valore di rilevamento della chiusura (1/2 del valore di sovra coppia standard) della pinza stessa.

- 1A) Se la pinza si è mossa al limite di chiusura (ClosLim da SVGN-177) senza raggiungere la pressione, allora il limite dell'asse è troppo basso.
- 1B) Il parametro di profondità di pressione nella tabella dei dati non è sufficiente a superare la flessione della pinza alla pressione specificata, più l'ammontare dell'usura dell'elettrodo rilevato dall'ultima misurazione.
- 1C) Il parametro dello spessore del pezzo (Thk da SVGN-177) è molto superiore allo spessore effettivo del pezzo.
- 1D) La posizione di masterizzazione a zero gradi non è corretta (se gli elettrodi sono usurati e l'operatore decide di non utilizzare la compensazione dell'usura, iniziare con 1B).
- 1E) La coppia di rilevamento della chiusura della pinza potrebbe essere eccessiva (o maggiore del valore di coppia massima del motore) a causa di un problema alla parte meccanica della pinza.

Codice 2) La coppia per la pressione è variata rispetto al valore nominale. Ci possono essere 2 casi:

- 2A) La pressione nominale è molto vicina al livello minimo o massimo per l'intervallo operativo della pinza (gli elettrodi sono probabilmente in contatto con il pezzo).
- 2B) La frizione nella parte meccanica della pinza è aumentata in modo notevole da quando la pinza è stata regolata automaticamente (probabilmente gli elettrodi non sono in contatto con il pezzo).

Rimedio:

Codice 1)

- 1A) Quando si utilizza la compensazione dell'usura degli elettrodi, il limite asse in chiusura viene modificato in modo da evitare un extra corsa della pinza (ClosLim diventa inferiore a StdLim quando le calotte sono usurate). Per estendere il limite dell'asse, cambiare gli elettrodi, poi, se si utilizza la compensazione usura elettrodi, eseguire il programma di aggiornamento della compensazione usura elettrodi. Poi controllare l'impostazione del limite di chiusura originale (StdLim) sulla schermata di impostazione della pinza motorizzata e correggerla se non è corretta.
- 1B) Aumentare la profondità di pressione nella tabella di dati (impostare la variabile di sistema $sgsyscfg.$sho_pshdpth a TRUE per visualizzare il parametro di profondità di pressione).
  Se questo allarme viene indicato durante la pressione della misura dell'usura degli elettrodi, aumentare $sggun#.$sgtwd.$tw_pshmgn.
- 1C) Ridurre lo spessore del pezzo nella tabella di dati in modo che sia più fedele allo spessore del pezzo reale.
- 1D) Se si utilizza la compensazione dell'usura degli elettrodi, rimasterizzare la pinza rieseguendo il programma di aggiornamento dell'usura degli elettrodi. In alternativa, fare riferimento al rimedio 1B oppure rimasterizzare la pinza con i nuovi elettrodi dal menu di masterizzazione della pinza.
- 1E) Modificare la parte meccanica della pinza per facilitare il movimento. Ripetere la regolazione automatica della pinza e calibrare la pressione,

Codice 2)

- 2A) Ripetere la regolazione automatica della pinza e calibrare la pressione. Se il problema persiste, o se durante la misura dell'usura si verifica l'allarme, eseguire la regolazione automatica con il filtro iniziale impostato a un valore fra 10 e 30. Per vedere il filtro iniziale porre $sgsyscfg.$sho_atn_cfg=TRUE quindi premere ENTER o AUTO TUNE sulla schermata Gun Setup Utility prima della regolazione.
- 2B) Ripetere la regolazione automatica della pinza per modificare il limiti di rilevamento della chiusura della pinza, poi eseguire la calibrazione della pressione. Se necessario, modificare la parte meccanica della pinza per agevolare il movimento,

SVGN-021 Uninitialized BU condition

Causa: Il numero (condizione) di tabella di dati per l'apertura parziale della pinza (backup - BU) non è inizializzato oppure non è valido.

Rimedio: Specificare un numero valido (compreso tra 0 e il valore contenuto nella variabile di sistema $sgsyscfg.$back_elm) nell'istruzione del programma TP.

SVGN-022 Uninitialized Pres. condition

Causa: Il numero (condizione) di tabella di dati per la pressione non è inizializzato oppure non è valido.

Rimedio: Specificare un numero valido (compreso tra 1 e il valore contenuto nella variabile di sistema $sgsyscfg.$sch_elm) nell'istruzione del programma TP.

SVGN-023 Incomplete Pressure calibration

Causa: La calibrazione della pressione non è stata completata.

Rimedio: Dal menu SETUP, Servo Gun General, selezionare Pressure Calibration ed eseguire la procedura di calibrazione della pressione.

SVGN-024 Incomplete Wear Down calibration

Causa: La configurazione della compensazione dell'usura degli elettrodi (calibrazione) non è stata completata.

Rimedio: Eseguire la procedura di configurazione dell'usura degli elettrodi. Consultare il manuale relativo all'utilizzo della pinza motorizzata per avere altre informazioni circa questa procedura.

SVGN-025 Illegal BU condition number

Causa: Il numero di tabella (condizione) per l'apertura parziale della pinza non è valido (maggiore del valore contenuto nella variabile di sistema $sgsyscfg.$back_elm o minore di 0).

Rimedio: Specificare un numero di condizione compreso nell'intervallo indicato sopra.

SVGN-026 Illegal P condition number

Causa: Il numero di tabella (condizione) per la pressione non è valido (maggiore del valore contenuto nella variabile di sistema $sgsyscfg.$sch_elm o minore di 1).

Rimedio: Specificare un numero di condizione compreso nell'intervallo indicato sopra.

SVGN-027 Untaught element encountered

Causa: Alcuni elementi del programma (come ad esempio i dati di posizione) non sono stati registrati.

Rimedio: Immettere i dati per gli elementi non completamente definiti del programma.

SVGN-028 Pos. type is JOINT

Causa: Il tipo di posizione è Joint.

Rimedio: Rappresentare il registro posizione in modo cartesiano.

SVGN-029 Over max motor torque value

Causa: La coppia del motore richiesta per raggiungere la pressione specificata nella tabella di dati, o nell'istruzione pressione, eccede il valore di coppia massima indicato nel menu SETUP , Servogun.

Rimedio:

1. Ridurre il valore della pressione.
2. Verificare i dati di calibrazione della pressione.
3. Calibrare di nuovo la pressione se i dati non sono corretti.
4. Aumentare il valore di coppia massima del motore dal menu SETUP, Servo Gun General, se possibile. Nota: Il valore di coppia del motore, nel menu SETUP General, può essere interpretato come frazione percentuale del valore di coppia massimo ammissibile. Dalla tastiera di programmazione non è ammesso immettere un valore di coppia superiore alla capacità di servo amplificatore e motore.

SVGN-030 Tip Stick detection

Causa: Il segnale di ingresso sul rilevamento della saldatura degli elettrodi è ON.

Rimedio: Muovere manualmente la pinza motorizzata in modo che si apra oppure utilizzare un attrezzo per separare il pezzo e gli elettrodi. Se gli elettrodi non sono saldati, determinare il motivo per cui il segnale di ingresso interessato è ON.

SVGN-031 Tear Off is executing

Causa: Quando viene eseguita la funzione di strappo, il programma non può essere eseguito.

Rimedio: Riprendere l'esecuzione del programma dopo che la funzione di strappo è stata completata.

SVGN-032 Tip increased error(Gun)

Causa: L'usura degli elettrodi misurata sul lato della pinza (elettrodo mobile) indica che l'elettrodo stesso è cresciuto di una quantità maggiore di quella impostata alla voce Gun Increased Error(mm).

Rimedio: Verificare le condizioni degli elettrodi. Se lo stato di uno degli elettrodi non è regolare, sostituirlo e ripetere la misura dell'usura. Se è rimasto un frammento di ravvivatore sull'elettrodo, rimuoverlo e ripetere la misura dell'usura. Se, dopo la precedente misura dell'usura, sono stati installati nuovi elettrodi, assicurarsi di avere eseguito il programma che aggiorna lo stato di usura degli elettrodi, con il parametro Nuovi Elettrodi impostato a 1 nell'istruzione Call. Se questo parametro non è impostato correttamente, premere il tasto RESET e rieseguire il programma di aggiornamento dell'usura degli elettrodi con il parametro Nuovi Elettrodi impostato a 1. Se gli elettrodi sono in buono stato, ed il parametro nuovi Elettrodi è stato impostato correttamente, rieseguire la misura dell'usura degli elettrodi stessi. Osservare la pinza motorizzata da vicino durante questa operazione. Assicurarsi che gli elettrodi si tocchino durante il primo passo della misura dell'usura e verificare che l'elettrodo mobile tocchi il supporto durante il secondo passo (se utilizzato). Se l'elettrodo mobile non si chiude completamente durante i vari passi, significa che probabilmente la frizione della pinza è aumentata. Per compensarla, effettuare la regolazione automatica, seguita dalla calibrazione della pressione, ed eseguire di nuovo la procedura di configurazione dell'usura con nuovi elettrodi. Ispezionare la pinza per identificare il motivo che ha portato la frizione ad aumentare. Se entrambi i passi della misurazione vengono eseguiti correttamente, potrebbe essere necessario aumentare il valore dell'elemento Increase Error(mm) per l'elettrodo fisso. Questa operazione può essere eseguita dal menu SETUP, Servo gun, General Setup, selezionando l'elemento Tip Wear Detection.

SVGN-033 Tip increased error(Robot)

Causa: L'usura degli elettrodi misurata sul lato del robot (elettrodo fisso) indica che l'elettrodo stesso è cresciuto di una quantità maggiore di quella impostata alla voce Robot Increased Error(mm).

Rimedio: Verificare le condizioni degli elettrodi. Se lo stato di uno degli elettrodi non è regolare, sostituirlo e ripetere la misura dell'usura. Se è rimasto un frammento di ravvivatore sull'elettrodo, rimuoverlo e ripetere la misura dell'usura. Se, dopo la precedente misura dell'usura, sono stati installati nuovi elettrodi, assicurarsi di avere eseguito il programma che aggiorna lo stato di usura degli elettrodi, con il parametro Nuovi Elettrodi impostato a 1 nell'istruzione Call. Se questo parametro non è impostato correttamente, premere il tasto RESET e rieseguire il programma di aggiornamento dell'usura degli elettrodi con il parametro Nuovi Elettrodi impostato a 1. Se gli elettrodi sono in buono stato, ed il parametro nuovi Elettrodi è stato impostato correttamente, rieseguire la misura dell'usura degli elettrodi stessi. Osservare la pinza motorizzata da vicino durante questa operazione. Assicurarsi che gli elettrodi si tocchino durante il primo passo della misura dell'usura e verificare che l'elettrodo mobile tocchi il supporto durante il secondo passo (se utilizzato). Se l'elettrodo mobile non si chiude completamente durante i vari passi, significa che probabilmente la frizione della pinza è aumentata. Per compensarla, effettuare la regolazione automatica, seguita dalla calibrazione della pressione, ed eseguire di nuovo la procedura di configurazione dell'usura con nuovi elettrodi. Ispezionare la pinza per identificare il motivo che ha portato la frizione ad aumentare. Se entrambi i passi della misurazione vengono eseguiti correttamente, potrebbe essere necessario aumentare il valore dell'elemento Increase Error(mm) per l'elettrodo fisso. Questa operazione può essere eseguita dal menu SETUP, Servo gun, General Setup, selezionando l'elemento Tip Wear Detection.

SVGN-034 Excessive robot tip difference.

Causa: La differenza di usura degli elettrodi tra gli elettrodi fissi sulla doppia pinza eccede la tolleranza specificata.

Rimedio: Sostituire o ravvivare gli elettrodi (e il loro supporto, se necessario) ed eseguire il programma di aggiornamento dell'usura per ciascuna pinza. In alternativa, aumentare la tolleranza sulla differenza di usura degli elettrodi dal menu Tip Wear Detection. Premere il tasto MENU. Selezionare la voce SETUP. Selezionare la voce Servo Gun. Selezionare la voce General Setup.)

SVGN-035 Pressure enable time out

Causa: Il segnale di ingresso di abilitazione della pressione non si è attivato entro il tempo massimo concesso.

Rimedio: Determinare il motivo per cui il segnale di abilitazione della pressione non si è attivato. In alternativa, aumentare il valore di timeout, nella variabile di sistema ($SPOTEQSETUP[].$PEN_TMOUT), se è troppo breve.

SVGN-036 Comp confirmation time out

Causa: Il segnale di ingresso di conferma non si è attivato entro il tempo massimo concesso.

Rimedio: Determinare il motivo per cui il segnale di conferma non si è attivato. In alternativa, aumentare il valore di timeout, nella variabile di sistema ($SPOTEQSETUP[].$NSE_TMOUT), se è troppo breve.

SVGN-037 Illegal pressure enable signal

Causa: Il numero assegnato al segnale di abilitazione della pressione non è valido.

Rimedio: Assegnare il segnale di ingresso di abilitazione della pressione ad un indice valido, con la variabile di sistema $SPOTEQIO[].$DI_PEN_I.

SVGN-038 Illegal comp confirmation signal

Causa: Il numero assegnato al segnale di conferma non è valido.

Rimedio: Assegnare il segnale di ingresso di conferma ad un indice valido, con la variabile di sistema $SPOTEQIO[].$DI_NSE_I

SVGN-039 Thk:%s NOT intol(expect:%s).

Causa: Il significato di questo allarme è uguale a quello dell'errore SVGN-040, ma la sua gravità è di tipo WANT (avviso).

Rimedio: Fare riferimento alla spiegazione fornita per l'allarme SVGN-040.

SVGN-040 Thk:%s NOT intol(expect:%s).

Causa: Lo spessore misurato del pezzo si scosta dal valore specificato di una quantità maggiore del limite superiore o inferiore dello spessore. Il pezzo potrebbe essere fuori tolleranza.

Rimedio: Verificare la posizione di masterizzazione dell'asse della pinza motorizzata ed assicurarsi che gli elettrodi si tocchino nella posizione di zero (+/- 0.1mm). Verificare che la compensazione dell'usura degli elettrodi e quella della flessione della pinza siano abilitate e che i valori di compensazione siano corretti. Verificare il pezzo oppure reimmettere lo spessore del pezzo nella tabella di dati di pressione. In alternativa, aumentare i limiti di spessore Inferiore e Superiore nella schermata di controllo dello spessore del pezzo, richiamabile dal menu SETUP, Servo Gun, General Setup. Riprendere l'esecuzione del programma per ritentare la misurazione. Eseguire di nuovo la calibrazione del controllo sullo spessore, se il problema persiste.

SVGN-041 No more available memory(PERM)

Causa: Non è disponibile sufficiente memoria permanente. Non è possibile allocare questa variabile di sistema.

Rimedio: Aumentare le dimensioni della memoria S-RAM. Oppure, diminuire il valore della variabile di sistema $SGSYSCFG.$M_GUN_NUM.

SVGN-042 Lack of $SGGUN

Causa: Il numero di variabili di sistema $SGGUN è inferiore al totale degli assi inclusi nel gruppo della pinza motorizzata.

Rimedio: Aumentare il valore della variabile di sistema $SGSYSCFG.$M_GUN_NUM al minimo richiesto per contenere i dati di tutti gli assi di tipo servo pinza. Dopo aver modificato questa variabile di sistema, spegnere e riaccendere il controllore per rendere effettivi i cambiamenti apportati.

SVGN-043 AutoTuning Started.

Causa: La regolazione automatica della pinza motorizzata ha avuto inizio.

Rimedio: Nessuno. Questo messaggio serve unicamente a registrare l'evento.

SVGN-044 AutoTune Successfully Complete

Causa: La regolazione automatica della pinza motorizzata si è conclusa correttamente.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore per poter utilizzare la pinza motorizzata.

SVGN-045 AutoTuning Failed.

Causa: La regolazione automatica della pinza motorizzata non è stata completata.

Rimedio: Consultare la Sezione 2.5 SERVO GUN SETUP AND AUTOTUNING UTILITY del manuale dell'operatore (Servo Gun Function) del controllore R-30*i*B (B-835264),e controllare l'impostazione e la procedura. Controllare anche che l'override non sia limitato. Ripetere la regolazione automatica della pinza motorizzata.

SVGN-046 FAULTS must be reset.

Causa: L'operatore ha eseguito la regolazione automatica della pinza motorizzata mentre il sistema era in stato di allarme.

Rimedio: Eliminare tutti gli allarmi e ripetere la regolazione automatica della pinza motorizzata.

SVGN-047 Step mode must be disabled.

Causa: Il modo passo-passo (Step) è abilitato.

Rimedio: Disabilitare il modo Step e ripetere la regolazione automatica della pinza motorizzata.

SVGN-048 Machine lock must be disabled.

Causa: Il blocco macchina è attivo per il gruppo di assi che contiene la pinza motorizzata.

Rimedio: Disabilitare il blocco della macchina dal menu TEST CYCLE, e ripetere la regolazione automatica della pinza motorizzata.

SVGN-049 Hold must be cleared.

Causa: Il segnale di Hold è attivo.

Rimedio: Disattivare il segnale di HOLD e ripetere la regolazione automatica della pinza motorizzata.

SVGN-050 Autuning: Re-power required

Causa: Lo spegnimento e la riaccensione del controllore si rendono necessari per rendere effettive le modifiche ad alcuni parametri.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore prima di procedere.

SVGN-051 Backup stroke is not selected.

Causa: Sono stati premuti i tasti SHIFT e apertura parziale, ma non è stata selezionata alcuna tabella di dati (corsa) per questa operazione.

Rimedio: Selezionare una tabella di dati per l'apertura parziale della pinza premendo il tasto di apertura parziale senza il tasto SHIFT.

SVGN-052 Motion group mismatch.

Causa: Il numero di gruppo di assi del programma utente, per la pressione manuale o l'apertura parziale manuale, non corrisponde al gruppo di assi di cui fa parte la pinza motorizzata.

Rimedio: Modificare il numero di gruppo di assi del programma in modo che coincida con quello di cui la pinza motorizzata fa parte.

SVGN-053 Backup stroke is not set.

Causa: L'indice specificato della tabella di parametri per l'apertura parziale (corsa) non è valido.

Rimedio: Utilizzare un numero di indice valido per la tabella di parametri per l'apertura parziale.

SVGN-054 $EQNUM is invalid number.

Causa: Il valore contenuto nella variabile di sistema $EQNUM indica un dispositivo non presente.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $EQNUM ad un valore che identifichi un dispositivo esistente.

SVGN-055 $EQNUM is not Servo Gun.

Causa: Il dispositivo specificato dalla variabile di sistema $EQNUM non è assegnato alla pinza motorizzata.

Rimedio: Impostare nella variabile di sistema $EQNUM il numero di dispositivo assegnato alla pinza motorizzata.

SVGN-056 $GUNNUN is invalid number.

Causa: Il valore assegnato alla variabile di sistema $GUNNUN non è valido.

Rimedio: La variabile di sistema $GUNNUN può contenere solo 1 o 2, corrispondenti a GUN1 o GUN2.

SVGN-057 Tip Wear Down Cal. is INCOMP.

Causa: La configurazione della compensazione dell'usura degli elettrodi non è stata completata.

Rimedio: Eseguire la procedura di configurazione dell'usura degli elettrodi. Consultare il manuale relativo all'utilizzo della pinza motorizzata per avere altre informazioni circa questa procedura.

SVGN-058 UT or UF is different.

Causa: Il numero del sistema di coordinate utente o utensile è diverso da quello della posizione standard.

Rimedio: Modificare il numero del sistema di coordinate in modo che coincida con quello della posizione standard.

SVGN-059 Cannot read specified PR[].

Causa: Il sistema non può leggere il registro posizione specificato dalla variabile di sistema $PRINDEX.

Rimedio: Verificare il valore assegnato alla variabile di sistema $PRINDEX.

SVGN-060 Pressure program is not set.

Causa: Il nome del programma di pressione non è impostato correttamente.

Rimedio: Definire il nome corretto del programma nella schermata di configurazione delle operazioni manuali.

SVGN-061 Backup program is not set.

Causa: Il nome del programma di apertura parziale non è impostato correttamente.
Rimedio: Definire il nome corretto del programma nella schermata di configurazione delle operazioni manuali.

SVGN-062 Pressure data is not selected.

Causa: Sono stati premuti i tasti SHIFT e GUN, ma non è stata selezionata alcuna tabella di dati.
Rimedio: Selezionare una tabella di dati di pressione premendo il tasto di apertura parziale senza il tasto SHIFT.

SVGN-063 Pressure data is not set.

Causa: Il tasto GUN è stato premuto (per selezionare la pressione), ma non è stata abilitata alcuna tabella di parametri di pressione.
Rimedio: Abilitare la tabella di parametri di pressione per le operazioni manuali impostando l'elemento Manual a TRUE nella tabella Pressure Schedule.

SVGN-064 Manual Weld Verif. Enabled

Causa: La funzione di verifica della saldatura manuale è stata abilitata.
Rimedio: Nessuno.

SVGN-065 Manual Weld Verif. Disabled

Causa: La funzione di verifica della saldatura manuale è stata disabilitata.
Rimedio: Nessuno.

SVGN-066 Manual Weld Verif. Activated

Causa: La funzione di verifica della saldatura manuale è stata attivata.
Rimedio: Nessuno. Si tratta unicamente di una notifica, per informare l'operatore che il modo di funzionamento è questo e che i gruppi di assi potrebbero essere stati disabilitati automaticamente.

SVGN-067 Manual Weld Verif. De-Activated

Causa: La funzione di verifica della saldatura manuale è stata disattivata.
Rimedio: Nessuno. Si tratta unicamente di una notifica, per informare l'operatore che il modo di funzionamento è questo e che i gruppi di assi potrebbero essere stati abilitati automaticamente.

SVGN-068 Could not load program %s

Causa: Il caricamento del programma TP utilizzato per la misura dell'usura degli elettrodi non è stato possibile. Vedere il codice di causa per determinare il motivo di questo errore.
Rimedio: Riprendere l'esecuzione del programma o ritentare il caricamento. Se il caricamento avviene correttamente, la misurazione dell'usura degli elettrodi può continuare.

SVGN-069 Pressure position is near close limit.

Causa: La posizione della pinza durante la pressurizzazione (SPOT o PRESS_MOTN) si sta avvicinando al limite di chiusura della pinza: la distanza fra punta della pinza (posizione) e il limite di chiusura è minore di $SGSYSCFG.$CLSLMWRNTOL.
Rimedio: Verificare la posizione di masterizzazione ed i limiti di movimento dell'asse utilizzato per azionare la pinza di saldatura. Se questi valori non sono corretti, modificarli. Se questi valore sono corretti, installare elettrodi nuovi, oppure ridurre il valore contenuto nella variabile di sistema $SGSYSCFG.$CLSLMWRNTOL (mm) per non generare questo allarme fino a quando l'elettrodo mobile non si avvicina al limite di pinza chiusa. Per disabilitare questo allarme, impostare la variabile di sistema $SGSYSCFG.$CLSLMWRNTOL (mm) a 0.

SVGN-070 Gun Change is DISABLED.

Causa: La funzione di cambio pinza è disabilitata.
Rimedio: Abilitare il cambio della pinza motorizzata.

SVGN-071 Machine lock is ENABLE.

Causa: Quando viene eseguita l'istruzione di attacco pinza, è attivato il blocco macchina per gli assi del robot.
Rimedio: Disattivare il blocco macchina.

SVGN-072 Illegal assignment of gun axis.

Causa: L'assegnazione del numero di pinza non è corretto.
Rimedio: Verificare l'assegnazione del numero di pinza.

SVGN-073 Gun not detatched (AXISORDER).

Causa: La pinza non è stata staccata. Uno degli elementi della variabile $AXISORDER non è 0.
Rimedio: L'istruzione GUN ATTACH può essere eseguita solo quando non è attaccata alcuna pinza.

SVGN-074 Gun not detatched.

Causa: La pinza non è stata staccata. Il segnale di ingresso di pinza attaccata è OFF.
Rimedio: L'istruzione GUN ATTACH può essere eseguita solo quando non è attaccata alcuna pinza.

SVGN-075 Gun not attached.

Causa: La pinza non è stata attaccata, Il segnale di ingresso di pinza attaccata è ON.
Rimedio: L'istruzione GUN DETACH può essere eseguita solo quando è attaccata una pinza.

SVGN-076 Another process is executing.

Causa: Un altro programma sta eseguendo un'istruzione GUN ATTACH o GUN DETACH. Quando l'istruzione viene eseguita, la variabile $CHG_PHASE non contiene 0.
Rimedio: Attendere fino a quando il programma non termina l'esecuzione dell'istruzione GUN ATTACH/DETACH.

SVGN-077 Gun identify signal is OFF.

Causa: Il segnale di identificazione della pinza è OFF.
Rimedio: Verificare l'impostazione del segnale di identificazione della pinza.

SVGN-078 Gun set signal is OFF.

Causa: Il segnale di impostazione della pinza è OFF.
Rimedio: Verificare lo stato del segnale di impostazione della pinza.

SVGN-079 Gun change canceled.

Causa: Le istruzioni GUN ATTACH o GUN DETACH sono state interrotte durante l'esecuzione.
Rimedio: Eseguire un avvio freddo del sistema.

SVGN-080 Gun change timeout.

Causa: Le istruzioni GUN ATTACH o GUN DETACH non sono state completate entro il tempo massimo loro concesso.
Rimedio: Controllare l’impostazione e ritentare. Se questo allarme compare durante l’istruzione GUN DETACH, controllare se l’MCC dell’unità di cambio della pinza è guasto. Se è utilizzata la funzione di ripristino dinamico dopo una rottura, controllare le impostazioni di questa funzione.

SVGN-081 Gun mastering data is lost.

Causa: I dati di masterizzazione della pinza sono stati persi a causa di un allarme verificatosi durante la masterizzazione stessa.
Rimedio: Eseguire un avvio freddo del sistema. Rimasterizzare la pinza manualmente.

SVGN-082 Gun mastering is failed.

Causa: La masterizzazione della pinza non è riuscita a causa di una pausa durante la masterizzazione stessa.
Rimedio: Ritentare la masterizzazione.

SVGN-083 GUN ATTACH is failed (E%d)

Causa: L'esecuzione dell'istruzione GUN ATTACH non è riuscita. Fare riferimento al codice di causa.
Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SVGN-084 GUN DETACH is failed (E%d)

Causa: L'esecuzione dell'istruzione GUN DETACH non è riuscita. Fare riferimento al codice di causa.
Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SVGN-085 Robot not mastered(Gun axis).

Causa: La masterizzazione dell'asse della pinza motorizzata non è stata ancora eseguita. La variabile di sistema $master_done è impostata a FALSE.

Rimedio: Eseguire la masterizzazione dell'asse della pinza motorizzata.

SVGN-086 Robot not calibrated(Gun axis).

Causa: La calibrazione dell'asse della pinza motorizzata non è stata ancora eseguita. La variabile di sistema $cal_done è impostata a FALSE.

Rimedio: Calibrare l'asse della pinza motorizzata.

SVGN-087 Ref pos not set(Gun axis).

Causa: La posizione di riferimento per la masterizzazione rapida non è stata definita.

Rimedio: La masterizzazione rapida potrebbe essere impossibile. Eseguire la masterizzazione con dima o in posizione di zero gradi.

SVGN-088 Another gun is attached.

Causa: Il numero di pinza specificato dall'istruzione GUN DETACH è diverso da quello della pinza effettivamente attaccata.

Rimedio: Verificare il numero di pinza specificato con l'istruzione GUN DETACH.

SVGN-089 Calibrate motion is failed.

Causa: Durante il movimento di calibrazione, la condizione di rilevato non si è mai attivata.

Rimedio: Controllare la condizione di rilevamento nella schermata di impostazione della pinza motorizzata.

SVGN-090 PR[] index is not set.

Causa: L'indice del registro posizione per il movimento di calibrazione non è stato impostato.

Rimedio: Impostare l'indice del registro posizione utilizzato per il movimento di calibrazione nella schermata di configurazione del cambio pinza.

SVGN-091 Touch torque is not set.

Causa: La coppia di contatto per il movimento di calibrazione non è stata impostata.

Rimedio: Impostare la coppia di contatto utilizzata per il movimento di calibrazione nella schermata di configurazione del cambio pinza.

SVGN-092 Detect signal is not set.

Causa: Il segnale di rilevamento del contatto per il movimento di calibrazione non è stato impostato.

Rimedio: Impostare il segnale di rilevamento del contatto utilizzato per il movimento di calibrazione nella schermata di configurazione del cambio pinza.

SVGN-093 Gun does not stop.

Causa: Quando è eseguita l'istruzione Gun Zero Master[], l'asse della pinza motorizzata non si ferma.

Rimedio: Eseguire l'istruzione Gun Zero Master[] dopo che l'asse della pinza motorizzata si sarà fermato.

SVGN-094 GUN EXCHANGE failed (E%d)

Causa: Dopo l'esecuzione dell'istruzione Gun exchange[], la nuova pinza non può essere attivata.

Rimedio: Assicurarsi che ogni pinza motorizzata sia associata ad un valore valido nella variabile di sistema $AXISORDER.

SVGN-095 Gun type is not opposable.

Causa: La pinza motorizzata interessata deve essere del tipo opponibile.

Rimedio: Se possibile, impostare il tipo di pinza opponibile.

SVGN-096 Gun close is disabled.

Causa: Questa operazione non può essere eseguita mentre la chiusura della pinza è disabilitata.

Rimedio: Impostare il movimento della pinza nella schermata SoftPanel. Nota: La schermata SoftPanel può essere richiamata dal menu TEST CYCLE.

SVGN-097 Tip wear down misdetection.

Causa: Gli elettrodi non si sono toccati durante il primo passo della misurazione dell'usura, a causa dell'aumento della frizione nella pinza, oppure gli elettrodi si sono toccati, ma ora sono più lunghi degli elettrodi di riferimento di una quantità maggiore della tolleranza specificata alla voce Mis-Detect Toler.(mm).

Rimedio: Se gli elettrodi non sono completamente chiusi quando si verifica l'allarme, ripetere l'operazione fallita durante la misurazione dell'usura degli elettrodi stessi. Questo solitamente succede quando la frizione della pinza risulta essere aumentata rispetto a quando è stata effettuata l'ultima regolazione automatica. Ripetere la regolazione automatica della pinza e/o determinare la causa dell'aumento della frizione. Una volta completata l'operazione, installare nuovi elettrodi sulla pinza e rieseguire la procedura di configurazione dell'usura degli elettrodi. Se gli elettrodi erano chiusi quando si è presentato l'allarme, significa che sono più lunghi del consentito. Gli elettrodi misurati durante la configurazione dell'usura sono quelli di riferimento, I nuovi elettrodi possono essere più lunghi di quelli di riferimento di una quantità non superiore a quella definita alla voce Mis-Detect Toler.(mm) specificata nella schermata Tip Wear Detection (richiamata dal menu SETUP, Servo Gun). Aumentare il valore di tolleranza alla voce Mis-Detect Toler.(mm), oppure sostituire gli elettrodi con altri più corti. Se gli elettrodi sembrano essere della lunghezza corretta, eseguire di nuovo la procedura di configurazione dell'usura per stabilire le misure dei nuovi elettrodi di riferimento.

SVGN-098 Invalid inform signal(Gun).

Causa: L'uscita digitale assegnata alla notifica dell'eccessiva usura dell'elettrodo mobile non è valida.

Rimedio: Verificare l'impostazione corrente dell'uscita digitale, denominata Inform Signal for the Maximum Wear Check (gun), dal menu SETUP, Servo Gun, Tip Wear Detection. Cambiare il numero di uscita digitale a uno che sia configurato e non ancora utilizzato. Visualizzare l'elenco delle uscite digitale da menu I/O, Digital, per definire il punto DO da utilizzare.

SVGN-099 Invalid inform signal(Robot).

Causa: L'uscita digitale assegnata alla notifica dell'eccessiva usura dell'elettrodo fisso non è valida.

Rimedio: Verificare l'impostazione corrente dell'uscita digitale, denominata Inform Signal for the Maximum Wear Check (robot), dal menu SETUP, Servo Gun, Tip Wear Detection. Cambiare il numero di uscita digitale a uno che sia configurato e non ancora utilizzato. Visualizzare l'elenco delle uscite digitale da menu I/O, Digital, per definire il punto DO da utilizzare.

SVGN-100 Invalid register number.

Causa: Il numero identificativo del registro specificato non è entro i limiti consentiti..

Rimedio: Specificare un indice di registro compreso tra 1 ed il numero di registri definiti nel controllore.

SVGN-101 Invalid position reg number.

Causa: Il numero di registro posizione inserito non è compreso nei limiti consentiti..

Rimedio: Specificare un numero di registro posizione valido.

SVGN-102 Increased err. not set(Gun).

Causa: Il limite aumentato di errore per l'elettrodo mobile è impostato a 0.0mm.

Rimedio: Impostare il limite aumentato di errore ad un valore maggiore di 0.0mm se si desidera che venga monitorato. Questo elemento può essere impostato dal menu SETUP, Servo Gun, Tip Wear Detection.

SVGN-103 Increased err. not set(Robot).

Causa: Il limite aumentato di errore per l'elettrodo fisso è impostato a 0.0mm.

Rimedio: Impostare il limite aumentato di errore ad un valore maggiore di 0.0mm se si desidera che venga monitorato. Questo elemento può essere impostato dal menu SETUP, Servo Gun, Tip Wear Detection.

SVGN-104 Excessive load detected.

Causa: Durante la configurazione o l'aggiornamento dei parametri di usura degli elettrodi, è stato rilevato un carico eccessivo. La posizione di zero della pinza potrebbe essere errata.

Rimedio: Rimuovere gli oggetti estranei eventualmente presenti tra gli elettrodi e/o rimasterizzare la pinza. Rieseguire le operazioni di configurazione o aggiornamento dei parametri di usura. Se l'allarme persiste, significa che la frizione della pinza è aumentata dall'ultima esecuzione della regolazione automatica. Ripetere la regolazione automatica della pinza e/o determinare la causa dell'aumento della frizione sulla pinza.

SVGN-105 Failed to reset Pulsecoder.

Causa: L'allarme presentatosi sull'encoder non è stato eliminato.

Rimedio: Eliminare l'allarme sull'encoder.

SVGN-106 Tip wear uninitialized.

Causa: Il parametro di compensazione dell'usura degli elettrodi non è inizializzato.

Rimedio: Eseguire la procedura di configurazione dell'usura degli elettrodi. Consultare il manuale relativo all'utilizzo della pinza motorizzata per avere altre informazioni circa questa procedura.

SVGN-107 Tip wear no load threshold.

Causa: La soglia di carico, utilizzata per rilevare il contatto con la dima per il secondo passo della misurazione dell'usura, non è stata impostata.

Rimedio: Eseguire la procedura di configurazione dell'usura degli elettrodi. Consultare il manuale relativo all'utilizzo della pinza motorizzata per avere altre informazioni circa questa procedura.

SVGN-108 Tip wear no standard pulse.

Causa: La posizione di riferimento zero, utilizzata per la misurazione dell'usura degli elettrodi, non è stata impostata.

Rimedio: Eseguire la procedura di configurazione dell'usura degli elettrodi. Consultare il manuale relativo all'utilizzo della pinza motorizzata per avere altre informazioni circa questa procedura.

SVGN-109 Tip wear no standard opening.

Causa: La posizione di riferimento di pinza aperta, utilizzata per il secondo passo della procedura di misurazione dell'usura degli elettrodi, non è stata impostata.

Rimedio: Eseguire la procedura di configurazione dell'usura degli elettrodi. Consultare il manuale relativo all'utilizzo della pinza motorizzata per avere altre informazioni circa questa procedura.

SVGN-110 Tip wear no detect DI index.

Causa: Il tipo di rilevamento dell'usura degli elettrodi è impostato a DI (ingresso digitale), ma non è stato specificato alcun indice per il segnale da utilizzare.

Rimedio: Confermare che il tipo di rilevamento desiderato sia quello di ingresso digitale (quello standard predefinito è, invece, il carico - LOAD). Se così è, assegnare un segnale DI disponibile al sensore di rilevamento dell'usura degli elettrodi e specificarne l'indice alla voce Detect Signal nella schermata Tip Wear Detection.

SVGN-111 Failed to touch fixture.

Causa: L'elettrodo mobile ha raggiunto la posizione di masterizzazione senza aver rilevato la presenza della dima, durante il secondo passo della procedura di misurazione dell'usura degli elettrodi.

Rimedio: Verificare che la posizione di zero sia corretta e che sia presente una dima rigida tra gli elettrodi durante il secondo passo della procedura di misura.

SVGN-112 Incomplete Servo tuning.

Causa: Ha avuto inizio la procedura di misurazione dell'usura degli elettrodi, o quella di calibrazione dello spessore del pezzo, ma la regolazione del servo non è completa.

Rimedio: Completare la regolazione automatica del sistema servo. Selezionare l'elemento Auto Tune dal menu UTILITIES, Gun Setup. Il programma di regolazione automatica può essere eseguito dopo il completamento dei passi precedenti della procedura.

SVGN-113 Gun must be open.

Causa: La configurazione o il programma di aggiornamento dell'usura degli elettrodi hanno avuto inizio quando la pinza era chiusa.

Rimedio: Aprire gli elettrodi e rieseguire il programma di misura dell'usura degli elettrodi. Se il problema persiste, masterizzare la pinza e rieseguire il programma di misura dell'usura degli elettrodi.

SVGN-114 Tip wear misdetection.(FIX).

Causa: L'elettrodo mobile non ha toccato la dima durante il secondo passo della procedura di misurazione dell'usura a causa di un aumento riscontrato nella frizione della pinza, oppure del fatto che la posizione della dima o quella di masterizzazione del robot è cambiata da quando la procedura è iniziata.

Rimedio: Se l'elettrodo mobile non sta premendo contro la dima quando questo allarme si presenta, significa che il carico di contatto (forza di pressione) è stato raggiunto senza che la dima sia stata effettivamente toccata. Questo succede di solito quando la frizione della pinza risulta essere aumentata da quando è stato eseguito il programma di configurazione dell'usura degli elettrodi. Aumentare il valore impostato per il parametro Margin of Load nella schermata Tip Wear Detection per eliminare gli effetti dell'aumento di frizione sulla pinza. Questa operazione può influire sulla misurazione dell'usura degli elettrodi, quindi la procedura di configurazione dell'usura deve essere rieseguita. Ripetere la regolazione automatica della pinza e/o determinare la causa dell'aumento della frizione sulla pinza. Se l'elettrodo mobile sta premendo sulla la dima quando questo allarme si presenta, significa che la posizione della dima si è spostata rispetto a quella di masterizzazione del robot, oppure che i dati di masterizzazione del robot sono cambiati o che le posizioni nel programma TW_MV2PT.TP sono cambiate. Rieseguire la procedura di configurazione dell'usura degli elettrodi.

SVGN-115 MP detection failed.

Causa: Il rilevamento della fase magnetica non è riuscito.

Rimedio: Ritentare l'operazione. Assicurarsi che vi sia una separazione (almeno qualche millimetro) tra l'elettrodo mobile/fisso ed il meccanismo di trasmissione/arresto meccanico all'apertura.

SVGN-116 MP detection unavailable.

Causa: Con il tipo di movimento di calibrazione corrente, il rilevamento della fase magnetica non è disponibile.

Rimedio: Cambiare il tipo di movimento di calibrazione (a 7 o 8) nella schermata Gun Change.

SVGN-117 Ref pos auto-setup failed.

Causa: Il movimento di chiusura della pinza, per impostare la posizione di riferimento, non è riuscito.

Rimedio: Verificare che il parametro Touch torque(%) nel menu SETUP, Servo Gun, sia impostato correttamente.

SVGN-118 Max wear exceeeded (Gun Tip).

Causa: L'usura dell'elettrodo mobile ha superato il limite massimo specificato.

Rimedio: Sostituire l'elettrodo mobile oppure rieseguire la configurazione dell'usura degli elettrodi.

SVGN-119 Max wear exceeded (Rbt Tip).

Causa: L'usura dell'elettrodo fisso ha superato il limite massimo specificato.

Rimedio: Sostituire l'elettrodo fisso oppure rieseguire la configurazione dell'usura degli elettrodi.

SVGN-120 Skipped max gun torque update: Gun%d.

Causa: La coppia massima della pinza non è stata aggiornata a causa di un parametro non valido.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa per identificare il motivo della non riuscita dell'aggiornamento. Correggere il problema come descritto per l'allarme indicato nel codice di causa.

SVGN-122 Pressure is not invertible.

Causa: La pressione specificata non può essere utilizzata perché non giace sulla curva di calibrazione (secondo ordine).

Rimedio: Cambiare il metodo di calibrazione a quello di segmento multi-lineare, se possibile. Fare questo impostando la variabile di sistema $sgsyscfg.$cal_model = 12 e la $sgsyscfg.$frc2spd_cnv = 3, poi ripetere la calibrazione della pressione. In alternativa, ripetere la calibrazione della pressione o ridurre il valore di pressione massima.

SVGN-123 Over-torque protection disabled.

Causa: La protezione contro il superamento della coppia è stata disabilitata.

Rimedio: Questo avviso notifica all'operatore che la protezione contro il superamento della coppia massima è disabilitata. Se lo si desidera, abilitare la protezione contro il superamento della coppia massima.

SVGN-124 Max gun torque must be > floor.

Causa: Il parametro Max Gun Torque per la OverTorque Protection ha un valore minore di quello indicato alla voce Standard OverTorque Value. Il parametro Max Gun Torque è la coppia richiesta per raggiungere la massima pressione della pinza (in funzione dei dati di calibrazione della pressione). Il parametro Standard OverTorque Value rappresenta la coppia più bassa alla quale può essere rilevata una condizione anomala a causa della frizione della pinza.

Rimedio: Per eliminare questo allarme, il parametro Max Gun Torque deve essere aumentato, oppure il parametro Standard OverTorque Value deve essere diminuito. Se la protezione contro il superamento della coppia massima è ancora abilitata, potrebbe non essere necessaria alcuna azione. Fare riferimento al Parameter Summary nella schermata OverTorque Protection per stabilire se i valori sono accettabili. Il parametro Max Gun Torque può essere aumentato incrementando il parametro Max Pressure nel menu SETUP, Servo Gun, General Setup. Se la protezione contro il superamento della coppia massima è disabilitata, assicurarsi di abilitarla dopo questa azione. Se la calibrazione della pressione non è completa oppure i dati non sono recenti, rieseguire la calibrazione della pressione.

SVGN-125 Max gun torque must be < ceil.

Causa: Il parametro Max Gun Torque per la protezione contro il superamento della coppia massima è impostato ad un valore più alto rispetto a quello sopportabile dal servo motore.

Rimedio: Assicurarsi che la calibrazione della pressione della pinza sia stata completata e che i dati siano stati specificati correttamente. Rieseguire la calibrazione della pressione, se possibile. Diminuire il parametro Max Gun Torque decrementando la pressione massima della pinza dal menu SETUP, Servo Gun, General Setup.

SVGN-126 Servo parameters exceed max gun torque.

Causa: La protezione contro il superamento della coppia massima è abilitata, ma uno o più parametri che limitano la copia eccedono quella massima della pinza.

Rimedio: Disabilitare e riabilitare la protezione contro il superamento della coppia massima per poter riscrivere i servo parametri. In alternativa, disabilitare la protezione contro il superamento della coppia massima oppure abilitare il blocco macchina sul gruppo della pinza motorizzata per disabilitare questo allarme.

SVGN-127 DSP max gun torque update timeout.

Causa: Si è verificato un timeout sull'attesa di risposta relativa ai nuovi parametri per la protezione contro il superamento della coppia massima.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore oppure disabilitare la protezione contro il superamento della coppia massima. Specificare i parametri di nuovo.

SVGN-128 Invalid thickness value specified.

Causa: Alla Macro THK_VAL è stato passato un parametro di tipo stringa o un valore inferiore a 0.0.

Rimedio: Specificare un parametro con valore maggiore o uguale a 0.0 come spessore da passare alla Macro.

SVGN-129 Invalid thickness tolerance specified.

Causa: Alla Macro THK_TOL è stato passato un parametro di tipo stringa o un valore inferiore a 0.0.

Rimedio: Specificare un parametro con valore maggiore o uguale a 0.0 come tolleranza sullo spessore da passare alla Macro.

SVGN-130 Invalid thickness severity specified.

Causa: Alla Macro THK_SEV è stato passato un parametro di tipo stringa o un valore diverso da 1 o 2.

Rimedio: Specificare un valore corretto (1 o 2) da passare alla Macro THK_SEV.

SVGN-131 Invalid gun index specified.

Causa: Ad una Macro THK_xxx è stato passato un parametro di tipo stringa o un valore diverso da 1, 2 o 3 come indice della pinza.

Rimedio: Questo parametro è opzionale, ma, se viene specificato, deve essere impostato come segue:
1: Solo Pinza A 2: Solo Pinza B (caso doppia pinza) 3: Pinze A e B (caso doppia pinza),

SVGN-133 Encoder scale is NULL.

Causa: Un valore di scala dell'encoder è 0.0.

Rimedio: Impostare il valore del rapporto di riduzione nel menu MAINTENANCE da Controlled Start.

SVGN-134 Thickness Check Calibration Incomplete.

Causa: La calibrazione del controllo di spessore non è mai stata effettuata oppure non è stata completata con successo.

Rimedio: Visualizzare la schermata UTILITIES, Gun Setup, e rieseguire la calibrazione del controllo di spessore.

SVGN-135 Thickness check cal err: bad torque

Causa: Un punto di calibrazione del controllo di spessore ha un valore di coppia che non è superiore a 0.0 o che non è in ordine crescente.

Rimedio: Rieseguire la calibrazione del controllo di spessore (Thickness Check Calibration) dal menu UTILITIES, Gun Setup.

SVGN-136 Thickness check cal err: bad deflection

Causa: Un punto di calibrazione del controllo di spessore ha un valore di deflessione che non è superiore a 0.0 o che non è in ordine crescente.

Rimedio: Rieseguire la calibrazione del controllo di spessore (Thickness Check Calibration) dal menu UTILITIES, Gun Setup. Se l'errore persiste, rimasterizzare e rieseguire la calibrazione del controllo di spessore.

SVGN-137 Invalid Number of Thickness Cal pts.

Causa: Il numero di punti di calibrazione del controllo di spessore è inferiore a 2 o superiore a 4.

Rimedio: Visualizzare la schermata delle variabili di sistema e immettere un valore di 2, 3 o 4 nella variabile $sgthkset#.$num_cal_pts, dove # rappresenta il numero di pinza.

SVGN-138 Invalid tipwear ratio.

Causa: Il rapporto di usura degli elettrodi per una misura di usura in uno dei passi della procedura non è valido (inferiore a 0.0 o superiore a 1.0).

Rimedio: Impostare il rapporto di usura nel programma macro di misura dell'usura degli elettrodi con un valore compreso fra 0 e 1. Il programma macro WR_UPDAT si usa per eseguire la misura dell'usura degli elettrodi con il metodo 1-passo. Impostare il rapporto di usura definito come parametro in una istruzione CALL del programma TWKCALC2. Leggere i commenti del programma per identificare il parametro da modificare: CALL TWKCALC2(wear-ratio,AR[2]).

SVGN-139 Could not read tip stick detect input.

Causa: Il segnale di ingresso di rilevamento della saldatura degli elettrodi non può essere letto a causa di un errore I/O.

Rimedio: Verificare la configurazione e l'assegnazione dei segnali I/O, nonché lo stato dell'interfaccia I/O.

SVGN-140 Uninitialized start distance number.

Causa: La distanza di partenza specificata non è valida.

Rimedio: Specificare una distanza di partenza maggiore o uguale a a 1 e minore o uguale al valore della variabile di sistema $sgsyscfg.$dst_elm.

SVGN-141 Uninitialized end distance number.

Causa: La distanza di fine specificata non è valida.

Rimedio: Specificare una distanza di fine maggiore o uguale a 1 e minore o uguale al valore della variabile di sistema $sgsyscfg.$dst_elm.

SVGN-142 Illegal decel option.

Causa: L'impostazione opzionale del rapporto di decelerazione non è compatibile con la specifica della calibrazione di velocità.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $sgsyscfg.$frc2spd_cnv a 3 oppure contattare FANUC. Nota: Il valore 3 rappresenta l'impostazione standard predefinita per questa variabile, quindi una calibrazione di velocità assoluta rappresenta un'impostazione non standard.

SVGN-143 Stoperlim:%.1fmm < PushDepth:%.1fmm.

Causa: L'operazione di masterizzazione automatica è in esecuzione e l'errore di posizione causato dalla profondità della spinta eccede il valore limite. Potrebbe apparire l'allarme di errore di stop eccessivo.

Rimedio: Aumentare il valore della variabile di sistema $SGGUN#.$SETUP.$STOPERLIM oppure diminuire la profondità della spinta.

SVGN-144 Min press speed < 1mm/sec.

Causa: La velocità minima deve essere superiore a 1mm/sec.

Rimedio: Rieseguire la calibrazione della forza per aggiornare automaticamente la variabile di sistema $sggun#.$setup.$prs_spd_min e/o impostarla manualmente ad un valore valido.

SVGN-146 Joint velocity limit too low.

Causa: Il limite di velocità Joint deve esser superiore a zero, per la specifica della velocità durante la calibrazione della pressione.

Rimedio: Modificare il limite di velocità Joint tramite uno dei seguenti metodi:

1. Specificare il rapporto di riduzione dal menu MAINTENANCE in Controlled Start per l'asse Servo Gun.
2. Immettere direttamente il valore di massima velocità Joint nella schermata dei parametri per l'asse nel menu Servo Gun Setup, da Controlled Start.

SVGN-147 Sync/speed min distance =%s.

Causa: La minima distanza di apertura della pinza richiesta per raggiungere la velocità di contatto, specificata per questa tabella di pressione, è maggiore di quella di apertura indicata nella tabella Start Distance utilizzata nell'istruzione SPOT o Press_Motion. La velocità di contatto corretta potrebbe non essere stata raggiunta durante l'esecuzione di questa istruzione.

Rimedio: Aumentare le distanze di partenza assegnate alla tabella Distance utilizzata al momento in cui si è verificato questo allarme. Richiamare la tabella dei dati di distanza ed aumentare le distanze del robot e/o della pinza.

SVGN-148 Can't identify routine name.

Causa: Il nome della routine corrispondente all'istruzione isolata non può essere identificato. Fare riferimento al codice della causa dell'errore.

Rimedio: Fare riferimento alle istruzioni fornite per il codice di causa.

SVGN-149 CP enable is required.

Causa: La funzione Constant Path non è abilitata, ma sono stati attivati il movimento sincronizzato alla posizione di pressione e/o la funzione Linear Distance.

Rimedio: Abilitare la funzione Constant Path, impostando la variabile di sistema $cpcfg.$cp_enable a TRUE, oppure contattare FANUC.

SVGN-150 Synchronization enable is required.

Causa: La funzione Linear Distance è abilitata, ma il movimento sincronizzato alla posizione di pressione non è abilitato.

Rimedio: Abilitare il movimento sincronizzato alla posizione di pressione, impostando la variabile di sistema $sgsyscfg.$sync_mv2prs, oppure disabilitare la funzione Linear Distance, impostando la variabile di sistema $sgsyscfg.$lin_dst_enb a FALSE.

SVGN-151 Cannot add file to backup/restore list.

Causa: I file di sistema per la funzione ServoGun non sono stati inseriti nella lista dei file da salvare o ricaricare in fase di Backup/Restore.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SVGN-152 Invalid increase signal(Gun).

Causa: L'uscita digitale assegnata per segnalare l'errore aumentato sull'elettrodo mobile non è valida.

Rimedio: Verificare il valore corrente della variabile di sistema $sggun#.$setup.$tipincioidx. Modificare il valore ad un numero che indichi un'uscita digitale configurata e non utilizzata. Visualizzare l'elenco delle uscite digitale da menu I/O, Digital, per definire il punto DO da utilizzare.

SVGN-153 Invalid increase signal(Robot).

Causa: L'uscita digitale assegnata per segnalare l'errore aumentato sull'elettrodo fisso non è valida.

Rimedio: Verificare il valore corrente della variabile di sistema $sggun#.$setup.$rbtincioidx . Modificare il valore ad un numero che indichi un'uscita digitale configurata e non utilizzata. Visualizzare l'elenco delle uscite digitale da menu I/O, Digital, per definire il punto DO da utilizzare.

SVGN-158 PAUSE.G Thk%s,Push(Exp%s,Aval%s,Max%s)mm.

Causa: Questo allarme fornisce informazioni utili per identificare la causa originaria dell'errore di pressione insufficiente.
Il significato dei parametri è il seguente:
Thk: Spessore previsto (valore specificato nella tabella della pressione)
Push.Exp: Profondità di spinta prevista (maggiore della profondità di spinta nella tabella della pressione)
Push.Aval: Profondità di spinta disponibile (spessore + limite della corsa di chiusura corrente)
Push.Max: Massima profondità di spinta (spessore + limite della corsa di chiusura standard)

Rimedio: Se lo spessore e/o la profondità di spinta non sono corretti, modificarli.
Se il limite della corsa è troppo piccolo, installare elettrodi nuovi.

SVGN-159 PAUSE.G Pressure margin conversion error.

Causa: La conversione del margine di pressione per il processo di contatto non è riuscita.
Vedere il codice di causa per determinare il motivo di questo errore.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

SVGN-160 Invalid calibration point: bad torque.

Causa: Un punto di calibrazione della pressione ha un valore di coppia che non è maggiore di 0.0 o che non è in ordine crescente.

Rimedio: Effettuare la calibrazione della pressione nuovamente. Assicurarsi che sia la coppia, sia la pressione aumentino ad ogni punto di calibrazione successivo.

SVGN-161 Invalid calibration point: bad speed.

Causa: Un valore di velocità nella tabella di calibrazione della pressione è minore della velocità minima o maggiore di quella massima.

Rimedio: Effettuare la calibrazione della pressione nuovamente. Assicurarsi che la velocità per ogni punto della tabella di calibrazione della pressione sia compreso nel campo operativo della pinza.

SVGN-162 Invalid calibration point: bad pressure.

Causa: Un punto di calibrazione della pressione ha un valore di pressione (forza) che non è superiore a 0.0 o che non è in ordine crescente.

Rimedio: Effettuare la calibrazione della pressione nuovamente. Assicurarsi che sia la coppia, sia la pressione aumentino ad ogni punto di calibrazione successivo.

SVGN-163 Invalid calibration model setting.

Causa: L'impostazione del modello di calibrazione ($sgsyscfg.$cal_model) non è supportata. Sono supportati i seguenti tipi di impostazioni: 3: Modello di pressione e velocità a segmento lineare singolo 12: Modello di pressione e velocità a segmento lineare multiplo per calibrazione di pressione riferita al pezzo.

Rimedio: Modificare l'impostazione in una di quelle descritte sopra e rieseguire la calibrazione, se necessario.

SVGN-164 Invalid pressure/speed convert setting.

Causa: La specifica della conversione da pressione a velocità ($sgsyscfg.$frc2spd_cnv) non è supportata. Sono supportati i seguenti tipi di combinazioni di impostazioni: $sgsyscfg.$cal_model = 3 e $sgsyscfg.$frc2spd_cnv = 0: Segmento lineare singolo, JNT%. $sgsyscfg.$cal_model = 3 e $sgsyscfg.$frc2spd_cnv = 3, Segmento lineare singolo, convertito in mm/sec in fase di saldatura. $sgsyscfg.$cal_model = 12 e $sgsyscfg.$frc2spd_cnv = 3, Segmenti lineari multipli, convertito in mm/sec in fase di saldatura.

Rimedio: Modificare l'impostazione in una di quelle descritte sopra e rieseguire la calibrazione, se necessario. Nota: Per la variabile di sistema $sgsyscfg.$frc2spd_cnv il valore standard predefinito è 3.

SVGN-165 Gun opened < equalizer trigger distance.

Causa: La distanza di apertura per l'attivazione dell'equalizzazione della pressione non è stata raggiunta prima dell'inizio del movimento verso la posizione di pressione, per la saldatura successiva. Lo stato dell'attivazione dell'equalizzazione per la prossima saldatura potrebbe essere stato ritardato, in questo caso.

Rimedio: Aumentare la distanza di partenza e/o di fine nella schermata di impostazione delle distanze, oppure diminuire la distanza di apertura per l'attivazione della pressione di equalizzazione dopo la saldatura.

SVGN-166 Invalid equalizer trigger type.

Causa: Il tipo di attivazione specificato per la pressione di equalizzazione non è supportato.

Rimedio: Selezionare un tipo di attivazione valido nel menu SETUP, Spot Equipment.

SVGN-167 Invalid equalizer trigger event.

Causa: L'evento attivazione specificato per la pressione di equalizzazione non è stato definito.

Rimedio: Selezionare un evento di attivazione dal menu SETUP, Spot Equipment.

SVGN-168 Push depth %s[mm] exceeds strokelimit

Causa: La profondità di spinta specificata nella tabella della pressione, oppure il minimo valore di profondità di spinta, superano il limite della corsa. La velocità di contatto potrebbe essere leggermente inferiore a quella specificata, a causa di questo allarme.

Rimedio: Aggiornare uno o più parametri tra quelli utilizzati per specificare la profondità della spinta: $sgsch#[].$push_depth e $sggun.$setup.$push_margin. Se questi parametri non possono essere ridotti, aumentare il limite della corsa, se possibile. Si tratta solo di un messaggio di avviso.

SVGN-169 PushDepth%s[mm]clampd, speed affected

Causa: La profondità minima di spinta (distanza calcolata internamente) richiesta per decelerare dalla velocità di contatto, eccede la profondità di spinta massima: Il valore di massima profondità di spinta (specificato nel messaggio di allarme) è stato limitato al valore massimo possibile di profondità di spinta.

Rimedio: Diminuire il valore contenuto nella variabile di sistema $sggun#.$setup.$push_margin, oppure aumentare il limite di corsa di chiusura. Sebbene questo allarme abbia un grado di gravità Avviso, questa condizione deve essere corretta, dato che la profondità di spinta minima è stata limitata ad un valore basso a sufficienza da influire sulla velocità di contatto o sulla sua costanza. Nota 1: L'errore SVGN-169 indica fondamentalmente che il valore limite della corsa di chiusura non è valido, dato che la profondità di spinta minima è tipicamente inferiore a 5mm. Lo spessore del pezzo viene automaticamente aggiunto al valore di profondità della spinta, mentre è attivo il modo di prova a vuoto, per compensare la mancanza del pezzo stesso.

SVGN-170 Incompatible PRESS_MOTN format.

Causa: Il formato dell'istruzione PRESS_MOTN[SD=,P=,SEL=(,)] non può essere utilizzato quando la variabile di sistema $SGSYSDG.$UGA_IDX4GB è impostata a FALSE. Per questa istruzione, la Pinza A deve utilizzare la Pinza B.

Rimedio: Se si desidera utilizzare l'istruzione nel formato PRESS_MOTN[SD=,P=,SEL=(,)], impostare la variabile di sistema $SGSYSDG.$UGA_IDX4GB a TRUE. Se non si desidera utilizzare l'istruzione nel formato PRESS_MOTN[SD=,P=,SEL=(,)], modificarla nel formato PRESS_MOTN[SD=(,),P=(,)] (il valore contenuto nella variabile di sistema $SGSYSDG.$UGA_IDX4GB è ignorato per il formato PRESS_MOTN[SD=(,),P=(,)]).

SVGN-171 Requested torque > max gun torque.

Causa: Il programma ha eseguito un'istruzione Gun Pressure[]kgf o Gun Pressure Level, e la coppia richiesta è maggiore della coppia sopportabile dalla pinza.

Rimedio: Eseguire la regolazione automatica oppure disabilitare la protezione dal superamento della coppia.

SVGN-172 Can not move gun during interrupt

Causa: Un'istruzione SPOT[] o PRESS_MOTN[] è stata eseguita durante l'esecuzione di una routine a interrupt (Es. TB, TA, DB, program monitor, ecc).

Rimedio: Modificare il momento di attivazione della routine a interrupt. Oppure, attendere il completamento dell'esecuzione della routine di interrupt prima di eseguire l'istruzione di comando della saldatura.

SVGN-173 Timeout G%d A%d %x %d

Causa: Si è verificata una situazione di timeout all'inizio di un'operazione di attacco o stacco della pinza.
Possibili cause dell'allarme sono:
1. Altri allarmi possono essersi presentati all'inizio dell'operazione di attacco o stacco della pinza
2. La pinza motorizzata non è collegata correttamente. Ad esempio, potrebbero esserci un cavo dell'encoder scollegato o un guasto del servo amplificatore.

Rimedio: Per prima cosa controllare se altri eventuali allarmi si sono verificati contemporaneamente e rimuoverne le cause.
Esempio di allarme:
SRVO-058 FSSB %d init error (%d)
Se questo problema persiste controllare le connessioni dei cavi della pinza motorizzata.

SVGN-174 SPCALL error fcod:%x, stat:%x

Causa: Si è presentato un allarme interno.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

SVGN-175 Position not recorded

Causa: Era richiesta un'operazione di GunTouchup (F3) o AutoTouchup (F4), ma non si è verificato alcun contatto. Questo allarme indica solo che si è verificato un problema con il contatto, la cui causa è descritta dall'allarme SVGN-176. Nota: Nota: l'errore SVGN-175 non viene generato durante il contatto da programma.

Rimedio: Fare riferimento alla spiegazione fornita per l'allarme SVGN-176. NOTA: l'errore SVGN-175 è un allarme opzionale (abilitato in standard).
Per disabilitare l'allarme SVGN-175, impostare la variabile di sistema $SGSYSTCH.$PTNOTRECALM a FALSE.

SVGN-176 %s

Causa: Fare riferimento al testo del messaggio.

Rimedio: Fare riferimento al rimedio per l'errore descritto nel messaggio.

SVGN-177 Thk%smm,CloseLim%smm,StdLim%smm

Causa: Questo errore informa l'operatore che la pressione è insufficiente.

Rimedio: Una pressione insufficiente può essere causata dallo spessore non corretto del pezzo o dal limite della corsa di chiusura della pinza. Se lo spessore del pezzo e/o il limite della corsa di chiusura della pinza non sono corretti, l'elettrodo mobile non può esercitare la pressione stabilita. Con Thk è rappresentato il valore specificato nella tabella della pressione. Verificare se il valore di spessore nella tabella della pressione è coerente con quello effettivo del pezzo. Il valore CloseLim esprime il limite di corsa di chiusura corrente della pinza, mentre il valore StdLim indica il limite di corsa di chiusura della pinza nel caso di elettrodi non usurati. Se il valore CloseLim è troppo più piccolo di StdLim, sostituire l'elettrodo mobile ed eseguire il programma di aggiornamento dell'usura degli elettrodi. Se il valore StdLim è già troppo piccolo, impostare il limite corretto standard di corsa di chiusura della pinza nel menu SETUP, Servo Gun.

SVGN-178 Open/CloseLim=%s

Causa: Questo messaggio informa l'operatore del raggiungimento del limite di corsa standard.

Rimedio: Il limite di corsa della pinza è compensato dall'usura degli elettrodi. Il valore standard è il limite di corsa calcolato quando vengono eseguiti i programmi TW_SETUP o WR_SETUP. Quando il valore del limite standard di corsa della pinza è troppo piccolo, si può avere una pressione insufficiente. Se il valore del limite standard di corsa della pinza è inferiore al valore originale, correggerlo nel menu SETUP, Servo Gun.

SVGN-179 More than two groups

Causa: Il programma, che controlla più di due gruppi di assi, ha tentato un'operazione con la pinza motorizzata.

Rimedio: L'opzione ServoGun supporta un massimo di 2 gruppi di assi, a causa della complessa sincronizzazione che deve garantire. Utilizzare un programma che controlli meno di 3 gruppi di assi oppure rimuovere le istruzioni che agiscono sulla pinza motorizzata (SPOT o PRESS_MOTN).

SVGN-180 Pressure persist is canceled

Causa: Il mantenimento della pressione è interrotto dall'intervento di un segnale di Hold.

Rimedio: Non è possibile mantenere la pressione dopo l'interruzione di un programma. Il mantenimento della pressione viene anch'esso interrotto. Questo è un messaggio di avviso per l'operatore. Verificare lo stato delle operazioni dal pannello di controllo se la saldatura è in corso.

SVGN-181 Nominal thickness:%s MinAllowable:%s

Causa: Lo spessore misurato del pezzo è inferiore al limite di spessore minimo (mm). Il pezzo potrebbe essere fuori tolleranza. NOTA: Questo messaggio visualizza lo spessore nominale (previsto da programma) ed il suo limite inferiore.

Rimedio: Fare riferimento alla spiegazione fornita per l'allarme SVGN-040.

SVGN-182 Nominal thickness:%s MaxAllowable:%s

Causa: Lo spessore misurato del pezzo è superiore al limite di spessore massimo (mm). Il pezzo potrebbe essere fuori tolleranza. NOTA: Questo messaggio visualizza lo spessore nominale (previsto da programma) ed il suo limite superiore.

Rimedio: Fare riferimento alla spiegazione fornita per l'allarme SVGN-040.

SVGN-183 %s,%s,%s,%s

Causa: La funzione Gun touchup ha modificato la posizione del punto di saldatura.
Questo messaggio ha solo uno scopo informativo.
Nota: L'errore SVGN-183 non viene generato durante il contatto da programma.

Rimedio: I quattro parametri che accompagnano l'allarme SVGN-183 (p1/p2/p3/p4) forniscono i dettagli relativi al punto modificato.
P3: Il valore corretto è la differenza tra la nuova posizione registrata e quella preesistente.
Nota: La direzione di chiusura del robot è a polarità positiva, quindi, se la nuova posizione è spostata nella direzione dell'apertura (rispetto alla posizione preesistente), il valore di correzione sarà negativo.
P4: Lo spessore è quello misurato durante il controllo dello spessore del pezzo.
Nota: Se il controllo di spessore è disabilitato, viene visualizzato il valore di spessore nominale presente nella tabella di parametri per la pressione.

SVGN-184 Point touchup cancelled.

Causa: Il contatto da punto di saldatura è stato interrotto, perché è stato rilasciato il tasto SHIFT ed è stata selezionata una schermata diversa da quella di programmazione (EDIT).

Rimedio: Rieseguire il contatto da punto di saldatura e non commutare la visualizzazione su un altro menu.

SVGN-185 Gun monitor buffer overflow

Causa: I dati registrati durante il processo di ricerca hanno superato la capacità di memorizzazione del buffer. Nota: L'allarme SVGN-185 si presenta solo durante la fase di rimozione della pressione (un processo che non è più utilizzato).

Rimedio: Ridurre il tempo di rimozione della pressione aumentando la velocità ($SGGUN#.$TEACH.$LWDT_CLOSPD) oppure aumentando il tempo di osservazione ($SGGUN#.$TEACH.$LWDT_OBSLEN).

SVGN-186 Wdn:%smm->%smm

Causa: Questo allarme visualizza le informazioni relative all'errore aumentato dell'elettrodo. Il valore a sinistra indica l'ultima usura. Il valore a destra indica il valore di usura attuale. Siccome l'usura misurata non è corretta, l'allarme viene generato. La differenza tra i due valori diventa l'ammontare dell'errore aumentato.

Rimedio: Fare riferimento al rimedio descritto per gli allarmi SVGN-32 e/o SVGN-33. Nota: Se il valore di usura misurato è vicino a 0, si può eseguire il programma di aggiornamento dell'usura degli elettrodi senza doverli sostituire.

SVGN-187 Do gun zero mastering with new tip

Causa: La configurazione dell'usura degli elettrodi è stata eseguita senza che, prima, sia stata effettuata la masterizzazione.
Possibili cause dell'allarme sono:
1. La configurazione dell'usura degli elettrodi può essere stata eseguita con un elettrodo usurato.
2. La configurazione dell'usura degli elettrodi può essere stata eseguita di nuovo dopo l’aggiornamento dell’usura degli elettrodi.

Rimedio: Controllare se il nuovo elettrodo è usurato, quindi masterizzare a 0 la pinza o resettare l’entità dell’usura.
Poi eseguire la configurazione dell’usura degli elettrodi.

SVGN-188 Restart info incomplete:%d/%d/%d

Causa: Si è presentato un allarme interno. Le informazioni per la ripresa dell'esecuzione non sono complete.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

SVGN-189 Tipwear overstroke protection is off

Causa: L'usura degli elettrodi è stata configurata, ma si è presentato un allarme BZAL ed il riferimento di zero per l'usura non è più valido. Il parametro Pls() deve essere aggiornato dopo l'apparizione dell'allarme BZAL per mantenere il corretto limite di corsa (la protezione contro il superamento della coppia viene disabilitata dopo l'allarme BZAL per evitare valori di limite di corsa non validi).

Rimedio: Richiamare la schermata di masterizzazione della pinza ed eseguire la masterizzazione stessa o la calibrazione. Entrambe le azioni aggiornano il parametro Pls() ed abilitano la protezione contro il superamento della coppia.

SVGN-190 Backup before search clamped:%smm

Causa: La distanza di apertura (inizio della ricerca) per il rilevamento del pannello superiore ha ecceduto il limite di corsa della pinza, per cui la distanza di apertura è stata limitata a quella di apertura della pinza.
Nota: La distanza di apertura della pinza per la ricerca del pannello superiore dipende dal tipo di contatto:
Nel caso di contatto da punto di saldatura:
distanza di apertura = posizione iniziale + distanza di preparazione alla ricerca
nel caso di contatto da programma:
distanza di apertura = thk.nom + thk.err.max + pos.err.max + distanza di preparazione alla ricerca
L'allarme SVGN-190 non causa alcun problema se il contatto con il pannello avviene dopo l'inizio della ricerca. Però, se il contatto con il pannello avviene prima dell'inizio della ricerca, potrebbe derivarne una spinta eccessiva e/o un contatto non corretto.

Rimedio: Se viene effettuato il contatto da punto, chiudere manualmente la pinza per ridurre la distanza di apertura. Se viene effettuato il contatto da programma, ridurre uno o più dei seguenti parametri: distanza di rilevazione del pannello superiore, errore massimo di spessore, errore massimo di posizione.

SVGN-191 Thickness Check Calib Updated.

Causa: La calibrazione del controllo di spessore è stata completata con successo - i parametri sono stati aggiornati.
Nota: Si tratta solo di un messaggio di avviso,

Rimedio: Nessuno. Si tratta solo di un messaggio di avviso,

SVGN-192 Thickness Check Calib Not Updated.

Causa: I parametri della calibrazione del controllo di spessore non sono stati aggiornati; la calibrazione del controllo di spessore non è riuscita.
Nota: Se la calibrazione del controllo di spessore era stata fatta prima di questo tentativo, il sistema ripristina gli ultimi parametri memorizzati.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa e ad altri allarmi che possono essere correlati nell'elenco cronologico degli errori. Correggere il problema che ha causato l'interruzione o la non riuscita della calibrazione e ritentare la calibrazione del controllo di spessore.

SVGN-193 Automastered:%.1fmm from old masterpos.

Causa: L'operazione di masterizzazione automatica è stata effettuata con successo e la distanza in mm tra la nuova e la vecchia posizione di masterizzazione viene visualizzata per informazione.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione correttiva - questo messaggio ha solo uno scopo informativo.

SVGN-194 Automaster failed.

Causa: L'operazione di masterizzazione automatica è fallita. Fare riferimento al codice di causa.

Rimedio: Adottare il rimedio suggerito per il codice di causa.

SVGN-195 Masterct(old:%d,new:%d).

Causa: L'operazione di masterizzazione automatica è stata effettuata con successo ed i valori di masterizzazione vecchi e nuovi sono visualizzati per informazione.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione correttiva - questo messaggio ha solo uno scopo informativo.

SVGN-196 TW recalibrated:%.1fmm from old pulse0.

Causa: L'operazione di calibrazione automatica dell'usura degli elettrodi è stata effettuata con successo e la distanza in mm tra il vecchio ed il nuovo valore di posizione di zero viene visualizzata per informazione.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione correttiva - questo messaggio ha solo uno scopo informativo.

SVGN-197 TW recalibrate failed.

Causa: L'operazione di calibrazione automatica dell'usura degli elettrodi è fallita. Fare riferimento al codice di causa.

Rimedio: Non è richiesta alcuna azione correttiva - questo messaggio ha solo uno scopo informativo.

SVGN-198 Pulse0ct(old:%d,new:%d).

Causa: L'operazione di calibrazione automatica dell'usura degli elettrodi è stata effettuata con successo ed i valori di masterizzazione vecchi e nuovi sono visualizzati per informazione.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa per ulteriori informazioni.

SVGN-199 Automaster message.

Causa: Il sistema visualizza lo stato dell'operazione di masterizzazione automatica.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa per ulteriori informazioni.

SVGN-200 FCTRL must be off for automaster.

Causa: La masterizzazione automatica è stata richiesta mentre la pinza stava ancora controllando la forza. La masterizzazione automatica non può iniziare fin a quando il controllo della forza non viene disattivato.

Rimedio: Premere il tasto RESET e rieseguire il comando di masterizzazione automatica. (L'allarme SVGN-200 disabilita automaticamente il controllo della forza).

SVGN-201 Gun index 1

Causa: L'errore in questione si è verificato sulla Pinza A (indice 1).

Rimedio: Correggere l'errore sulla pinza con indice 1, corrispondente alla pinza A.

SVGN-202 Gun index 2

Causa: L'errore in questione si è verificato sulla Pinza B (indice 2).

Rimedio: Correggere l'errore sulla pinza con indice 2, corrispondente alla pinza B.

SVGN-203 GunA, GunB contact speed is different

Causa: La velocità di contatto utilizzata in questa tabella di pressione è diversa per le pinze A e B - ma la velocità di contatto deve coincidere per poter ottenere un contatto simultaneo con il pezzo.

Rimedio: Impostare la velocità di contatto nella tabella di pressione allo stesso valore per entrambe le pinze. Questo si ottiene modificando i dati di calibrazione della pressione, che determina la velocità di contatto. La velocità ad una pressione data deve essere la stessa per entrambe le pinze. Si consiglia di utilizzare valori uguali di pressione e velocità, per ciascun punto di calibrazione, per entrambe le pinze. Poi, definire il rapporto di coppia richiesto per avere la pressione desiderata per ciascuna pinza. Oppure, impostare la velocità di contatto per tutti i punti nella tabella di calibrazione della pressione, per entrambe le pinze, allo stesso valore.

SVGN-204 GunA, GunB pushing depth is different

Causa: La profondità di spinta è diversa per le pinze A e B. Per il movimento sincronizzato alla posizione di pressione, è richiesto che la profondità di spinta sia uguale per le due pinze.

Rimedio: Impostare le variabili di sistema $sgsch#[].$pushing depth e $sggun#.$setup.$push_margin allo stesso valore per entrambe le pinze.

SVGN-205 GunA, GunB creep distance is different

Causa: Le distanze di avanzamento sono diverse per le pinze A e B. Per avere un contatto simultaneo con il pezzo, è richiesto che le velocità di avanzamento siano uguali.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $sggun#.$setup.$creep_dst allo stesso valore per entrambe le pinze (il simbolo # rappresenta il numero di pinza).

SVGN-206 GunA, GunB part thickness is different

Causa: Lo spessore del pezzo utilizzato in questa tabella di pressione è diverso per le pinze A e B. Per avere un contatto simultaneo con il pezzo, è richiesto che lo spessore del pezzo sia uguale.

Rimedio: Impostare lo stesso spessore del pezzo per entrambe le pinze.

SVGN-209 GunA, GunB joint velocity limits differ.

Causa: I limiti di velocità Joint sono diversi per le pinze A e B. I limiti di velocità Joint devono essere gli stessi per avere un movimento sincronizzato di contatto con il pezzo.

Rimedio: Dal menu UTILITIES, Gun Setup, impostare il valore di velocità massima (limite di velocità Joint), per entrambe le pinze A e B, in modo identico. Eseguire le azioni seguenti:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce UTILITIES.
3. Selezionare la voce Gun Setup.
4. Premere il tasto F6, DG_CHECK.
5. Premere il tasto F4, SETSPD, e rispondere YES alla richiesta di impostare la velocità allo stesso valore.
6. Spegnere e riaccendere il controllore per attivare le modifiche apportate.

SVGN-210 GunA, GunB accel times differ

Causa: I tempi di accelerazione sono diversi per le pinza A e B. I tempi di accelerazione devono essere gli stessi per avere un movimento sincronizzato di contatto con il pezzo.

Rimedio: Dal menu UTILITIES, Gun Setup, impostare i tempi di accelerazione, per entrambe le pinze A e B, allo stesso valore. Eseguire le azioni seguenti:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce UTILITIES.
3. Selezionare la voce Gun Setup.
4. Premere il tasto F6, DG_CHECK.
5. Premere il tasto F5, SETACC, e rispondere YES alla richiesta di impostare il tempo di accelerazione allo stesso valore.
6. Spegnere e riaccendere il controllore per attivare le modifiche apportate.

SVGN-211 Incomp weight calc in ATUN

Causa: Il calcolo del peso nella regolazione automatica non è completato. Per questo motivo, non è stato possibile compensare la pressione.

Rimedio: Completare il calcolo del peso dalla schermata di regolazione automatica.

SVGN-212 Incomp weight calc for X gun

Causa: Il calcolo del peso per la pinza a X non è completato. Per questo motivo, non è stato possibile compensare la pressione.

Rimedio: Completare il calcolo del peso eseguendo il programma WT_MEAS.TP.

SVGN-213 Can't detect pressure posture

Causa: Non è possibile rilevare l'orientamento della pressurizzazione.

Rimedio: L'impostazione del sistema di coordinate utensile non è corretta. Il sistema di coordinate utensile deve essere impostato sul lato fisso degli elettrodi della pinza motorizzata. Inoltre la direzione assiale della coordinata +Z deve essere la stessa dell'apertura della pinza.

SVGN-214 Servo gun type is not set

Causa: Il tipo di pinza motorizzata non è stato definito. Per questo motivo, non è stato possibile compensare la pressione.

Rimedio: Verificare il tipo di pinza per la compensazione del peso nel menu SETUP, Servo Gun, General Setup.

SVGN-215 Incomp manual wt comp setup

Causa: La configurazione della compensazione manuale del peso non è stata completata. Per questo motivo, non è stato possibile compensare la pressione.

Rimedio: Selezionare la voce Manual weight compen. dal menu SETUP, Servo Gun, General Setup. Completare la procedura di compensazione.

SVGN-216 Illegal wt compens val: Gun%d,P%d

Causa: Il valore di compensazione del peso è eccessivo. Per questo motivo, non è stato possibile compensare la pressione.

Rimedio: Verificare il contenuto della configurazione della funzione di compensazione del peso.

SVGN-217 Do press calib over again

Causa: Durante la calibrazione della pressione si è verificato un errore nell'impostazione della funzione di compensazione del peso.

Rimedio: Verificare il tipo di pinza per la compensazione del peso nel menu SETUP, Servo Gun, General Setup. Verificare l'impostazione del sistema di coordinate utensile. Rieseguire la calibrazione della pressione.

SVGN-218 This press can't be compensated

Causa: Dato che questa pressione di comando era inferiore al valore del parametro WT compensation press low lim nel menu SETUP, Servo Gun, General Setup, questo comando non è riuscito ad eseguire la compensazione.

Rimedio: Verificare il valore del parametro parametro WT compensation press low lim nel menu SETUP, Servo Gun, General Setup.

SVGN-219 Angle is wrong

Causa: Il valore impostato per l'angolo non è corretto.

Rimedio: Durante la calibrazione della pressione, l'intervallo tra due angoli deve essere pari ad almeno 70 gradi. Verificare il valore impostato per l'angolo.

SVGN-220 Set value is wrong

Causa: Il valore impostato è errato. Il peso calcolato è negativo.

Rimedio: Durante la calibrazione della pressione, l'intervallo tra due angoli deve essere pari ad almeno 70 gradi. Verificare il valore impostato per l'angolo. I valori di pressione o di pressione di comando potrebbero essere errati. Verificare i valori impostati per la pressione o di pressione di comando.

SVGN-221 Incomp semi-auto wt comp setup

Causa: La configurazione del peso semi automatica è risultata essere incompleta. Per questo motivo, non è stato possibile compensare la pressione.

Rimedio: Selezionare la voce Semi-auto weight compensation dal menu SETUP, Servo Gun, General Setup. Completare la configurazione della compensazione semi automatica del peso.

SVGN-222 UT correct ang is out of range

Causa: L'angolo di correzione del sistema di coordinate utensile non è compreso nell'intervallo di validità. Per questo motivo, il calcolo della posizione della pinza non è riuscito.

Rimedio: Richiamare il menu SETUP, Servo Gun, General Setup. Impostare il parametro WT compen UT correct angle ad un valore compreso tra 0 e 360.

SVGN-223 Max disturbance excess G%d

Causa: La coppia di disturbo massima eccede la tolleranza.

Rimedio: Verificare la calibrazione della pressione.

SVGN-224 Average disturbance excess G%d

Causa: La coppia di disturbo media eccede la tolleranza.

Rimedio: Verificare la calibrazione della pressione.

SVGN-225 Min disturbance excess G%d

Causa: La coppia di disturbo minima eccede la tolleranza.

Rimedio: Verificare la calibrazione della pressione.

SVGN-226 Servogun Diagnosis is failed.

Causa: La diagnostica della pinza motorizzata è fallita.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

SVGN-230 Manual weight setup err: Gun%d,P%d

Causa: Nell'impostazione della compensazione manuale del peso è stato riscontrato un errore. Per questo motivo, non è stato possibile compensare la pressione.

Rimedio: Selezionare la voce Manual weight compen. dal menu SETUP, Servo Gun, General Setup. Verificare le impostazioni della funzione di compensazione manuale del peso.

SVGN-231 Can't detect pressure posture

Causa: Non è possibile rilevare l'orientamento della pressurizzazione.

Rimedio: L'impostazione del sistema di coordinate utensile non è corretta. Il sistema di coordinate utensile deve essere impostato sul lato fisso degli elettrodi della pinza motorizzata. Inoltre la direzione assiale della coordinata +Z deve essere la stessa dell'apertura della pinza.

SVGN-232 This gun cannot use AUTO

Causa: Questa pinza non può utilizzare il tipo automatico di compensazione del peso.

Rimedio: Impostare la pinza in modo che utilizzi un altro tipo di compensazione del peso.

SVGN-233 This gun cannot use AUTO

Causa: Questa pinza non può utilizzare il tipo automatico di compensazione del peso.

Rimedio: Impostare la pinza in modo che utilizzi un altro tipo di compensazione del peso.

SVGN-234 Recorded touchup log.

Causa: Questo messaggio viene visualizzato se si preme il tasto F2, REC, più di una volta, quando viene visualizzata la richiesta "Is tip on panel".
Si tratta solo di un messaggio di avviso,

Rimedio: N/A. Non è necessaria alcuna azione correttiva. Se non si desidera registrare i contatti , impostare la variabile di sistema $SGSYSTCH.$LOG_FLAG a FALSE e/o la variabile di sistema $SGSYSTCH.$MAN_LOG_ENB a FALSE.

SVGN-235 Already Recorded touchup log.

Causa: Questo messaggio notifica all'operatore che il registro per le modifiche esiste già. Questo messaggio viene visualizzato se si preme il tasto F2, REC, più di una volta, quando viene visualizzata la richiesta "Is tip on panel".

Rimedio: Premere il tasto F2, REC, solo una volta.

SVGN-236 [PauseMod]Det/Thk/Pos Err :Eq%d

Causa: L'esecuzione del programma si è interrotta perché la posizione e/o lo spessore sono fuori tolleranza. L'interruzione avviene quando la gravità dell'errore DET/THK/POS è impostata ad avviso o allarme e sono presenti uno o più dei seguenti allarmi:
. . SVGN-237 Position error:(Eq:%d,Ln:%d)
. SVGN-239 Thickness error:(Eq:%d,Ln:%d)
. SVGN-240 Up Panel Mis-Detect:(Eq:%d,Ln:%d)
. SVGN-252 Panel detection was failed:(Eq:%d,Ln:%d)
. SVGN-254 Low Panel Mis-detect:(Eq:%d,Ln:%d)
. SVGN-260 Search motion is unsuccess.

Rimedio: Impostare a DISABLE la gravità degli errori Set Det/Thk/Pos nella schermata di configurazione della pinza motorizzata, se non si desidera che il robot interrompa l'esecuzione dei programmi quando si presenta uno degli allarmi elencati sopra.

SVGN-237 Excessive position error:(Eq:%s)

Causa: L'errore di posizione misurato è superiore al massimo ammissibile o inferiore al minimo ammesso.

Rimedio: Verificare che l'errore di posizione massimo accettabile nella schermata Gun Teach Setup sia grande a sufficienza e che l'errore di posizione minimo accettabile nella schermata Gun Teach Setup sia piccolo a sufficienza. Se non lo sono, l'errore di posizione misurato viene reso maggiore del minimo e minore del massimo nei seguenti modi.

1. Modificare la posizione corretta utilizzando la modifica manuale o del punto (non del programma).
2. Aumentare l'errore massimo di posizione, o diminuire l'errore minimo, nel menu SETUP, Servo Gun.

Nota: se l'errore di posizione iniziale è troppo grande, la modifica del programma non è possibile. FANUC consiglia di utilizzare la modifica punto (non del programma) in fase iniziale. Se questo problema persiste dopo avere eseguito le operazioni descritte sopra:

1. Verificare l'offset dell'errore di posizione nella schermata di configurazione della modifica del programma di saldatura. Questo allarme potrebbe essere generato immediatamente dopo il cambiamento dell'offset sull'errore di posizione.
2. Verificare il parametro per correggere la posizione della pinza a X nella schermata di configurazione della modifica del programma di saldatura. Questo allarme potrebbe essere generato immediatamente dopo il cambiamento del parametro per la correzione della posizione della pinza a X.
3. Verificare che l'entità dell'usura degli elettrodi sia corretta. Rieseguire la misurazione dell'usura degli elettrodi quando la sua entità non è corretta.
4. Eseguire di nuovo la calibrazione del controllo dello spessore.

Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:

1. Acquisire i dati di diagnostica. Fare riferimento alla procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica riportata in questo manuale.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-238 [PauseMod]SpotProgTouchDsb:Eq%d

Causa: L'esecuzione del programma si è interrotta perché all'istruzione di saldatura è associato l'elemento TCH_DSB, quando la gravità dell'errore e Avviso o Allarme.

Rimedio: Se non si desidera che il robot vada in pausa:

a. Impostare a DISABLE il parametro SpotProgTouch_Dsb pause Sev nel menu SETUP, Servo Gun.; oppure

b. Rimuovere l'elemento TCH_DSB dall'istruzione di saldatura.

SVGN-239 Thickness error:(Eq:%d,Ln:%d)

Causa: Lo spessore misurato è fuori tolleranza. Nota: SVGN-242 Act thick:x.x, Nom thick: y.y è indicato come causa di SVGN-239.

Rimedio: Verificare che:

1. Lo spessore del pannello sia corretto.
2. Lo spessore nominale sia corretto.
3. Le tolleranze superiore e inferiore siano corrette.
4. L'entità dell'usura degli elettrodi sia corretta. Rieseguire la misurazione dell'usura degli elettrodi quando la sua entità non è corretta.
5. Eseguire di nuovo la calibrazione del controllo dello spessore.

Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:

1. Acquisire i dati di diagnostica. Fare riferimento alla procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica riportata in questo manuale.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-240 Up Panel Mis-detect:(Eq:%d,Ln:%d)

Causa: La distanza di rilevamento del pannello superiore è maggiore (pinza più aperta) della distanza di rilevamento massima.

Rimedio: Verificare che:

1. non siano presenti ostacoli tra gli elettrodi ed il pannello.
2. il pannello sia nella posizione corretta.
3. Lo spessore nominale sia corretto.
4. la tolleranza sul superamento dello spessore (da menu SETUP, Servo Gun) sia sufficientemente grande.
5. la posizione di masterizzazione dell'asse della pinza sia corretta e che gli elettrodi a zero si tocchino.
6. l'entità dell'usura degli elettrodi sia corretta. Rieseguire la misurazione dell'usura degli elettrodi quando la sua entità non è corretta.

Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:

1. Acquisire i dati di diagnostica. Fare riferimento alla procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica riportata in questo manuale.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-241 ActPosErr:%smm > MaxPosErr:%smm

Causa: L'errore di posizione eccede il parametro Max allowable pos error. L'errore SVGN-241 visualizza l'errore di posizione effettivo e quello massimo ammissibile per l'allarme SVGN-237.

Rimedio: Fare riferimento alla spiegazione fornita per l'allarme SVGN-237.

SVGN-242 Act thick:%smm Nom thick:%smm

Causa: L'errore sullo spessore eccede le tolleranze di OverThickness e UnderThickness. L'allarme SVGN-242 visualizza lo spessore effettivo e quello nominale per l'allarme SVGN-239.

Rimedio: Fare riferimento alla spiegazione fornita per l'allarme SVGN-239.

SVGN-243 ActDetDis:%smm MaxDetDis:%smm

Causa: La distanza di rilevamento (osservata) eccede quella massima consentita. L'errore SVGN-240 visualizza la distanza di rilevamento effettiva e quella massima consentita per l'allarme SVGN-240.

Rimedio: Fare riferimento alla spiegazione fornita per l'allarme SVGN-240.

SVGN-244 Retry Thickness Check calibration

Causa: La calibrazione del controllo di spessore non è completa. Per la modifica da effettuare, è richiesta la calibrazione del controllo dello spessore.

Rimedio: Eseguire la calibrazione del controllo dello spessore dal menu UTILITIES, Gun Setup.

SVGN-245 Gun not open to undeflect pos

Causa: L'impostazione del registro posizione che memorizza la posizione di relax della pinza non è riuscita. Notare che la posizione di relax è il punto di partenza per il controllo dello spessore e consente di rimuovere la deflessione all'estremità di rilevamento del pannello inferiore. Fare riferimento al codice di causa per ulteriori informazioni.

Rimedio: Correggere il problema identificato dal codice di causa e ritentare la modifica.

SVGN-246 Machinelock required for PNLSIM.

Causa: La simulazione del pannello è abilitata, ma il blocco macchina è disabilitato sul gruppo di assi che comprende il robot o su quello che comprende la pinza motorizzata. il blocco macchina deve essere abilitato su entrambi i gruppi di assi, quando la presenza del pannello è simulata.

Rimedio: Disabilitare la simulazione del pannello ($SGSYSTCH.$SIM_PNL_ENB=FALSE) oppure abilitare il blocco macchina su entrambi i gruppi di assi.

SVGN-247 Concurrent multiarm touchup unsupported.

Causa: Il ritocco è già in corso su un braccio e viene richiesto contemporaneamente su un altro braccio. La modifica può essere effettuata solo su un braccio per volta.

Rimedio: Attendere che l'operazione di modifica già in esecuzione sia completata, prima di iniziare la stessa operazione su un altro braccio.

SVGN-248 Panel not detected.

Causa: La ricerca del pannello superiore o di quello inferiore è terminata, ma il pannello non è stato rilevato. Durante la ricerca la velocità della pinza non è mai scesa sotto la soglia di velocità. Le possibili cause del problema sono le seguenti:

1. Pannello mancante
2. Forte attrito della pinza
3. Ampio margine di pressione

Rimedio: 1. verificare che il pannello sia presente
2. Aumentare il valore di $sggun#.$teach.$pnldflctdst
3. Ridurre il margine di pressione

Se l’allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell’immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all’errore e ottenere il backup dell’immagine. E contattare FANUC.

SVGN-249 Panel Detection was failed.

Causa: Durante la seconda parte della ricerca del pannello superiore, non ne è stata rilevata la presenza. La condizione interna di ricerca completata non è stata soddisfatta. Questo può succedere se il pannello non è rigido.

Rimedio: Riprovare a cercare il contatto.

SVGN-250 Spot program touchup enabled !

Causa: L'esecuzione di un programma TP è iniziata (o ripresa) e la funzione di modifica del programma di saldatura è abilitata con il modo esecutivo TOUCHUP. Il modo TOUCHUP significa che i punti saranno elaborati e le posizioni saranno modificate.

Rimedio: Se il modo desiderato è verify (non touchup), cambiare il modo di esecuzione nella schermata di configurazione di touchup.

1. se tp è disabilitata, impostare il modo di esecuzione per AUTO = VERIFY mode,
2. se tp è abilitata, impostare il modo di esecuzione per TEACH = VERIFY mode,

Se l'operazione desiderata è la saldatura normale (non touchup o verify), disabilitare il touchup da programma mediante:

1. DIN, se tp è disabilitata.
2. Schermata di configurazione del modo touchup, se tp è abilitata.

SVGN-251 ActPosErr:%smm < MinPosErr:%smm

Causa: L'errore di posizione (differenza tra la posizione rilevata e quella registrata) è inferiore al parametro MinPosError. Questo messaggio viene visualizzato per visualizzare l'entità dell'errore di posizione rilevato e quello minimo, quando appare l'allarme SVGN-237. Notare che l'errore di posizione minimo è utilizzato in combinazione con quello massimo per verificare quando i punti vengono ritoccati. I punti vengono ritoccati solo se l'errore di posizione non è inferiore al minimo e non è superiore al massimo errore. La tolleranza sull'errore di posizione minimo identifica quando la differenza di posizione è piccola e/o insignificante.

Rimedio: Se l'errore di posizione è accettabile, diminuire l'errore di posizione minimo e ripetere l'operazione di touchup. Impostare l'errore di posizione minimo a 0.0, per disabilitare completamente il controllo dell'errore di posizione.

SVGN-252 Panel Detection failed.(%d)

Causa: Il rilevamento del pannello superiore non è riuscito. Il parametro intero tra parentesi identifica il tipo di anomalia:
Tipo1: l'elettrodo mobile non ha toccato il pannello durante il movimento di ricerca (la condizione interna di ricerca terminata non è stata soddisfatta).
Tipo2: non è stata trovata la posizione esatta di contatto (non vi è stata transizione netta nei dati).

Rimedio: Tipo1: verificare che il pannello sia presente Se il pannello non è presente, registrare un nuovo punto in manuale.
Tipo2: verificare la rigidità del pannello. Una sommaria indicazione della rigidità del pannello è che la deflessione misurata durante il movimento di ricerca non ecceda i 3mm.

SVGN-254 Low Panel Mis-detect:(Eq:%d,Ln:%d)

Causa: Lo spessore misurato, durante il rilevamento del pannello inferiore, è eccessivo.

Rimedio: Verificare che:

1. non siano presenti ostacoli tra gli elettrodi ed il pannello.
2. il pannello sia nella posizione corretta.
3. Lo spessore nominale sia corretto.
4. la tolleranza sul superamento dello spessore (da menu SETUP, Servo Gun) sia sufficientemente grande.
5. la posizione di masterizzazione dell'asse della pinza sia corretta e che gli elettrodi a zero si tocchino.
6. l'entità dell'usura degli elettrodi sia corretta. Rieseguire la misurazione dell'usura degli elettrodi quando la sua entità non è corretta.

Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:

1. Acquisire i dati di diagnostica. Fare riferimento alla procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica riportata in questo manuale.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-255 Search motion is unsuccess.

Causa: I dati del rilevamento per la seconda ricerca del pannello superiore non sono validi.

Rimedio: Ritentare la modifica al programma di saldatura. Verificare che l'elettrodo mobile entri in contatto con il pannello durante il rilevamento del pannello superiore. Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:

1. Acquisire i dati di diagnostica. Fare riferimento alla procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica riportata in questo manuale.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-256 Invalid parameter in SPTCH_XXX

Causa: Il registro specificato per le istruzioni SPTCH_OFS o SPTCH_RSD non è valido.
Nota: SPTCH_OFS è associata ad un'istruzione di saldatura per specificare il valore di offset/correzione da aggiungere all'offset finale per la modifica del punto. SPTCH_RSD è associata ad un'istruzione di saldatura per specificare la distanza di offset per l'elettrodo fisso.

Rimedio: Impostare un parametro valido per l'istruzione.

1. SPTCH_OFS: >= -2.0mm && <= 2.0mm
2. SPTCH_RSD: >= 0.0mm e <= 20.0mm

SVGN-257 Invalid register number

Causa: Il parametro specificato belle istruzioni SPTCH_OFS o SPTCH_RSD non è compreso nell'intervallo di validità previsto.

Rimedio: Specificare un numero di registro valido nell'istruzione SPTCH_OFS o SPTCH_RSD:
min: 1
massimo numero di registri posizione

SVGN-258 Spot prog touchup retry:(Num:%d)

Causa: Il tentativo iniziale di touchup non è riuscito, ma è abilitata la ripetizione dei tentativi e, quindi, ne saranno effettuati altri.

Rimedio: Questo è solo un avviso.
Nota: impostare il numero massimo di ripetizioni a 0 nel menu SETUP, Servo Gun, per disabilitare l'esecuzione di tentativi multipli.

SVGN-259 Retry number > Max retry number

Causa: Il tentativo iniziale di touchup e i tentativi successivi non sono riusciti.

Rimedio: Verificare la rigidità del pannello. Una sommaria indicazione della rigidità del pannello è che la deflessione misurata durante il movimento di ricerca non ecceda i 3mm. Se il pannello presente una rigidità superiore a questa indicazione, ritentare la modifica del programma di saldatura.
Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:

1. Acquisire i dati di diagnostica. Vedere la procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica nel capitolo 20.19 del manuale operatore della funzione Servo Gun.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-260 Search motion is unsuccess.

Causa: Il rilevamento del pannello superiore non è riuscito. Il movimento del robot si è interrotto prima che la pinza toccasse il pannello. I dati del rilevamento non sono validi.

Rimedio: Ritentare il movimento di ricerca.

SVGN-261 Disturbance of gun is abnormal.

Causa: Il comando di coppia alla pinza è errato. La pinza potrebbe avere problemi di natura meccanica.

Rimedio: Ispezionare la pinza motorizzata. verificare che l'attuatore non sia danneggiato o piegato. Se la pinza è in buono stato, ritentare la funzione di modifica.

SVGN-262 Disturbance of gun is abnormal.

Causa: Il comando di coppia alla pinza è errato. La pinza potrebbe avere problemi di natura meccanica.

Rimedio: Ispezionare la pinza motorizzata. verificare che l'attuatore non sia danneggiato o piegato. Se la pinza è in buono stato, ritentare la funzione di modifica.

SVGN-263 Variation in disturbance is too much.

Causa: Il comando di coppia alla pinza è errato. La pinza potrebbe avere problemi di natura meccanica.

Rimedio: Ispezionare la pinza motorizzata. verificare che l'attuatore non sia danneggiato o piegato. Se la pinza è in buono stato, ritentare la funzione di modifica.

SVGN-264 Variation in disturbance is too much.

Causa: Il comando di coppia alla pinza è errato. La pinza potrebbe avere problemi di natura meccanica.

Rimedio: Ispezionare la pinza motorizzata. verificare che l'attuatore non sia danneggiato o piegato. Se la pinza è in buono stato, ritentare la funzione di modifica.

SVGN-265 Mech Comp Calib. succeeded

Causa: La calibrazione meccanica per la funzione modifica del punto di programma è stata completata con successo.

Rimedio: Questo è solo un messaggio informativo.

SVGN-266 Comp Dist: %s mm (%s)

Causa: Questo messaggio visualizza il valore di compensazione per la funzione di modifica del punto di programma. Il valore tra parentesi indica il rapporto tra il numero di calibrazioni corrette ed il totale delle calibrazioni.

Rimedio: Questo è solo un messaggio informativo.

SVGN-267 Mech Comp Calib. failed

Causa: La calibrazione meccanica per la funzione di modifica del punto di programma non è riuscita. La distanza di compensazione non è stata trovata.

Rimedio: Fare riferimento all'errore SVGN-268 per conoscere la causa di questo allarme.

SVGN-268 %s

Causa: Questo messaggio identifica il motivo per cui la compensazione meccanica della pinza (calibrazione) non è riuscita.
Viene indicato insieme a SVGN-267
I dati introdotti non sono validi - il parametro specificato in SGKTCHCL() non è valido.
Il rimedio dipende dal parametro (p1 - p5) identificato.
Il numero della pinza potrebbe essere non corretto. Specificare un numero di pinza compreso tra 1 ed il valore contenuto nella variabile di sistema $SGSYSCFG.$GUN_NUM.
Lo spessore non è corretto: Specificare un valore di spessore non inferiore a 1.0mm.
La distanza di apertura della pinza non è valida: La distanza di apertura dell'elettrodo mobile non è corretta.
La distanza di apertura del robot non è valida: La distanza di apertura dell'elettrodo fisso non è valida.
Il numero di calibrazioni non è valido: Il numero di iterazioni della calibrazione non è valido. Minimo=1
Controllare lo stato del sistema: La calibrazione non può procedere a causa di un errore del sistema o di una condizione non ammessa.
- C'è un allarme, e/o HOLD è ON.
- Sono abilitati il modo passo-passo e/o il blocco macchina.
- Il modo corsa della pinza è disabilitato.
- Il touchup da programma è disabilitato.

Se il messaggio è ALL Calib. NOT SUCCESS: La calibrazione è fallita per una delle seguenti cause.
Allarme o HOLD durante la calibrazione.
- Errore di rilevazione
- Spessore fuori tolleranza
- Posizione fuori tolleranza

Rimedio: Il numero della pinza potrebbe essere non corretto. Specificare un numero di pinza compreso tra 1 ed il valore contenuto nella variabile di sistema $SGSYSCFG.$GUN_NUM.
Lo spessore non è corretto: Specificare un valore di spessore non inferiore a 1.0mm.
La distanza di apertura dell'elettrodo mobile non è valida: Correggere la distanza di apertura dell'elettrodo mobile.
La distanza di apertura del robot non è valida: Correggere la distanza di apertura dell'elettrodo mobile.
Il numero di calibrazioni non è valido: Modificare il numero di iterazioni della calibrazione.
Controllare lo stato del sistema: La calibrazione non può procedere a causa di un errore del sistema o di una condizione non ammessa.
- Resettare eventuali allarmi e la condizione di HOLD.
- Disabilitare il modo passo-passo e/o il blocco macchina.
- Abilitare il modo corsa della pinza.
- Abilitare il touchup da programma.

Se il messaggio è ALL Calib. NOT SUCCESS: La calibrazione è fallita per una delle seguenti cause.
- Resettare eventuali allarmi e la condizione di HOLD.
- Identificare la causa dell'errore di rilevazione.
- Correggere lo spessore.
- Correggere la posizione.

SVGN-269 Spot program touchup disabled

Causa: Questo messaggio indica che la modifica del programma di saldatura non è abilitata. La modifica del programma di saldatura deve essere abilitato per poter eseguire la calibrazione della compensazione meccanica.

Rimedio: Abilitare la modifica del programma di saldatura dai menu TEST CYCLE o I/O, Cell Interface.

SVGN-270 Too large torque limit.(Upper)

Causa: L'elettrodo mobile è entrato in contatto con la superficie del pannello superiore prima che iniziasse il movimento di ricerca. Il limite di coppia è diventato inaspettatamente grande durante il passo 1 del rilevamento del pannello superiore.

Rimedio: Controllare che l'elettrodo non tocchi la superficie del pannello prima dell'inizio della sequenza di touchup. Quando inizia la sequenza di touchup rimuovere l'elettrodo. Oppure, se si utilizza spot touchup, aumentare il valore di SD.
Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:

1. Acquisire i dati di diagnostica. Vedere la procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica nel capitolo 20.19 del manuale operatore della funzione Servo Gun.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-271 Too large torque limit.(Lower)

Causa: L'elettrodo fisso è entrato in contatto con la superficie inferiore del pannello prima che iniziasse il movimento di ricerca. Il limite di coppia è diventato inaspettatamente grande durante il passo 1 del rilevamento del pannello inferiore.

Rimedio: Verificare che la distanza di contatto dell'elettrodo mobile rispetto al pannello non sia superiore a quella di inizio della ricerca. Ritentare la modifica al programma di saldatura. Se l'elettrodo fisso entra in contatto con la superficie inferiore del pannello prima di aver percorso la distanza di inizio della ricerca, aumentare la distanza di ricerca (SD) per l'elettrodo fisso e/o diminuire la distanza di rilevamento del pannello inferiore. Fare riferimento al capitolo 20.6 oppure al capitolo 20.13 nel manuale per l'operatore della funzione Servo gun per avere maggiori informazioni circa la distanza di rilevamento del pannello inferiore.
Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:
1. Acquisire i dati di diagnostica. Fare riferimento alla procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica riportata in questo manuale.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-272 Lower Det start pos was wrong.

Causa: La distanza di apertura di una pinza era troppo breve alla posizione di inizio per il rilevamento del pannello inferiore.

Rimedio: Verificare per l'elettrodo fisso esista spazio libero sufficiente tra la posizione di partenza e la superficie del pannello. Se la distanza tra l'elettrodo fisso ed il pannello è troppo breve, aumentare la distanza di ricerca (SD) per l'elettrodo stesso, oppure diminuire la distanza di rilevamento del pannello inferiore. Fare riferimento al capitolo 20.6 oppure al capitolo 20.13 nel manuale per l'operatore della funzione Servo gun per avere maggiori informazioni circa la distanza di rilevamento del pannello inferiore. Ritentare la modifica al programma di saldatura.
Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:
1. Acquisire i dati di diagnostica. Fare riferimento alla procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica riportata in questo manuale.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-273 Det was irregular stop.R:%d P:%d

Causa: Un elettrodo mobile è entrato in contatto con la superficie superiore del pannello durante un movimento libero prima che iniziasse quello di ricerca.

Rimedio: R:1 significa che l'errore si è verificato durante il rilevamento del pannello superiore. Verificare che l'elettrodo mobile disponga di sufficiente spazio libero tra la posizione di inizio ricerca e la superficie superiore del pannello. Se la distanza tra l'elettrodo ed il pannello è troppo breve, aumentare la distanza di ricerca (SD) per l'elettrodo mobile.
R:3 significa che l'errore si è presentato durante il rilevamento del pannello inferiore. Verificare che l'elettrodo fisso disponga di sufficiente spazio libero tra la posizione di inizio ricerca e la superficie del pannello e che non siano presenti ostacoli tra questi due elementi. Se la distanza tra l'elettrodo fisso ed il pannello è troppo breve, aumentare la distanza di ricerca (SD) per l'elettrodo stesso, oppure diminuire la distanza di rilevamento del pannello inferiore. Fare riferimento al capitolo 20.6 oppure al capitolo 20.13 nel manuale per l'operatore della funzione Servo gun per avere maggiori informazioni circa la distanza di rilevamento del pannello inferiore. Ritentare la modifica al programma di saldatura.
Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:
1. Acquisire i dati di diagnostica. Fare riferimento alla procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica riportata in questo manuale.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.
Nota: Questo allarme viene generato quando il tempo per eseguire le fasi 2 e 3 è più lungo del previsto, durante il rilevamento del pannello superiore o inferiore.
R: Indica il numero di richiesta. R:1 indica il rilevamento del pannello superiore. R:3 indica il rilevamento del pannello inferiore.
P: Indica il numero di fase. P:2 indica la fase di accelerazione. P:3 indica la fase di raccolta dati per il calcolo della soglia.
Se il contatto tra elettrodo e pannello avviene in questa fase, il sistema visualizza questo allarme. Verificare se l'elettrodo è in contatto con il pannello o se la pinza è chiusa, nella posizione di inizio della ricerca,

SVGN-274 Speed threshold is too low

Causa: La soglia di velocità per rilevare il contatto con il pannello è diventata inaspettatamente bassa.

Rimedio: Se l'elettrodo mobile è entrato in contatto con la superficie del pannello alla posizione di inizio della ricerca, aumentare la distanza di ricerca (SD) per questo elettrodo. Se l'elettrodo fisso entra in contatto con la superficie inferiore del pannello alla posizione di inizio della ricerca, aumentare la distanza di ricerca (SD) per l'elettrodo fisso e/o diminuire la distanza di rilevamento del pannello inferiore. Fare riferimento al capitolo 20.6 oppure al capitolo 20.13 nel manuale per l'operatore della funzione Servo gun per avere maggiori informazioni circa la distanza di rilevamento del pannello inferiore.
Se questo problema persiste dopo avere effettuato le operazioni descritte sopra, eseguire le seguenti azioni:
1. Acquisire i dati di diagnostica. Fare riferimento alla procedura per l'acquisizione dei dati di diagnostica riportata in questo manuale.
2. Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SVGN-275 Search starts@:%4.1fmm (%4.1f desired)

Causa: La distanza dell'inizio della ricerca è stata diminuita a causa del limite della corsa di apertura della pinza. SVGN-275 viene generato come codice di causa per l'allarme SVGN-190. Viene visualizzata la distanza di partenza osservata insieme a quella desiderata.

Rimedio: Fare riferimento alla spiegazione fornita per l'allarme SVGN-190.

SVGN-276 Search mode was not selected.

Causa: Il modo di ricerca non è stato selezionato. Il rilevamento della posizione non è stato effettuato.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $SGSYSTCH.$ACCUDET_ENB a TRUE e riprendere l'operazione.

SVGN-278 Averaging speed is enabled.

Causa: La velocità dell'asse varierà durante il movimento di ricerca. Così la contro misura diventa ENABLED automaticamente.

Rimedio: Se la pinza non presenta anomalie, non c'è rimedio.

SVGN-279 Averaging speed is used.

Causa: La velocità dell'asse varierà durante il movimento di ricerca. Così la contro misura viene utilizzata automaticamente.

Rimedio: Se la pinza non presenta anomalie, non c'è rimedio. Per disabilitare questo messaggio mettere a ON manualmente Use averaging speed

SVGN-280 Excessive Wear down Comp (Gun).

Causa: L'ammontare dell'usura sull'elettrodo fisso eccede la tolleranza sulla compensazione massima. La calotta dell'elettrodo potrebbe essere usurata, oppure il puntale potrebbe essere più corto rispetto all'originale. L'asse della pinza colliderà con l'arresto meccanico della corsa. L'elettrodo fisso interferirà con l'oggetto o con il pannello se lo spazio libero per il movimento è limitato.

Rimedio: Sostituire l'elettrodo. Se il puntale è più corto di quello originale, sostituirlo con uno della lunghezza corretta.

SVGN-281 Excessive Wear down Comp (Rbt).

Causa: L'ammontare dell'usura sull'elettrodo fisso eccede la tolleranza sulla compensazione massima. La calotta dell'elettrodo potrebbe essere usurata, oppure il puntale potrebbe essere più corto rispetto all'originale. L'asse della pinza colliderà con l'arresto meccanico della corsa. L'elettrodo fisso interferirà con l'oggetto o con il pannello se lo spazio libero per il movimento è limitato.

Rimedio: Sostituire l'elettrodo. Se il puntale è più corto di quello originale, sostituirlo con uno della lunghezza corretta.

SVGN-282 Wear ratio updated:%s->%s

Causa: Il rapporto di usura è stato aggiornato. Il valore visualizzato significa che il vecchio rapporto di usura è maggiore o uguale a quello nuovo.

Rimedio: Questo è solo un messaggio informativo. Non esiste un rimedio per questo allarme.

SVGN-283 Wear ratio(%s) Not updated

Causa: Il rapporto di usura è stato aggiornato. (L'usura è stata aggiornata). Il sistema non può effettuare il calcolo se gli elettrodi non sono usurati. Ci sono alcune cause.
- La calotta è stata sostituita. Ma il flag di nuovo elettrodo è OFF.
- L'usura della calotta è scarsamente cambiata. La misura dell'usura non è riuscita perché il ciclo è stato troppo breve. Vedi SVGN-284.

Rimedio: Attivare il bit si segnalazione di elettrodo nuovo per il prossimo ciclo. Dopo il ravvivamento degli elettrodi, eseguire più volte la misurazione dell'usura a due passi.

SVGN-284 Gun:%s,Rbt:%s

Causa: Questo indica una variazione dell'usura.
L'ultima misura di usura ha dato un risultato superiore a quello attuale, in questa condizione, l'elettrodo deve essere sostituito. Se l'usura della calotta è pressoché invariata, significa che la misura dell'usura è stata eseguita con un ciclo troppo breve.

Rimedio: Attivare il bit di segnalazione di elettrodo nuovo la prossima volta che viene sostituito. Dopo il ravvivamento degli elettrodi, eseguire più volte la misurazione dell'usura a due passi.

SVGN-285 Wear ratio Out of Tolerance

Causa: Questo messaggio visualizza l'usura calcolata e la tolleranza sull'usura.
- La calotta è stata sostituita. Ma il flag di nuovo elettrodo è OFF.
- L'usura della calotta è scarsamente cambiata. La misura dell'usura non è riuscita perché il ciclo è stato troppo breve.

Rimedio: Attivare il bit di segnalazione di elettrodo nuovo la prossima volta che viene sostituito. Dopo il ravvivamento degli elettrodi, eseguire più volte la misurazione dell'usura a due passi. Modificare la tolleranza sull'usura.

SVGN-286 Wear ratio:%s > Max:%s

Causa: Questo messaggio visualizza l'usura calcolata e la tolleranza massima sull'usura.

Rimedio: Fare riferimento alla spiegazione fornita per l'allarme SVGN-285.

SVGN-287 Wear ratio:%s < Min:%s

Causa: Questo messaggio visualizza l'usura calcolata e la tolleranza minima sull'usura.

Rimedio: Fare riferimento alla spiegazione fornita per l'allarme SVGN-285.

SVGN-288 New tip !! Use 2step TWD

Causa: Con un nuovo elettrodo è stata eseguita la misura dell'usura con il metodo ad un passo. Non eseguire la misura dell'usura con il metodo ad un passo quando il bit di segnalazione di elettrodo nuovo è ON ed è abilitato all'aggiornamento automatico dell'usura.

Rimedio: Con un nuovo elettrodo eseguire la misura dell'usura con il metodo ad due passi.

SVGN-289 Update Wear ratio

Causa: Il rapporto di usura non è stato aggiornato per molto tempo.

Rimedio: Effettuare l'aggiornamento dell'usura.

SVGN-290 Do press calib over again:G%d

Causa: Vi è un errore nelle impostazioni per la calibrazione della pressione.

Rimedio: Effettuare la calibrazione della pressione nuovamente.

SVGN-291 Illegal temperature compens val:G%d

Causa: Il valore di compensazione della temperatura è eccessivo. Per questo motivo, non è stato possibile compensare la pressione.

Rimedio: Verificare il contenuto della configurazione della funzione di compensazione della temperatura.

SVGN-292 Invalid AI,GI conversion factor:G%d

Causa: L'impostazione del fattore di conversione AI-GI non è corretto.

Rimedio: Verificare il fattore di conversione AI-GI.

SVGN-293 Temp info from motor isn't obtained:G%d

Causa: Da questo encoder non è stato possibile ricavare informazioni riguardanti la sua temperatura.

Rimedio: Verificare la correttezza del codice di ordinazione dell'encoder. Verificare se il funzionamento dell'encoder è regolare.

SVGN-294 Temp exceed abnormal up lim:G%d

Causa: La temperatura ha superato il limite massimo di surriscaldamento del motore.

Rimedio: Verificare che il sensore di temperatura stia funzionando correttamente.

SVGN-295 Temp below abnormal low lim:G%d

Causa: La temperatura è scesa al di sotto del limite minimo di funzionamento del motore.

Rimedio: Verificare che il sensore di temperatura stia funzionando correttamente.

SVGN-296 Invalid temperature coefficient:G%d

Causa: L'impostazione del coefficiente di temperatura non è corretta.

Rimedio: Verificare l'impostazione del coefficiente di temperatura,

SVGN-297 Temp info from AI isn't obtained:G%d

Causa: Non è stato possibile leggere la temperatura sul canale di ingresso analogico.

Rimedio: Verificare la configurazione del canale di ingresso analogico.

SVGN-298 Temp info from GI isn't obtained:G%d

Causa: Non è stato possibile leggere la temperatura sul gruppo di ingressi digitali.
Rimedio: Verificare la configurazione del gruppo di ingressi digitali.

SVGN-299 Invalid thickness: t=**

Causa: Un'istruzione è stata eseguita con un valore di spessore non valido.
Rimedio: Verificare il valore di spessore utilizzato per questa istruzione.

SVGN-300 Early welding OFF at resuming

Causa: L'esecuzione del programma è in pausa quando la pinza è chiusa per l'esecuzione anticipata della saldatura. L'anticipo sulla saldatura è disabilitato quando la pinza viene chiusa alla ripresa dell'esecuzione del programma.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. L'anticipo sulla saldatura è disabilitato quando la pinza viene chiusa alla ripresa dell'esecuzione del programma. Dalla successiva istruzione di saldatura, la funzione di anticipo torna a funzionare. Se il programma viene eseguito in senso inverso, l'anticipo sulla saldatura è abilitato per l'istruzione SPOT.

SVGN-301 Early weld calibration INCOMP

Causa: La calibrazione dell'anticipo sulla saldatura non è stata completata. la funzione di anticipo della saldatura non può essere abilitata.
Rimedio: Eseguire la calibrazione dell'anticipo della saldatura dal menu UTILITIES, Gun Setup.

SVGN-302 Welding in pressure stortage

Causa: Se la pressione non ha raggiunto il valore previsto, l'esecuzione della saldatura provoca la generazione di questo errore.
Rimedio: Seguire le indicazioni date per rimediare all'allarme SRVO-020. Inoltre, eseguire la calibrazione dell'anticipo della saldatura

SVGN-303 Gun%d: Disabled early welding

Causa: Per una delle pinze, l'anticipo della saldatura non è abilitato. Se la pressione non ha raggiunto il valore previsto per una pinza, l'anticipo della saldatura viene disabilitato.
Rimedio: Abilitare o disabilitare l'anticipo della saldatura su entrambe le pinze.

SVGN-304 Invalid early welding time

Causa: Il tempo di anticipo della saldatura specificato non è valido. Il tempo di anticipo della saldatura è eccessivo.
Rimedio: Modificare il tempo di anticipo della saldatura. Il tempo di anticipo della saldatura non può essere superiore quello impiegato dalla pinza per raggiungere il valore di coppia previsto.

SVGN-305 OVR < 100%%,Early Welding Disabled

Causa: Il valore di override non è 100%. L'anticipo della saldatura può funzionare correttamente solo quando l'override è al 100%.
Rimedio: Impostare l'override al 100%.

SVGN-306 Thickness Check Calib Retrying...

Causa: Il sistema sta ritentando l'esecuzione della calibrazione del controllo di spessore.
Rimedio: Questo messaggio ha solo uno scopo informativo.

SVGN-314 Thickness%d not read, deflect cal incomp.

Causa: Non è stato possibile leggere lo spessore perché la calibrazione della flessione è incompleta. Il numero che segue lo spessore si riferisce al tipo di spessore che non è stato possibile leggere: 1 - prima della saldatura, 2 = dopo la saldatura.
Rimedio: Eseguire la calibrazione della flessione o porre $SGCFG[#eq].$ THKRD_ARPRS=FALSE.

SVGN-315 Torque value not in deflect cal table.

Causa: La coppia per la pressione corrente non è nella tabella per la calibrazione della flessione -il valore della flessione è ottenuto per interpolazione.

Rimedio: L'accuratezza della stima della flessione può essere migliorata con la seguente procedura.
1. Andare alla schermata di calibrazione della pressione e aggiungere la pressione attuale alla tabella di calibrazione della pressione.
2. Eseguire la calibrazione della flessione
Oppure disabilitare questo allarme (SVGN-315) ponendo $SGCFG[#eq].$DFLINTRPALM=0

SVGN-340 Prog:%s is write-protected.

Causa: La funzione di modifica del programma di saldatura non può modificare la posizione nel programma perché il file è protetto da scrittura.

Rimedio: Rimuovere la protezione da scrittura.

SVGN-341 Spot program touchup pending.

Causa: La modifica del programma di saldatura è stata abilitata con il modo esecutivo TOUCHUP durante l'esecuzione dell'istruzione SPOT, per cui la modifica del programma non sarà eseguita fino alla prossima istruzione SPOT.
Condizioni che conducono a questo allarme
1. Avvio del programma con touchup da programma disabilitato.
2. Pausa del programma durante l'esecuzione dell'istruzione SPOT.
3. Abilitazione della modifica del programma di saldatura (nel modo TOUCHUP)
4. Ripresa dell'esecuzione del programma.

Rimedio: lo scopo di questo messaggio è quello di informare l'operatore. Se si intende effettuare la modifica del programma immediatamente, attivare l'esecuzione in senso inverso (per ripetere l'istruzione SPOT) oppure interrompere il programma definitivamente.

SVGN-342 Spot program verification enabled !

Causa: L'esecuzione di un programma TP è iniziata (o è stata ripresa) e la funzione di modifica del programma di saldatura è abilitata con il modo esecutivo VERIFY. Il modo VERIFY comporta che i punti saranno elaborati, ma le posizioni NON saranno modificate.

Rimedio: Se il modo desiderato è verify (non touchup), cambiare il modo di esecuzione nella schermata di configurazione di touchup.
1. se tp è disabilitata, impostare il modo di esecuzione per AUTO = TOUCHUP mode,
2. se tp è abilitata, impostare il modo di esecuzione per TEACH = TOUCHUP mode,
Se l'operazione desiderata è la saldatura normale (non touchup o verify), disabilitare il touchup da programma mediante:
a. DIN, se tp è disabilitata.
b. Schermata di configurazione del modo touchup, se tp è abilitata.

SVGN-343 Spot program verification pending.

Causa: La modifica del programma di saldatura è stata abilitata con il modo esecutivo VERIFY durante l'esecuzione dell'istruzione SPOT, per cui la modifica del programma non sarà eseguita fino alla prossima istruzione SPOT.
Condizioni che conducono a questo caso:
1. Avvio del programma con touchup da programma disabilitato.
2. Pausa del programma durante l'esecuzione dell'istruzione SPOT.
3. Abilitazione della modifica del programma di saldatura (nel modo VERIFY)
4. Ripresa dell'esecuzione del programma.

Rimedio: lo scopo di questo messaggio è quello di informare l'operatore. Se si intende effettuare la modifica del programma immediatamente, attivare l'esecuzione in senso inverso (per ripetere l'istruzione SPOT) oppure interrompere il programma definitivamente.

SVGN-344 Torque calibration incomplete.

Causa: La modifica è stata richiesta con il tipo 2 di controllo della coppia, ma la calibrazione della coppia non è stata completata.

Rimedio: Completare la calibrazione della coppia per la modifica oppure cambiare il valore della variabile di sistema $sggun#.$tchup.$updt_tq_typ a 1 e della variabile di sistema $sggun#.$tchup.$updt_tq_typ a 1.

SVGN-345 Prog(%s): Read group msk failed.

Causa: La lettura della maschera di selezione dei gruppi di assi associati al programma non è riuscita. Fare riferimento al codice di causa descritto con l'errore SVGN-347.

Rimedio: Consultare le istruzioni riportate per l'allarme SVGN-347 ed eseguire le opportune azioni correttive.

SVGN-346 Prog(%s): Write group msk failed.

Causa: La scrittura della maschera di selezione dei gruppi di assi associati al programma non è riuscita. Fare riferimento al codice di causa descritto con l'errore SVGN-347.

Rimedio: Consultare le istruzioni riportate per l'allarme SVGN-347 ed eseguire le opportune azioni correttive.

SVGN-347 status:%s.

Causa: Si è verificato un allarme applicativo con la funzione Servo Gun. Il messaggio riporta semplicemente il numero dell'errore che ha causato questo problema.

Rimedio: Consultare le istruzioni riportate per il codice di allarme indicato ed eseguire le opportune azioni correttive.

SVGN-349 Thickness not recorded.

Causa: Lo spessore non è stato registrato.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore.

SVGN-350 Pressure release aborted.

Causa: Mente il processo di rilascio della pressione era in corso, si è presentato un allarme oppure è stato rilasciato il tasto SHIFT.

Rimedio: Eliminare la causa dell'errore e/o tenere sempre premuto il tasto DHIFT mentre è in corso il processo di rilascio della pressione.

SVGN-370 Contact position is not correct

Causa: L'elettrodo mobile è entrato in contatto con il pannello prima del previsto - qualche impostazione non è corretta oppure si è in presenza di un pannello diverso da quello previsto. Se il pannello è quello giusto, confermare che i seguenti dati sono corretti:

1. Valore dello spessore
2. Posizione di masterizzazione a 0 della pinza
3. Rapporto di trasmissione (spostamento dell'elettrodo)

Rimedio: 1. Se lo spessore è sbagliato, correggerlo.

2. Se la posizione di masterizzazione a 0 è sbagliata, andare alla schermata Servogun Master ed eseguire la masterizzazione o la masterizzazione automatica.
3. Se il rapporto di trasmissione è sbagliato, correggerlo.

SVGN-371 Invalid Pressure Gain Tuning

Causa: Errore interno della funzione Servo Gun.

Rimedio: Contattare FANUC.

SVGN-372 Uninitialized thickness: t=**

Causa: Lo spessore non è inizializzato per le istruzioni SPOT, PRESS_MOTN, TIPDRESS.

Rimedio: Impostare lo spessore del pezzo o del ravvivatore al valore corretto per l'istruzione.

SVGN-373 Gun open required for autotuning.

Causa: La pinza è in fase di pressione. La regolazione automatica non può avere inizio perché è attivo il controllo della pressione.

Rimedio: Aprire manualmente la pinza per rilasciare la pressione, poi rieseguire la regolazione automatica.

SVGN-374 Wear ratio update Locked.

Causa: Con il nuovo elettrodo è stata effettuata la misurazione dell'usura con il metodo ad un passo. L'aggiornamento del rapporto di usura è bloccato.

Rimedio: Per aggiornare il rapporto di usura, con l'elettrodo nuovo, deve essere eseguita la misurazione dell'usura con il metodo a due passi. Il blocco viene eliminato dalla misurazione con il metodo a due passi. L'errore SVGN-288 viene generato come codice di causa. Per aggiornare il rapporto di usura con l'elettrodo corrente, è necessario effettuare la misurazione con il metodo dei due passi. L'errore SVGN-375 viene generato come codice di causa con il testo "Next 2 step measurement update wear ratio".

SVGN-375 Next 2step TWD updates wear ratio.

Causa: Con il nuovo elettrodo, è stata effettuata la misurazione dell'usura con il metodo dei due passi, dopo avere completata quella con il metodo ad un passo.

Rimedio: Non esiste un rimedio per questo allarme.

SVGN-376 Internal program error LBL:%d

Causa: Si è verificato un errore interno della funzione Servo Gun.

Rimedio: Spegnere il controllore e riavviarlo in Controlled Start; poi premere il tasto FCTN e selezionare la voce START(COLD). Se il problema persiste, prendere nota del codice di allarme e contattare FANUC.

SVGN-377 Repower required for autocont fn

Causa: Per la funzione di ripresa automatica del ciclo sono richiesti lo spegnimento e la riaccensione del controllore.

Rimedio: Spegnere il controllore e riavviarlo in Controlled Start; poi premere il tasto FCTN e selezionare la voce START(COLD).

SVGN-378 Thickness measurement cancelled.

Causa: (Nessuna)

Rimedio: (Nessuno)

SVGN-379 Thickness table is empty.

Causa: Si è premuto il tasto per cambiare la pressione manuale, ma tutti i valori nella tabella degli spessori sono non inizializzati.

Rimedio: Impostare uno o più valori nella tabella degli spessori.

SVGN-380 Thickness table value/index is invalid.

Causa: Si sono premuti i tasti SHIFT+Gun (per eseguire il movimento di pressione manualmente), ma l'indice del valore di spessore o il valore in sé non sono validi.

Rimedio: Impostare uno o più valori nella tabella degli spessori e selezionarne uno valido premendo il tasto Gun.

SVGN-381 Thick:%.1fmm, Press:%d%s, deflct:%.1fmm

Causa: Questo messaggio viene generato perché la misurazione dello spessore è stata eseguita e la variabile di sistema $SGCFG[].$THKMESCFG.$ALM4MESINFO è impostata a TRUE. Questo messaggio ha lo scopo di memorizzare la misura dello spessore nel registro cronologico. Non indica la presenza di una condizione di allarme. Nota: SVGN-176 fornisce il codice di causa per questo messaggio in modo da identificare l'origine della richiesta di misura dello spessore:
Editor, schermata della saldatura manuale, schermata della tabella degli spessori, o schermata della calibrazione della pressione.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $SGCFG[].$THKMESCFG.$ALM4MESINFO a FALSE per disabilitare questo messaggio.

SVGN-382 Tip could not contact with specified speed

Causa: Quando l'elettrodo ha rilevato un contatto, la velocità della pinza non è specificata nei dati di calibrazione della pressione. Se la velocità di contatto non è specificata nei dati di calibrazione della pressione, la pressione calibrata non può essere riprodotta e potrebbe esservi un errore. La causa principale di questo allarme è che la distanza di apertura dell'elettrodo prima della pressione non è lunga a sufficienza per il raggiungimento della velocità prevista. Ci sono alcuni fattori per questa causa.
- La distanza specificata dell'elettrodo è piccola nella condizione SD.
- E/o c'è un errore nella posizione programmata.
- E/o la posizione di masterizzazione non è corretta.
- E/o il valore dello spessore non è corretto.

Rimedio: Verificare l'apertura degli elettrodi prima della fase di pressione. Verificare la posizione registrata, la masterizzazione della pinza, il valore dello spessore. Se non esiste alcun problema di qualità sulla saldatura, questo messaggio può essere ignorato.

SVGN-383 Extra group motion.

Causa: Quando in un robot vengono usati extra gruppi, in un programma robot+ servogun è stato rilevato il movimento di un extra gruppo durante il movimento STOP.

Rimedio: Non consentire il movimento di un extra gruppo durante il movimento SPOT.

SVGN-385 Prg tch mode swich err.

Causa: La modifica del programma di saldatura è diventata ENABLE immediatamente prima dell'esecuzione dell'istruzione SPOT.

Rimedio: Abilitare il modo modifica del programma di saldatura prima.

SVGN-386 Robot bkup clamped:%.1fmm(%.1fdesired).

Causa: La distanza di backup del robot richiesta non può essere resa disponibile a causa del limite di apertura della pinza. La distanza disponibile è indicata nell'allarme.

Rimedio: 1. Se possibile, aumentare il limite di apertura della pinza.
2. Ridurre la distanza di backup del robot.

SVGN-387 Increase sglogarr size to log data.

Causa: Tune log e/o press log sono abilitati, ma la dimensione di sglogarr size <= 1. I file di dati per Tune log e press log solo se la dimensione di sglogarr > 1.

Rimedio: Se è necessario il log dei dati, porre $SGSYSCFG.$SGLOGARRSZ > 1 e riaccendere. Impostare la dimensione in base alla durata massima del campionamento. Ad esempio, una dimensione di 1000 fornisce 1000*8ms o 8 secondi di dati. Se NON è necessario il log dei dati, porre $SGLOGCFG.$TUN_LOG_ENB=FALSE e $SGLOGCFG.$PRS_LOG_ENB=FALSE.

SVGN-388 Speed noise(%.1fmm/sec) > expected(%.1f):%d.

Causa: La variazione della velocità nel periodo di osservazione (prima della rilevazione) è maggiore di quella osservata durante la calibrazione. Il numero alla fine del messaggio indica la fase. 1=Rilevazione pannello superiore, 2=Rilevazione pannello inferiore.
Le cause sono:
1. Le caratteristiche meccaniche della pinza sono cambiate o la calibrazione non è aggiornata.
2. L'orientamento attuale è diverso da quello utilizzato durante la calibrazione.
3. La distanza di apertura per la rilevazione attuale del pannello è maggiore di quella usata nella calibrazione.

Rimedio: 1. Rieseguire la calibrazione.
2. Se il problema persiste, aumentare il valore di $SGSYSTCH.$P0SPDALMMGN.

SVGN-389 Press noise(%.1fkgf) > expected(%.1f):%d.

Causa: La variazione della pressione nel periodo di osservazione (prima della rilevazione) è maggiore di quella osservata durante la calibrazione. Il numero alla fine del messaggio indica la fase. 1=Rilevazione pannello superiore, 2=Rilevazione pannello inferiore.
Le cause sono:
1. Le caratteristiche meccaniche della pinza sono cambiate o la calibrazione non è aggiornata.
2. L'orientamento attuale è diverso da quello utilizzato durante la calibrazione.
3. La distanza di apertura per la rilevazione attuale del pannello è maggiore di quella usata nella calibrazione.

Rimedio: 1. Rieseguire la calibrazione.
2. Se il problema persiste, aumentare il valore di $SGSYSTCH.$P0TRQALMMGN.

SVGN-390 Gun mode change detected while welding.

Causa: Il modo Stroke/No Stroke o il modo passo-passo potrebbero essere stati cambiati durante l'esecuzione del programma di saldatura.

Rimedio: Per evitare che il punto di saldatura venga saltato, il robot è entrato in pausa. Controllare il modo Stroke/No Stroke o il modo passo-passo.

SVGN-392 This TW**.TP is not supported.

Causa: Questo programma TWD è per il controllore R-J3*i*B. Il controllore R-30*i*B non lo supporta.

Rimedio: Sostituire TW***.TP con TWK***.PC come segue. Riferirsi al manuale dell'operatore della funzione Servo Gun del controllore R-30*i*B. (B-83264)
TW0THOLD => TWKTHOLD, TW1MTCLB => TWKZRCLB, TW1MTFIX => TWKFXTCH
TW2WDCLB => TWKZRCLB, TW2WDFIX => TWKFXTCH, TW3RSCLB => TWKRSCLB

SVGN-413 Pressure Check Init Start

Causa: E' iniziata la calibrazione del controllo di pressione.

Rimedio: Questo messaggio ha solo uno scopo informativo.

SVGN-414 Pressure Check Init Complete

Causa: E' stata completata la calibrazione del controllo di pressione.
Rimedio: Questo messaggio ha solo uno scopo informativo.

SVGN-415 Pressure Check Tolerance Exceed

Causa: L'errore di pressione supera la tolleranza.
Rimedio: Controllare le condizioni della pinza. Rieseguire la calibrazione della pressione.

SVGN-416 Pressure Adjustment Tol Exceed

Causa: L'errore di pressione supera la tolleranza della regolazione della pressione.
Rimedio: Controllare le condizioni della pinza. Rieseguire la calibrazione della pressione.

SVGN-422 Incorrect Override

Causa: L'override non è al 100%.
Rimedio: Impostare l'override al 100%.

SVGN-441 Pressure profile by DI time out

Causa: Il DI specificato non è asserito in tempo.
Rimedio: Asserire il DI specificato in tempo.

SVGN-470 Prs incre exceed abnl up lim:G%d

Causa: L'aumento della pressione ha superato il limite superiore dell'aumento anormale della pressione.
Rimedio: Controllare la temperatura del motore della pinza.

SVGN-471 Prs decre below abnl low lim:G%d

Causa: La diminuzione della pressione è al di sotto del limite inferiore della riduzione anormale della pressione.
Rimedio: Controllare la temperatura del motore della pinza.

SVGN-472 Mastering pressure was modified

Causa: La masterizzazione della pressione è stata modificata sulla schermata di impostazione della rilevazione dell'usura degli elettrodi.
Rimedio: Rieseguire la procedura di configurazione dell'usura degli elettrodi.

SVGN-473 Pressure Profile pressure value is invalid.

Causa: La pressione specificata nel profilo di pressione non è valida.
Rimedio: Specificare una pressione minore della pressione massima.

SVGN-474 Pressure Profile I/O is invalid.

Causa: L'indice specificato per l'I/O del profilo di pressione non è valido.
Rimedio: Specificare un indice valido.

4.17.12 Codici di allarme SYST

SYST-001 HOLD button is being pressed

Causa: È stata tentata un'operazione di movimento con il pulsante di hold (input) premuto.
Rimedio: Rilasciare il pulsante hold (input) e ritentare l'operazione.

SYST-002 HOLD is locked by program

Causa: Significato: È la condizione nella quale il robot si trova in hold da programma e non può essere sbloccato. Se viene eseguito un HOLD da un programma Karel, la condizione di hold può essere resettata solo dallo stesso programma con un UNHOLD o interrompendo definitivamente l'esecuzione del programma. Se si tenta di eseguire un movimento in questa condizione, il sistema visualizza questo messaggio.
Rimedio: Attendere che venga eseguito un stato di UNHOLD dal programma Karel, o interrompere definitivamente il programma KAREL.

SYST-003 TP is enabled

Causa: L'operazione tentata non può essere effettuata perché la tastiera di programmazione è abilitata.

Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione e ritentare la stessa operazione.

SYST-004 SOP is enabled

Causa: Il pannello operatore di sistema (UOP) è abilitato e l'operazione tentata non può essere effettuata.

Rimedio: Impostare il modo REMOTE per il pannello operatore e ritentare l'operazione.

SYST-005 UOP is the master device

Causa: Il pannello operatore utente (UOP) è abilitato e l'operazione tentata non può essere effettuata.

Rimedio: Selezionare il modo remoto/locale a Local nel menu SYSTEM, Config (se l'operazione è stata tentata dal pannello operatore standard - SOP), oppure impostando correttamente la variabile di sistema $RMT_MASTER. Questa variabile può assumere i seguenti valori:

- 0:Pannello operatore utente
- 1:CRT/KB
- 2:Host computer
- 3:Nessun dispositivo remoto
- 4:Master di RobotLink

SYST-006 KCL is the master device

Causa: L'operazione tentata non può essere effettuata perché il dispositivo che controlla i movimenti è KCL.

Rimedio: Selezionare il modo remoto/locale a Local nel menu SYSTEM, Config (se l'operazione è stata tentata dal pannello operatore standard - SOP), oppure impostando correttamente la variabile di sistema $RMT_MASTER. Questa variabile può assumere i seguenti valori:

- 0:Pannello operatore utente
- 1:CRT/KB
- 2:Host computer
- 3:Nessun dispositivo remoto
- 4:Master di RobotLink

SYST-007 NETWORK is the master device

Causa: L'operazione tentata non può essere effettuata perché il processore dei comandi NETWORK ha il controllo della macchina.

Rimedio: Selezionare il modo remoto/locale a Local nel menu SYSTEM, Config (se l'operazione è stata tentata dal pannello operatore standard - SOP), oppure impostando correttamente la variabile di sistema $RMT_MASTER.

- 0:Pannello operatore utente
- 1:CRT/KB
- 2:Host computer
- 3:Nessun dispositivo remoto
- 4:Master di RobotLink

SYST-008 Nothing is the master device

Causa: L'impostazione della variabile di sistema $RMT_MASTER è tale da disabilitare tutte le unità. Nessuna unità periferica può avviare un movimento.

Rimedio: Selezionare il modo remoto/locale a Local nel menu SYSTEM, Config (se l'operazione è stata tentata dal pannello operatore standard - SOP), oppure impostando correttamente la variabile di sistema $RMT_MASTER.

- 0:Pannello operatore utente
- 1:CRT/KB
- 2:Host computer
- 3:Nessun dispositivo remoto
- 4:Master di RobotLink

SYST-009 Safety Fence open

Causa: La recinzione di sicurezza è aperta e l'operazione richiesta non può essere effettuata.

Rimedio: Chiudere la recinzione di sicurezza e ritentare l'operazione.

SYST-010 Max num task reached

Causa: Il numero di task ha raggiunto il massimo consentito.
Rimedio: Interrompere l'esecuzione di una delle task in esecuzione.

SYST-011 Failed to run task

Causa: Il sistema non è riuscito ad eseguire il programma.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

SYST-012 Not in remote

Causa: La condizione di pronto al controllo da remoto non è soddisfatta.
Rimedio: Impostare il modo REMOTE sul pannello operatore.

SYST-013 Invalid program number

Causa: Il valore PNS specificato non è compreso tra 1 e 9999 .
Rimedio: Specificare il numero di programma corretto.

SYST-014 Program select failed

Causa: L'operazione PNS non è riuscita per qualche motivo.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

SYST-015 Robot Service Request failed

Causa: L'operazione RSR non è riuscita per qualche motivo.
Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Questa è visualizzata nella schermata Alarm Log del menu ALARM.

SYST-016 ENBL signal is off

Causa: Il segnale ENBL dell'UOP è OFF.
Rimedio: Impostare il segnale ENBL a ON.

SYST-017 Single step operation effective

Causa: La modalità step (passo-passo) è attiva.
Rimedio: Disabilitare il modo passo-passo.

SYST-018 Continuing from different line

Causa: Si sta tentando di riprendere l'esecuzione di un programma da una linea diversa da quella in cui si era fermato.
Rimedio: Rispondere YES o NO al messaggio che compare sulla tastiera di programmazione.

SYST-019 Program not selected

Causa: Il programma non è stato selezionato.
Rimedio: Selezionare un programma dal menu di selezione programmi sulla tastiera di programmazione, o usando la funzione PNS.

SYST-020 Program not verified by PNS

Causa: Il programma specificato tramite PNS è differente da quello attualmente selezionato. Questo errore si può verificare solo su controllori Mate.
Rimedio: Selezionare un programma corretto dal menu di selezione programmi sulla tastiera di programmazione.

SYST-021 System not ready, press reset

Causa: Il sistema ha rilevato un errore.
Rimedio: Premere il tasto RESET per eliminare l'allarme.

SYST-022 PNS not zero, cannot continue

Causa: Un programma in pausa non può continuare se i segnali in ingresso PNS non sono a zero. Questo errore si può verificare solo su controllori Mate.
Rimedio: Porre allo stato OFF tutti i segnali di ingresso PNS.

SYST-023 Teach Pendant communication error

Causa: Un cavo di comunicazione è guasto.
Rimedio: Controllare il cavo della tastiera di programmazione. Se necessario, sostituirlo.

SYST-024 PNSTROBE is OFF. Cannot start exec

Causa: L'esecuzione del programma non può avere inizio perché il segnale di ingresso PNSTROBE è OFF.
Rimedio: Impostare l'ingresso PNSTROBE allo stato ON.

SYST-025 Teach Pendant is different type

Causa: Il tipo di tastiera di programmazione che è stato collegato è differente da quello scollegato.
Rimedio: Collegare lo stesso tipo di tastiera di programmazione che è stato scollegato.

SYST-026 System normal power up

Causa: Il sistema ha eseguito un normale avviamento.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-027 HOT start failed (Error:%d)

Causa: L'avviamento caldo (Hot Start) è fallito per uno dei seguenti motivi: 1. Il controllore è stato spento durante l'avviamento. 2. Il modulo Flash ROM è cambiato. 3. È intervenuto un errore di run-time. 4. Errore interno di sistema 1. 5. Errore interno di sistema 2.
Rimedio: Il sistema seleziona automaticamente l'avviamento freddo (Cold Start).

SYST-028 (%s) Program timed out

Causa: L'esecuzione del programma specificato dalle variabili di sistema $PWR_HOT e/o $PWR_SEMI è stata interrotta dal sistema perché la sua durata è eccessiva (più di 40sec).
Rimedio: Diminuire le dimensioni del programma in modo che possa essere eseguito entro il tempo massimo consentito.

SYST-029 Robot was connected (Group:%d)

Causa: La chiave connect/isolate è stata commutata su connect.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-030 Robot was isolated (Group:%d)

Causa: La chiave connect/isolate è stata commutata su isolate.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-031 F-ROM parity

Causa: Si è verificato un errore durante l'accesso alla memoria F-ROM.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

SYST-032 ENBL signal from UOP is lost

Causa: Il segnale ENBL dell'interfaccia UOP è OFF.
Rimedio: Identificare ed eliminare la causa del passaggio allo stato OFF di questo segnale.

SYST-033 SFSPD signal from UOP is lost

Causa: Il segnale SFSPD dell'interfaccia UOP è OFF.
Rimedio: Identificare ed eliminare la causa del passaggio allo stato OFF di questo segnale.

SYST-034 HOLD signal from SOP/UOP is lost

Causa: Il segnale HOLD dell'interfaccia UOP è OFF.
Rimedio: Identificare ed eliminare la causa del passaggio allo stato OFF di questo segnale.

SYST-035 Low or No Battery Power on MAIN

Causa: Le batterie della scheda principale sono quasi scariche o assenti.
Rimedio: Sostituire la vecchia batteria con una nuova dello stesso tipo.

SYST-036 Semi power failure recovery

Causa: Il sistema ha eseguito un avvio semi caldo.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-037 Key switch broken

Causa: Il selettore a chiave del pannello operatore fornisce un segnale di ingresso non corretto.
Rimedio: Verificare il cablaggio del selettore a chiave.

SYST-038 Operation mode T1 Selected

Causa: Si è selezionato il modo di funzionamento T1.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-039 Operation mode T2 Selected

Causa: Si è selezionato il modo di funzionamento T2.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-040 Operation mode AUTO Selected

Causa: Si è selezionato il modo di funzionamento AUTO.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-041 Ovrd Select could not ENABLED

Causa: L'indice del DI non è valido.
Rimedio: Impostare un indice di DI corretto.

SYST-042 DEADMAN defeated

Causa: Il selettore modale è cambiato da T1 o T2 a AUTO, e il pulsante di uomo-morto era già premuto. Il pulsante di uomo-morto deve essere rilasciato quando si commuta in AUTO.
Rimedio: Rilasciare il pulsante di uomo-morto e premere il tasto RESET.

SYST-043 TP disabled in T1/T2 mode

Causa: Il selettore modale è in posizione T1 o T2 e la tastiera di programmazione è disabilitata.
Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione. Premere il tasto RESET.

SYST-044 (Abnormal) TP disabled in T1/T2 mode

Causa: Il selettore modale è in posizione T1 o T2, il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione è OFF ed il segnale SVON è ON. Questa è una condizione anormale.
Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC.

SYST-045 TP enabled in AUTO mode

Causa: Il selettore modale è in posizione AUTO e il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione è ON.
Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione. Premere il tasto RESET.

SYST-046 Control Reliable/CE Mark config mismatch

Causa: L'hardware previsto per la configurazione Control Reliable o per CE è presente ma l'opzione software corrispondente non è stata caricata, oppure l'opzione è caricata ma l'hardware non è presente.
Rimedio: Se l'opzione software Control Reliable/CE Mark non è presente nel controllore, caricarla. Se invece è presente, significa che questo controllore non comprende l'hardware Control Reliable/CE Mark ed il software di sistema deve essere totalmente ricaricato SENZA l'opzione Control Reliable/CE Mark.

SYST-047 Continuing from distant position

Causa: Si è tentato di far continuare il programma da un posizione distante da quella in cui si è fermato.
Rimedio: Rispondere ABORT o CONTINUE al messaggio che compare sulla tastiera di programmazione.

SYST-048 NECALC couldn't get work memory

Causa: Il sistema operativo del robot non è riuscito ad assegnare sufficiente memoria alla task interna NECALC.
Rimedio: Aumentare la memoria del controllore.

SYST-049 SFCALC couldn't get work memory

Causa: Il sistema operativo del robot non è riuscito ad assegnare sufficiente memoria alla task interna SFCALC.
Rimedio: Aumentare la memoria del controllore.

SYST-050 Invalid time in trigger request

Causa: In una richiesta TG è stato utilizzato un tempo non valido.
Rimedio: Il tempo deve essere minore di 6.000.000 microsecondi.

SYST-051 SYTG overrun: %d %d %x %d %d

Causa: Le routine di interrupt hanno impiegato troppo tempo per la propria esecuzione. Il primo numero indica che si tratta di routine a evento (1) o a scansione (2). Il secondo numero indica il superamento individuale della durata massima (1) oppure l'eccessivo utilizzo cumulativo della CPU (2). Il terzo numero indica il numero di evento (in formato esadecimale) oppure l'indirizzo della routine a scansione. Il quarto numero indica il tempo limite (microsecondi o centesimi di pct). Il quinto numero indica il tempo impiegato (microsecondi o centesimi di pct).
Rimedio: Le routine eseguite in seguito ad un evento o ad una scansione devono essere rese più efficienti, il loro tempo di scansione deve essere ridotto, oppure i valori di alcune variabili di sistema devono essere aumentati per consentire un maggiore utilizzo della CPU.

SYST-052 Trigger slot already used: %d

Causa: L'elemento specificato è già in uso.
Rimedio: Utilizzare la richiesta di annullamento per cancellare il vecchio elemento.

SYST-053 Invalid fast_DIN no: %d

Causa: Il numero di ingressi veloci (Fast_DIN) non è valido.
Rimedio: Utilizzare un numero valido di ingressi veloci (Fast_DIN).

SYST-054 Event-ID already used: %d

Causa: Il codice identificativo dell'evento specificato è già in uso.
Rimedio: Utilizzare codici identificativi di evento univoci, oppure annullare le richieste precedenti.

SYST-055 Event-ID not found: %d

Causa: Il codice identificativo dell'evento specificato non è attualmente in uso.
Rimedio: Verificare il codice identificativo dell'evento.

SYST-056 Scan routine list full

Causa: La task interna syscnrtn è stata richiamata quando la lista di scansione era piena. Possono essere attive contemporaneamente fino a 10 routine a scansione, inclusa quella di scansione della tabella.
Rimedio: Annullare le routine a scansione che non sono più necessarie oppure consolidarle tra loro.

SYST-057 Illegal interval

Causa: Il parametro di intervallo in una chiamata alla task interna syscnrtn è maggiore di 1000000 (1 secondo).
Rimedio: Utilizzare un valore compreso tra 1 e 1000000.

SYST-058 Duplicate scan routine

Causa: La task interna syscnrtn è stata richiamata specificando una routine e una struttura di dati che sono già oggetto di scansione.
Rimedio: Non richiedere la stessa routine o struttura di dati due volte.

SYST-059 Scan routine not active

Causa: La task interna syclclsc è stata richiamata specificando una routine ed una struttura di dati che non corrispondono ad alcuna scansione attiva.
Rimedio: Non eliminare una scansione non esistente.

SYST-060 Duplicate cond/act table

Causa: La task interna syaddtbl è stata richiamata con il puntatore alla tabella che è già in uso nella lista di scansione.
Rimedio: Aggiungere la tabella solo una volta.

SYST-061 Scan table list full

Causa: La task interna syaddtbl è stata richiamata quando tutti i 10 slot di azioni/condizioni erano già in uso.
Rimedio: Eliminare le tabelle che non sono più necessarie oppure consolidarle tra loro.

SYST-062 Scan table not active

Causa: La task sycncltb è stata richiamata con una tabella di azioni/condizioni che non è attiva.
Rimedio: Verificare che non vi siano chiamate duplicate alla task sycncltb oppure un puntatore errato alla tabella.

SYST-063 Scan time record seq error

Causa: Errore di sistema: chiamate ad intervalli di tempo consecutivi.
Rimedio: Contattare FANUC con informazioni sugli eventi che hanno condotto all'errore.

SYST-064 Bad scan table data

Causa: Si è verificato un errore interno del software. Nella tabella di scansione sono presenti dati non validi. Le possibili cause di questo allarme sono: Troppi insiemi condizione/azione (max = 10). Codice di condizione non valido. Codice di azione non valido. Troppe azioni (max = 3).
Rimedio: Contattare FANUC con informazioni sugli eventi che hanno condotto all'errore.

SYST-065 SFCALC overrun

Causa: La task interna SFCALC non può ottenere altre risorse dalla MPU.
Rimedio: Diminuire il numero di opzioni software oppure disabilitare qualche gruppo di assi attualmente abilitato. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SYST-066 Teach Pendant communication error

Causa: La comunicazione con la tastiera di programmazione si è interrotta.
Rimedio: Questo errore potrebbe essere causato da un eccessivo traffico di comunicazione. Controllare il cavo della tastiera di programmazione. Se necessario, sostituirlo.

SYST-067 Panel HSSB disconnect

Causa: La comunicazione HSSB non è connessa.
Rimedio: Controllare le connessioni hardware dell'HSSB.

SYST-069 Program number out of range

Causa: Il numero di stile selezionato è zero o è maggiore della dimensione della tabella degli stili.
Rimedio: Selezionare un numero di stile valido oppure modificare le dimensioni della tabella.

SYST-070 No program name in table

Causa: Nella tabella degli stili non è presente alcun nome di programma.
Rimedio: Impostare un nome di programma appropriato nella posizione desiderata della tabella degli stili.

SYST-071 Program not found

Causa: Il programma specificato con il numero di stile non è presente nel controllore.
Rimedio: Creare un programma per lo stile interessato, oppure impostare un nome di programma valido nella tabella degli stili.

SYST-072 Program not enabled

Causa: Il programma per lo stile selezionato non è abilitato.
Rimedio: Nella tabella degli stili, impostare YES nel campo dati VALID.

SYST-073 Manual selection mismatch

Causa: Il segnale di ingresso non coincide con lo stile selezionato manualmente.
Rimedio: Il PLC deve inviare un codice di stile che corrisponda alla selezione manuale.

SYST-074 Karel shell failed

Causa: La comunicazione con l'estensione della shell KAREL è fallita.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

SYST-075 Shell init failure

Causa: L'esecuzione della shell non è stata possibile a causa di errori nell'allocazione delle risorse.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

SYST-076 Shell condition setup failure

Causa: La shell non ha potuto configurare i condition handlers necessari per il suo funzionamento.
Rimedio: Eseguire un riavvio (cold start) del controllore.

SYST-077 Entered INTERLOCK mode

Causa: Il controllore è interbloccato con il PLC.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso. Non è una segnalazione di allarme.

SYST-078 Entered ISOLATE mode

Causa: Il controllore è isolato dal controllo da parte del PLC.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso. Non è una segnalazione di allarme.

SYST-079 Startup check failed

Causa: Uno o più dei controlli di sistema all'avvio sono falliti.
Rimedio: Fare riferimento ad messaggio precedente che potrebbe indicare esattamente quale controllo non ha avuto successo ed eseguire le azioni correttive necessarie.

SYST-080 Fault must be reset

Causa: Il sistema è in stato di allarme.
Rimedio: Eliminare l'errore e ritentare l'operazione.

SYST-081 Not at home position

Causa: Il programma non può essere eseguito perché il robot non si trova nella posizione di fuori ingombro definita.
Rimedio: Portare il robot nella posizione di fuori ingombro.

SYST-082 Not within resume tolerance

Causa: L'esecuzione del programma non può essere riattivata perché il robot è stato spostato dalla posizione sulla traiettoria in corrispondenza della quale si era fermato.
Rimedio: Muovere manualmente il robot nella posizione corretta.

SYST-083 I/O is simulated

Causa: Uno o più punti I/O sono simulati.
Rimedio: Disattivare la simulazione di tutti i segnali I/O prima di tentare l'esecuzione del programma.

SYST-084 I/O forced unsimulated

Causa: Il sistema ha forzato la disattivazione della simulazione di tutti i segnali I/O.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso.

SYST-085 Gen override not 100%

Causa: Il valore di override non è 100%.
Rimedio: Impostare l'override al 100%.

SYST-086 Gen override forced to 100%

Causa: Il sistema ha forzato l'impostazione dell'override al 100%.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso.

SYST-087 Prog override not 100%

Causa: Il valore di override di programma non è 100%.
Rimedio: Impostare l'override al 100%.

SYST-088 Prog override forced to 100%

Causa: Il sistema ha forzato l'impostazione dell'override di programma al 100%.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso.

SYST-089 Machine lock on

Causa: Il blocco macchina è attivo e non può avere luogo alcun movimento del robot.
Rimedio: Disattivare il blocco macchina.

SYST-090 Machine lock forced off
Causa: Il sistema ha forzato la disattivazione del blocco macchina.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso.

SYST-091 Single step active
Causa: L'esecuzione del programma è in modo passo-passo (step).
Rimedio: Disattivare il modo passo-passo (step).

SYST-092 Single step forced off
Causa: Il sistema ha forzato la disattivazione del modo passo-passo (step).
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso.

SYST-093 Process not ready
Causa: Il programma non può essere eseguito perché il processo non è pronto.
Rimedio: Rendere le apparecchiature di processo pronte a consentire l'esecuzione del programma.

SYST-094 Process forced ready
Causa: Il sistema ha forzato le apparecchiature di processo ad essere pronte per l'esecuzione del programma.
Rimedio: Questo è un messaggio di avviso.

SYST-095 Remote diagnose internal error
Causa: Si è verificato un errore interno della funzione di diagnostica remota.
Rimedio: Errore interno del sistema.

SYST-096 Designated task is not valid
Causa: Si è verificato un errore interno della funzione di diagnostica remota.
Rimedio: Errore interno del sistema.

SYST-097 Fail to initialize Modem
Causa: Si è verificato un errore interno della funzione di diagnostica remota.
Rimedio: Errore interno del sistema.

SYST-098 Card Modem is removed
Causa: Si è verificato un errore interno della funzione di diagnostica remota.
Rimedio: Errore interno del sistema.

SYST-099 Card Modem is not responded
Causa: Si è verificato un errore interno della funzione di diagnostica remota.
Rimedio: Errore interno del sistema.

SYST-100 DSR in Modem OFF
Causa: Si è verificato un errore interno della funzione di diagnostica remota.
Rimedio: Errore interno del sistema.

SYST-101 Connection is stopped
Causa: Si è verificato un errore interno della funzione di diagnostica remota.
Rimedio: Errore interno del sistema.

SYST-102 HDI not recorded
Causa: Si è verificato un errore interno della funzione di diagnostica remota.
Rimedio: Errore interno del sistema.

SYST-103 Not-home ignored
Causa: L'operatore ha bypassato la condizione di robot non in posizione di fuori ingombro per l'esecuzione del programma.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-104 Resume tolerance ignored

Causa: L'operatore ha bypassato il controllo di tolleranza sulla posizione di ripartenza del programma.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-105 Simulated I/O ignored

Causa: L'operatore ha bypassato il controllo della presenza di segnali I/O simulati per l'esecuzione del programma.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-106 Gen override ignored

Causa: L'operatore ha bypassato il controllo sull'impostazione dell'override maggiore del 100% per l'esecuzione del programma.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-107 Prog override ignored

Causa: L'operatore ha bypassato il controllo sull'impostazione dell'override di programma maggiore 100% per l'esecuzione del programma.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-108 Machine lock ignored

Causa: L'operatore ha bypassato il controllo sull'attivazione del blocco macchina per l'esecuzione del programma.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-109 Single step ignored

Causa: L'operatore ha bypassato il controllo sull'attivazione del modo passo-passo per l'esecuzione del programma.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-110 Process ready ignored

Causa: L'operatore ha bypassato il controllo sulle apparecchiature di processo non pronte per l'esecuzione del programma.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-111 No home pos defined

Causa: Non è stata definita alcuna posizione di fuori ingombro per il gruppo di assi 1.
Rimedio: Abilitare almeno una posizione di riferimento per il gruppo di assi 1 e definirla come posizione di Home, oppure disabilitare il controllo relativo per l'esecuzione del programma.

SYST-112 No production start input defined

Causa: Il segnale di ingresso di esecuzione del programma di produzione, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare il segnale da utilizzare per l'esecuzione del programma di produzione e spegnere e riaccendere il controllore.

SYST-113 No style input group defined

Causa: Il gruppo di ingressi per la formazione del numero di stile, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nel menu I/O, Group, e nella schermata I/O, Cell Interface, impostare il gruppo di ingressi da utilizzare per il codice stile e spegnere e riaccendere il controllore.

SYST-114 No RSR input defined

Causa: Uno dei segnali di ingresso RSR, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare i segnali di ingresso RSR e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-115 No PNS select input defined

Causa: Uno dei segnali di ingresso PNS, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare i segnali di ingresso PNS e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-116 No RSR echo output defined

Causa: Uno dei segnali di uscita di eco RSR, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare i segnali di eco RSR e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-117 No PNS echo output defined

Causa: Uno dei segnali di uscita di eco PNS, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare i segnali di eco PNS e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-118 No PNS strobe input defined

Causa: Il segnale di ingresso di conferma del codice PNS, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare il segnale da utilizzare come conferma del codice PNS e spegnere e riaccendere il controllore.

SYST-119 No echo strobe output defined

Causa: Il segnale di uscita di eco del segnale di conferma del codice PNS, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare il segnale di eco del segnale di conferma del codice PNS e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-120 No style option input defined

Causa: Uno dei segnali di ingresso di selezione dello stile, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare i segnali di ingresso di selezione dello stile e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-121 No decision input group defined

Causa: Il gruppo di ingressi per la formazione del tipo di decisione, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nel menu I/O, Group, e nella schermata I/O, Cell Interface, impostare il gruppo di ingressi da utilizzare per la formazione del tipo di decisione e spegnere e riaccendere il controllore.

SYST-122 No style output group defined

Causa: Il gruppo di uscite per l'eco del numero di stile, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nel menu I/O, Group, e nella schermata I/O, Cell Interface, impostare il gruppo di uscite da utilizzare per l'eco del numero di stile e spegnere e riaccendere il controllore.

SYST-123 No option output defined

Causa: Uno dei segnali di uscita per l'opzione dello stile, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare i segnali uscita per l'opzione dello stile e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-124 No decision output group defined

Causa: Il gruppo di uscite per l'eco del tipo di decisione, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nel menu I/O, Group, e nella schermata I/O, Cell Interface, impostare il gruppo di uscite per l'eco del tipo di decisione e spegnere e riaccendere il controllore.

SYST-125 No in-cycle output defined

Causa: Il segnale di uscita di ciclo in corso, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare il segnale di uscita di ciclo in corso e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-126 No task-OK output defined

Causa: Il segnale di uscita di task_OK, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare il segnale di uscita di task_OK e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-127 No isolate output defined

Causa: Il segnale di uscita di robot isolato, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare il segnale di uscita di robot isolato e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-128 No interlock output defined

Causa: Il segnale di uscita di robot interbloccato, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare il segnale di uscita di robot interbloccato e spegnere e riaccendere il controllore..

SYST-129 No manual style output defined

Causa: Il segnale di uscita di richiesta di stile manuale, richiesto in base alle opzioni di selezione attuali, non è stato definito.
Rimedio: Nella schermata I/O, Cell Interface, configurare il segnale di uscita di richiesta di stile manuale e ripristinare il funzionamento del robot.

SYST-130 Program still running

Causa: La shell sta eseguendo un programma attivo.
Rimedio: Prima di richiedere una nuova selezione di programma , terminare l'esecuzione di quello attualmente attivo.

SYST-131 Invalid manual style request

Causa: La richiesta di stile manuale non può essere soddisfatta. Un altro messaggio di allarme viene visualizzato allo scopo di fornire ulteriori informazioni sulla causa di questo allarme.
Rimedio: Fare riferimento alla descrizione fornita per il codice di causa.

SYST-132 Manual request timed out

Causa: Lo stile selezionato manualmente non è stato richiesto dal PLC entro il tempo massimo consentito.
Rimedio: Determinare il motivo che ha impedito al PLC di rispondere alla richiesta, oppure aumentare il tempo massimo per questa operazione.

SYST-133 System trigger request early

Causa: Una richiesta per una funzione interna del sistema (routine a scansione, ecc.) è stata emessa prima che le relative tabelle fossero inizializzate.
Rimedio: Rimandare questa richiesta ad un altro momento durante il processo di avviamento freddo.

SYST-134 Max. freq. exceeded ch.: %d

Causa: Un segnale di ingresso in frequenza collegato ad un HDI ha avuto, momentaneamente o per un tempo prolungato, una frequenza superiore al valore massimo consentito. Il canale o numero di ingresso è indicato nel testo dell'allarme.
Rimedio: Ridurre o eliminare eventuali disturbi sul segnale, mediante miglioramento della messa a terra o della schermatura. Se la frequenza selezionata (con gli interruttori miniaturizzati), sul modulo di interfaccia per segnali in frequenza HDI, è bassa (640Hz) e se la normale frequenza di esercizio è più alta, modificare la selezione di frequenza di lavoro. Impostare i dip switch per il range alto (1000 Hz) e la variabile di sistema $FQINT_SETUP[n].$FREQ_MAX_AL a 1020. Se la frequenza selezionata (con gli interruttori miniaturizzati), sul modulo di interfaccia per segnali in frequenza HDI, è alta (1000 Hz) e se la normale frequenza di esercizio sarà sempre al di sotto del range basso , modificare l'impostazione selezionando il range basso. Se il dispositivo che genera il segnale in frequenza (ad esempio un misurato di portata) fornisce frequenze superiori a 1000 Hz, cambiare le impostazioni sul dispositivo in modo che la frequenza del segnale generato sia ridotta. Per disabilitare questo allarme, cambiare l'impostazione della variabile di sistema $FQINT_SETUP[n].$FREQ_MAX_AL a 1200, se si utilizza il modulo di interfaccia per segnali in frequenza HDI, o a 0, nel caso questo modulo non sia utilizzato.

SYST-135 Invalid Clock, Please Reset

Causa: L'orologio del sistema contiene dati non validi. Probabilmente l'orologio non è mai stato impostato.
Rimedio: Impostare i dati dell'orologio del sistema, dal menu SYSTEM, Clock.

SYST-136 System Time was reset

Causa: L'orologio di sistema è stato reimpostato dall'operatore o dal protocollo SNTP (se abilitato).
Rimedio: Verificare le impostazioni dell'orologio di sistema, dal menu SYSTEM, Clock.

SYST-137 Device not found

Causa: Il dispositivo richiesto non è installato sulla scheda madre.
Rimedio: Installare il dispositivo corretto.

SYST-138 Motherboard not installed

Causa: La scheda madre specificata non è installata..
Rimedio: Specificare solo le schede madri installate.

SYST-139 Invalid motherboard request

Causa: L'indice della scheda madre specificato non è un valore valido.
Rimedio: Questo è un errore di programmazione. Specificare un indice pari a 0 oppure 1.

SYST-140 Invalid IRQ specified

Causa: Il driver del dispositivo ha specificato un numero di interrupt non valido.
Rimedio: Specificare un valore IRQ compreso tra 3 e 7.

SYST-141 BMON was updated

Causa: Il software BMON è stato aggiornato ad una versione più recente.
Rimedio: Verificare la versione del software BMON.

SYST-142 ABS time in sytmrev in past

Causa: Il momento specificato per un evento programmato è già passato. L'evento sarà elaborato immediatamente.
Rimedio: Specificare un altro momento per la gestione dell'evento.

SYST-143 pkt_data_size too big

Causa: Il parametro pkt_data_size della chiamata alla funzione interna syinpev_gen call è troppo grande.
Rimedio: Utilizzare un valore non superiore alla costante MAX_PKT_DATA in sytglib.h.

SYST-144 Bad DO specfied by %s

Causa: Il numero di uscita digitale DO, specificato nella variabile di sistema indicata, non è valido oppure si riferisce ad un segnale a cui non corrisponde alcuna assegnazione.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema a zero (nessun segnale I/O utilizzato) oppure ad un numero di porta valido ed assicurarsi che l'assegnazione dell'uscita digitale indicata sia stata effettuata correttamente.

SYST-145 DO specfied by %s OFFLINE

Causa: L'uscita digitale specificata nella variabile di sistema indicata è Offline.
Rimedio: Porre in linea il dispositivo a cui è stata assegnata l'uscita digitale specificata.

SYST-146 n_pkts invalid

Causa: Il parametro n_pkts utilizzato nella chiamata alla funzione interna syinpev_gen non è valido.
Rimedio: Utilizzare un valore compreso tra 1 e 20, oppure zero se la funzione interna evnt_rtn_2 non è utilizzata.

SYST-148 Dynamic Brake is Disabled

Causa: Il freno dinamico è disabilitato dal segnale di richiesta di rilascio del freno (DI[$DYN_BRK.$DI_IDX]).
Rimedio: Se si desidera riattivare il sistema servo, disattivare il segnale di richiesta di rilascio del freno.

SYST-149 Dynamic Brake is Enabled

Causa: Il freno dinamico è abilitato perché il segnale di richiesta di rilascio del freno è OFF.
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

SYST-150 Cursor is not on line 1

Causa: L'esecuzione del programma non è iniziata dalla prima linea.
Rimedio: Rispondere YES o NO al messaggio che compare sulla tastiera di programmazione.

SYST-151 Start again (%s, %d)

Causa: Se si desidera che l'esecuzione del programma parta da una linea diversa dalla prima, rispondere YES alla richiesta visualizzata sul display della tastiera di programmazione.
Rimedio: Iniziare l'esecuzione del programma.

SYST-152 Cannot force DO's in AUTO mode

Causa: Si è tentato di forzare lo stato di un segnale di uscita quando il modo operativo è AUTO.
Rimedio: Selezionare un modo operativo diverso da AUTO per eseguire questa operazione.

SYST-153 Cannot SIM/UNSIM DO's in AUTO mode

Causa: Si è tentato di forzare lo stato di un segnale di uscita quando il modo operativo è AUTO.
Rimedio: Selezionare un modo operativo diverso da AUTO per eseguire questa operazione.

SYST-154 No start in ISOLATE/BYPASS mode

Causa: Il segnale di inizio produzione è stato ricevuto quando il controllore era in modo ISOLATE o BYPASS.
Rimedio: Selezionare il modo AUTO o INTERLOCK prima di effettuare questa operazione.

SYST-155 ABC overrun

Causa: La funzione Arm Bending Control non ha ottenuto sufficienti risorse MPU.
Rimedio: Ridurre la quantità di opzioni software caricate, oppure disabilitare qualche gruppo di assi, e poi ritentare l'operazione. Se l'allarme persiste, eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

SYST-156 Unknown hard ware

Causa: Questa scheda non può essere utilizzata in questo controllore.
Rimedio: Installare la scheda corretta.

SYST-157 CE/RIA software does not exist

Causa: In questo controllore il software CE/RIA non è presente.
Rimedio: Installare l'opzione CE/RIA in questo controllore.

SYST-158 Robot cannot move in T2 mode

Causa: Il selettore modale è nella posizione T2. Il robot non può essere mosso quando il modo selezionato è T2.
Rimedio: Portare il selettore modale su T1 o AUTO.

SYST-159 GO %d for Error Output not configured

Causa: Il gruppo di uscite utilizzato per la funzione Error Output non è configurato.
Rimedio: Configurare il gruppo di uscite dedicato alla funzione Error Output.

SYST-160 Value output to GO %d out of limit

Causa: Il valore inviato al gruppo di uscita dalla funzione Error Output eccede il massimo gestibile da questo GO.
Rimedio: Configurare il gruppo di uscite in modo che sia composto da più segnali.

SYST-161 Cannot start Remote diagnostic

Causa: La diagnostica remota non è stata eseguita perché lo stato del servo è ON.
Rimedio: Disattivare il servo e ritentare l'operazione.

SYST-162 Servo On during Remote diagnostic

Causa: Durante le operazioni di diagnostica remota, il servo è stato attivato.
Rimedio: Disattivare il servo prima di ritentare le operazione di diagnostica remota.

SYST-163 Cannot operate IO during Remote diagnostic

Causa: Durante le operazioni di diagnostica remota si è tentato di modificare lo stato dei segnali I/O.
Rimedio: Non modificare lo stato dei segnali I/O durante le operazioni di diagnostica remota.

SYST-164 Teach Pendant communication error

Causa: La comunicazione con la tastiera di programmazione si è interrotta.
Rimedio: Questo errore potrebbe essere causato da un eccessivo traffico di comunicazione. Verificare che il cavo della tastiera di programmazione sia in buone condizioni. Se necessario, sostituirlo.

SYST-165 TP intermittent communication error

Causa: Durante la comunicazione con la tastiera di programmazione, si sono verificati errori intermittenti.
Rimedio: Verificare se esistano eventuali sorgenti di disturbi. Verificare che la tastiera di programmazione funzioni correttamente. Sostituire la tastiera di programmazione, se necessario.

SYST-166 TP intermittent communication error

Causa: Durante la comunicazione con la tastiera di programmazione, si sono verificati errori intermittenti.

Rimedio: Eseguire le azioni seguenti:

1. Verificare se esistano eventuali sorgenti di disturbi.
2. Verificare che la tastiera di programmazione funzioni correttamente.
3. Sostituire la tastiera di programmazione, se necessario.

SYST-167 Motion initialization is disabled

Causa: L'inizializzazione del movimento è stata disabilitata intenzionalmente.

Rimedio: Verificare l'impostazione della variabile di sistema $SCR.$DSB_MOINIT.

SYST-168 Robot(G:%d) is isolated

Causa: Si è tentato di muovere un robot che si trova in stato ISOLATED.

Rimedio: Non tentare di muovere un robot che si trova in stato ISOLATED.

SYST-169 S/W Registration is temporary

Causa: La funzione di controllo della registrazione del software è attiva. Questo allarme viene visualizzato quando mancano più di 28 giorni alla scadenza della registrazione del software.

Rimedio: Richiamare il menu di registrazione del software:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce Status.
3. Contattare FANUC per ricevere il codice di autorizzazione all'estensione del periodo.

SYST-170 S/W Reg. expires in %d days

Causa: La funzione di controllo della registrazione del software è attiva. Questo allarme viene visualizzato quando mancano meno di 28 giorni e più di 14 giorno alla scadenza della registrazione del software.

Rimedio: Richiamare il menu di registrazione del software:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce Status.
3. Contattare FANUC per ricevere il codice di autorizzazione all'estensione del periodo.

SYST-171 S/W Reg. expires in %d days

Causa: La funzione di controllo della registrazione del software è attiva. Questo allarme viene visualizzato quando mancano meno di 14 giorni e più di 1 giorno alla scadenza della registrazione del software.

Rimedio: Richiamare il menu di registrazione del software:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce Status.
3. Contattare FANUC per ricevere il codice di autorizzazione all'estensione del periodo.

SYST-172 S/W Registration has expired

Causa: La funzione di controllo della registrazione del software è attiva. Questo errore viene visualizzato quando il periodo ri registrazione è scaduto. Il robot non può funzionare in modo automatico fino a quando il periodo di registrazione del software non viene esteso.

Rimedio: Richiamare il menu di registrazione del software:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce Status.
3. Contattare FANUC per ricevere il codice di autorizzazione all'estensione del periodo.

SYST-173 See S/W Reg Screen (STATUS)

Causa: La funzione di controllo della registrazione del software è attiva. Visualizzare la schermata per la registrazione del software per avere ulteriori dettagli.

Rimedio: Richiamare il menu di registrazione del software:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce Status.
3. Contattare FANUC per ricevere il codice di autorizzazione all'estensione del periodo.

SYST-174 S/W Reg. active, option missing

Causa: La funzione di controllo della registrazione del software è attiva ma l'opzione corrispondente non è installata nel controllore.

Rimedio: Caricare l'opzione Software Registration nel robot.

SYST-175 System was updated

Causa: La funzione di controllo della registrazione del software è attiva. Il software di sistema è stato aggiornato. Questo messaggio è solo un avviso. Non è necessaria alcuna azione.

Rimedio: Il software di sistema è stato aggiornato. Questo messaggio è solo un avviso. Non è necessaria alcuna azione.

SYST-176 Software was updated

Causa: Il software di sistema è stato aggiornato dalla funzione Auto Software update.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Premere il tasto RESET.

SYST-177 RobotLink master is the master

Causa: L'operazione non può essere eseguita perché il robot è sotto il controllo del Master di Robot Link.

Rimedio: Selezionare il modo remoto/locale a Local nel menu SYSTEM, Config (se l'operazione è stata tentata dal pannello operatore standard - SOP), oppure impostando correttamente la variabile di sistema $RMT_MASTER. Questa variabile può assumere i seguenti valori:

- 0:Pannello operatore utente
- 1:CRT/KB
- 2:Host computer
- 3:Nessun dispositivo remoto
- 4:Master di Robot Link

SYST-178 SHIFT-RESET Pressed

Causa: Il tasto shift e il tasto reset sono premuti contemporaneamente.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

SYST-179 SHIFT-RESET Released

Causa: Il tasto shift o il tasto reset sono stati rilasciati dopo essere stati premuti contemporaneamente.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso.

SYST-188 book(%d) was not created

Causa: Il volume del registro cronologico delle operazioni non è stato creato.

Rimedio: Ridurre il numero di volumi, con la variabile $LOG_BUFF[ ].$SIZE, per poter allocarne di nuovi.

SYST-189 There is no book

Causa: Non esiste alcun volume per la funzione di registro cronologico delle operazioni.

Rimedio: Nessuno.

SYST-190 HMI Mode - key unavailable

Causa: Il modo HMI per l'*i*Pendant è abilitato e questo tasto specifico è disabilitato.

Rimedio: Abilitare il tasto interessato nella schermata di configurazione dell'*i*Pendant.

SYST-195 TP (on Rob#%d) enabled in T2 mode

Causa: Più di una tastiera di programmazione è abilitata (con selettore modale in posizione T2) in una rete ad anello di robot.

Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione che non deve essere utilizzata per l'operazione desiderata.

SYST-196 Enabled TP exists (H%x)

Causa: L'operazione non può essere eseguita perché altre tastiere di programmazione sono abilitate sui robot che fanno parte della rete ad anello.

Rimedio: Disabilitare le tastiere di programmazione che non devono essere utilizzate per l'operazione desiderata.

SYST-197 Multi-arm Watchdog alarm

Causa: Il robot master non ha ricevuto il messaggio di sistema attivo dagli altri robot slave entro il tempo massimo consentito, specificato nella variabile di sistema $rkmashconf.$heartbt_tmo.

Rimedio: Verificare e ripristinare eventuali connessioni non funzionanti.

SYST-198 Slave Robot Not Ready

Causa: Alcuni robot slave non sono pronti per eseguire un programma.

Rimedio: Il selettore modale di tutti i robot slave deve essere in posizione AUTO. La variabile di sistema $RMT_MASTER deve contenere il valore 4 (Robot Link). Le impostazioni possibili per questa variabile sono le seguenti:

- 0:Pannello operatore utente
- 1:CRT/KB
- 2:Host computer
- 3:Nessun dispositivo remoto
- 4:Master di Robot Link

SYST-199 Def Prog NOT change (TP disbl)

Causa: Il programma selezionato non può essere cambiato perché il robot è stato definito come slave di un robot master, e la tastiera di programmazione è disabilitata.

Rimedio: Se si seleziona un programma utilizzando la tastiera di programmazione, è necessario abilitarla.

SYST-200 Only Master TP may FWD/BWD

Causa: Per i programmi di sistemi multi-robot, solo la tastiera di programmazione sul robot master è autorizzata all'esecuzione del comando SHIFT+FWD/BWD.

Rimedio: Per eseguire l'operazione SHIFT+FWD/BWD, utilizzare la tastiera di programmazione del robot master.

SYST-201 Master mismatch

Causa: Il numero del robot master non corrisponde a quello specificato nell'intestazione del robot slave.

Rimedio: Modificare il numero del robot master nell'intestazione del programma slave.

SYST-202 Incorrect $rmt_master on Slave robot

Causa: Uno dei robot slave non accetta il comando proveniente dal robot master a causa del valore contenuto nella variabile di sistema $rmt_master.

Rimedio: Verificare che la variabile di sistema $rmt_master sia impostata a 4 su tutti i robot slave.

SYST-203 Robot #%d has become online

Causa: Questo messaggio informa l'operatore che un robot è stato aggiunto con successo alla rete ad anello, come robot slave.

Rimedio: Nessuno.

SYST-204 Multi Program start in progress

Causa: La sequenza di esecuzione del programma è ancora in esecuzione.

Rimedio: Attendere finché la richiesta precedente venga elaborata, prima di continuare.

SYST-205 NO action specified

Causa: I tasti FWD o BWD sono stati premuti, sulla tastiera di programmazione, ma senza che fosse premuto il tasto SHIFT.

Rimedio: Premere il tasto SHIFT insieme ai tasti FWD o BWD.

SYST-206 Operation canceled by RESET key

Causa: L'operazione è stata annullata premendo il tasto RESET.

Rimedio: Nessuno.

SYST-207 Message posted at Rob#%d (%s)

Causa: Un messaggio di errore è apparso su un altro robot.

Rimedio: Visualizzare la pagina degli allarmi sul robot indicato ed eseguire le azioni correttive consigliate per l'allarme che si è presentato.

SYST-208 Feature NOT supported

Causa: L'operazione che si è tentato di eseguire non è supportata. Per esempio, si è tentato di eseguire un programma separato per robot in configurazione a doppio braccio.

Rimedio: Assicurarsi di eseguire solo operazioni supportate dal sistema.

SYST-211 Comm processor Time-out error

Causa: Il processore dedicato alle comunicazioni non ha risposto entro il tempo massimo consentito.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

SYST-212 Need to apply to DCS param

Causa: Il parametro di impostazione è stato modificato ed ora è diverso da quello attivo per la funzione DCS.

Rimedio: Eseguire la procedura di applicazione dei parametri alla funzione DCS. Riferirsi alla sezione 1.3, APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DCS del manuale dell'operatore della funzione doppio controllo di sicurezza (B-83184).

SYST-213 User power cycle

Causa: L'operatore ha comandato lo spegnimento e la riaccensione del controllore.

Rimedio: Nessuna

SYST-214 DCS ESTOP

Causa: Si è verificato un arresto di emergenza DCS. Questo messaggio si presenta solo se il bit 0 della variabile di sistema $DCS_CFG.$TEST_PARAM1 è a 1.

Rimedio: Impostare il bit 0 della variabile di sistema $DCS_CFG.$TEST_PARAM1 a 0.

SYST-215 DCS CSTOP

Causa: Si è verificato un arresto di emergenza DCS. Questo messaggio si presenta solo se il bit 0 della variabile di sistema $DCS_CFG.$TEST_PARAM1 è a 1.

Rimedio: Impostare il bit 0 della variabile di sistema $DCS_CFG.$TEST_PARAM1 a 0.

SYST-216 DCS DCSALM

Causa: Si è verificato un allarme DCS. Questo messaggio si presenta solo se il bit 0 della variabile di sistema $DCS_CFG.$TEST_PARAM1 è a 1.

Rimedio: Impostare il bit 0 della variabile di sistema $DCS_CFG.$TEST_PARAM1 a 0.

SYST-217 DCS is not available

Causa: La funzione DCS non è presente nel controllore

Rimedio: 1. Cancellare l'opzione DCS.
2. Installare l'hardware che consente l'utilizzo della funzione DCS.

SYST-218 DCS Unavailable robot model G:%x Hex

Causa: L'opzione software "DCS Position/Speed Check Function" è stata caricata nel sistema, ma il modello di robot interessato non è supportato dalla funzione stessa. Il numero "i" rappresenta una valore esadecimale, in cui ciascun bit corrisponde ad un gruppo di assi.

Rimedio: Eliminare l'opzione software "DCS Position/Speed Check" dal sistema.
Questo allarme può essere eliminato impostando la variabile di sistema $DCS_CFG.$EXCLUDE[Numero gruppo] al valore -1, ma, in questo caso, la funzione DCS non può essere utilizzata per questo gruppo.

SYST-219 Need to apply DCS param (%d)

Causa: 1 : I parametri di impostazione e quelli applicati alla funzione DCS sono differenti a causa del caricamento di un backup IMAGE nel controllore.
2 : Nel menu per la funzione DCS non è stata eseguita la procedura di applicazione dei parametri alla funzione DCS.

Rimedio: Eseguire la procedura di applicazione dei parametri alla funzione DCS.

SYST-220 Sync Time-out error

Causa: La condizione di sincronizzazione del processo non è stata soddisfatta entro il tempo massimo consentito.

Rimedio:

1. Verificare la logica del programma (incoerenza della sequenza, ecc.).
2. Utilizzare un tempo di timeout più lungo (nella tabella di sincronizzazione).

SYST-221 Sync Schedule mismatch

Causa: La tabella di sincronizzazione non coincide tra i robot.

Rimedio:

1. Assicurarsi che sia utilizzato lo stesso numero di tabella nel programma nei vari robot.
2. Assicurarsi che il contenuto della tabella (maschera di selezione dei gruppi, ecc.) sia lo stesso per tutti i robot.

SYST-222 Image backup succeeded

Causa: Il salvataggio di backup dell'immagine della memoria del controllore è stato completato correttamente.
Rimedio: Nessuno.

SYST-223 Image backup failed(0x%x)

Causa: Il salvataggio di backup dell'immagine della memoria del controllore non è riuscito.
Rimedio: 0x%x indica la causa del problema che si è verificato. Identificare la definizione nell'elenco riportato sotto. Rimuovere la causa dell'allarme e ritentare l'esecuzione di salvataggio.

- 0x%x Causa e rimedio 0x1 Non utilizzato. 0x2 L'allocazione della memoria necessaria non è riuscita. Contattare l'assistenza FANUC.
- 0x3 L'acquisizione delle informazioni presenti nella FROM non è riuscita. Contattare l'assistenza FANUC.
- 0x4 La memoria disponibile su MC non è sufficiente. Assicurarsi che sia stata inserita una scheda FLASH ATA nello slot della scheda MC.
- 0x5 Il controllore non ha avuto accesso ad un file FROM***.IMG. L'unità di memoria di destinazione potrebbe essere difettosa.
- 0x6 Il controllore non è stato in grado di leggere la memoria FROM. Il modulo FROM o la FROM della scheda principale potrebbero essere guasti.
- 0x7 Il controllore non ha potuto scrivere dati in un file FROM***.IMG. L'unità di memoria di destinazione potrebbe essere difettosa.
- 0x8 Il controllore non ha potuto chiudere un file FROM***.IMG. Le probabili cause sono:
  - Sull'unità di memoria di destinazione sono già presenti file di backup e sono protetti contro la scrittura.
  - La Memory Card è stata rimossa durante l'esecuzione del salvataggio dei dati.
  - La comunicazione con il server TFTP si è interrotta durante l'esecuzione del salvataggio dei dati.
  - Il server TFTP non è attivo.
- 0x9 La memoria disponibile su MC non è sufficiente. Assicurarsi che sia stata inserita una scheda FLASH ATA nello slot della scheda MC.
- 0xa Il controllore non riesce ad aprire un file SRAM***.IMG. L'unità di memoria di destinazione potrebbe essere difettosa.
- 0xb Il controllore non ha potuto scrivere dati in un file SRAM***.IMG. L'unità di memoria di destinazione potrebbe essere difettosa.
- 0xc Il controllore non ha potuto chiudere un file SRAM***.IMG. Le probabili cause sono:
  - Sull'unità di memoria di destinazione sono già presenti file di backup e sono protetti contro la scrittura.
  - La Memory Card è stata rimossa durante l'esecuzione del salvataggio dei dati.
  - La comunicazione con il server TFTP si è interrotta durante l'esecuzione del salvataggio dei dati.
  - Il server TFTP non è attivo.
- 0xd Un file di uso interno potrebbe essere danneggiato. Ritentare l'operazione di salvataggio dei dati.
- 0xe Un file di uso interno potrebbe essere danneggiato. Ritentare l'operazione di salvataggio dei dati.
- 0xf Dopo lo spegnimento e la riaccensione effettuati dalla funzione di salvataggio dell'immagine della memoria del controllore, è stato trovato un file nella Memory Card. Questo accade se, durante l'esecuzione del salvataggio dell'immagine della memoria del controllore, viene tolta la tensione di alimentazione. Ritentare il salvataggio dell'immagine della memoria quando possibile.
- 0x20 L'inizializzazione della rete non è riuscita. Verificare le connessioni di rete e che il server BOOTP sia attivo.

SYST-230 RCRON: Action successful

Causa: Il sistema ha eseguito il comando RCRON.
Rimedio: Questo messaggio può essere disabilitato impostando la variabile di sistema $RCRON.$POST_OK a FALSE.

SYST-231 RCRON: Action failed

Causa: Il sistema non è riuscito ad eseguire il comando RCRON. Questo errore è causato da un file crontab difettoso oppure dal mancato caricamento nel controllore del modulo software corrispondente.
Rimedio: Verificare se il file md:crontab.dg contiene errori.

SYST-232 RCRON: Tick missed

Causa: Il sistema non è riuscito ad eseguire il comando RCRON entro il tempo previsto.
Rimedio: Potrebbero essere in esecuzione troppe task RCRON. Analizzare il file md:crontab.dg e rimuovere le voci non critiche.

SYST-233 RCRON: No response from MAIN

Causa: Una task nel processore principale non è stata completata in tempo.
Rimedio: Potrebbero essere in esecuzione troppe task RCRON nel processore principale. Analizzare il file md:crontab.dg e rimuovere le voci non critiche.

SYST-239 Auto Software Update failed

Causa: L'ultimo aggiornamento del software non è riuscito.
Rimedio: Ricaricare il software salvato nella directory MC:\00\TEMP e ritentare l'aggiornamento del software.

SYST-242 Invalid RPS code

Causa: Il codice RPS non è un valore valido in codifica BCD.
Rimedio: Verificare lo stato dei codici RPS1, RPS2, ... RPS128.

SYST-243 RPS failed(%s)

Causa: La selezione del programma tramite RPS non è riuscita.
Rimedio: Fare riferimento al codice di causa. Tipicamente, la causa dell'errore è che il programma non esiste.

SYST-244 Auto mode is required

Causa: Per questa operazione il modo operativo deve essere AUTO.
Rimedio: Porre il selettore modale in posizione AUTO.

SYST-245 Local mode is required

Causa: Per questa operazione il modo operativo deve essere Local.
Rimedio: Attivare il modo operativo Local.

SYST-246 Teach mode is required

Causa: Per questa operazione il modo operativo deve essere Teach.
Rimedio: Porre il selettore modale sul modo Teach.

SYST-247 Master ON is required

Causa: Per questa operazione è richiesto che la voce Master sia ON.
Rimedio: Assicurarsi che la voce Master sia ON.

SYST-248 Alarm condition

Causa: Questa operazione richiede che non siano presenti situazioni di allarme.
Rimedio: Eliminare l'allarme.

SYST-249 No system ready input

Causa: Questa operazione richiede che sia attivo l'ingresso di sistema pronto.
Rimedio: Verificare lo stato dell'ingresso di sistema pronto.

SYST-250 No robot ready input

Causa: Questa operazione richiede che sia attivo l'ingresso di robot pronto.
Rimedio: Verificare lo stato dell'ingresso di robot pronto.

SYST-251 No teach plug ON input

Causa: Questa operazione richiede che sia attivo l'ingresso di Teach Plug ON.
Rimedio: Verificare lo stato dell'ingresso Teach Plug ON.

SYST-252 Teach plug ON input

Causa: Questa operazione richiede che l'ingresso di Teach Plug ON non sia attivo.
Rimedio: Verificare lo stato dell'ingresso Teach Plug ON.

SYST-253 No safe stop input

Causa: Questa operazione richiede che sia attivo l'ingresso di arresto di sicurezza.
Rimedio: Verificare lo stato dell'ingresso di arresto di sicurezza.

SYST-254 Safe stop input

Causa: Questa operazione richiede che l'ingresso di arresto di sicurezza non sia attivo.
Rimedio: Verificare lo stato dell'ingresso di arresto di sicurezza.

SYST-255 No Teach OK input

Causa: Questa operazione richiede che sia attivo l'ingresso di Teach OK.
Rimedio: Verificare lo stato dell'ingresso di Teach OK.

SYST-256 Servo OFF input

Causa: Questa operazione richiede che sia attivo l'ingresso Servo OFF.
Rimedio: Verificare lo stato dell'ingresso Servo OFF.

SYST-257 No Ext. Hold Relase input

Causa: Questa operazione richiede che sia attivo l'ingresso di rilascio dell'Hold esterno.
Rimedio: Verificare lo stato dell'ingresso di rilascio dell'Hold esterno.

SYST-258 Operator panel hold

Causa: Questa operazione richiede che il selettore HOLD/RUN del pannello operatore sia su RUN.
Rimedio: Verificare lo stato del selettore HOLD/RUN del pannello operatore.

SYST-259 UI signals are disabled

Causa: Questa operazione richiede che i segnali di ingresso dal pannello operatore utente (UI) siano abilitati.
Rimedio: Verificare la configurazione dei segnali di ingresso dal pannello operatore utente dal menu SYSTEM, Config.

SYST-266 Please cycle power

Causa: Il controllore deve essere spento e riacceso.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

SYST-267 System is being initialized

Causa: Informazione interna. L'inizializzazione del sistema non è terminata.
Rimedio: Informazione interna. Non è necessario eseguire azioni correttive.

SYST-268 Resume program(%s) execution

Causa: Il programma non può essere selezionato con il segnale impulsivo PNSTROBE mentre è in esecuzione il programma di ripresa del ciclo.

Rimedio:

1. Non attivare il segnale di ingresso impulsivo PNSTROBE mentre è in esecuzione il programma di ripresa del ciclo.
2. Inviare il segnale di ingresso impulsivo PNSTROBE quando l'esecuzione del programma di ripresa del ciclo è terminata.

SYST-269 FFR sequence(%s) execution

Causa: Il programma non può essere selezionato con il segnale impulsivo PNSTROBE mentre è in esecuzione la sequenza rapida di ripristino del ciclo a seguito di un allarme.

Rimedio:

1. Non attivare il segnale di ingresso impulsivo PNSTROBE mentre è in esecuzione la sequenza rapida di ripristino del ciclo a seguito di un allarme.
2. Inviare il segnale di ingresso impulsivo PNSTROBE quando l'esecuzione della sequenza rapida di ripristino del ciclo a seguito di un allarme è terminata.

SYST-270 Ref. Position maximum exceeded

Causa: Sono state abilitate più posizioni di riferimento del consentito.
Rimedio: Non eccedere il numero massimo di Posizioni di Riferimento,

SYST-271 Lack of MC for saving

Causa: Sulla Memory Card non è disponibile sufficiente memoria per il salvataggio dei dati di diagnostica.
Rimedio: Cancellare i file non necessari o utilizzare una memory card con uno spazio libero sufficiente.

SYST-272 Lack of USB for saving

Causa: Sulla memoria USB non è disponibile sufficiente memoria per il salvataggio dei dati di diagnostica.
Rimedio: Cancellare i file non necessari o utilizzare una memoria USB con uno spazio libero sufficiente.

SYST-273 Lack of FRA for saving

Causa: Sulla memoria FRA non è disponibile sufficiente memoria per il salvataggio dei dati di diagnostica.
Rimedio: Cancellare i file non necessari.

SYST-274 Diagnostic log done

Causa: La registrazione dei dati di diagnostica è stata completata.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-275 Diagnostic log failed

Causa: La registrazione dei dati di diagnostica non è riuscita. Si tratta solo di un avvertimento.
Rimedio: L'esecuzione del log è fallita. Per ottenere i dati di diagnostica per una soluzione temporanea, eseguire un backup totale e un backup immagine.

SYST-276 Now getting log...

Causa: Il log diagnostico è in esecuzione.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-277 BMON update failed

Causa: Un aggiornamento automatico del software BMON non è riuscito per qualche motivo.
Rimedio: Fare riferimento al codice di causa nell'elenco cronologico degli allarmi per identificare la causa del problema. Aggiornare manualmente il software BMON in Controlled Start seguendo le indicazioni fornite nel Software Installation Manual.

SYST-278 DCS File is lost

Causa: A causa di una mancanza di tensione, il file con i parametri di sicurezza è andato perduto.
Rimedio: Eseguire l'applicazione dei parametri DCS, verificarli e spegnere e riaccendere il controllore.

SYST-279 SCB memory allocation failed

Causa: L'allocazione della memoria SCB non è riuscita.
Rimedio: Ridurre il valore di $TSCFG.$SIZE poi spegnere e riaccendere.

SYST-280 Operating panel is Teach mode[P]

Causa: L'errore si presenta solo quando si utilizza l'opzione M-TP (J897). Il pannello operativo è in modo Teach.
Rimedio: Quando si utilizza l'opzione M-TP, selezionare il modo AUTO sul pannello operativo.

SYST-281 Teaching mode input is ON[P]

Causa: L'errore si presenta solo quando si utilizza l'opzione M-TP (J897). Con il modo operativo AUTO selezionato, il segnale di ingresso Teach è ON.
Rimedio: Con il modo operativo AUTO selezionato, il segnale di ingresso Teach deve essere OFF.

SYST-282 Auto mode input is ON[P]

Causa: L'errore si presenta solo quando si utilizza l'opzione M-TP (J897). Con il modo operativo Teach selezionato, il segnale di ingresso AUTO è ON.
Rimedio: Con il modo operativo Teach selezionato, il segnale di ingresso AUTO deve essere OFF.

SYST-287 Not enough memory to increase frames

Causa: Non è disponibile sufficiente memoria per supportare l'aumento richiesto di sistemi di coordinate (frame).
Rimedio: Le variabili di sistema $SCR.$MAXNUMUFRAM e $SCR.$MAXNUMUTOOL sono state riportate al numero di sistemi di coordinate valido in precedenza, Però questo è un indicatore del fatto che la memoria disponibile nel controllore è ad un livello criticamente basso. Si consiglia di rivedere la quantità di opzioni software caricate oppure di aumentare la memoria del controllore.

SYST-288 Failed to write DCS parameter(%x)

Causa: Il sistema non è riuscito a scrivere i parametri per la funzione DCS.

Rimedio: 1. Controllare lo spazio libero sulla FROM.
2. Sostituire il modulo FROM/SRAM.

SYST-289 Cannot apply to DCS parameter(%x)

Causa: L'applicazione dei parametri per la funzione DCS non è riuscita.

Rimedio: Se la procedura di applicazione dei parametri alla funzione DCS è in corso da un altro menu, attendere e riprovare.

SYST-290 Cycle power to use new DCS parameter

Causa: Dopo avere eseguito la procedura di applicazione dei parametri alla funzione DCS, il controllore non è stato spento e riacceso.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore; poi, provare la funzione DCS con i nuovi parametri attivati.

SYST-291 Starting maintenance data

Causa: Questo viene indicato quando da F4, BACKUP nella schermata FILE viene selezionato “Maintenance data”.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-292 Maintenance data done

Causa: Questo viene indicato quando il salvataggio dei “Dati di manutenzione” comandato da F4, BACKUP nella schermata FILE è stato completato..

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-293 Please cycle power.

Causa: Questo viene indicato in alcuni casi quando viene cambiato il massimo delle task nel sistema della funzione KAREL Use Support (J971).

Rimedio: Spegnere e riaccendere.

SYST-294 Paused %s

Causa: Questo viene indicato quando il programma LAREL impostato nella schermata KAREL Config. della funzione KAREL Use Support (J971) viene messo in pausa.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-295 Aborted %s

Causa: Questo viene indicato quando il programma LAREL impostato nella schermata KAREL Config. della funzione KAREL Use Support (J971) viene abortito.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-296 Specified karel was paused

Causa: Questo viene indicato quando il programma LAREL impostato nella schermata KAREL Config. della funzione KAREL Use Support (J971) viene messo in pausa.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-297 Specified karel was aborted

Causa: Questo viene indicato quando il programma LAREL impostato nella schermata KAREL Config. della funzione KAREL Use Support (J971) viene abortito.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-298 Trigonometric Function not installed

Causa: L'opzione software Trigonometric Function non è installata nel controllore.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC. Se viene indicato questo allarme, la funzione trigonometrica non viene eseguita. Adottare le misure appropriate.

SYST-299 Robot Setup Assistance not installed

Causa: L’opzione Robot Setup Assistance (J737) non è installata.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC. Se viene indicato questo allarme, la funzione di assistenza alla configurazione del robot non viene eseguita. Adottare le misure appropriate.

SYST-300 System Design Tool not installed

Causa: L'opzione software System Design Tool (J738) non è installata nel controllore.

Rimedio: Contattare l'assistenza FANUC. Se viene indicato questo allarme, lo strumento di progettazione del sistema non viene eseguito. Adottare le misure appropriate.

SYST-301 External mode select is not available

Causa: L'opzione software per la selezione dall'esterno del modo operativo (J569) è caricata, ma il tipo di pannello operatore non ne consente l'impiego.

Rimedio: Rimuovere l'opzione software per la selezione dall'esterno del modo operativo, oppure utilizzare un pannello operatore che ne consenta l'utilizzo.

SYST-302 Please power off

Causa: C'è stato un allarme con gravità SYSTEM. E' impossibile resettare questo allarme senza spegnere e riaccendere.

Rimedio: Controllare l'allarme con gravità SYSTEM che ha causato questo allarme, poi spegnere e riaccendere.

SYST-304 Safety I/O device is not available

Causa: Multi braccio e unità I/O di sicurezza DCS non possono essere utilizzati con questo hardware.

Rimedio: Per utilizzare multi braccio o unità I/O di sicurezza, cambiare la scheda principale.

SYST-305 System startup in progress

Causa: Lo startup del sistema è in corso.

Rimedio: Premere reset dopo il completamento dello startup del sistema.

SYST-306 User info hasn't been registered

Causa: Le informazioni utente non sono ancora state registrate.

Rimedio: Riferirsi alla schermata Customer resistration del menu Status.

SYST-307 See customer register screen(STATUS)

Causa: Le informazioni utente non sono ancora state registrate.

Rimedio: Riferirsi alla schermata Customer resistration del menu Status.

SYST-308 DCS SHIFT+RESET requires T1 mode

Causa: Shift reset premuti nel modo T2 o nel modo AUTO.

Rimedio: Per resettare un allarme DCS, selezionare il modo T1 e premere Shift Reset.

SYST-309 SYSTEM Cycle power to apply axis SETUP

Causa: Dopo avere applicato il SETUP degli assi, il controllore non è stato spento e riacceso.

Rimedio: Per completare l'applicazione del SETUP degli assi, spegnere e riaccendere il controllore.

SYST-310 SYSTEM Failed to apply axis SETUP (%d)

Causa: L'alimentazione del controllore è stata spenta prima che il SETUP degli assi fosse completato.

Rimedio: Quando il numero tra parentesi è 1: L'alimentazione del controllore è stata spenta prima che iniziasse l'applicazione del SETUP degli assi Ritentare.
Quando il numero tra parentesi è 2, 3: L'alimentazione del controllore è stata spenta durante l'applicazione del SETUP degli assi Eseguire un avvio init per ripristinare l'impostazione e provare di nuovo.

SYST-311Shared TP: Multiple TP connection

Causa: Il robot non può muoversi perché sono connesse più tastiere di programmazione in un sistema con tastiere di programmazione condivise.

Rimedio: Rimuovere le tastiere di programmazione extra.

SYST-312 Shared TP: Shared TP: FL-net is disabled

Causa: La tastiera di programmazione non può accedere al controllore perché FL-net è disabilitata.

Rimedio: Controllare l'impostazione di FL-net. E cambiare l'impostazione della funzione di sicurezza con FL-net in ENABLE.

SYST-313 Shared TP: Shared TP is disabled

Causa: La tastiera di programmazione non può accedere al controllore perché la funzione Shared Teach Pendant è disabilitata.

Rimedio: Cambiare l'impostazione DCS della funzione Shared Teach Pendant in ENABLE.

SYST-314 Shared TP: shared group config error

Causa: L'impostazione della funzione Shared Teach Pendant è disabilitata nel controllore.
Rimedio: Controllare le configurazioni della funzione Shared Teach Pendant.

SYST-315 Shared TP: bypassed robot

Causa: La tastiera di programmazione non può accedere al controllore perché questo robot è bypassato..
Rimedio: Mettere a OFF l'impostazione del bypass sulla schermata Shared Teach Pendant degli I/O di sicurezza.

SYST-316 WARN Applying axis SETUP

Causa: Questo messaggio compre quando l'operatore preme "F5 (APPLY)" sulla schermata Quick Axis Setup (TOP) e poi preme "F4 (OK)" sulla schermata Quick Axis Setup (Verify).
Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-317 Disconnect TP in AUTO mode

Causa: Il menu TP DISCONNEDT è selezionato nei modi T1/T2.
Rimedio: Per scollegare la tastiera di programmazione, selezionare il modo AUTO.

SYST-318 Need Hot Swap option

Causa: Questo menu non può essere utilizzato in questo sistema.
Rimedio: Per utilizzare TP DISCONNEDT, sono necessari un hardware speciale e l'opzione Hot swap (J647)

SYST-319 Program resumed automatically

Causa: Il programma viene ripreso automaticamente dalla funzione Auto resum del robot collaborativo.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-320 Contact force exceeds limit %x,%x

Causa: Il programma è in pausa perché la forza esterna che agisce sul robot collaborativo ha superato il limite.
Rimedio: Rimuovere la forza esterna dal robot, verificare la sicurezza ed eseguire il programma. Se è attiva la funzione di ripresa automatica, il programma ripartirà automaticamente.

SYST-321 Contact force is not released

Causa: Il programma viene eseguito anche se l'intensità della forza esterna che agisce sul robot collaborativo è ancora alta.
Rimedio: Rimuovere la forza esterna dal robot, verificare la sicurezza ed eseguire il programma.

SYST-322 Auto status check time out

Causa: Il tempo trascorso dal reset precedente è più lungo del limite di tempo per il reset del robot collaborativo.
Rimedio: Rimuovere la forza esterna dal robot. Riferirsi al manuale dell'operatore della funzione robot collaborativo (B83744), sottosezione Auto Status Check

SYST-323 Collaborative speed limit

Causa: Quando sul robot collaborativo è abilitata la funzione di arresto al contatto, la velocità del robot eccede il limite.
Rimedio: In questo caso, temere bassa la velocità attraverso la funzione di override. Riferirsi al manuale dell'operatore della funzione robot collaborativo (B83744), sottosezione HIGH SPEED MODE.

SYST-324 Payload number is changed

Causa: Quando la distanza di cambio del payload del robot collaborativo è disabilitata, è stato cambiato il numero del payload.
Rimedio: Quando la distanza di cambio del payload è abilitata, è possibile evitare di mettere in pausa il programma per cambiare il numero del payload.

SYST-325 Payload error is detected %x,%x

Causa: L'impostazione del payload del robot collaborativo è diversa dal payload reale.
Rimedio: Verificare che l'impostazione del payload sia coerente con il carico reale. Questo allarme è causato dalla scarsa accuratezza dell'impostazione del payload.

- Se la forza esterna eccede il limite di errore del payload, l'accuratezza di quest'ultimo (kg) può essere scarsa.
- Altrimenti l'accuratezza del payload o della posizione del baricentro può essere scarsa. Dalla forza esterna immediatamente successiva al cambio del payload, è possibile valutare grossolanamente l'errore del payload (KG).

SYST-326 Need to confirm payload

Causa: Dopo l'accensione non è stata eseguita la verifica del payload del robot collaborativo.

Rimedio: Dopo l'accensione deve essere eseguita la conferma del carico. Riferirsi al manuale dell'operatore della funzione robot collaborativo (B83744), capitolo OPERATION AFTER POWER ON.

SYST-327 Inappropriate regular test program

Causa: Il programma di verifica per il robot collaborativo ha un problema.

Rimedio: Verificare che ciascuna delle posizioni programmate sia a una certa distanza dalle altre.
Verificare che le posizioni programmate siamo meno di 30.
Riferirsi al manuale dell'operatore della funzione robot collaborativo (B83744), capitolo PERIODICAL CHECK.

SYST-328 Not move in STOP state

Causa: Il movimento in JOG è iniziato quando il robot collaborativo era soggetto a una forza esterna.

Rimedio: E' possibile eseguire il JOG con SHIFT+RESET. Riferirsi al manuale dell'operatore della funzione robot collaborativo (B83744), sezione Contact Stop in Teach Mode.

SYST-329 Push to escape done %x,%x

Causa: Il robot collaborativo si allontana perché viene spinto.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-330 Invalid Error Code Post Attempt

Causa: Le informazioni di dettaglio sono scritte nei dati interni conslog.dg.

Rimedio: Contattare FANUC con informazioni sugli eventi che hanno condotto all'errore.

SYST-331 Shared TP: config error(%s)

Causa: L'impostazione della funzione Shared Teach Pendant è disabilitata nel controllore.

Rimedio: Controllare le configurazioni della funzione Shared Teach Pendant.

SYST-332 Shared TP: safety config mismatch(%s)

Causa: La configurazione della sicurezza di Shared Teach Pendant non è la stessa per i controllori.

Rimedio: Controllare le configurazioni della funzione Shared Teach Pendant.

SYST-333 Shared TP: bypass status mismatch(%s)

Causa: Non c'è corrispondenza fra lo stato di bypass dei controllori.

Rimedio: Impostare lo stesso stato di bypass sulla schermata di configurazione della funzione Shared Teach Pendant degli I/O di sicurezza.

SYST-334 Shared TP: address error(%s)

Causa: Nell'impostazione della funzione Shared Teach Pendant l'indirizzo IP non concorda. In ROSIPCFG.XML e nell'impostazione di FL-net e Shared Teach Pendant L'indirizzo IP deve essere lo stesso.

Rimedio: Controllare l'indirizzo IP di queste impostazioni.

SYST-335 Shared TP: version mismatch(%s)

Causa: Nel gruppo Shared Teach Pendant le versioni del software sui controllori sono diverse.

Rimedio: Aggiornare il software in modo da utilizzare la stessa versione su tutti i controllori.

SYST-336 Shared TP: TP is already connected

Causa: La tastiera di programmazione non può accedere al controllore perché un'altra tastiera è già cablata con il controllore.

Rimedio: tastiera di programmazione dal controllore.

SYST-337 Shared TP: %s is offline

Causa: La funzione Shared Teach Pendant non può comunicare con il controllore . Questo controllore sembra essere spento.

Rimedio: Accendere il controllore.

SYST-338 Shared TP: E-stop on %s

Causa: Si è verificato un arresto d'emergenza in uno dei controllori del gruppo Shared Teach Pendant.

Rimedio: Rilasciare il pulsante di emergenza sul controllore.

SYST-339 Shared TP: please cycle power for auto-config

Causa: La configurazione della funzione Shared Teach Pendant è stata cambiata. Per abilitare la nuova configurazione spegnere e riaccendere il controllore.

Rimedio: Spegnere e riaccendere.

SYST-340 Shared TP: auto-config error

Causa: L'impostazione della funzione Shared Teach Pendant per la configurazione automatica contiene valori errati.

Rimedio: Controllare le variabile di sistema per la configurazione automatica.

SYST-341 %s is not available for export device

Causa: Il nome dell'unità per l'esportazione dei dati diagnostici è differente.

Rimedio: Verificare l'impostazione della variabile di sistema $RSCH_LOG.$EXP_DIR.

SYST-342 Now saving.(%d/%d). Please wait...

Causa: L'operatore ha tentato di eseguire un programma mentre era in corso la funzione Hand Guide.

Rimedio: Quando è abilitata la funzione Hand Guide non è possibile eseguire programmi utente.

SYST-343 Enable Contact Stop function

Causa: Il robot collaborativo non può muoversi nel modo T2 o AUTO con la funzione di arresto al contatto disabilitata.

Rimedio: Selezionare il modo T1. Oppure abilitare la funzione di arresto al contatto.

SYST-344 Cannot execute program while hand guide operating

Causa: L'operatore ha tentato di eseguire un programma mentre era in corso la funzione Hand Guide.

Rimedio: Quando è abilitata la funzione Hand Guide non è possibile eseguire programmi utente.

SYST-345 Hand guide enabled

Causa: Questo messaggio significa che la funzione Hand Guide è abilitata.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-347 DCS Wrong Param

Causa: In alcuni parametri DCS c'è qualcosa di sbagliato.

Rimedio: Verificare l'impostazione DCS del controllo di posizione e velocità disabilitando l'impostazione degli I/O e il sistema di coordinate utensile DCS. Se questo avviso non è necessario, cambiare "SSI[13] Configration check" in "Pos/Speed check setting" del menu DCS.

SYST-348 Payload Monitor (Force) warning

Causa: Il monitor del carico del robot collaborativo rileva che la forza eccede il valore limite.

Rimedio: Individuare e risolvere la causa della forza esterna. Oppure aumentare il valore di avvertimento nella schermata collaborativa.

SYST-349 Payload Monitor (Moment) warning

Causa: Il monitor del carico del robot collaborativo rileva che il momento eccede il valore limite.

Rimedio: Individuare e risolvere la causa del momento esterno. Oppure aumentare il valore di avvertimento nella schermata collaborativa.

SYST-350 Force Monitor warning

Causa: Il monitor della forza del robot collaborativo rileva che la forza eccede il valore limite.

Rimedio: Individuare e risolvere la causa della forza esterna. Oppure aumentare il valore di avvertimento nella schermata collaborativa.

SYST-351 Mode select function mismatch

Causa: E' stata selezionata la funzione Mode Select e questo hardware non corrisponde.

Rimedio: Per il controllore R-30*i*B Compatto, connettere la scatola di controllo opzionale e impostare la funzione a "Mode Switch" per utilizzarla. Connettere Short Plug e cambiare l'impostazione della selezione del modo in "External Input" o "Teach Pendant". Per gli altri controllori devono essere caricate le funzioni External mode select (J569) o TP mode select (J768), ma queste funzioni non sono disponibili su questo pannello operativo. Sostituire il pannello operativo con uno che supporti queste funzioni.

SYST-352 Payload Record Start (No.%d, %dms)

Causa: Nella funzione Variable Payload Compensation del robot collaborativo la registrazione del carico inizia con la visualizzazione del numero della tabella e dell'intervallo di tempo.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-353 Payload Record Finish (No.%d)

Causa: Nella funzione Variable Payload Compensation del robot collaborativo la registrazione del carico è terminata normalmente.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

SYST-354 Payload Record Failed (No.%d, %d)

Causa: Nella funzione Variable Payload Compensation del robot collaborativo la registrazione del carico è fallita.

Rimedio: Il valore contenuto nel messaggio è il codice dell'errore. Fare riferimento alla seguente tabella.

Codice di errore	Significato	Rimedio:
1	Si è verificato un HOLD.	Non attivare HOLD durante la registrazione.
2	Si è verificato un HOLD durante la seconda registrazione.	Non attivare HOLD durante la registrazione.
3	Il programma è stato interrotto.	Non interrompere il programma durante la registrazione.
4	Il programma è stato interrotto durante la seconda registrazione.	Non interrompere il programma durante la registrazione.
5	Il programma viene eseguito in senso inverso.	Non eseguire il programma in senso inverso durante la registrazione.
6	Il programma viene eseguito in senso inverso durante la seconda registrazione.	Non eseguire il programma in senso inverso durante la registrazione.
7	E' stato richiamato FCMPSTRT.	Non richiamare di nuovo FCMPSTRT tra FCMPSTRT e FCMPEND.
8	E' stato richiamato FCMPSTR durante la seconda registrazione.	Non richiamare di nuovo FCMPSTRT tra FCMPSTRT e FCMPEND.
9	I dati registrati sono anormali.	Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, salvare il registro della diagnostica e inviare i file all'assistenza FANUC.
10	I dati registrati sono anormali.	Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, salvare il registro della diagnostica e inviare i file all'assistenza FANUC.
11	Il carico non viene registrato durante la seconda registrazione.	Eseguire con il primo parametro 2 (RECORD(RECORD CLEAR)).
12	I dati registrati sono anormali durante la seconda registrazione.	Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, salvare il registro della diagnostica e inviare i file all'assistenza FANUC.
13	Il tempo di registrazione è stato superato.	Il limite del tempo di registrazione è "Intervallo x 1000". Impostare un intervallo più lungo.

SYST-355 Payload is NOT recorded (No.%d)

Causa: Nella funzione Variable Payload Compensation del robot collaborativo viene utilizzata una tabella non registrata.

Rimedio: Eseguire in Record mode e record payload.

SYST-356 Payload Compensation is stopped (No.%d, %d)

Causa: Nella funzione Variable Payload Compensation del robot collaborativo l'elaborazione del carico è fallita

Rimedio: Il valore contenuto nel messaggio è il codice dell'errore. Fare riferimento alla seguente tabella.

Codice di errore	Significato	Rimedio:
1	Il programma è stato interrotto.	Non interrompere il programma durante la compensazione.
2	Il programma viene eseguito in senso inverso.	Non eseguire il programma in senso inverso durante la compensazione.
3	E' stato richiamato FCMPSTRT.	Non richiamare di nuovo FCMPSTRT tra FCMPSTRT e FCMPEND.
4	Il robot riparte su una traiettoria diversa.	Quando dopo la ripresa cambia la traiettoria, la compensazione viene fermata. Se la funzione di ripresa originale è disabilitata, abilitarla. Non cambiare la linea del programma.
5	I dati registrati sono anormali.	Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, salvare il registro della diagnostica e inviare i file all'assistenza FANUC.

SYST-357 Payload Record Start (No.%d, %d time)

Causa: Nella funzione Variable Payload Compensation del robot collaborativo la registrazione del carico inizia con la visualizzazione del numero della tabella dopo la seconda volta.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

4.18 T

4.18.1 Codici di allarme TAST

TAST-000 unknown error (TAST00)

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

TAST-001 TAST global vars failure

Causa: Le variabili della funzione Through Arc Seam Tracking (TAST) non sono state caricate in memoria.

Rimedio: Eseguire un avviamento controllato (Controlled Start) e inizializzare i moduli software interessati.

TAST-002 TAST error IO allocation

Causa: Si è verificato un errore di allocazione della memoria per i segnali I/O.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo.

TAST-003 TAST IO initialization failed

Causa: Si è verificato un errore di numero di porta analogica.

Rimedio: Verificare la connessione della scheda Process I/O.

TAST-004 TAST IO start failed

Causa: Si è presentato un errore nella task .IOSETRTN.

Rimedio: Eseguire un avviamento freddo

TAST-005 TAST time tick missing

Causa: Nella memoria I/O della funzione TAST, la marcatura del clock del sistema è mancante.

Rimedio: Abbassare il valore della frequenza di oscillazione (weaving) oppure allungare il tempo di compensazione nel menu dei dati per la funzione TAST.

TAST-006 TAST memory dispose failure

Causa: Si è verificato un errore di allocazione della memoria per i segnali I/O.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo

TAST-007 TAST RPM saving failure

Causa: Si è verificato un errore durante il salvataggio dei dati RPM.
Rimedio: Verificare che i moduli software della funzione RPM siano stati caricati correttamente. Se nella sezione di registrazione RPM sono stati utilizzati gli stessi codici identificativi di posizione, cambiarli in modo che siano differenti.

TAST-008 TAST incorrect schedule num

Causa: Il numero specificato di tabella di parametri per la funzione TAST non è valido.
Rimedio: Cambiare il numero specificato di tabella di parametri per la funzione TAST in modo che sia compreso tra 1 e 20.

TAST-009 TAST weave freq is too low

Causa: Per la funzione TAST è stata specificata una frequenza di oscillazione non valida.
Rimedio: Modificare la frequenza di oscillazione ad un valore più alto.

TAST-010 TAST software error (SRIF)

Causa: Errore interno del software (SRIF).
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo

TAST-011 TAST software error (PMPT)

Causa: Errore interno del software (PMPT).
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo

TAST-012 TAST software error (INTP)

Causa: Errore interno del software (INTP).
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo

TAST-013 TAST software error

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo

TAST-014 TAST weave freq is too high

Causa: La frequenza di oscillazione è troppo alta per la funzione TAST.
Rimedio: Abbassare la frequenza dell'oscillazione per la funzione TAST.

TAST-015 Force Beyond High Limit

Causa: La forza misurata oltrepassa il limite previsto.
Rimedio: Verificare il buon funzionamento del sistema oppure cambiare il limite massimo ammesso.

TAST-016 Force Below Low Limit

Causa: La forza misurata è al di sotto del limite minimo.
Rimedio: Verificare il buon funzionamento del sistema oppure cambiare il limite minimo ammesso.

TAST-017 Sensor is not calibrated

Causa: Il sensore non è calibrato.
Rimedio: Calibrare il sensore.

TAST-018 Exceed lateral tracking limit

Causa: Il limite di inseguimento laterale per la funzione TAST/AVC deve essere aumentato.
Rimedio: Modificare la traiettoria di saldatura, oppure modificare il limite L_tracking nel menu di configurazione delle tabelle di parametri per la funzione TAST/AVC.

TAST-019 Exceed vertical tracking limit

Causa: Il limite di inseguimento verticale per la funzione TAST/AVC deve essere aumentato.
Rimedio: Modificare la traiettoria di saldatura, oppure modificare il limite V_tracking nel menu di configurazione delle tabelle di parametri per la funzione TAST/AVC.

4.18.2 Codici di allarme TCPP

TCPP-000 Unknown (TC00)
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Contattare FANUC.

TCPP-001 No global variables
Causa: Le variabili globali per la funzione che calcola in anticipo la velocità del TCP non sono caricate.
Rimedio: Eseguire un avviamento controllato (Controlled Start) ed inizializzare i moduli software per la gestione del movimento.

TCPP-002 No mmr pointer
Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore.

TCPP-003 No mir pointer
Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore.

TCPP-004 No sysvar pointer
Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore.

TCPP-005 No tcppir pointer
Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Eseguire un avviamento controllato (Controlled Start) ed inizializzare i moduli software interessati.

TCPP-006 Error allocating memory
Causa: Durante l'allocazione della memoria, si è verificato un errore.
Rimedio: Verificare la quantità di memoria utilizzata dal sistema.

TCPP-007 Error making TCPP mailbox
Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore.

TCPP-008 Error making TCPP spmktsk
Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore.

TCPP-009 Pnts too close before line:%d^5
Causa: Le posizioni nel programma prima di questa linea sono troppo vicine tra loro per consentire l'esecuzione del calcolo anticipato della velocità del TCP. Probabilmente il robot non può eseguire questa traiettoria alla velocità programmata.
Rimedio: Le posizioni in esecuzione prima di quella specificata devono essere allontanate tra loro, oppure la velocità programmata deve essere diminuita.

TCPP-010 Error writing PLAN mailbox
Causa: Allarme interno di sistema.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore.

TCPP-011 Pred time skips first motion
Causa: Il tempo impiegato per eseguire il primo segmento di movimento (cioè il tempo compreso tra le prime due posizioni) è inferiore a quello di ritardo delle apparecchiature, come specificato nella variabile di sistema $TCPPIR.$TCDELAY.
Rimedio: Aumentare il tempo impiegato per eseguire il primo segmento di movimento (aumentando la distanza o diminuendo la velocità) per consentire alla funzione di calcolo anticipato della velocità del TCP di elaborare già il primo segmento.

TCPP-012 Invalid TCPP filter type

Causa: Il comando di movimento ha utilizzato un tipo di filtro non valido.

Rimedio: Verificare la configurazione del programma per assicurarsi che i dati nella sua intestazione, i tipi di movimento e le posizioni, siano corrette.

TCPP-013 Invalid TCPP start pos

Causa: La posizione di partenza non è valida.

Rimedio: Verificare la correttezza dei valori della posizione corrente e delle precedenti.

TCPP-014 Invalid TCPP destination pos

Causa: La posizione di destinazione non è valida.

Rimedio: Verificare la correttezza dei valori della posizione corrente e delle precedenti.

TCPP-015 Invalid time into segment

Causa: Il tempo calcolato per il segmento di movimento corrente eccede la lunghezza del segmento stesso.

Rimedio: Verificare la correttezza dei valori della posizione corrente.

TCPP-016 No cfseg data

Causa: I dati del filtro cartesiano non sono validi.

Rimedio: Assicurarsi che l'opzione Cartesian Filter sia stata caricata correttamente nel controllore.

TCPP-017 Modone computation error

Causa: L'elaborazione interna dello stato di movimento completato (Motion Done) ha generato un errore.

Rimedio: Non è necessario eseguire alcuna azione correttiva, ma il valore prodotto dalla funzione di calcolo anticipato della velocità del TCP non sarà valido per diversi movimenti.

TCPP-018 Begin Error Mode at line:%d^5

Causa: Le posizioni nel programma, ad iniziare da questa linea, hanno provocato una condizione di errore che invalida i successivi calcoli anticipati della velocità del TCP. La task che esegue il calcolo anticipato della velocità del TCP è, quindi, entrata nello stato di trattamento degli errori che interrompe la previsione della velocità, ma consente l'emissione della velocità attuale del robot come valore di riferimento con un tempo di ritardo pari a 0. (Cioè con la variabile $TCPPIR.$TCDELAY = 0).

Rimedio: Consultare il registro cronologico degli allarmi per identificare eventuali errori di raggiungimento del limite di velocità che potrebbero provocare l'apparizione di questo messaggio, Verificare il programma iniziando dalla linea in questione per determinare se il robot non è in grado di funzionare come programmato. Modificare il programma per evitare l'apparizione di questi errori di velocità. Nel caso in cui gli errori di velocità riguardino gli assi del polso, il messaggio può essere eliminato cambiando l'istruzione di movimento, utilizzando l'unità di misura della velocità in deg/sec, invece di mm/sec, cosa che consente un miglior controllo del movimento quando sono previste grosse variazioni dell'orientamento del polso.

TCPP-019 Speed Ovrd Mode at line:%d^5

Causa: Ad iniziare da questa linea, è stato modificato il valore di override, provocando una condizione di errore che invalida i successivi calcoli anticipati della velocità del TCP. La task che esegue il calcolo anticipato della velocità del TCP è, quindi, entrata nello stato di trattamento degli errori che interrompe la previsione della velocità, ma consente l'emissione della velocità attuale del robot come valore di riferimento.

Rimedio: Una volta che il nuovo valore di override si propaga a tutto il sistema, la funzionalità del calcolo anticipato della velocità del TCP sarà ripristinata automaticamente. Non è necessaria alcuna altra azione correttiva. L'operatore deve evitare che si verifichi questa situazione durante l'esecuzione del programma in produzione e deve essere informato che essa può invalidare le prove applicative con il prodotto, dato che né il robot, né la funzione che calcola in anticipo la velocità del TCP , si comportano come previsto.

TCPP-020 TCPP internal cartseg error

Causa: Si è verificato un errore interno durante la ricerca del segmento cartesiano.

Rimedio: Non è necessario eseguire alcuna azione correttiva, ma il valore prodotto dalla funzione di calcolo anticipato della velocità del TCP non sarà valido.

TCPP-021 Allocate TCPP/VC memory error

Causa: Si è verificato un errore interno durante l'allocazione della memoria necessaria per l'elaborazione del segmento AccuPath per la funzione di calcolo anticipato della velocità del TCP.
Rimedio: Verificare la quantità di memoria utilizzata dal sistema. Eseguire un avviamento freddo del controllore.

TCPP-022 Invalid delay time specified

Causa: Si è verificato un errore interno, il tempo di ritardo specificato per l'estensione del TCP è troppo elevato.
Rimedio: Esiste un problema nel sistema. Per risolvere il problema è necessario modificare il codice.

TCPP-070 Speed output failed (T_S[%d])

Causa: Si è verificato un errore durante la scrittura di un registro o l'impostazione di un segnale I/O.
Rimedio: Verificare il programma per determinare se il tipo e l'indice dell'elemento sono validi.

TCPP-071 Min.speed >= Max.speed (T_S[%d])

Causa: La velocità minima non è inferiore a quella massima.
Rimedio: Correggere i valori di velocità.

TCPP-072 Invalid index (T_S[%d])

Causa: L'indice specificato per l'istruzione TCP_SPD[] non è valido.
Rimedio: Correggere l'indice utilizzato per l'istruzione TCP_SPD[].

TCPP-073 Unknown target type

Causa: Il tipo di oggetto specificato non è valido.
Rimedio: Correggere il tipo di oggetto.

4.18.3 Codici di allarme TG

TG-000 unknown error (TG00)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore.

TG-001 Error allocating data

Causa: La memoria disponibile è insufficiente.
Rimedio: Verificare che la configurazione della memoria risponda ai requisiti richiesti.

TG-002 Illegal I/O Port

Causa: La porta I/O specificata non è valida.
Rimedio: Correggere l'assegnazione della porta I/O specificata.

TG-003 Illegal I/O Port Type

Causa: Il tipo di porta I/O specificata non è valido.
Rimedio: Correggere il tipo della porta I/O specificato.

TG-004 Bad Command Value

Causa: La funzione Motion Trigger deve impostare un valore per una porta I/O che quest'ultima non può avere.
Rimedio: Una porta digitale deve sempre essere impostata a 1 o a 0.. Il valore del comando corrispondente deve essere 1 o 0.

TG-005 Bad Alternate Value

Causa: La funzione Motion Trigger deve impostare un valore per una porta I/O che quest'ultima non può avere.
Rimedio: Una porta digitale deve sempre essere impostata a 1 o a 0.. Il valore del comando corrispondente deve essere 1 o 0.

TG-006 Bad Time Before

Causa: Il tempo specificato in un'istruzione Time Before non è valido.
Rimedio: Il tempo specificato in un'istruzione Time Before deve essere superiore a -0.1 secondi.

TG-007 Bad Schedule Number

Causa: Il numero di tabella di dati specificato non è compreso nei limiti prescritti.

Rimedio: Modificare il numero di tabella di dati.

TG-008 Could not trigger I/O

Causa: Una porta I/O non è stata attivata quando previsto. Questo è solitamente causato da un eccessivo numero di eventi I/O configurati per un'attivazione da effettuare in un intervallo di tempo troppo breve.

Rimedio: La traiettoria deve essere modificata in modo che non si verifichi il caso di attivazione di eventi I/O in un tempo troppo breve. Modificare le posizioni specificate nelle istruzioni di movimento che precedono questo allarme allontanandole tra loro, oppure diminuire la velocità del robot.

TG-009 Adjust Trig Sch:%d^2 Ev:%d^3 L:%d^5

Causa: Questo avviso indica che il tempo di attivazione per l'evento Motion Trigger non è stato calcolato correttamente e, quindi, l'evento è stato scatenato immediatamente. Non è necessaria alcuna azione.

Rimedio: Nessuno.

TG-010 Pts Too Close %s^4 L:%d^5 Sch:%d^2 Ev:%d^3

Causa: Questo avviso indica che due posizioni, associate ad eventi di attivazione, sono troppo vicine tra loro, tanto che il momento di attivazione del secondo evento è stato modificato per evitare che si verificasse prima del precedente.

Rimedio: Modificare la posizione del nodo (numero di linea e numero di programma) indicato, in modo che si trovi più lontano rispetto alla posizione precedente nel programma.

TG-011 Cannot Allocate Memory

Causa: Si è verificato un errore interno durante un tentativo di allocazione della memoria.

Rimedio: Documentare gli eventi che hanno portato all'apparizione dell'errore, compresa una copia di backup di tutti i dati, se possibile, e contattare la FANUC.

TG-012 Bad Num ISDT in Sch %d^2 Ev%d^3

Causa: Una tabella di dati per Motion Trigger (variabile di sistema $TGSCHED[num], dove "num" indica il numero specificato nel testo del messaggio) contiene un evento definito relativo ad un asse di processo avente un indice errato.

Rimedio: Generalmente questo allarme si verifica quando nel controllore è presente un'opzione software che coinvolge assi di processo, ma questi non sono stati configurati correttamente. Da Controlled Start, richiamare il menu MAINTENANCE ed eseguire la procedura di configurazione degli assi di processo.

TG-013 Invalid IO Port in Sch%d^2 Ev%d^3

Causa: Nella tabella di dati per Motion Trigger $TGSCHED[num], indicata dal numero specificato nel testo del messaggio, l'evento indicato si riferisce ad un tipo di porta non valido.

Rimedio: Modificare la variabile di sistema $TGSCHED[Sch].$PORT_TYPE[Ev] ad un valore di tipo di porta valido. Notare che non sono ammessi gli ingressi RI o a gruppi (GI). Se queste variabili non sono mai state modificate, effettuare una copia di tutti i dati del controllore e contattare FANUC.

TG-014 Gun Queue is Full

Causa: Il numero di eventi di attivazione in attesa eccede il massimo consentito. Questo indica che il programma TP contiene un numero eccessivo di brevi movimenti associati ad istruzioni di attivazione, oppure che si è verificato un errore interno.

Rimedio: Esaminare il programma TP in esecuzione nel momento in cui si è verificato l'errore per definire se sono state specificate troppe linee contenenti istruzioni di eventi di attivazione o se queste ultime sono in posizioni troppo vicine tra loro. Se non si riscontrano di queste situazioni, effettuare una copia di tutti i dati del controllore e contattare FANUC.

TG-015 Trigger Overrun

Causa: Questo allarme non è utilizzato.

Rimedio: Se questo messaggio viene visualizzato, effettuare una copia di tutti i dati del controllore e contattare FANUC.

TG-016 Bad Time Before in Sch%d^2 Ev%d^3

Causa: Il tempo specificato nell'istruzione Time Before, per l'evento di attivazione indicato nella tabella di dati $TGSCHED[Sch], non è valido.

Rimedio: Il tempo specificato per l'istruzione Time Before (anticipo) non può essere inferiore -100 msec. Verificare che nessun tempo di anticipo definito nell'applicazione indichi un ritardo (se il valore è negativo) superiore a 100 msec.

TG-017 Invalid Schedule Number %d^2

Causa: Durante l'elaborazione di un 'istruzione TP si è verificato un errore interno.

Rimedio: Effettuare una copia di tutti i dati del controllore e contattare FANUC.

TG-018 Trigger Buffer is Full

Causa: Sono presenti troppi eventi di attivazione in attesa e che non sono stati ancora scatenati. Questo indica la presenza di un numero eccessivo di segmenti di movimento brevi associati ad istruzione di attivazione, oppure di un errore interno.

Rimedio: Verificare che, nel programma TP in esecuzione quando si è presentato l'errore, non sia specificato un numero esagerato di segmenti di movimenti brevi o di lunghezza nulla associati ad istruzione di processo. Se non si riscontra questo tipo di situazione, effettuare una copia di tutti i dati del controllore e contattare FANUC.

TG-019 Internal Timing Data Error

Causa: Questo allarme non è utilizzato.

Rimedio: Se questo messaggio viene visualizzato, effettuare una copia di tutti i dati del controllore e contattare FANUC.

TG-020 Error planning app instruction

Causa: Questo messaggio indica che si è verificato un errore nell'elaborazione di un'istruzione TP di processo ed è sempre accompagnato da un altro allarme TG-XXX.

Rimedio: Ricavare il codice dell'altro errore TG-XXX, nell'elenco cronologico degli allarmi, generato contemporaneamente a quello in esame ed eseguire le azioni correttive consigliate.

4.18.4 Codici di allarme THSR

THSR-001 Illegal instruction sequence

Causa: Si è tentato di eseguire un'istruzione di ricerca del giunto non nella sequenza corretta. Per esempio, si è inserita un'istruzione Search Start dopo un'istruzione Offset Start senza che tra le due fosse presente un'istruzione Offset end.

Rimedio: Verificare la correttezza della sequenza di istruzioni per la ricerca del giunto, oppure interrompere definitivamente l'esecuzione del programma e ripetere l'operazione dall'inizio.

THSR-002 Illegal schedule number

Causa: Il numero di tabella di dati non è valido.

Rimedio: Il numero di tabella di dati deve essere compreso tra 1 e 32.

THSR-003 Illegal work frame number

Causa: Il numero del sistema di coordinate del pezzo non è valido.

Rimedio: Il numero del sistema di coordinate del pezzo deve essere compreso tra 1 e 32.

THSR-004 Illegal output PR number

Causa: Il numero del registro posizione (PR) non è valido.

Rimedio: Selezionare il registro posizione corretto.

THSR-005 Illegal search PR number

Causa: Il numero del registro posizione (PR) che deve contenere il risultato della ricerca non è valido.

Rimedio: Selezionare il registro posizione corretto.

THSR-006 Search without search start

Causa: Il programma contiene un'istruzione di ricerca del giunto senza che sia presente un'istruzione Search Start.

Rimedio: Inserire un'istruzione Search Start nel programma.

THSR-007 Invalid touch I/O assignment

Causa: La configurazione dei segnali I/O per la ricerca del giunto non è corretta.
Rimedio: Verificare la configurazione dei segnali I/O per la ricerca del giunto.

THSR-008 Arc enable detected

Causa: Il circuito elettrico che attiva la saldatura è ancora abilitato.
Rimedio: Disabilitare il circuito di controllo della saldatura prima di abilitare la funzione di ricerca del giunto.

THSR-009 Teach pendant not enabled

Causa: La tastiera di programmazione è disabilitata.
Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione.

THSR-010 Illegal motion state

Causa: Il sistema di controllo del movimento è in condizione di allarme.
Rimedio: Premere il pulsante RESET per eliminare l'allarme.

THSR-011 Illegal sensor port number

Causa: Il numero di porta I/O per la ricerca del giunto non è valido.
Rimedio: Modificare il numero di porta I/O per la ricerca del giunto.

THSR-012 Illegal search pattern

Causa: Non è stato trovato il tipo di ricerca specificato.
Rimedio: Modificare il tipo di ricerca del giunto nella tabella di dati.

THSR-013 Illegal number of search

Causa: Il numero di ricerche non coincide con quello previsto per il tipo di ricerca specificato.
Rimedio: Modificare il tipo di ricerca oppure aggiungere/rimuovere istruzioni di ricerca.

THSR-014 Illegal search distance

Causa: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Il tratto da percorrere per la ricerca del giunto non è valido. Il sistema utilizza un valore predefinito di velocità di ricerca.
Rimedio: Modificare la velocità di ricerca del giunto nella tabella di dati.

THSR-015 Illegal search speed

Causa: La velocità specificata per la ricerca del giunto non è valida.
Rimedio: Modificare la velocità di ricerca del giunto nella tabella di dati.

THSR-016 Illegal return speed

Causa: La velocità specificata per il movimento di ritorno dopo la ricerca del giunto non è valida. Il sistema utilizza un valore predefinito di velocità di ricerca.
Rimedio: Modificare la velocità per il movimento di ritorno dopo la ricerca del giunto nella tabella di dati.

THSR-017 No contact with part

Causa: La ricerca non ha prodotto contatto con il pezzo.
Rimedio: Modificare la posizione di inizio della ricerca.

THSR-018 Too many searches

Causa: Sono state effettuate troppe ricerche per il tipo di ricerca del giunto specificato.
Rimedio: Cancellare le istruzioni di ricerca non necessarie.

THSR-019 Mixing search types

Causa: Il tipo di ricerca NONE non può essere utilizzato insieme a tipi di ricerca direzionali all'interno dello stesso schema di ricerca.
Rimedio: Eliminare tutte le ricerche di tipo NONE oppure quelle di tipo coordinato.

THSR-020 Geometic computing error

Causa: Le ricerche eseguite non hanno generato un offset soddisfacente.

Rimedio:

1. Verificare lo schema di ricerca e le istruzioni di ricerca nello schema.
2. Controllare lo schema di ricerca e le istruzioni di ricerca nello schema. Se è utilizzato il tipo Fillet/Lap & 2D+Rotate, è consentita la rotazione di un solo asse. Controllare se è stata generata la rotazione di due assi.
3. Rimuovere l'istruzione di ricerca extra.
4. Modificare la posizione di inizio della ricerca.

THSR-021 Points are too close

Causa: I punti registrati sono troppo vicini tra loro.

Rimedio: Modificare le posizioni di inizio della ricerca.

THSR-022 Part is not mastered

Causa: Le istruzioni di ricerca del giunto non hanno dati di riferimento.

Rimedio: L'operatore deve definire la ricerca che sarà utilizzata come riferimento per le successive.

THSR-023 No search start

Causa: L'istruzione di ricerca del giunto non ha una corrispondente istruzione di inizio ricerca.

Rimedio: Inserire un'istruzione Search Start nel programma prima di effettuare la ricerca del giunto.

THSR-024 No offset start

Causa: L'istruzione Offset End non ha una corrispondente istruzione Offset Start.

Rimedio: Inserire un'istruzione Offset Start nel programma.

THSR-025 Nested search start

Causa: L'istruzione di inizio della ricerca del giunto è annidata all'interno di un'altra istruzione di inizio ricerca.

Rimedio: Aggiungere un'istruzione Search End nel programma oppure cancellare le istruzioni di ricerca del giunto eventualmente in soprannumero.

THSR-026 Nested offset start

Causa: L'istruzione di inizio dell'applicazione dell'offset alla traiettoria è annidata all'interno di un'altra istruzione di inizio Offset.

Rimedio: Aggiungere un'istruzione Offset End nel programma oppure cancellare le istruzioni di applicazione dell'offset eventualmente in soprannumero.

THSR-027 Preplan is not allowed

Causa: Non è consentita l'esecuzione di operazioni di precalcolo della traiettoria durante la ricerca del giunto.

Rimedio: Il sistema non può eseguire il precalcolo della traiettoria quando è in corso una ricerca del giunto,

THSR-028 Group number mismatch

Causa: Il movimento di ricerca deve essere registrato per il gruppo di assi numero 1.

Rimedio: Specificare il gruppo di assi 1 per memorizzare i movimenti di ricerca del giunto.

THSR-029 No contact warning

Causa: La ricerca non ha prodotto contatto con il pezzo.

Rimedio: Modificare la posizione di inizio della ricerca.

THSR-030 Contact before search

Causa: Il filo è entrato in contatto con il pezzo prima ancora che avesse inizio il movimento di ricerca del giunto.

Rimedio: Controllare il pezzo ed il filo oppure registrare una posizione di inizio ricerca diversa.

THSR-031 Illegal register number

Causa: Il numero di registro non è corretto ed è impostato dal software al numero massimo disponibile.

Rimedio: Verificare i dati inseriti.

THSR-032 Position type mismatch

Causa: Il tipo di posizione rappresentata dal registro posizione deve essere della forma XYZWPR. La rappresentazione Joint non è consentita.

Rimedio: Rappresentare il registro posizione in modo cartesiano.

THSR-033 Not enough points

Causa: Il sistema di ricerca del giunto non ha un numero sufficiente di posizioni per calcolare la geometria.

Rimedio: Registrare altre posizioni.

THSR-034 No bwd on search motion

Causa: La funzione di ricerca del giunto non permette l'esecuzione in senso inverso dei movimenti di ricerca.

Rimedio: Non eseguire la ricerca in senso inverso.

THSR-035 Error Allocating Data

Causa: La memoria disponibile è insufficiente.

Rimedio: Rimuovere i programmi e le variabili inutilizzate dalla memoria del controllore.

THSR-036 Coord pair is not available

Causa: La funzione che esegue il movimento coordinato non è installata nel controllore oppure non è calibrata.

Rimedio: Installare l'opzione che esegue il movimento coordinato nel controllore ed eseguire la calibrazione delle coppie di coordinamento (CD pairs).

THSR-037 Illegal motion ref. grp.

Causa: La ricerca del giunto di tipo Simple deve avere, come gruppo di assi, il numero 1.

Rimedio: Modificare il gruppo di assi di riferimento.

THSR-038 Not matches to leader grp.

Causa: Non esiste corrispondenza tra il gruppo di assi indicato per il sistema di coordinate per la ricerca del giunto e quello definito come leader del movimento coordinato.

Rimedio: Modificare il gruppo di assi di riferimento.

THSR-039 Reference grp mismatch

Causa: La ricerca semplice prevede che il gruppo di assi preso a riferimento per le coordinate, sia lo stesso specificato nella tabella dei dati.

Rimedio: Modificare il gruppo di assi di riferimento.

THSR-040 Search Distance Short

Causa: La lunghezza del tratto di ricerca del giunto è troppo breve.

Rimedio: Aumentare la lunghezza del tratto di ricerca del giunto nella tabella dei dati.

THSR-041 Invalid touch group mask

Causa: La maschera di selezione dei gruppi di assi nelle informazioni di dettaglio del programma non è corretta, oppure non è stata effettuata alcuna routine di ricerca del giunto prima di eseguire un'istruzione Touch Offset.

Rimedio: Verificare che il gruppo di assi indicato nella tabella dei dati per la ricerca del giunto e la maschera di selezione dei gruppi di assi nel programma TP coincidano. Inoltre, accertarsi che la ricerca del giunto sia effettuata prima dell'esecuzione dell'istruzione Touch Offset.

THSR-042 Maint Program not allowed

Causa: L'opzione Touch Sensing non supporta l'esecuzione automatica del programma di manutenzione.

Rimedio: Disabilitare l'utilizzo del programma di manutenzione nel menu di configurazione della funzione Error Recovery (se presente nel sistema), oppure utilizzare il programma di ripristino (Resume Program). Per visualizzare il menu della funzione di ripristino automatico a seguito di un allarme:

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare la voce SETUP.
3. Premere il tasto F1, TYPE.
4. Selezionare la voce Err recovery.

THSR-043 Calibration File not found

Causa: Il file contenente le informazioni relative alla calibrazione dell'ingresso analogico per la ricerca del giunto non è stato trovato dal sistema.

Rimedio: Creare il file th_calib.dt per la calibrazione dell'ingresso analogico. Il file della calibrazione deve essere registrato in frs:mediante il comando SMON.

```
SMON(ppc)> rep th_calib.dt
```

Poi, spegnere e riaccendere il controllore per attivare il contenuto del file.

THSR-044 Invalid TH Calibration Data

Causa: Il file contenente le informazioni relative alla calibrazione dell'ingresso analogico per la ricerca del giunto contiene dati in un formato non corretto.

Rimedio: Correggere il formato dei dati contenuti nel file per la calibrazione dell'ingresso analogico, inclusi i dati di configurazione e la tabella di riferimento.

THSR-045 Analog Input Not Calibrated

Causa: L'ingresso analogico non è stato calibrato.

Rimedio: Creare un file di calibrazione dell'ingresso analogico assicurandosi della correttezza del formato dei dati.

THSR-046 Invalid Analog Input Data

Causa: I dati ricevuti sull'ingresso analogico non sono corretti.

Rimedio: I dati ricevuti sull'ingresso analogico devono essere compresi nei limiti previsti. L'intervallo di validità per il valore fornito dall'ingresso analogico è definito dalle voci MaxAnalogInput e MinAnalogInput specificate dello stesso file th_calib.dt.

THSR-047 Can Not Construct A Circle

Causa: Le ricerche eseguite non hanno generato una circonferenza soddisfacente.

Rimedio: Verificare lo schema di ricerca OD/ID e le istruzioni di ricerca nello schema. Oppure, modificare la posizione di inizio della ricerca.

THSR-048 Illegal Num of 1D Search Dir

Causa: Il numero di direzioni di ricerca per il tipo ID/ID+R non è valido.

Rimedio: Verificare lo schema di ricerca 1D/1D+R e le istruzioni di ricerca nello schema. Il numero corretto di direzioni di ricerca per il tipo 1D/1D+R è 1.

THSR-049 Illegal Num of 2D Search Dir

Causa: Il numero di direzioni di ricerca per il tipo 2D/2D+R non è valido.

Rimedio: Verificare lo schema di ricerca 2D/2D+R e le istruzioni di ricerca nello schema. Il numero corretto di direzioni di ricerca per il tipo 2D/2D+R è 2.

THSR-050 Illegal Num of 3D Search Dir

Causa: Il numero di direzioni di ricerca per il tipo 3D/3D+R non è valido.

Rimedio: Verificare lo schema di ricerca 3D/3D+R e le istruzioni di ricerca nello schema. Il numero corretto di direzioni di ricerca per il tipo 3D/3D+R è 3.

THSR-051 Err Compute Along 1st Srch Dir

Causa: Si è verificato un errore nel calcolo dell'offset lungo la prima direzione di ricerca.

Rimedio: Verificare le istruzioni di ricerca sulla prima direzione. La prima direzione di ricerca è specificata nella prima istruzione di ricerca nella sezione Search Start corrispondente. Verificare lo schema di ricerca e le istruzioni di ricerca nello schema. Oppure, modificare la posizione di inizio della ricerca.

THSR-052 Err Compute Along 2nd Srch Dir

Causa: Si è verificato un errore nel calcolo dell'offset lungo la seconda direzione di ricerca.

Rimedio: Verificare le istruzioni di ricerca sulla seconda direzione. La seconda direzione di ricerca è quella successiva alla prima direzione di ricerca specificata nella sezione Search Start corrispondente. Verificare lo schema di ricerca e le istruzioni di ricerca nello schema. Oppure, modificare la posizione di inizio della ricerca.

THSR-053 Err Compute Along 3rd Srch Dir

Causa: Si è verificato un errore nel calcolo dell'offset lungo la terza direzione di ricerca.

Rimedio: Verificare le istruzioni di ricerca sulla terza direzione. La terza direzione di ricerca è quella successiva alla prima ed alla seconda direzione di ricerca specificate nella sezione Search Start corrispondente. Verificare lo schema di ricerca e le istruzioni di ricerca nello schema. Oppure, modificare la posizione di inizio della ricerca.

THSR-054 Err Simple Search Master Flag

Causa: Il flag master nella tabella per la funzione Touch sense è ON durante la ricerca semplice.

Rimedio: Mettere a OFF il flag master nella tabella per la funzione Touch sense durante la ricerca semplice.

4.18.5 Codici i allarme TJOG

TJOG-001 Invalid Tracking Jog Mode

Causa: Si è tentato di muovere manualmente più bracci di robot in un modo non corretto.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $track_mode al valore corretto.

TJOG-002 Multiple Arm Hardware required

Causa: Si è tentato di utilizzare la funzione di movimento manuale simultaneo su un controllore che gestisce un solo robot.

Rimedio: Utilizzare la funzione di movimento manuale simultaneo su un controllore che gestisca più robot.

TJOG-003 TJOG disabled in $track_jog

Causa: Si è tentato di utilizzare la funzione di movimento manuale simultaneo quando essa è disabilitata dalla variabile di sistema $track_jog.$enable.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $track_jog.$enable a TRUE prima di utilizzare la funzione di movimento manuale simultaneo.

TJOG-004 G%d is not a robot arm group

Causa: Si è tentato di utilizzare la funzione di movimento manuale simultaneo su un gruppo di assi che non è un robot.

Rimedio: Selezionare un gruppo di assi che sia un robot, prima di utilizzare la funzione di movimento manuale simultaneo.

4.18.6 Codici di allarme TMAT

TMAT-000 Offset is out of range

Causa: La funzione TorchMate ha rilevato che lo spostamento della torcia rispetto al punto di centro utensile definito in precedenza supera i limiti specificati nel menu di configurazione.

Rimedio: Determinare se sussista la necessità di sostituire la torcia. Se necessario, sostituire la torcia, oppure aumentare i limiti di spostamento consentiti nel menu di configurazione della funzione.

TMAT-001 Sensor is ON before search

Causa: Il filo è in contatto con la piastra, oppure è corto circuitato a massa, prima dell'esecuzione del movimento di tocco; CAUSA 1: La sporgenza del filo è eccessiva; CAUSA 2: La posizione di partenza per il movimento di tocco è troppo vicina alla piastra di riferimento; CAUSA 3: Il circuito di lettura del sensore di contatto nella saldatrice, oppure uno esterno, è in corto.

Rimedio: Rimedio 1: Accorciare la quantità di filo che sporge dall'ugello prima di eseguire il movimento di ricerca della piastra di riferimento.
Rimedio 2: Modificare la posizione di inizio ricerca nel menu di configurazione della funzione.
Rimedio 3: Contattare il produttore per l'uso appropriato del circuito del sensore della torcia (ad esempio, la saldatrice può richiedere un diodo di blocco) e ispezionare l'hardware per verificare che l'installazione sia corretta e che non ci siano componenti danneggiati.

TMAT-002 Sensor failed during search

Causa: Causa 1: Il circuito di rilevamento del sensore TorchMate indica che il filo è in contatto con la piastra di riferimento prima che abbia inizio il movimento di ricerca.
(sporgenza del filo eccessiva, oppure distanza di partenza della ricerca troppo breve).
Causa 2: Nel circuito di rilevamento del contatto del sensore è presente un corso.
(Per esempio, alcuni circuiti richiedono la presenza di un diodo sull'alimentazione).

Rimedio: Rimedio 1: Accorciare la quantità di filo che sporge dall'ugello prima di eseguire il movimento di ricerca della piastra di riferimento, allungare il tratto di ricerca oppure sostituire la torcia.
Rimedio 2: Verificare il corretto funzionamento del circuito e del sensore di rilevamento del contatto con la piastra di riferimento. Controllare la correttezza del cablaggio del segnale. (Se necessario).

TMAT-003 Z offset is not mastered

Causa: Questo messaggio indica che la compensazione sull'asse Z è stata disabilitata durante la registrazione della ricerca di riferimento ed è stata abilitata durante la correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate. La funzione TorchMate non può eseguire la compensazione sull'asse Z se non è stata effettuata la ricerca di riferimento.

Rimedio: Disabilitare la compensazione sull'asse Z nel menu di configurazione della funzione TorchMate.

TMAT-004 Program paused while mastering

Causa: La ricerca di riferimento è stata interrotta dal rilascio del pulsante SHIFT.

Rimedio: Selezionare la voce MASTER per eseguire la ricerca di riferimento. Premere e tenere premuto il tasto SHIFT fino al completamento della ricerca di riferimento.

TMAT-005 WO[1] is not available for output

Causa: Il segnale di uscita della funzione TorchMate è già stato assegnato come uscita Weld Start.

Rimedio: Modificare l'assegnazione del segnale di uscita della funzione TorchMate.

TMAT-006 Override must be 100 %%

Causa: Durante la ricerca di riferimento e la correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate, l'override della velocità relativa essere 100%.

Rimedio: Impostare l'override al 100% e rieseguire la ricerca di riferimento oppure la correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate.

TMAT-007 Dry run is not allowed

Causa: La funzione TorchMate non può essere eseguita se è abilitata la voce DRY RUN nel sistema.

Rimedio: Accedere al menu TEST CYCLE e disattivare la voce DRY RUN.

TMAT-008 TorchMate is not mastered

Causa: Causa 1: La correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate è stata tentata prima che fosse eseguita la ricerca di riferimento.
Causa 2: Per la regolazione della funzione TorchMate è stato abilitato lo spostamento sull'asse Z, ma la ricerca di riferimento è stata registrata con lo spostamento sull'asse Z disabilitato.
Causa 3: Per la regolazione della funzione TorchMate è stato disabilitato lo spostamento sull'asse Z, ma la ricerca di riferimento è stata registrata con lo spostamento sull'asse Z abilitato.

Rimedio: Calibrare correttamente il TCP prima di eseguire la correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate.

TMAT-009 No unassigned MACRO is available

Causa: La configurazione automatica delle Macro durante l'installazione del software non trova numeri di Macro disponibili. Per questo motivo il sistema non assegna automaticamente le Macro TM_ADJST, TM_ADJ2, TM_ADJ3 ad alcun elemento.

Rimedio: Il programma TP contenente ciascuna Macro sarà comunque caricato nel controllore. Rimuovere le Macro non utilizzate dalla tabella delle Macro assegnate ed associare la Macro TM_ADJST ad un numero come desiderato.

TMAT-010 Cannot run TorchMate in T1 Mode

Causa: Si è tentata l'esecuzione della correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate oppure la ricerca di riferimento quando era abilitato il modo operativo T1. Questo errore riguarda TorchMate e TorchMateII sui controllori R-J, R-J2 e R-J3 (nelle versioni software meno recenti). Questa istruzione non si applica alle versioni software per i controllori a partire dal modello R-J3.

Rimedio: Sul controllore interessato, selezionare il modo operativo T2 e ritentare l'operazione.

TMAT-011 Multiple equipment is not defined

Causa: Si è tentato di eseguire la correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate oppure la ricerca di riferimento specificando una saldatrice non definita.

Rimedio: Prima di eseguire la correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate oppure la ricerca di riferimento, configurare correttamente le saldatrici controllate dal sistema.

TMAT-012 System Utool is not defined

Causa: Le coordinate utensile che si sta cercando di regolare oppure di prendere a riferimento, per la funzione TorchMate, non sono definite.

Rimedio: Definire le coordinate dell'utensile utilizzando il metodo dei sei punti.

TMAT-013 %s is corrupt or does not exist

Causa: Le coordinate utensile che si sta cercando di regolare oppure di prendere a riferimento, per la funzione TorchMate, non sono definite.

Rimedio: Eseguire la funzione Diagnostic log [menu FNCT / Diagnostic log] prima di qualsiasi altra operazione tipo spegnere il controllore o eseguire un movimento in jog, e ottenere un backup dell'immagine. E contattare FANUC. Se non è possibile eseguire la funzione Diagnostic log, documentare gli eventi che hanno condotto all'errore e ottenere il backup dell'immagine. E contattare FANUC.

TMAT-014 Abort program using G:%s

Causa: Durante la ricerca di riferimento, l'operazione MOVETO nella schermata di configurazione della funzione TorchMate, oppure la correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate, è stata tentata indicando un gruppo di assi vincolato dall'esecuzione di un altro programma.

Rimedio: Interrompere l'esecuzione del programma prima di tentare di eseguire le operazioni legate alla funzione TorchMate.

TMAT-015 G:%s does not support TorchMate

Causa: La ricerca di riferimento oppure la correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate sono state utilizzate con un gruppo di assi che non fa parte del sistema. Causa 1: In fase di ricerca di riferimento, il gruppo di assi è determinato da quello utilizzato per i movimenti manuali con la tastiera di programmazione, come mostrato sul display. Il gruppo di assi selezionato per i movimenti manuali era associato ad un posizionatore, nobot, o tavola rotante. Causa 2: La correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate avviene tramite l'esecuzione di macro diverse per ciascun gruppo di assi installato nel sistema. Il programma attualmente in esecuzione include una macro TorchMate ma non include il gruppo di assi corretto, oppure non contiene alcun gruppo di assi.

Rimedio: Rimedio 1: Selezionare, per i movimenti manuali, un gruppo di assi presente nel sistema. Rimedio 2: Correggere l'errore presente nel programma.

TMAT-016 Run TorchMate before edit

Causa: Questo allarme indica che è stato abilitato il monitoraggio della funzione TorchMate (il valore impostato per il monitoraggio è maggiore di 0.0 ore), che il programma contiene un gruppo di assi e che non è stata effettuata alcuna correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate entro il tempo previsto.

Rimedio: Questo allarme viene eliminato premendo il tasto ENTER. Si consiglia di eseguire la correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate per il gruppo di assi utilizzato da questo programma prima di apportare qualsiasi modifica alle posizioni contenute nel programma stesso.

TMAT-017 Collision! Run TorchMate

Causa: Questo allarme indica che il rilevamento della collisione è stato attivato e che si è verificata una collisione, un eccesso di coppia di disturbo oppure si è verificato un allarme del tipo Move/Stop error excess.

Rimedio: Quando appare questo allarme, il sistema visualizza una finestra di richiesta sul display. Premere il tasto ENTER per chiudere la finestra. Ispezionare la torcia per controllare l'entità del danno. Eseguire la correzione delle coordinate della torcia con la funzione TorchMate, se necessario.

TMAT-018 DCS tool frame is not allowed

Causa: TorchMate non può essere utilizzata per il sistema di coordinate utensile DCS.

Rimedio: Non eseguire TorchMate per il sistema di coordinate utensile DCS. Se si desidera utilizzare TorchMate per il numero utensile corrente, rimuovere la configurazione del sistema di coordinate utensile DCS per questo numero utensile.

4.18.7 Codici di allarme TOOL

TOOL-001 Tool Change is DISABLED.

Causa: Quando il cambio pinza è disabilitato nella schermata iniziale di impostazione della pinza motorizzata, si è tentato di eseguire un'istruzione di cambio pinza (TOOL ATTACH o TOOL DETACH).

Rimedio: Eseguire un avviamento controllato (controlled start) e, dalla schermata iniziale di impostazione della pinza motorizzata, impostare la funzione di cambio pinza motorizzata a ENABLE.

TOOL-002 Machine lock is ENABLED.

Causa: 1) Ad un asse del robot è applicato il blocco macchina nel momento in cui vengono eseguite le istruzioni TOOL ATTACH o TOOL DETACH. 2) Ad un asse della pinza motorizzata è applicato il blocco macchina nel momento in cui viene eseguita l'istruzione TOOL DETACH.

Rimedio: Disattivare il blocco abilitato per il robot o per il gruppo di assi di cui fa parte la pinza motorizzata.

TOOL-003 Illegal assignment of Tool axis.

Causa: Le assegnazioni del numero di pinza sono errate.

Rimedio: Verificare l'assegnazione del numero di pinza.

TOOL-004 Tool not detached (AXISORDER).

Causa: Si è tentato di eseguire un'istruzione TOOL ATTACH mentre la pinza motorizzata non era scollegata. La variabile di sistema $AXISORDER dovrebbe contenere il valore 0.

Rimedio: Se si collega una qualsiasi pinza, l'istruzione TOOL ATTACH non può essere eseguita.

TOOL-005 Tool not detached.

Causa: Si è tentato di eseguire un'istruzione TOOL ATTACH mentre la pinza motorizzata non era scollegata. Il segnale di conferma del collegamento della pinza motorizzata è ON.

Rimedio: Se si collega una qualsiasi pinza, l'istruzione TOOL ATTACH non può essere eseguita.

TOOL-006 Tool not attached.

Causa: Mentre non era collegata alcuna pinza motorizzata, si è tentato di eseguire l'istruzione TOOL DETACH. Il segnale di conferma del collegamento della pinza motorizzata è OFF.

Rimedio: Fino a quando non si collega una qualsiasi pinza, l'istruzione TOOL DETACH non può essere eseguita.

TOOL-007 Another process is executing.

Causa: Un altro programma sta eseguendo un'istruzione TOOL ATTACH o TOOL DETACH.

Rimedio: Attendere che il programma che stava eseguendo l'istruzione TOOL ATTACH o TOOL DETACH termini e, poi, ritentare l'operazione.

TOOL-008 Tool identify signal is OFF.

Causa: Il segnale di identificazione della pinza motorizzata è OFF.

Rimedio: Controllare la corrispondenza tra il numero inserito nell'istruzione e quello dell'utensile in uso. Controllare se il segnale di identificazione della pinza motorizzata è impostato correttamente.

TOOL-009 Tool set signal is OFF.

Causa: Il segnale di pinza motorizzata montata è OFF.

Rimedio: Controllare che la pinza sia montata correttamente. Controllare se il segnale di pinza motorizzata montata è impostato correttamente.

TOOL-010 Tool Change canceled.

Causa: Le istruzioni TOOL ATTACH o TOOL DETACH sono state interrotte durante l'esecuzione.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TOOL-011 Tool Change timeout.

Causa: Le istruzioni TOOL ATTACH o TOOL DETACH non sono state eseguite entro il tempo massimo consentito.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start):

1. Spegnere il controllore.
2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione.
3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TOOL-012 Tool mastering data is lost.

Causa: I dati di masterizzazione di una pinza motorizzata sono stati perduti a causa di un'interruzione della procedura di masterizzazione della pinza.

Rimedio:

1. I dati di calibrazione e masterizzazione sono cancellati. Per risolvere questa situazione, dapprima muovere l'asse pinza in manuale per eliminare l'allarme "SRVO-075 Pulse not established". Questo allarme potrebbe non apparire. In questo caso procedere al passo successivo.
2. Poi, eseguire manualmente la masterizzazione in posizione di zero e la calibrazione.

TOOL-013 Tool mastering is failed.

Causa: La masterizzazione dell'asse della pinza motorizzata non è riuscita.

Rimedio: Ritentare la masterizzazione.

TOOL-014 TOOL ATTACH is failed (G%d)

Causa: L'istruzione TOOL ATTACH è fallita. Fare riferimento al codice di causa.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa.

TOOL-015 TOOL DETACH is failed (G%d)

Causa: L'istruzione TOOL DETACH è fallita.

Rimedio: Ricercare la causa del problema per avere maggiori informazioni.

TOOL-016 Robot not mastered(Tool axis).

Causa: La masterizzazione dell'asse della pinza motorizzata non è stata eseguita.

Rimedio: Eseguire la masterizzazione dell'asse della pinza motorizzata.

TOOL-017 Robot not calibrated(Tool axis).

Causa: L'asse della pinza motorizzata non è calibrato.

Rimedio: Calibrare l'asse della pinza motorizzata.

TOOL-018 Ref pos not set(Tool axis).

Causa: La posizione di riferimento per la masterizzazione rapida non è stata impostata.

Rimedio: La posizione di riferimento deve essere registrata.

TOOL-019 Another tool is attached.

Causa: La pinza motorizzata effettivamente collegata non è quella indicata con il parametro specificato nell'istruzione TOOL ATTACH.

Rimedio: Controllare il numero di pinza utilizzato con l'istruzione TOOL ATTACH.

TOOL-020 Calibrate motion is failed.

Causa: La condizione di rilevamento della posizione di apertura (coppia di contatto oppure segnale da finecorsa) non è stata soddisfatta durante la sequenza di calibrazione.

Rimedio: Controllare la condizione di rilevamento nella schermata di impostazione della pinza motorizzata.
Rimedio 1

1. I dati di calibrazione e masterizzazione sono cancellati. Per risolvere questa situazione, dapprima muovere l'asse pinza in manuale per eliminare l'allarme "SRVO-075 Pulse not established".
2. Poi, eseguire manualmente la masterizzazione in posizione di zero e la calibrazione. La posizione di zero della pinza può essere approssimata.
3. Eseguire l'istruzione TOOL DETACH per scollegare la pinza temporaneamente. Scollegare fisicamente la pinza dal robot. Se non si esegue questa operazione, la pinza non potrà essere calibrata in occasione della successiva istruzione TOOL ATTACH.
4. Eseguire l'istruzione TOOL ATTACH per collegare di nuovo la pinza al robot. Questa volta la calibrazione viene eseguita nella posizione di riferimento.

Rimedio 2

1. Lo scollegamento della pinza è possibile modificando manualmente una variabile di sistema. Per fare questo, impostare la seguente variabile di sistema al valore 0:

```
$SCR_GRP[numero del gruppo di assi della pinza motorizzata
(normalmente, 2)].$AXISORDER[da 1 a 9] = 0
```

2. Spegnere e riaccendere il controllore.
3. Il robot completa la fase di avviamento con la pinza scollegata. Muovere il robot in manuale per eseguire il collegamento fisico della pinza motorizzata.
4. Eseguire l'istruzione TOOL ATTACH per collegare la pinza al robot.

TOOL-021 PR[] index is not set.

Causa: Per la calibrazione di tipo 3 - 6, non è stato definito il numero del Registro Posizione.
Rimedio: Specificare il numero del Registro Posizione nella schermata di impostazione della pinza motorizzata.

TOOL-022 Touch torque is not set.

Causa: Per la calibrazione di tipo 3 oppure 4, non è stato definito il livello di coppia di contatto.
Rimedio: Impostare il livello di coppia di contatto nella schermata di impostazione del cambio pinza motorizzata.

TOOL-023 Detect signal is not set.

Causa: Per la calibrazione di tipo 5 oppure 6, non è stato definito il segnale di rilevamento proveniente dal finecorsa.
Rimedio: Controllare l'impostazione del segnale di rilevamento nella schermata di impostazione della pinza motorizzata.

TOOL-024 Tool does not stop.

Causa: Durante il movimento di calibrazione, l'asse della pinza motorizzata non si arresta.
Rimedio: Iniziare il movimento di calibrazione quando l'asse della pinza motorizzata è fermo.

TOOL-025 Illegal AXISORDER.

Causa: La variabile di sistema $SCR_GRP[].$AXISORDER[] per l'asse della pinza motorizzata è impostata ad un valore non valido.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema $SCR_GRP[].$AXISORDER[] per l'asse della pinza motorizzata a zero; poi spegnere e riaccendere il controllore.

TOOL-026 Battery type OFF.

Causa: La voce Battery nel menu di configurazione della servo pinza ad assi multipli è impostata OFF.
Rimedio: Impostare la voce Battery nel menu di configurazione della servo pinza ad assi multipli a ON.

TOOL-027 Timeout G%d A%d %x %d

Causa: Si è verificata una situazione di timeout all'inizio di un'operazione di attacco o stacco della pinza.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

TOOL-028 Internal error

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC Robotics.

4.18.8 Codici di allarme TPIF

TPIF-001 Mnemonic editor error (%s^1)

Causa: Si è verificata una situazione non consentita nel software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-002 Operating system error (%s^1)

Causa: Si è verificata una situazione non consentita nel software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-003 Window I/O error (%s^1)

Causa: Si è verificata una situazione non consentita nel software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-004 Memory write error

Causa: Si è verificata una situazione non consentita nel software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-005 Program is not selected

Causa: Il programma visualizzato sullo schermo della tastiera di programmazione non è ancora stato selezionato.

Rimedio: Selezionare un programma nel menu SELECT.

TPIF-006 SELECT is not taught

Causa: Questa istruzione di memorizzazione richiede la funzione SELECT prima della linea corrente.

Rimedio: Inserire l'istruzione SELECT prima della linea corrente.

TPIF-007 Robot is not calibrated

Causa: Il robot non è stato calibrato correttamente.

Rimedio: Calibrare il robot in modo corretto.

TPIF-008 Memory protect violation

Causa: Il programma è protetto da scrittura.

Rimedio: Eliminare la protezione del programma nel menu SELECT.

TPIF-009 Cancel delete by application

Causa: Il programma è protetto.

Rimedio: Eliminare la protezione del programma nel menu SELECT e, poi, cancellare il programma.

TPIF-010 Cancel enter by application

Causa: Il programma è protetto.

Rimedio: Tentare la modifica del programma dopo aver rimosso la protezione.

TPIF-011 Item is not found

Causa: L'elemento specificato non è stato trovato sotto questa linea.

Rimedio: Provare con un altro elemento o chiudere la funzione di ricerca (search).

TPIF-012 Kinematics solution is invalid

Causa: Non è possibile convertire i dati di posizione.

Rimedio: Controllare la configurazione del robot e delle variabili di sistema $MNUTOOL / $MNUFRAME.

TPIF-013 Other program is running

Causa: Non è possibile selezionare un altro programma mentre uno è in esecuzione.
Rimedio: Selezionare il programma dopo aver abortito il programma in pausa o in esecuzione.

TPIF-014 Teach pendant is disabled

Causa: Non è possibile modificare un programma mentre la tastiera di programmazione è disabilitata.
Rimedio: Prima abilitare la tastiera di programmazione, poi modificare il programma.

TPIF-015 Bad position register index

Causa: L'indice specificato per il registro posizione non è valido.
Rimedio: Controllare l'indice del registro di posizione.

TPIF-016 Memory access failed (%s^1)

Causa: Si è verificata una situazione non consentita nel software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-017 Memory read failed

Causa: Si è verificata una situazione non consentita nel software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-018 Unspecified index value

Causa: Il valore di indice non è valido.
Rimedio: Verificare il valore dell'indice.

TPIF-019 This item cannot be replaced

Causa: Questo elemento non può essere sostituito.
Rimedio: Provare con un altro elemento o chiudere la funzione di sostituzione (replace).

TPIF-020 Mnaction search error

Causa: Si è verificata una situazione non consentita nel software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-021 Mnteach software error

Causa: Si è verificata una situazione non consentita nel software.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-023 WJNT and RTCP are not compatible

Causa: WJNT e RTCP non sono compatibili.
Rimedio: Rimuovere WJNT o RTCP prima di aggiungere l'altro.

TPIF-030 Program name is NULL

Causa: Il nome del programma non è impostato correttamente.
Rimedio: Impostare un nome di programma corretto.

TPIF-031 Remove num from start of Program name

Causa: Il nome del programma inizia con un numero.
Rimedio: Rimuovere il carattere numerico dall'inizio del nome del programma.

TPIF-032 Remove space from Program name
Causa: Il nome del programma comprende uno spazio.
Rimedio: Eliminare lo spazio dal nome.

TPIF-033 Remove comma from Program name
Causa: Il nome del programma comprende una virgola.
Rimedio: Eliminare la virgola dal nome.

TPIF-034 Remove dot from Program name
Causa: Il nome del programma comprende un punto.
Rimedio: Eliminare il punto dal nome.

TPIF-035 Remove minus from Program name
Causa: Il nome del programma comprende un segno meno.
Rimedio: Eliminare il segno meno (-) dal nome.

TPIF-036 Not enough memory
Causa: Non è disponibile sufficiente memoria.
Rimedio: Cancellare i programmi inutilizzati.

TPIF-037 Program must be selected by TP
Causa: Solamente il programma di default può essere modificato sul CRT.
Rimedio: Selezionare il programma sulla tastiera di programmazione prima di modificarlo sul CRT.

TPIF-038 Invalid char in program name
Causa: È presente un carattere non valido nel nome del programma.
La funzione Fixed Program Name è abilitata e la parola registrata non è utilizzata nel nome del programma. Riferirsi alla sezione “5.8,2 Nome programma fisso” nel manuale dell’operatore (operazioni di base) dei controllori R-30iB/R-30iB Mate (B83284)
Rimedio: Eliminare il carattere non valido dal nome.

TPIF-040 Label already exists
Causa: Nel programma esiste già una LBL con questo numero.
Rimedio: Scegliere un altro numero di LBL.

TPIF-041 MNUTOOLNUM number is invalid
Causa: Il numero di sistema di coordinate utensile non è valido.
Rimedio: Controllare il numero di sistema di coordinate utensile per ciascun gruppo nella schermata FRAME. Se il numero di sistema di coordinate utensile è maggiore del massimo, ridurlo entro il limite.

TPIF-042 MNUFRAMENUM number is invalid
Causa: Il numero di sistema di coordinate utente non è valido.
Rimedio: Controllare il numero di sistema di coordinate utente per ciascun gruppo nella schermata FRAME. Se il numero di sistema di coordinate utente è maggiore del massimo, ridurlo entro il limite.

TPIF-043 External change is valid
Causa: Non è possibile cambiare robot (gruppo) perché la funzione di selezione del robot a mezzo DI è attiva.
Rimedio: Impostare la variabile di sistema $MULTI_ROBO.CHANGE_SDI al valore zero.

TPIF-044 Program is unsuitable for robot
Causa: La maschera di gruppo del programma è diversa dal robot selezionato (gruppo).
Rimedio: Modificare il robot (gruppo) selezionato oppure la maschera di selezione dei gruppi di assi nell'intestazione del programma.

TPIF-045 Pallet number is over max
Causa: In un programma non è possibile inserire più di 16 istruzioni di palletizzazione.
Rimedio: Creare un altro programma.

TPIF-046 Motion option is over max

Causa: Sono state definite troppe istruzioni di movimento aggiuntive a quella predefinita.
Rimedio: Diminuire il numero di istruzioni di movimento aggiuntive a quella predefinita.

TPIF-047 Invalid program is selected

Causa: Il tipo di programma è errato.
Rimedio: Selezionare un programma TPE.

TPIF-048 Running program is not found

Causa: Non vi è alcun programma in esecuzione che possa essere monitorato.
Rimedio: Eseguire un programma prima di tentarne il monitoraggio.

TPIF-049 Port number is invalid

Causa: La porta non è impostata per una periferica esterna.
Rimedio: Configurare la porta per la periferica esterna.

TPIF-050 Macro does not exist

Causa: Non esiste alcun programma associato a questo comando macro.
Rimedio: Associare un programma al comando macro.

TPIF-051 Program has been selected by PNS

Causa: Quando il programma viene selezionato da PNS non è possibile selezionare un programma dalla schermata di selezione dei programmi.
Rimedio: Disattivare il segnale di ingresso PNSTROBE.

TPIF-052 FWD/BWD is disabled

Causa: Quando la funzione FWD è disabilitata, non è possibile eseguire il programma da TP.
Rimedio: Selezionare la funzione Disabled FWD nel menu FCTN, dopodiché sarà possibile eseguire il programma da TP.

TPIF-053 Not editing background program

Causa: Il programma non è stato selezionato per essere modificato in Background.
Rimedio: Selezionare il programma per il BACKGROUND nel menu SELECT.

TPIF-054 Could not end editing

Causa: 1. Non è disponibile sufficiente memoria.
2. Il programma selezionato per essere modificato in Background non è valido.
Rimedio: 1. Cancellare i file non utilizzati.
2. Verificare il programma che deve essere modificato in Background.

TPIF-055 Could not recovery original program

Causa: La ripresa dell'esecuzione del programma originario non è riuscita perché esso è stato selezionato per essere modificato in Background.
Rimedio: Terminare la fase di modifica tramite END_EDIT del menu EDCMD, prima di eseguire il programma originale.

TPIF-056 This program is used by the CRT

Causa: Il programma che deve essere modificato in Background non può essere selezionato dal CRT e dal TP allo stesso tempo.
Rimedio: Terminare la fase di modifica tramite END_EDIT del menu EDCMD del CRT.

TPIF-057 This program is used by the TP

Causa: Il programma che deve essere modificato in Background non può essere selezionato dal CRT e dal TP allo stesso tempo.
Rimedio: Terminare la fase di modifica tramite END_EDIT del menu EDCMD della tastiera di programmazione.

TPIF-060 Can't record on cartesian (G:%d)

Causa: La posizione corrente è in singolarità.
Rimedio: In questa condizione, la posizione attuale può essere registrata solo con rappresentazione Joint.

TPIF-061 Group[%s] has not recorded

Causa: Questi dati di posizione non sono stati cambiati per i gruppi visualizzati perché è stata selezionata la funzione che non memorizza la posizione quando il robot è in singolarità.

Rimedio: Verificare che questa posizione sia memorizzata correttamente prima di mandare in esecuzione.

TPIF-062 AND operator was replaced to OR

Causa: Tutti gli operatori AND su questa linea sono stati sostituiti con operatori OR.

Rimedio: Non è possibile mischiare sulla stessa linea operatori AND e OR. Verificare che tutti gli operatori logici su questa linea siano uguali prima di lanciare l'esecuzione.

TPIF-063 OR operator was replaced to AND

Causa: Tutti gli operatori OR su questa linea sono stati sostituiti con operatori AND. Non è possibile utilizzare sulla stessa linea di programma operatori AND e OR.

Rimedio: Verificare che tutti gli operatori logici su questa linea di programma siano uguali prima di lanciare l'esecuzione.

TPIF-064 Too many AND/OR operator(Max.4)

Causa: Sono stati inseriti troppi operatori AND/OR (Max. 4 su una singola linea di programma).

Rimedio: Memorizzare l'operazione logica su un'altra linea di programma.

TPIF-065 Arithmetic operator was unified to +- or */

Causa: Gli operatori aritmetici su questa linea di programma sono cambiati automaticamente in + - o */. Non è possibile utilizzare gli operatori aritmetici + e - con * e / sulla stessa linea di programma.

Rimedio: Verificare che tutti gli operatori aritmetici su questa linea di programma siano uguali prima di lanciare l'esecuzione.

TPIF-066 Too many arithmetic operator(Max.5)

Causa: Sono stati inseriti troppi operatori aritmetici (Max. 5 su una singola linea di programma).

Rimedio: Memorizzare l'operazione aritmetica su un'altra linea.

TPIF-067 Too many arguments (Max.30)

Causa: Sono stati inseriti troppi argomenti (Max. 10 per un programma o una macro).

Rimedio: Verificare gli argomenti del programma/macro.

TPIF-068 Too many items

Causa: Questa istruzione contiene troppi elementi. Ad una linea di programma è possibile aggiungere un numero limitato di elementi. Questo è dovuto al fatto che una linea di programma TP può essere composta al massimo da 255 byte. Il numero di elementi che si possono inserire dipende da quanta memoria viene occupata da ciascuno di essi.

Rimedio: Suddividere questa linea di programma in diverse altre più semplici.

TPIF-069 Use background edit

Causa: Non è possibile apportare modifiche ad un programma da CRT o Internet in modo diretto. Si deve utilizzare la funzione di modifica in Background.

Rimedio: Selezionare il programma per il BACKGROUND nel menu SELECT.

TPIF-070 Cannot teach the instruction

Causa: Non è possibile memorizzare l'istruzione.

Rimedio: Controllare il sotto-tipo specificato per il programma.

TPIF-071 Cannot change sub type

Causa: Non è possibile cambiare il sotto tipo.

Rimedio: Controllare il sotto-tipo specificato per il programma.

TPIF-072 Cannot change motion group

Causa: Non è possibile cambiare il gruppo di assi.

Rimedio: Controllare il sotto-tipo specificato per il programma.

TPIF-090 This program has motion group

Causa: Il programma specificato in $PWR_HOT, $PWR_SEMI E $PWR_NORMAL non deve avere gruppi di movimento.

Rimedio: Impostare * a tutti i gruppi di movimento nella schermata dei dettagli dei programmi su TP.

TPIF-091 PREG access error

Causa: Si è verificato un errore quando si è tentato di accedere al registro di posizione.

Rimedio: Fare riferimento al codice di causa visualizzato nell'elenco cronologico degli allarmi.

TPIF-092 Value %d expected %s

Causa: Il valore dell'array che è stato passato alla funzione interna è stato specificato in modo non corretto. Il messaggio di errore visualizza l'indice dell'array in corrispondenza del quale si è verificato il problema, ed il tipo di dato previsto dalla funzione utilizzata.

Rimedio: Assicurarsi che il valore dell'array specifichi il nome corretto delle variabili ed i tipi previsti siano corretti.

TPIF-093 USER menu must be selected

Causa: Un programma KAREL ha richiamato una funzione di interfaccia utente che richiede che sia visualizzato il menu USER sulla tastiera di programmazione o sul CRT.

Rimedio: Utilizzare la funzione FORCE_SPMENU(tp_panel, SPI_TPUSER, 1) prima di richiamare la funzione di interfaccia utente da attivare sulla tastiera di programmazione. Utilizzare la funzione FORCE_SPMENU(crt_panel, SPI_TPUSER, 1) prima di richiamare la funzione di interfaccia utente da attivare sul CRT..

TPIF-094 USER2 menu must be selected

Causa: Un programma KAREL ha richiamato una funzione di interfaccia utente che richiede che sia visualizzato il menu USER2 sulla tastiera di programmazione o sul CRT.

Rimedio: Utilizzare la funzione FORCE_SPMENU(tp_panel, SPI_TPUSER2, 1) prima di richiamare la funzione di interfaccia utente da attivare sulla tastiera di programmazione. Utilizzare la funzione FORCE_SPMENU(crt_panel, SPI_TPUSER2, 1) prima di richiamare la funzione di interfaccia utente da attivare sul CRT..

TPIF-095 Execution history table error

Causa: Errore interno del software.

Rimedio: Eseguire un avviamento controllato (non è necessario reimpostare il nuovo elemento).

TPIF-097 Can't display running task's history

Causa: L'elenco cronologico dell'esecuzione del programma in esecuzione non può essere visualizzato.

Rimedio: Fare riferimento a questa schermata quando l'esecuzione del programma è in pausa o interrotta definitivamente.

TPIF-098 %s was not run

Causa: Il programma di $PWR_HOT, $PWR_SEMI e $PWR_NORMAL non è eseguito.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Utilizzare il menu Alarm Log.

TPIF-099 This program is being edited

Causa: Il programma specificato in $PWR_HOT, $PWR_SEMI e $PWR_NORMAL non è eseguito quando il programma è in fase di modifica.

Rimedio: Selezionare un altro programma.

TPIF-100 No vacant table space

Causa: Si è verificata una situazione non consentita nel software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-101 No such menu

Causa: Si è verificata una situazione non consentita nel software.

Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-102 E.STOP is asserted

Causa: È stata selezionata l'esecuzione FWD mentre l'emergenza era inserita.

Rimedio: Mettere E-STOP a OFF. Poi selezionare l'esecuzione FWD.

TPIF-103 Dead man is released

Causa: È stata selezionata l'esecuzione FWD mentre il pulsante di uomo morto non è premuto.
Rimedio: Premere e tenere premuto il pulsante di uomo morto, poi attivare l'esecuzione FWD.

TPIF-104 Teach Pendant is disabled

Causa: È stata selezionata l'esecuzione FWD mentre la tastiera di programmazione è disabilitata.
Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione. Poi selezionare l'esecuzione FWD.

TPIF-105 Program is not selected

Causa: È stata selezionata l'esecuzione FWD, ma non è stato selezionato alcun programma.
Rimedio: Selezionare un programma, poi attivare l'esecuzione FWD.

TPIF-106 Program is already running

Causa: È stata selezionata l'esecuzione FWD quando il programma è già in esecuzione.
Rimedio: Interrompere il programma prima di richiederne l'esecuzione FWD.

TPIF-107 FWD/BWD is disabled

Causa: Quando la funzione FWD è disabilitata, non è possibile eseguire il programma da TP.
Rimedio: Selezionare la funzione Disabled FWD nel menu FCTN, dopodiché sarà possibile eseguire il programma da TP.

TPIF-108 Form error, line %d, item %d

Causa: Il Form Manager ha trovato un errore sulla linea specificata con l'oggetto specificato.
Rimedio: Fare riferimento al codice di causa visualizzato nell'elenco cronologico degli allarmi.

TPIF-109 %v not specified correctly

Causa: Il gestore di Form ha rilevato un errore nella visualizzazione di un elemento di tipo "%v".
Rimedio: Consultare il manuale *KAREL Reference Manual*, nella sezione *Edit Data Item: Subwindow Enumeration using a Variable* per maggiori informazioni.

TPIF-110 Screen used by other device

Causa: La schermata che si sta tentando di utilizzare sulla tastiera di programmazione è attualmente visualizzata sul CRT, oppure viceversa.
Rimedio: Terminare la visualizzazione della schermata sul dispositivo su cui non è necessario mantenerla attiva.

TPIF-116 System variable error: %s

Causa: Il nome della variabile di sistema non è valido.
Rimedio: Verificare la sintassi ed il formato del nome.

TPIF-117 Cannot backup to device: %s

Causa: L'unità di memoria attualmente selezionata non è valida per il salvataggio di backup.
Rimedio: Selezionare un'unità di memoria valida e ritentare l'operazione.

TPIF-118 File error for %s

Causa: Errore nel file.
Rimedio: Effettuare un avviamento freddo (cold start): 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore. Se si ripresenta lo stesso allarme, documentare gli eventi che hanno portato all'errore e contattare FANUC.

TPIF-119 File compression failed

Causa: È fallito il tentativo di creare file compressi.
Rimedio: Verificare l'unità di memoria utilizzata per il salvataggio di backup.

TPIF-120 Device failure

Causa: L'unità di memoria utilizzata per il salvataggio di backup non funziona correttamente.
Rimedio: Verificare l'unità di memoria e ritentare l'operazione.

TPIF-121 Invalid copy. Use MOVE key.

Causa: Non è possibile copiare un file su dispositivo di memoria, sullo stesso dispositivo di memoria.
Rimedio: Utilizzare il tasto MOVE e ritentare l'operazione.

TPIF-128 Verify logic of pasted line(s)

Causa: La funzione di copia di istruzioni di movimento in ordine inverso non supporta le seguenti istruzioni di movimento opzionali. 1. Comando di applicazione 2. Salto, Salto ad alta velocità 3. Incrementale 4. Rotazione continua 5. Esecuzione anticipata in tempo
Rimedio: Controllare le istruzioni di movimento aggiuntive. Correggere la funzione copiata.

TPIF-129 Group motion inst. is pasted

Causa: L'istruzione di movimento del gruppo è stata copiata. La funzione di copia di istruzioni di movimento in ordine inverso non supporta l'istruzione di movimento di gruppo.
Rimedio: Verificare l'istruzione di movimento del gruppo. Correggere la funzione copiata.

TPIF-131 Please set application mask data

Causa: Per questo programma non è stata definita alcuna maschera di applicazione.
Rimedio: Definire la maschera di applicazione nella schermata di dettaglio del programma.

TPIF-132 Can't recover this operation

Causa: Poiché i dati per la funzione di UNDO non sono stati salvati, questa operazione non può essere recuperata tramite la funzione di UNDO.
Rimedio: Verificare il codice dell'allarme. Se la memoria è piena, cancellare dei programmi oppure disabilitare la funzione di UNDO.

TPIF-133 Can't recover this command

Causa: Il comando di palletizzazione e quello di controllo conformità non possono essere recuperati dalla funzione di UNDO.
Rimedio: Verificare il codice dell'allarme. Se la memoria è piena, cancellare dei programmi oppure disabilitare la funzione di UNDO.

TPIF-134 CTRL Upgrade is Armed

Causa: L'aggiornamento del software del controllore non può essere eseguito perché il robot è in funzione.
Rimedio: Questo errore viene generato quando l'aggiornamento del software del controllore non può essere eseguito per il fatto che il robot è in funzione. Procedere con l'aggiornamento oppure interromperlo con ABORT.

TPIF-135 CTRL Upgrade is Started

Causa: L'aggiornamento del software del controllore ha avuto inizio.
Rimedio: Questo messaggio appare quando l'aggiornamento del software del controllore è in corso. Attendere la fine del processo oppure interromperlo con ABORT.

TPIF-136 Restore ERR, see FRD:REST_LOG.LS

Causa: L'aggiornamento del software del controllore non è riuscito.
Rimedio: Consultare il file FRD:REST_LOG.LS per avere informazioni sull'elenco dei file e sui tentativi di caricamento effettuati per ciascuno di essi. Ritentare il caricamento dei file per il quale non è riuscito.

TPIF-137 TP: %s interactive login

Causa: Un utente ha avuto accesso ai menu della tastiera di programmazione.
Rimedio: Questo messaggio costituisce un avviso. Non è necessaria alcuna azione.

TPIF-138 TP: %s diagnostic login

Causa: Un utente ha avuto accesso al sistema di monitoraggio diagnostico della tastiera di programmazione.
Rimedio: Questo messaggio costituisce un avviso. Non è necessaria alcuna azione.

TPIF-139 TP: %s logged out

Causa: Un utente ha abbandonato l'accesso ai menu della tastiera di programmazione.
Rimedio: Questo messaggio costituisce un avviso. Non è necessaria alcuna azione.

TPIF-140 Connection limit exceeded

Causa: Un tentativo di accesso ai menu della tastiera di programmazione da parte di un dispositivo esterno non è riuscito perché il limite del numero di connessioni è stato superato.

Rimedio: La variabile di sistema $UI_CONFIG.$NUM_CONNECT controlla il numero di connessioni esterne consentite. Il numero massimo di connessioni è cinque, INCLUSA la tastiera di programmazione. Ristabilire le connessioni esterne al controllore in modo che non superino il numero di cinque.

TPIF-141 No memory for connection

Causa: Un utente non è riuscito ad avere accesso ai menu della tastiera di programmazione perché non è disponibile sufficiente memoria RAM per la gestione della connessione. Il sistema potrebbe comunque essere utilizzato perché la connessione richiede una quantità predefinita di memoria disponibile per poter partire.

Rimedio: Aggiungere memoria RAM al controllore. Potrebbe anche essere diminuito il limite di memoria richiesta per l'accesso, diminuendo il valore contenuto nella variabile di sistema $UI_CONFIG.$MEM_LIMIT.

TPIF-142 Menu limit exceeded

Causa: Sono stati attivati troppi menu di interfaccia utente. La tastiera di programmazione *i*Pendant prevede che tre menu siano sempre riservati al suo funzionamento. Le connessioni con browser esterno richiedono un menu per ciascuna finestra in uso. Per questo motivo, una connessione con browser esterno potrebbe utilizzare fino a tre menu, cioè uno per ogni finestra visualizzabile sulla tastiera di programmazione.

Rimedio: Eliminare qualche finestra di navigazione attiva oppure aumentare il numero di menu contenuto nella variabile di sistema $UI_CONFIG.$NUM_MENUS. Il numero massimo complessivo di menu è otto.

TPIF-143 Connection error

Causa: Una connessione esterna ai menu della tastiera di programmazione non è riuscita.

Rimedio: Riavviare il controllore e ritentare l'operazione.

TPIF-145 Configuration change time out

Causa: La modifica alla finestra di configurazione della tastiera di programmazione *i*Pendant ha avuta una durata eccessiva. Questo può accadere all'accensione o dopo l'esecuzione di modifiche alla configurazione del sistema. Potrebbe anche avvenire in presenza di significativa attività del sistema. Per esempio, questo errore si verifica del il file SYSVARS.SV viene salvato su rete.

Rimedio: Quando appare questo errore, la modalità di visualizzazione sulla tastiera di programmazione potrebbe essere diversa dal previsto. In questo case, riattivare la modalità Single e ritentare l'operazione.

TPIF-146 TP firmware version is too new

Causa: La versione del firmware della tastiera di programmazione *i*Pendant non è compatibile con il software di sistema caricato nel controllore.. In qualche caso, l'utilizzo della tastiera di programmazione*i*Pendant potrebbe commutare alla modalità monocromatica tipica delle versioni più vecchie. In questa modalità sono disponibili solo le funzioni operative proprie della tastiera di programmazione nel modello meno recente.

Rimedio: Sarà necessario aggiornare la versione di firmware per poter utilizzare tutte le funzioni disponibili con la tastiera di programmazione *i*Pendant.

TPIF-147 TP firmware version is too old

Causa: La versione del firmware della tastiera di programmazione *i*Pendant è troppo vecchia perché possa fornire tutte le funzionalità rese disponibili dal software di sistema. In qualche caso, l'utilizzo della tastiera di programmazione*i*Pendant potrebbe commutare alla modalità monocromatica tipica delle versioni più vecchie. In questa modalità sono disponibili solo le funzioni operative proprie della tastiera di programmazione nel modello meno recente.

Rimedio: Sarà necessario aggiornare la versione di firmware per poter utilizzare tutte le funzioni disponibili.

TPIF-149 Must complete operation first

Causa: Non è possibile cambiare il fuoco della tastiera di programmazione *i*Pendant mentre si è nella fase di immissione di dati. L'immissione di dati deve essere terminata prima di poter eseguire l'azione desiderata.

Rimedio: Terminare l'operazione corrente premendo il tasto ENTER, oppure interromperla premendo il tasto PREV.

TPIF-150 Look mode only, use TP to edit

Causa: Sul dispositivo, che si sta utilizzando per modificare un programma, non è consentita l'esecuzione dell'editazione del programma stesso.

Rimedio: Selezionare una finestra valida per le operazione di modifica dei programmi. Le modifiche ai programmi sono consentite sulla tastiera di programmazione *i*Pendant solo quando è selezionata la visualizzazione Single o Status/Single, oppure nella finestra più a sinistra, quando la modalità di visualizzazione selezionata è Double o Triple.

TPIF-151 Pane does not have focus

Causa: Un menu a tendina è stato attivato per una finestra che non dispone del fuoco. Questo errore viene visualizzato quando la modalità di visualizzazione è Double, Triple o Status/Single Per esempio, se ci si collega ai menu della tastiera di programmazione *i*Pendant con Internet Explorer, si richiama una pagina web che contiene un controllo ComboBox, si commuta il fuoco su un'altra finestra e si utilizza il mouse per cliccare sul controllo ComboBox, questo errore viene visualizzato perché la finestra non ha il fuoco.

Rimedio: Premere il tasto DISP per commutare il fuoco sulla finestra corretta prima di attivare il menu a tendina.

TPIF-152 Read Only Mode Enabled

Causa: La sequenza di tasti appena premuti non è stata accettata dal sistema perché esso non consente l'editazione. Tipicamente le operazioni remote sono di tipo *sola lettura* così non sono consentite modifiche da questa connessione.

Rimedio: Le modifiche devono essere effettuate dalla tastiera di programmazione *i*Pendant. Il tipo di accesso per la realizzazione di modifiche dipende dalle impostazioni di protezione definite nel sistema. In alcune configurazioni esistono procedure di sicurezza sulla tastiera di programmazione *i*Pendant.

TPIF-153 Edit operation not allowed

Causa: Si sta tentando di modificare un campo dati protetto contro la scrittura. Questo accade se si sta editando un programma da una connessione esterna, oppure se il livello di autorizzazione fornito dalla password che si possiede non è sufficiente a modificare l'elemento interessato.

Rimedio: Eseguire questa operazione dalla tastiera di programmazione, oppure accedere al sistema.

TPIF-154 TP firmware Core/Plugins mismatch

Causa: Il firmware per *i*Pendant consiste dei moduli Teach Pendant Core e Browser Plugins. Il modulo Browser Plugins, considerato come codice applicativo, può essere aggiornato indipendentemente dal firmware Teach Pendant Core. Però, le versioni principali devono essere le stesse. Per esempio, il firmware Teach Pendant Core V6.22xx non può essere utilizzato con il modulo Browser Plugins V6.31xx. Quando si verifica questa situazione, la tastiera di programmazione *i*Pendant rileva il problema, genera questo messaggio di errore e attiva la modalità di funzionamento monocromatica tipica delle versioni meno recenti. il menu STATUS, Version ID, può essere utilizzato per visualizzare le versioni dei moduli Browser Plugins e Teach Pendant Core.

Rimedio: Aggiornare il firmware nella tastiera di programmazione *i*Pendant.

TPIF-156 No type menus

Causa: Il menu a tendina TYPE non ha trovato altri menu da visualizzare. Il menu corrente potrebbe essere l'unico visualizzabile in questa categoria.

Rimedio: Premere il tasto MENU per selezionare un altro tipo di menu.

TPIF-157 Menu cannot be displayed

Causa: Il controllore ha tentato di visualizzare un menu che può essere supportato unicamente dalla tastiera di programmazione *i*Pendant.

Rimedio: Il sistema visualizzerà un altro menu e il messaggio di errore può essere ignorato. Se si desidera visualizzare un particolare menu e si dispone di una tastiera di programmazione monocromatica, contattare FANUC per avere informazioni sulla tastiera di programmazione *i*Pendant.

TPIF-158 TP is already connected

Causa: Si sta tentando di connettere una tastiera di programmazione a un robot al quale è già connessa un'altra tastiera.

Rimedio: Per avere accesso ad un robot da remoto con una tastiera di programmazione *i*Pendant, deve essere configurata la rete ad anello per *i*Pendant. Premere il tasto MENU per ripristinare la connessione al robot locale. Se si sta tentando di accedere ad un robot da remoto con Internet Explorer, verificare che il numero di porta non sia specificato, in modo che il sistema utilizzi la porta predefinita numero 80 per il server web.

TPIF-159 iPendant Controls too new

Causa: Si è tentato di accedere ad un robot da remoto con Internet Explorer, ma i controlli per la tastiera di programmazione *i*Pendant presenti sul PC non sono compatibili con la versione residente nel controllore del robot.

Rimedio: Installare la versione di controlli per la tastiera di programmazione *i*Pendant che corrisponda a quella caricata nel controllore del robot. Fare riferimento al manuale per l'operatore relativo alla specifica applicazione, nella Appendice dedicata alle funzioni avanzate della tastiera di programmazione *i*Pendant, per avere ulteriori informazioni sull'installazione dei controlli per *i*Pendant.

TPIF-160 iPendant Controls too old

Causa: Si è tentato di accedere ad un robot da remoto con Internet Explorer, ma i controlli per la tastiera di programmazione *i*Pendant presenti sul PC non sono compatibili con la versione residente nel controllore del robot.

Rimedio: Installare la versione di controlli per la tastiera di programmazione *i*Pendant che corrisponda a quella caricata nel controllore del robot. Fare riferimento al manuale per l'operatore relativo alla specifica applicazione, nella Appendice dedicata alle funzioni avanzate della tastiera di programmazione *i*Pendant, per avere ulteriori informazioni sull'installazione dei controlli per *i*Pendant.

TPIF-161 Cannot change position ID

Causa: L'indice identificativo della posizione non può essere cambiato a causa dell'impostazione di una variabile di sistema.

Rimedio: Impostare la variabile di sistema $POS_EDIT.$LOCK_POSNUM a FALSE per modificare l'indice identificativo della posizione.

TPIF-162 Can't enter P-SPS in PAUSED

Causa: Il menu di editazione non può avere accesso al programma figlia mentre l'esecuzione del programma è in pausa al di fuori del programma figlia.

Rimedio: Interrompere definitivamente l'esecuzione del programma per avere accesso al programma figlia (P-SPS).

TPIF-163 Can't exit P-SPS in PAUSED

Causa: Il menu di editazione non può uscire dal programma figlia mentre l'esecuzione del programma genitore è in pausa all'interno del programma figlia.

Rimedio: Interrompere definitivamente l'esecuzione del programma per uscire dal programma figlia.

TPIF-164 This program has no motion group

Causa: Questo programma non ha nessun gruppo di movimento definito. L'istruzione di movimento non può essere registrata.

Rimedio: Modificare l'istruzione di movimento, oppure impostare il gruppo di movimento nella schermata dei dettagli del programma.

TPIF-165 Can't resume in P-SPS

Causa: Si è tentato di riprendere l'esecuzione di un programma figlia mentre quella del programma genitore è in pausa.

Rimedio: Utilizzare il tasto BWD per tornare al programma genitore e, poi, riprendere l'esecuzione.

TPIF-166 FWD/BWD in left window only

Causa: Quando il fuoco è su una finestra a destra del display della tastiera di programmazione, non è possibile iniziare l'esecuzione di un programma.

Rimedio: Premere il tasto DISP per spostare il fuoco nella finestra a sinistra. Utilizzare l'elemento EDIT <--> EDIT nel menu DISPLAY per commutare tra il programma sulla destra e quello sulla sinistra.

TPIF-167 Program already in background edit

Causa: Il programma selezionato è già in editazione in Background in un'altra finestra.

Rimedio: Selezionare la voce End_edit nella finestra nella quale è in corso l'editazione del programma in Background.

TPIF-168 Cannot connect iPendant

Causa: Si sta tentando di collegare una tastiera di programmazione *i*Pendant ad un robot remoto che, però, non accetta l'indirizzo IP della tastiera stessa.

Rimedio: Per connettersi ad un robot remoto con una tastiera *i*Pendant , è necessario configurare una rete ad anello per *i*Pendant. Premere il tasto MENU per ripristinare la connessione al robot locale. Se si sta tentando di accedere ad un robot da remoto con Internet Explorer, verificare che il numero di porta non sia specificato, in modo che il sistema utilizzi la porta predefinita numero 80 per il server web.

TPIF-169 TP is enabled

Causa: Si sta tentando di connettere una tastiera di programmazione *i*Pendant ad un robot remoto al quale, però, è già collegata una tastiera, peraltro abilitata.

Rimedio: Disabilitare la tastiera di programmazione del robot remoto. Premere il tasto MENU per ripristinare la connessione al robot locale.

TPIF-170 Can't start this program

Causa: Questo programma non può essere eseguito perché il suo nome non è valido.

Rimedio: Selezionare il programma corretto e ritentare l'operazione.

TPIF-171 iPendant is not ready yet

Causa: L'operazione non può essere effettuata perché il sistema *i*Pendant non è inizializzato.

Rimedio: Attendere fino a quando il sistema *i*Pendant sarà inizializzato per l'esecuzione di questa operazione. Tipicamente, questo errore è generato del programma definito per l'esecuzione automatica all'avvio del controllore e definito dalla variabile di sistema $PWR_NORMAL.

TPIF-172 Only available from pendant

Causa: L'operazione selezionata può essere eseguita unicamente dalla tastiera di programmazione.

Rimedio: Eseguire l'operazione dalla tastiera di programmazione.

TPIF-173 The pos. can't be handled part repr.

Causa: I dati della posizione non sono corretti. Fare riferimento al codice di causa.

Rimedio: Correggere i dati della posizione e premere il tasto F5, DONE.

TPIF-174 New pos. can't be handled part repr.

Causa: I nuovi dati di posizione non sono corretti. Fare riferimento al codice di causa.

Rimedio: Immettere i dati di posizione in modo corretto.

TPIF-175 Group was changed(Old:%d,Now:%d)

Causa: Mentre la tastiera di programmazione era abilitata, sono stati premuti contemporaneamente i tasti shift e figure.

Rimedio: Nessuno.

TPIF-176 Illegal state(D1:%d, D2:%d)

Causa: Si è verificata una situazione inattesa per il software. Il valore dell'indice determina la causa dell'errore.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore. Se il problema persiste, procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC.

TPIF-177 Machine Tool DEMO expired

Causa: Il periodo di 60 giorni previsto per l'utilizzo dimostrativo dell'opzione Machine Tool è trascorso.

Rimedio: Per avere maggiori informazioni, accendere il robot in Controlled Start e selezionare la schermata MENU, S/W INSTALL, Option, DEMOS. Immettere il codice di autorizzazione per l'opzione Machine Tool. Fare riferimento al manuale Controller Software Installation oppure contattare FANUC.

TPIF-201 Next line exist.

Causa: Non è possibile registrare un'istruzione di movimento utilizzando il pulsante F1, POINT, se esiste una linea di programma successiva.

Rimedio: Spostare il cursore alla fine del programma e ritentare l'operazione.

TPIF-203 Format does not match to unified specification

Causa: Lo stato della registrazione (movimento predefinito per TUI) non è espresso nel formato TUI corretto.

Rimedio: Selezionare la voce TUIDFMTN.to e registrare un'istruzione J P[ ] R[101]% FINE DB 0.0mm P-SPS come linea 1. P-SPS non contiene linee.

TPIF-204 There is not specified source program number.

Causa: Il valore in ingresso non è corretto.

Rimedio: Verificare la correttezza del valore in ingresso.

TPIF-205 There is not specified source step number.
Causa: Il valore in ingresso non è corretto.
Rimedio: Verificare la correttezza del valore in ingresso.

TPIF-206 The number of steps of source program doesn't suffice.
Causa: Il valore in ingresso non è corretto.
Rimedio: Verificare la correttezza del valore in ingresso.

TPIF-207 There is not specified destination program number.
Causa: Il valore in ingresso non è corretto.
Rimedio: Verificare la correttezza del valore in ingresso.

TPIF-208 There is not specified destination step number.
Causa: Il valore in ingresso non è corretto.
Rimedio: Verificare la correttezza del valore in ingresso.

TPIF-209 Because destination program is executing, cannot copy.
Causa: Il programma di destinazione è in esecuzione.
Rimedio: Interrompere l'esecuzione del programma di destinazione.

TPIF-210 The number of steps to transfer is 0.
Causa: Il numero di passi da trasferire è 0.
Rimedio: Verificare la correttezza del valore in ingresso.

TPIF-211 Specify the copy range.
Causa: L'intervallo di azione dell'operazione di copia non è stato specificato.
Rimedio: Specificare l'intervallo di azione dell'operazione di copia.

TPIF-212 The number of steps in the destination exceeds 9999.
Causa: Il valore in ingresso non è corretto.
Rimedio: Verificare la correttezza del valore in ingresso.

TPIF-213 Check GO/BACK from logic instruction
Causa: Non è possibile eseguire le istruzioni Check GO/Back dalla logica.
Rimedio: Spostare il cursore su un'istruzione di movimento e ritentare l'operazione.

TPIF-214 Run/continue from logic instruction
Causa: Non è possibile iniziare o continuare l'esecuzione da un'istruzione di logica.
Rimedio: Spostare il cursore su un'istruzione di movimento e ritentare l'operazione.

TPIF-215 iPendant login unsuccessful
Causa: Si è verificato un errore durante un tentativo di accesso da una connessione *i*Pendant.
Rimedio: Se si sta utilizzando Internet Explorer, verificare le sue impostazioni. Il PC deve avere installata una versione di Microsoft™ Internet Explorer non inferiore alla 5.5. Nel PC devono essere installati i controlli *i*Pendant. il PC deve essere connesso ad una rete ed essere configurato in modo che sia consentita la connessione TCP/IP con il controllore del robot. Se si sta utilizzando un server proxy, assicurarsi che l'accesso al robot non passi attraverso di esso. Verificare che i cookies siano abilitati. Se si utilizza il nome di un robot invece del suo indirizzo IP, verificare che il nome non contenga il carattere "_".

TPIF-216 Program does not have group %d
Causa: L'operazione non è riuscita perché il programma da modificare/eseguire non è associato ad alcun gruppo di assi. Se si premono i tasti per l'inserimento, la sovrascrittura, la registrazione o la modifica delle posizioni sulla tastiera di programmazione TUI, il programma visualizzato dall'editor di linea non è associato ad alcun gruppo di assi.
Rimedio: Utilizzare un programma associato alla corretta maschera di selezione dei gruppi di assi.

TPIF-217 Unknown FN code

Causa: Il codice FN dell'omonima istruzione per TUI è sconosciuto. Se questo errore viene generato dal programma caricato, l'opzione potrebbe non essere caricata, oppure il programma potrebbe essere danneggiato.

Rimedio: Utilizzare il codice di funzione corretto. Se la causa dell'errore è nel caricamento o nel danneggiamento del programma, rimuovere il programma stesso o l'istruzione FN.

TPIF-218 %s failed to load

Causa: Il caricamento del programma indicato non è riuscito.

Rimedio: Solitamente questo errore viene generato quando un programma è protetto contro la scrittura. Fare riferimento al codice della causa.

TPIF-219 Finish edit in full editor for check GO/BACK

Causa: La fase di modifica nell'editor TUI non è ancora terminata. Per eseguire un comando Check GO/BACK, la fase di editazione deve essere completata.

Rimedio: Completare la fase di editazione del programma.

TPIF-220 This line is not motion statement

Causa: La linea selezionata, o da modificare, non è un'istruzione di movimento che risponda alle specifiche di formato TUI.

Rimedio: Verificare il contenuto della linea di programma.

TPIF-221 Copy P-SPS to P-SPS

Causa: Una linea che include un P-SPS è copiata in un P-SPS.

Rimedio: Non effettuare questo tipo di operazione di copia. Riselezionare le linee da copiare.

TPIF-222 This feature requires the iPendant

Causa: Questa funzionalità non è disponibile con la tastiera di programmazione monocromatica.

Rimedio: Utilizzare una tastiera di programmazione *i*Pendant.

TPIF-223 Save SLAVEDATA to MC

Causa: Questo è un messaggio di errore specifico per il supporto della produzione. Il salvataggio dei dati SLAVEDATA non è riuscito.

Rimedio: Continuare l'analisi della produzione.

TPIF-224 Load SLAVEDATA G%d

Causa: Questo è un messaggio di errore specifico per il supporto della produzione. Il caricamento dei dati SLAVEDATA non è riuscito.

Rimedio: Continuare l'analisi della produzione.

TPIF-225 Not MC for save/load SLAVEDATA

Causa: Questo è un messaggio di errore specifico per il supporto della produzione. La memory card non è adatta per il salvataggio o il caricamento dei dati.

Rimedio: Utilizzare una memory card che contenga una directory SLAVE.

TPIF-226 MC for save/load SLAVEDATA

Causa: Questo è un messaggio di errore specifico per il supporto della produzione. La memory card è adatta per il salvataggio o il caricamento dei dati.

Rimedio: Cambiare la memory card con una che non abbia una directory SLAVE, oppure cancellare la directory SLAVE dalla directory principale.

TPIF-227 Cannot jump to called program anymore

Causa: L'editor non può più saltare al programma chiamato. Il numero di programmi da visualizzare ha superato il limite ammesso.

Rimedio: Selezionare il programma dal menu SELECT.

TPIF-228 Jog override has been enabled

Causa: L'override del programma era attivo.

Rimedio: L'override attivo si è spostato a quello per i movimenti in manuale.

TPIF-229 Prog override has been enabled

Causa: L'override per i movimenti in manuale era attivo.
Rimedio: L'override attivo si è spostato a quello per il programma.

TPIF-230 Menu Favorites editing disabled

Causa: La funzione di modifica dei menu preferiti è disabilitata.
Rimedio: Contattare il tecnico responsabile per la configurazione del robot per poter riabilitare la funzione di modifica dei menu preferiti.

TPIF-231 User Views editing disabled

Causa: La funzione di modifica delle viste utente è disabilitata.
Rimedio: Contattare il tecnico responsabile per la configurazione del robot per poter riabilitare la funzione di modifica delle viste utente.

TPIF-232 Coordinate Systems editing disabled

Causa: La funzione di modifica dei sistemi di coordinate è disabilitata.
Rimedio: Contattare il tecnico responsabile per la configurazione del robot per poter riabilitare la funzione di modifica dei sistemi di coordinate .

TPIF-233 3D Graphics Initialize Failed

Causa: Il PC fuori linea deve supportare la libreria OpenGL 2.0.
Rimedio: Aggiornare i driver della scheda grafica alle ultime versioni. La grafica 3D richiede l'utilizzo di schede grafiche NVIDIA o ATI.

TPIF-234 Offset may be applied to PR[%d], grp #%d, uf#%d, ut#%d

Causa: L'operatore ha cambiato la rappresentazione di un registro posizione.
PR[] = Numero del registro posizione
grp = Numero del gruppo di assi
uf = Numero di sistema di coordinate utente
ut = Numero di sistema di coordinate utensile
Rimedio: Questo messaggio informa l'operatore che il registro posizione (PR) potrebbe essere modificato da un differente sistema di coordinate utensile o utente, rispetto a quello selezionato al momento della registrazione dei dati di posizione. Assicurarsi che tutti i dati dei sistemi di coordinate siano quelli previsti, altrimenti potrebbero verificarsi danni ai macchinari.

TPIF-235 Cannot change editor while running

Causa: L'editor non può saltare al programma richiamato mentre è in corso, o in pausa, l'esecuzione di un programma.
Rimedio: Interrompere l'esecuzione del programma.

TPIF-236 Override step setting is invalid

Causa: L'impostazione del valore di incremento dell'override non è valida. Un tasto override è stato premuto quando il valore contenuto nelle variabili di sistema $OVRD_SETUP.$OVERRIDE[] o $OVRD_SETUP.$OVERRIDE_S[] non è valido.
Rimedio: Impostare correttamente le variabili di sistema $OVRD_SETUP.$OVERRIDE[1-n] o $OVRD_SETUP.$OVERRIDE_S[1-n].

TPIF-237 The iPendant available internal memory is low.

Causa: La memoria della tastiera di programmazione *i*Pendant non è sufficiente.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

TPIF-238 The iPendant detected an unhandled exception.

Causa: La tastiera di programmazione *i*Pendant ha rilevato un'eccezione che non può essere gestita.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

TPIF-245 iPendant firmware update failed.

Causa: L'aggiornamento del firmware dell'*i*Pendant è fallito: i file necessari non possono essere trovati.
Rimedio: Verificare che l'unità contenga i file corretti.
Se la FROM è da 32MB e viene eseguito l'aggiornamento automatico, non è richiesta alcuna azione.

TPIF-249 R843 Remote iPendant required.

Causa: Questa operazione necessita dell'opzione Remote iPendant (R843)
Rimedio: Contattare il servizio assistenza FANUC.

TPIF-250 USB Camera system error (%d)

Causa: Errore del sistema della telecamera USB.
Rimedio: Contattare il servizio assistenza FANUC. Il codice identificativo compreso tra le parentesi quadre è necessario per l'analisi del problema.

TPIF-251 CurVibTest:Please wait(FTP)

Causa: Test di rilascio nella fabbrica FANUC.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

TPIF-252 CurVibTest:FTP done

Causa: Test di rilascio nella fabbrica FANUC.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

TPIF-253 CurVibTest:FTP failed

Causa: Test di rilascio nella fabbrica FANUC.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

TPIF-254 CurVibTest:Server not found

Causa: Test di rilascio nella fabbrica FANUC.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

TPIF-255 log buffer overflow

Causa: Test di rilascio nella fabbrica FANUC.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

TPIF-256 USB reciever is not supported in this TP.

Causa: Il firmware dell' iPendant non supporta l'accelerometro wireless per LVC.
Rimedio: E' necessario aggiornare il firmware. Se la F-ROM è da 64MB o più, eseguire l'aggiornamento con la seguente procedura. Se la dimensione dell F-ROM è minore di 64MB, contattare il rappresentante FANUC locale.

1. Per sicurezza, accertarsi che il pulsante E-stop sia premuto e spegnere il controllore.
2. Verificare che la memory card e la memoria USB NON siano inserite nel controllore.
3. Accendere il controllore tenendo premuti i tasti PREV e NEXT.
4. Dopo aver visualizzato il menu CONFIGURATION, selezionare [3, avvio controllato] per eseguire l'avvio controllato.
5. Dopo aver visualizzato il menu Controlled Start, premere FCTN e selezionare [1 START (COLD)] per eseguire un avvio freddo.
6. Inizia l'aggiornamento del firmware. Questa ne richiede alcuni minuti. Non spegnere il controllore durante l'aggiornamento.

4.18.9 Codici di allarme TRAK

TRAK-000 Unknown error (TO00)

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore.

TRAK-001 Track jnt move not allowed

Causa: Il robot ha tentato un movimento Joint.
Rimedio: Cambiare il movimento in Lineare.

TRAK-002 Track error allocating data

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Aumentare la capacità della memoria RAM.

TRAK-003 Track global variable failure

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Aumentare la capacità della memoria RAM.

TRAK-004 Track illegal schedule number

Causa: Il numero di tabella di dati per il Line Tracking non è compreso nei limiti previsti.
Rimedio: Specificare un numero di tabella di dati valido.

TRAK-005 G:%d^2 Track destination gone error

Causa: Durante un movimento Tracking, la posizione del robot ha superato il limite inferiore. Possono essere considerate le seguenti cause:
1. Durante un movimento Tracking, la posizione del robot ha superato il limite inferiore all'inizio del movimento. In questo caso l'allarme compare insieme all'inizio del movimento.
2. Durante un movimento Tracking, la posizione del robot ha superato il limite inferiore prima del completamento del movimento..

NOTA. Nel caso 2, se "Continue Track at prog end" è TRUE e il tipo di fine del movimento è CNT 1 - 100, esiste la possibilità che questo allarme si verifichi quando il cursore lascia il programma di tracking.

Rimedio: Misure temporanee:
Se è possibile muovere il trasportatore verso l'alto, muovere in jog il robot abbastanza lontano dal limite del movimento verso il basso e muovere contemporaneamente verso l'alto il trasportatore per la stessa distanza. Poi riprendere il movimento di tracking.
Se non è possibile muovere il trasportatore verso l'alto, ignorare il target e mettere fine a questo movimento tracking. Se necessario posizionare il target ignorato sul trasportatore in modo che il robot ne esegua il tracking.

Misure fondamentali
1. Le misure per la causa 1 sono le seguenti.
   Controllare il limite verso il basso e se necessario modificarlo.
   Modificare il programma TP in modo che la posizione iniziale del movimento di tracking sia al di sopra del limite verso il basso.
2. Per la causa 2 possono essere considerate le seguenti cause: Considerarne una o due in base al sistema.
   a. Spostare il limite verso valle ancora più in basso.
   b. Spostare il limite verso monte ancora più in alto.
   c. Se è disponibile la Discard Line, impostarla. Se è impostata, spostarla verso monte. (Normalmente il valore della Discard Line è negativo.)
   d. Abilitare Skip Outbound Move. Se è abilitato aumentarne il tempo di margine.
   e. Modificare il programma TP e ridurre la durata del movimento di tracking.
   f. Ridurre la velocità del trasportatore.
   g. Ridurre il numero dei target che fluiscono sul trasportatore nell'unità di tempo.

TRAK-006 G:%d^2 Track destination gone warning

Causa: La posizione di destinazione è fuori dalla finestra di inseguimento.
Rimedio: Rimemorizzare la posizione.

TRAK-007 Unsupported function code

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

TRAK-008 Not support semi hot start

Causa: Per questa funzione, l'avvio semi-caldo del controllore non è supportato.
Rimedio: Non è necessaria alcuna azione correttiva.

TRAK-009 Track cart move not allowed

Causa: Il robot ha tentato un movimento cartesiano non valido.
Rimedio: Cambiare il movimento in Joint.

TRAK-010 Track no line track functn ptr

Causa: I puntatori utilizzati dalla funzione Line Tracking non esistono.
Rimedio: Ricaricare l'opzione Line Tracking nel controllore.

TRAK-011 Track no CIRC Wrist Joint

Causa: I movimenti che prevedono il controllo dell'orientamento del polso in WristJoint non sono supportati con l'interpolazione circolare durante il Line Tracking.
Rimedio: Modificare il tipo di orientamento del polso a non WristJoint.

TRAK-012 Track no Maintenance Program

Causa: L'esecuzione del programma di manutenzione non è supportata dalla funzione Line Tracking.
Rimedio: Disabilitare l'utilizzo del programma di manutenzione nel menu di configurazione della funzione Error Recovery (se presente nel sistema).

TRAK-013 Extreme entry position violation

Causa: Il TCP (Line Tracking) o l'asse esteso (Rail Tracking) sono stati comandati oltre i limiti di entrata definiti nella variabile di sistema $LNCFG.$ENTRY_XTRM.
Rimedio: Modificare la variabile di sistema $LNCFG.$ENTRY_XTRM oppure cambiare i limiti che definiscono la finestra di inseguimento.

TRAK-014 Extreme exit position violation

Causa: Il TCP (Line Tracking) o l'asse esteso (Rail Tracking) sono stati comandati oltre i limiti di uscita definiti nella variabile di sistema $LNCFG.$EXIT_XTRM.
Rimedio: Modificare la variabile di sistema $LNCFG.$EXIT_XTRM oppure cambiare i limiti che definiscono la finestra di inseguimento.

TRAK-015 Skip outbound motion LN:%d

Causa: Il robot si trova già oltre il limite della finestra di inseguimento prima di muoversi nella posizione programmata. Questo movimento viene interrotto per evitare la generazione di un allarme.
Rimedio: Aumentare la velocità del robot o estendere la finestra di inseguimento.

TRAK-016 Fail to record Stop Position

Causa: L'offset utilizzato nella memorizzazione della posizione di arresto non è inizializzato.
Rimedio: Questo errore è un effetto collaterale di altri allarmi. Verificare e correggere eventuali altri allarmi già presenti nel registro cronologico. Questo errore non si ripresenterà.

4.19 V

4.19.1 Codici di allarme VARS

VARS-001 Corrupt variable file

Causa: Durante un tentativo di lettura del file specificato, si è verificato un errore. Il file è danneggiato oppure l'unità di memoria non funziona correttamente.
Rimedio: Provare ad utilizzare un altro file.

VARS-002 Open Error on File

Causa: Il file di variabili non esiste sull'unità di memoria.
Rimedio: Utilizzare l'unità di memoria corretta oppure selezionare la directory appropriata e ritentare l'operazione.

VARS-003 %s array length updated

Causa: In memoria esiste già la variabile che si sta cercando di caricare da file. La lunghezza dell'array riflette il contenuto del file di variabili.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

VARS-004 %s memory not updated

Causa: In memoria esiste già la variabile che si sta cercando di caricare da file. I dati del file di variabili non possono essere caricati.

Rimedio: Eliminare il programma dalla memoria e caricare le variabili prima di ricaricare il programma.

VARS-005 %s PC array length ignored

Causa: In memoria esiste già la variabile che si sta cercando di caricare da file. La lunghezza dell'array riflette il contenuto del file di variabili.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

VARS-006 Unknown Variable Name

Causa: La variabile cui si fa riferimento non esiste.

Rimedio: Caricare il file con estensione .PC o .VR per creare la variabile.

VARS-007 Unknown Type Code

Causa: Il tipo di variabile utilizzato non esiste.

Rimedio: Caricare il file con estensione .PC o .VR per creare il tipo di variabile.

VARS-008 Type Name not found

Causa: Il nome del tipo di variabile utilizzato non esiste.

Rimedio: Caricare il file con estensione .PC o .VR per creare il nome del tipo di variabile.

VARS-009 SV Load at CTRL Start Only

Causa: Un caricamento di variabili è stato richiesto mentre il controllore è in grado di gestire il movimento del robot.

Rimedio: Creare una condizione di errore, come un arresto di emergenza, e caricare le variabili.

VARS-010 Variable/field write-protected

Causa: La variabile o il campo dati a cui si sta cercando di accedere è protetto dalla scrittura.

Rimedio: Questa variabile non deve essere modificata dall'utente per ragioni di sicurezza o per altri motivi. Se si sta tentando di modificare le variabili denominate $SCR, cambiare $PARAM_GROUP e spegnere e riaccendere il controllore.

VARS-011 No data defined for program

Causa: Il programma specificato non dispone di variabili.

Rimedio: Caricare il file con estensione .PC o .VR per creare il programma in memoria.

VARS-012 Create var - %s failed

Causa: La creazione della variabile indicata non è riuscita.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Richiamare la schermata AlarmLog per visualizzare il codice di causa.

VARS-013 Variable Already Exists

Causa: La variabile specificata è già presente in memoria.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

VARS-014 Create type - %s failed

Causa: La creazione del tipo di variabile indicato non è riuscita.

Rimedio: Fare riferimento al codice della causa dell'errore. Richiamare la schermata AlarmLog per visualizzare il codice di causa.

VARS-015 Too many vars/nodes/programs

Causa: Il numero massimo di tipi di variabile, di programmi o di nodi, è stato oltrepassato.

Rimedio: Deve essere creato spazio in memoria cancellando o riorganizzando qualche programma.

VARS-016 Axis configuration mismatch

Causa: Le variabili che si sta cercando di caricare sono state create su un controllore avente una differente configurazione di assi.

Rimedio: Queste variabili non possono essere utilizzate in questo controllore.

VARS-017 Sysvar version mismatch

Causa: Il file con le variabili di sistema, che si sta tentando di caricare, non è compatibile con la versione del software del controllore.

Rimedio: Deve essere utilizzato il file di variabili di sistema standard fornito con il software del controllore.

VARS-018 Compatible Type Already Exists

Causa: Il tipo di variabile specificato è già presente in memoria.

Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

VARS-019 Rename target exists

Causa: Si sta tentando di rinominare un programma assegnandogli un nome che esiste già in memoria.

Rimedio: Utilizzare un nome di programma differente, oppure cancellare il programma e le variabili esistenti.

VARS-020 [%s]%s not fnd

Causa: La variabile specificata non esiste nel sistema.

Rimedio: Caricare il file con estensione .PC o .VR per creare la variabile.

VARS-021 Memory allocation failure

Causa: Nel sistema non vi è più memoria permanente disponibile.

Rimedio: Devono essere cancellati programmi, dizionari, o variabili, inutilizzati.

VARS-022 Duplicate creation TYPE mismatch

Causa: La variabile che si sta creando esiste già in memoria, ma è di tipo differente da quello che si sta tentando di definire.

Rimedio: Cancellare la variabile esistente prima di crearla di tipo diverso.

VARS-023 Array len creation mismatch

Causa: La variabile che si sta creando esiste già in memoria, ma ha dimensioni differenti da quelle della variabile che si sta tentando di definire.

Rimedio: Cancellare la variabile esistente prima di crearla con dimensioni diverse.

VARS-024 Bad variable or register index

Causa: Si sta tentando di utilizzare un indice non valido per accedere ad un array o ad una variabile di tipo PATH.

Rimedio: Utilizzare un indice valido.

VARS-025 Vision reference error

Causa: Non essendo presente alcun hardware per la visione su questo controllore, non è possibile caricare variabili utilizzate con il sistema di visione.

Rimedio: Caricare queste variabili su un sistema appropriato.

VARS-026 File sequence error

Causa: Si è caricato un file che: A. Non è un file di variabili B. Si trova su un'unità di memoria non funzionante C. Non è compatibile con il software attualmente presente nel controllore..

Rimedio: Tentare di utilizzare un file diverso oppure convertire il file corrente ad una versione aggiornata.

VARS-027 Variable used by other program

Causa: La variabile è utilizzata in un altro programma.

Rimedio: Eliminare l'altro programma che sta utilizzando questa variabile.

VARS-028 Value out of range

Causa: Il valore immesso non è valido. Potrebbe essere troppo piccolo o troppo grande.

Rimedio: Consultare il Manuale per l'Operatore riferito al software applicativo specifico per conoscere i valori validi per la variabile che si sta tentando di modificare.

VARS-029 Requires PROGRAM password

Causa: L'operazione che si sta tentando di eseguire è protetta da password.

Rimedio: L'utente deve richiamare il menu SETUP, Passwords, ed immettere la password con livello di autorizzazione PROGRAM.

VARS-030 Requires SETUP password

Causa: L'operazione che si sta tentando di eseguire è protetta da password.
Rimedio: L'utente deve richiamare il menu SETUP, Passwords, ed immettere la password con livello di autorizzazione SETUP.

VARS-031 Requires INSTALL password

Causa: L'operazione che si sta tentando di eseguire è protetta da password.
Rimedio: L'utente deve richiamare il menu SETUP, Passwords, ed immettere la password con livello di autorizzazione INSTALL.

VARS-032 Variable size too big

Causa: La variabile che si sta caricando occupa uno spazio di memoria superiore a 65535 byte oppure è composta da un numero di elementi superiore a 32767.
Rimedio: Ridurre le dimensioni dell'array oppure utilizzare variabili di tipo PATH. La lunghezza massima di una variabile PATH è pari a 2007 elementi. La dimensione massima di un nodo è 32767.

VARS-033 Maximum path length exceeded

Causa: Una variabile PATH può essere composta al massimo da 2007 nodi.
Rimedio: Il programmatore deve suddividere questa variabile PATH in altre più piccole.

VARS-034 Variable cannot be accessed

Causa: La variabile CMOS che si sta tentando di cancellare è stata creata. Questo potrebbe anche essere provocato dal fatto che un programma KAREL, un comando KCL o un comando su rete, stavano già cancellando o eseguendo altre operazioni mentre era in corso l'accesso.
Rimedio: Cancellare la variabile nello stesso modo di avvio nel quale essa è stata creata. Per esempio, se una variabile CMOS è stata creata da Controlled Start, deve essere cancellata da Controlled Start. Se il problema è dato da un conflitto di accessi, ritentare l'operazione quando nessun altro elemento sta cercando di agire sulla variabile interessata.

VARS-036 CMOS memory is corrupt

Causa: La memoria CMOS è stata distrutta.
Rimedio: Deve essere eseguito un avvio di tipo Init Start.

VARS-037 Position register is locked

Causa: I registri posizione sono bloccati da un'operazione programmata.
Rimedio: Attendere che l'esecuzione del programma termini.

VARS-038 Cannot change CMOS/DRAM type

Causa: Si sta tentando di creare una variabile, già esistente, in un'area di memoria differente (CMOS invece di DRAM o viceversa).
Rimedio: Eliminare la variabile oppure cambiare il tipo di memoria da utilizzare.

VARS-039 Data set created

Causa: L'allocazione della memoria permanente è riuscita.
Rimedio: Si tratta solo di un avvertimento. Non è necessaria alcuna azione correttiva.

VARS-041 Invalid Node Number

Causa: Si è inserito o cancellato un nodo in/da una variabile di tipo PATH utilizzando un indice di nodo superiore al numero di nodi presenti nella variabile.
Rimedio: Eseguire l'operazione specificando un numero di nodo valido.

VARS-042 TEMP type invalid for CMOS create

Causa: La definizione del tipo di variabile che si sta creando è nella memoria DRAM temporanea. Questo significa che la variabile non rimane memorizzata in caso di spegnimento del controllore.
Rimedio: Il programma con la definizione del tipo di variabile che si sta creando deve essere caricato da avvio controllato (Controlled Start). Questo implica che la definizione del tipo sia un'immagine.

VARS-043 Variable memory pool is invalid

Causa: L'area di memoria per questa variabile non esiste nel controllore. Probabilmente una scheda opzionale è stata rimossa o sostituita.

Rimedio: Reinstallare la scheda originaria nel controllore. Se questa scheda non è disponibile, è necessario eseguire un avvio iniziale (Init Start).

VARS-044 Group number mismatch on load

Causa: Il file di variabili contiene un numero di gruppi diverso da quello definito per il controllore.

Rimedio: Prima di caricare questo file di variabili, è necessario configurare i gruppi di assi da Controlled Start.

VARS-045 Mismatch SV - %s System %s

Causa: Il tipo di robot, a cui si riferiscono le variabili di sistema contenute nel file .SV, è diverso da quello definito nel controllore.

Rimedio: Configurare il controllore per il tipo di robot corretto e caricare le variabili di sistema salvate in precedenza su un controllore compatibile.

VARS-046 Buffer size mismatch

Causa: Le dimensioni del buffer di memoria, utilizzato per il trasferimento di variabili ad un computer esterno, non sono sufficienti.

Rimedio: Allocare un buffer di dimensioni maggiori per il trasferimento di dati.

VARS-047 Incompatible var file version

Causa: Il file di variabili specificato non contiene le necessarie informazioni di decodifica e, probabilmente, non è un file di variabili.

Rimedio: Questo file non può essere utilizzato. Le informazioni necessarie devono essere ricavate da un file differente.

VARS-048 Name is too big

Causa: Il nome specificato per la variabile è troppo lungo.

Rimedio: Accorciare il nome della variabile.

VARS-049 Bad Element in a Structure

Causa: Il valore ASCII specificato non è valido.

Rimedio: Specificare un valore ASCII corretto.

VARS-050 PC Revision mismatch %s

Causa: La versione dell'immagine dei dati salvati nel file .PC è diversa da quella dei dati salvati nel file .VR. Questo errore si è verificato probabilmente perché è stata tolta tensione al controllore mentre l'operazione era in corso.

Rimedio: Ricaricare il file .PC.

VARS-051 Illegal operation

Causa: L'operazione richiesta non è supportata da questo processore.

Rimedio: L'operazione deve essere eseguita in un altro contesto.

VARS-052 Variable %s converted

Causa: Si è caricato un file di variabili di sistema di una versione precedente. La definizione della variabile specificata è cambiata, dalla versione precedente, e perciò è stata convertita. Qualche informazione nella variabile di sistema potrebbe essere stata perduta.

Rimedio: Questo è solo un messaggio di informazione per l'operatore.

VARS-053 Input data pointer invalid

Causa: Il puntatore ai dati della variabile specificato non è corretto, oppure è stato inviato un puntatore non valido da un PC al controllore.

Rimedio: Questo è un errore dell'applicazione. Verificare tutti i puntatori inviati dal PC per mezzo di chiamate RPC.

VARS-054 Sysvars - %s loaded

Causa: Si è caricato un file di variabili di sistema di una versione precedente.

Rimedio: Questo è solo un messaggio di informazione per l'operatore.

VARS-055 Program name is not unique

Causa: In memoria esiste già un programma che ha un nome, per i primi otto caratteri, uguale a quello del programma che si sta creando. Il nome del programma deve essere univoco nei primi otto caratteri.

Rimedio: Cambiare il nome del programma.

VARS-056 No more system types available

Causa: Tutti i tipi di variabili di sistema sono già utilizzati in questo controllore.

Rimedio: Non è possibile caricare altre opzioni software in questo controllore. Se è necessario avere un insieme di opzioni diverso, il controllore deve essere reinizializzato con le nuove opzioni.

VARS-057 Using %s for save

Causa: I tipi di variabili definiti dall'utente sono troppi per essere salvati in un file. Ciascun file può contenere al massimo 255 definizioni di tipi di variabili. Se devono essere utilizzati più di 255 tipi di variabili, è necessario suddividerli in più file. Questo errore dovrebbe esser visualizzato solo durante il salvataggio di variabili di sistema interne.

Rimedio: Quando si carica questo file, è necessario caricare individualmente tutti i file creati. Durante il caricamento, i nomi dei file termineranno con un numero di indice e bisognerà localizzarli tutti.

VARS-058 Remote version is not compatible

Causa: Si è tentato di avere accesso ad un controllore la cui versione software non è compatibile.

Rimedio: Aggiornare il controllore di destinazione alla stessa versione software del controllore sorgente.

VARS-059 Program name syntax is bad

Causa: La sintassi del nome del programma non è valida.

Rimedio: Assicurarsi che il formato del nome del programma corrisponda alle specifiche UNC, per accedere ad un robot sulla rete. Ad esempio: \robotnomeprogramma

VARS-060 Variable type is not compatible

Causa: La sintassi del nome del programma non è valida.

Rimedio: Assicurarsi che il formato del nome del programma corrisponda alle specifiche UNC, come ad esempio \robotnomeprogramma, per accedere ad un robot sulla rete.

VARS-061 No more user types available

Causa: Tutti i tipi di variabili utente sono già utilizzati in questo controllore.

Rimedio: Non è possibile caricare altri programmi in questo controllore. Per liberare spazio per i tipi di variabile, cancellare programmi o variabili dalla memoria. Assicurarsi che si stia utilizzando correttamente la direttiva di compilazione FROM nel programma KAREL, in modo che lo stesso tipo di variabile non sia definito in più programmi.

VARS-062 No variable or program name

Causa: Non è stato definito alcun nome per il programma o la variabile.

Rimedio: Assicurarsi di avere definito un nome per il programma o per la variabile.

VARS-063 [%s]%s CMOS lost/reallocated

Causa: La memoria CMOS per la variabile indicata è danneggiata. Questa variabile è stata ri-allocata a seguito dal danneggiamento della memoria.

Rimedio: La variabile specificata sarà impostata a *Uninitialized* e sarà necessario assegnarle un valore prima del suo utilizzo nel programma. In generale, l'unico modo per ripristinare il funzionamento è quello di eseguire un Init Start.

VARS-064 Change requires cycle power

Causa: Una variabile di sistema è stata modificata ed è necessario spegnere e riaccendere il controllore.

Rimedio: Abilitare la tastiera di programmazione, ruotando su ON l'apposito selettore. Premere il tasto FCTN e selezionare la voce CYCLE POWER. Oppure togliere e ridare l'alimentazione al controllore.

VARS-065 Not allowed while program running

Causa: L'operazione che si sta tentando di effettuare non è consentita mentre è in corso l'esecuzione di un programma.

Rimedio: Effettuare le modifiche dopo che l'esecuzione del programma sarà terminata.

VARS-107 Illegal array operation

Causa: Questo errore viene generato quando si tenta di eseguire un'istruzione KAREL GET_VAR o SET_VAR su un array specificando indici non corretti. Per esempio, potrebbe accadere che un tipo di variabile definisca un array ad una sola dimensione, ma il programma specifica due dimensioni nella stringa del nome della variabile.

Rimedio: Assicurarsi che gli indici dell'array siano coerenti con il tipo di variabile che si sta utilizzando.

VARS-108 Bad register type

Causa: Il tipo di registro utilizzato non è valido.

Rimedio: Accertarsi che il tipo di registro esista.

VARS-200 [%s]%s 0x%x corrupted

Causa: I dati della variabile di sistema sono danneggiati.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore e ripetere l'operazione.

VARS-201 [%s]%s 0x%x bad end tag

Causa: I dati della variabile di sistema sono danneggiati.

Rimedio: Spegnere e riaccendere il controllore e ripetere l'operazione.

VARS-202 [%s]%s (%d) Shadow error

Causa: Si è presentato un allarme interno inatteso.

Rimedio: Procurarsi informazioni sufficienti per documentare le circostanze che hanno prodotto l'errore e contattare il servizio assistenza FANUC locale

VARS-203 [%s] (%d) Interrupted file save

Causa: Lo spegnimento del controllore ha interrotto il salvataggio di backup del file di variabili.

Rimedio: Il sistema ha tentato un ripristino. Per evitare problemi, spegnere e riaccendere il controllore.

VARS-204 Power off incomplete %d

Causa: La gestione dello spegnimento del controllore non è stata completa.

Rimedio: Se il problema persiste, sostituire l'hardware.

VARS-205 Shadow memory full

Causa: La memoria SHADOW è piena.

Rimedio: Spostare alcune variabili nella memoria DRAM oppure marcarle come NOTSCANNED.

VARS-206 %s will load at startup

Causa: La variabile deve essere ri-allocata in fase di inizializzazione del sistema.

Rimedio: Nessuno.

VARS-207 %s loaded at startup

Causa: Un file, il cui caricamento era stato rimandato alla riaccensione del controllore, è stato caricato correttamente.

Rimedio: Nessuno.

VARS-208 %s loaded failed

Causa: Un file, il cui caricamento era stato rimandato alla riaccensione del controllore, non è stato caricato correttamente. Verificare il codice dell'allarme.

Rimedio: Correggere il problema nel file e ritentare l'operazione.

VARS-209 [%s]%s Shadow Disabled

Causa: Un nodo di una variabile PATH, allocata nella memoria SHADOW, è stato modificato ma la funzione di aggiornamento di questa memoria è disabilitata.

Rimedio: Salvare il file PRV con l'istruzione KAREL SAVE_DRAM per abilitare la funzione di aggiornamento della memoria SHADOW.

VARS-210 %s only one shadow path per program

Causa: Nel programma esiste già una variabile PATH nella memoria SHADOW.

Rimedio: Spostare la variabile PATH nel proprio programma di appartenenza.

VARS-211 %s Shadow paths exclude other shadow variables
Causa: Nello stesso programma non possono coesistere una variabile PATH e altre variabili nella memoria SHADOW.
Rimedio: Spostare la variabile PATH nel proprio programma di appartenenza.

VARS-212 Program is protected
Causa: Il programma è protetto e non può essere cancellato, né ricaricato.
Rimedio: Rimuovere la protezione al programma.

VARS-213 Variable is uninitialized
Causa: La variabile non è stata inizializzata.
Rimedio: Inizializzare la variabile assegnandole un valore.

4.20 W

4.20.1 Codici di allarme WEAV

WEAV-000 unknown error (WV00)
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore.

WEAV-001 Weave global variable failure
Causa: Le variabili per la funzione Weaving non sono state caricate.
Rimedio: Da Controlled Start, inizializzare i parametri per il controllo del movimento,

WEAV-002 Weave motion data missing
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore.

WEAV-003 Weave error allocating data
Causa: La memoria disponibile è insufficiente.
Rimedio: Rimuovere i programmi e le variabili inutilizzate dalla memoria del controllore.

WEAV-004 Weave system variable failure
Causa: Le variabili di sistema per la funzione Weaving non sono state caricate o inizializzate.
Rimedio: Da Controlled Start, inizializzare i parametri per il controllo del movimento,

WEAV-005 Weave pattern does not exist
Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Cancellare la linea di programma.

WEAV-006 Weave illegal schedule number
Causa: Il numero di tabella dei parametri per la funzione Weaving non è valido.
Rimedio: Modificare il numero di tabella dei parametri per la funzione Weaving ad un valore corretto.

WEAV-007 Weave illegal frequency value
Causa: Il valore di frequenza non è corretto.
Rimedio: Modificare il valore di frequenza per farlo rientrare nei limiti consentiti.

WEAV-008 Weave illegal amplitude value
Causa: Il valore di ampiezza dell'oscillazione non è corretto.
Rimedio: Modificare il valore di ampiezza dell'oscillazione per farlo rientrare nei limiti consentiti.

WEAV-009 Weave illegal dwell value
Causa: Il tempo di sosta sui picchi dell'oscillazione non è corretto.
Rimedio: Modificare il tempo di sosta per farlo rientrare nei limiti consentiti.

WEAV-010 Weave too many pre-exec WS

Causa: Sono state pre-elaborate diverse istruzioni di Weaving.
Rimedio: Questo è solo un messaggio di avvertimento.

WEAV-011 Unsupported function code

Causa: Errore interno del software.
Rimedio: Eseguire un avviamento freddo del controllore.

WEAV-012 Multi-group stop dwell invalid

Causa: Si è specificato un tempo di sosta in corrispondenza dei picchi di oscillazione, ma il programma è associato a più gruppi di assi. Il tempo di sosta non è supportato su più gruppi di assi. Durante il tempo specificato per la sosta, il robot si muove.
Rimedio: Modificare la configurazione della funzione Weaving per utilizzare il tempo di sosta in movimento,

WEAV-013 Incorrect weaving vectors

Causa: I vettori di oscillazione non possono essere calcolati perché la direzione del vettore di Weaving non è corretto.
Rimedio: Modificare la direzione della traiettoria, oppure l'impostazione del sistema di coordinate utensile, in modo che il sistema sia in grado di calcolare il vettore di oscillazione in modo corretto. Inoltre controllare se l'istruzione WEAVE è stata programmata erroneamente prima dell'istruzione di movimento lungo la direzione TOOL Z (Ad esempio, il movimento di approccio al pezzo.

WEAV-014 Wrist Joint Limit

Causa: Almeno un asse del polso ha raggiunto il proprio limite software.
Rimedio: Modificare la configurazione del polso in modo che l'asse interessato possa allontanarsi dal proprio limite software.

WEAV-015 Wrist axes 5 closes to zero

Causa: L'asse J5 è troppo vicino al proprio zero.
Rimedio: Modificare la configurazione del polso in modo da evitare la singolarità.

WEAV-016 Unknown wrist configuration error

Causa: Errore sconosciuto riferito alla configurazione del polso.
Rimedio: Modificare la configurazione del polso.

WEAV-017 Run_ang exceeds tol_ang

Causa: L'angolo della direzione di oscillazione rispetto a quella migliore è superiore a quello specificato alla voce tol_ang.
Rimedio: Modificare l'orientamento della torcia oppure aumentare il valore indicato alla voce tol_ang.

WEAV-018 Invalid UTool

Causa: Le coordinate utensile correnti non contengono alcun valore.
Rimedio: Utilizzare un numero di coordinate utensile valido.

WEAV-019 Total of phase is 0

Causa: Il risultato totale delle fasi è 0.
Rimedio: Impostare il valore del totale delle fasi.

WEAV-020 Component of all vectors are 0

Causa: Le componenti di tutti i vettori unitari sono a 0.
Rimedio: Impostare il valore delle componenti in modo corretto.

WEAV-021 Weave illegal elevation value

Causa: Il valore di elevazione non è corretto.
Rimedio: Modificare il valore di elevazione per farlo rientrare nei limiti consentiti.

WEAV-022 Weave illegal azimuth value

Causa: Il valore di azimut non è corretto.
Rimedio: Modificare il valore di azimut per farlo rientrare nei limiti consentiti.

WEAV-023 Weave illegal center rise value

Causa: Il valore di altezza al centro non è valido.
Rimedio: Modificare il valore di altezza al centro per farlo rientrare nei limiti consentiti.

WEAV-024 Weave illegal radius value

Causa: Il valore di raggio non è corretto.
Rimedio: Modificare il valore di raggio per farlo rientrare nei limiti consentiti.

WEAV-025 CP is enabled

Causa: CP è abilitato.
Rimedio: Disabilitare il movimento CP.

WEAV-026 restrict axes (G:%d^2 A:%s^7)

Causa: Nel movimento di oscillazione multi gruppo, il movimento di questo asse è limitato.
Rimedio: Non muovere questo asse in un movimento di oscillazione multi gruppo.

WEAV-027 WV Ramp disabld in backwrd exec

Causa: Se l'esecuzione del programma avviene in senso inverso, la variazione graduale dei parametri per la funzione Weaving è disabilitata.
Rimedio: Questo è solo un messaggio di avvertimento.

4.20.2 Codici di allarme WNDW

WNDW-001 Invalid screen name format

Causa: Il formato del nome della schermata, utilizzato con le istruzioni KAREL DEF_SCREEN, ACT_SCREEN o ATT_WINDOW_S, non è valido-
Rimedio: Il nome della schermata può essere composto da un numero di caratteri alfabetici compreso tra 1 e 4. Specificare un nome di schermata valido.

WNDW-002 Invalid window name format

Causa: Il formato del nome della finestra, utilizzato con le istruzioni KAREL ATT_WINDOW_D, ATT_WINDOW_S, DET_WINDOW o OPEN, non è valido.
Rimedio: Il nome della finestra può essere composto da un numero di caratteri alfabetici compreso tra 1 e 4. Specificare un nome di finestra valido.

WNDW-003 Invalid keybd. name format

Causa: Il nome del dispositivo di visualizzazione, specificato con le istruzioni DEF_SCREEN o ATT_WINDOW_D, non è valido.
Rimedio: Utilizzare il nome TP per la tastiera di programmazione, CRT per lo schermo KCL.

WNDW-004 Invalid disp dev name format

Causa: Il formato del nome del dispositivo di visualizzazione, specificato con le istruzioni DEF_SCREEN o ATT_WINDOW_D, non è valido.
Rimedio: I nomi di dispositivo possono essere composti da un massimo di 4 caratteri alfabetici. Immettere un nome di dispositivo valido.

WNDW-005 Bad number of rows

Causa: Il numero di righe (n_rows) passato all'istruzione DEF_WINDOW non è valido.
Rimedio: N_rows deve essere compreso fra 1 e 50. Correggere il valore.

WNDW-006 Bad number of cols

Causa: Il numero di colonne (n_cols) passato all'istruzione DEF_WINDOW non è valido.
Rimedio: N_cols deve essere compreso fra 1 e 132. Correggere il valore.

WNDW-007 Bad row number

Causa: Il parametro row passato alle istruzioni ATT_WINDOW_S, AT_WINDOW_D o SET_CURSOR, non è valido.

Rimedio: Per le istruzioni ATT_WINDOW_S o AT_WINDOW_D, row deve essere compreso tra 1 e la dimensione del dispositivo di visualizzazione - la dimensione della finestra + 1. Correggere il parametro row Per l'istruzione SET_CURSOR, il valore deve essere compreso tra 1 e 50.

WNDW-008 Bad col number

Causa: Il parametro col passato alle istruzioni ATT_WINDOW_S, AT_WINDOW_D o SET_CURSOR, non è valido.

Rimedio: Per le istruzioni ATT_WINDOW_S o AT_WINDOW_D, col deve essere compreso tra 1 e la dimensione del dispositivo di visualizzazione - la dimensione della finestra + 1. Correggere il parametro col. Per l'istruzione SET_CURSOR, il valore deve essere compreso tra 1 e 132.

WNDW-011 Unk. disp dev name

Causa: Il nome del dispositivo di visualizzazione, specificato con le istruzioni DEF_SCREEN o ATT_WINDOW_D, non è conosciuto.

Rimedio: Utilizzare il nome TP per la tastiera di programmazione, CRT per lo schermo KCL.

WNDW-012 Unk k/b dev name

Causa: La tastiera specificata per le istruzioni KAREL PUSH_KEY_RD, POP_KEY_RD o OPEN, non è valida.

Rimedio: Utilizzare il nome TP per la tastiera di programmazione, CRT per la tastiera KCL.

WNDW-013 Duplicate screen name

Causa: Il nome della schermata specificata per l'istruzione DEF_SCREEN è stato già definito.

Rimedio: Se la schermata è definita dal sistema, la definizione non può essere modificata. Se la definizione esistente della schermata non è stata modificata, questo potrebbe non costituire un problema. Altrimenti, potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere il controllore per cancellare la definizione esistente: 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore.

WNDW-014 Duplicate window name

Causa: Il nome della finestra specificata per l'istruzione DEF_WINDOW è stato già definito.

Rimedio: Se la finestra è definita dal sistema, la definizione non può essere modificata. Se la finestra è definita dal sistema, la definizione non può essere modificata. Se la definizione esistente della finestra non è stata modificata, questo potrebbe non costituire un problema. Altrimenti, potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere il controllore per cancellare la definizione esistente: 1. Spegnere il controllore. 2. Premere i tasti SHIFT e RESET sulla tastiera di programmazione. 3. Tenendo premuti i tasti SHIFT e RESET riaccendere il controllore.

WNDW-015 Unknown screen name

Causa: Il nome della schermata, specificata per le istruzioni KAREL ATT_WINDOW_S, DET_WINDOW o ACT_WINDOW, non è stato definito.

Rimedio: Utilizzare il nome di una schermata definita.

WNDW-016 Unknown window name

Causa: Il nome della finestra, specificata per le istruzioni KAREL ATT_WINDOW_S, ATT_WINDOW_D, DET_WINDOW o OPEN, non è stato definito.

Rimedio: Utilizzare il nome di una finestra definita.

WNDW-017 Window already attchd to scrn

Causa: Il nome di finestra specificato per le istruzioni KAREL ATT_WINDOW_S, ATT_WINDOW_D è già associato alla schermata specificata.

Rimedio: Se l'associazione attuale è accettabile, questo potrebbe non costituire un problema. Altrimenti sarà necessario eseguire l'istruzione DET_WINDOW.

WNDW-018 Invalid file name string

Causa: Il nome file in un'istruzione OPEN inizia con WD: o KB:, ma il suo formato non è valido.

Rimedio: I formati validi sono i seguenti: WD:wnam KB:knam WD:wnam/knam KB:knam/wnam dove wnam e knam contengono fino a 4 caratteri alfanumerici. Correggere il formato del nome del file.

WNDW-019 Write to file w/o window

Causa: Una scrittura è stata effettuata in un file aperto per tastiera (KB:ntast), ma non ad una finestra.

Rimedio: Modificare l'istruzione OPEN per specificare una finestra oppure non scrivere al file.

WNDW-020 Bad buffer length on read

Causa: Il parametro che indica la dimensione del buffer, per le istruzioni KAREL INI_DYN_DISI INI_DYN_DISR, INI_DYN_DISS o READ_KB, non è valido.

Rimedio: Specificare un valore compreso tra 10 e 28 per l'istruzione INI_DYN_DISx; per l'istruzione READ_KB specificare un valore compreso tra 1 e 128, a meno che la maschera di accettazione sia a zero, che consente di specificare una dimensione di buffer pari a zero.

WNDW-021 Invalid timeout value

Causa: Il valore di timeout in un'istruzione READ_KB non è valido.

Rimedio: Il valore deve essere inferiore a 65535000. Specificare un valore valido.

WNDW-022 Zero term char mask in read

Causa: La maschera di selezione del carattere terminale per una tastiera è zero.

Rimedio: Specificare un valore diverso da zero per la maschera di selezione del carattere terminale.

WNDW-023 Initial data too long

Causa: La dimensione dei dati iniziali eccede quella del buffer.

Rimedio: Aumentare la dimensione del buffer oppure diminuire quella dei dati iniziali.

WNDW-024 Attempt to read with no kb

Causa: Un'istruzione READ_KB o READ è stata eseguita su un file aperto e collegato ad una finestra, ma non ad una tastiera.

Rimedio: Modificare l'istruzione OPEN FILE per specificare una tastiera, oppure non utilizzare il file nell'istruzione READ_KB o READ.

WNDW-025 Echo window for read not act

Causa: Un'istruzione READ_KB è stata eseguita su un file aperto e collegato ad una finestra che non è associata alla schermata attiva, e la maschera di selezione del carattere terminale include il bit no_window.

Rimedio: Questo potrebbe essere normale se l'operatore voleva che l'istruzione READ_KB fallisse nel caso in cui la finestra non fosse visualizzata. Altrimenti, modificare la maschera di selezione del carattere terminale oppure utilizzare le istruzioni ATT_WINDOW_D o ATT_WINDOW_S per associare la finestra richiesta.

WNDW-026 Read for same keys/kbd active

Causa: Un'istruzione READ_KB è stata eseguita mentre la tastiera per il file specificato ha un'altra istruzione READ_KB o READ che accetta alcune delle stesse classi di tasti e la maschera di selezione del carattere terminale include il bit kbd_busy.

Rimedio: Questo potrebbe essere normale se l'operatore voleva che l'istruzione READ_KB fallisse nel caso in cui la tastiera fosse in uso. Altrimenti, modificare la maschera di selezione del carattere terminale o la maschera di accettazione di questa o di un'altra lettura in conflitto, oppure utilizzare l'istruzione PUSH_KEY_RD per sospendere le letture contrastanti.

WNDW-027 Too many pushes active

Causa: Il limite massimo di annidamento delle operazioni PUSH, sulle letture di tasti, è stato superato.

Rimedio: Verificare le situazioni in cui un'istruzione PUSH_KEY può essere eseguita senza che sia richiamata un'istruzione POP_KEY.

WNDW-028 Mis-match on push/pop seq

Causa: Questo indica che l'indice di estrazione specificato in un'istruzione POP_KEY_RD non ha il valore previsto, segnalando che le chiamate all'istruzione non sono state fatte nella sequenza corretta.

Rimedio: Verificare la logica di utilizzo delle istruzioni PUSH_KEY_RD e POP_KEY_RD per assicurarsi che i valori degli indici di estrazione vengano forniti nel giusto ordine. Se più task eseguono istruzioni PUSH_KEY_RD e POP_KEY_RD, è richiesta una cura più attenta.

WNDW-030 Invalid time

Causa: Il parametro che indica la periodicità per le istruzioni KAREL INI_DYN_DISI, INI_DYN_DISR o INI_DYN_DISS non è valido.

Rimedio: Il parametro deve essere compreso tra 1 e 32767 (ms).

WNDW-032 No match on var disp cncl

Causa: Non vi è alcuna visualizzazione dinamica attiva per la variabile e la finestra specificate in un'istruzione CNC_DYN_DISI, CNC_DYN_DISR o CNC_DYN_DISS.

Rimedio: Verificare i nomi della variabile e della finestra. Verificare anche la logica per assicurarsi che la visualizzazione dinamica sia stata attivata e che non sia già stata annullata.

WNDW-033 Field width invalid

Causa: Il parametro della larghezza del campo dati in un'istruzione INI_DYN_DIS non è valido.

Rimedio: Il valore deve essere compreso tra 0 e 255.

WNDW-065 window not attached to screen

Causa: La finestra specificata in un'istruzione DET_WINDOW non è associata alla schermata specificata.

Rimedio: Si tratta solo di un messaggio di avviso. Può essere ignorato o evitato, non rimuovendo l'associazione di finestre che non erano state associate.

4.21 x

4.21.1 Codici di allarme XMLF

XMLF-001 Tag too long

Causa: La stringa che definisce la tag XML è troppo lunga.

Rimedio: La stringa che definisce la tag XML può essere composta al massimo da 32 caratteri.

XMLF-002 Attribute too long

Causa: I dati dell'attributo sono troppo lunghi.

Rimedio: Limitare la lunghezza dei dati dell'attributo a 64 caratteri. Se è richiesto l'utilizzo di una stringa di attributo molto lunga, utilizzarla come corpo XML, ad esempio: <MYTAG> Questa stringa è composta da più di 64 caratteri. In effetti potrebbe consistere in diverse pagine di testo </MYTAG>. In questo caso non esiste alcun limite alla lunghezza dei dati. Un programma KAREL può leggere 127 caratteri di dati per volta dal file XML.

XMLF-003 Invalid use of / character

Causa: In generale, il carattere "/" non può essere utilizzato in un nome di tag. Si tratta, infatti, di un carattere speciale.

Rimedio: Non utilizzare il carattere "/" nei nomi di tag o di attributi. Per esempio, <TAG> </TAG> è corretto. <TA/G> </TA/G> non è corretto.

XMLF-004 Invalid character in tag

Causa: I nomi di tag non possono contenere caratteri speciali, quali &, <, >, /, “, “.

Rimedio: Non utilizzare caratteri speciali nei nomi di tag.

XMLF-005 No value for attribute

Causa: Non esiste una stringa che definisca il valore di un attributo. Questo errore si verifica se l'attributo non è come quello indicato nell'esempio seguente: name = “value”.

Rimedio: Assicurarsi che tutti gli attributi siano della forma nome = " valore".

XMLF-006 End tag with no matching start

Causa: Una tag di fine è stata incontrata senza che fosse preceduta da una tag di inizio.

Rimedio: Le tag di inizio e di fine devono essere sempre bilanciate. Cioè, a ogni tag di inizio deve corrispondere una tag di fine <\TAG> o <TAG nome=“valore”\>.

XMLF-007 Invalid character in attribute

Causa: Un attributo contiene un carattere non valido. Gli attributi non possono contenere i caratteri <, >, /, ".

Rimedio: Modificare l'attributo. Per esempio, <TAG ATT="val"> è corretto. Invece, <TAG ATT="val/"> non è corretto.

XMLF-008 Cannot find file

Causa: Il file specificato non esiste.

Rimedio: Assicurarsi che il file che si sta tentando di utilizzare esista sull'unità di memoria specificata.

XMLF-009 Tag nesting level too deep

Causa: L'annidamento delle tag è limitata a 32 livelli di profondità. Questo errore indica che sono state definite più di 32 tag una all'interno dell'altra.

Rimedio: Modificare il file XML in modo da ridurre la complessità degli annidamenti delle tag. Assicurarsi che il file possa essere modificato per mezzo di un normale editor di file XML.

XMLF-010 Error in comment

Causa: Il file XML contiene un commento in formato non corretto.

Rimedio: Seguire le regole stabilite per i delimitatori dei commenti XML. Ciò significa che i commenti devono iniziare con <!– – e terminare con – –>.

XMLF-011 Unknown character &xxx;

Causa: Il carattere & denota la presenza di caratteri speciali. I caratteri speciali possono essere solo &, <, > e ".

Rimedio: Se il carattere non è supportato come speciale, è possibile utilizzarlo direttamente.

XMLF-012 Tag not found

Causa: Questo errore viene generato dall'istruzione KAREL xml_remtag nel caso in cui la tag non sia stata precedentemente registrata.

Rimedio: Registrare le tag prima di rimuoverle.

XMLF-013 Unexpected end of file

Causa: Il file XML è terminato prima che sia stata trovata la tag di fine di un blocco per cui era stata incontrata la tag di inizio.

Rimedio: Assicurarsi che l'ultima tag nel file funga da chiusura del blocco marcato dalla tag di inizio.

XMLF-014 Scan limit exceeded

Causa: L'istruzione KAREL xml_scan si è interrotta perché aveva effettuato la scansione del numero massimo di linee possibile nel tempo assegnato.

Rimedio: Richiamare l'istruzione xml_scan per effettuare la scansione di più linee.

XMLF-015 Function code return

Causa: Questo errore viene generato dall'istruzione KAREL xml_scan quando viene rilevata una tag registrata.

Rimedio: Questo messaggio indica che l'istruzione deve elaborare la tag rilevata.

XMLF-016 Tag %s %s

Causa: La tastiera di programmazione *i*Pendant ha rilevato un problema con una tag XML. Probabilmente è stata utilizzata una tag sconosciuta o errata.

Rimedio: Correggere il contenuto del file e ritentare l'operazione.

XMLF-017 Attr %s %s

Causa: La tastiera di programmazione *i*Pendant ha rilevato un problema con un attributo o un valore nel file XML.

Rimedio: Correggere il contenuto del file e ritentare l'operazione.

XMLF-018 User func %s

Causa: La tastiera di programmazione *i*Pendant ha rilevato un errore di sintassi nel file XML.

Rimedio: Correggere il contenuto del file e ritentare l'operazione.

XMLF-019 Too many attributes

Causa: Sono presenti troppe coppie attributo/valore nella tag XML.

Rimedio: Ridurre il numero di coppie attributo/valore nel file XML e ritentare l'operazione.

INDICE ALFABETICO

<A>

A 23

<B>

B 75

<C>

C 80
CARATTERISTICHE DEI CODICI DI ALLARME 4
CODICI DI ALLARME.....23
Codici di allarme ACAL 23
Codici di allarme APSH.....34
Codici di allarme ARC.....47
Codici di allarme ASBN 65
Codici di allarme ATGP.....72
Codici di allarme ATZN 73
Codici di allarme BBOX.....75
Codici di allarme BRCH 77
Codici di allarme CALM.....80
Codici di allarme CD 83
Codici di allarme CMND 85
Codici di allarme CNTR 87
Codici di allarme COND.....89
Codici di allarme CVIS.....99
Codici di allarme DIAG 157
Codici di allarme DICT.....158
Codici di allarme DJOG.....162
Codici di allarme DMDR 163
Codici di allarme DMER.....164
Codici di allarme DNET 169
Codici di allarme DPMO.....180, 181
Codici di allarme DX 181
Codici di allarme ELOG 183
Codici di allarme FFL 183, 188
Codici di allarme FILE.....191
Codici di allarme FORC.....200
Codici di allarme FRSY 228
Codici di allarme FXTL 230
Codici di allarme HOST.....239
Codici di allarme HRTL.....255
Codici di allarme IB-S 260
Codici di allarme ICRZ.....285
Codici di allarme IFPN 286
Codici di allarme IRPK.....323
Codici di allarme ISD.....337
Codici di allarme ISDT 347
Codici di allarme JOG.....348
Codici di allarme LANG 351
Codici di allarme LECO.....353
Codici di allarme LNTK 366
Codici di allarme LRNR 373
Codici di allarme LSTP.....374
Codici di allarme MACR 377
Codici di allarme MARL.....378
Codici di allarme MASI 380
Codici di allarme MCTL 382
Codici di allarme MEMO 383
Codici di allarme MENT 391
Codici di allarme MHND 392
Codici di allarme MOTN.....401
Codici di allarme MUPS.....440
Codici di allarme OPTN 441
Codici di allarme OS 444
Codici di allarme PALL 446
Codici di allarme PICK 465
Codici di allarme PMON.....468
Codici di allarme PNT2.....551
Codici di allarme PROF 652
Codici di allarme PROG.....654
Codici di allarme PTPG.....658
Codici di allarme PWD.....660
Codici di allarme QMGR.....665
Codici di allarme RIPE.....666
Codici di allarme ROUT.....667
Codici di allarme RPC.....669
Codici di allarme RPM.....670
Codici di allarme RTCP 671
Codici di allarme SCIO 673
Codici di allarme SDTL 674
Codici di allarme SEAL 682
Codici di allarme SENS.....706
Codici di allarme SHAP 707
Codici di allarme SPOT.....710
Codici di allarme SPRM.....736
Codici di allarme SRIO 737
Codici di allarme SRVO.....739
Codici di allarme SSPC 793
Codici di allarme SVGN.....802
Codici di allarme SYST.....841
Codici di allarme TAST 869
Codici di allarme TCPP.....871
Codici di allarme TG 873
Codici di allarme THSR 875
Codici di allarme TMAT 880
Codici di allarme TOOL.....883
Codici di allarme TPIF 886
Codici di allarme TRAK.....901
Codici di allarme VARS.....903
Codici di allarme WEAV.....910
Codici di allarme WNDW 912
Codici di allarme XMLF 915
Codici i allarme TJOG.....880
COPT.....89
CPMO.....92

<D>

D 157
Descrizione dei gradi di gravità.....11

<E>

E 183

<F>

F 183
FLPY....199

<H>

H 239

<I>

I 260
INFORMAZIONI SUL MANUALE 1
INTP....289
INTRODUZIONE....3

<J>

J 348

<K>

K 350
KALM....350

<L>

L 351

<M>

M....377

<N>

Nome e codice delle famiglie di allarmi 9

<O>

O 441

<P>

P 446
PALT....464
Panoramica 4, 17
PNT1 469
PREFAZIONE....1
PRIO....618
PROCEDURE GENERICHE PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ALLARMI 17

<Q>

Q 665

<R>

R 666
Rilascio di oltrecorsa 17
RIPRISTINO DOPO UN ALLARME....17
Ripristino dopo un allarme sugli encoder 20
Ripristino dopo un allarme sulla catena delle emergenze....21
Ripristino dopo una collisione dell'utensile 19

<S>

S 673

<T>

T 869
Testo del messaggio di descrizione dell'allarme....15

<V>

V 903

<W>

W 910

<X>

X 915

EDIZIONI

Edizione	Data	Contenuto
06	Mar. 2018	• Aggiunta di R-30*i*B Compact Plus • Correzione di errori
05	Nov. 2017	• Aggiunta di R-30*i*B Mate, R-30*i*B Mate Plus • Correzione di errori
04	Ago. 2013	Aggiunta della serie 7DC2 (V8.20) del software
03	Mar. 2013	Aggiunta di R-30*i*B Mate
02	Ago. 2012	Correzione di errori
01	Mag. 2012	