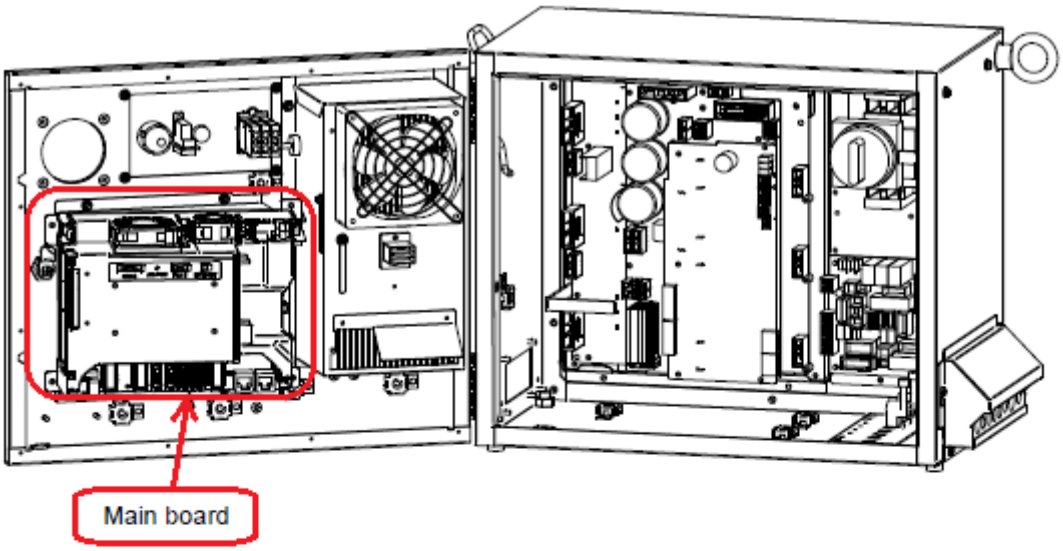
Fusibili Controllore

FUSIBILI PRESENTI SU SCHEDA MAIN CPU

R-30iBMate:




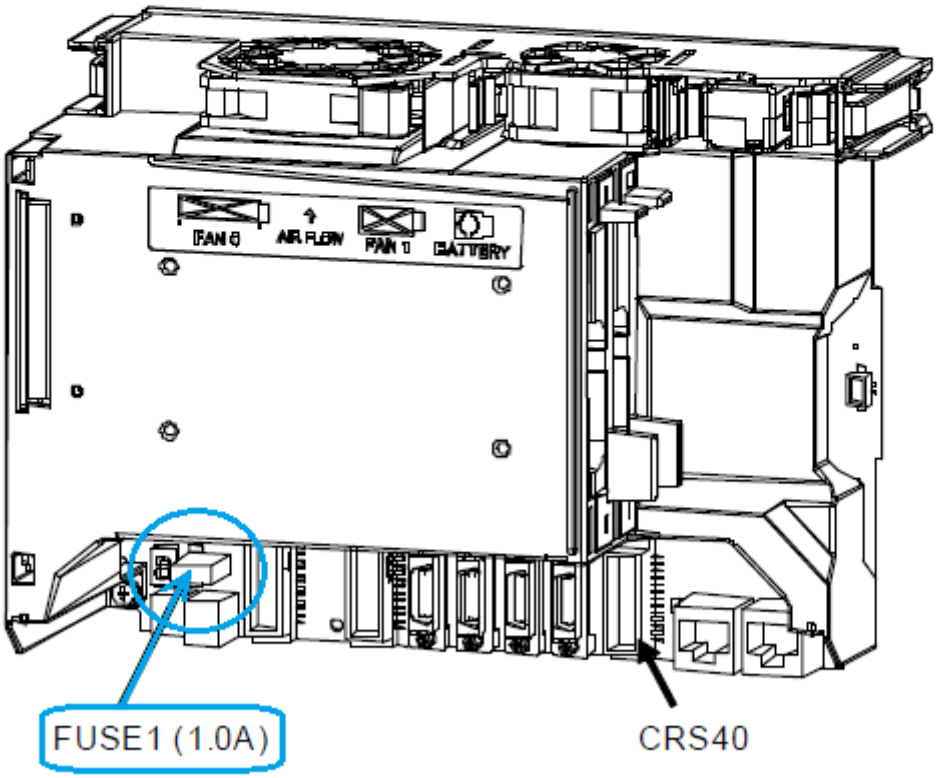



Fig.3.6(a) Fuse on the main board

ERRORI/MALFUNZIONAMENTI RELATIVI A FUSIBILI BRUCIATI:

FUSE1 : Sulla tastiera appare l'errore SRVO-220.

R-30iBMate PLUS:

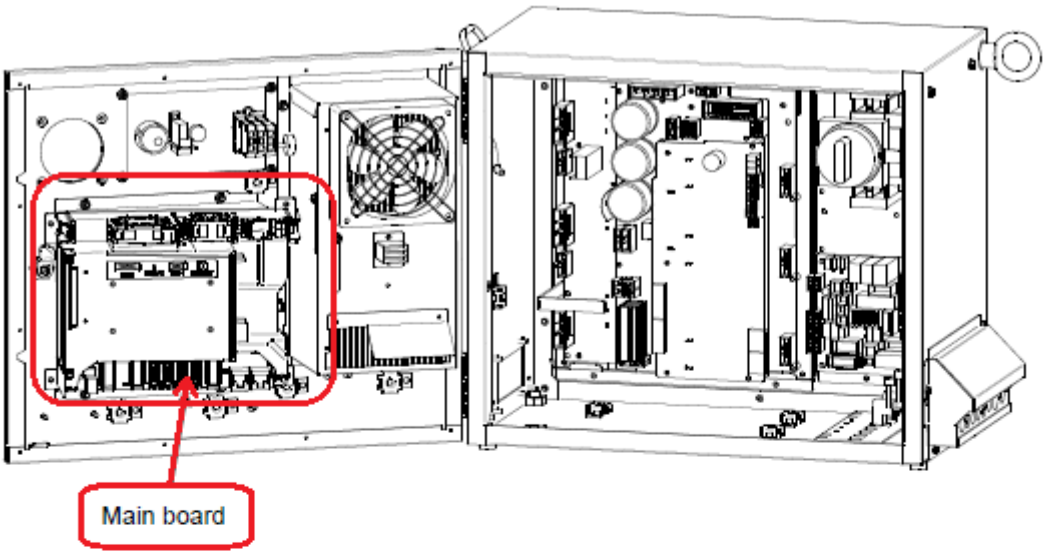

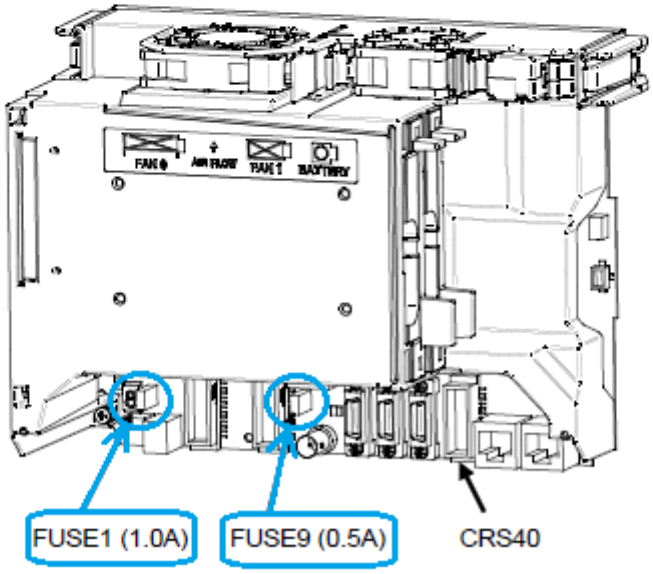


(R-30iB Mate Plus)

ERRORI/MALFUNZIONAMENTI RELATIVI A FUSIBILI BRUCIATI:

FUSE1 : Sulla tastiera appare l'errore SRVO-220.
FUSE9 : La tensione di alimentazione (+24V), per il sensore di visione, non viene fornita.

FUSIBILI PRESENTI SU SERVO AMPLIFICATORE

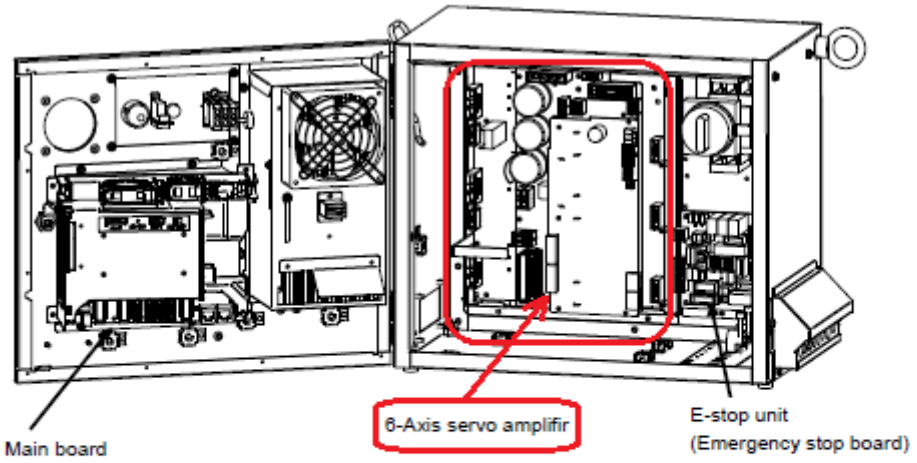

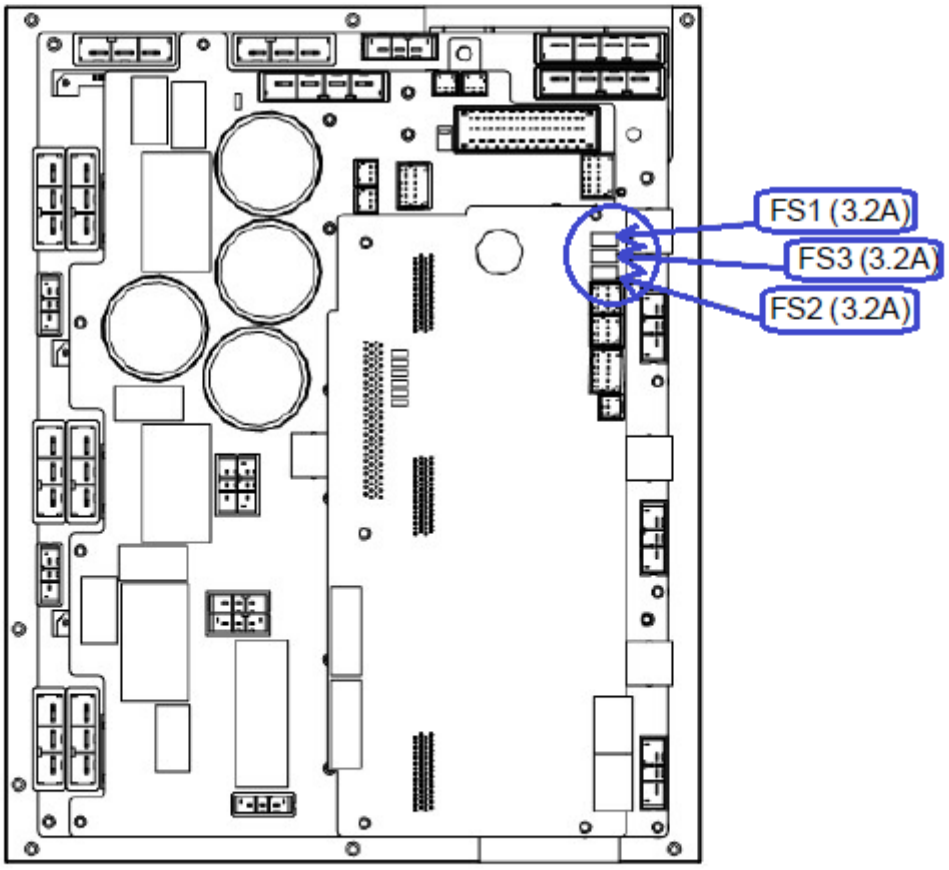



Fig.3.6(b) Fuse on the servo amplifier

ERRORI/MALFUNZIONAMENTI RELATIVI A FUSIBILI BRUCIATI:

FS1 : Tutti i led presenti sul servo si spengono; sulla tastiera appaiono gli errori SRVO-057 o SRVO-058.
FS2 : Sulla tastiera appaiono gli errori SRVO-005, SRVO-006 e SRVO-214.
FS3 : Sulla tastiera appaiono gli errori SRVO-043 e SRVO-214.

FUSIBILI PRESENTI SU SCHEDA E-STOP UNIT

R-30iBMate:

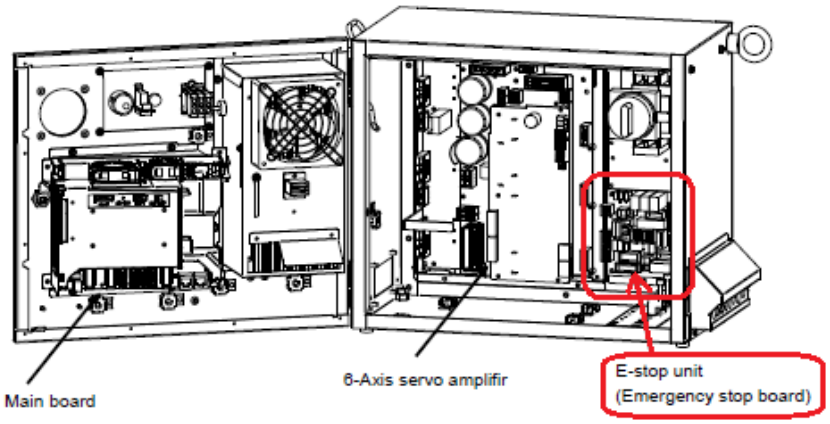


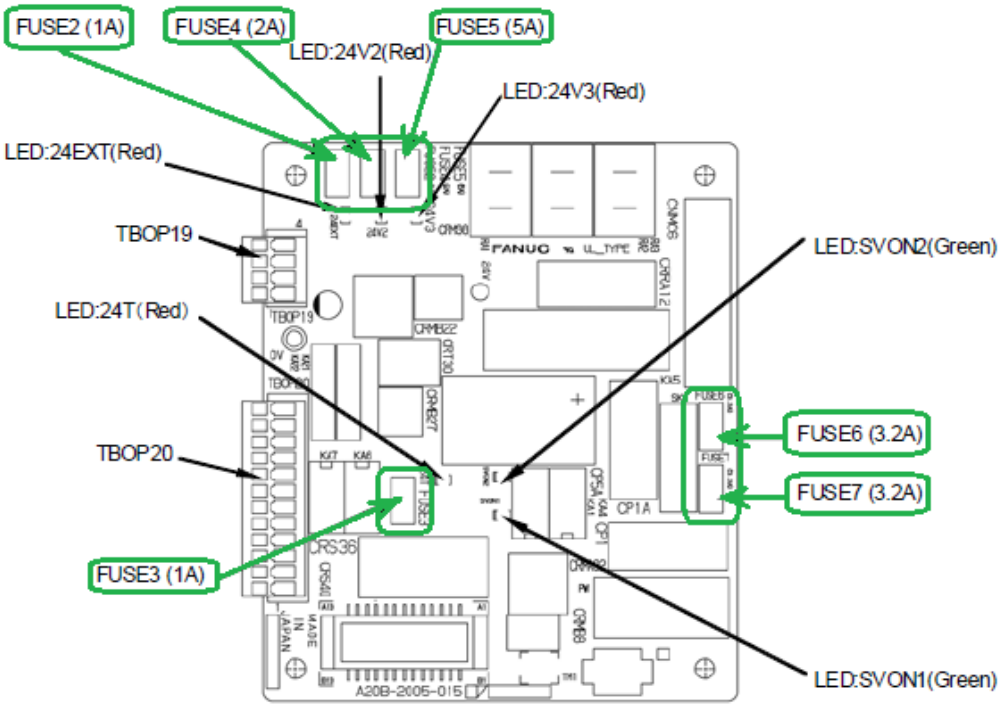



Fig.3.6 (c) Fuse on the emergency stop board

ERRORI/MALFUNZIONAMENTI RELATIVI A FUSIBILI BRUCIATI:

FUSE2 : Sulla tastiera appare l'errore SRVO-007.
FUSE3 : Il display della tastiera si spegne.
FUSE4 : Un allarme, legato ad un segnale di ingresso digitale, di emergenza viene visualizzato.
FUSE5 : La tastiera di programmazione diviene inoperativa ("congelata").
FUSE6 : Le ventole si fermano.
FUSE7 : Le ventole si fermano.

R-30iBMate PLUS:

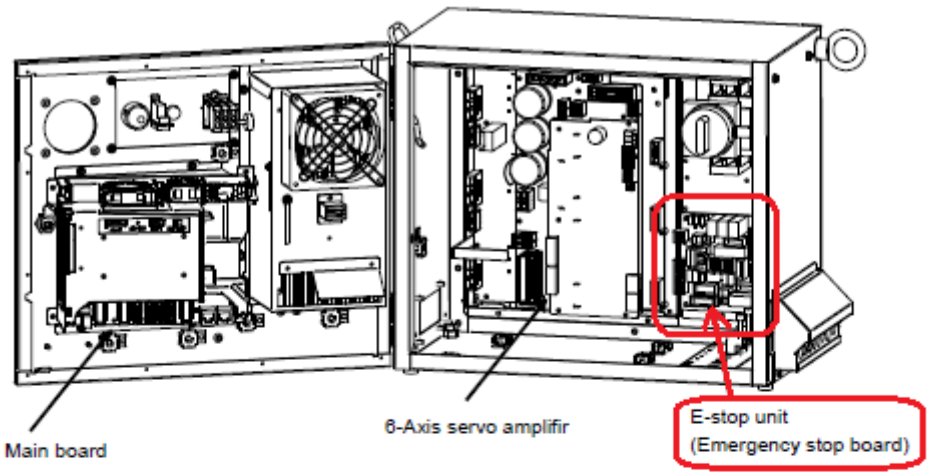

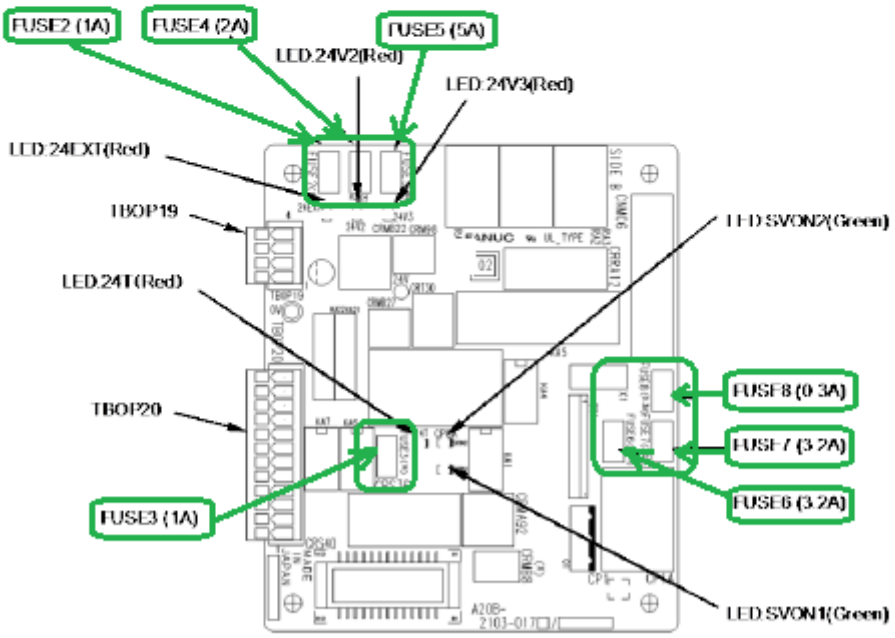

(R-30*i*B Mate Plus)

ERRORI/MALFUNZIONAMENTI RELATIVI A FUSIBILI BRUCIATI:

FUSE2 : Sulla tastiera appare l'errore SRVO-007.
FUSE3 : Il display della tastiera si spegne.
FUSE4 : Un allarme, legato ad un segnale di ingresso digitale, di emergenza viene visualizzato.
FUSE5 : La tastiera di programmazione diviene inoperativa ("congelata").
FUSE6 : Le ventole si fermano.
FUSE7 : Le ventole si fermano.
FUSE8 : La tastiera diviene inoperativa ("congelata") e, sul display a 7 segmenti della MAIN CPU, appare il numero 7.