FANUC

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

© FANUC Italia SRL, 2020

Il contenuto della presente brochure oltre che il contenuto dei corsi, inclusi i testi, le immagini, il layout, i video, i software e qualsivoglia altro materiale sono di titolarità esclusiva di FANUC Italia SRL e/o dei rispettivi eventuali terzi titolari e tutelati dalla normativa sul diritto d'autore.
È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque lo sfruttamento di tali contenuti se non preventivamente autorizzata per iscritto da FANUC.
È altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti per fini commerciali.
Marchi, denominazioni e ditte di enti terzi eventualmente menzionati, appartengono ai rispettivi proprietari.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Masterizzazione
Quick Master For Single Axis

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Tipologie di Masterizzazione

Le procedure di masterizzazione più frequenti sono le seguenti:

- **QUICK MASTER**
  Da utilizzare se i dati di masterizzazione sono stati persi a causa di un calo nella carica della batteria tampone dell‘Encoder.
- **QUICK MASTER FOR SINGLE AXIS**
  Da utilizzare nel caso in cui fosse difficile portare contemporaneamente tutti gli assi nella rispettiva posizione di riferimento.
- **SINGLE AXIS MASTER**
  Da utilizzare se i dati di masterizzazione non sono più validi perché è stato sostituito un Encoder o sono stati persi i dati di masterizzazione.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Dati di Masterizzazione


La posizione attuale del robot è determinata dai seguenti dati:

- **Numero di impulsi per grado**
  Memorizzato nella variabile $PARAM_GROUP[1].$ENCSCALE.
- **Conteggio degli impulsi nella posizione in tacca di zero**
  Memorizzato nella variabile $DMR_GRP[1].$MASTER_COUN.
- **Conteggio degli impulsi attuale**
  Memorizzato nella variabile $MOR_GRP[1].$MACHINE_PLS.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Menu di Masterizzazione

1. **Abilitare il menu di masterizzazione cliccando su: MENU > NEXT > SYSTEM > VARIABLE > $MASTER_ENB = 1.**
2. **Accedere al menu di masterizzazione cliccando su: MENU > NEXT > SYSTEM > MASTER/CAL.**

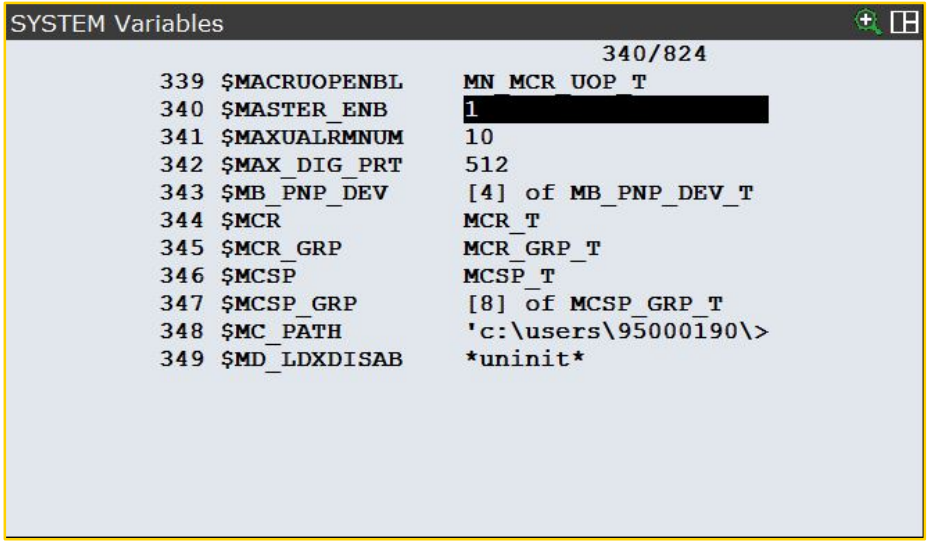


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Posizione di Riferimento: Tacca di Zero

La procedura QUICK MASTER FOR SINGLE AXIS richiede una posizione di riferimento: in generale, quella in tacca di zero. Questa tacca è un riferimento meccanico che indica la posizione in cui il giunto è a 0°. Vedasi i cerchi rossi dell'imagine a lato.

3. **Mettere il selettore del controllore su T1 ed il selettore della tastiera su ON.**
4. **Tenere premuto il pulsante uomo-morto ed il pulsante SHIFT.**
5. **Premere i tasti dedicati ai giunti finché questi non sono posizionati sulle tacche di zero.**

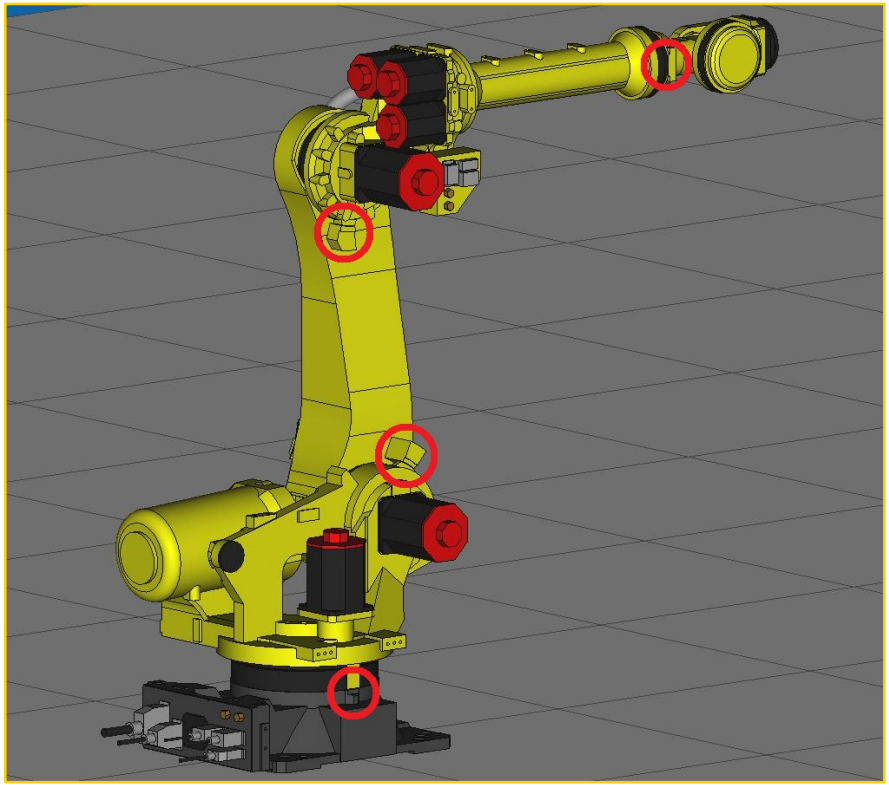

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.


Posizione di Riferimento: Personalizzata

Nel caso lo spazio non permetta a qualche giunto di andare in tacca di zero, è possibile definire un posizione di riferimento personalizzata.

- **Questa definizione non deve essere eseguita se i dati di masterizzazione non sono più validi.**

A. Muovere il robot nella posizione desiderata.
Si consiglia di scegliere una posizione che sia facile da replicare, sia a occhio che con l'ausilio di riferimenti meccanici personalizzati.


B. Cliccare su:
SET QUICK MASTER REF > YES.

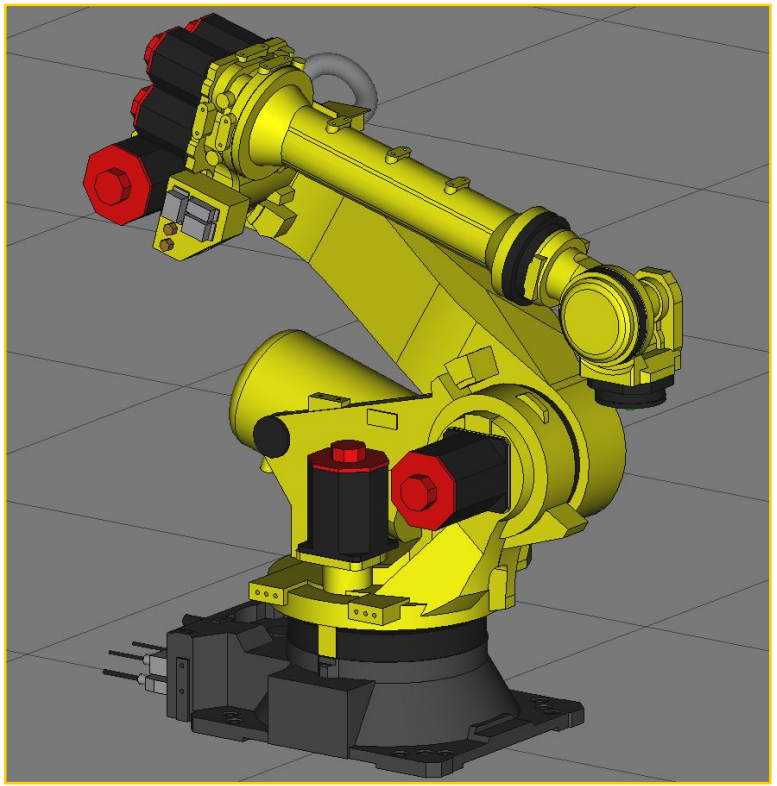

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Masterizzazione


6. **Prima di eseguire la masterizzazione, assicurarsi che i giunti interessati siano nella posizione di riferimento.**
   Per la QUICK MASTER FOR SINGLE AXIS non è necessario che il posizionamento sia strettamente accurato.
   L'importante è che lo scostamento sia inferiore a mezzo giro del motore.
7. **Cliccare su QUICK MASTER FOR SINGLE AXIS.**

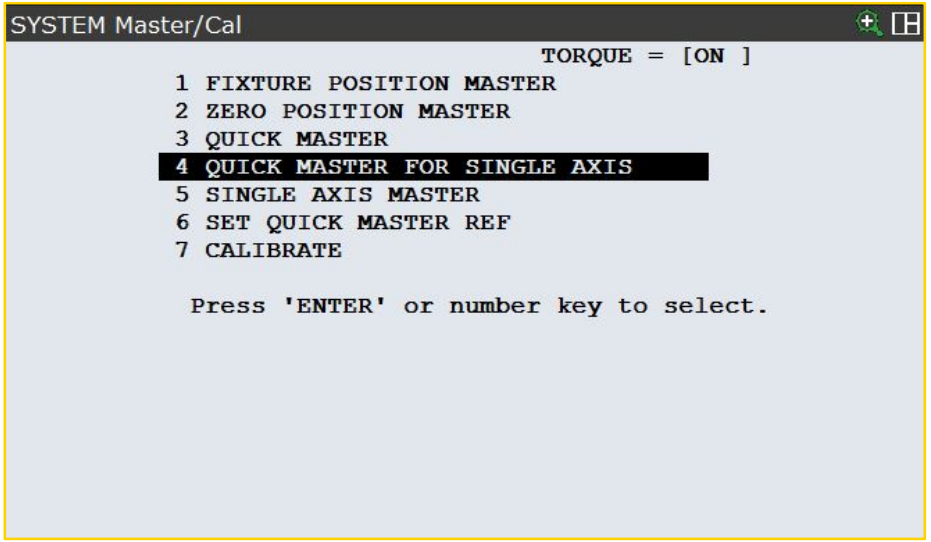


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Masterizzazione

8. **Impostare l’attributo (SEL) a 1 per i giunti da masterizzare.**
9. **Cliccare su EXEC.**
   Automaticamente la posizione ritornerà al giro di motore corretto, (SEL) commuterà a 0 ed [ST] a 2.
10. **Cliccare su PREV.**

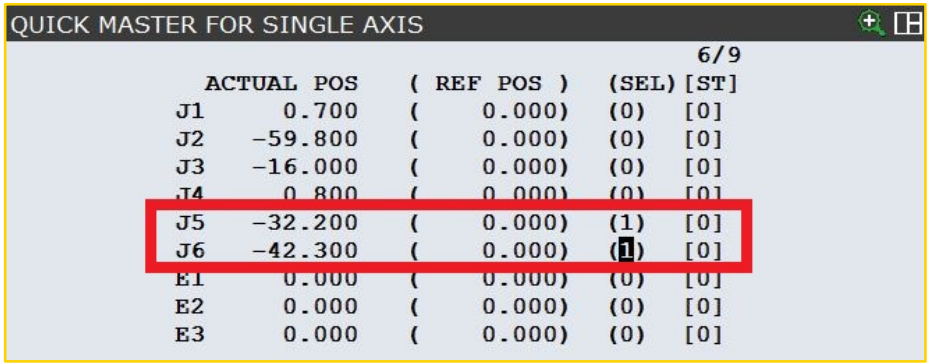

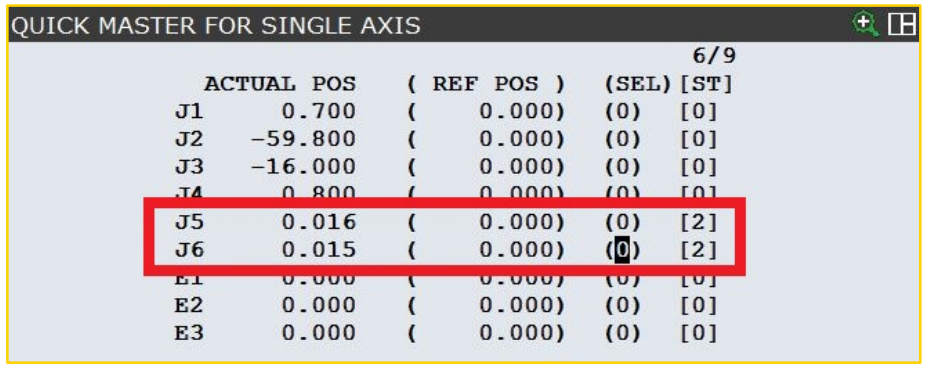


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Calibrazione

Dopo la masterizzazione, assicurarsi di effettuare anche la calibrazione.
Questa operazione consente al controllore di leggere il conteggio degli impulsi corrente e di calcolare la posizione attuale del robot.

11. **Cliccare su: CALIBRATE > YES.**
    In basso apparirà la posizione attuale di ciascun giunto.
12. **Cliccare su DONE.**

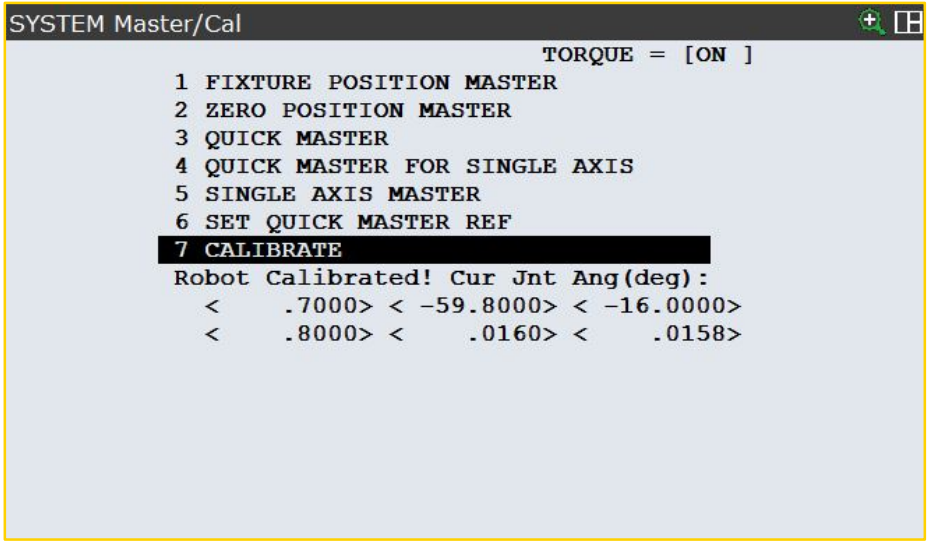

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Attenzione

- **Dopo la masterizzazione, controllare che questa è stata eseguita correttamente portando il robot in posizioni note.**
- **Dopo aver verificato che la masterizzazione è stata eseguita correttamente, controllare il comportamento del robot e dell'intero sistema.**

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Documentazione

Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla seguente documentazione:

- **Manuale: R-30iB Plus - Basic Operator's Manual [B-83284EN]**
  - **Capitolo: Mastering**

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

We reserve the right to make technical changes without prior announcement. All rights reserved.

© 2020 FANUC Europe Corporation

www.fanuc.eu

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.