

PRODUKTIONSPLANUNG · ANLEITUNG

Anleitung CNC

Abteilungsleitung und Stellvertretung

FÜR WEN

Abteilungsleitung und Stellvertretung CNC. Lesende Konten des Bereichs sehen dieselben Ansichten ohne Bearbeitung.

Inhalt

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen
2. Ihr Bereich im Überblick
3. Wochenplan
4. Auftragsliste und Priorität
5. Freigeben
6. Produktion melden
7. Personal
8. System: Maschinen, Kalender, Benutzer
9. Begriffe
10. Häufige Meldungen und Hilfe

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen

Die Produktionsplanung läuft im Browser (Edge, Chrome oder Firefox). Auf dem PC muss nichts installiert werden.

- 1 Browser öffnen und die Adresse eingeben, die der Admin nennt, z. B. **http://192.168.10.89:8765**.
 - 2 Benutzername und Passwort eingeben, .
 - 3 Oben rechts stehen Ihr Name und Ihre Rolle. Links sehen Sie nur die Bereiche, die Ihre Rolle nutzen darf.
- **Passwort ändern:** oben rechts , aktuelles und zweimal das neue Passwort (mind. 8 Zeichen). Andere angemeldete Geräte dieses Kontos werden dabei abgemeldet.
 - **Abmelden:** oben rechts . An gemeinsam genutzten PCs immer abmelden – dabei werden die im Browser zwischengespeicherten Daten gelöscht.
 - **Speichern:** Jede Änderung wird sofort auf dem Server gespeichert. Unten links steht dann „Server gespeichert“.
 - **Mehrere Benutzer gleichzeitig:** Änderungen anderer erscheinen nach wenigen Sekunden automatisch. Haben zwei Personen gleichzeitig gespeichert, gleicht das Programm ab und meldet sich, falls das nicht möglich ist.

WICHTIG

Fehlermeldungen bestehen aus Klartext und einem Code, z. B.

MP-PLAN-031

. Bei Rückfragen immer Code, Auftrag (FS/AB) und Uhrzeit nennen. Meldung „Client-Version veraltet“ (MP-SYNC-002): die Seite mit + neu laden.

TIPP

Nach 8 falschen Passwörtern ist die Anmeldung von diesem PC für 10 Minuten gesperrt.

2. Ihr Bereich im Überblick

Als **Abteilungsleitung** oder **Stellvertretung CNC** planen Sie den eigenen Bereich fein, geben Aufträge frei, melden die Produktion (Start, Pause, Fertig) und planen Ihr Personal. Die Aufträge (FS) mit AV-Termin legt die Arbeitsvorbereitung an.

Aufgabe	Wo?	Wer?
Aufträge fein planen, Reihenfolge festlegen	Planung → Wochenplan / Aufträge	Leitung, Stellvertretung
Freigeben / Freigabe zurücknehmen	Aufträge (▶ / ◀)	Leitung, Stellvertretung
Start, Pause, Fertig, Abbruch	oben Produktion	Leitung, Stellvertretung
Personal einteilen, Urlaub/Krankheit	Personal	Leitung, Stellvertretung
Leiharbeiter anfragen	Personal → Mitarbeiter	Leitung, Stellvertretung → GF genehmigt
Maschinen/Linien, Schichtkalender, Stillstand	System	Leitung, Stellvertretung
Benutzer für den Bereich	System → Benutzer	Leitung: Stellvertretung + Lesende · Stellvertretung: Lesende
AV-Termin, neue FS anlegen	–	Arbeitsvorbereitung
Feiertage / Betriebsferien	–	GF, Admin


TIPP

Ein typischer Tag: Wochenplan prüfen (rote Karten zuerst) → Personal der Woche kontrollieren → nächste Aufträge freigeben → in der Produktion starten und am Ende fertig melden.

Besonderheiten CNC

- Jede CNC-Maschine ist eine Zeile im Wochenplan. Standardbetrieb 0-, 1- oder 2-schichtig je Maschine.
- **CNC-Bediener je Schicht** (Einstellung des Admins) begrenzt, wie viele CNC-Maschinen gleichzeitig laufen dürfen. Wird die Grenze überschritten, lehnt die Freigabe mit MP-PLAN-059 ab.
- Die Umrüstzeit der Maschine wird bei der Freigabe eingefroren und in die Dauer eingerechnet.

3. Wochenplan

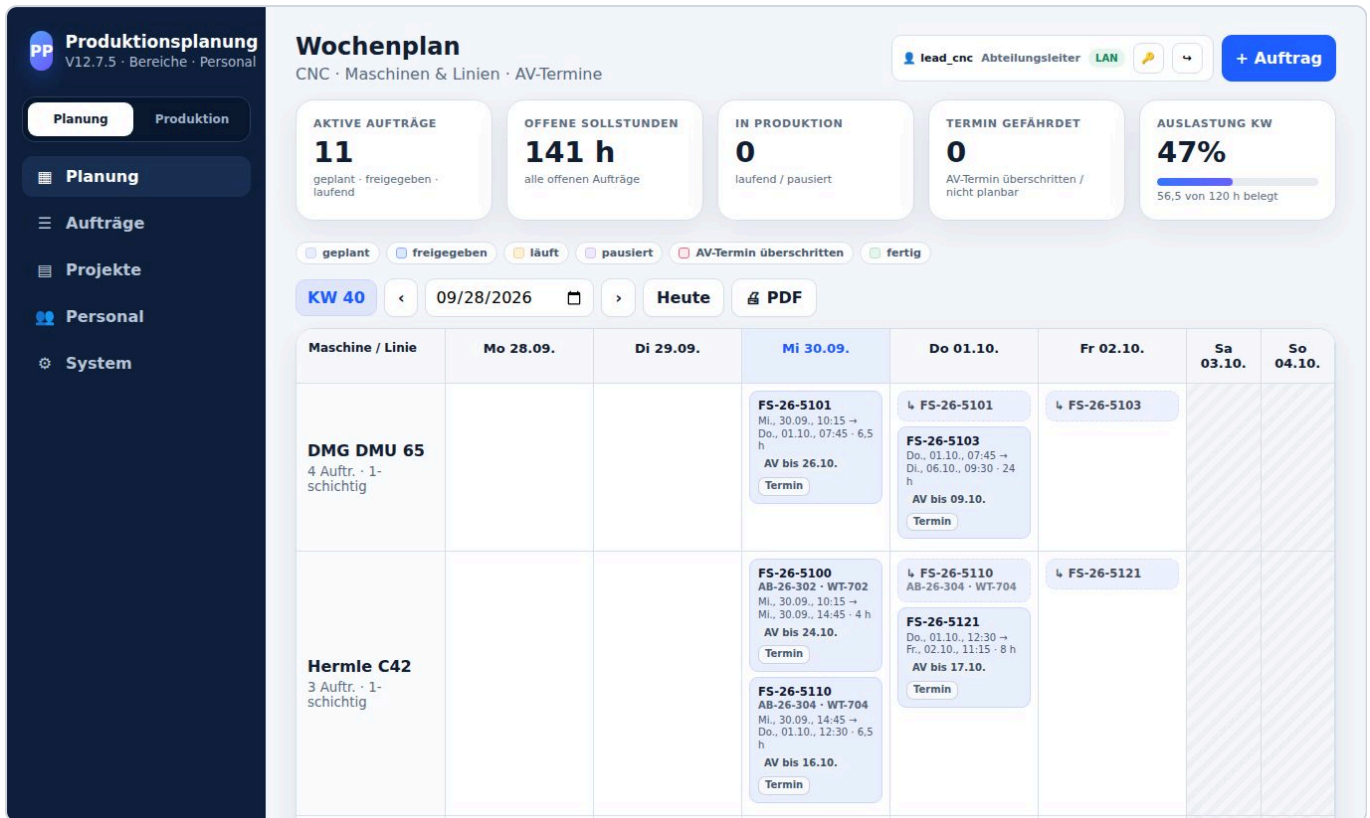

Wochenplan CNC – Zeilen = Maschinen, Spalten = Tage der KW

- Mit oder dem Datumsfeld die Woche wechseln, springt zur aktuellen Woche. druckt den Wochen-Auftragsplan.
- Jede Karte ist ein Auftrag mit FS, AB/WT, Zeitraum, Sollstunden und AV-Termin („AV bis ...“). Läuft ein Auftrag über mehrere Tage, ist nur die Karte am ersten Tag verschiebbar; Folgetage sind gestrichelt (↘).
- Farben: blau = geplant, dunkelblau = freigegeben, gelb = läuft, violett = pausiert, grün = fertig. **Rot umrandet = AV-Termin wird überschritten**; oben erscheint dann eine Liste zum Anklicken.
- Kacheln oben: aktive Aufträge, offene Sollstunden, in Produktion, Termin gefährdet, Auslastung der KW.

Termin ändern (Feinplanung)

- 1 Karte auf einen anderen Tag bzw. eine andere Maschine ziehen – oder auf der Karte klicken.
- 2 Planart wählen: **Automatik** (frühestmöglich), **Startwunsch / Start fix** oder **Fertig bis Wunsch / fix** (rückwärts).
- 3 zeigt ALT und NEU und die Auswirkungen auf andere Aufträge. Erst speichert.

WICHTIG

Früher als der AV-Termin planen ist immer erlaubt, später nicht (MP-PLAN-062). Den AV-Termin selbst ändert nur die Arbeitsvorbereitung.

Projekt-Aufgaben für Ihren Bereich

Projekt-Aufgaben für diesen Bereich

Aus Projekten zugewiesene Aufgaben. „Als Auftrag einplanen“ legt den Fertigungsauftrag im Wochenplan an.

PROJEKT	ABTEILUNG	AUFGABE	TERMIN	STATUS	FERTIGUNG
AB-26-302 · WT-702 · Krones An Produktion übergeben	CNC	Fräsen	05.10. – 09.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen
AB-26-303 · WT-703 · Trumpf An Produktion übergeben	CNC	Fräsen	05.10. – 09.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen
AB-26-304 · WT-704 · Voith An Produktion übergeben	CNC	Fräsen	05.10. – 09.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen
AB-26-305 · WT-705 · Liebherr An Produktion übergeben	CNC	Fräsen	05.10. – 09.10.	Offen	▼ Als Auftrag einplanen

Unter dem Wochenplan: Aufgaben aus Projekten für Ihren Bereich

- Hier stehen Aufgaben, die das Projektmanagement oder die AV Ihrem Bereich zugewiesen hat, mit Zeitraum.
- Status selbst melden: **Offen** → **In Arbeit** → **Wartet** → **Erledigt** (oder Entfällt).
- **Als Auftrag einplanen** legt dazu eine FS im Wochenplan an; die Aufgabe bleibt mit der FS verknüpft.

4. Auftragsliste und Priorität

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Planung
Produktion

Planung
Aufträge
Projekte
Personal
System

Aufträge
CNC · Priorität per Ziehen oder ↑/↓ · AV-Termin

lead_cnc Abteilungsleiter LAN

← Projekte
+ Neuer Auftrag

Auftrag suchen ...
Alle Maschinen / Linien
Alle Status
☐ nur Konflikte

	PRIOR	AUFTRAG	MASCHINE / LINIE	SOLL H	MENGE	AV-TERMIN	PLAN	STATUS	AKTION
#1		FS-26-5100 AB-26-302 · WT-702 Grundplatte Alu	Hermle C42 Alternative: keine	4	500	10/24/2026	Mi., 30.09., 10:15 bis Mi., 30.09., 14:45	Geplant	
#2		FS-26-5101 ohne AB Grundplatte Alu	DMG DMU 65 Alternative: keine	6.5	500	10/26/2026	Mi., 30.09., 10:15 bis Do., 01.10., 07:45	Geplant	
#4		FS-26-5103 ohne AB Deckel PC	DMG DMU 65 Alternative: keine	24	50	10/09/2026	Do., 01.10., 07:45 bis Di., 06.10., 09:30	Geplant	
#6		FS-26-5105 ohne AB Winkel Stahl	Mazak VCN Alternative: keine	24	120	10/11/2026	Mi., 30.09., 10:15 bis Mo., 05.10., 11:45	Geplant	
#8		FS-26-5107 ohne AB Folie bedruckt	DMG DMU 65 Alternative: keine	24	120	10/11/2026	Di., 06.10., 09:30 bis Fr., 09.10., 07:00	Geplant	
#10		FS-26-5109 ohne AB Seitentell	Mazak VCN Alternative: keine	12	500	10/22/2026	Mo., 05.10., 11:45 bis Di., 06.10., 15:30	Geplant	
#11		FS-26-5110 AB-26-304 · WT-704	Hermle C42	6.5	50	10/16/2026	Mi., 30.09., 14:45 bis Do., 01.10., 12:30	Geplant	


Planung → Aufträge: dieselben Aufträge als Liste

- Die Reihenfolge ist die **Priorität**: Zeile am Griff ziehen oder mit / verschieben.
- Direkt in der Zeile änderbar: Maschine, Alternative Maschine, Sollstunden, Menge. Suche und Filter oben.
- Spalte Aktion: Termin planen · Freigeben · Freigabe zurücknehmen · Löschen (nur geplante Aufträge).
- Mit Neuer Auftrag können Sie selbst eine FS anlegen (z. B. Muster). In der Regel legt die AV die Aufträge an.

5. Freigeben

Die Freigabe friert den Plan des Auftrags ein. Danach kann die Produktion starten.

- 1 Planung → Aufträge, beim gewünschten Auftrag  (Freigeben).
- 2 Der Server prüft: liegt der Plan in der Schicht, außerhalb von Pausen, Sperrzeiten und anderen festen Aufträgen, und (bei Personal-Gate EIN) ist genug Personal eingeteilt?
- 3 Status wird „Freigegeben“, die Zeile ist gesperrt ().

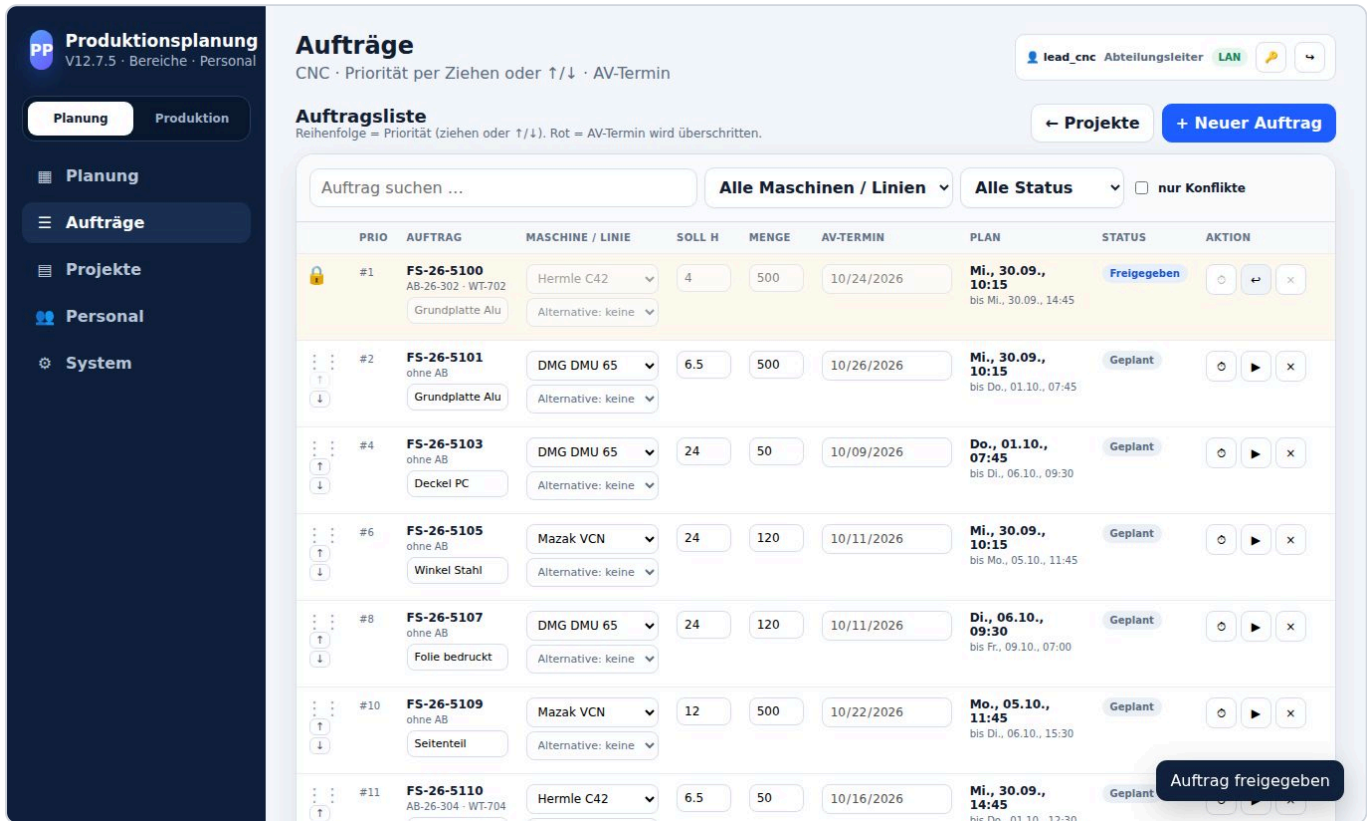

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Aufträge
CNC · Priorität per Ziehen oder ↑/↓ · AV-Termin

Auftragsliste
Reihenfolge = Priorität (ziehen oder ↑/↓). Rot = AV-Termin wird überschritten.

← Projekte + Neuer Auftrag

Auftrag suchen ... Alle Maschinen / Linien Alle Status ☐ nur Konflikte

PRIOR	AUFTRAG	MASCHINE / LINIE	SOLL H	MENGE	AV-TERMIN	PLAN	STATUS	AKTION
1	#1 FS-26-5100 AB-26-302 · WT-702 Grundplatte Alu	Hermle C42 Alternative: keine	4	500	10/24/2026	Mi., 30.09., 10:15 bis Mi., 30.09., 14:45	Freigegeben	  
2	#2 FS-26-5101 ohne AB Grundplatte Alu	DMG DMU 65 Alternative: keine	6.5	500	10/26/2026	Mi., 30.09., 10:15 bis Do., 01.10., 07:45	Geplant	  
4	#4 FS-26-5103 ohne AB Deckel PC	DMG DMU 65 Alternative: keine	24	50	10/09/2026	Do., 01.10., 07:45 bis Di., 06.10., 09:30	Geplant	  
6	#6 FS-26-5105 ohne AB Winkel Stahl	Mazak VCN Alternative: keine	24	120	10/11/2026	Mi., 30.09., 10:15 bis Mo., 05.10., 11:45	Geplant	  
8	#8 FS-26-5107 ohne AB Folie bedruckt	DMG DMU 65 Alternative: keine	24	120	10/11/2026	Di., 06.10., 09:30 bis Fr., 09.10., 07:00	Geplant	  
10	#10 FS-26-5109 ohne AB Seitentell	Mazak VCN Alternative: keine	12	500	10/22/2026	Mo., 05.10., 11:45 bis Di., 06.10., 15:30	Geplant	  
11	#11 FS-26-5110 AB-26-304 · WT-704	Hermle C42	6.5	50	10/16/2026	Mi., 30.09., 14:45 bis Do., 01.10., 12:30	Geplant	  

Auftrag freigegeben

Freigegebener Auftrag: Zeile gesperrt, Aktion  nimmt die Freigabe zurück

WICHTIG

Ändern geht nach der Freigabe nicht mehr. Erst  Freigabe zurücknehmen, dann umplanen und neu freigeben.

6. Produktion melden

Oben links auf **Produktion** umschalten. Je Maschine bzw. Linie sehen Sie den aktuellen Auftrag und die Warteschlange der freigegebenen Aufträge.

Produktionsansicht vor dem Start

Starten

- 1 Beim nächsten Auftrag **Produktion starten**. Das geht nur während der Arbeitszeit der Maschine und nicht deutlich vor dem geplanten Start.
- 2 Die Karte wird gelb („In Produktion“).

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Produktion

CNC · Start · Pause · Fortschritt · Fertigmeldung

Nur Start, Pause, Fortschritt und Fertigmeldung – geplant wird im Wochenplan.

Freigegeben
0

Laufend
1

Pausiert
0

Konflikt / Termin gefährdet
0

DMG DMU 65 (Bereit)
Kein freigegebener Auftrag.
WARTESCHLANGE
Keine weiteren freigegebenen Aufträge.

Hermle C42 (In Produktion)
FS-26-5100
In Produktion · Planende Mi., 30.09., 14:45 · Menge 500 / Plan 515
Gut: 0, Ausschuss: 0, Rest h (Korrektur): 4.00
Buttons: Pause, Fertig, Abbrechen
WARTESCHLANGE
Keine weiteren freigegebenen Aufträge.

Mazak VCN (Bereit)
Kein freigegebener Auftrag.
WARTESCHLANGE
Keine weiteren freigegebenen Aufträge.

Server gespeichert
Zentraler Server · Rev. 4
V12.7.5 · CNC + Konfektion + Siebdruck + Tiefziehen · zentraler LAN-Stand.

Produktion gestartet

Laufender Auftrag mit Gut, Ausschuss und Rest-Stunden

Während der Produktion

- **Gut / Ausschuss** laufend eintragen (optional, am Ende Pflicht).
- **Rest h (Korrektur)**: Dauert es länger oder kürzer, die Reststunden anpassen – der Plan der folgenden Aufträge rechnet neu.
- **Pause** unterbricht (z. B. Störung), **Fortsetzen** läuft weiter. Die Pause wird in der Historie festgehalten.

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Produktion

CNC · Start · Pause · Fortschritt · Fertigmeldung

Nur Start, Pause, Fortschritt und Fertigmeldung – geplant wird im Wochenplan.

Freigegeben
0

Laufend
0

Pausiert
1

Konflikt / Termin gefährdet
0

DMG DMU 65 (Bereit)
Kein freigegebener Auftrag.
WARTESCHLANGE
Keine weiteren freigegebenen Aufträge.

Hermle C42 (Pausiert)
FS-26-5100
Pausiert · Planende Mi., 30.09., 14:45 · Menge 500 / Plan 515
Gut: 0, Ausschuss: 0, Rest h (Korrektur): 4.00
Buttons: Fortsetzen, Fertig, Abbrechen
Pausiert: Folgeplanung rechnet mit frühestmöglicher Fortsetzung.
WARTESCHLANGE
Keine weiteren freigegebenen Aufträge.

Mazak VCN (Bereit)
Kein freigegebener Auftrag.
WARTESCHLANGE
Keine weiteren freigegebenen Aufträge.

Server gespeichert
Zentraler Server · Rev. 5
V12.7.5 · CNC + Konfektion + Siebdruck + Tiefziehen · zentraler LAN-Stand.

Produktion pausiert

Pausierter Auftrag

Fertig melden

- 1 **Fertig** klicken.

- 2 Ist-Start und Ist-Fertig prüfen, **Gutmenge** und **Ausschuss** eintragen.
- 3 **Fertig archivieren** – der Auftrag wandert mit Ist-Zeiten in die Historie und fließt in Report und Nachkalkulation ein.

Auftrag fertigmelden

Auftrag
FS-26-5100

Ist-Start	Ist-Fertig
09/30/2026, 10:15 AM	09/30/2026, 10:15 AM
Gutmenge	Ausschuss
0	0

Dialog Fertigmeldung

Abbrechen

Abbrechen beendet einen laufenden Auftrag ohne Fertigmeldung. Ein **Grund ist Pflicht**; der Abbruch steht mit Grund in der Historie.


WICHTIG

Fertig gemeldete und abgebrochene Aufträge lassen sich nicht mehr ändern (die Historie ist unveränderlich). Soll derselbe Auftrag erneut laufen: in der Historie **Als neuen Auftrag**.

7. Personal

Unter **Personal** planen Sie, wer wann an welcher Maschine bzw. Linie arbeitet.

Wochenplan Personal

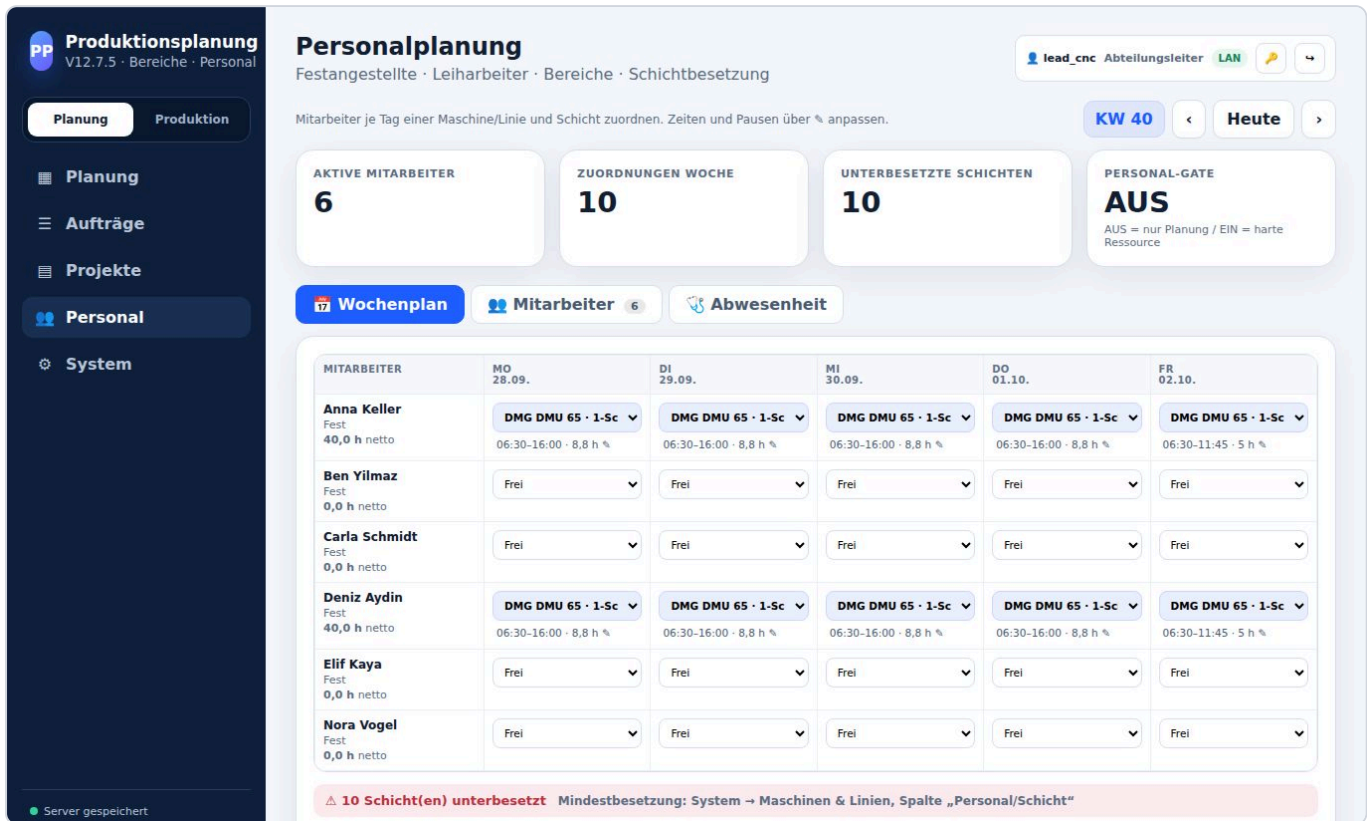

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Personalplanung
Festangestellte · Leiharbeiter · Bereiche · Schichtbesetzung

Mitarbeiter je Tag einer Maschine/Linie und Schicht zuordnen. Zeiten und Pausen über % anpassen.

AKTIVE MITARBEITER
6

ZUORDNUNGEN WOCHE
10

UNTERBESETZTE SCHICHTEN
10

PERSONAL-GATE
AUS
AUS = nur Planung / EIN = harte Ressource

Wochenplan | Mitarbeiter | Abwesenheit

MITARBEITER	MO 28.09.	DI 29.09.	MI 30.09.	DO 01.10.	FR 02.10.
Anna Keller Fest 40,0 h netto	DMG DMU 65 · 1-Sc 06:30-16:00 · 8,8 h %	DMG DMU 65 · 1-Sc 06:30-16:00 · 8,8 h %	DMG DMU 65 · 1-Sc 06:30-16:00 · 8,8 h %	DMG DMU 65 · 1-Sc 06:30-16:00 · 8,8 h %	DMG DMU 65 · 1-Sc 06:30-11:45 · 5 h %
Ben Yilmaz Fest 0,0 h netto	Frei	Frei	Frei	Frei	Frei
Carla Schmidt Fest 0,0 h netto	Frei	Frei	Frei	Frei	Frei
Deniz Aydin Fest 40,0 h netto	DMG DMU 65 · 1-Sc 06:30-16:00 · 8,8 h %	DMG DMU 65 · 1-Sc 06:30-16:00 · 8,8 h %	DMG DMU 65 · 1-Sc 06:30-16:00 · 8,8 h %	DMG DMU 65 · 1-Sc 06:30-16:00 · 8,8 h %	DMG DMU 65 · 1-Sc 06:30-11:45 · 5 h %
Elif Kaya Fest 0,0 h netto	Frei	Frei	Frei	Frei	Frei
Nora Vogel Fest 0,0 h netto	Frei	Frei	Frei	Frei	Frei

10 Schicht(en) unterbesetzt Mindestbesetzung: System → Maschinen & Linien, Spalte „Personal/Schicht“

Personal → Wochenplan: je Mitarbeiter und Tag Maschine und Schicht

- Je Mitarbeiter und Tag im Auswahlfeld Maschine/Linie + Schicht wählen, oder **Frei** / eine Abwesenheit.
- Mit  unter der Zuordnung Arbeitszeit und Pausen anpassen.
- Die Kachel **Unterbesetzte Schichten** und die rote Leiste unten zeigen, wo die Mindestbesetzung (System → Spalte „Personal/Schicht“) nicht erreicht ist.
- Mitarbeiter mit Stammmaschine sind automatisch eingeplant.

Mitarbeiter anlegen und pflegen

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

Personalplanung
Festangestellte · Leiharbeiter · Bereiche · Schichtbesetzung

lead_cnc Abteilungsleiter LAN

KW 40 Heute

Mitarbeiter je Tag einer Maschine/Linie und Schicht zuordnen. Zeiten und Pausen über % anpassen.

AKTIVE MITARBEITER
6

ZUORDNUNGEN WOCHE
10

UNTERBESETZTE SCHICHTEN
10

PERSONAL-GATE
AUS
AUS = nur Planung / EIN = harte Ressource

Wochenplan Mitarbeiter 6 Abwesenheit

+ Mitarbeiter anlegen

Anna Keller
ohne Funktion · Fest · Stamm CNC · 30 h/W
Heute · DMG DMU 65 · 1-Schicht · 06:30-16:00 ·
Stamm · Pause 09:00-09:15 + 12:00-12:30 · KW 40: 40,0 h

Stamm: DMG DMU 65 Schicht: Auto ☒ DMG DMU 65 ☒ Hermle C42 ☐ Mazak VCN

Ben Yilmaz
ohne Funktion · Fest · Stamm CNC · 40 h/W
Heute · frei · KW 40: 0,0 h

Stamm: — Schicht: Auto ☒ DMG DMU 65 ☒ Hermle C42 ☐ Mazak VCN

Carla Schmidt
ohne Funktion · Fest · Stamm CNC · 40 h/W
Heute · frei · KW 40: 0,0 h

Stamm: — Schicht: Auto ☒ DMG DMU 65 ☒ Hermle C42 ☐ Mazak VCN

Deniz Aydin
ohne Funktion · Fest · Stamm CNC · 40 h/W
Heute · DMG DMU 65 · 1-Schicht · 06:30-16:00 ·
Stamm · Pause 09:00-09:15 + 12:00-12:30 · KW 40: 40,0 h

Stamm: DMG DMU 65 Schicht: Auto ☒ DMG DMU 65 ☒ Hermle C42 ☐ Mazak VCN

Elif Kaya
ohne Funktion · Fest · Stamm CNC · 30 h/W
Heute · frei · KW 40: 0,0 h

Stamm: — Schicht: Auto ☒ DMG DMU 65 ☒ Hermle C42 ☐ Mazak VCN

Nora Vogel

Personal → Mitarbeiter

- 1 **+ Mitarbeiter anlegen** öffnen: Name, Funktion, Typ (Festangestellt/Leiharbeiter), Stammabteilung, Wochenstunden.
- 2 Stammmaschine/-linie und Stammschicht (Automatisch, Früh, Spät) wählen.
- 3 Bei **Freigaben** alle Maschinen/Linien anhängen, die die Person bedienen darf – nur dort kann sie eingeteilt werden.

Leiharbeiter anfragen

- 1 Beim Anlegen Typ **Leiharbeiter** wählen und den **Zeitraum** (von–bis) eintragen.
- 2 Der Knopf heißt dann **Leiharbeiter anfragen**. Die Anfrage geht an die GF.
- 3 Erst nach Genehmigung der GF und nur im Zeitraum zählt die Person in Planung und Kapazität. Ein geänderter Zeitraum muss neu angefragt werden.

Urlaub, Krankheit, Sonstiges

Personal → Abwesenheit

- 1 Mitarbeiter, Art (Urlaub / Krank / Sonstiges) und Zeitraum wählen, **Eintragen**. Wochenenden werden übersprungen.
- 2 Die Liste zeigt aktuelle Abwesenheiten; **X** löscht einen Eintrag.
- 3 „Auswirkung auf die Produktion“ zeigt, welche Aufträge dadurch später fertig werden.

TIPP

Den Grund (Urlaub/Krank) sehen nur Sie, Ihre Stellvertretung, die GF und der Admin. Alle anderen sehen nur „Abwesend“.

8. System: Maschinen, Kalender, Benutzer

Produktionsplanung
V12.7.5 · Bereiche · Personal

System
Maschinen & Linien · Schichten · Kalender · Benutzer

lead_cnc Abteilungsleiter LAN

Maschinen & Schichtkalender Arbeitszeiten & Feiertage Benutzer

Einstellungen Historie Report

Maschinen & Linien
Jeder Bereich plant auf seinen Maschinen bzw. Linien – wie CNC. Bei Linien gilt: Personenstunden ÷ Besetzung = Durchlaufzeit.

CNC 3 Ressource(n) + Maschine + Linie

NAME	TYP	STANDBETRIEB	UMRÜSTEN MIN	BESETZUNG	PERSONAL/SCHICHT
DMG DMU 65	Maschine	1-schichtig	0	1	1
Hermle C42	Maschine	1-schichtig	0	1	1
Mazak VCN	Maschine	1-schichtig	0	1	1

Schichtkalender · Abweichungen
Der Standardbetrieb steht oben bei der Maschine. Hier nur Abweichungen für eine KW oder ein ganzes Jahr.

Maschine / Linie: DMG DMU 65 Gilt für: eine KW Jahr: 2026 KW: 40 Betrieb: 1-schichtig **Regel speichern**

Keine Sonderregeln.

Maschinenstillstand / Wartung
Zeitfenster gelten nur für die gewählte Maschine und werden vollständig aus der planbaren Kapazität entfernt.

Maschine	Von	Bis	Grund
----------	-----	-----	-------

System → Maschinen & Schichtkalender

Maschinen & Linien

- Name, Typ (Maschine/Linie), Standardbetrieb (0-, 1-, 2-schichtig), Umrüsten (Minuten), Besetzung (nur Linien) und Personal je Schicht (Mindestbesetzung).
- + Maschine / + Linie legt eine neue Ressource an, × entfernt sie – nur ohne offene Aufträge.

Schichtkalender · Abweichungen

Abweichender Betrieb für eine Maschine für **eine KW** oder ein **ganzes Jahr** (z. B. 2-schichtig in KW 42): Maschine, „Gilt für“, Jahr, KW, Betrieb → **Regel speichern**.

Maschinenstillstand / Wartung

Maschine, Von, Bis und Grund eintragen → **+ Sperrzeit**. In diesem Zeitraum wird nichts eingeplant.

Benutzer

Im Reiter **Benutzer** legt die Leitung Konten für Stellvertretung und Lesende des eigenen Bereichs an, die Stellvertretung nur Lesende. Passwörter mindestens 8 Zeichen. Leitungskonten legt der Admin an.

Benutzer & Rechte

Zentrale Benutzerkonten auf dem Windows-Host. Passwörter werden serverseitig gehasht gespeichert.

Adresse für Benutzer: http://127.0.0.1:18999

Die IP-Adresse des Windows-Hosts kann direkt verwendet werden. Für einen dauerhaft gleichen Link empfiehlt sich eine feste IP bzw. DHCP-Reservierung.

Benutzer	Passwort	Rolle	Bereich (bei Abteilungsrolle)	
z. B. Produktion01	mind. 8 Zeichen	Stellv. Abteilungsleiter	CNC	Benutzer anlegen

Admin: Vollzugriff · **GF:** unternehmensweite Übersicht, Personalfreigaben und Betriebsferien · **Abteilungsleiter/Stellvertretung:** volle operative Rechte im eigenen Bereich; Leitung verwaltet Stellvertretungen + Lesende, Stellvertretung nur Lesende (Leitungskonten nur durch Admin) · **Projektmanagement:** AB/FS/WT + Entwicklung, keine manuelle Produktionsressourcenplanung · **Vertrieb:** erfasst Eingänge, meldet Annahme/Verlust · **Arbeitsvorbereitung:** legt Aufträge/Arbeitsgänge in allen Bereichen an und plant sie (keine Freigabe, Produktion, Personal, Einstellungen) · **Lesend:** ausschließlich Ansicht.

► Kurzanleitung: Benutzer hinzufügen

dep_cnc

aktiv

System → Benutzer

9. Begriffe

Begriff	Bedeutung
FS	Fertigungsauftrag – ein Auftrag im Wochenplan einer Maschine oder Linie.
AB	Auftragsbestätigung des Kunden. Ab der Übergabe an die Produktion Pflicht am Projekt.
WT	Projekt- bzw. Bestellnummer des Kunden.
AV-Termin	„Fertig bis“-Termin, den die Arbeitsvorbereitung vorgibt. Früher fertig ist immer erlaubt, später nicht.
Sollstunden	Geplante Arbeitszeit. Bei Linien Personenstunden: $\text{Durchlaufzeit} = \text{Sollstunden} \div \text{Besetzung}$.
Freigabe	Friert den Plan eines Auftrags ein (Maschine, Zeiten, Umrüstzeit, Besetzung). Erst danach kann die Produktion starten.
Historie	Fertig gemeldete oder abgebrochene Aufträge mit Ist-Zeiten und Mengen. Wird nie verändert.
Personal-Gate	Wenn EIN: Freigabe und Start nur mit ausreichend eingeplanter Personal. Wenn AUS: nur Anzeige.

10. Häufige Meldungen und Hilfe

Meldung / Code	Was tun?
MP-PLAN-062 · Termin liegt nach dem AV-Termin	Früher planen oder die Arbeitsvorbereitung bitten, den AV-Termin zu verschieben.
MP-PLAN-056/057/058 · Freigabe außerhalb Schicht, Sperrzeit oder Kollision	Im Wochenplan einen freien Zeitraum in der Schicht wählen ( Termin) und erneut freigeben.
MP-PLAN-032 · Freigegebener Auftrag ist eingefroren	Zuerst die Freigabe zurücknehmen (), dann ändern.
MP-PROD-002 · Nur während der Arbeitszeit	Start/Fortsetzen geht nur innerhalb der Schicht der Maschine.
MP-PERS-025 · Keine Freigabe für die Maschine	Unter Personal → Mitarbeiter die Maschinen-Freigabe setzen.
MP-SYNC-001 · Revision veraltet	Jemand hat gleichzeitig gespeichert. Das Programm lädt neu; Änderung ggf. wiederholen.
MP-AUTH-018 · Ansicht nicht freigegeben	Diese Ansicht gehört nicht zu Ihrer Rolle.
Verbindung weg / „nicht gespeichert“	Netzwerk prüfen, Seite neu laden. Bleibt es, den Admin informieren.

Die vollständige Liste aller Codes steht in **FEHLERCODES.txt** im Programmordner (beim Admin).