线切割上课课件


导入图片-画图-生成加工轨迹

目录

- 一.图形要求----------第3页
- 二.保存和不能保存-------第4、5页
- 三.导入图片----------第6-11页
- 四.标注图形尺寸---------第12、13页
- 五.缩放图形尺寸40*40---第14、15页
- 六. “颜色控制”---------第16、17页
- 七.7.1绘图7.2无效切入点7.3修剪---第18、23页
- 八.生成“加工轨迹”------第24-31页
- 九.生成“加工轨迹”时---错误第32-35页


一、线切割加工图案要求

- 一笔画完的封闭线框或者一个封闭的轮廓曲线。
- 保留部分连接处1mm以上；去除部分连接尺寸0.1mm以上。

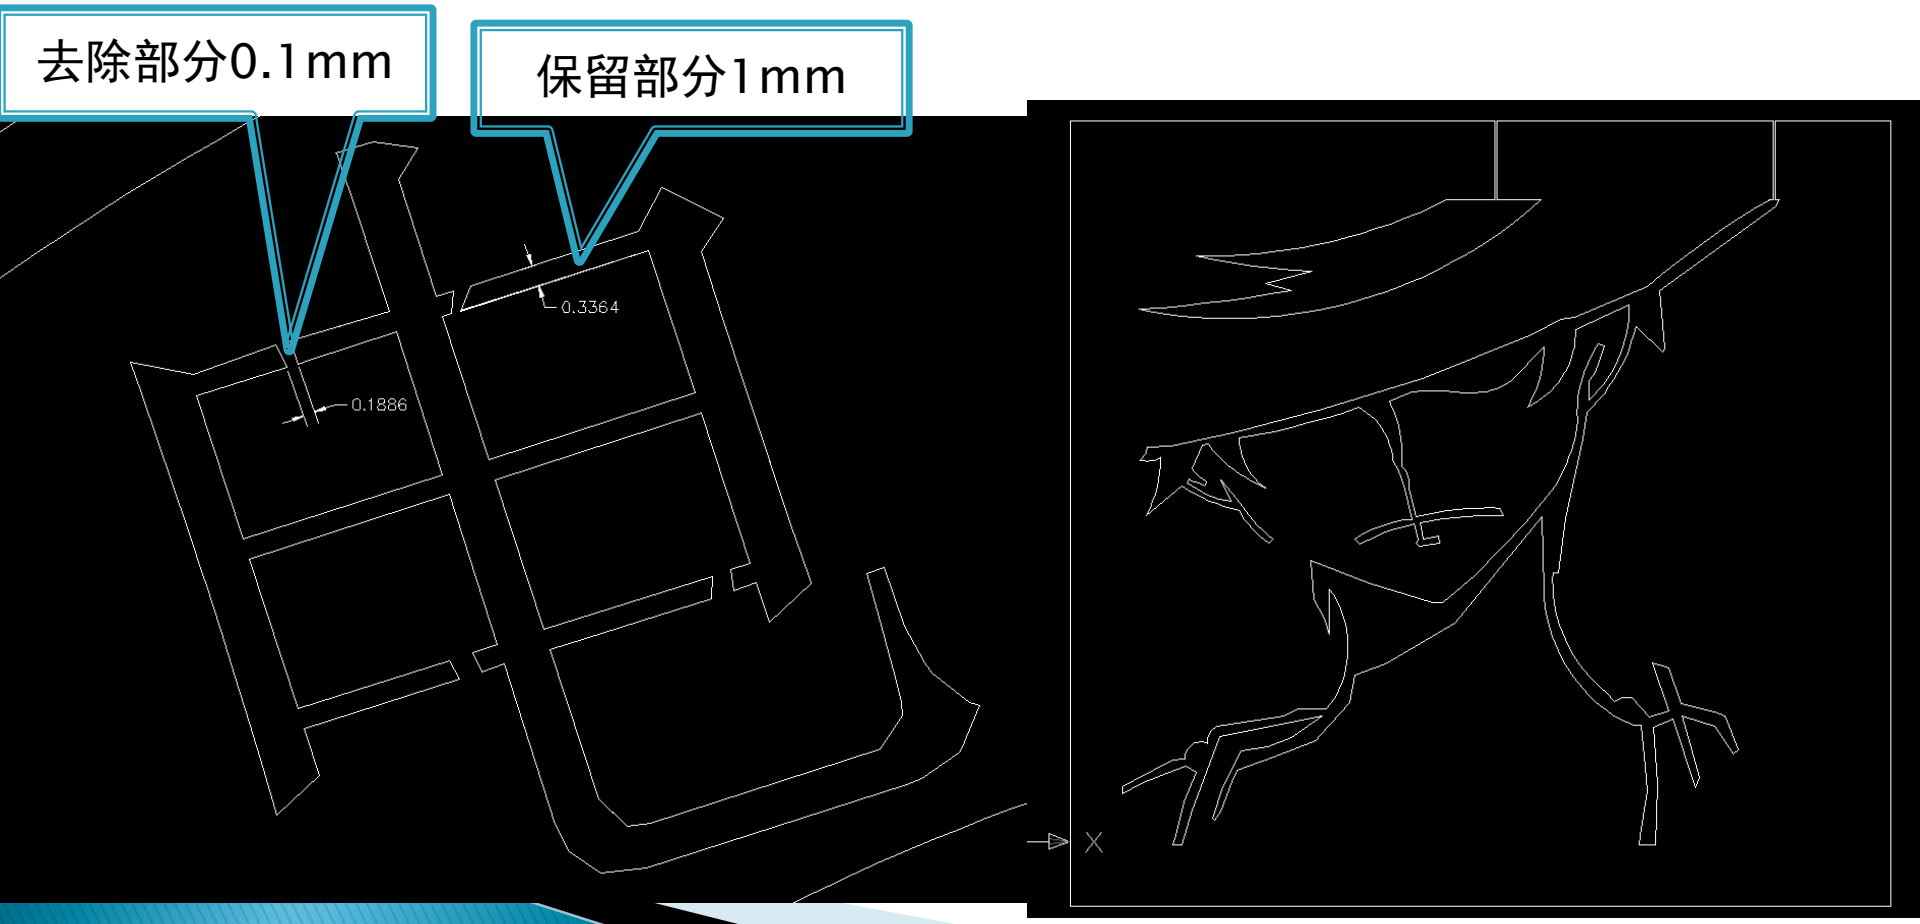


二、2.1保存文档---每做完一个步骤保存一下。


菜单栏“文件-保存”，或者快捷键“保存”。

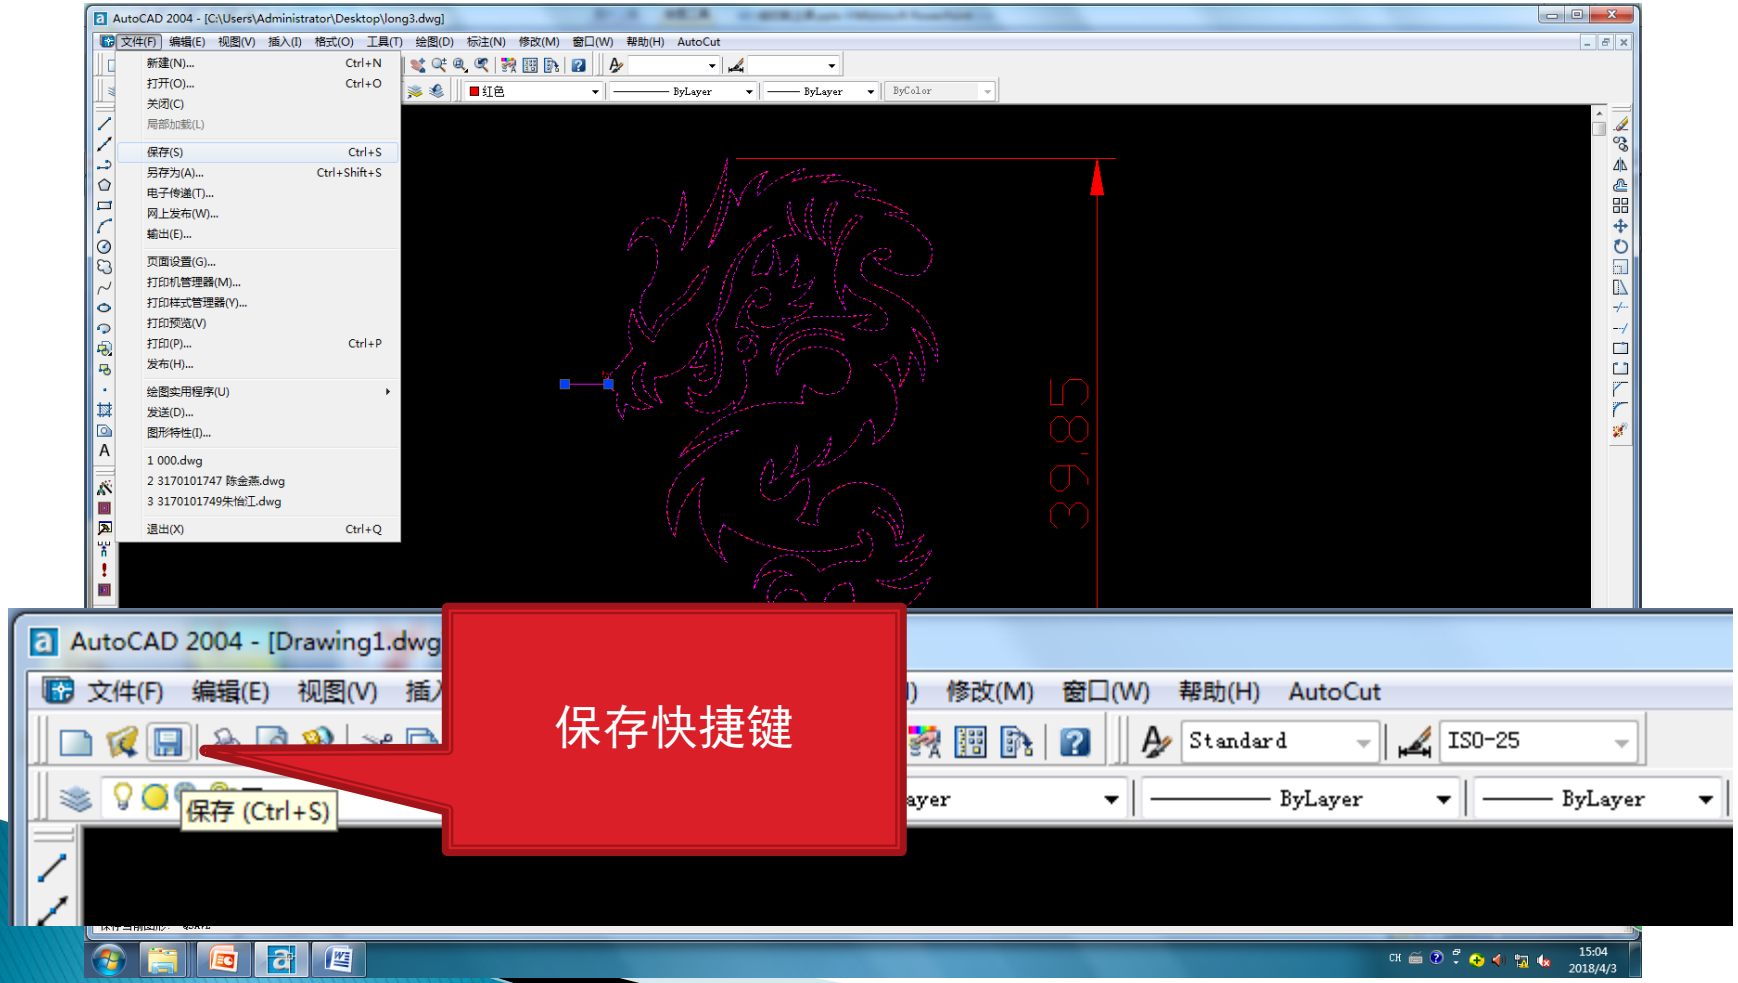

2.2.保存文档方法---无法保存办法


如果提示“写入或者关闭文件时出错”，单击“确定”，
然后选择菜单栏“文件-另存为”，文件类型选择“2004.dxf”即可。

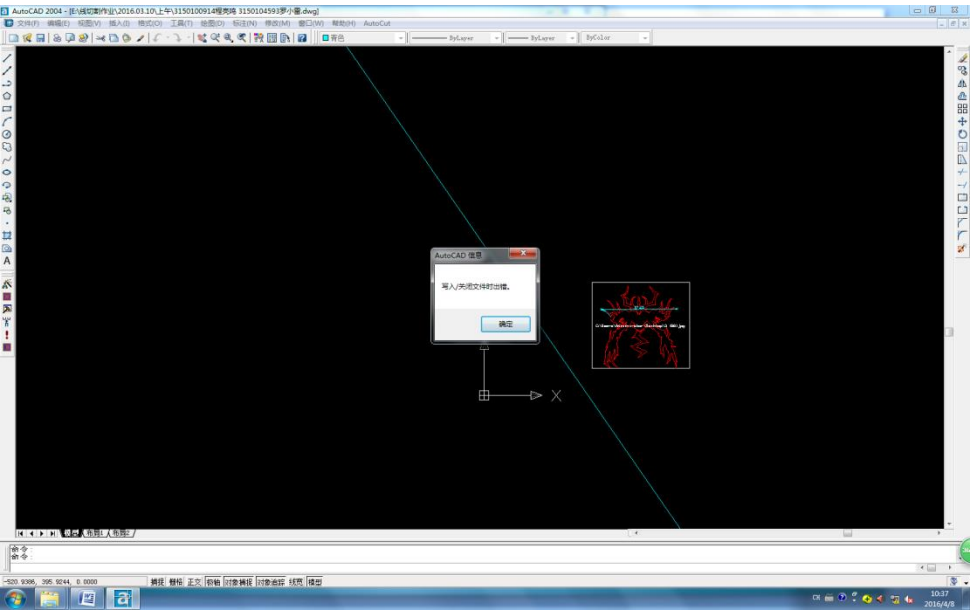

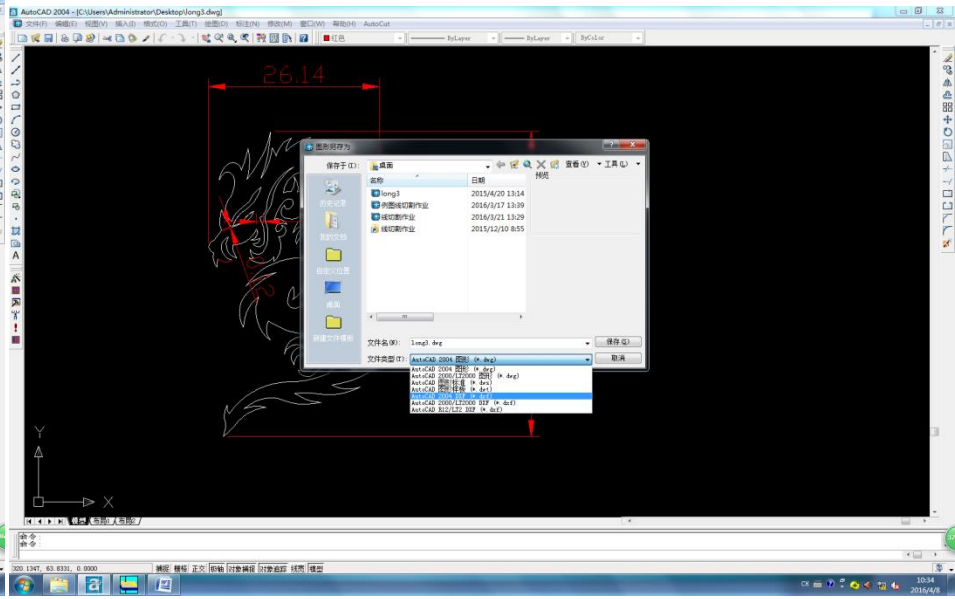


三、3.1.导入图片


- 1.打开autocad2004单击菜单栏“插入”选择“图像管理器”。

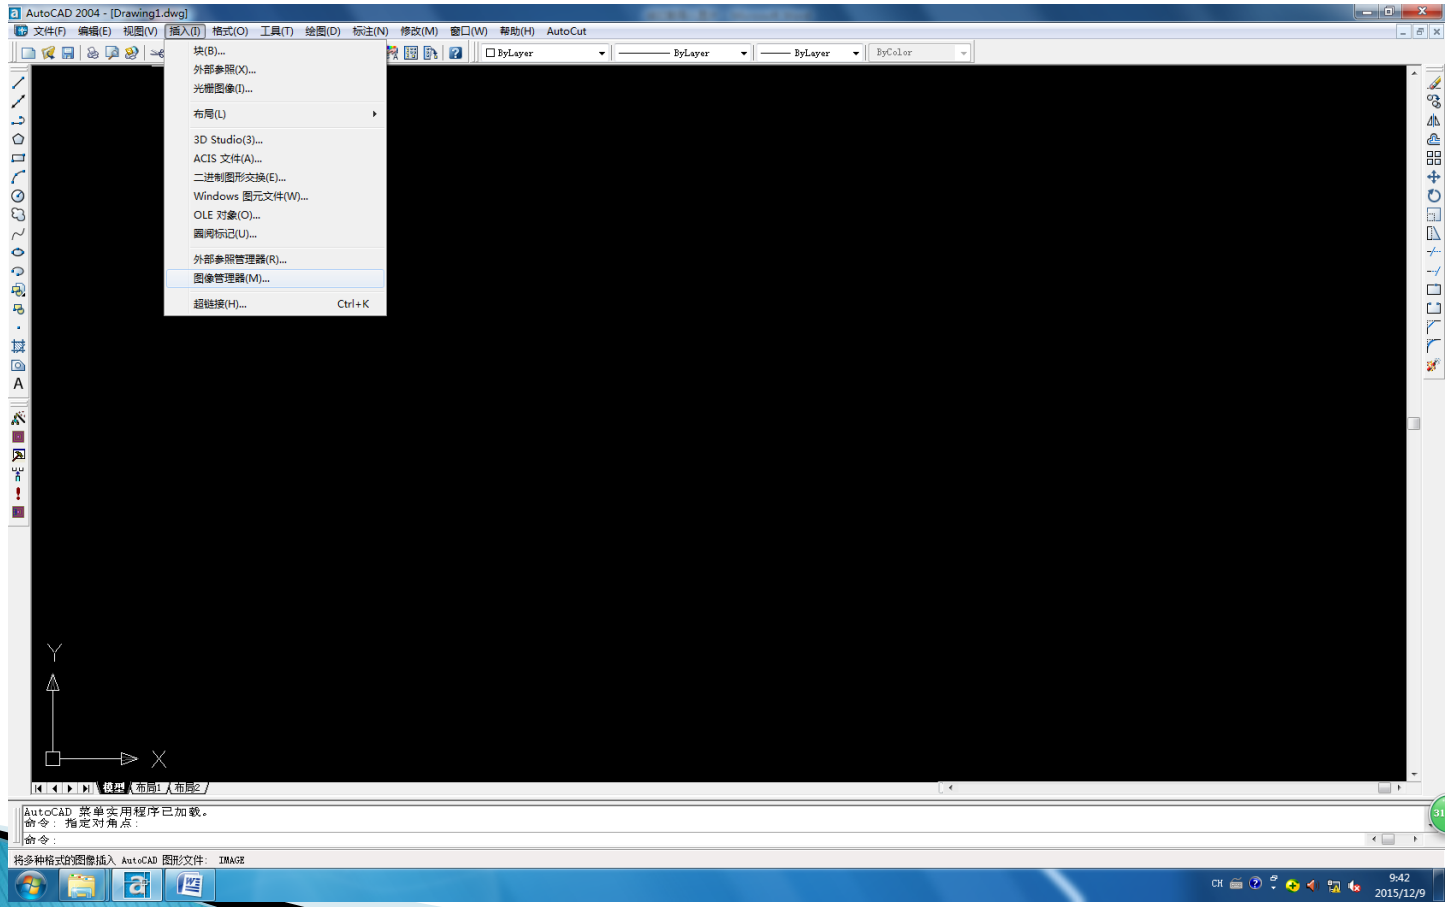


3.2.单击“附着”。

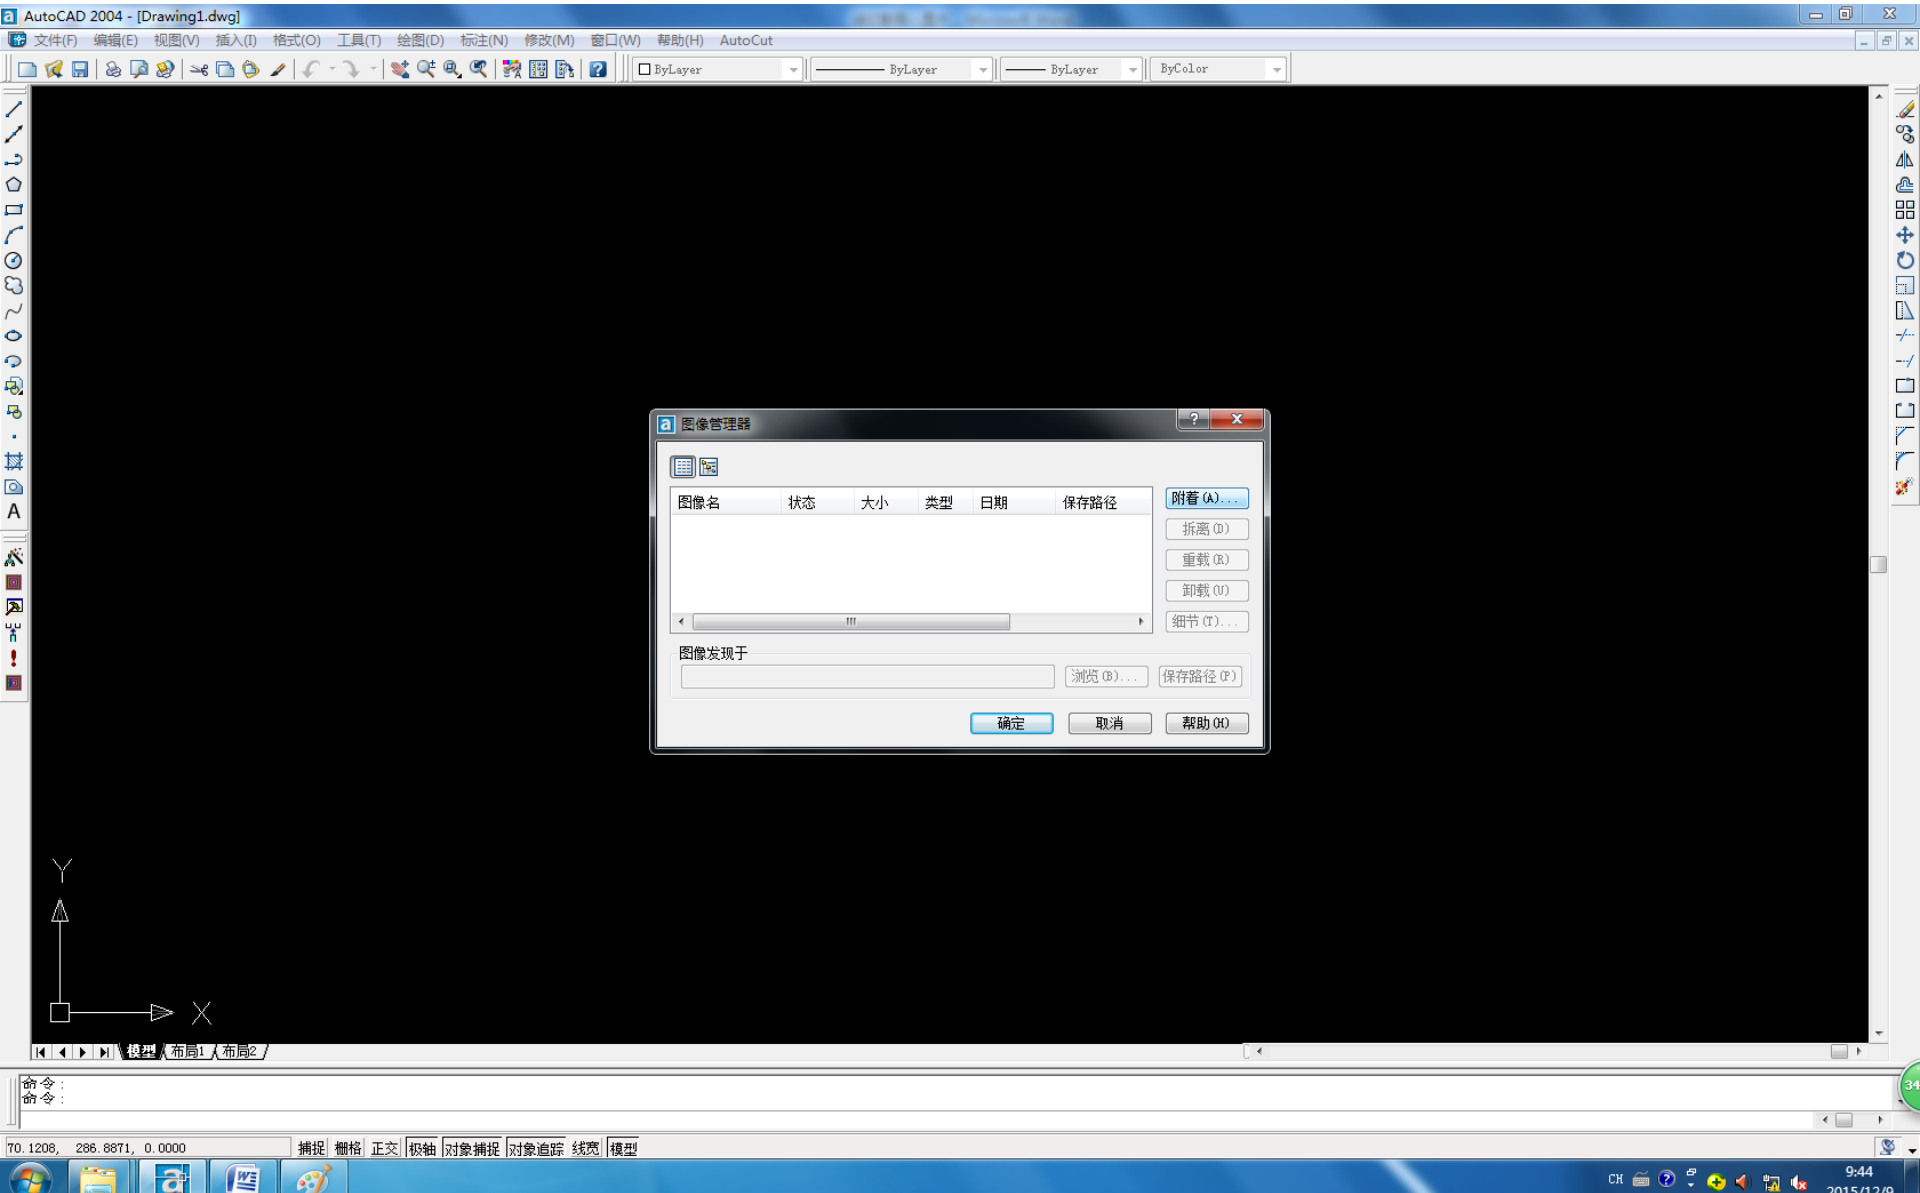
AutoCAD 2004 - [Drawing1.dwg]
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 绘图(D) 标注(N) 修改(M) 窗口(W) 帮助(H) AutoCut
ByLayer
ByLayer
ByLayer
ByColor
图像管理器
图像名
状态
大小
类型
日期
保存路径
附着(A)...
拆离(D)
重载(R)
卸载(U)
细节(T)...
图像发现于
浏览(B)...
保存路径(P)
确定
取消
帮助(H)
Y
X
模型
布局1
布局2
命令:
命令:
70.1208, 286.8871, 0.0000
捕捉
栅格
正交
极轴
对象捕捉
对象追踪
线宽
模型
9:44


3.3.选择电脑最后一个盘“学生用图”文件夹,打开其中的任意图片。

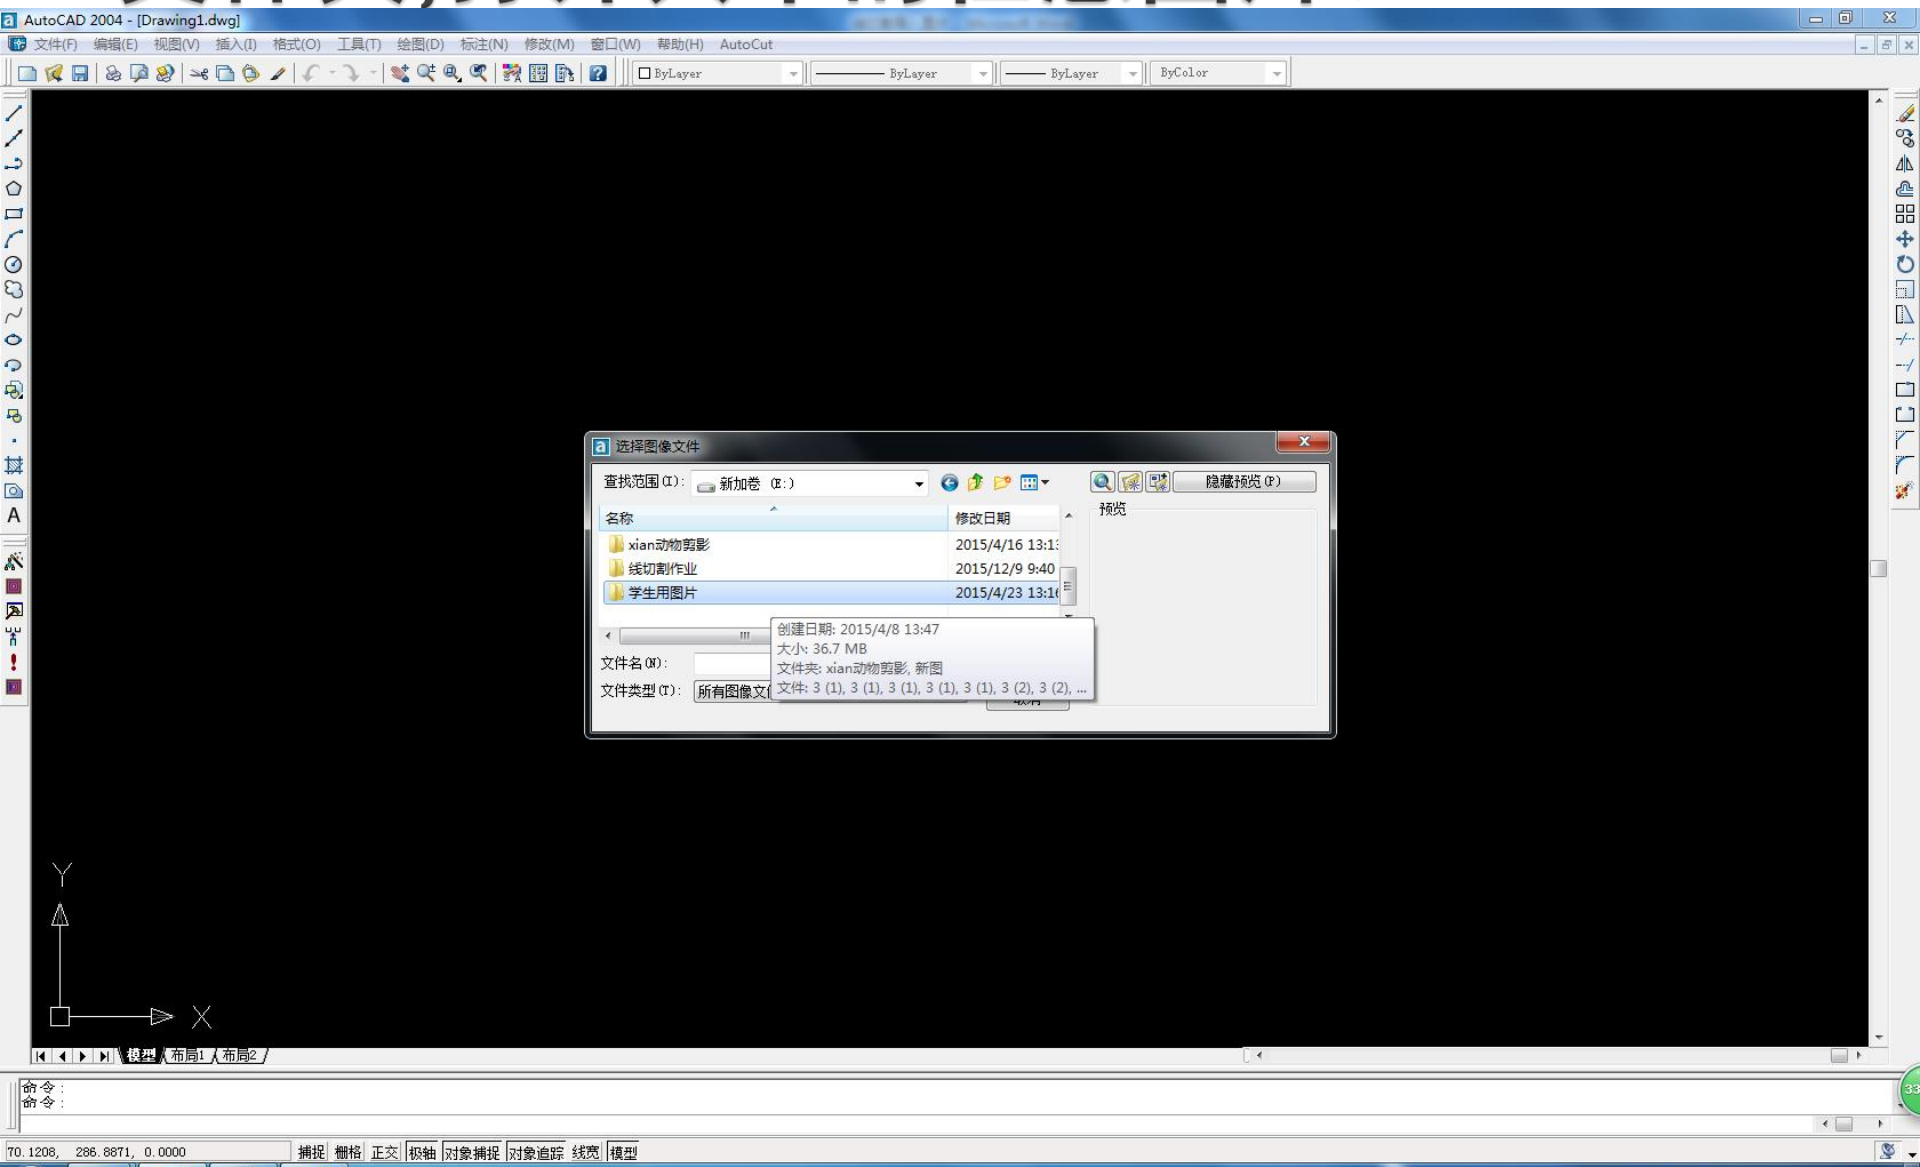


3.4. 直接点击“确定”。

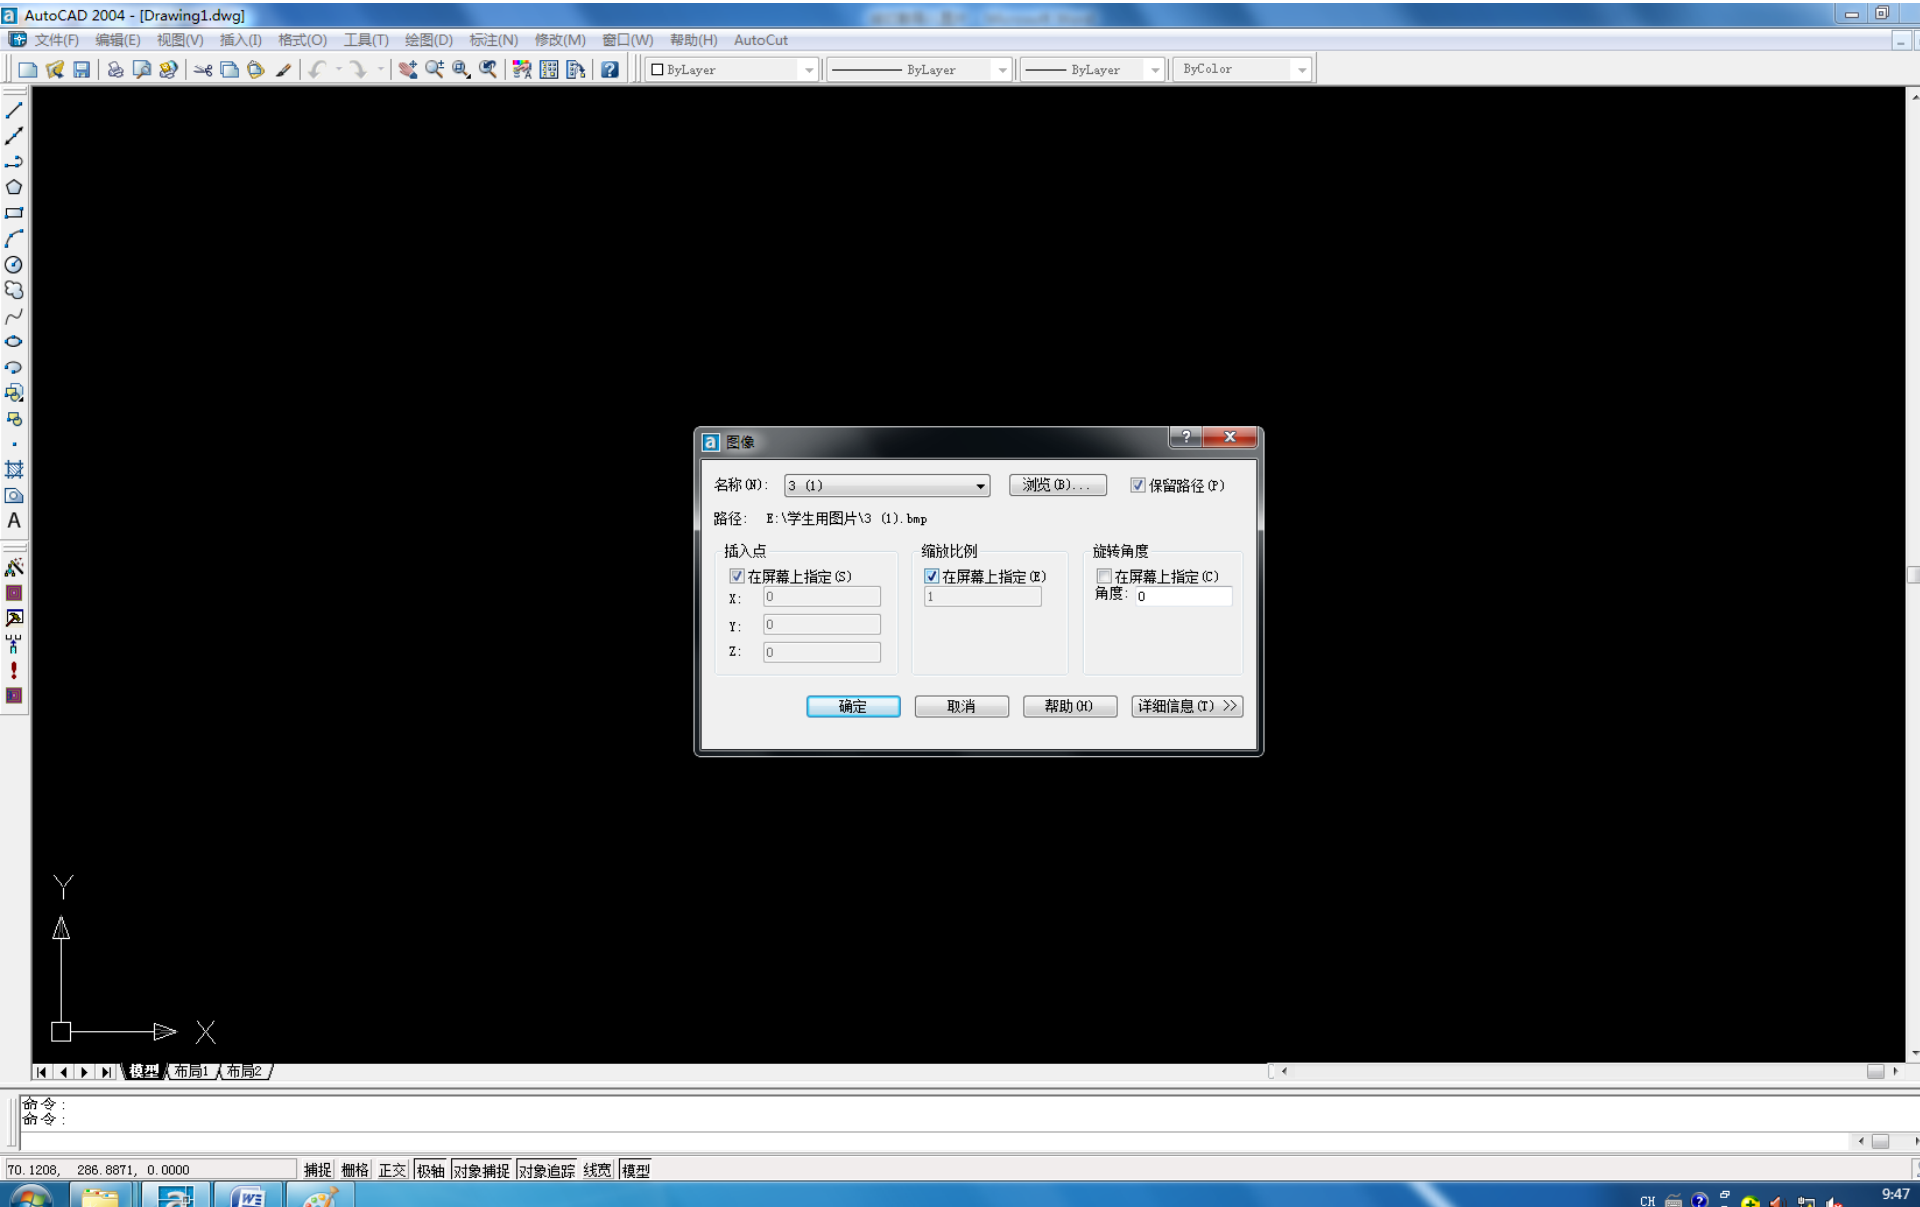
AutoCAD 2004 - [Drawing1.dwg]
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 绘图(D) 标注(N) 修改(M) 窗口(W) 帮助(H) AutoCut
ByLayer
ByLayer
ByLayer
ByColor
图像
名称(N): 3 (1)
浏览(B)...
保留路径(P)
路径: E:\学生用图片\3 (1).bmp
插入点
在屏幕上指定(S)
X: 0
Y: 0
Z: 0
缩放比例
在屏幕上指定(E)
1
旋转角度
在屏幕上指定(C)
角度: 0
确定
取消
帮助(H)
详细信息(T) >>
Y
X
模型
布局1
布局2
命令:
命令:
70.1208, 286.8871, 0.0000
捕捉
栅格
正交
极轴
对象捕捉
对象追踪
线宽
模型
9:47

3.5.看左下角提示，两次左键单击.

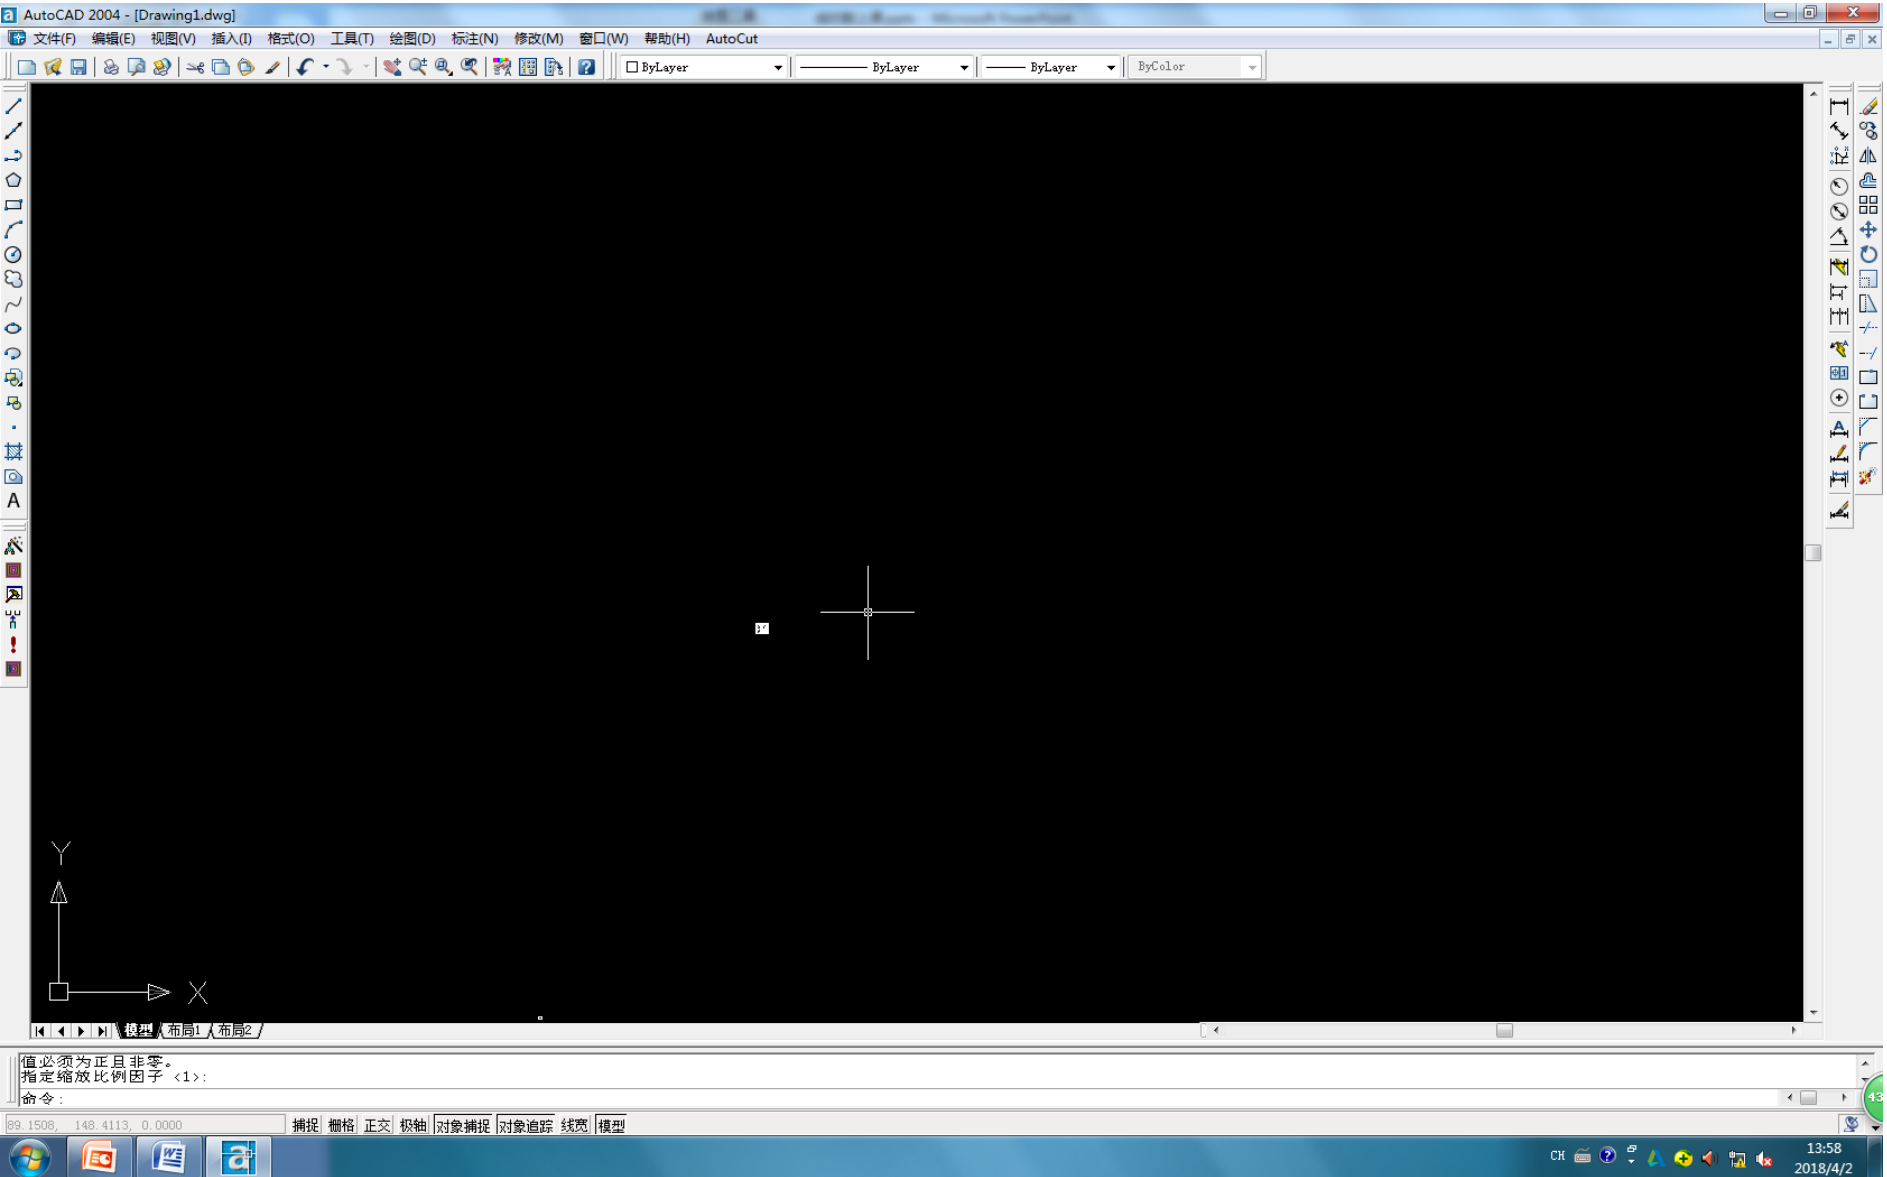


3.6. 单击菜单栏“视图”选择“缩放”–“范围”，滚动鼠标‘滚轮’缩放图片整体尺寸。

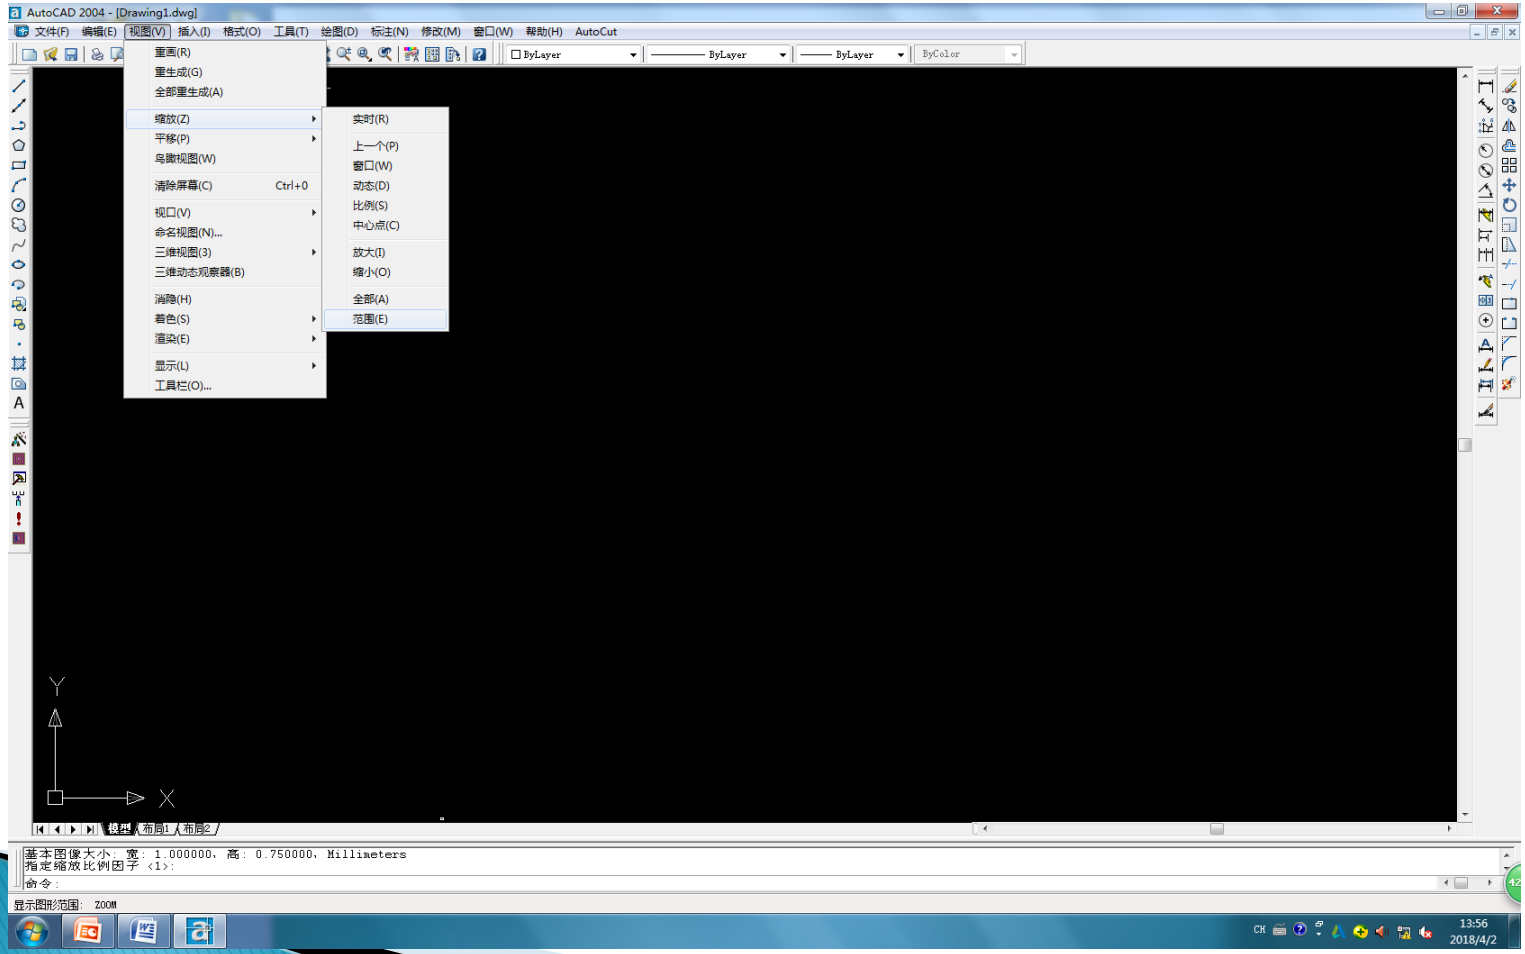


四、4.1.标注：单击菜单栏“标注”－“线性”

标注步骤：鼠标依次单击图案上顶端和下底端，左右拖动；同理左右单击，上下拖动。

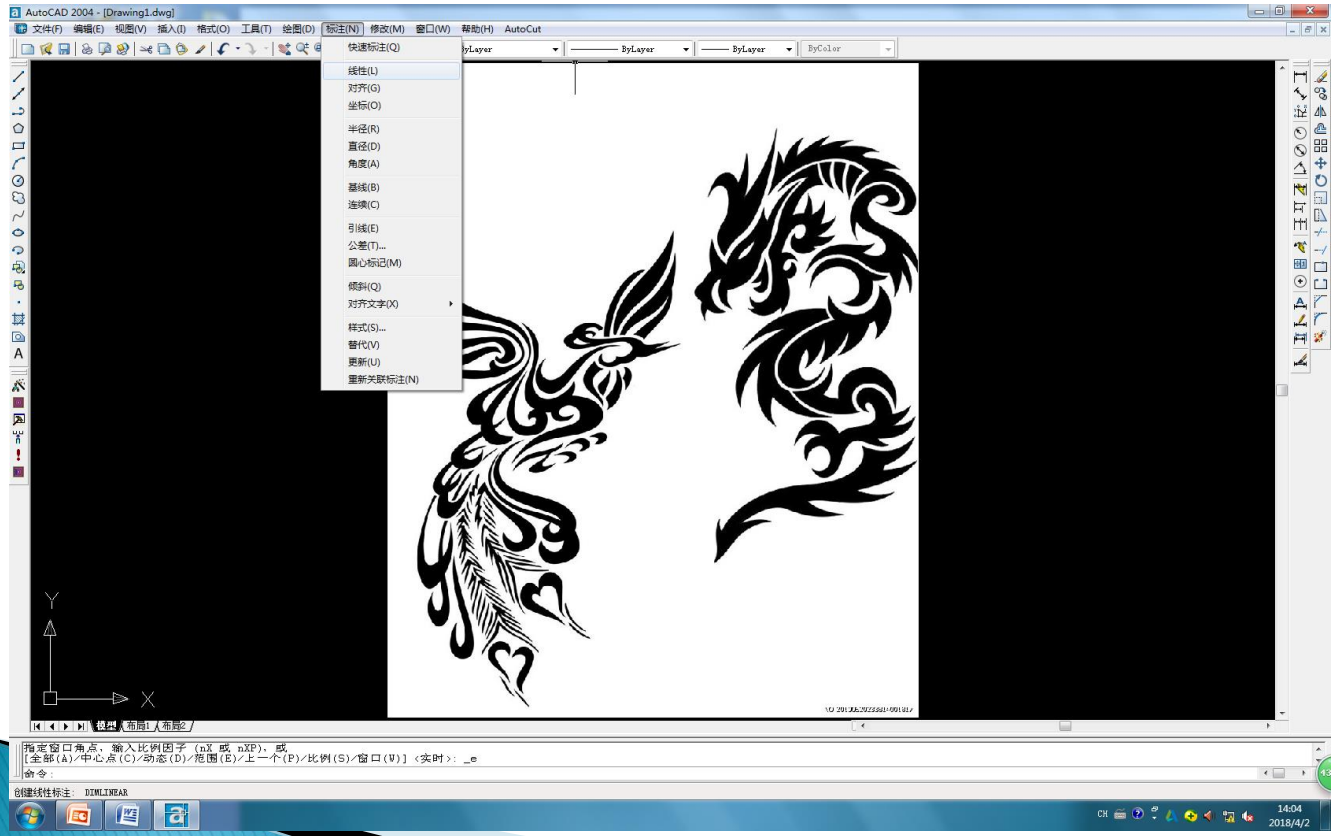


4.2.读取图案尺寸---红色框内。

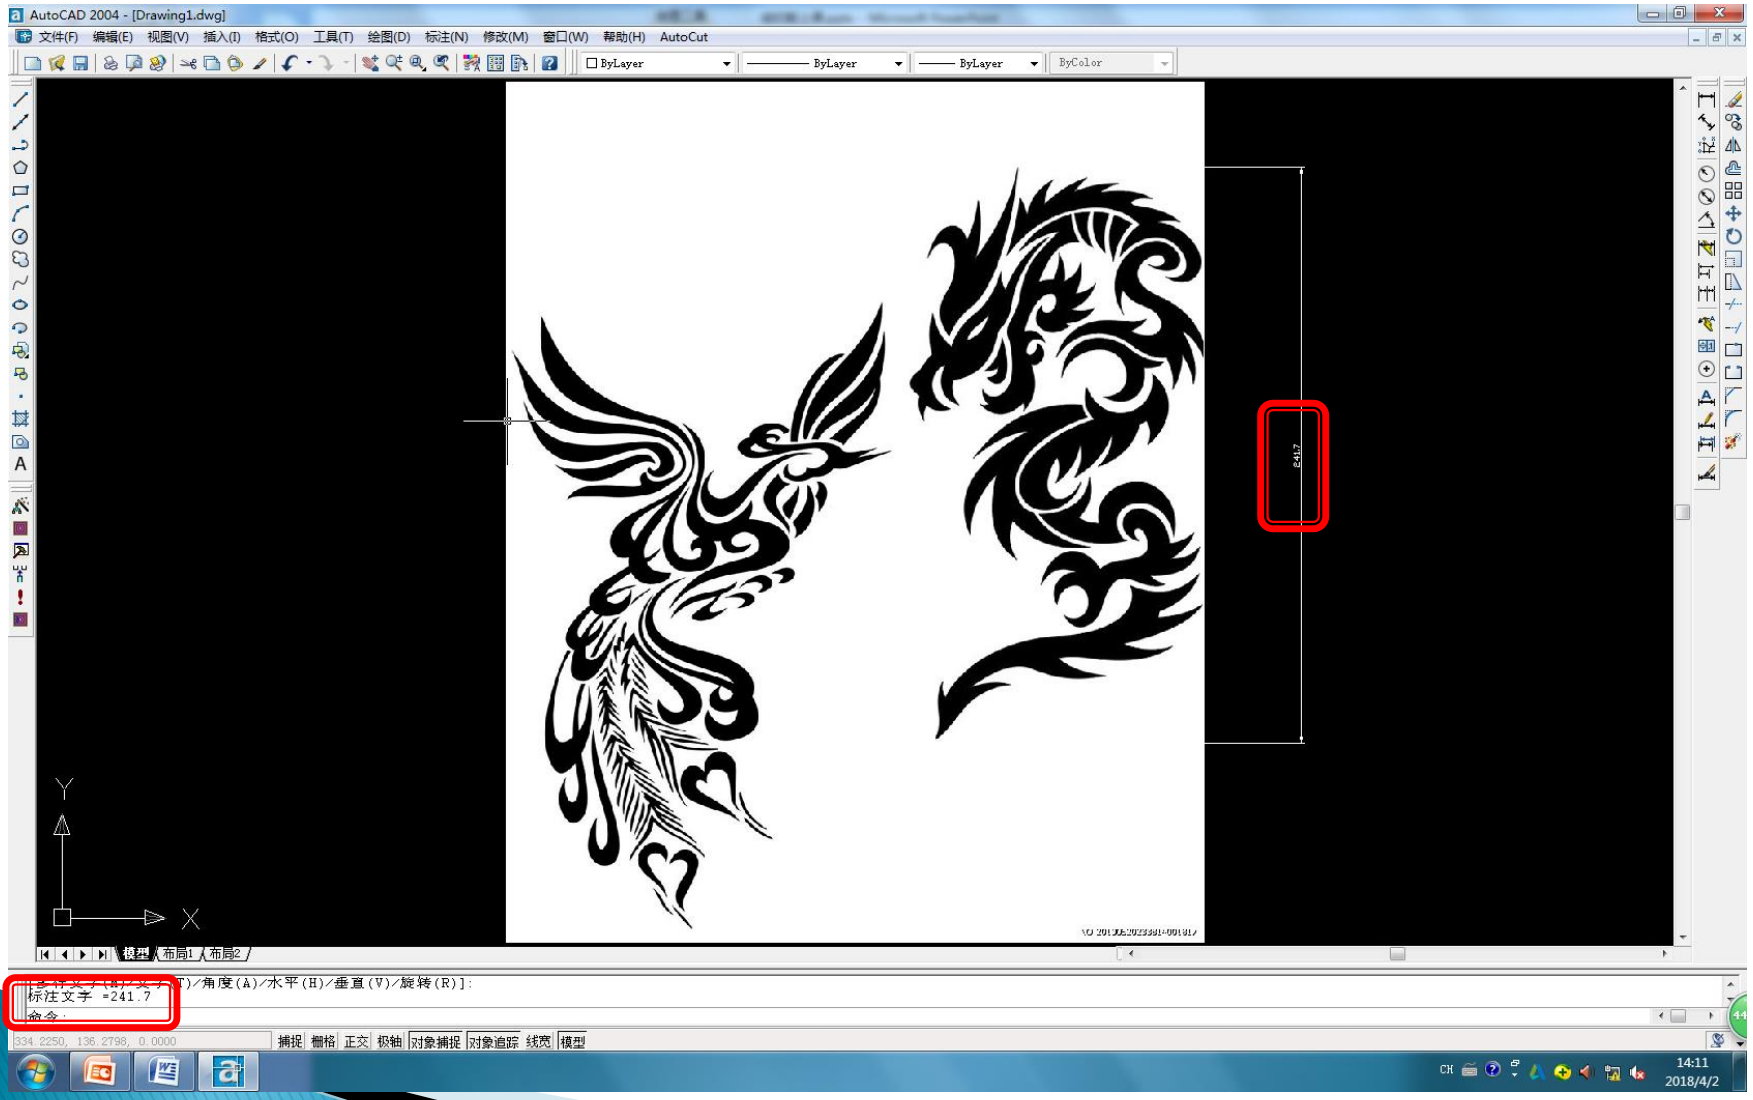

五、缩放

- 5.1.将图形尺寸通过“缩放”到40*40mm范围内。
- 缩放步骤：框选-右键-缩放

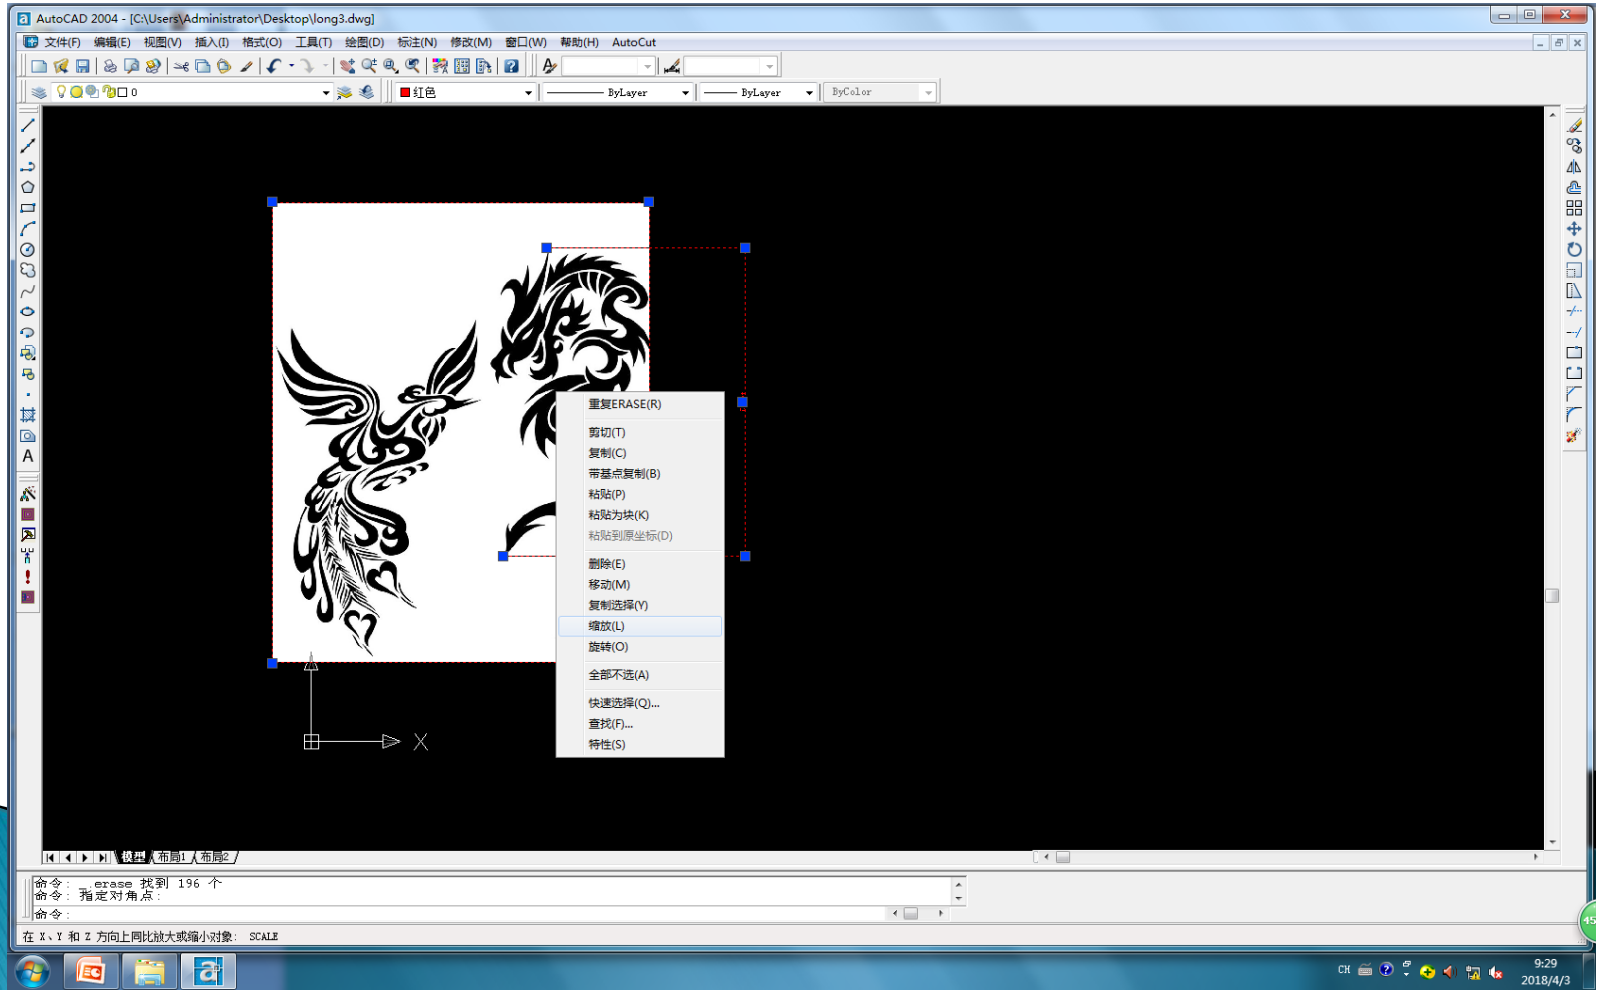


5.2.将图形尺寸“缩放2”到40*40mm内。

- 指定基点（左键单击即可）-输入合适的比例因子（原图比例为1）-回车，然后保存文件。




六、6.1.调出工具条“对象特性”。

- 右键单击任意侧边栏，“对象特性”，有勾即可，没有单击。

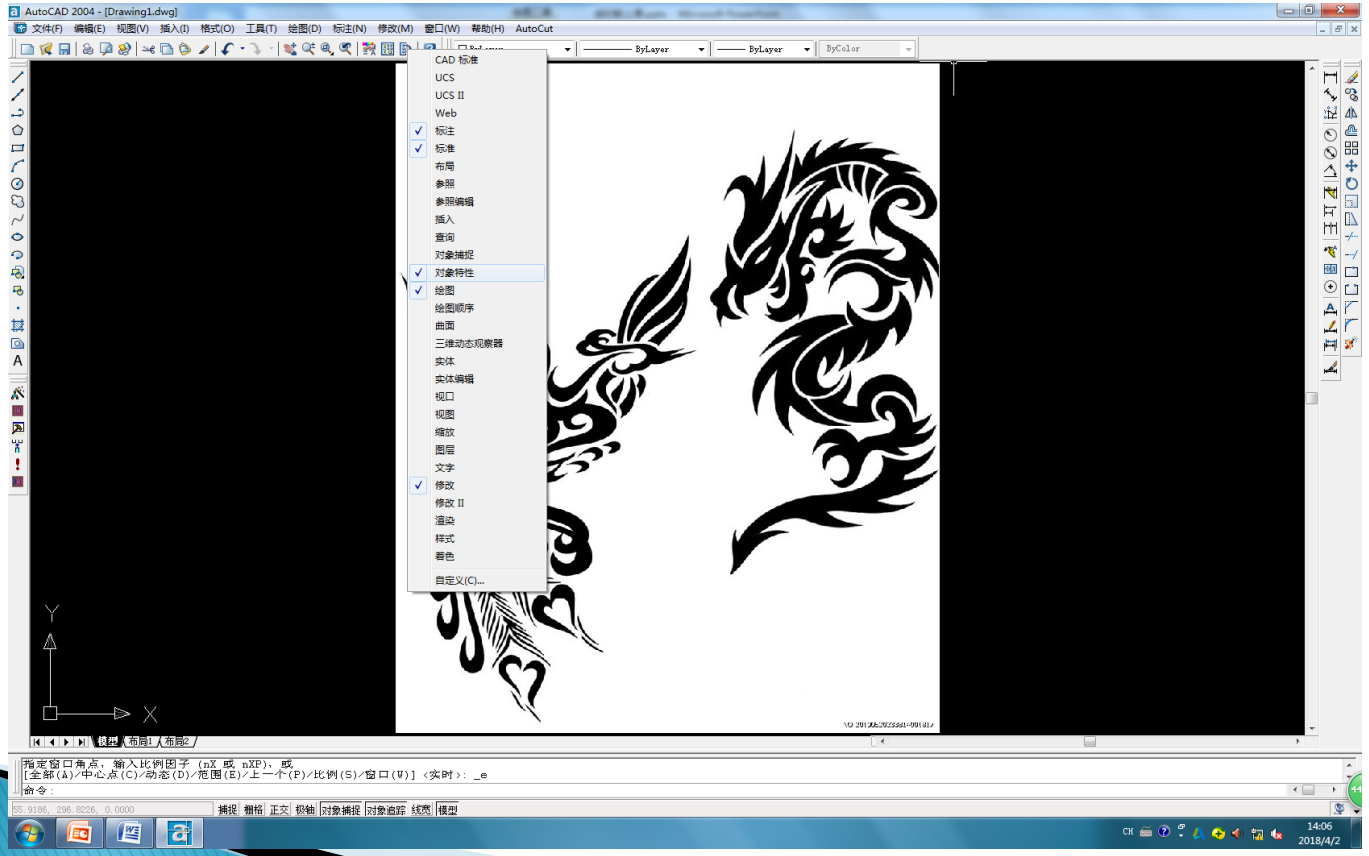

6.2.根据底图颜色，控制“颜色控制”命令，换一个合适的颜色。

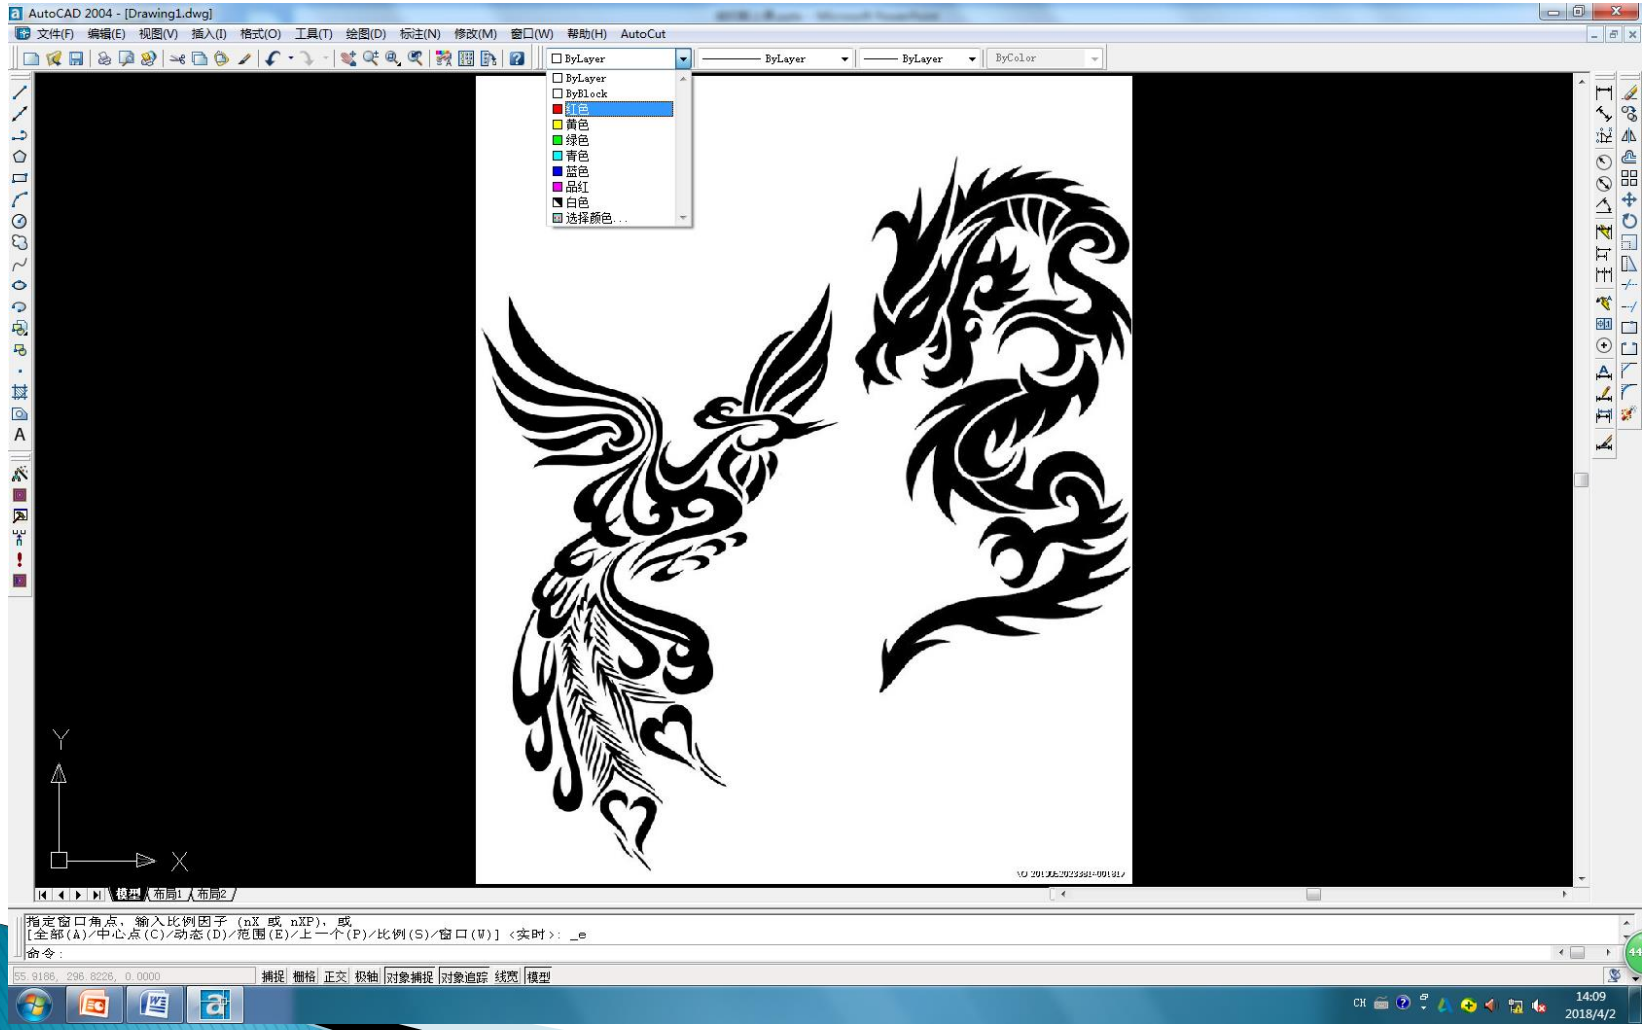


七、绘图7.1.画图具体步骤-“绘图”

菜单栏“绘图”-“直线”或者“圆弧-三点”等。


连线要求“端点”或者“切点”相连。

注：“样条曲线”绝对禁止使用。

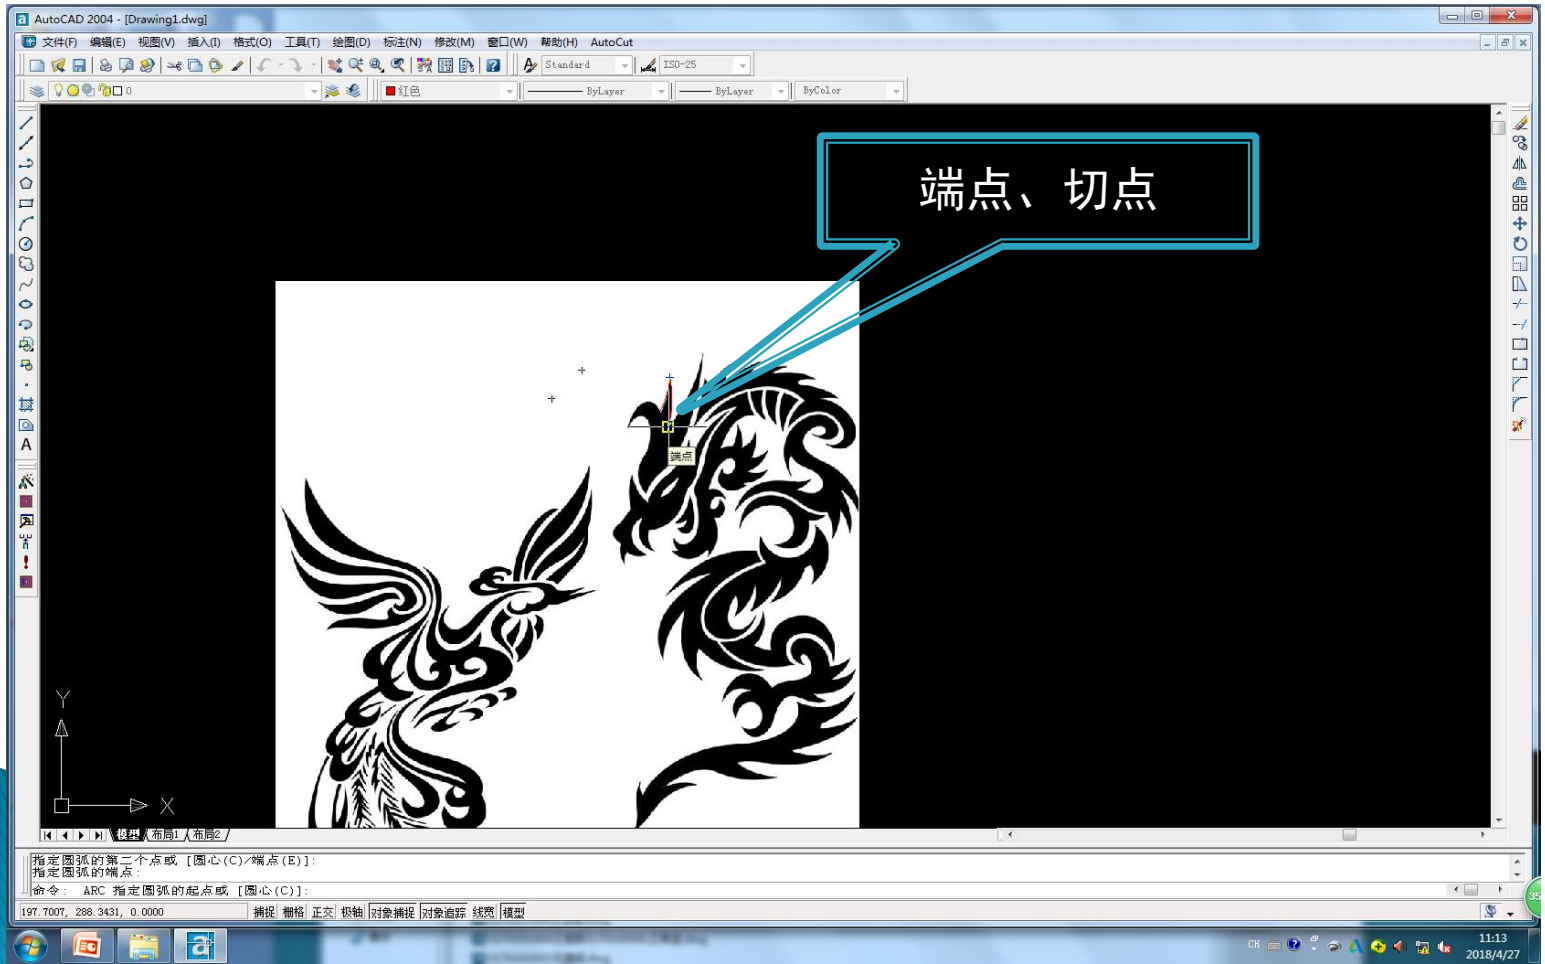


7.2.找不到“端点”和“无效切入点”

- 右键单击“对象捕捉”，“设置”，“启用对象捕捉”“全部选择”“确定”。

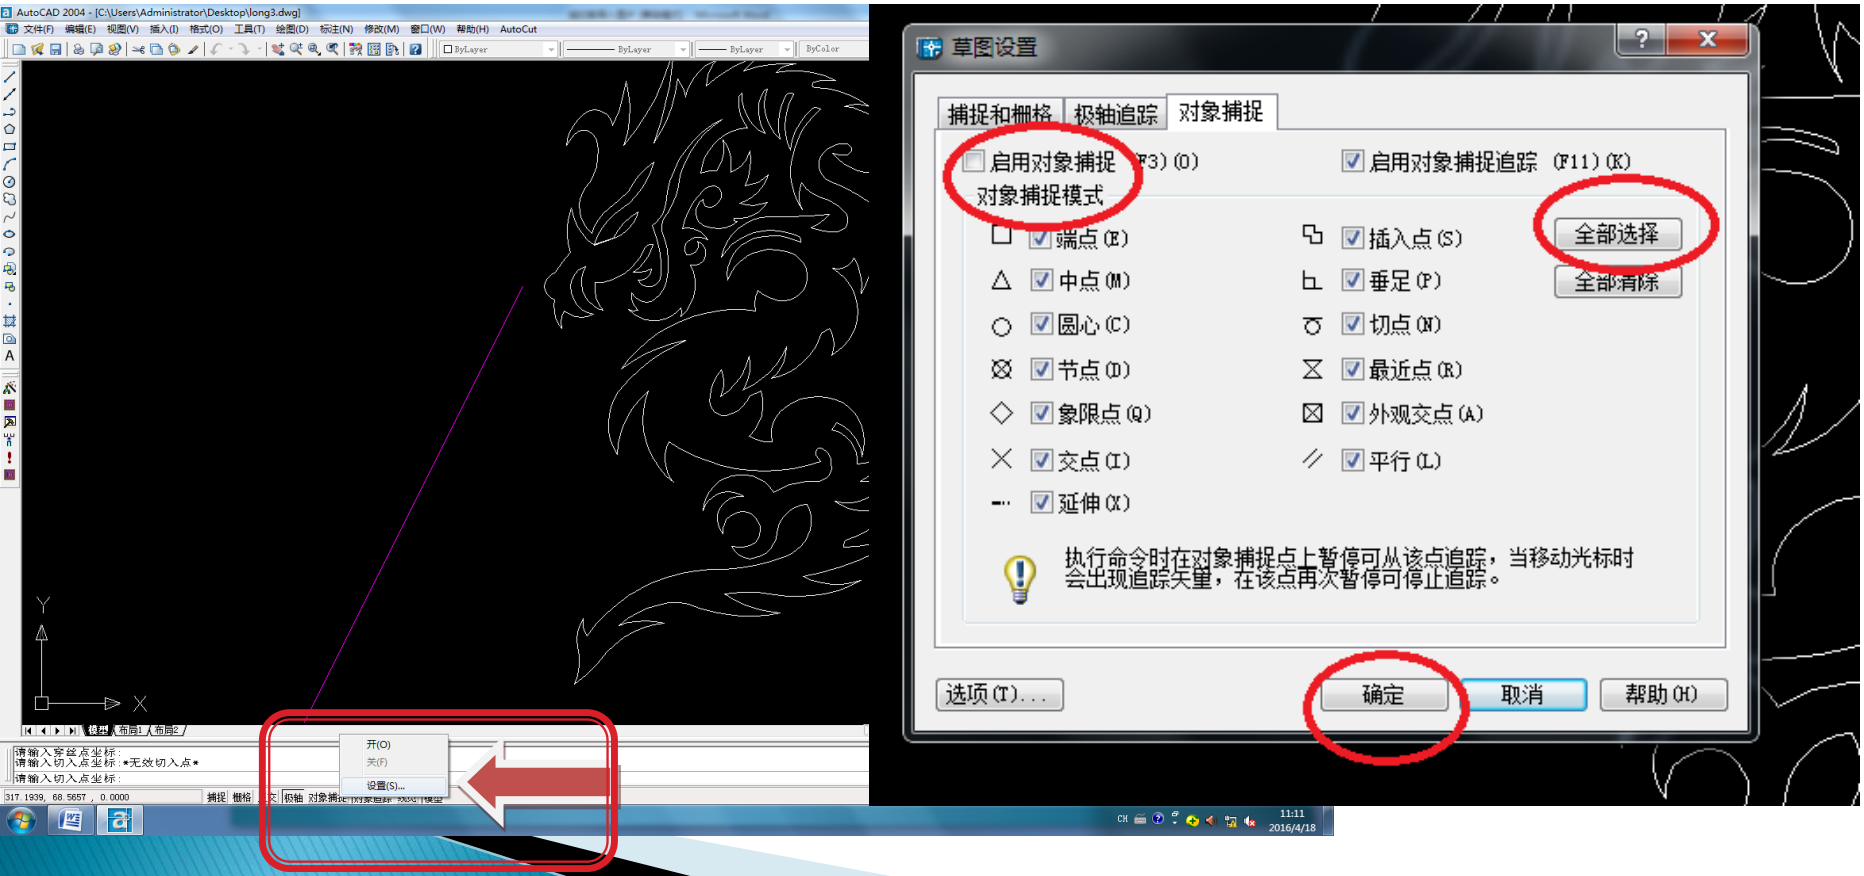


7.3.画图具体步骤-“修剪”1

- “修剪”步骤：菜单栏“修改”-“修剪”，

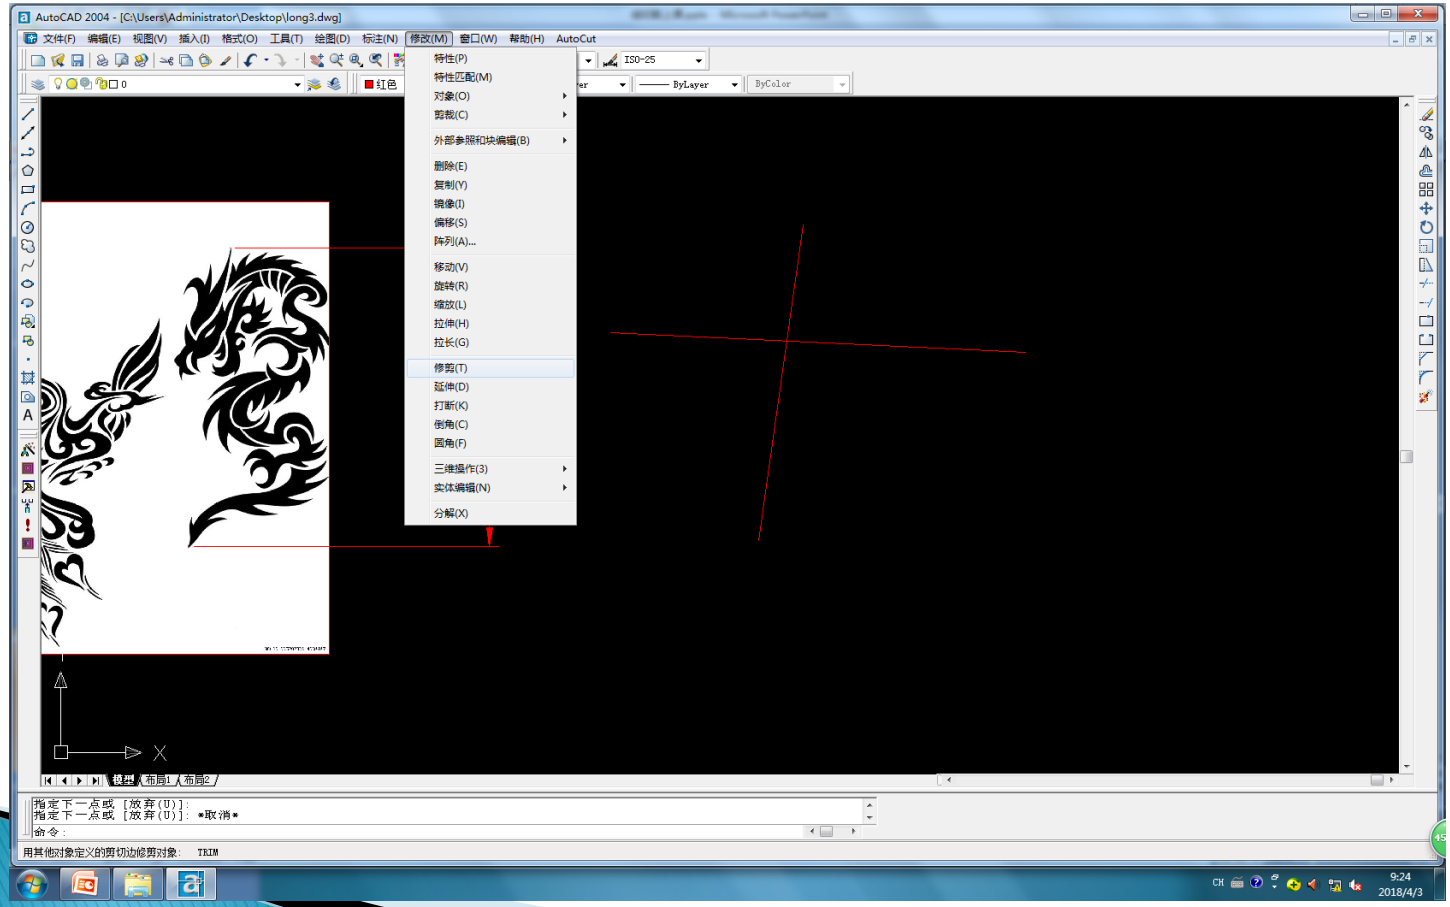


7.3.画图具体步骤-“修剪”2

- 看左下角提示，按下键盘‘回车’键跳过‘选择对象’步骤，左键单击需要修剪部分即可。

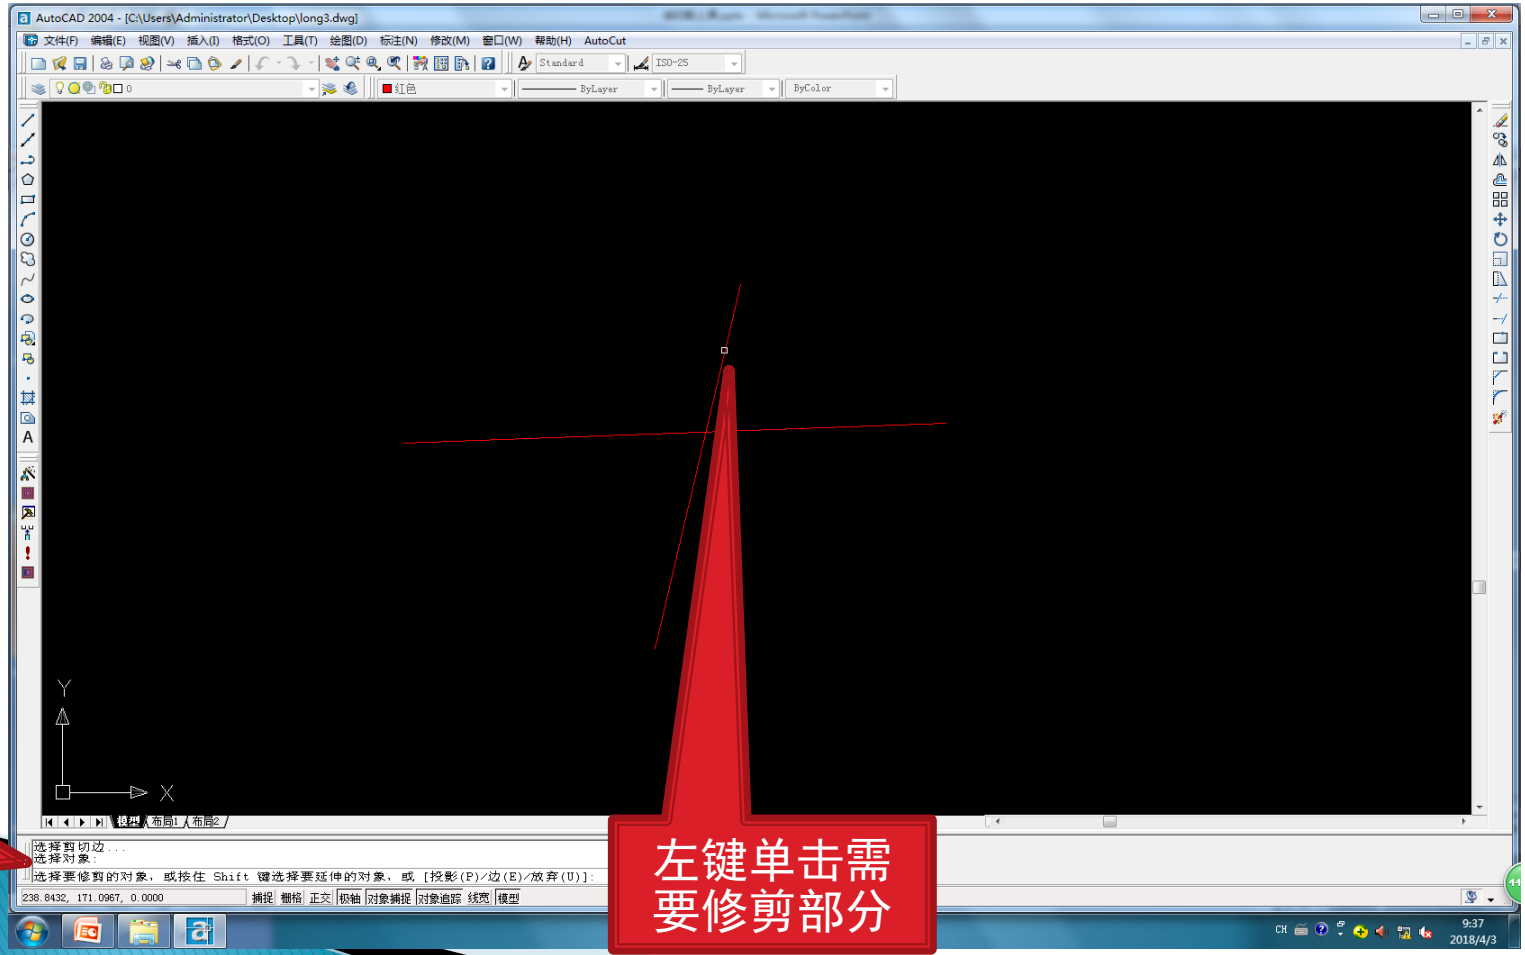


7.4.删除底图步骤

删除底图步骤：单击底图边框，按下键盘“Delite”即可。

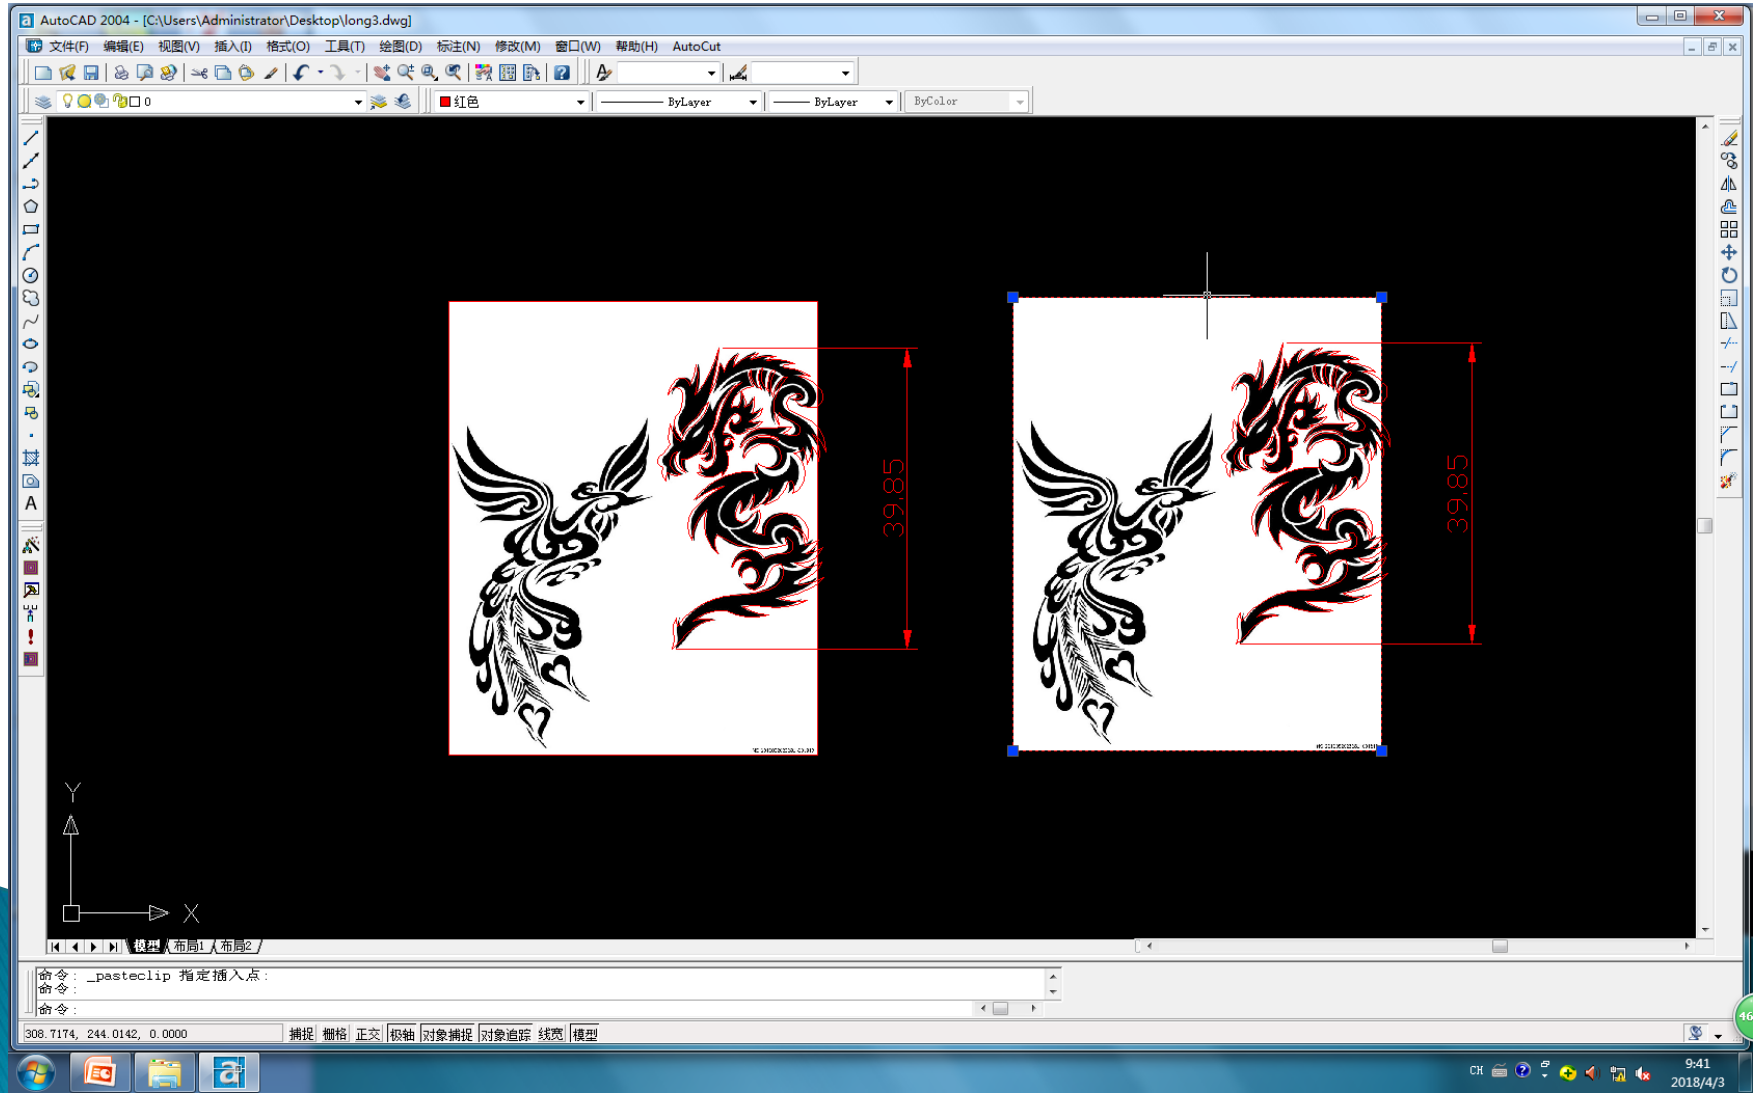


7.5.检查图形，使符合要求

- 保留部分连接处1mm以上；去除部分连接尺寸0.1mm以上（非绝对尺寸，可有20%误差）。

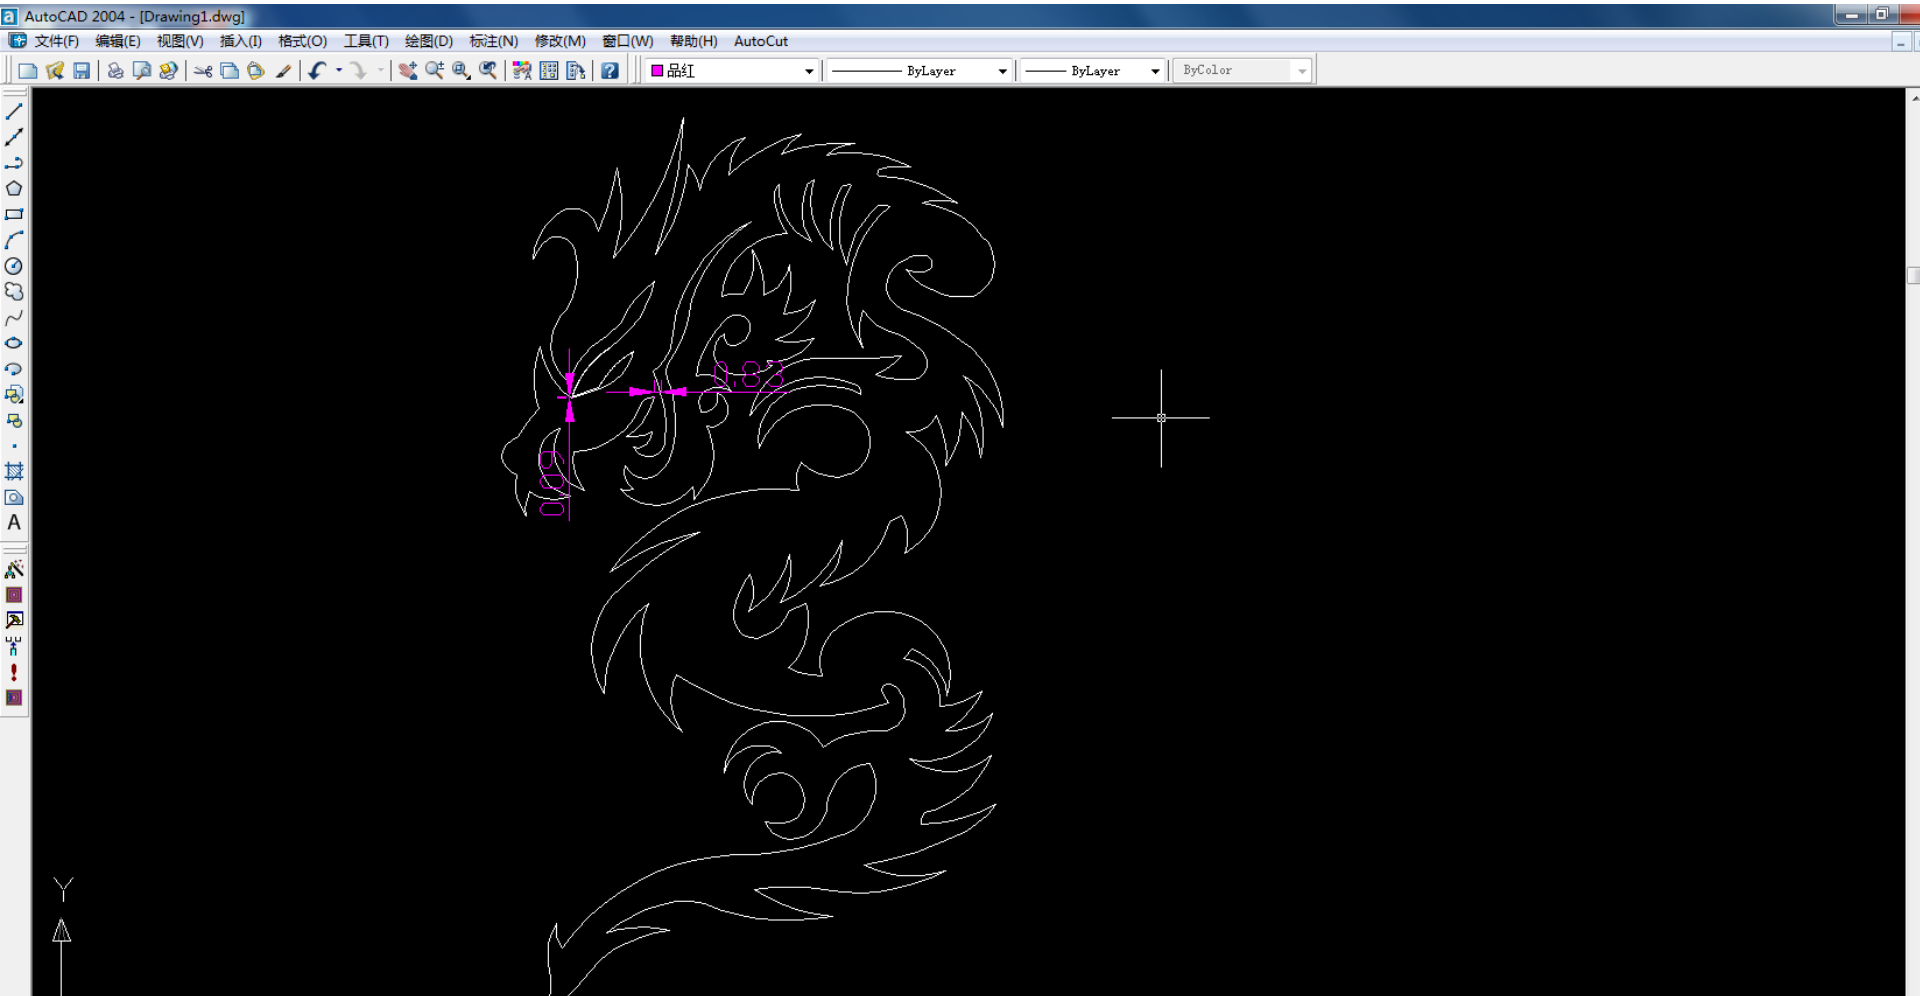


八、8.1.生成加工轨迹1

菜单栏“AutoCut”，“生成3位编码加工轨迹”

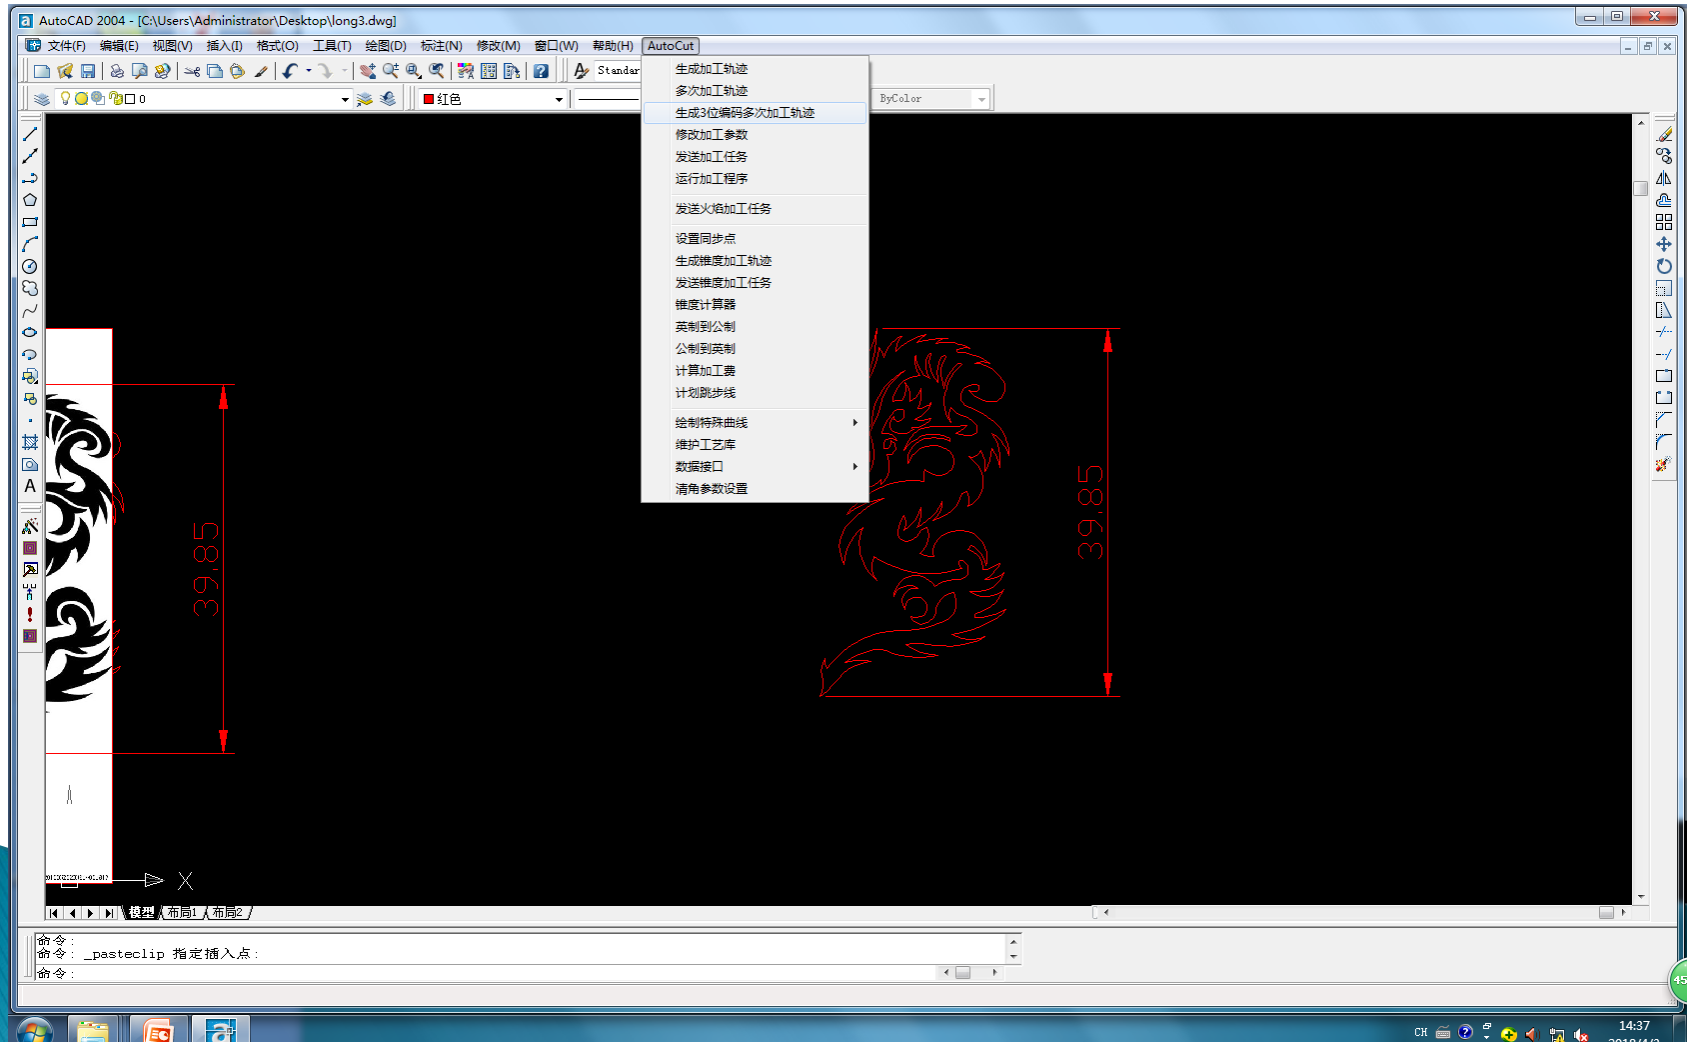


8.2.生成加工轨迹2

- 不用管参数，直接单击“确定”。

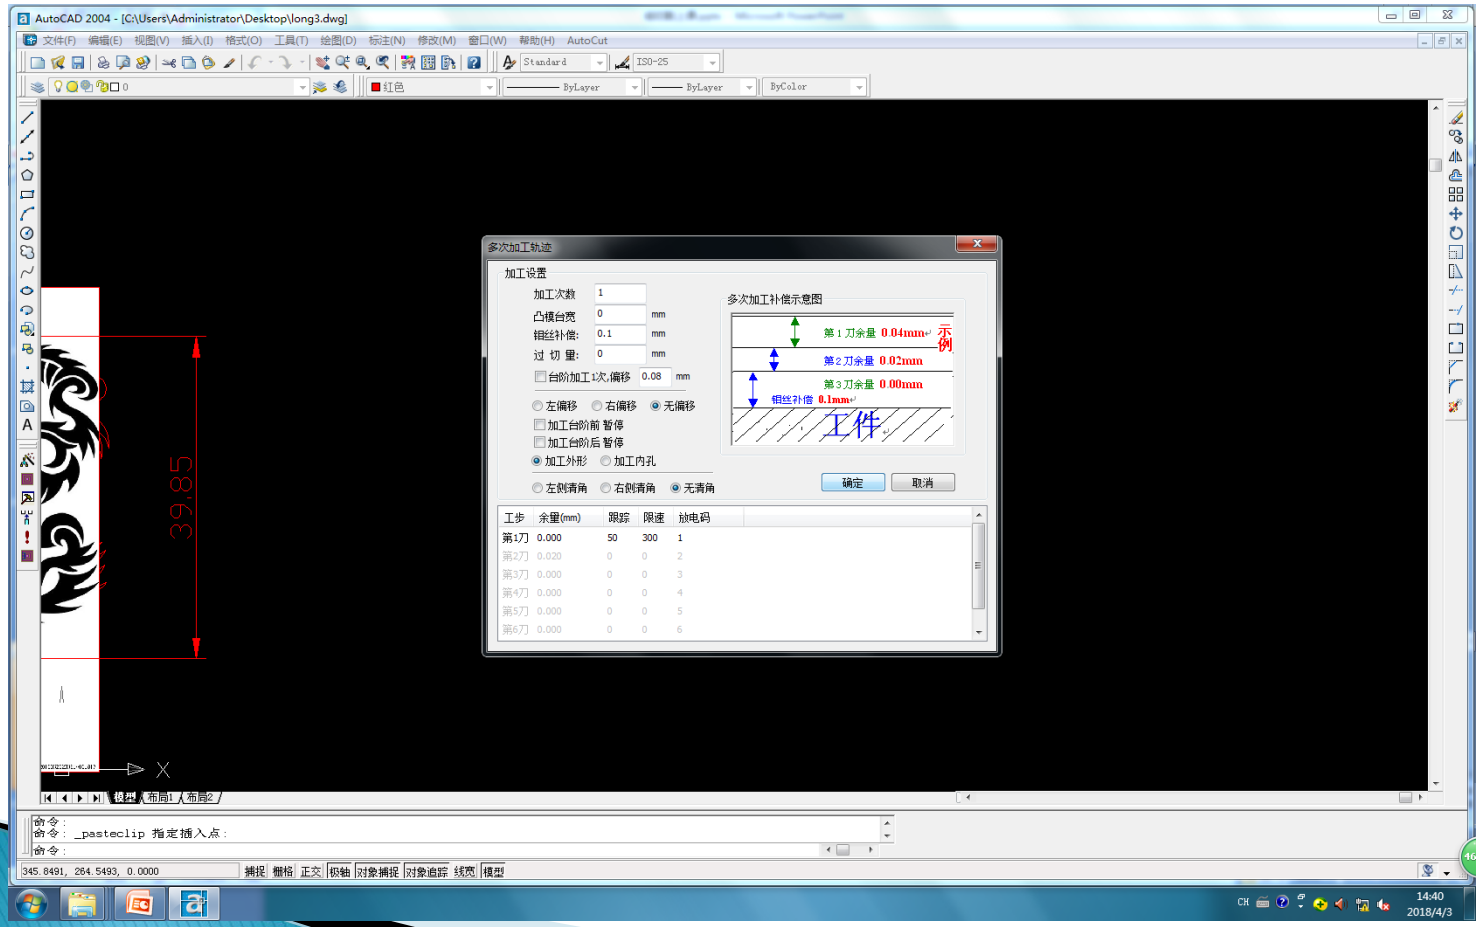


8.3.生成加工轨迹3---穿丝点

- 穿丝点在切入点之外1-5mm处，切入点是图形上要加工的第一点。（切入点为图形最上点，最左点，最右点或者最下点，推荐最左点。）

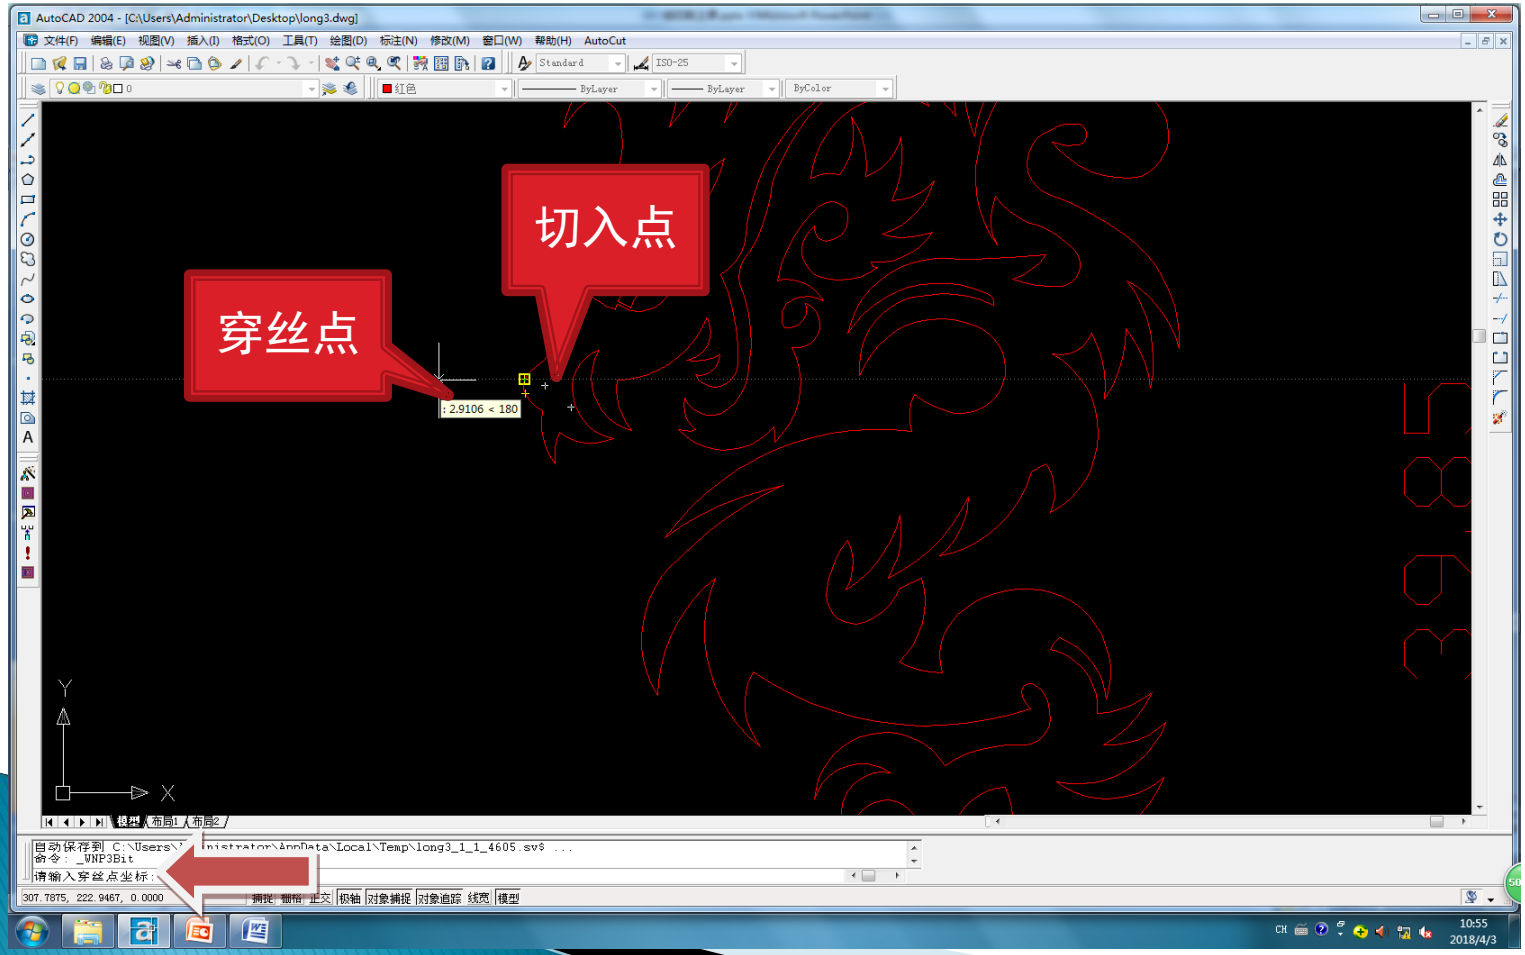


8.4.生成加工轨迹4---切入点

- 左键单击图形最左侧点作为“切入点”。

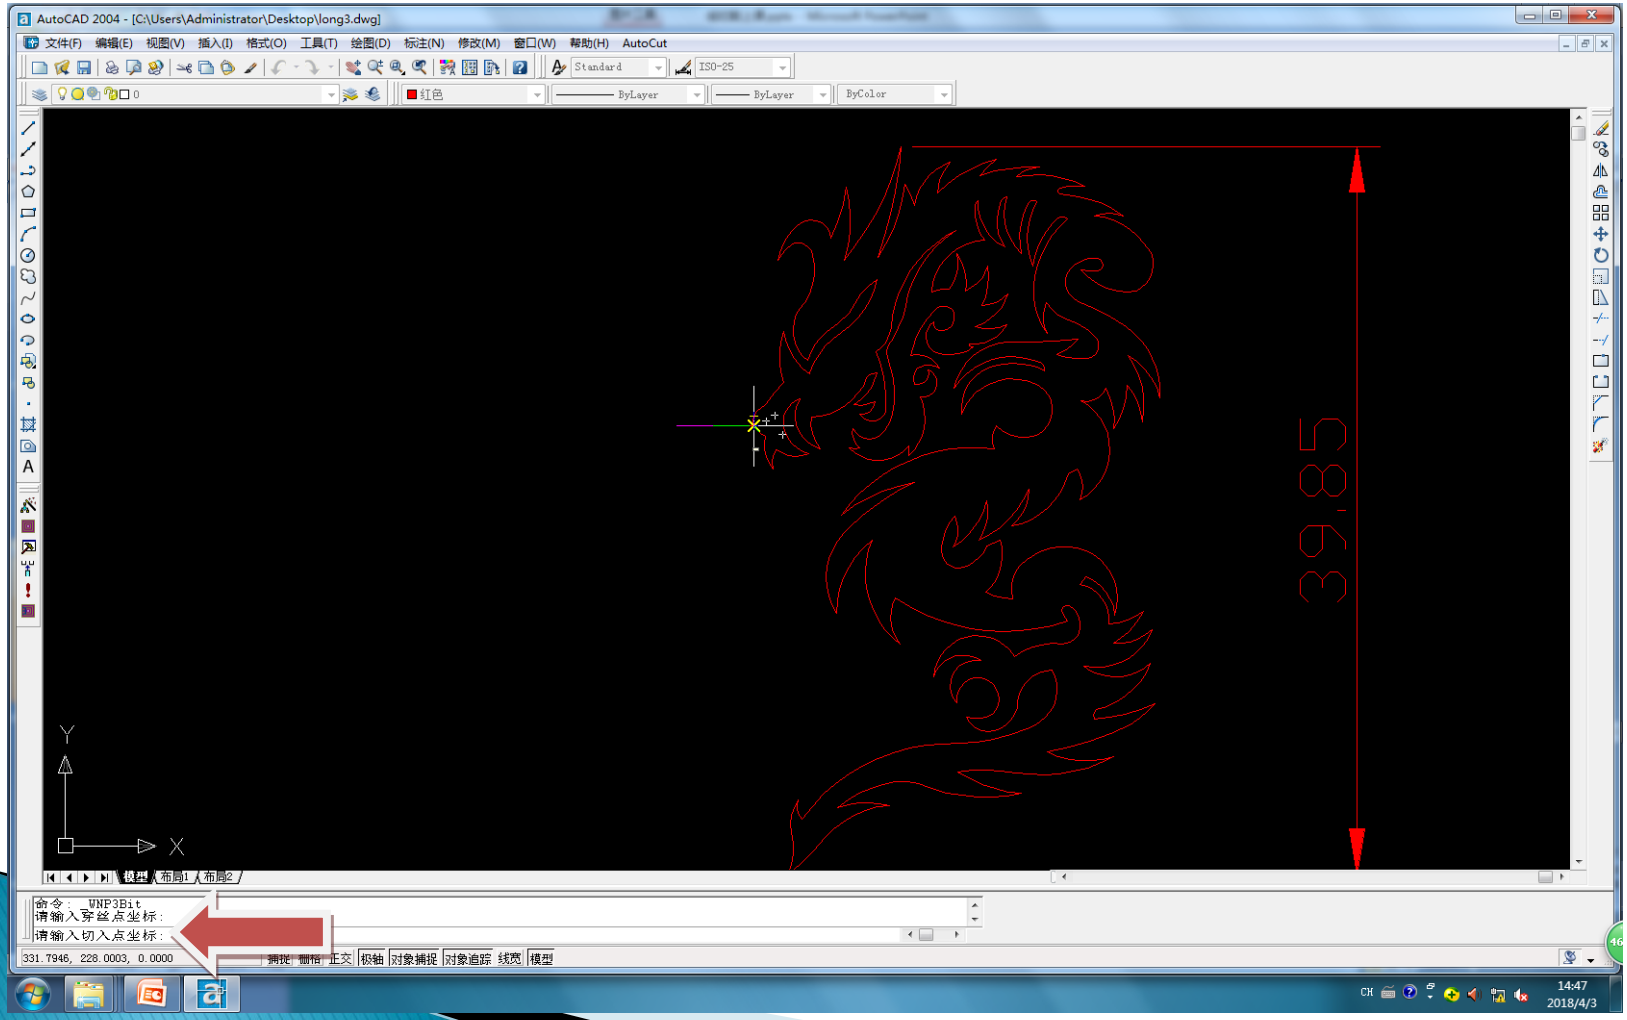


8.5.生成加工轨迹5---选择加工方向

- 左键单击‘绿色箭头’即为‘选择加工方向’。
- 选择原则：先内部后外形。

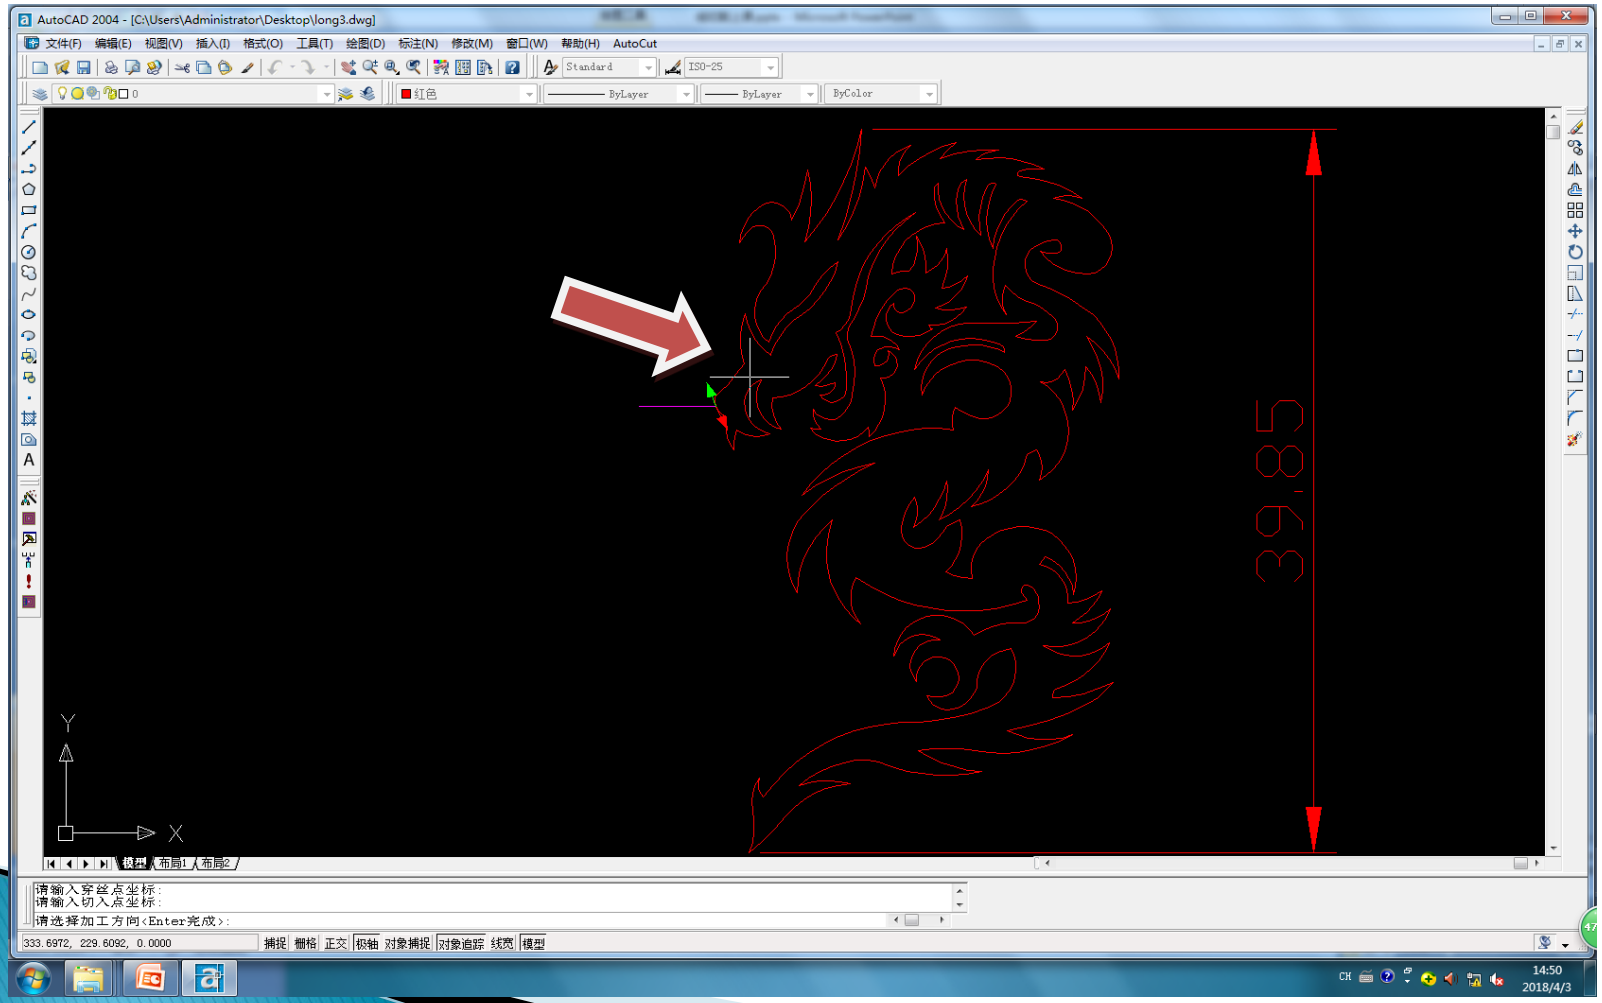


8.6.生成加工轨迹6---整体紫色即可。

- 整体变成紫色即可，有时鼠标滚轮滚动后出现其它颜色也可以。

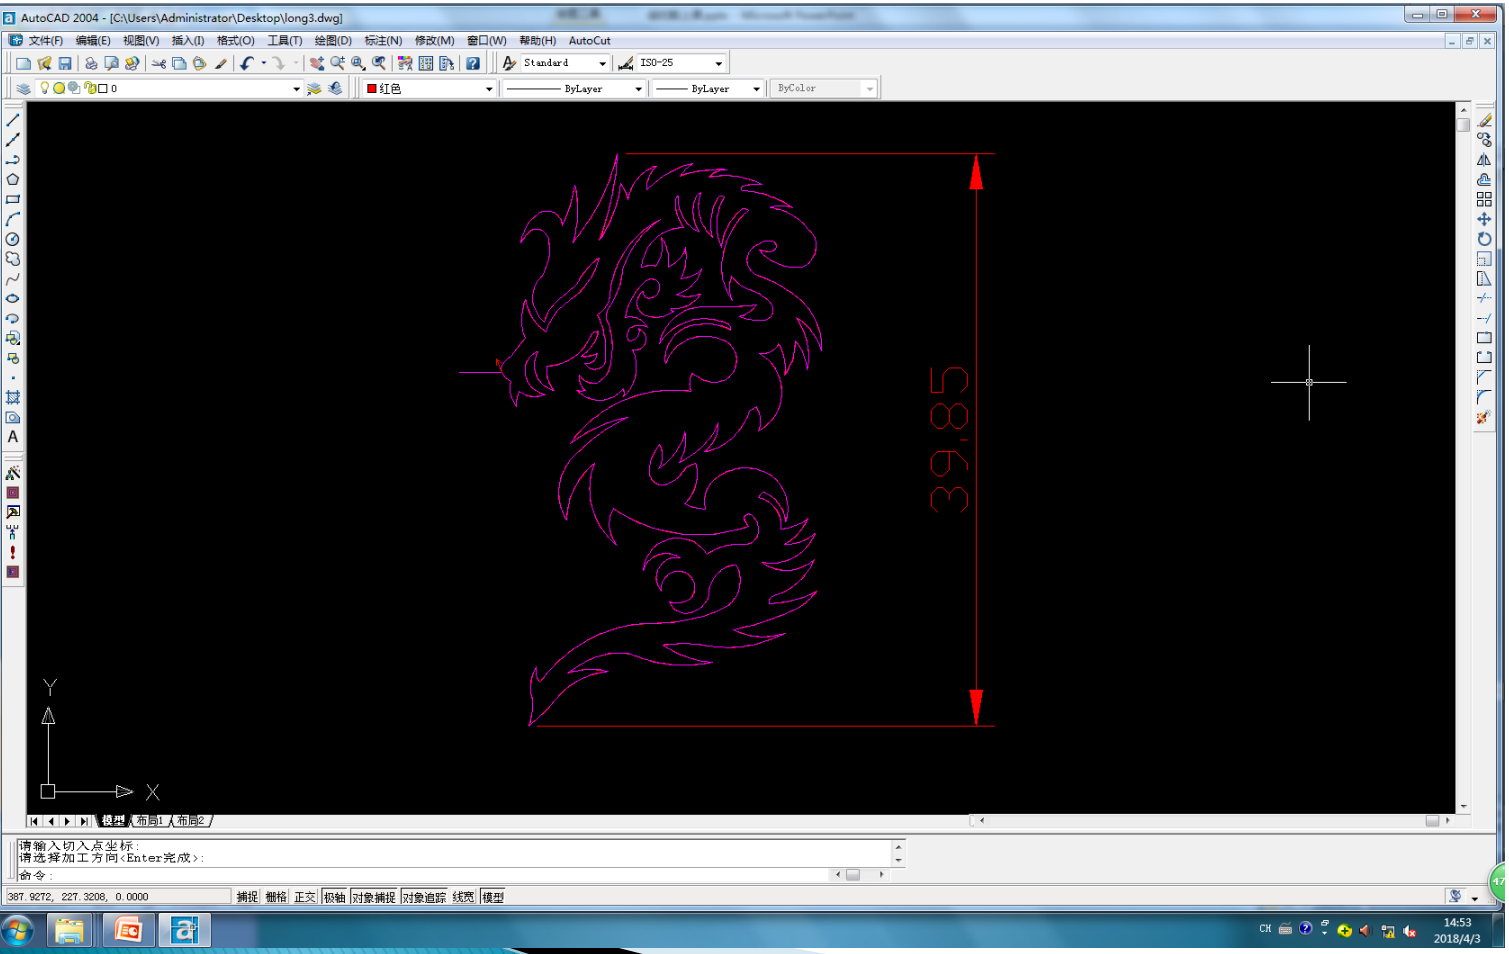

8.7.生成加工轨迹7---删除加工轨迹。

- 删除加工轨迹方法：左键单击加工轨迹，然后Delete键。

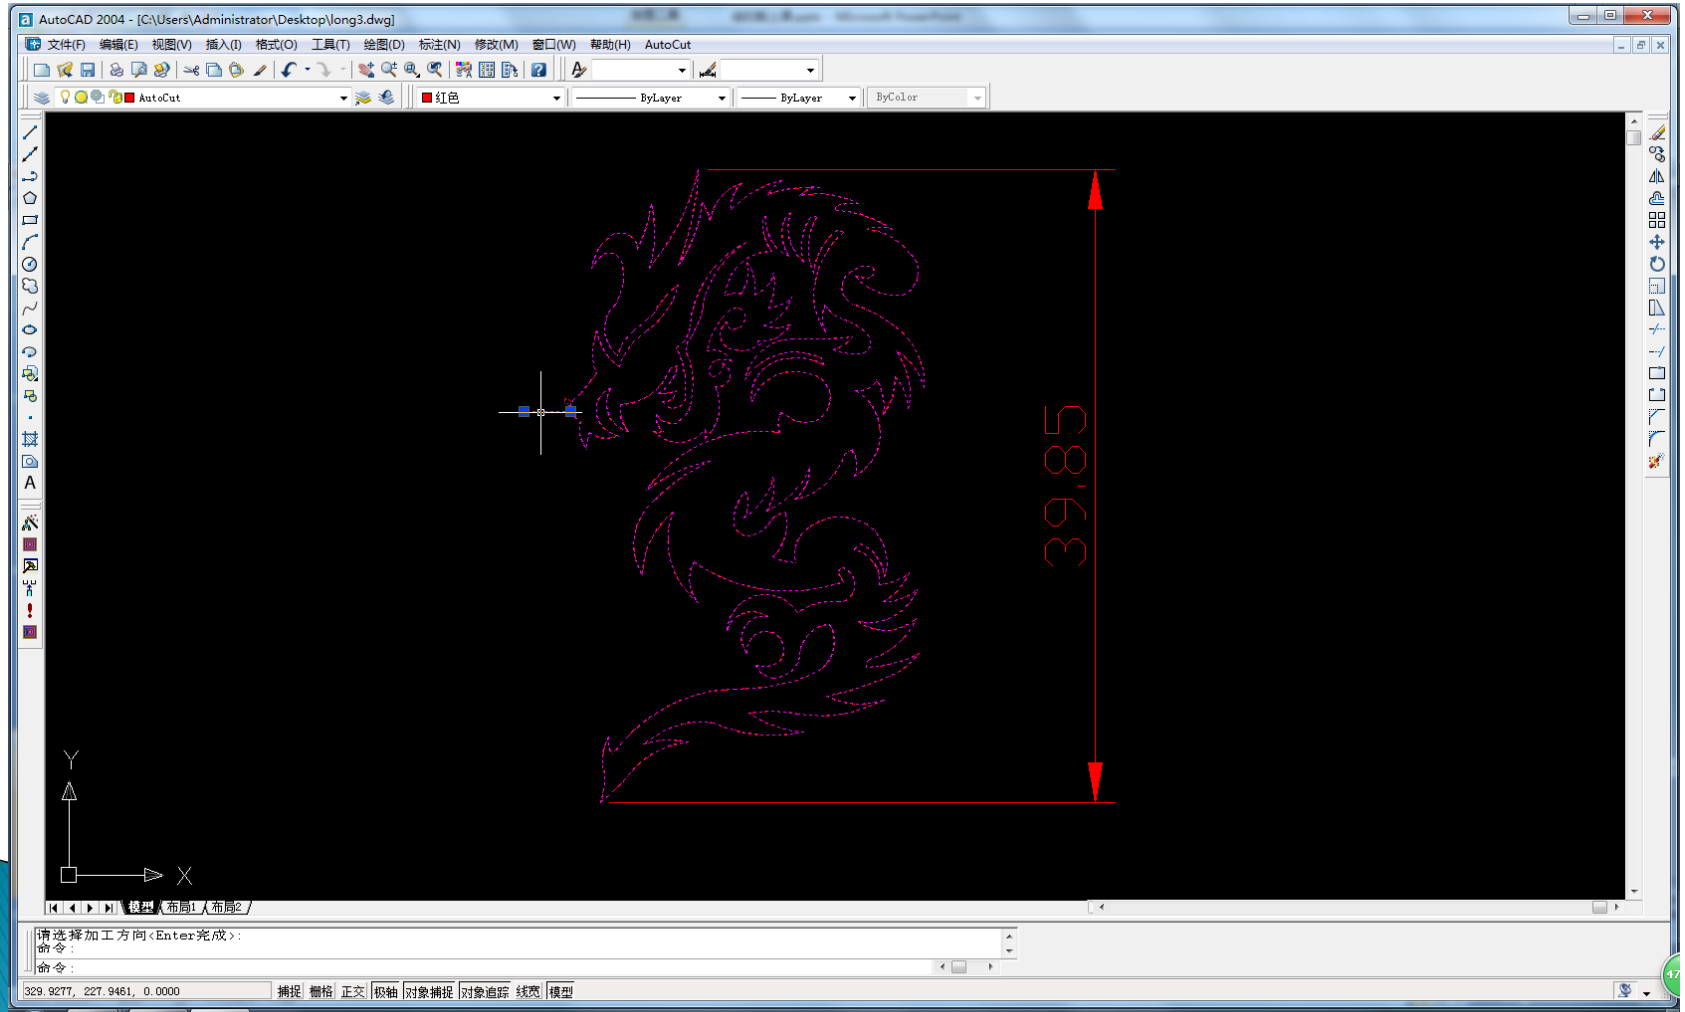


8.8.交课堂作业

一、双击打开网络（需要等待一下）；
二、找到并打开XQG-0的计算机；
三、打开线切割作业的文件夹；
四、把预习作业交到当天上午或者下午的文件夹；
五、预习作业要求：先写学号后写名字，格式2004版 dwg或者dxf;
六、课堂作业也是交到同一个文件夹。
要求：俩个人的学号或者名字都要有。


九、9.1.生成加工轨迹-错误1-1

- 无效切入点

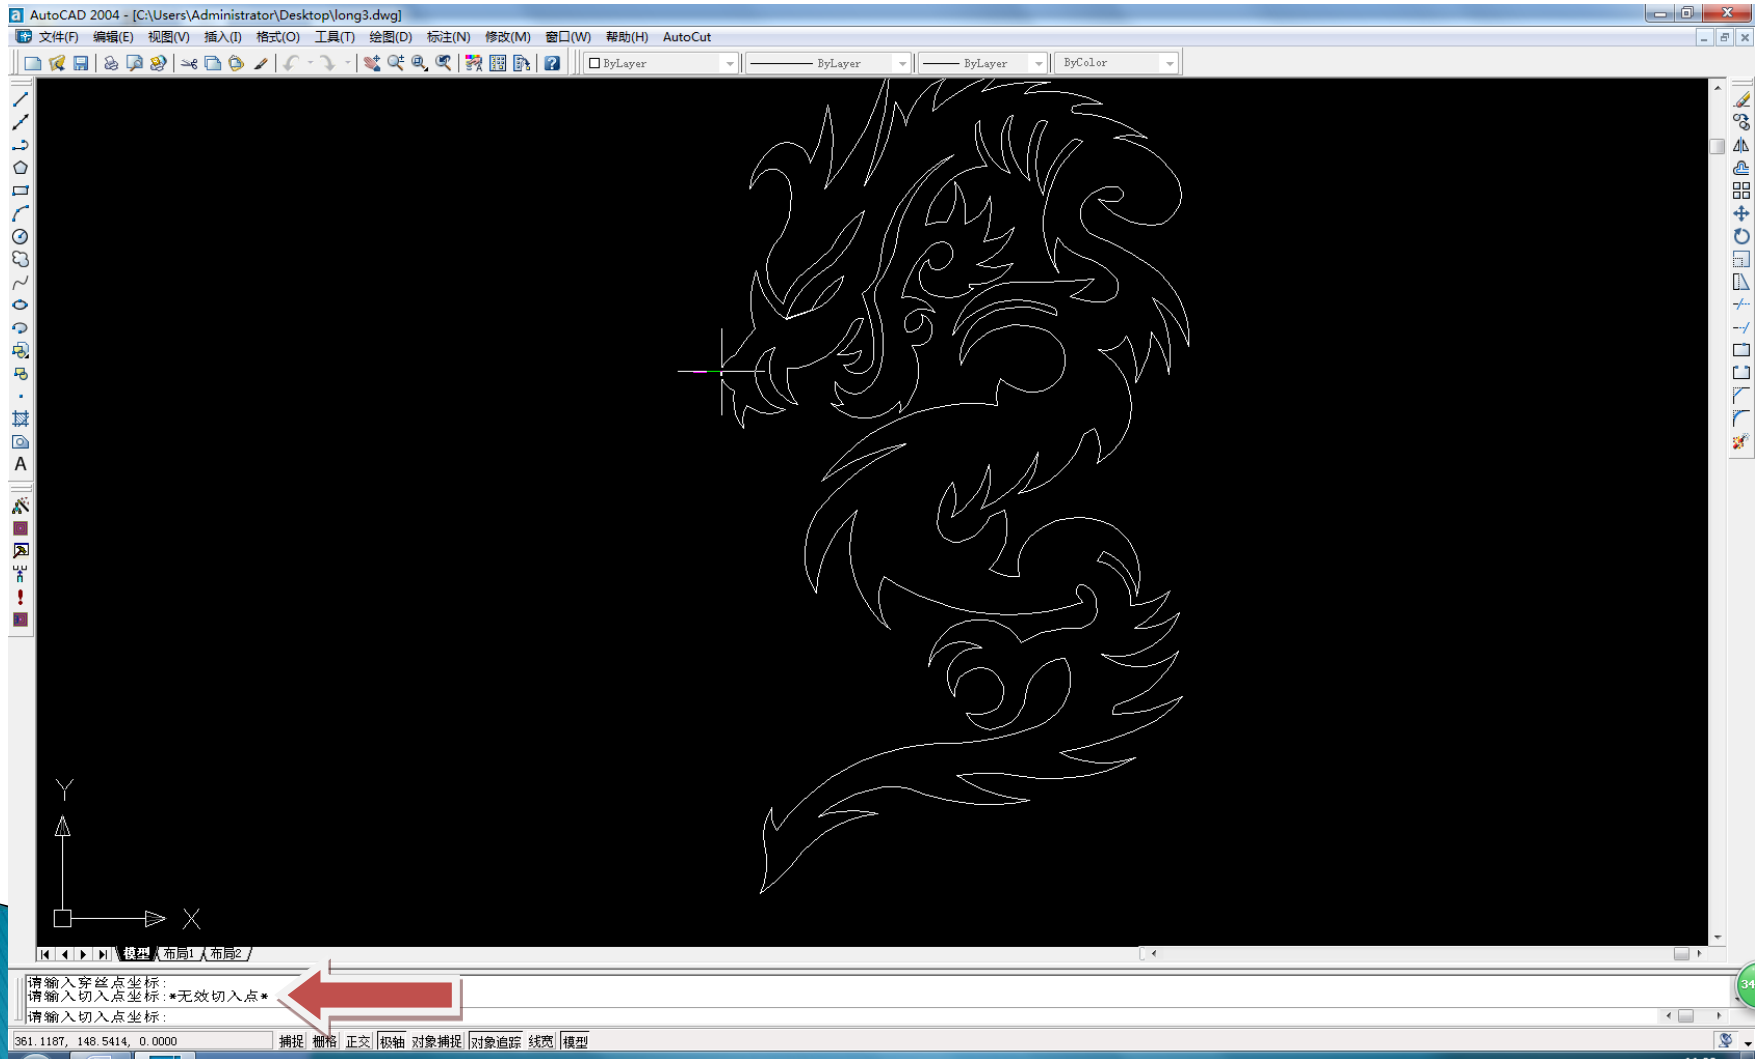

9.2.生成加工轨迹-错误1-2


- 无效切入点的处理办法：右键单击“对象捕捉”，“设置”，“启用对象捕捉”“全部选择”“确定”。

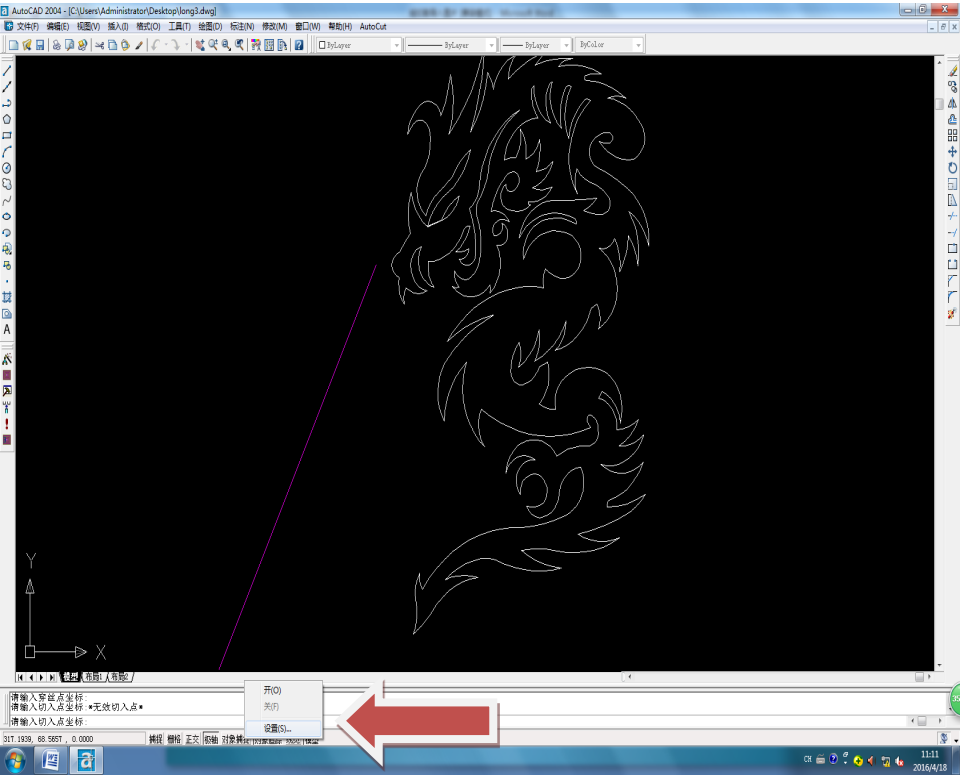



9.3.生成加工轨迹-错误2

- 错误2，端点交叉或者断开。处理方法，esc取消，然后找到箭头处，放大并修改错误。

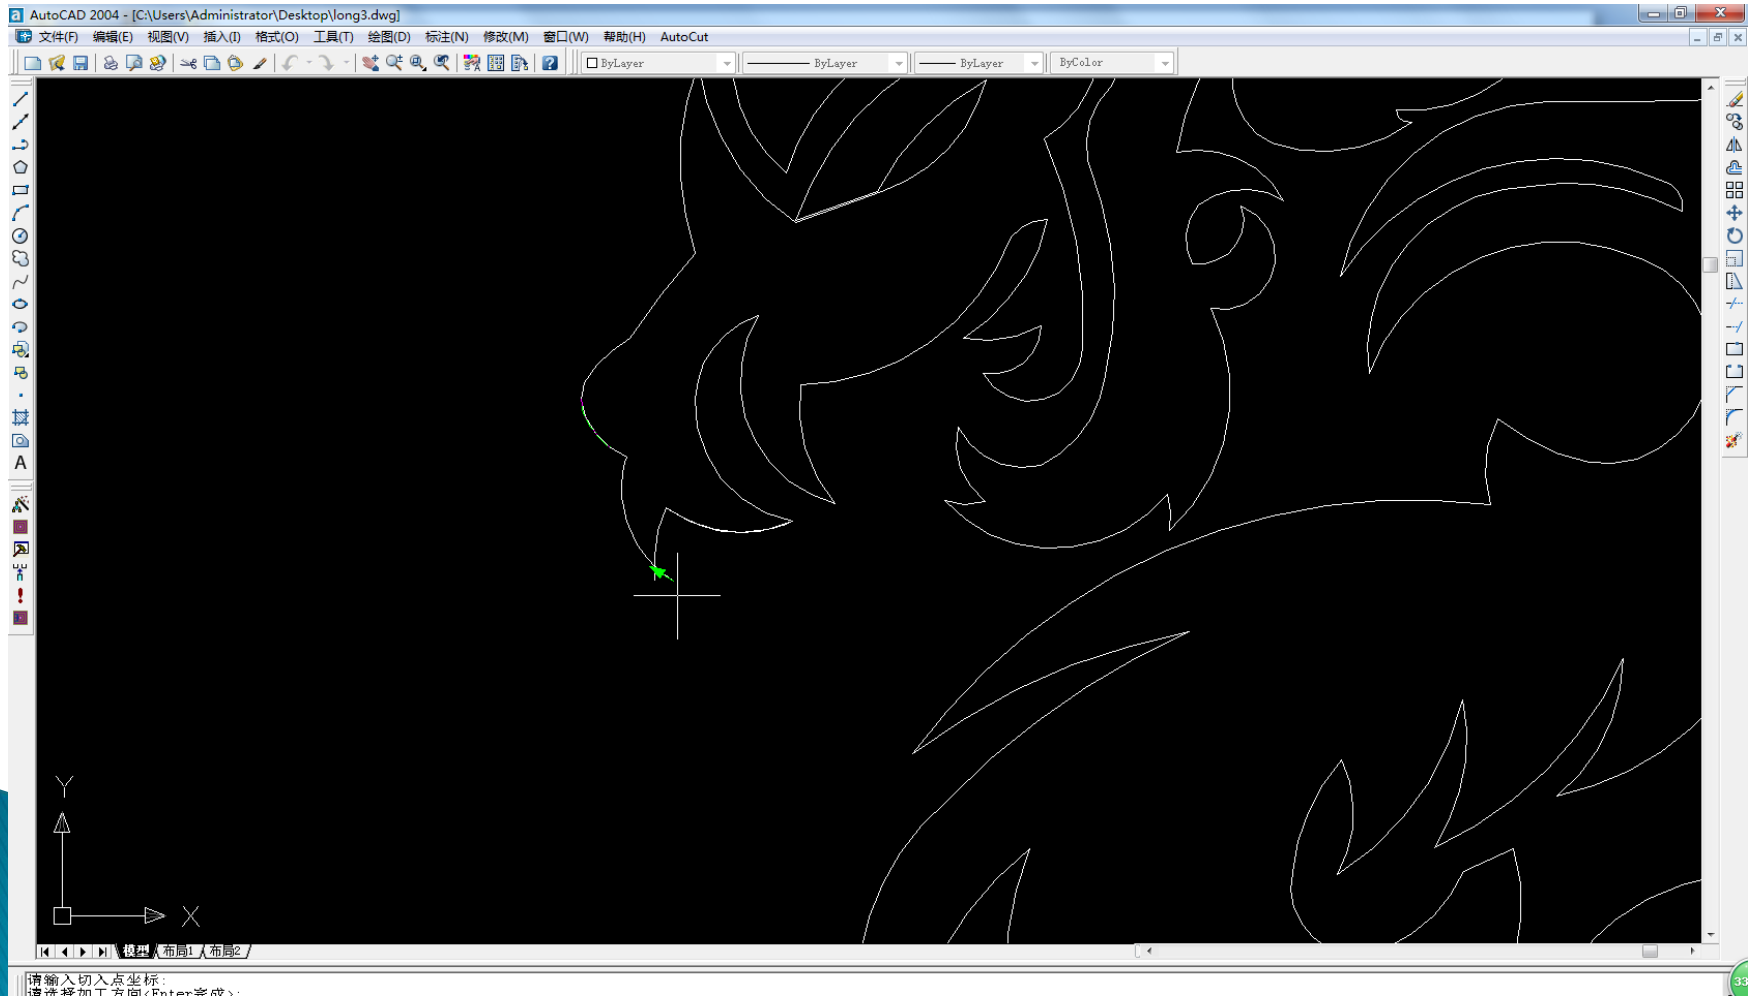

9.4.生成加工轨迹-错误3

- 错误3，看不到交叉或者断开，但是有箭头，证明箭头所指处是重复的线段。处理方法，esc取消，然后找到箭头处，删除重复的线段。

