B站【大鱼DIY】白虎3号 装机指引

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1kF8K6aEcB/

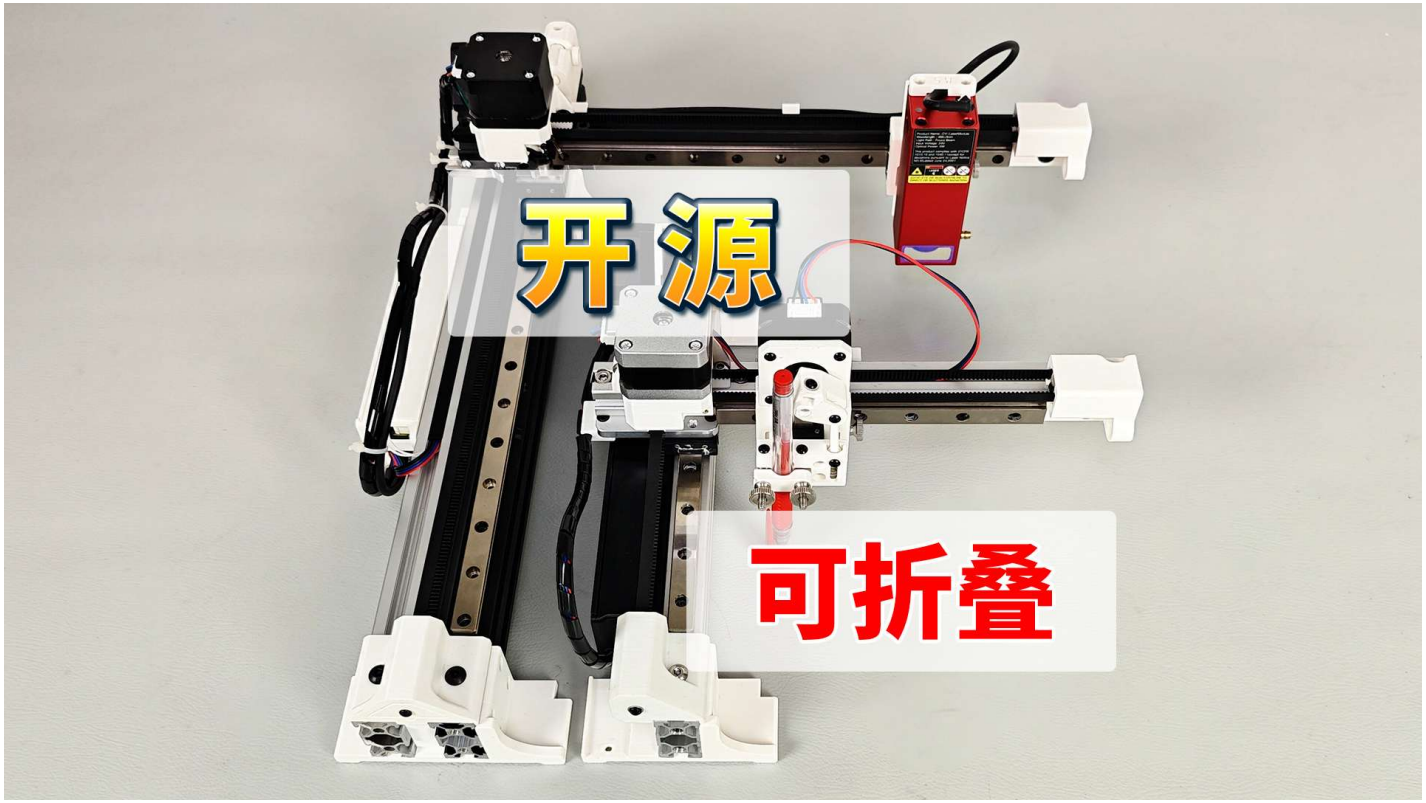

装机必读：

- 1. 设计行程为210mm×300mm，A4幅面，此行程折叠后刚好可以用插销固定；
- 2. 你可以自己增加铝型材和线轨的长度增加XY的行程，但可能会导致折叠后不匹配；
- 3. Y轴设计有2根线轨，建议X轴行程超过210mm时使用2根，210以内1根即够用；
- 2. Y轴行程可以不做限制，但不建议超过500mm，否则同步带可能不理想；
- 3. 使用其他品牌激光头，请自行修改固定在激光头上的快拆板。

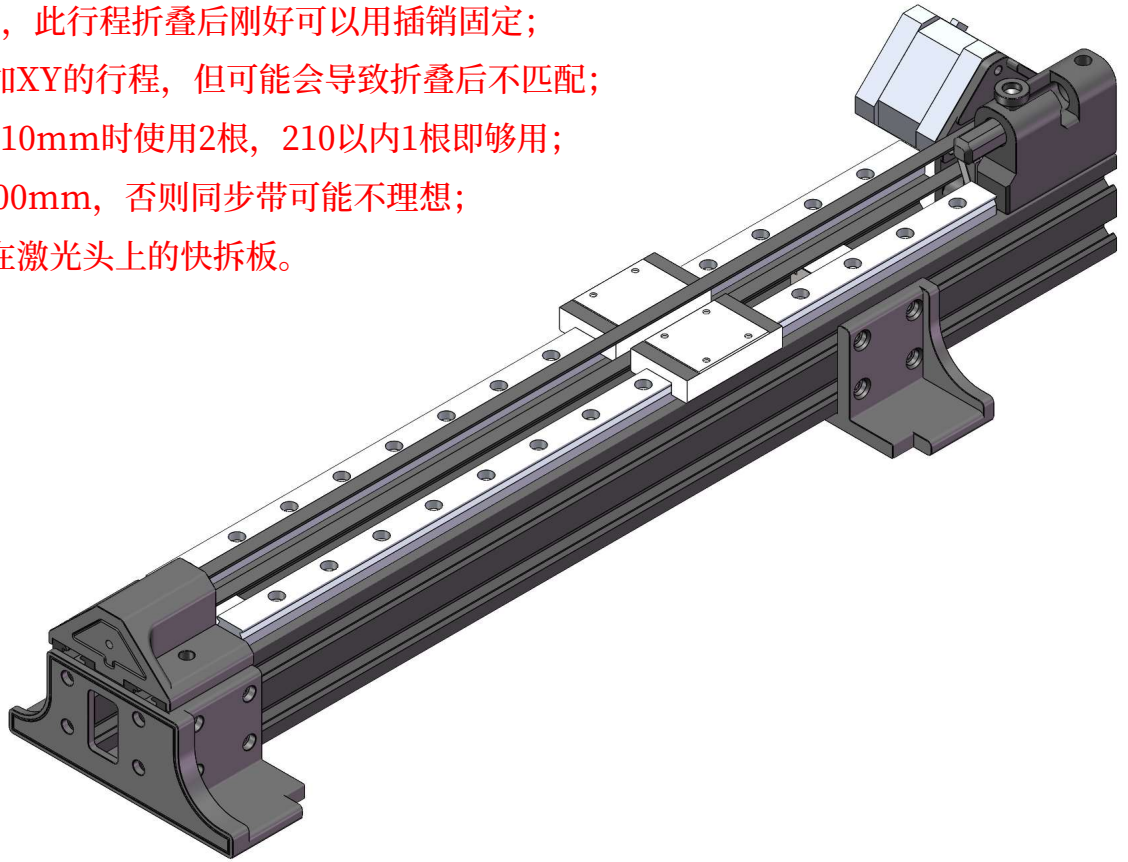

- 所需物品：
- 1. 清单内所有材料；
- 2. 内六角螺丝刀；
- 3. 电烙铁（不装限位开关则不需要）。

1.1 Y轴底架

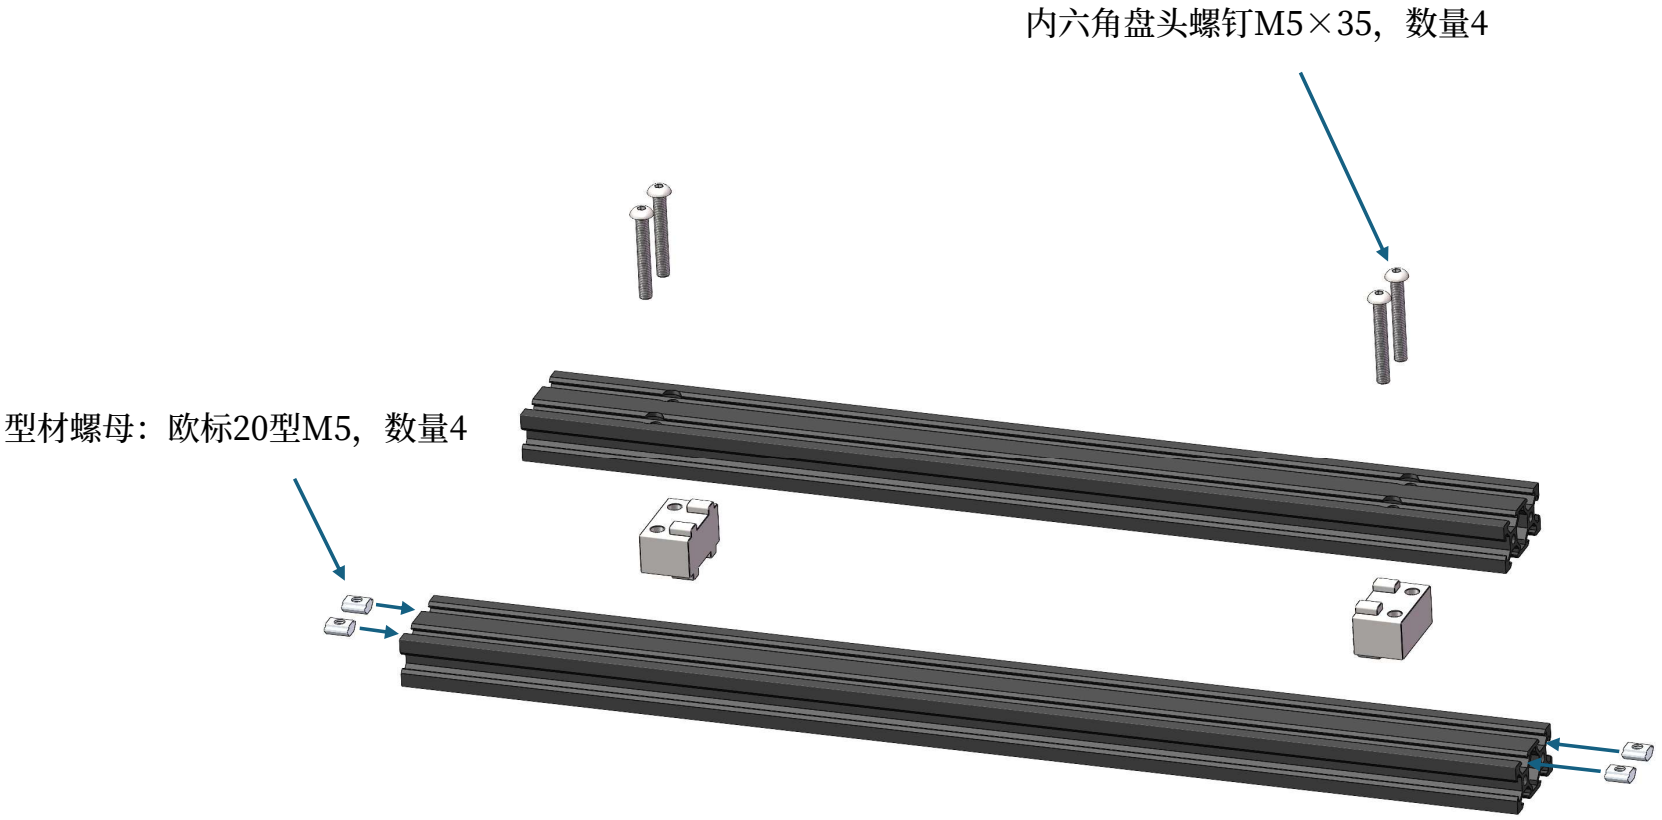

1.2 安装支撑底座

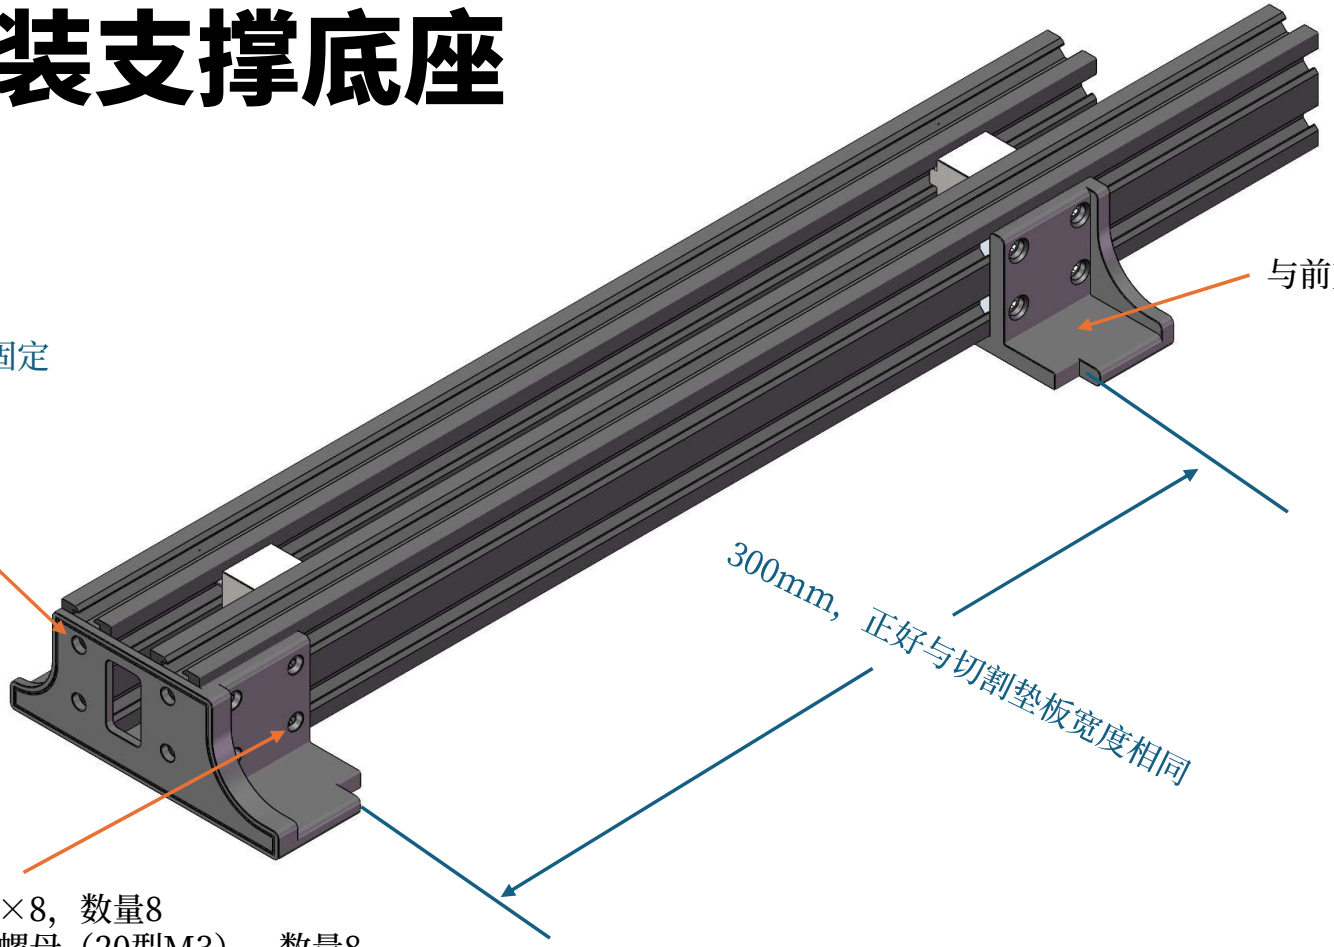

内六角盘头螺钉M3×8，数量8
每个螺钉用1个型材螺母（20型M3），数量8



1.3 安装惰轮调节底座_Y

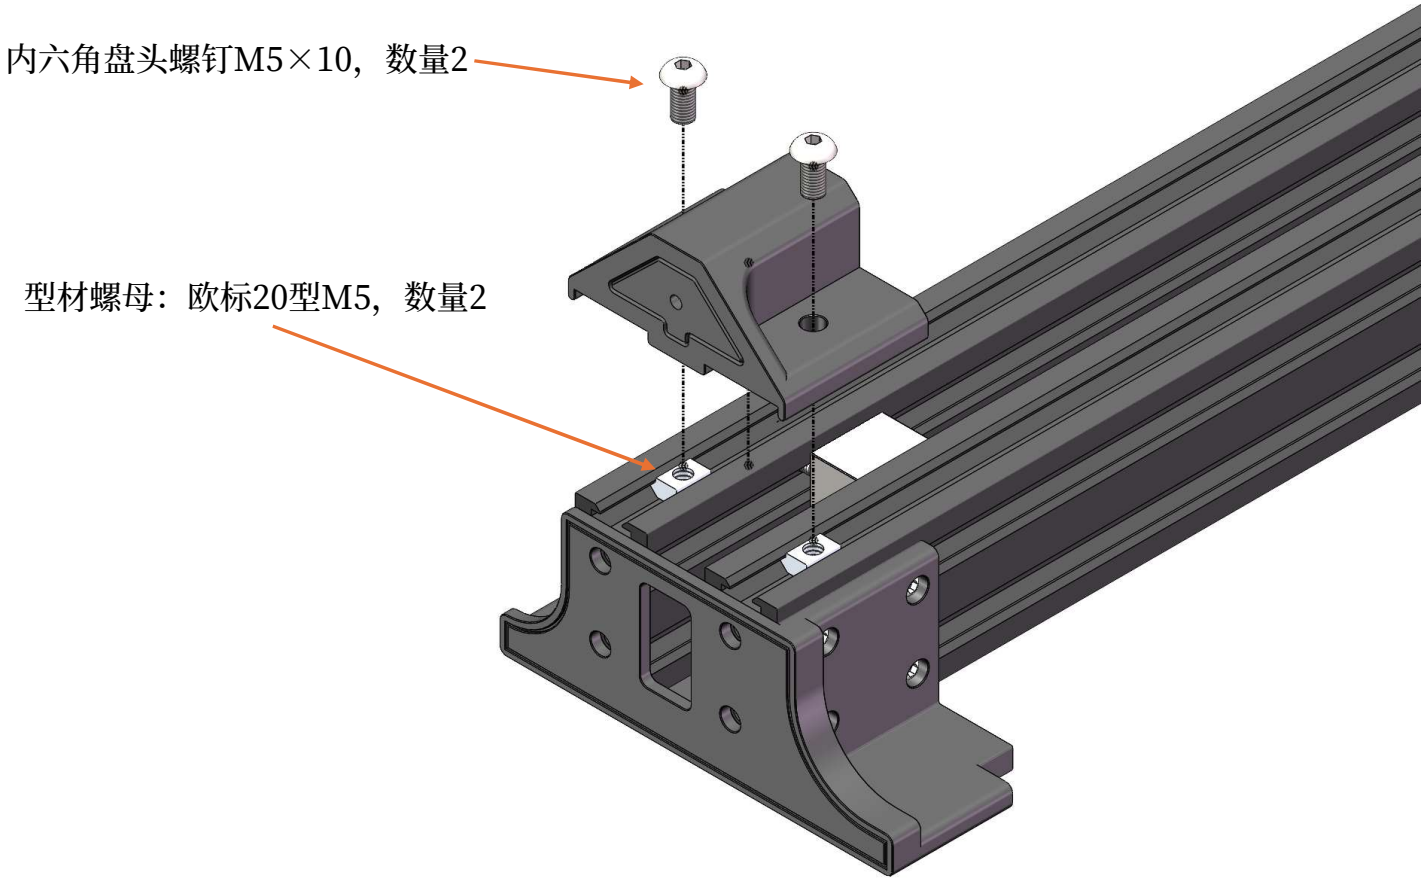

1.4 安装线轨_Y

内六角盘头螺钉M3×8，2根线轨共16个

型材螺母：欧标20型M3， 2根线轨共16个

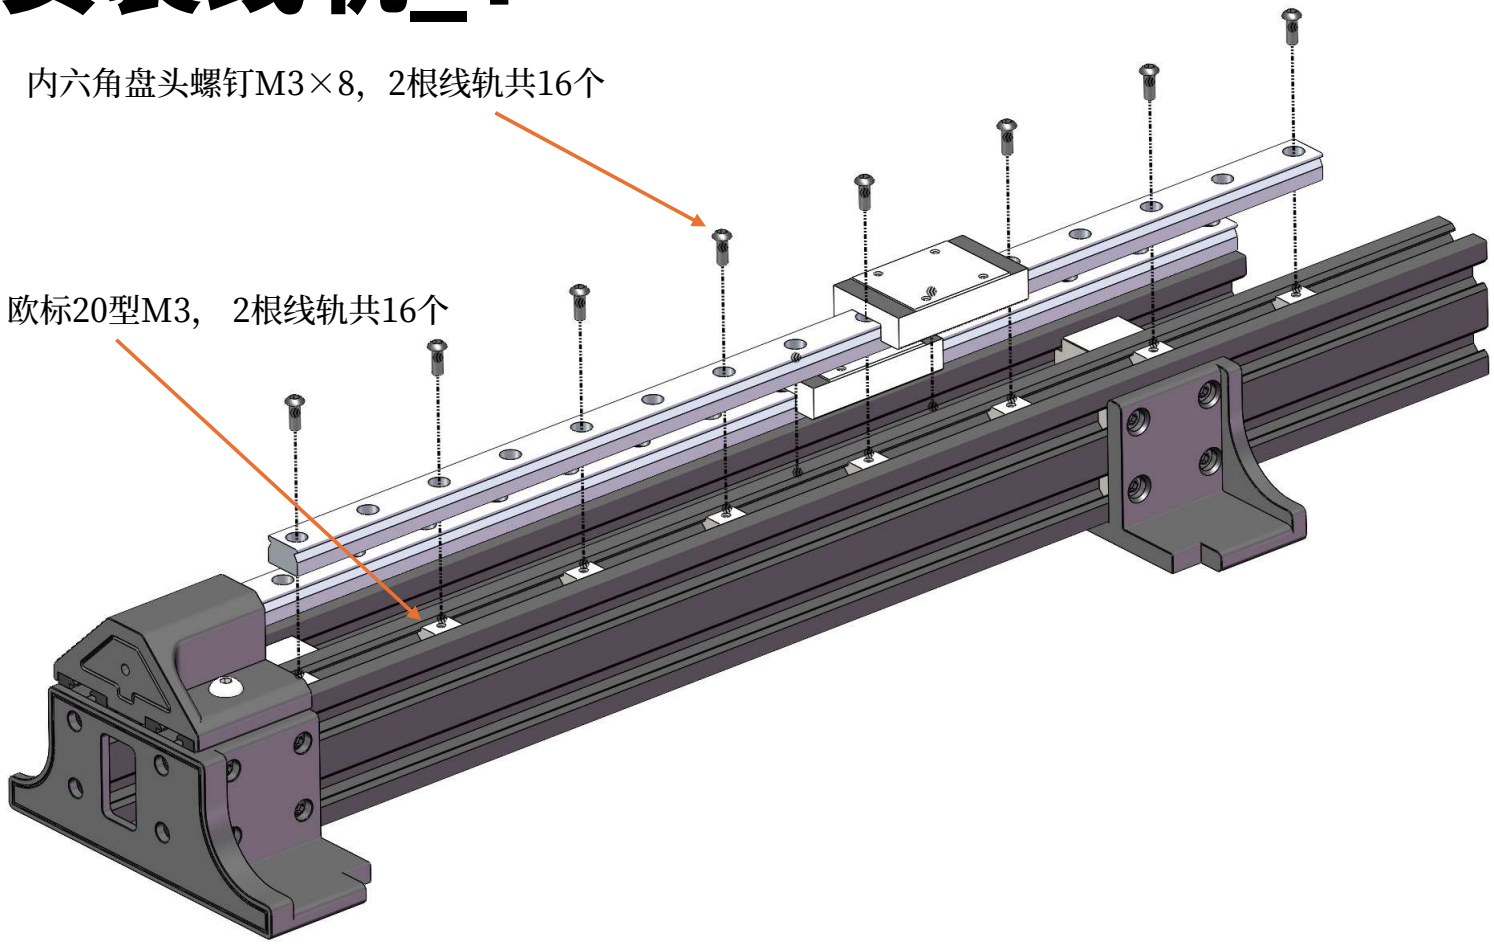

1.5 安装电机_Y

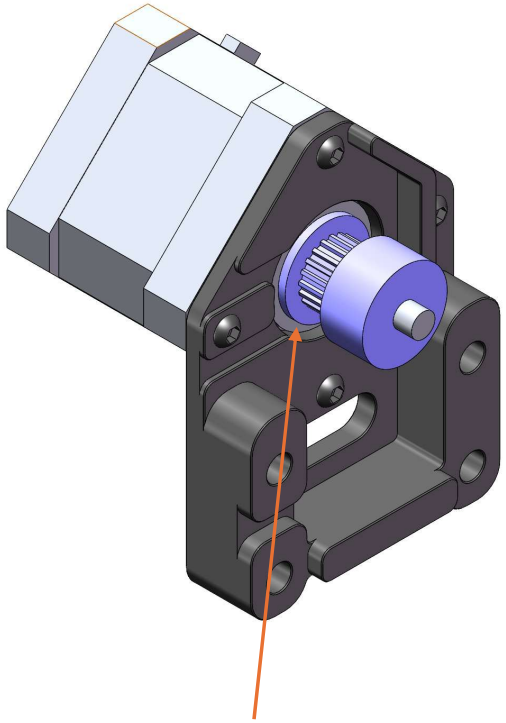

同步轮靠近电机，但不可接触电机，留0.1~0.5mm间隙

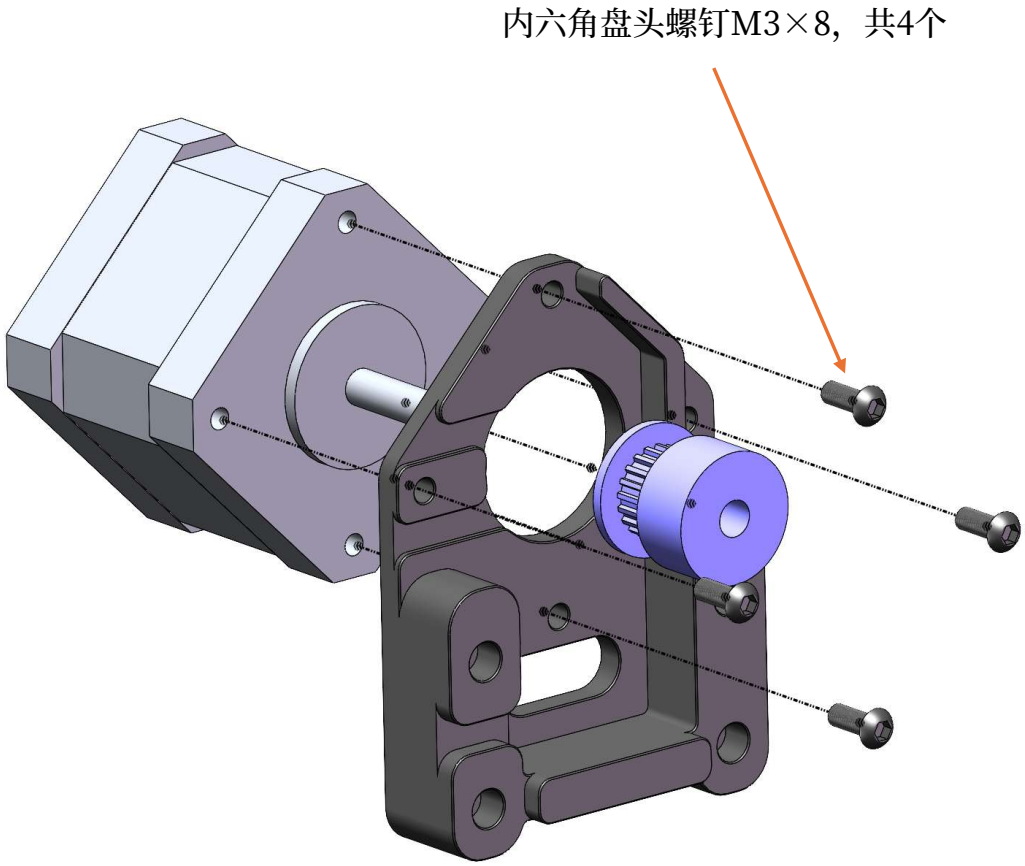

内六角盘头螺钉M3×8，共4个

1.5.1 安装电机_Y

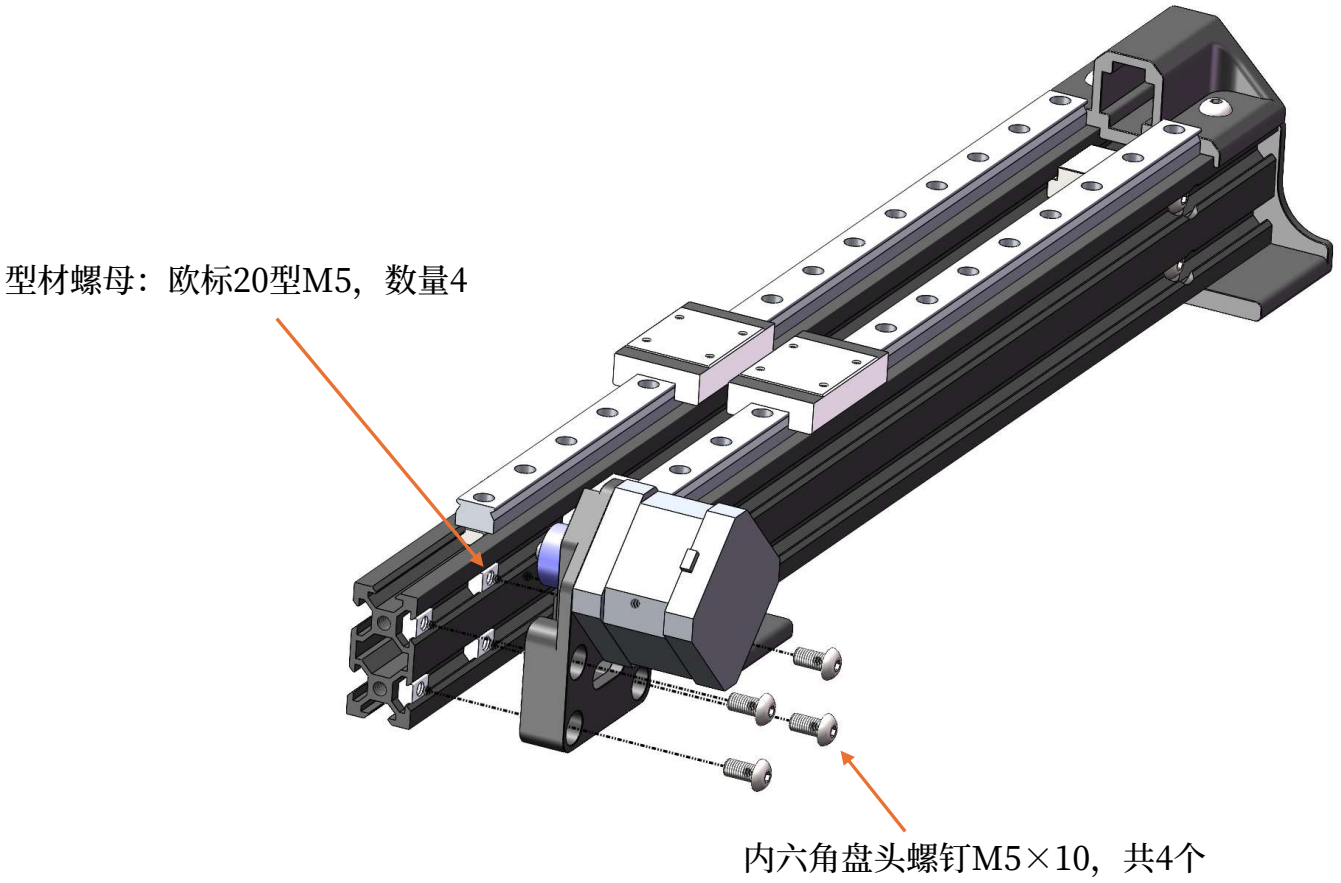

1.6 安装惰轮

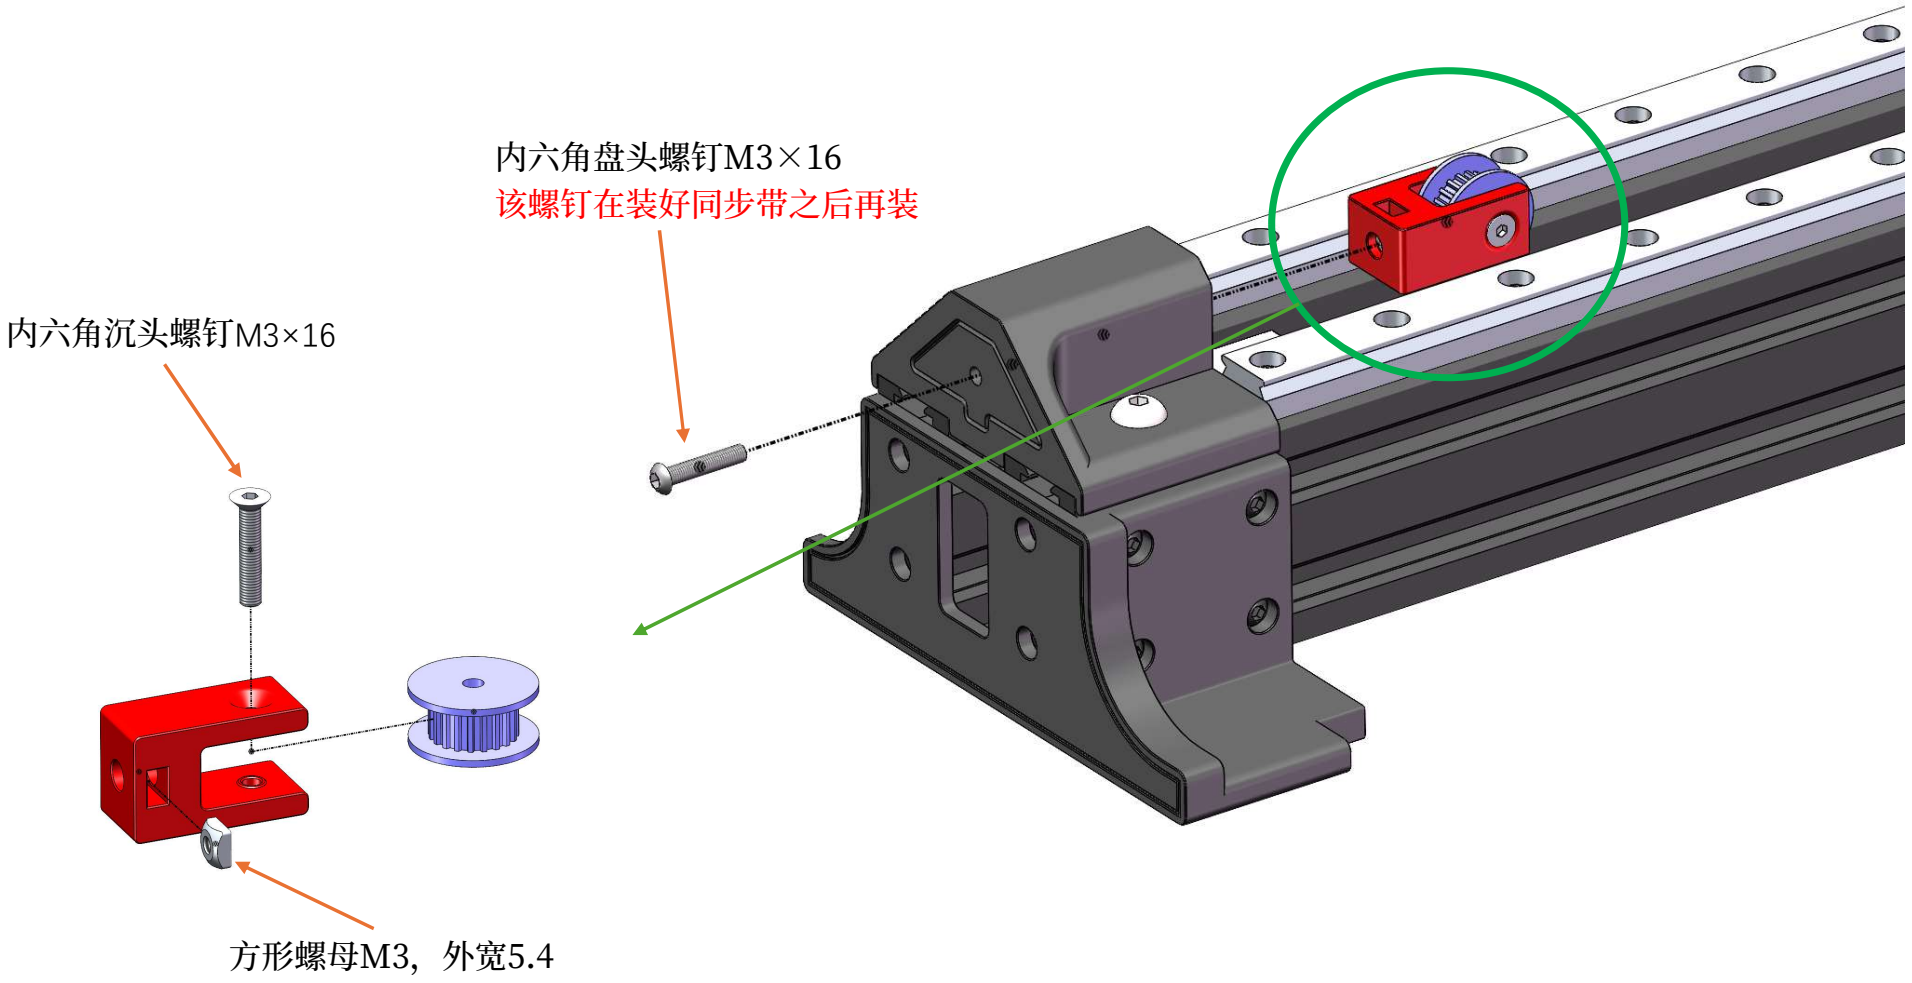

1.7 安装同步带

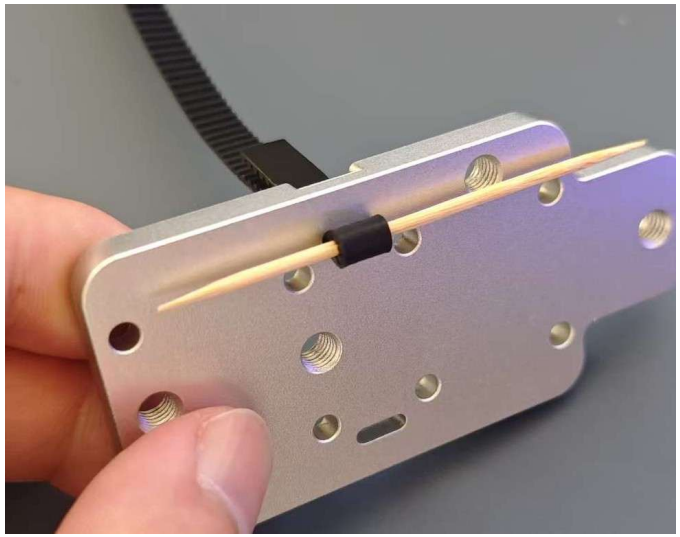

同步带从上面穿进去，对折，再穿回来。
牙签或者别的东西都可以用，防止同步带被拉脱。
牙签长度和同步带宽度一样即可，多的直接剪掉

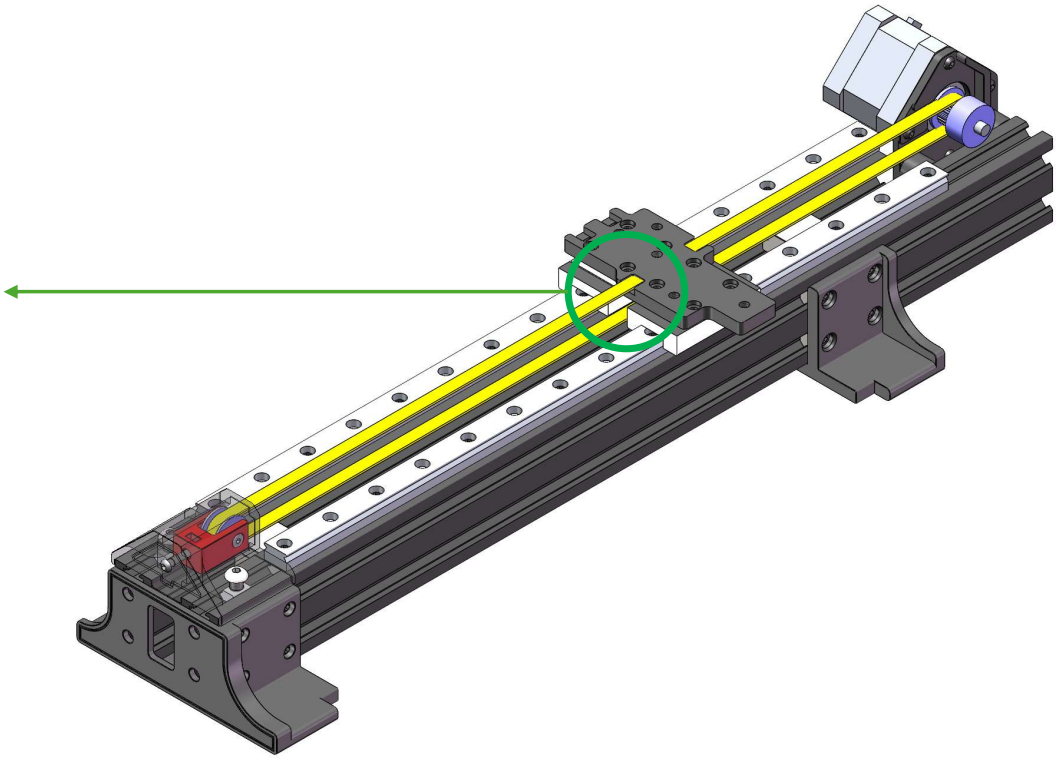

1.8 固定XY连接板

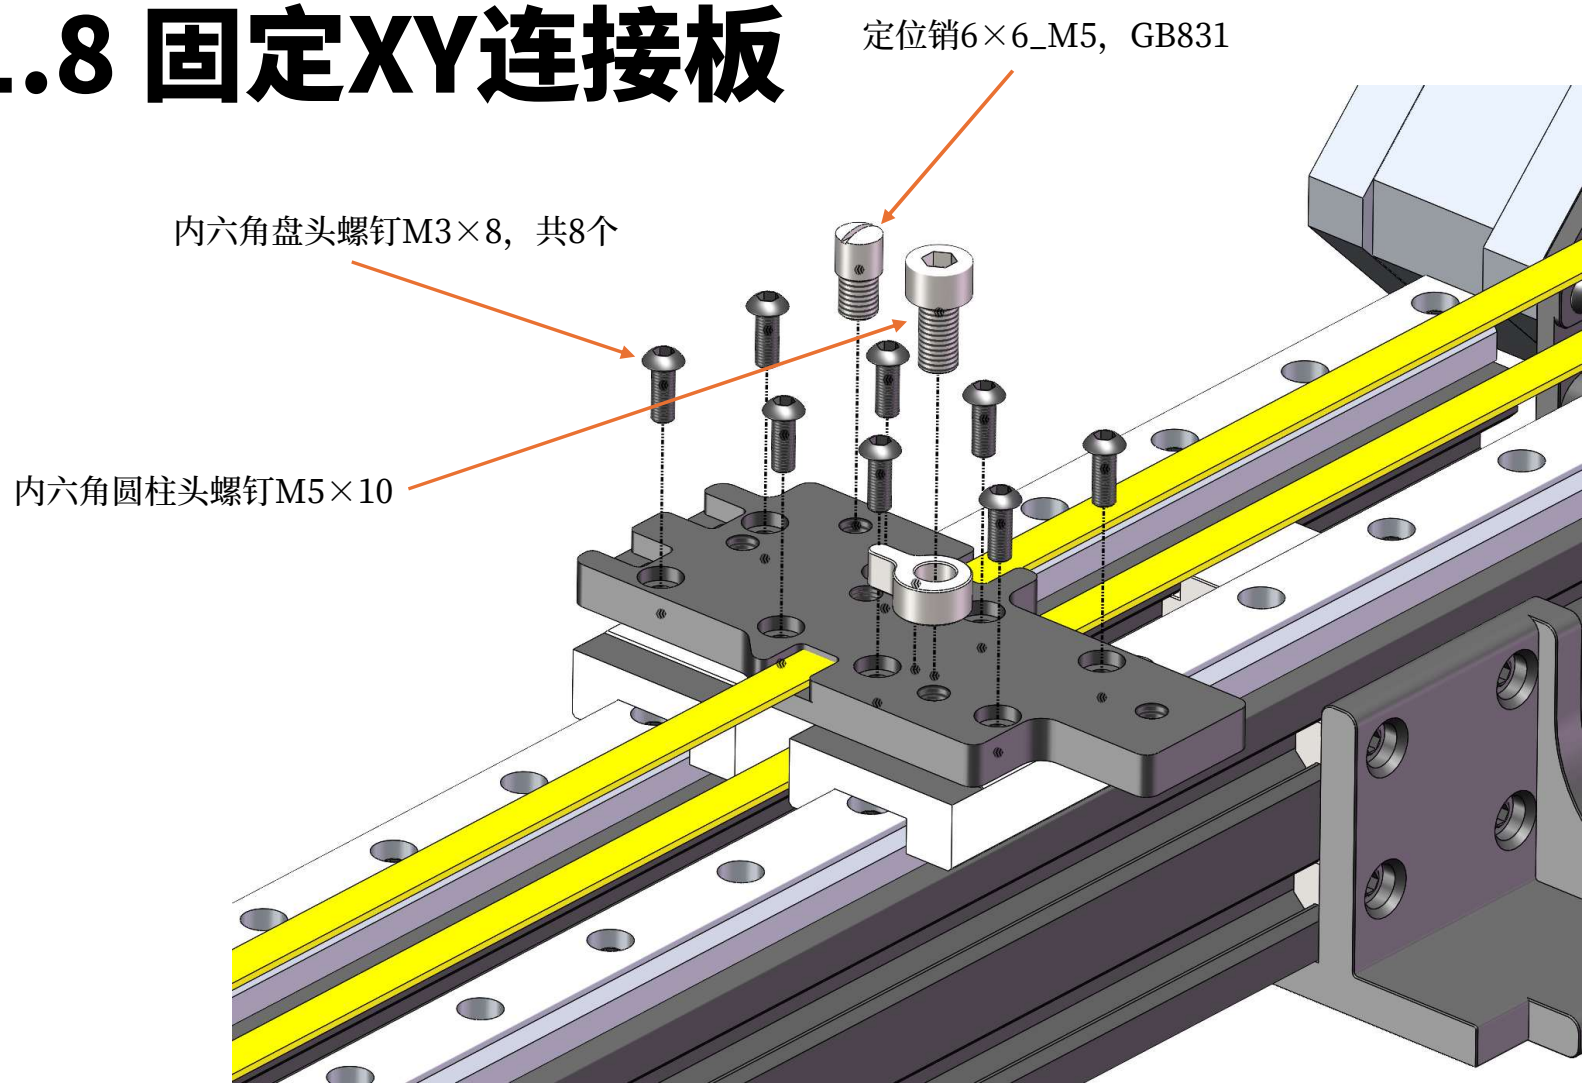

1.9 安装插销底座

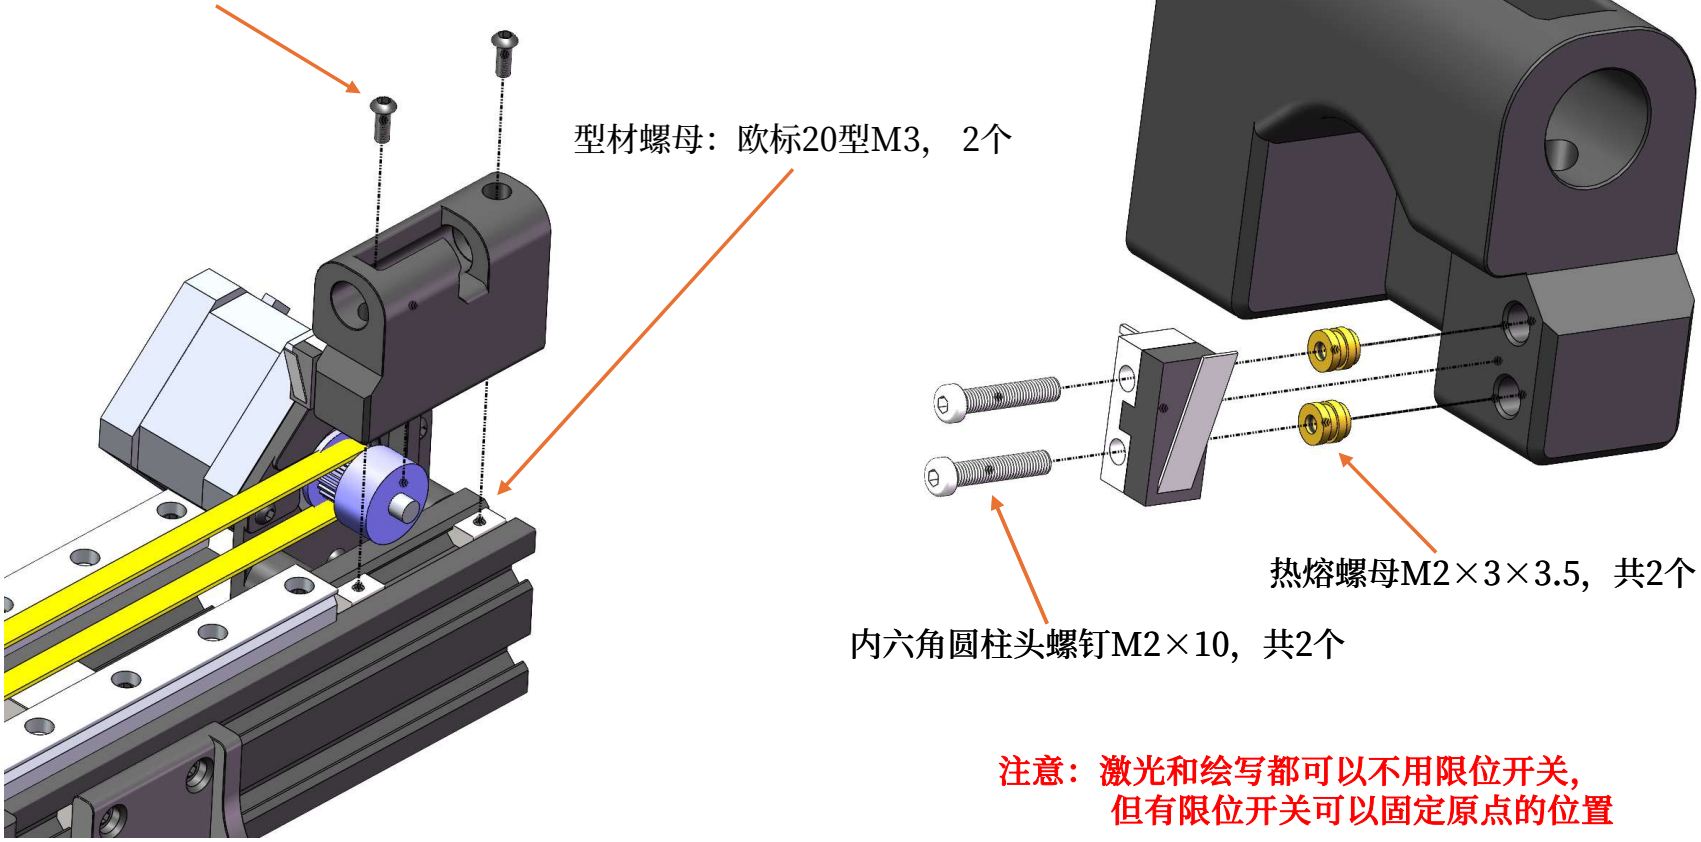

注意：激光和绘写都可以不用限位开关，
但有限位开关可以固定原点的位置

1.91 安装插销

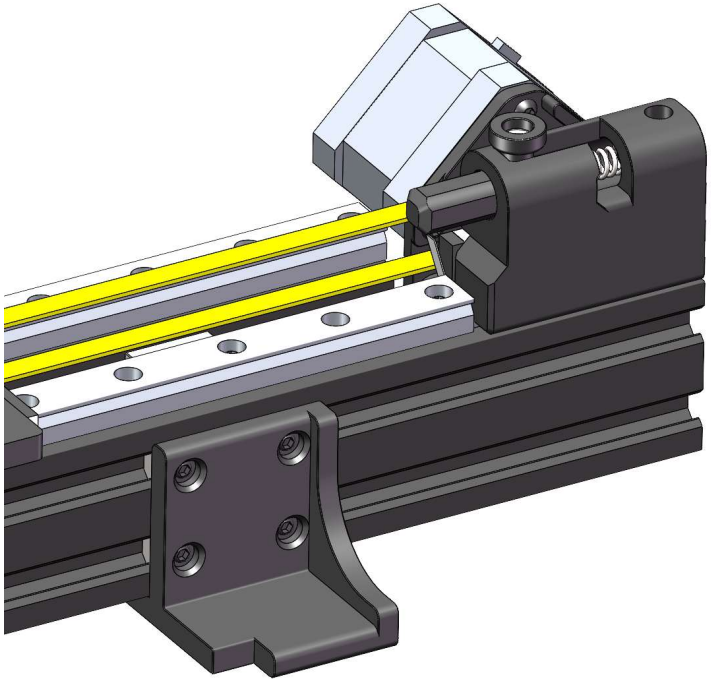

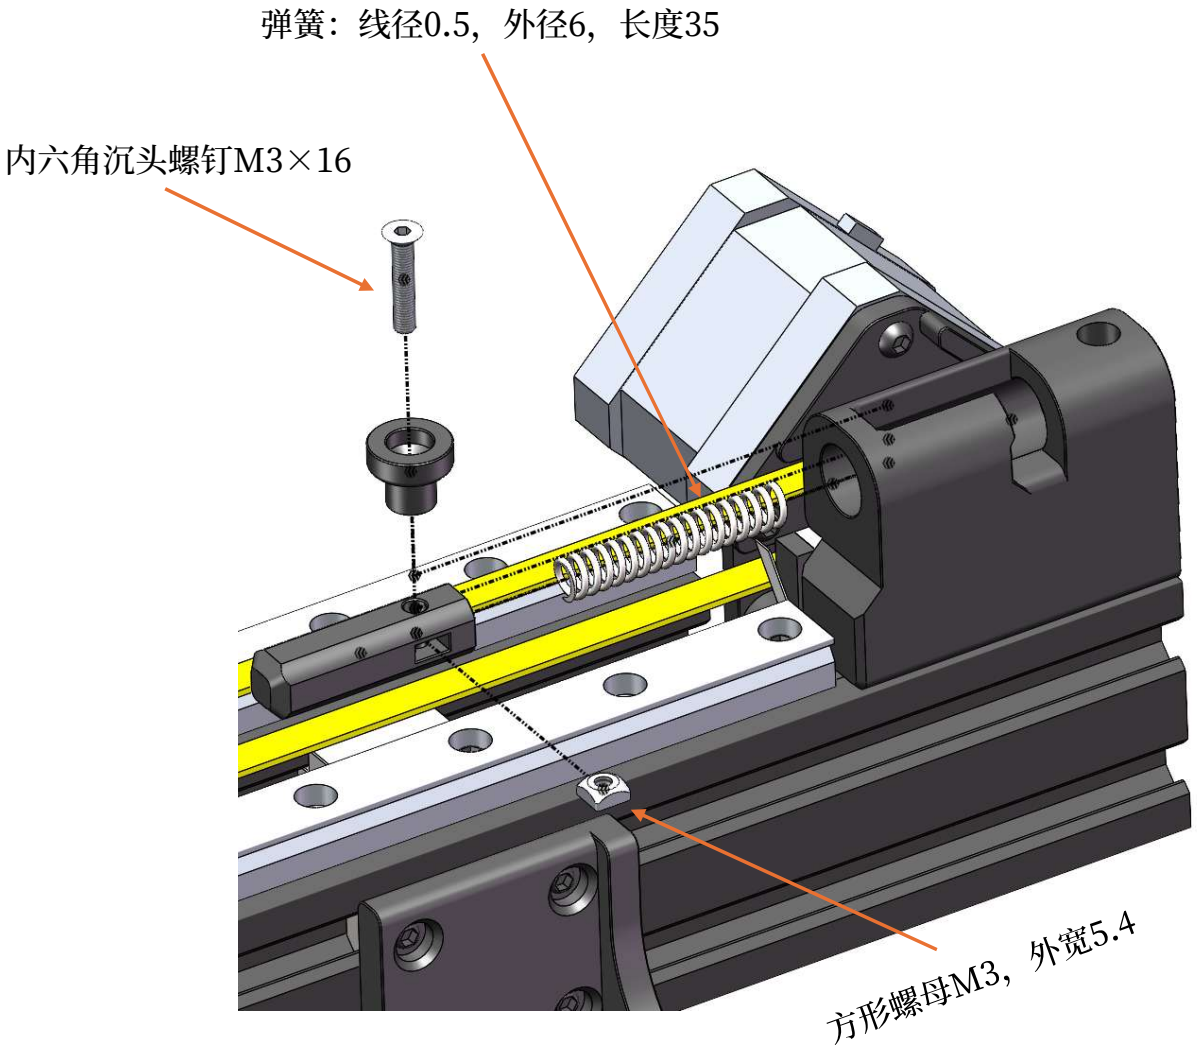

2.1 安装X轴

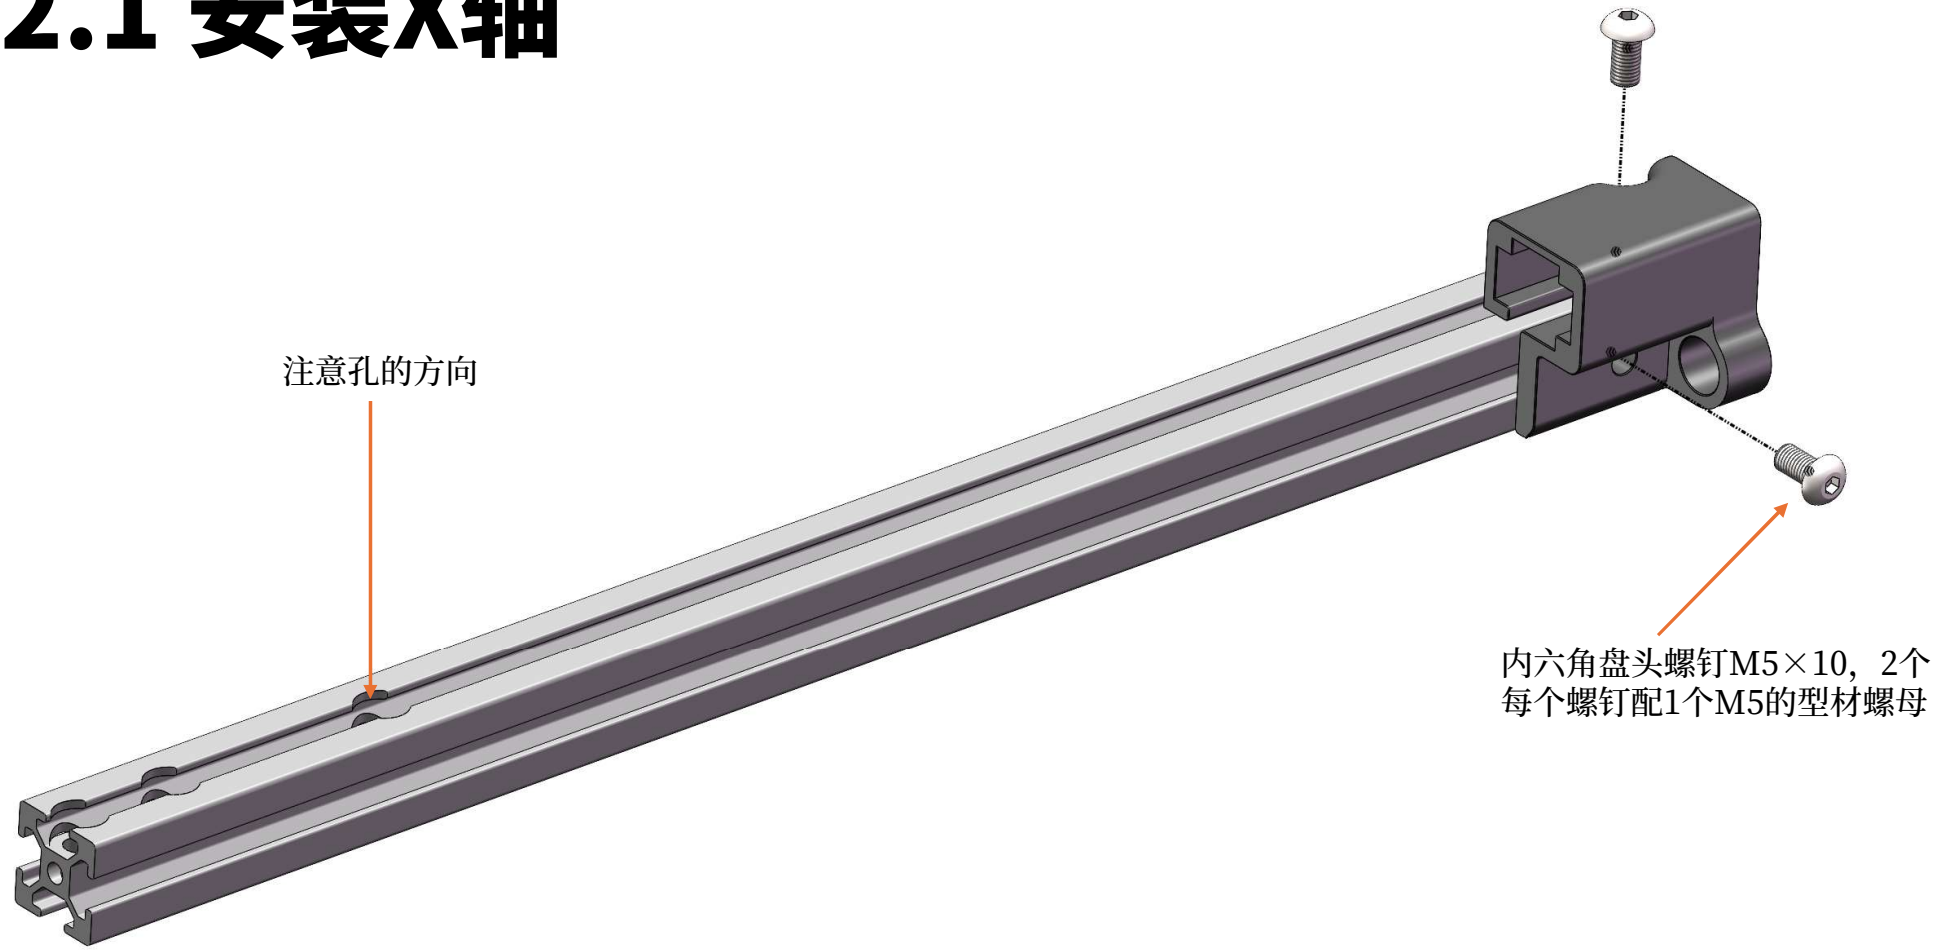

2.2 安装X轴线轨

2.3 固定X轴

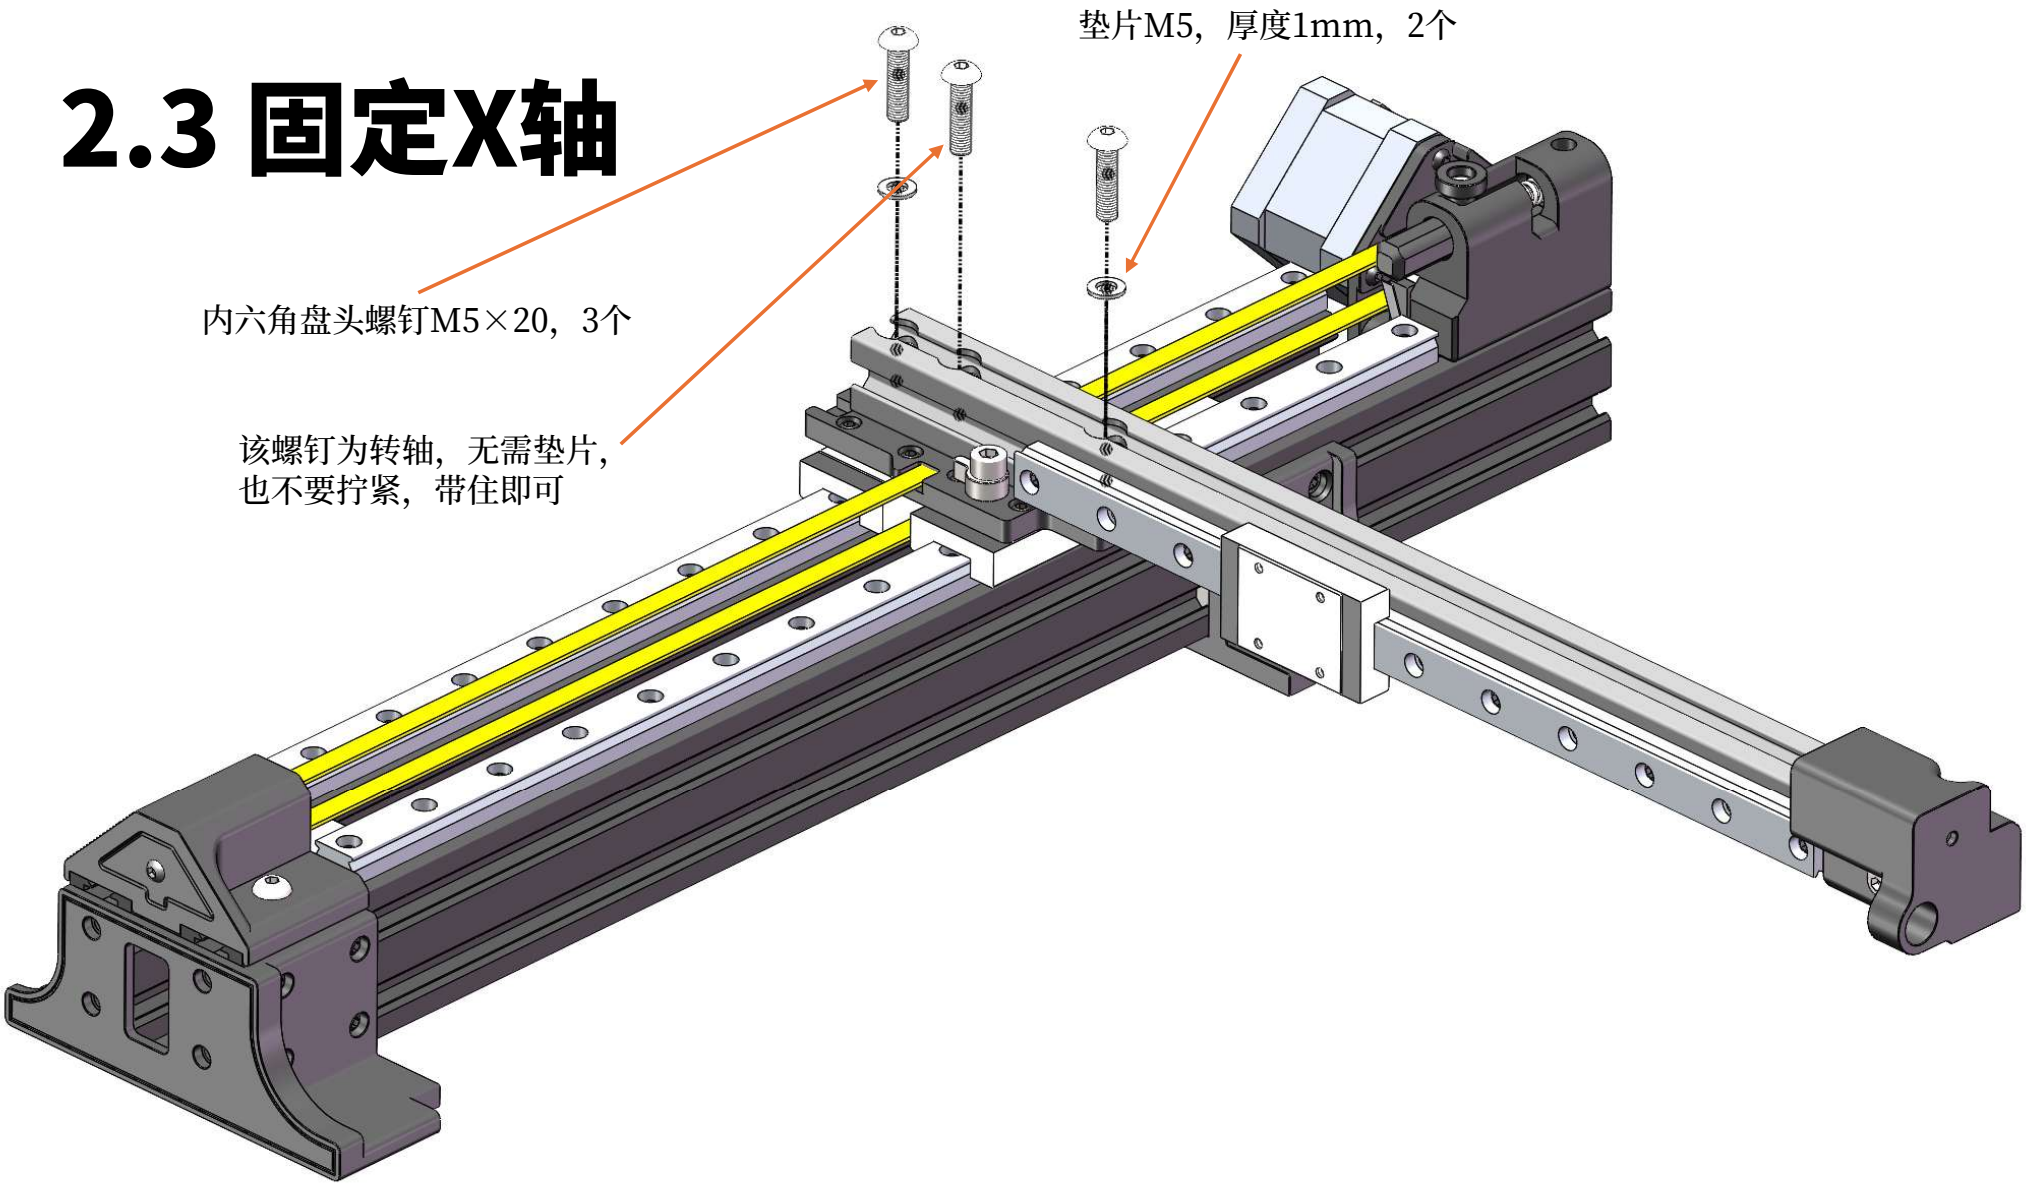

2.4 校准X轴

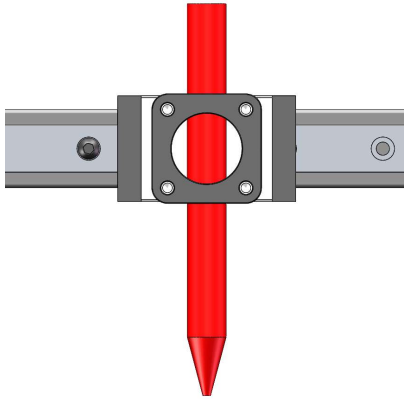

- 校准步骤:
- 1. 在桌面上放一张A4纸;
- 2. 在滑块上固定一支笔，笔尖接触纸;
- 3.检查X轴，使其贴紧定位销，锁紧M5×20的螺钉;
- 4. 分别单独移动X轴和Y轴，在纸上画一个长方形;
- 5. 测量长方形的两根对角线长度，长度一致时X轴和Y轴即垂直;
- 6. 若长度不一致，松开两个M5×20的螺钉，调整X轴位置;
- 7. 调整时需确保铝型材贴紧定位销;
- 8. 垂直后，先锁紧X轴的3个M5×20的螺钉;
- 9. 调节凸轮，使凸轮压紧铝型材;
- 10. 此后再次展开时，只需要确保
  铝型材分别贴紧定位销和凸轮即可。

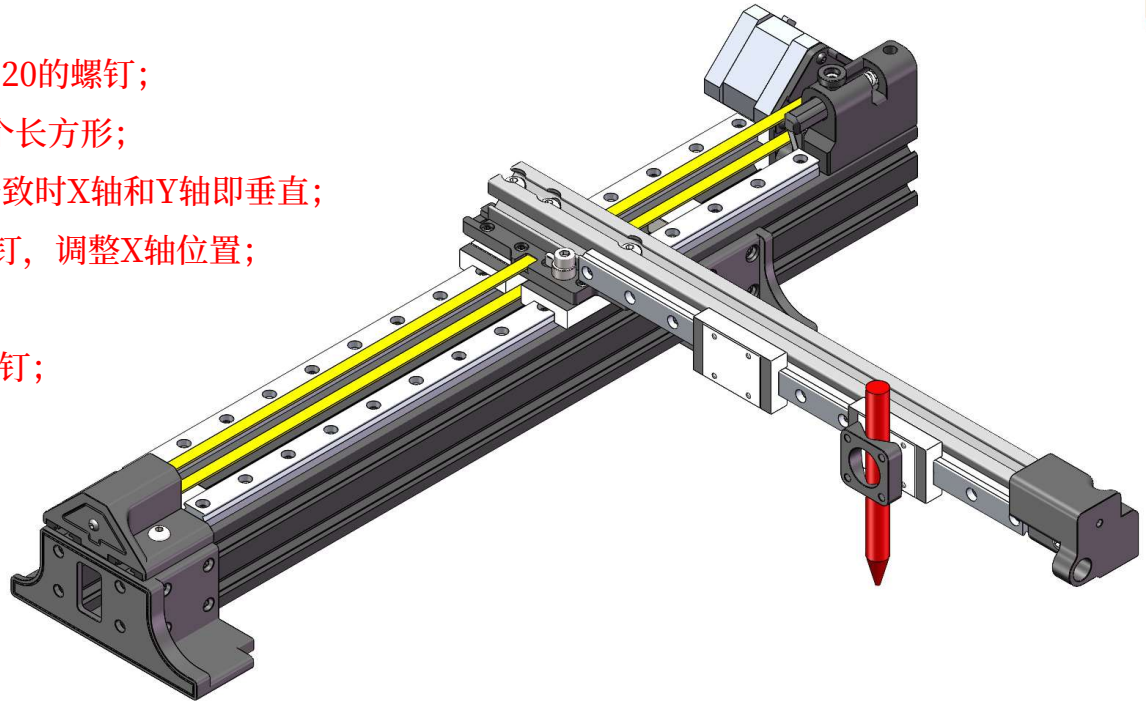

2.5 X轴电机

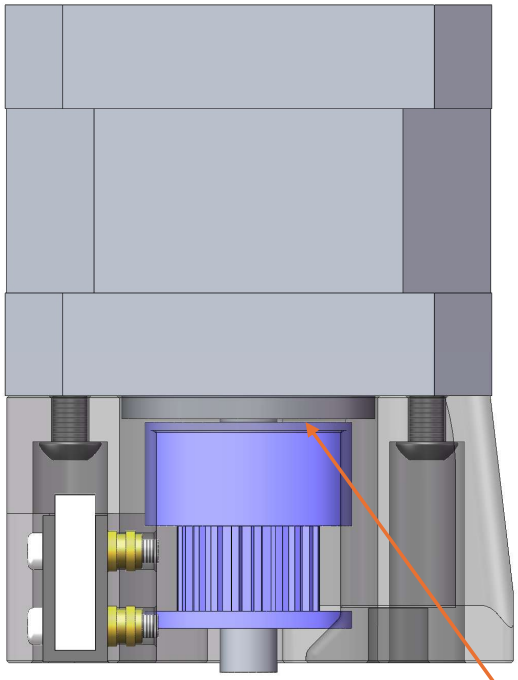

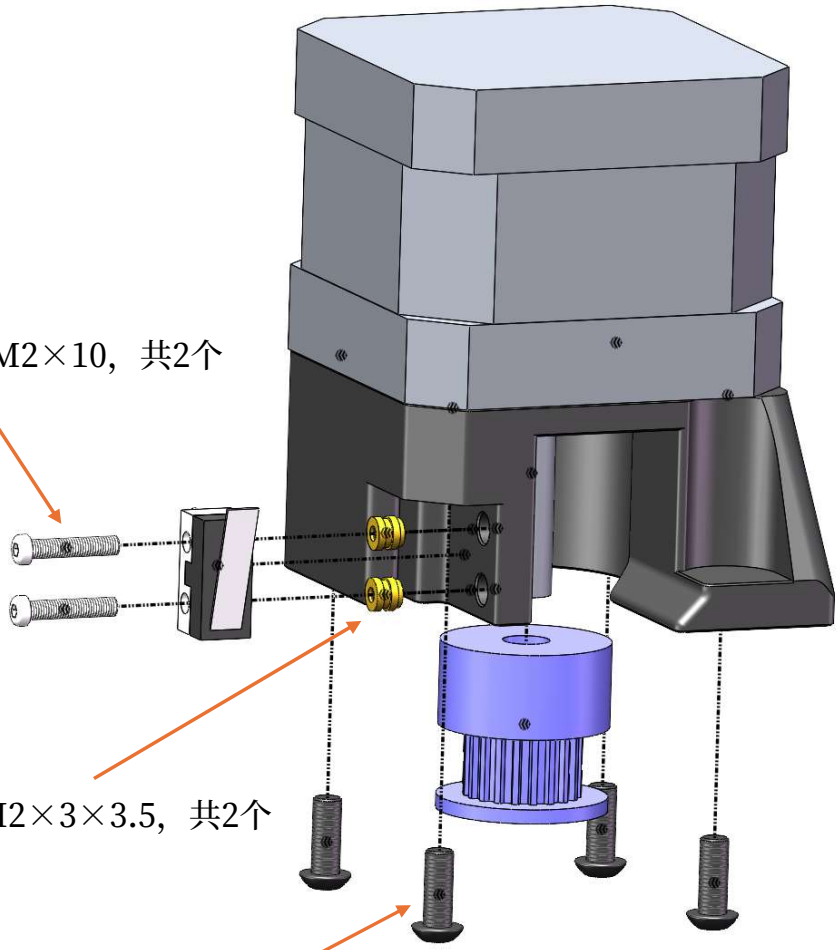
内六角圆柱头螺钉M2×10，共2个
热熔螺母M2×3×3.5，共2个
同步轮靠近电机，但不要接触电机
内六角盘头螺钉M3×8，4个

2.6 安装X轴电机及惰轮

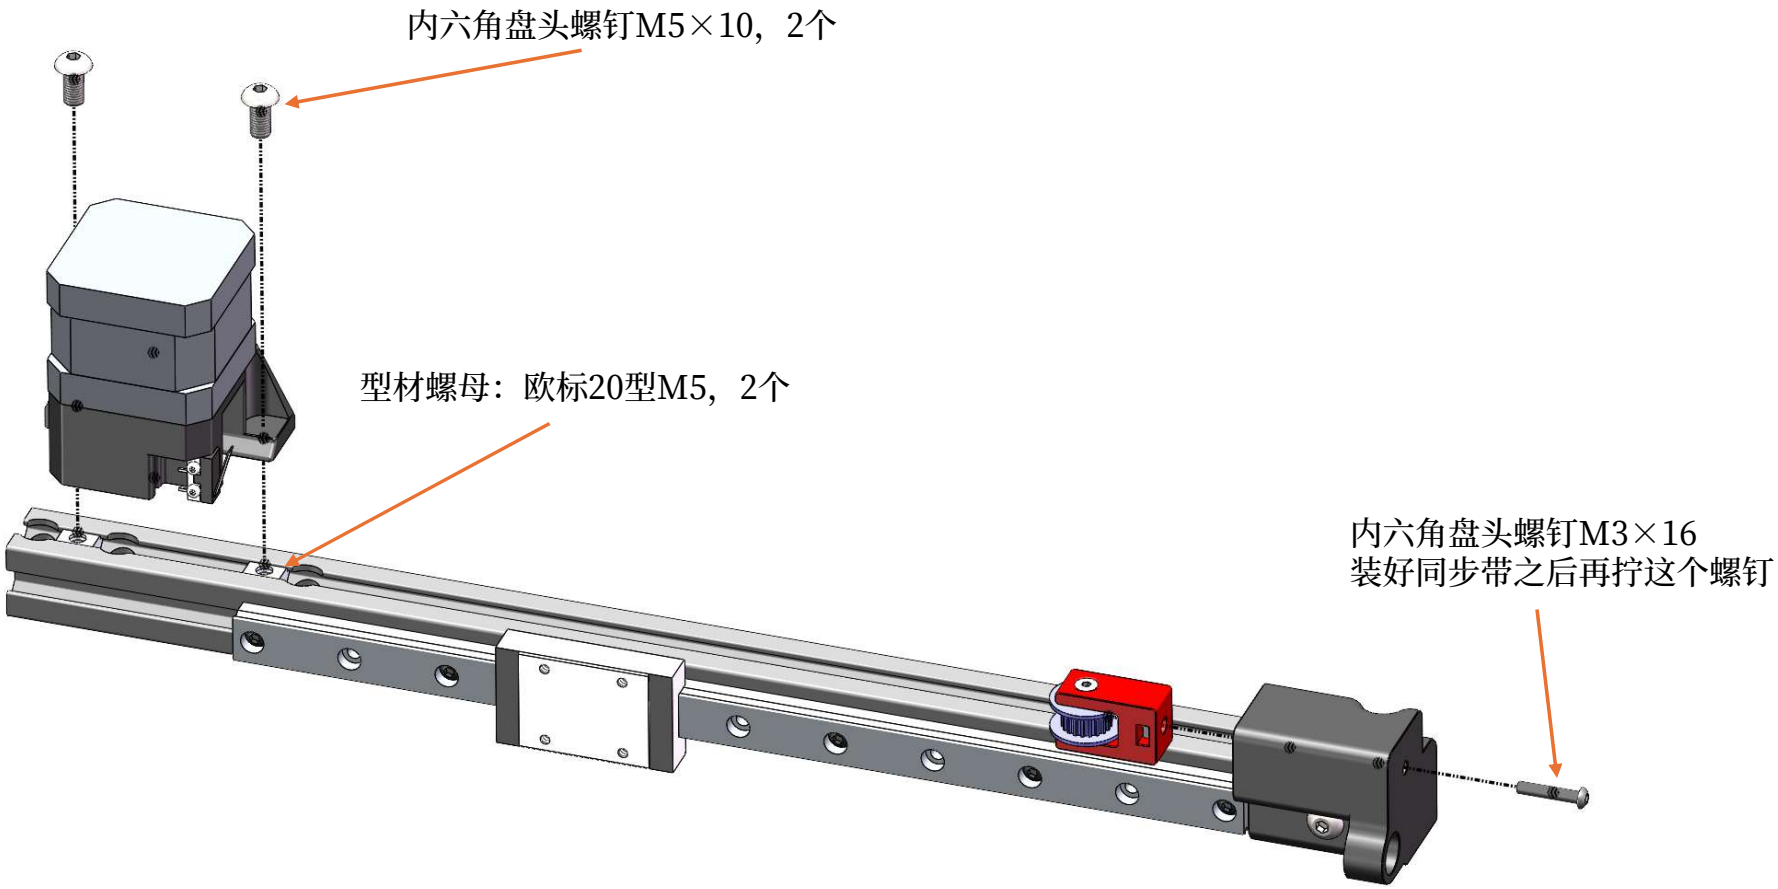

2.7 安装X轴同步带

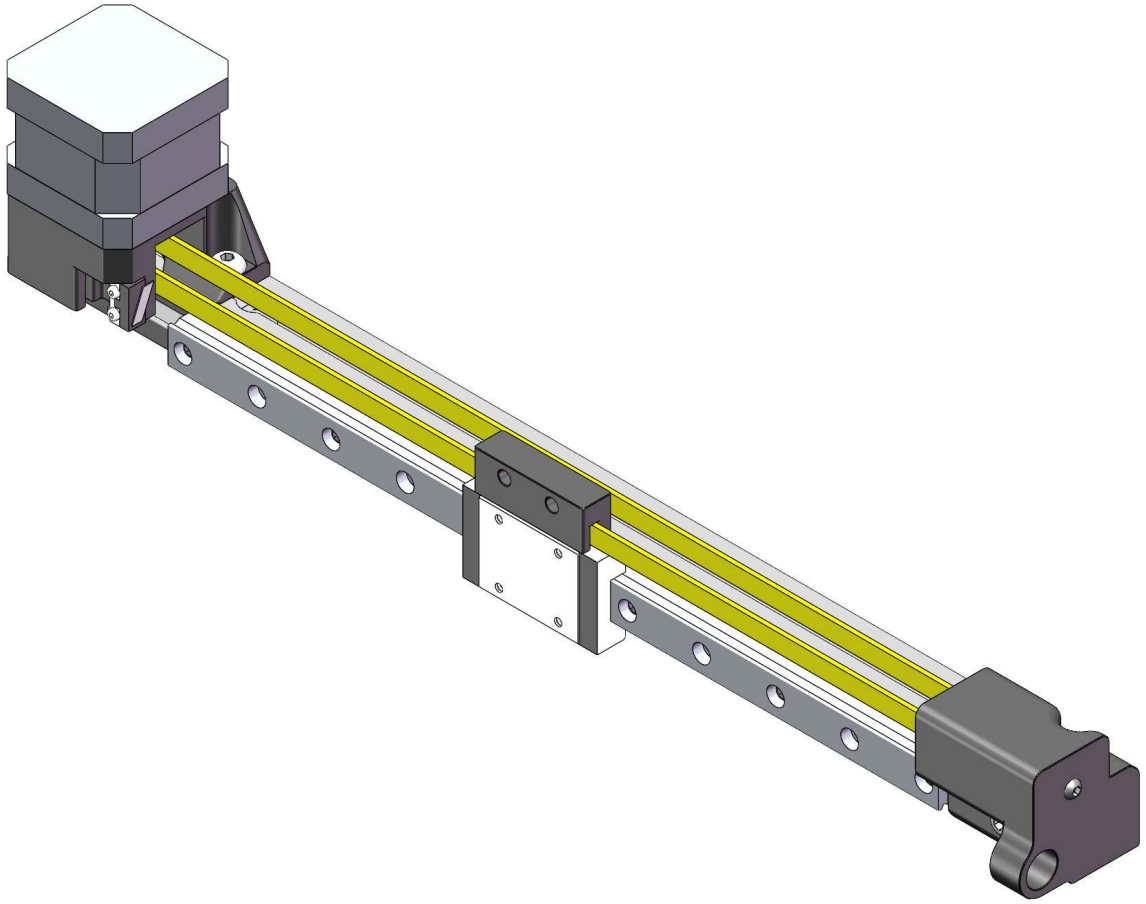

2.8 安装快拆底座

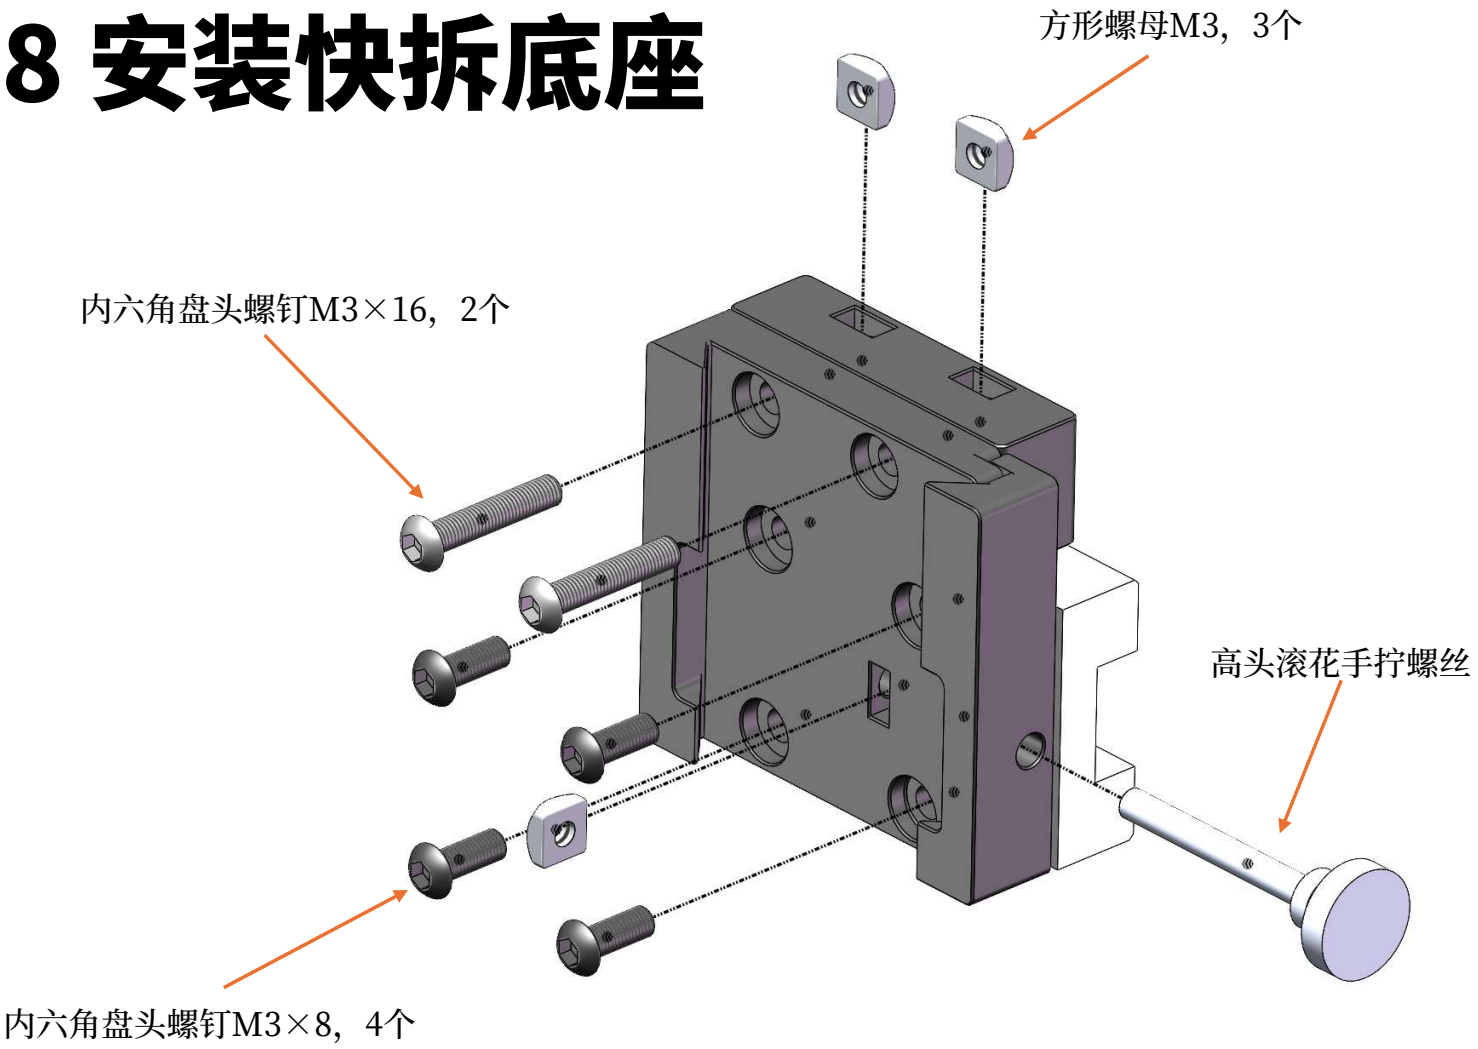

2.9 安装激光头

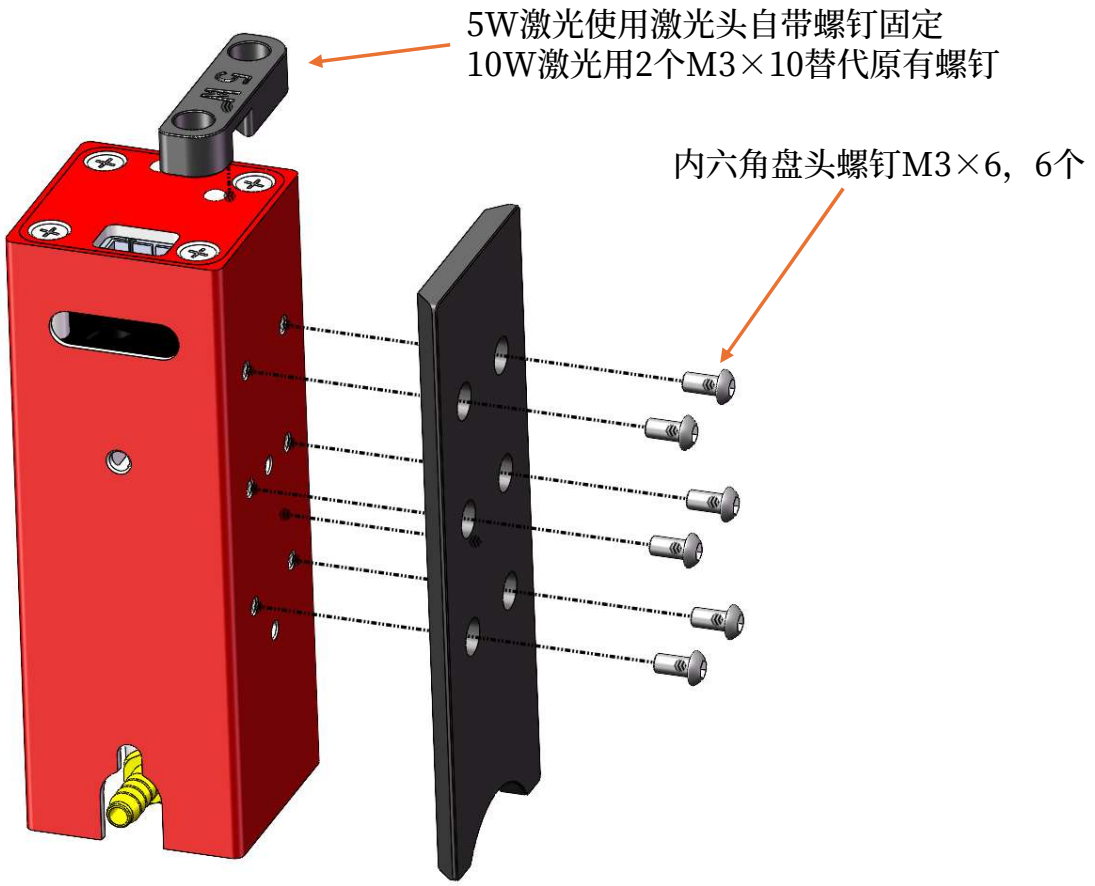

3.11 安装绘写头

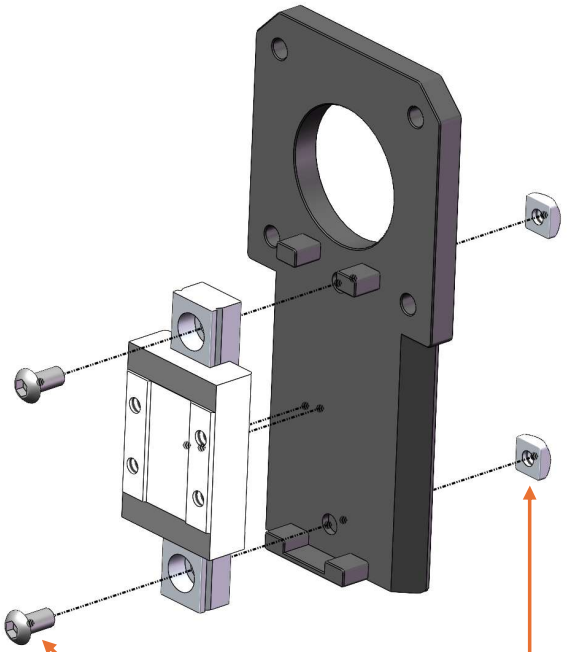

方形螺母M3，2个

内六角盘头螺钉M3×6，2个

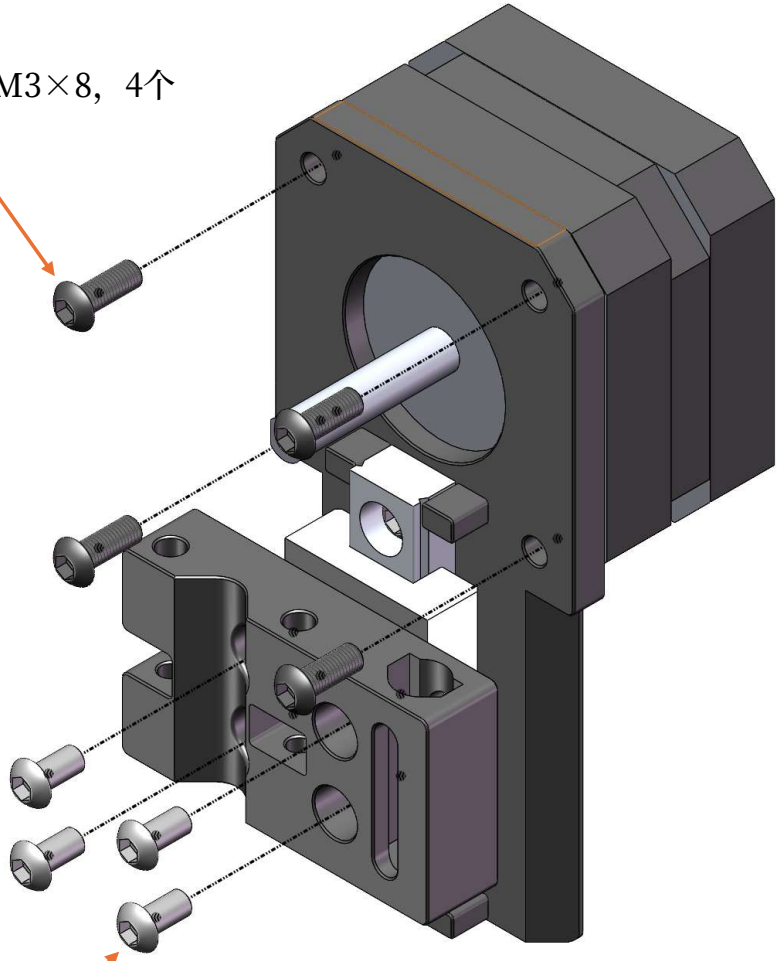

内六角盘头螺钉M3×8，4个

内六角盘头螺钉M3×6，4个

3.12 安装绘写头

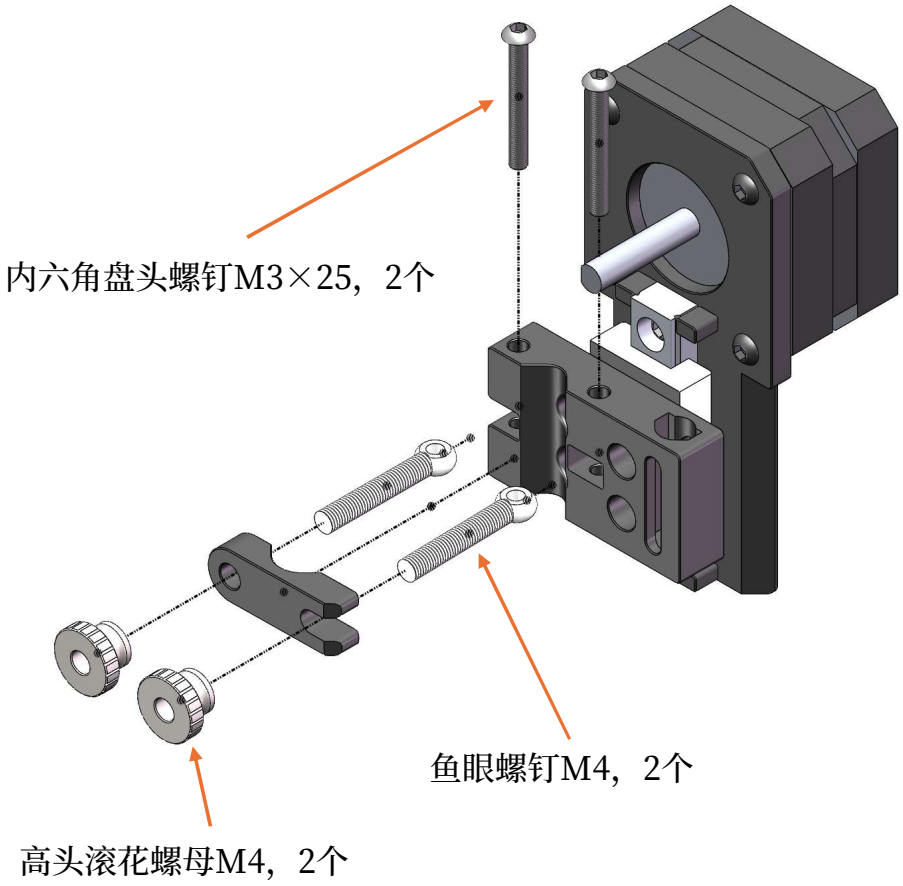
内六角盘头螺钉M3×25，2个
鱼眼螺钉M4，2个
高头滚花螺母M4，2个

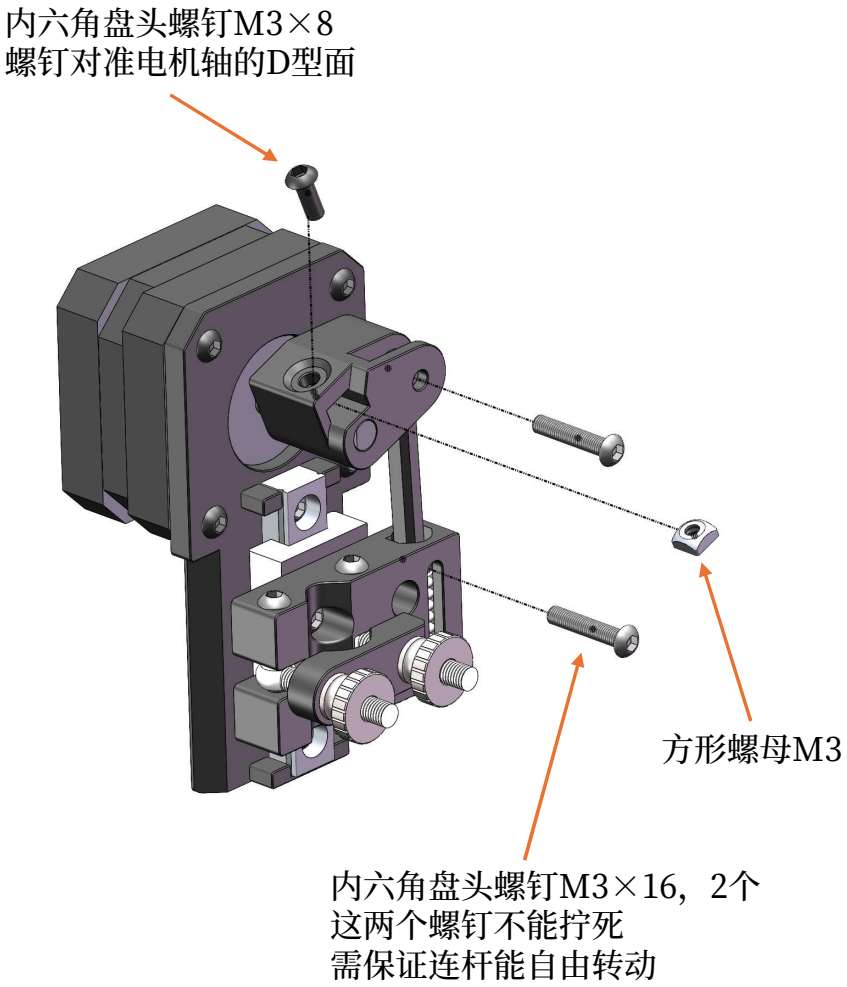
内六角盘头螺钉M3×8
螺钉对准电机轴的D型面
方形螺母M3
内六角盘头螺钉M3×16，2个
这两个螺钉不能拧死
需保证连杆能自由转动