メイン画面の各部の名称と機能

「LK-Navigator」のメイン画面各部の名称と機能について説明します。

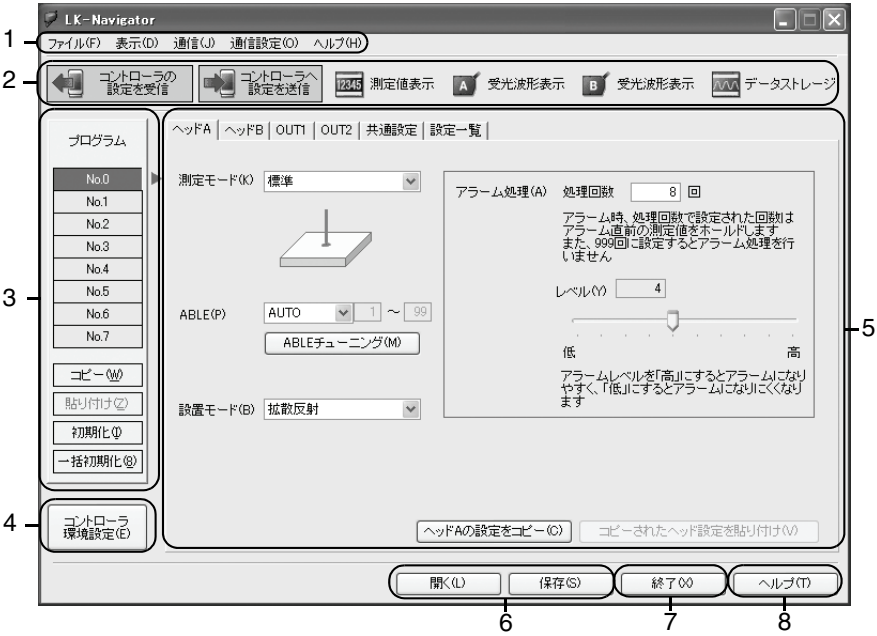

1. メニューバー

「LK-Navigator」の操作メニューを表示します。

2. ツールバー

メニューバーの中からよく使うツールをボタンで表示します。

各ツールの操作方法は「測定値表示」(3-29 ページ)～「データストレージ設定」(3-34 ページ)参照。

3. プログラム設定

プログラム No. の選択とコピー／初期化をします。

プログラムの設定方法は「プログラム設定」(3-26 ページ)参照。

4. コントローラ環境設定

コントローラの動作環境を設定します。

動作環境の設定方法は「環境設定」(3-22 ページ)参照。

5. 設定ウインドウ

個々のヘッドや出力を設定します。

各タブの設定方法は「基本設定」(3-6 ページ)参照。

6. 設定ファイルを開く

「LK-Navigator」で設定した内容を読み出し、保存します。

設定ファイルの読み出し、保存方法は「設定ファイルの読み出しと保存」(3-42 ページ)参照。

7. 終了

「LK-Navigator」を終了します。

LK-Navigator の終了方法は「起動と終了」(2-11 ページ)参照。

8. ヘルプ

「LK-Navigator」のヘルプファイルを開きます。

操作の流れ

ここでは、はじめて「LK-Navigator」を起動したとき、ヘッド A の入力を OUT1 に出力する場合の手順を説明します。

コントローラとパソコンを RS-232C ケーブル、または USB ケーブルで接続します。

「コントローラとパソコンの接続」(2-2 ページ)参照。

↓

コントローラを起動し、次にパソコンを起動します。

↓

LK-Navigator を起動します。

「起動と終了」(2-11 ページ)参照。

↓

[起動時に表示する設定内容を選択してください] ウインドウで [初期値で起動する] を選択します。

「起動と終了」(2-11 ページ)参照。

↓

プログラム No. を選択します。

「プログラム設定」(3-26 ページ)参照。

↓

[共通設定] を設定します。

「共通設定」(3-17 ページ)参照。

↓

[ヘッド A]を設定します。

「ヘッド A ／ヘッド B」(3-6 ページ)参照。

[OUT1]を設定します。

「OUT1/OUT2」(3-10 ページ)参照。

[設定一覧]で設定内容を確認します。

「設定一覧」(3-20 ページ)参照。

[コントローラ環境設定]でコントローラとの通信方法を設定します。

「環境設定」(3-22 ページ)参照。

コントローラに設定内容を送信します。

「設定の送信／受信」(3-21 ページ)参照。

ツールを使用して動作を確認します。

「測定値表示」(3-29 ページ)～「データストレージ設定」(3-34 ページ)参照。

パソコンに設定ファイルを保存します。

「設定ファイルの読み出しと保存」(3-42 ページ)参照。

完了

基本設定

「LK-Navigator」の基本的な設定を説明します。

ヘッドA／ヘッドB

ヘッドA／ヘッドBタブの画面と機能を説明します。
コントローラに接続したヘッドの設定をします。ヘッドA、ヘッドBともに設定する項目は同じです。使用する環境に合わせて設定します。

設定ウインドウの[ヘッドA]タブ、または[ヘッドB]タブをクリックします。

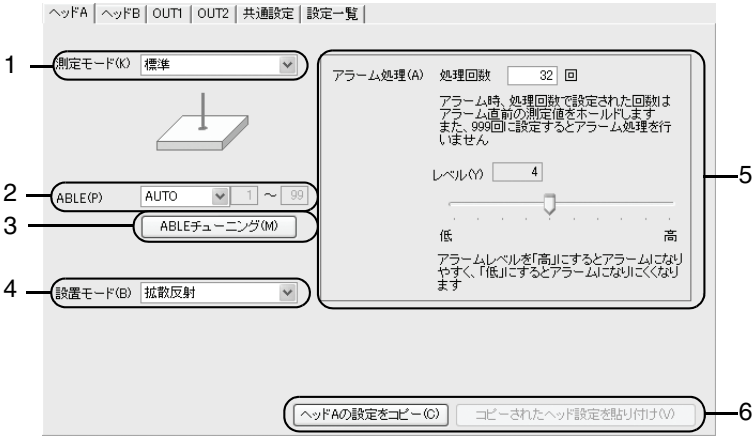

1. 測定モード

測定する対象を選択します。



2. ABLE

光量の制御を自動(AUTO)にするか、手動(MANUAL)にするかを設定します。



参考

- 通常は[AUTO]を設定します。

- ［MANUAL］を設定した場合、光量の制御範囲の上下限を設定します。
  設定範囲：1 ～ 99

3. ABLE チューニング

実際のワークに合わせて［ABLE］で［MANUAL］の設定範囲をチューニングします。

「ABLE チューニングの手順」（3-8 ページ）参照。

4. 設置モード

設置方法を選択します。



5. アラーム処理

処理回数

直前の正常値をホールドする回数を設定します。

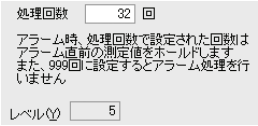

参考

設定範囲：0 ～ 999

処理回数	動作
0	即時アラーム処理
1 ～ 998	直前の正常値をホールド
999	アラーム処理をしない

レベル

アラームレベルを設定します。

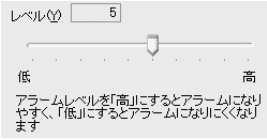

設定範囲：低(0)～高(9)

- 低(0)：アラームを検出しにくい
- 高(9)：アラームを検出しやすい

6. ヘッド A の設定をコピー、コピーされたヘッド設定を貼り付け

設定した内容を他のヘッド(他のプログラム No. のヘッド設定含む)にコピーするときに使用します。

「ヘッドの設定内容を他のヘッドにコピーする手順」(3-9 ページ)参照。

■ ABLE チューニングの手順

1 **[ABLE チューニング] ボタンをクリックします。**

[ABLE チューニング] ウインドウが表示されます。

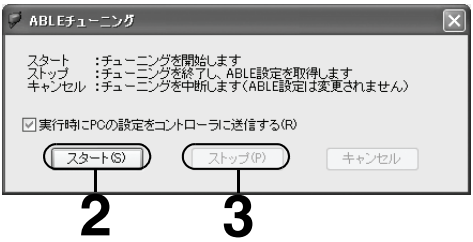

▶ご注意

- チューニングの開始と同時にコントローラへ設定内容を送信したくない場合は、[実行時に PC の設定をコントローラに送信する] チェックボックスをオフにしてください。
- [ABLE チューニング] を実行しているときは、コントローラは「通信モード」になります。

2 **[スタート] ボタンをクリックしてチューニングを開始します。**

[ストップ] ボタンと [キャンセル] ボタンがアクティブになります。

3 **[ストップ]ボタンをクリックします。チューニングが終了し、自動的に最適な値が設定されます。**

▶ご注意

[キャンセル]ボタンをクリックすると、チューニングが中断して設定内容は変更されません。

■ ヘッドの設定内容を他のヘッドにコピーする手順

ここでは例として[ヘッド A]の設定内容を[ヘッド B]にコピーします。

[ヘッド A]の設定をすべて完了します。

1 **[ヘッド A の設定をコピー]ボタンをクリックします。**

[コピーされたヘッド設定を貼り付け]ボタンがアクティブになります。

2 **[ヘッド B]タブをクリックします。**



参考

他のプログラム No. のヘッド設定に設定内容をコピーすることもできます。その場合は、コピー先のプログラム No. を選択してからヘッドを選択します。

3 **[コピーされたヘッド設定を貼り付け]ボタンをクリックします。**

OUT1/OUT2

OUT1/OUT2 タブの画面と機能を説明します。
測定値の処理方法を設定します。OUT1、OUT2 ともに設定する項目は同じです。使用する環境に合わせて設定します。

設定ウインドウの[OUT1]タブ、または[OUT2]タブをクリックします。

1. 演算方法

測定の方法や対象に応じた演算方法を設定します。



2. 測定対象

[演算方法]で[ヘッド A 透明体]、または[ヘッド B 透明体]を選択した場合に[測定対象]を設定します。

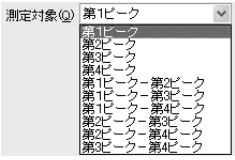

3. 測定、公差

測定、公差判定の方法を設定します。

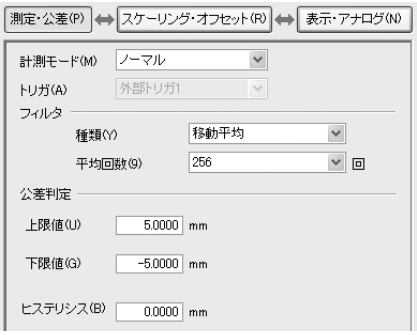

計測モード

計測モードを設定します。



トリガ

[計測モード]で[ノーマル]以外を設定した場合にトリガを設定します。



フィルタ

- 種類

測定値のフィルタ処理を設定します。



- 平均回数

[種類]で[移動平均]を設定した場合に平均回数を設定します。

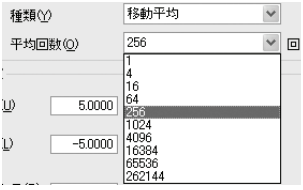

参考

平均回数が少ないほど測定値の応答が速く、多いほど安定した測定値が得られます。

- カットオフ周波数

[種類]で[ローパスフィルタ]、または[ハイパスフィルタ]を設定した場合に、カットオフ周波数を設定します。

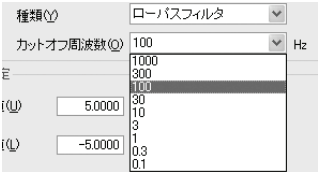

公差判定

- 上限値

公差の上限値を設定します。

- 下限値

公差の下限値を設定します。

- ヒステリシス

公差判定のヒステリシスを設定します。



4. スケーリング、オフセット

スケーリング、オフセットを設定します。

スケーリング設定

- ヘッドＡ入力値１／表示値 1、ヘッドＡ入力値２／表示値２

ヘッドＡの入力値を、どのように表示するかを２つのポイントで設定します。

- ヘッドＢ入力値１／表示値 1、ヘッドＢ入力値２／表示値２

ヘッドＢの入力値を、どのように表示するかを２つのポイントで設定します。

- 測定データから設定

実際の測定データを確認しながらスケーリングを設定します。

「測定データから設定する手順」(3-15 ページ)参照。

測定データから設定(G)

オフセット

オフセット値を設定します。

5. 表示、アナログ

測定値の表示とアナログ出力を設定します。

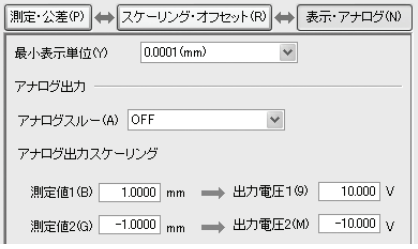

最小表示単位

測定値や設定値の小数点位置や、表示桁数を設定します。

参考

小数点以下で非表示となる桁は四捨五入されます。

►ご注意

[最小表示単位]の設定を変更すると、以下の各設定内容が初期化されます。
スケーリング／オフセット／公差設定／アナログ出力スケーリング／オートゼロ基準値

アナログ出力

- アナログスルー

[計測モード]の設定にかかわらず、測定値をそのままアナログ出力するかどうかを設定します。



- アナログ出力スケーリング

測定値に対するアナログ出力のスケーリングを設定します。



参考

アナログ出力は± 10.5V の範囲でスケーリングできます。

6. OUT1 の設定をコピー、コピーされた OUT 設定を貼り付け

OUT1 で設定した内容を他の OUT（他のプログラム No. の OUT 設定含む）にコピーするときに使用します。

「OUT の設定内容を他の OUT にコピーする手順」（3-16 ページ）参照。

■ 測定データから設定する手順

1 **[測定データから設定]ボタンをクリックします。**

送信の確認ウインドウが表示されます。

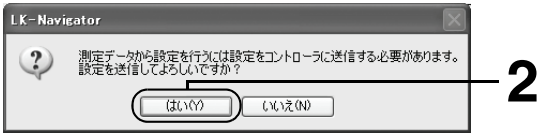

2 **[はい]ボタンをクリックします。**

[スケーリング設定]ウインドウが表示されます。

▶ご注意

[スケーリング設定]を実行しているときは、コントローラは「通信モード」になります。

3 **基準面で[入力値 1]の[セット]ボタンをクリックします。**

基準面の測定値が[入力値 1]に挿入されます。

4 **マスタワークを入れて[入力値 2]の「セット」ボタンをクリックします。**

マスタワークの測定値が[入力値 2]に挿入されます。

5 **[表示値 1]、[表示値 2]にスケーリングを設定します。**

6 **[OK]ボタンをクリックします。**

■ OUT の設定内容を他の OUT にコピーする手順

ここでは例として OUT1 の設定内容を OUT2 にコピーします。

[OUT1]のすべての設定を完了します。

1 **[OUT1 の設定をコピー]ボタンをクリックします。**

[コピーされた OUT 設定を貼り付け]ボタンがアクティブになります。

2 **[OUT2]タブを選択します。**

参考

他のプログラム No. の OUT 設定に設定内容をコピーすることもできます。その場合は、コピー先のプログラム No. を選択してから OUT を選択します。

3 **[コピーされた OUT 設定を貼り付け]ボタンをクリックします。**

共通設定

共通設定タブの画面と機能を説明します。

設定ウインドウの[共通設定]タブをクリックします。

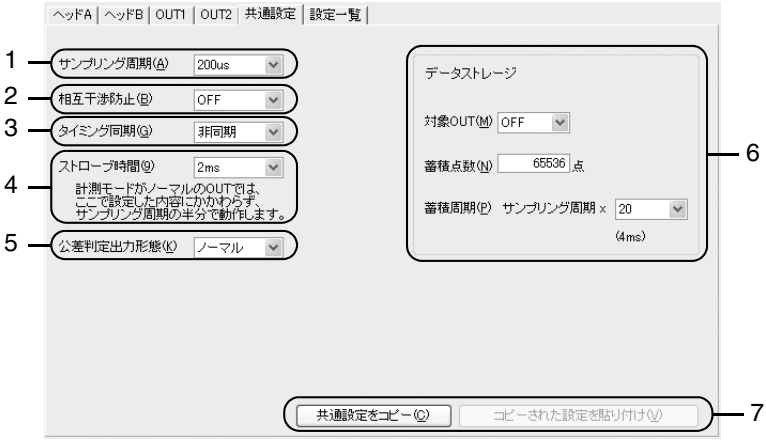

1. サンプリング周期

測定するサンプリング周期を設定します。



2. 相互干渉防止

ヘッドを 2 台接続したときに、お互いに干渉しないように設定します。



3. タイミング同期

OUT1 と OUT2 のタイミング入力を同期するか、非同期とするかを設定します。



4. ストローブ時間

バイナリ出力のストローブ時間を設定します。

5. 公差判定出力形態

公差判定の結果が ON から OFF に変化したときの公差判定出力の動作を設定します。

6. データストレージ

対象 OUT

データを蓄積する対象となる OUT を設定します。



蓄積点数

蓄積するデータ数を設定します。

蓄積周期

データを蓄積する間隔を設定します。

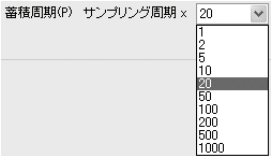

参考

設定した値の下に表示される蓄積周期の間隔(単位は ms または μs)でデータが蓄積されます。

7. 共通設定をコピー、コピーされた設定を貼り付け

設定した内容を他のプログラム No. の共通設定にコピーするときに使用します。

「共通設定の設定内容を他のプログラムにコピーする手順」(3-19 ページ)参照。

■ 共通設定の設定内容を他のプログラムにコピーする手順

ここでは例としてプログラム No.0 からプログラム No.1 の[共通設定]にコピーします。

[共通設定]のすべての設定を完了します。

1 **プログラム No.0 の[共通設定をコピー]ボタンをクリックします。**

[コピーされた設定を貼り付け]ボタンがアクティブになります。

2 **プログラム No.1 を選択します。**

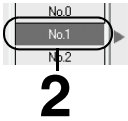

3 **[コピーされた設定を貼り付け]ボタンをクリックします。**



設定一覧

プログラム内で設定した項目の確認ができます。

設定ウインドウの[設定一覧]をクリックします。

1. 設定一覧

選択されたプログラム内の設定一覧が表示されます。

2. 接続ヘッド型式を設定一覧に追加する

コントローラに接続したヘッドの型式を設定一覧に追加します。

3. 設定一覧をクリップボードへコピー

設定した内容をクリップボードにコピーします。他のアプリケーションに貼るなどの用途に使用します。

参考

- クリップボードにコピーした内容は、他のアプリケーションに貼り付けたときタブ区切りフォーマットとなります。
- 以下の操作をしたあとで設定を変更すると、変更した部分が青く表示されます。
  - ・LK-Navigator の起動
  - ・コントローラとの設定の送受信
  - ・設定ファイルを開く／保存する

設定の送信／受信

設定内容をコントローラへ送信、または受信する方法を説明します。

■ 設定内容の受信

ツールバーの[コントローラの設定を受信]ボタンをクリックします。

参考

メニューバーの[通信]から[コントローラから設定を受信]を選択しても同じ操作になります。

■ 設定内容の送信

ツールバーの[コントローラへ設定を送信]ボタンをクリックします。

参考

メニューバーの[通信]から[コントローラへ設定を送信]を選択しても同じ操作になります。

►ご注意

- コントローラが「設定モード」、「プログラム切り替えモード」、「公差設定モード」のときには通信できません。
- コントローラとRS-232Cで接続していて、[コントローラ環境設定]のRS-232Cの設定が変更されていると、設定内容を送信したあとに「LK-Navigator」の[PC 通信設定]も自動的に変更されます。
- 設定の送信／受信を実行しているときは、コントローラは「通信モード」になります。

環境設定

コントローラの動作環境の設定方法を説明します。

メイン画面から[コントローラ環境設定]ボタンをクリックします。

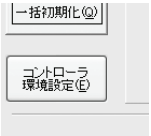

[環境設定]ウインドウが表示されます。

1. コントローラ RS-232C 設定

ボーレート

コントローラの通信速度を設定します。



パリティ

パリティチェックの方法を設定します。



自動送信

RS-232C インターフェースに自動送信する OUT を設定します。



►ご注意

コントローラと RS-232C で接続していて、[コントローラ環境設定] の RS-232C の設定が変更されていると、設定内容を送信したあとに「LK-Navigator」の [PC 通信設定] も自動的に変更されます。

2. 省電力モード

コントローラの省電力モードを設定します。

3. パネルロック

コントローラに接続した表示パネルをロックするかどうかを設定します。



4. プログラム切り替え

プログラムの切り替え方法を設定します。

参考

[プログラムの切り替え] で [端子] を設定した場合、設定内容を送受信したあとの「LK-Navigator」の動作は、端子で指定されたプログラム No. が選択されます

通信設定

コントローラとパソコン間で通信するための設定方法を説明します。

メニューバーの[通信設定]から[PC 通信設定]を選択します。

[PC 通信設定]ウインドウが表示されます。

1. USB で通信する

コントローラとパソコンを接続しているインターフェースが USB のときに設定します。

2. RS-232C で通信する

コントローラとパソコンを接続しているインターフェースが RS-232C のときに設定します。

3. ポート

[RS-232C で通信する]を設定した場合に、コントローラと接続するポートを設定します。

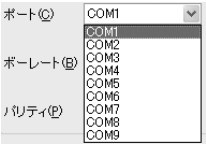

4. ボーレート

[RS-232C で通信する]を設定した場合に、コントローラの通信速度に合わせて設定します。



5. パリティ

[RS-232C で通信する]を設定した場合に、パリティチェックの方法を設定します。



プログラム設定

コントローラに登録されているプログラムのコピーや初期化の操作方法を説明します。

プログラムのコピー

設定内容を他のプログラム No. にコピーして、何度も設定する手間を省くことができます。

参考

コピー先の設定は上書きされて、以前の設定内容は消去されます。

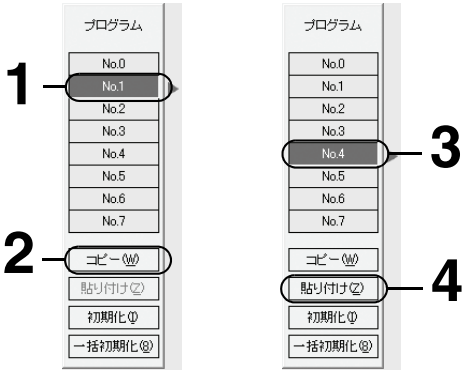

1 **メイン画面からコピー元のプログラム No. を選択します。**

ここでは No.1 を選択しています。

2 **[コピー] ボタンをクリックします。**

3 **[貼り付け] ボタンがアクティブになったことを確認したあと、コピー先のプログラム No. を選択します。**

ここでは No.4 を選択しています。

4 **[貼り付け] ボタンをクリックします。**

確認ウインドウが表示されます。

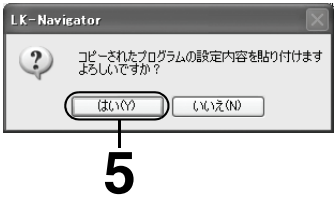

5 **[はい]をクリックします。**

設定内容がコピーされます。

プログラムの初期化

設定内容を初期化して工場出荷時の設定に戻すことができます。初期化すると以前の設定内容は消去されます。

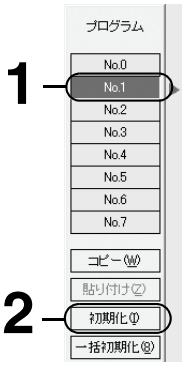

1 **メイン画面から初期化するプログラム No. を選択します。**

ここでは No.1 を選択しています。

2 **[初期化] ボタンをクリックします。**

確認ウインドウが表示されます。

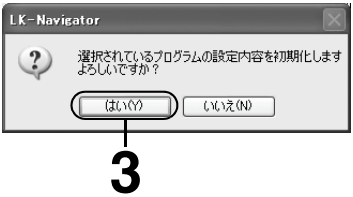

参考

すべてのプログラム No. の設定内容を初期化する場合は [一括初期化] ボタンをクリックします。[一括初期化] ボタンをクリックしたときは以下の確認ウインドウが表示されます。

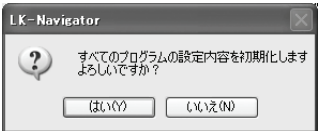

3 **[はい] をクリックします。**

設定内容が初期化されます。

測定値表示

測定値をパソコン上で確認できる[測定値表示]機能を説明します。

ツールバーの[測定値表示]ボタンをクリックします。

参考

メニューバーの[表示]から[測定値表示]を選択しても同じ操作になります。

[測定値表示]ウインドウが表示されます。

1. 測定値取得開始

コントローラから測定値の取得を開始します。
[測定値取得開始]ボタンをクリックすると、[測定値取得停止]に変わります。

参考

[測定値取得開始]ボタンをクリックするまでは[ゼロ]／[リセット]／[タイミング]／[同時タイミング]／[統計値更新]／[統計値クリア]ボタンはクリックできません。

2. 状態表示

測定値／判定結果／ヘッド状態を表示します。

表示の見方は『LK-G シリーズユーザーズマニュアル』の「2 章 測定中の操作と機能」(2-1 ページ)参照。

3. OUT1 を表示／ OUT2 を表示

表示には以下の 3 通りがあります。

- OUT1 単独表示　：[OUT1 を表示]チェックボックスをオンにします。
- OUT2 単独表示　：[OUT2 を表示]チェックボックスをオンにします。
- OUT1、OUT2 同時表示　：[OUT1 を表示] [OUT2 を表示]チェックボックスをオンにします。

参考

[OUT1 を表示]／[OUT2 を表示]チェックボックスを両方オフにすることはできません。

4. 測定値にオートゼロ、リセット、タイミング処理をして表示

ゼロ

現在の測定値を基準値（ゼロ）にして測定値を表示します。

オートゼロ機能は『LK-G シリーズユーザーズマニュアル』の「2 章 測定中の操作と機能」（2-1 ページ）。

リセット

計測モードによる処理やフィルタ処理を初期状態に戻して測定値を表示します。

測定値リセット機能は『LK-G シリーズユーザーズマニュアル』の「3 章 機能設定」（3-1 ページ）。

タイミング

タイミングのオン／オフを切り換えます

タイミング機能は『LK-G シリーズユーザーズマニュアル』の「3 章 機能設定」（3-1 ページ）。

同時タイミング

OUT1、OUT2同時表示をしたときにOUT1、OUT2のタイミング入力を同時に入力します。

5. 統計値表示

[統計値表示]ボタンをクリックすると[統計値一覧]が表示されます。

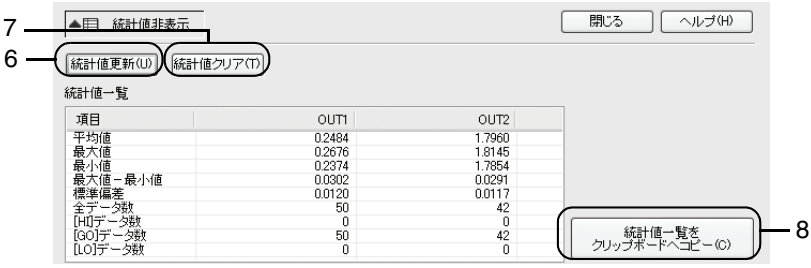

6. 統計値更新

最新の統計値に更新されます。

7. 統計値クリア

現在の統計値がクリアされます。

参考

[統計値クリア] ボタンをクリックするとコントローラの統計値データも消去されます。

8. 統計値一覧をクリップボードへコピー

表示されている統計値一覧をクリップボードへコピーします。他のアプリケーションに貼るなどの用途に使用します。

参考

クリップボードにコピーした内容は、他のアプリケーションに貼り付けたときタブ区切りフォーマットとなります。

9. 閉じる

[測定値表示] ウインドウを閉じます。

10. ヘルプ

「LK-Navigator」ソフトのヘルプファイルを開きます。

受光波形表示

測定した受光量をパソコン上で確認できる[受光波形表示]機能を説明します。

ツールバーの[受光波形表示]ボタンをクリックします。ここでは例として[A 受光波形表示]ボタンをクリックします。

参考

メニューバーの[表示]から[ヘッド A 受光波形]を選択しても同じ操作になります。

[ヘッド A 受光波形表示]ウインドウが表示されます。

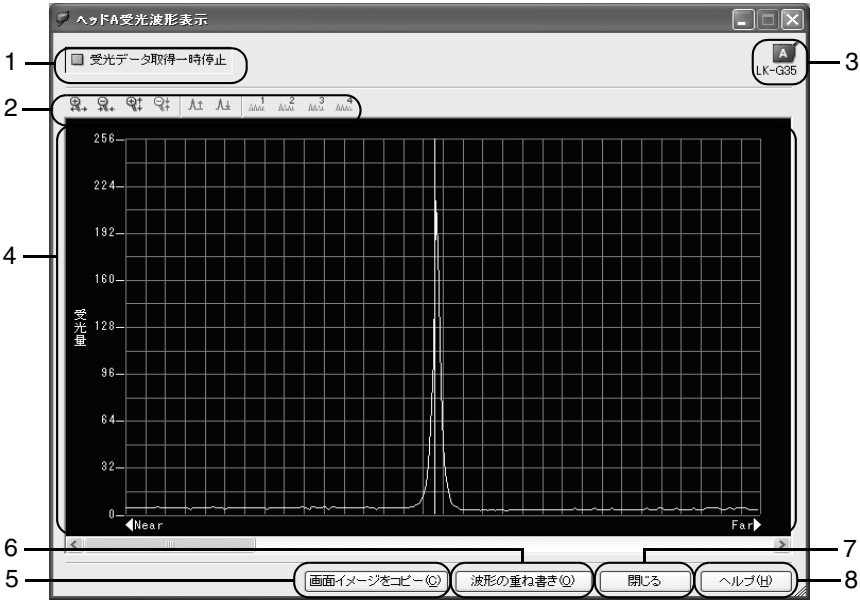

参考

[ヘッド A 受光波形表示]はウインドウサイズを変更できます。

ウインドウサイズを変更するときは初期ウインドウサイズより小さくできません。

1. 受光データ取得開始

コントローラから受光データを取得して最新の波形の表示を開始します。

[受光データ取得開始]ボタンをクリックすると、[受光データ取得一時停止]に変わります。

2. 波形表示変更バー

拡大／縮小

波形を縦方向、横方向に拡大／縮小して表示します。

表示位置の移動

波形の位置を上下に移動して表示します。

ABLE

[測定モード]で[透明体2]を設定したときに、表示されている1～4の波形に対して、ABLE処理した波形を表示します。

ABLE については『LK-G シリーズユーザーズマニュアル』の「3 章 機能設定」(3-1 ページ)。

3. 型式表示

波形を表示しているヘッドの型式を表示します。

4. 受光波形表示

受光データの波形を表示します。波形上の白い縦線は現在の測定位置を表します。波形の見方は以下のとおりです。

- 横軸　　：受光波形の位置です。左にいくほどヘッドに近くなります。
- 縦軸　　：受光量の強度です。上にいくほど強くなります。
- 波形表示：コントローラが ABLE 処理をした波形が表示されます。

5. 画面イメージをコピー

現在の波形をクリップボードにコピーします。

6. 波形の重ね書き

クリックしたときの波形を表示したままにし、現在の波形と重ね合わせて表示します。

7. 閉じる

[ヘッド A 受光波形表示]ウインドウを閉じます。

8. ヘルプ

「LK-Navigator」のヘルプファイルを開きます。

データストレージ設定

データストレージ設定の変更や測定結果を表示できる[データストレージ]機能を説明します。

■ データストレージ設定ウインドウの名称と機能

ツールバーの[データストレージ]ボタンをクリックします。

参考

メニューバーの[表示]から[データストレージ]を選択しても同じ操作になります。

[データストレージ]ウインドウが表示されます。

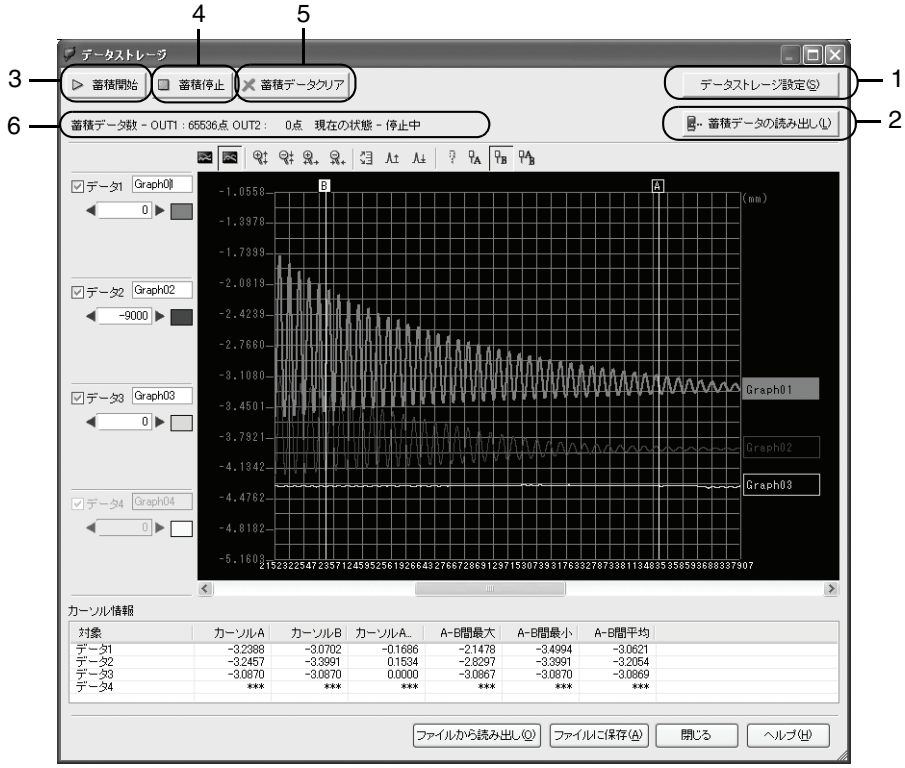

[データストレージ]ウインドウは最大 4 つのデータを波形として表示できます。表示できるデータは以下のとおりです。
- 本体から読み出したストレージデータ
- パソコンに保存したストレージデータ

参考

[データストレージ]はウインドウサイズを変更できます。
ウインドウサイズを変更するときは初期ウインドウサイズより小さくできません。

1. データストレージ設定

測定値を蓄積する方法を設定します。

「データストレージ設定」(3-34 ページ)参照。

2. 蓄積データの読み出し

コントローラから蓄積データを読み出します。

「蓄積データの読み出し」(3-41 ページ)参照。

3. 蓄積開始

コントローラでデータの蓄積を開始します。

4. 蓄積停止

コントローラでデータの蓄積を停止します。

5. 蓄積データクリア

コントローラに蓄積しているデータをクリアします。

▶ご注意

蓄積データのクリアはコントローラに蓄積しているデータをすべてクリアします。

6. 状態表示

コントローラのデータ蓄積の状態を表示します。

参考

表示する状態は以下のとおりです。

状態	状態の表示	蓄積データ数表示
未接続	未接続	*****
通常モード：蓄積中	蓄積中	現在蓄積されているデータ数
通常モード：停止中	停止中	現在蓄積されているデータ数
通信エラー時	*****	*****
その他システムエラー時	システムエラー	*****

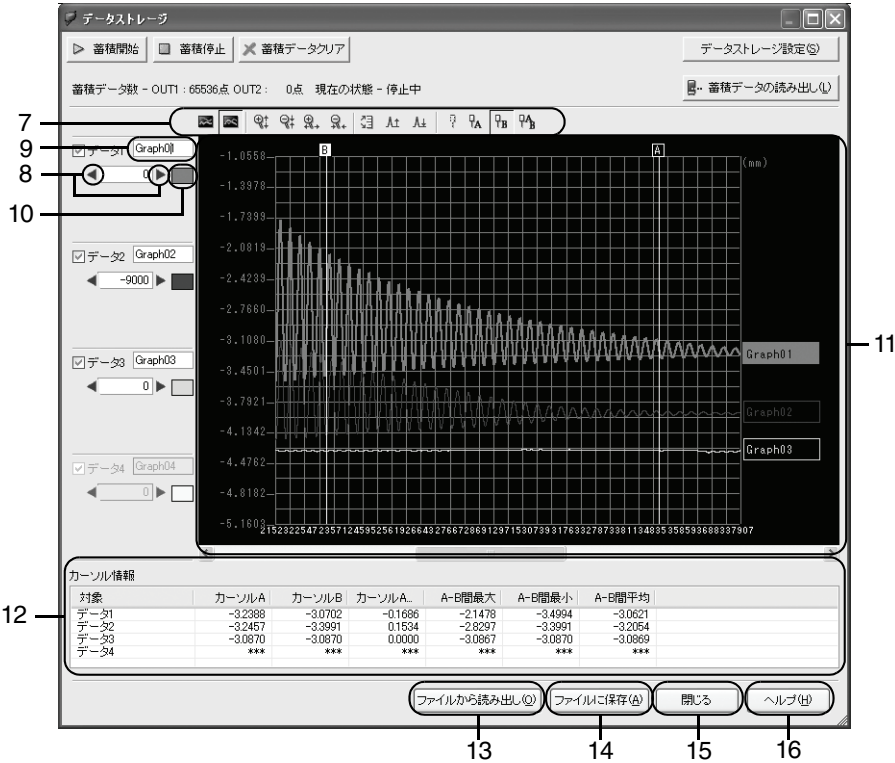

7. 波形表示変更バー

並べて表示／重ねて表示

測定値の波形を並べて表示するか、重ねて表示するかを設定します。

拡大／縮小

測定値の波形を縦方向、横方向に拡大／縮小して表示します。

自動縮尺

縦方向の縮尺を自動で調整して表示します。

表示位置の移動

波形の位置を上下に移動して表示します。

カーソルの非表示

カーソルを非表示にします。

カーソルの選択

カーソルを選択して表示します。

8. 表示位置変更

波形の表示位置を移動します。

►ご注意

波形が表示されているときのみ表示位置を移動できます。

9. 波形名称

波形の名称を任意に設定します。

►ご注意

- 波形名称は半角英数(","(カンマ)と "."(ピリオド)を除く)で 16 文字まで設定できます。
- 波形が表示されているときのみ名称を設定できます。

10. 波形色変更

波形の色を設定します。

►ご注意

波形が表示されているときのみ波形の色を設定できます。

11. 測定値波形の表示

読み出した測定値を表示します。

12. カーソル情報

カーソル情報の一覧を表示します。

13. ファイルから読み出し

ファイルから蓄積データを読み出します。

14. ファイルに保存

ファイルに蓄積データを保存します。

参考

蓄積データは CSV 形式でファイルに保存されます。

15. 閉じる

[データストレージ]ウインドウを閉じます。

16. ヘルプ

「LK-Navigator」のヘルプファイルを開きます。

■ 基本的なデータストレージの手順

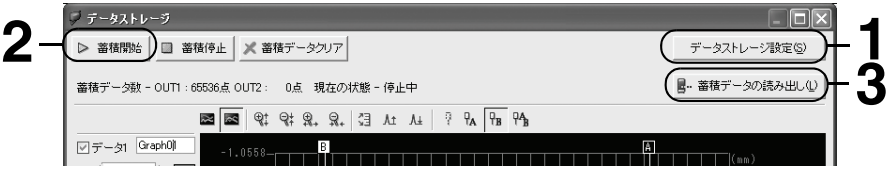

1 **[データストレージ設定]をクリックします。**

対象 OUT、蓄積点数、蓄積周期をあらかじめ設定します。

[データストレージ設定]の設定方法は「データストレージ設定」(3-39 ページ)参照。

2 **[蓄積開始]ボタンをクリックします。**

コントローラで測定値の蓄積が開始されます。

[蓄積点数]で設定したデータ数の蓄積が完了すると自動的に停止します。

参考

- データの蓄積を途中で止めたいときは[蓄積停止]ボタンをクリックします。
- 蓄積停止のあと、再度[蓄積開始]ボタンをクリックすると、蓄積を停止した位置から続けて蓄積を開始します。

3 **[蓄積データの読み出し]ボタンをクリックします。**

[蓄積データの読み出し]の設定方法は「蓄積データの読み出し」(3-41 ページ)参照。

[蓄積データ読み出し]ウインドウが表示されます。

4 **[読み出し]ボタンをクリックします。**

コントローラに蓄積されたデータがパソコンに転送されます。

転送状態を示すバーグラフが右端までいくと受信は完了です。

■ データストレージ設定

[データストレージ設定] ボタンをクリックします。

[データストレージ設定] ウインドウが表示されます。

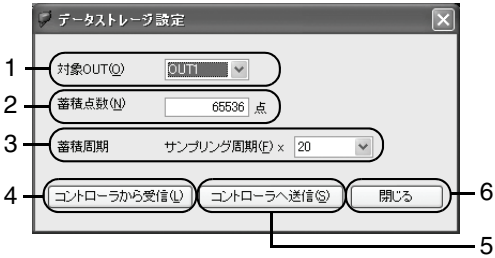

1. 対象 OUT

データを蓄積する対象となる OUT を設定します。



2. 蓄積点数

蓄積するデータ数を設定します。

3. 蓄積周期

データを蓄積する間隔を設定します。

4. コントローラから受信

コントローラから設定を受信します。



5. コントローラへ送信

コントローラへ設定を送信します。

コントローラへ送信(S)

►ご注意

データの送信／受信を実行しているときは、コントローラは「通信モード」になります。

6. 閉じる

[データストレージ設定] ウインドウを閉じます。

閉じる

■ 蓄積データの読み出し

[蓄積データの読み出し]ボタンをクリックします。

[蓄積データ読み出し]ウインドウが表示されます。

1. 対象 OUT

データを読み出す対象となる OUT を設定します。

2. OUT1

[対象 OUT]で[OUT1]、または[両 OUT]を設定した場合に、OUT1 から読み出すデータを選択します。

設定したデータ番号に対応したデータ番号で、[データストレージ]ウインドウに波形が表示されます。

3. OUT2

[対象 OUT]で[OUT2]、または[両 OUT]を設定した場合に、OUT2 から読み出すデータを選択します。

設定したデータ番号に対応したデータ番号で、[データストレージ]ウインドウに波形が表示されます。



4. 読み出し

蓄積データの読み出しを開始します。

►ご注意

[読み出し]を実行しているときは、コントローラは「通信モード」になります。

設定ファイルの読み出しと保存

設定内容をパソコンに読み出し、または保存する操作方法を説明します。

設定ファイルの読み出し

1 メイン画面の[開く]ボタンをクリックします。

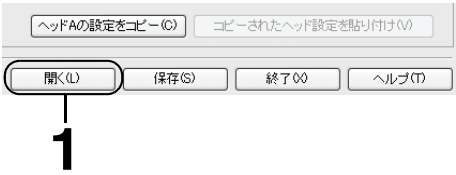

参考

メニューバーの[ファイル]から[設定ファイルを開く]を選択しても同じ操作になります。

[ファイルを開く]ウインドウが表示されます。

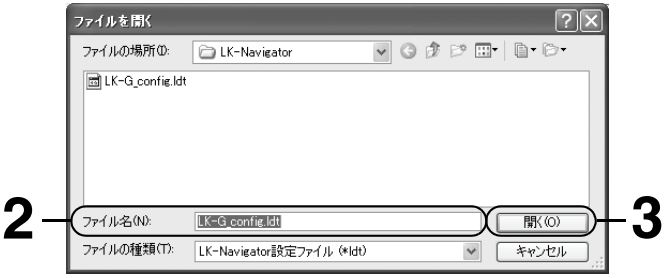

2 読み出す設定ファイルを選択します。

ここでは「LK-G_Config.ldt」を選択しています。

3 [開く]ボタンをクリックします。

設定ファイルの保存

1 **メイン画面の[保存]ボタンをクリックします。**

参考

メニューバーの[ファイル]から[設定ファイル保存]を選択しても同じ操作になります。

[名前を付けて保存]ウインドウが表示されます。

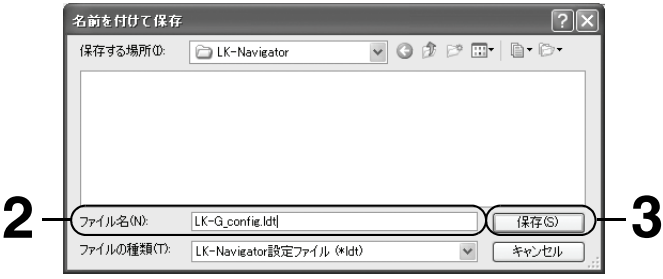

2 **保存するフォルダを開き、[ファイル名]に保存するファイル名を入力します。**

ここでは「LK-G_config.ldt」と入力しています。

参考

保存したファイルには、コントローラの設定ファイルを表す拡張子[.ldt]が、自動的に付きます。

3 **[保存]ボタンをクリックします。**