PROBLÈME 13

Filtre à air moteur encrassé

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Filtre à air moteur encrassé	Gravité maximale	moyenne

Symptôme signalé

Usage poussiéreux ou tout-terrain : perte de reprise, filtre visiblement sale à l'inspection.


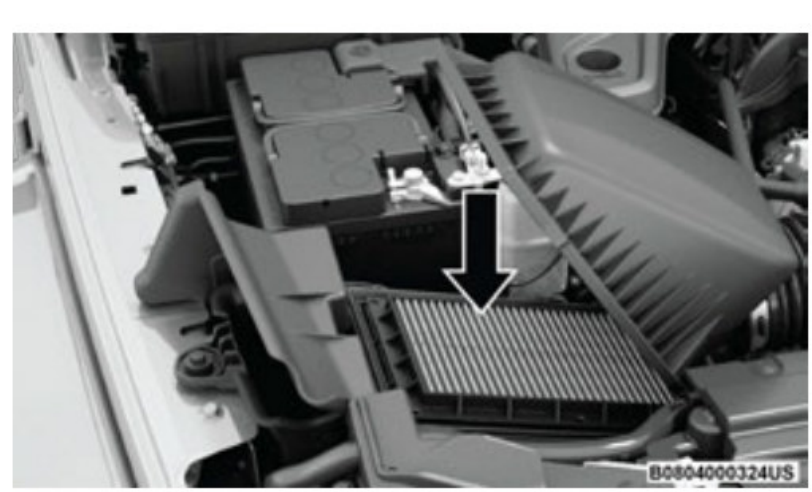


***Figure 1** : photo réelle : couvercle du filtre à air moteur (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 270). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 270 (page PDF 272) : couvercle du filtre à air moteur. Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

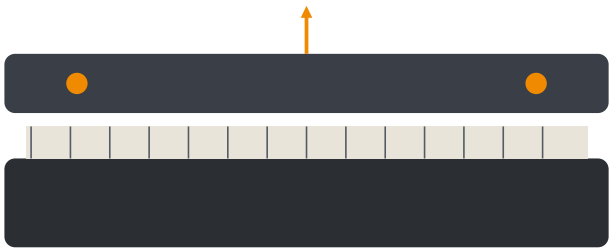

1. Desserrer les fixations du couvercle
2. Soulever le couvercle
3. Sortir le filtre
4. Nettoyer le boîtier si sale
5. Filtre neuf, face d'inspection en bas

***Figure 2** : schéma de l'équipe : dépose et pose du filtre à air (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Filtre sale	Admission d'air réduite	moyenne	OM p. 270
Usage poussiéreux / tout-terrain	Inspecter à chaque vidange	faible	OM p. 255

Système d'admission

Ne pas démarrer avec le système d'admission déposé si quelqu'un est près du compartiment moteur (OM p. 270).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Filtre à air moteur encrassé (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 *: contrôle du filtre à air.*

Procédure

1. Moteur coupé, ouvrir le capot.
2. Desserrer les fixations du couvercle et le soulever (OM p. 270).
3. Sortir le filtre ; nettoyer le boîtier s'il contient beaucoup de saletés.
4. Poser un filtre neuf, face d'inspection vers le bas.
5. Refermer et serrer les fixations du couvercle.

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Remplacement	Tous les 48 000 km (30 000 miles)	OM p. 256
Usage poussiéreux / tout-terrain	Inspecter à chaque vidange	OM p. 255
Qualité	Filtres Mopar de qualité recommandés	OM p. 270

Négatif difficile (ne pas confondre)
Une perte de puissance avec le témoin moteur allumé relève d'abord de la fiche jl_temoin_moteur_mil.

Ce que cette fiche ne contient pas
Référence du filtre : catalogue de pièces, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 255, 256, 270. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_vidange_huile
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.