PROBLÈME 14

Niveau de liquide de refroidissement bas

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Niveau de liquide de refroidissement bas	Gravité maximale	moyenne

Symptôme signalé

Au contrôle mensuel, le niveau du bocal est sous la plage indiquée.

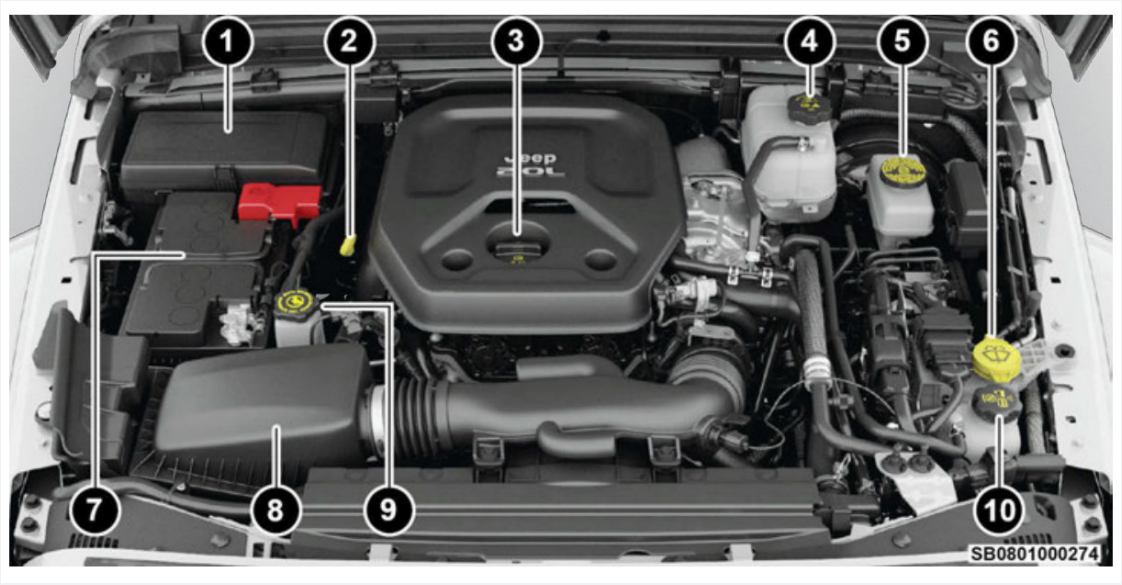


***Figure 1** : photo réelle : compartiment moteur 2.0L : réservoir de liquide de refroidissement (repère 4) (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 264). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 264 (page PDF 266) : compartiment moteur 2.0L : réservoir de liquide de refroidissement (repère 4). Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

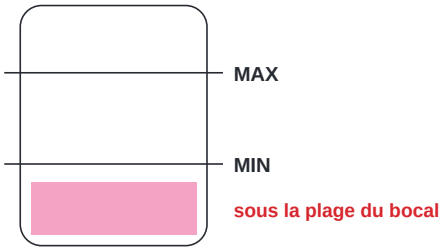


***Figure 2** : schéma de l'équipe : bocal de liquide de refroidissement (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Niveau sous la plage	Appoint et recherche de fuite	moyenne	OM p. 280
Liquide sale ou rouillé	Vidange, rinçage, remplissage OAT	moyenne	OM p. 278

Moteur froid uniquement

Ne jamais ouvrir le bouchon sous pression moteur chaud et ne pas ajouter de liquide sur un moteur en surchauffe (OM p. 279).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Niveau de liquide de refroidissement bas (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 : contrôle du niveau.

Procédure

1. Moteur coupé et froid.
2. Lire le niveau dans le bocal : il doit être dans la plage indiquée (OM p. 280).
3. Ne pas ouvrir le bouchon du radiateur : il reste normalement plein.
4. Compléter avec du liquide OAT conforme (MS-90032).
5. Si le niveau baisse souvent, rechercher une fuite et ouvrir un ticket.

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Capacité 2.0L (bocal au MAX)	11,4 L	OM p. 332
Type de liquide	OAT (MS-90032)	OM p. 278
Contrôle	Niveau une fois par mois ; protection tous les 12 mois	OM p. 280 ; OM p. 278

Négatif difficile (ne pas confondre)
Le circuit de l'intercooler (2.0L) a son propre bocal : ne pas le confondre avec celui du moteur (photo, repère 10).

Ce que cette fiche ne contient pas
Point de congélation et proportion de mélange : non relevés dans cette fiche.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 278, 280, 281, 332. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_temoin_temperature_moteur
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.