PROBLÈME 18 Batterie faible

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Batterie faible	Gravité maximale	moyenne

Symptôme signalé

Démarreur lent ou inopérant ; Idling Stop qui ne s'arme plus ; témoins faibles au contact.


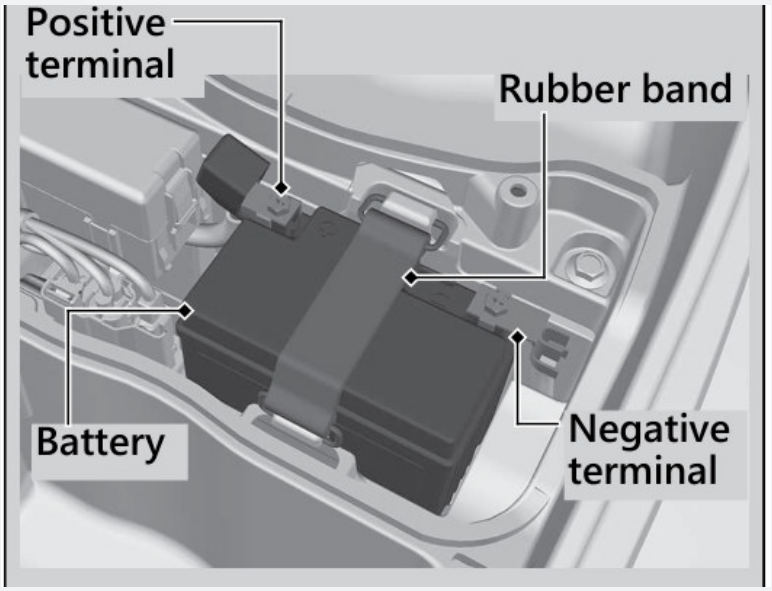


***Figure 1** : photo réelle : batterie sous le couvercle du plancher (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 91). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 91 (page PDF 95) : batterie sous le couvercle du plancher. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

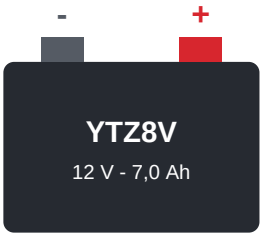

Débrancher : (-) en premier

Rebrancher : (+) en premier

Démarreur : 5 s maximum,
puis Off et 10 s d'attente

***Figure 2** : schéma de l'équipe : batterie YTZ8V et ordre de branchement des bornes (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Démarreur lent	Tension insuffisante	moyenne	MP p. 59
Arrêts Idling Stop prolongés	Décharge possible	faible	MP p. 56

Ordre des bornes

Débrancher la borne négative (-) en premier et rebrancher la positive (+) en premier (règle d'atelier).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Batterie faible (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 : diagnostic de la batterie.

Procédure

1. Limiter chaque essai de démarreur à 5 secondes, puis contact Off et 10 secondes d'attente (MP p. 59).
2. Contrôler la propreté et le serrage des bornes.
3. Recharger ou tester la batterie avec un appareil adapté.
4. Remplacer par une YTZ8V si elle ne tient plus la charge (MP p. 152).
5. Rappeler au client l'effet des arrêts Idling Stop prolongés (MP p. 56).

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Type	YTZ8V	MP p. 152
Capacité	12 V - 7,0 Ah (10 h)	MP p. 152
Contrôle	Tous les 6 000 km et chaque année	MP p. 78

Négatif difficile (ne pas confondre)
Un démarreur qui ne tourne pas béquille latérale dépliée n'est pas une batterie faible (fiche sh150_moteur_ne_demarre_pas).

Ce que cette fiche ne contient pas
Courant de charge et tension de seuil : non donnés par le manuel du propriétaire.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 56, 59, 78, 152. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_moteur_ne_demarre_pas, sh150_idling_stop_inactif
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.