PROBLÈME 15

Ralenti instable : contrôle de la bougie

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Ralenti instable : contrôle de la bougie	Gravité maximale	moyenne

Symptôme signalé

Ralenti irrégulier, démarrage difficile à froid, petits ratés à l'accélération.

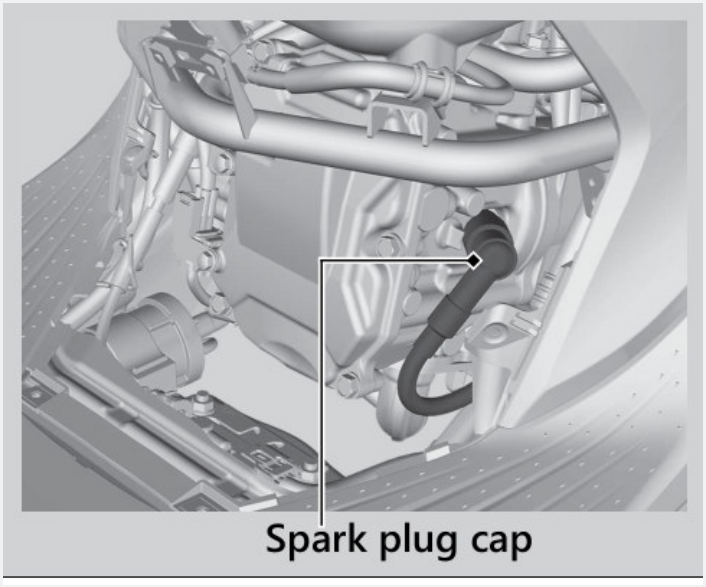


***Figure 1** : photo réelle : capuchon de bougie et accès bougie (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 96). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 96 (page PDF 100) : capuchon de bougie et accès bougie. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

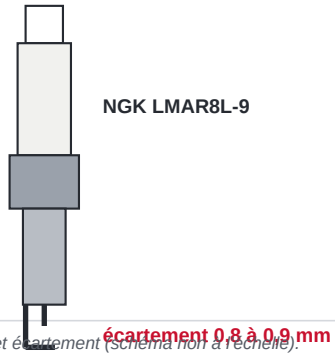


***Figure 2** : schéma de l'équipe : bougie standard et écartement (schéma non à l'échelle).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Électrodes usées ou encrassées	Allumage dégradé	moyenne	MP p. 77
Ralenti hors plage	Réglage ou défaut moteur	moyenne	MP p. 153

Moteur froid
Déposer la bougie uniquement moteur froid, contact sur Off.

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Ralenti instable : contrôle de la bougie (suite)

Diagnostic pas à pas

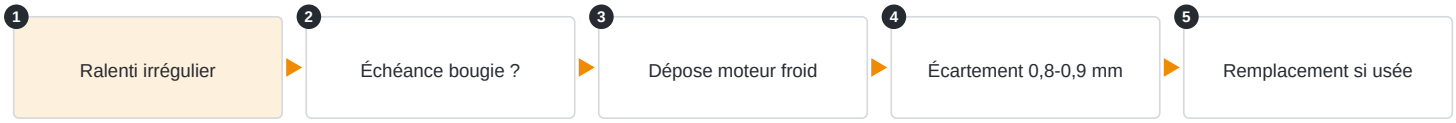


***Figure 3** : contrôle de la bougie.*

Procédure

1. Vérifier l'échéance : inspection tous les 6 000 km, remplacement tous les 12 000 km (MP p. 77).
2. Déposer la bougie moteur froid.
3. Contrôler l'aspect des électrodes et mesurer l'écartement : 0,8 à 0,9 mm (MP p. 153).
4. Remplacer par une NGK LMAR8L-9 si besoin.
5. Contrôler le ralenti : 1 700 ± 100 tr/min.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Bougie	NGK LMAR8L-9	MP p. 153
Écartement	0,8 à 0,9 mm	MP p. 153
Ralenti	1 700 ± 100 tr/min	MP p. 153
Échéances	I tous les 6 000 km ; R tous les 12 000 km	MP p. 77

Négatif difficile (ne pas confondre)
La génération 2005 utilise une autre bougie : ne pas transposer la référence.

Ce que cette fiche ne contient pas
Couple de serrage de la bougie : non donné par le manuel du propriétaire.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 77, 153. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_voyant_injection_clignote, sh150_perte_puissance
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.