PROBLÈME 19 Un équipement électrique ne fonctionne plus (fusible)

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Un équipement électrique ne fonctionne plus (fusible)	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Un équipement électrique ne fonctionne plus d'un coup (éclairage, prise, clignotants) alors que le reste fonctionne.


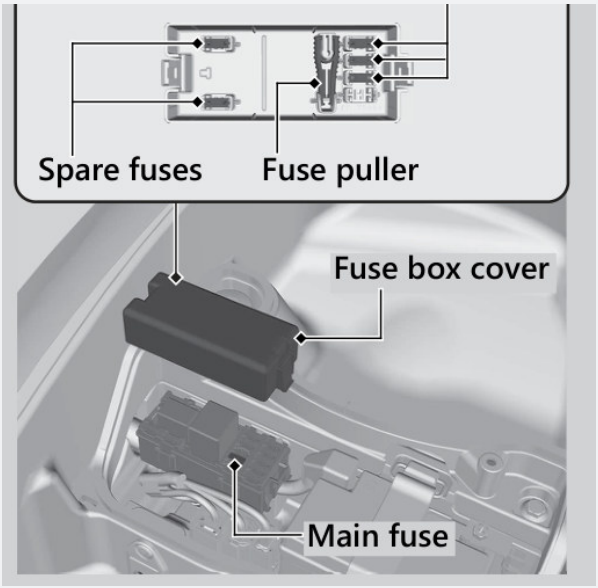


***Figure 1** : photo réelle : boîte à fusibles, fusible principal, fusibles de rechange (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 136). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 136 (page PDF 140) : boîte à fusibles, fusible principal, fusibles de rechange. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

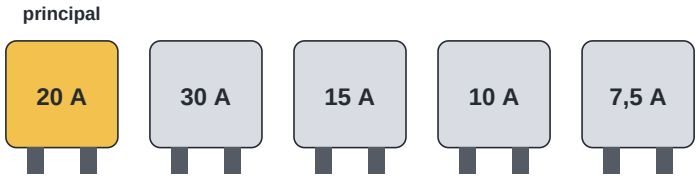

Fusible grillé : filament coupé. Remplacer par le même calibre, jamais plus fort.

***Figure 2** : schéma de l'équipe : calibres des fusibles de la SH150AD (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Fusible au filament coupé	Surcharge ou court-circuit	moyenne	MP p. 154
Fusible qui grille à nouveau	Court-circuit à rechercher	élevée	-

Jamais de calibre supérieur

Remplacer un fusible uniquement par un fusible de même calibre ; un calibre supérieur peut provoquer un incendie.

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Un équipement électrique ne fonctionne plus (fusible) (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 : contrôle d'un fusible.

Procédure

1. Couper le contact.
2. Accéder à la boîte à fusibles et repérer le fusible du circuit concerné.
3. Contrôler le filament.
4. Remplacer par un fusible du même calibre.
5. S'il grille à nouveau : rechercher un court-circuit en atelier.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Fusible principal	20 A	MP p. 154
Autres fusibles	30 A, 15 A, 10 A, 7,5 A	MP p. 154
Éclairage	LED	MP p. 154

Négatif difficile (ne pas confondre)
Un feu à LED qui ne s'allume plus peut venir du bloc LED lui-même : il ne se remplace pas comme une ampoule.

Ce que cette fiche ne contient pas
Affectation de chaque fusible à un circuit et emplacement exact de la boîte : à relever sur le scooter, absents de cette fiche.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 154. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_batterie_faible
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.