PROBLÈME 04 Le moteur ne démarre pas

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Le moteur ne démarre pas	Gravité maximale	moyenne

Symptôme signalé

Contact mis, le démarreur ne lance pas le moteur, ou le moteur tourne sans démarrer.

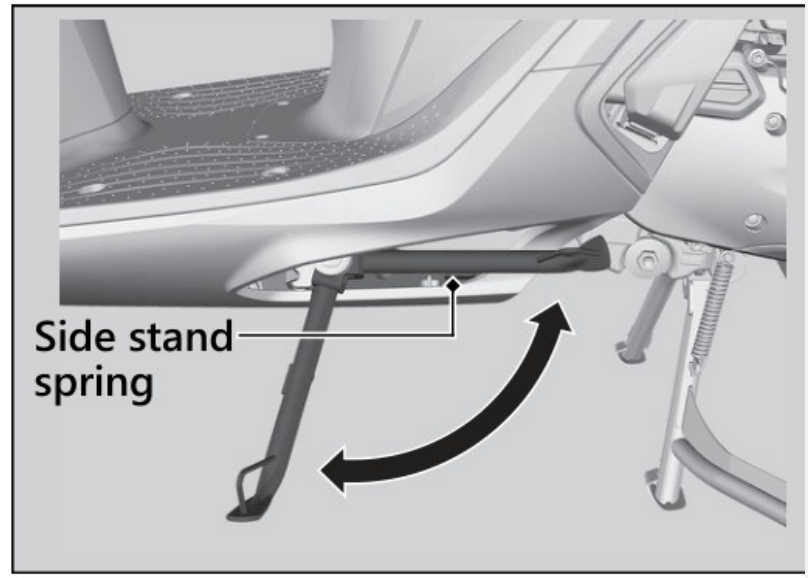


Figure 1 *: photo réelle : béquille latérale et ressort (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 107). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 107 (page PDF 111) : béquille latérale et ressort. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

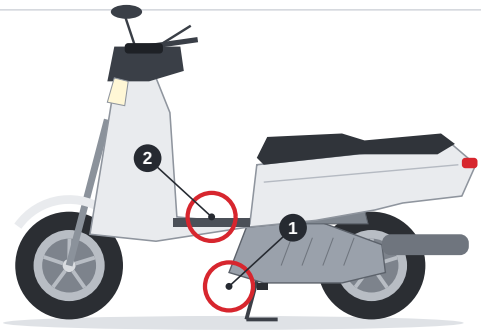


Figure 2 *: schéma de l'équipe : points à vérifier : (1) béquille latérale, (2) batterie (silhouette schématique).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Béquille latérale dépliée	Coupe-circuit : démarrage impossible	aucune	MP p. 59
Démarreur faible	Tension de batterie insuffisante	moyenne	MP p. 59
Témoin SMART Key clignotant	Clé non reconnue	moyenne	MP p. 120

⚠ **Ne pas insister**

Si le moteur ne démarre pas en 5 secondes : contact sur Off et 10 secondes d'attente avant un nouvel essai (MP p. 59).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Le moteur ne démarre pas (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 : ordre de vérification avant de conclure à une panne.

Procédure

1. Replier la béquille latérale (MP p. 59).
2. Garder la Smart Key sur soi et vérifier le témoin SMART Key.
3. Contact sur On : les témoins doivent s'allumer brièvement.
4. Poignée d'accélérateur fermée, actionner le démarreur 5 secondes au maximum.
5. Échec : contact sur Off, attendre 10 secondes, recommencer ; si l'échec persiste, contrôler la batterie (fiche sh150_batterie_faible).

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Durée maximale d'un essai	5 secondes	MP p. 59
Attente entre deux essais	10 secondes, contact sur Off	MP p. 59
Batterie	YTZ8V, 12 V - 7,0 Ah	MP p. 152

Négatif difficile (ne pas confondre)
Moteur coupé au feu rouge avec le témoin Idling Stop clignotant : ce n'est pas un non-démarrage (fiche sh150_moteur_coupe_au_feu).

Ce que cette fiche ne contient pas
Contrôle du relais de démarreur, du coupe-circuit et de la pompe à essence : manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 59. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_batterie_faible, sh150_smart_key_non_detectee, sh150_moteur_coupe_au_feu
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.