PROBLÈME 16 Niveau de liquide de frein bas

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Niveau de liquide de frein bas	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Le niveau du réservoir de liquide de frein est sous le repère inférieur ; le levier peut paraître spongieux.


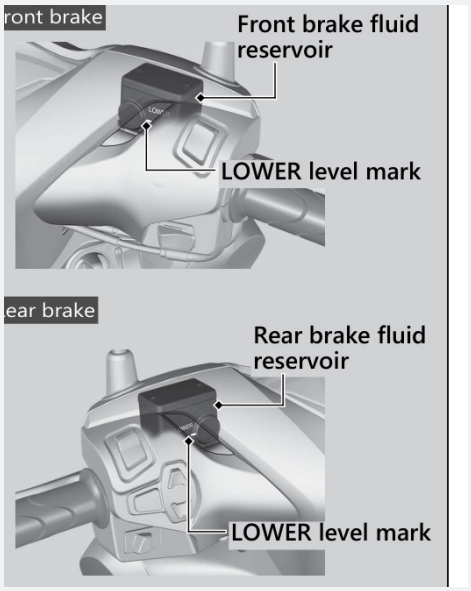


***Figure 1** : photo réelle : réservoirs de liquide de frein avant et arrière, repère LOWER (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 105). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 105 (page PDF 109) : réservoirs de liquide de frein avant et arrière, repère LOWER. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

réservoir au guidon (schéma)

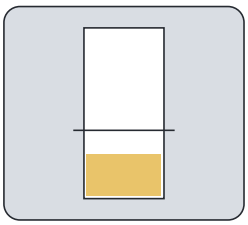

repère LOWER

liquide sous le repère

***Figure 2** : schéma de l'équipe : réservoir de liquide de frein au guidon (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Niveau sous le repère	Plaquettes usées ou fuite	élevée	MP p. 78
Levier spongieux	Air ou fuite dans le circuit	élevée	-

Intervention réservée

Remplacement et purge du liquide demandent des compétences mécaniques : concessionnaire ou technicien formé (MP p. 78).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Niveau de liquide de frein bas (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 *: contrôle du circuit de frein.*

Procédure

1. Scooter sur béquille centrale, guidon droit, réservoir horizontal.
2. Lire le niveau dans le regard.
3. Contrôler l'usure des plaquettes (fiche sh150_usure_plaquettes) : un niveau bas suit souvent leur usure.
4. Rechercher une fuite aux raccords et à l'étrier.
5. Ne compléter qu'avec du DOT 3 ou DOT 4 d'un récipient fermé (MP p. 153).

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Liquide	Honda DOT 3 ou DOT 4	MP p. 153
Remplacement	Tous les 2 ans	MP p. 78
Contrôle	Avant départ, tous les 6 000 km et chaque année	MP p. 78

Négatif difficile (ne pas confondre)
Un niveau qui baisse lentement avec l'usure des plaquettes est normal ; une baisse rapide signale une fuite.

Ce que cette fiche ne contient pas
Procédure de purge et couples des raccords : manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 78, 153. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_usure_plaquettes, sh150_temoin_abs_allume
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.