PROBLÈME 20 Perte de puissance ou accélération molle

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Perte de puissance ou accélération molle	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Le scooter accélère mal ou plafonne en vitesse, sans témoin particulier ou avec un témoin allumé.

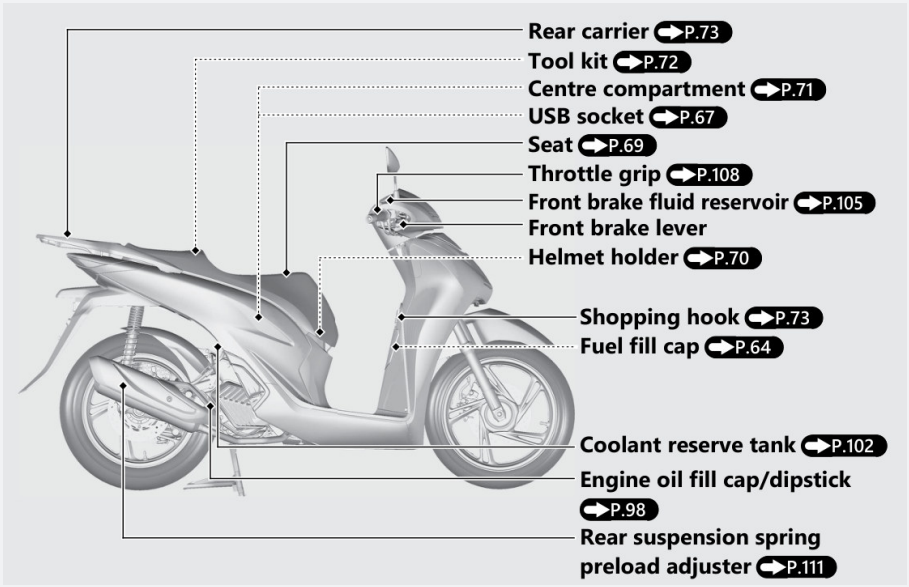


***Figure 1** : photo réelle : emplacement des éléments (vue côté gauche) (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 20). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 20 (page PDF 24) : emplacement des éléments (vue côté gauche). Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

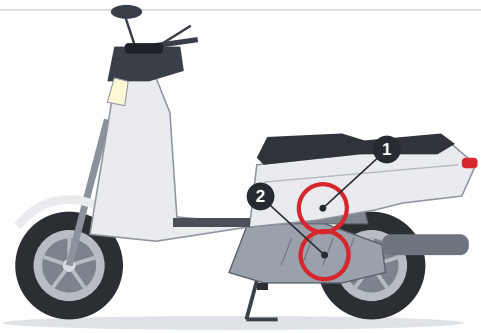


***Figure 2** : schéma de l'équipe : (1) boîtier de filtre à air, (2) transmission V-Matic (silhouette schématique).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Témoin température allumé	Surchauffe : autre fiche	élevée	MP p. 116
Voyant PGM-FI	Défaut moteur : autre fiche	élevée	MP p. 117
Filtre à air ancien	Admission d'air réduite	moyenne	MP p. 77
Courroie usée	Transmission qui patine	moyenne	MP p. 78

Commencer par les témoins
Une perte de puissance avec un témoin allumé renvoie d'abord à la fiche du témoin concerné.

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Perte de puissance ou accélération molle (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 : démarche en cas de perte de puissance.

Procédure

1. Vérifier les témoins : température (fiche sh150_surchauffe_moteur), PGM-FI (fiches sh150_voyant_injection_*).
2. Le HSTC limite volontairement la puissance quand il agit : vérifier s'il clignote (MP p. 58).
3. Contrôler l'échéance du filtre à air : remplacement tous les 18 000 km (MP p. 77).
4. Contrôler l'échéance de la courroie : inspection à 12 000 km, remplacement à 24 000 km (MP p. 78).
5. Sans cause trouvée : ticket atelier pour contrôle de la transmission.

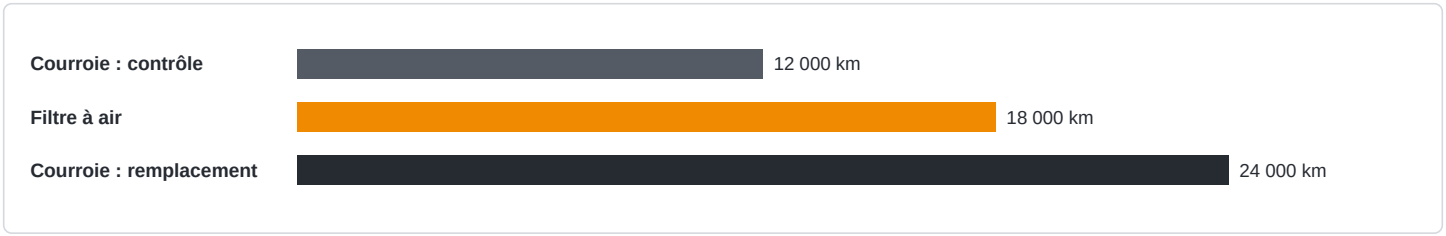


Figure 4 : échéances liées à la perte de puissance (MP p. 77, MP p. 78).

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Filtre à air	Remplacer tous les 18 000 km	MP p. 77
Courroie	Inspecter à 12 000 km, remplacer à 24 000 km	MP p. 78
Transmission	V-Matic 2,68:1 à 0,82:1	MP p. 152

Négatif difficile (ne pas confondre)
Le clignotement du témoin HSTC en accélération sur sol glissant est normal : le système réduit la puissance.

Ce que cette fiche ne contient pas
Largeur limite de courroie et galets pour 2020-2024 : manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 58, 77, 78, 116, 117. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_surchauffe_moteur, sh150_voyant_injection_allume, sh150_temoin_hstc_allume
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.