PROBLÈME 13 Pression des pneus trop basse

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Pression des pneus trop basse	Gravité maximale	moyenne

Symptôme signalé

Direction lourde, tenue de route floue ou pneu visiblement écrasé.

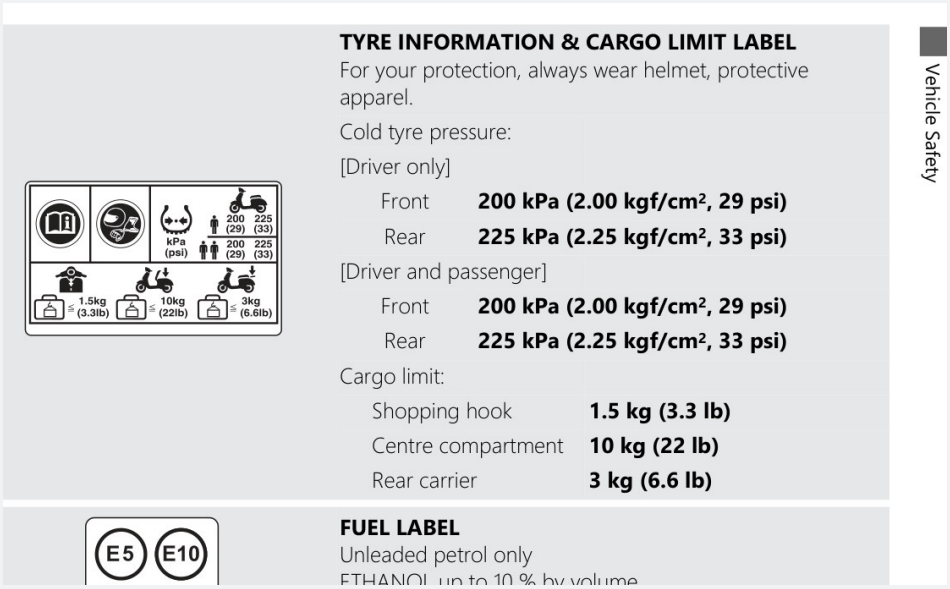


***Figure 1** : photo réelle : étiquette d'information pneus et charge (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 9). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 9 (page PDF 13) : étiquette d'information pneus et charge. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

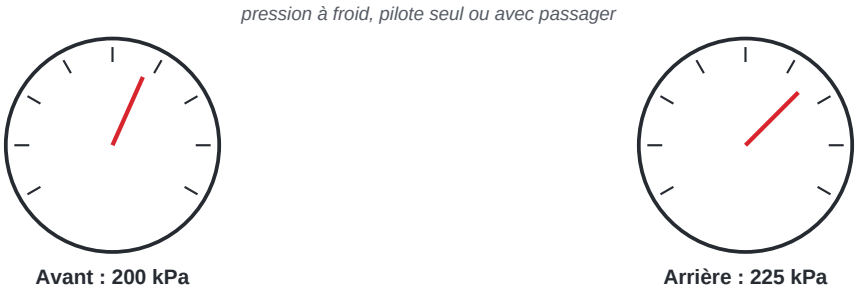


***Figure 2** : schéma de l'équipe : pressions à froid de la SH150AD.*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Pression sous la valeur	Usure rapide, tenue de route dégradée	moyenne	MP p. 153

Mesurer à froid
La pression se mesure pneus froids ; une mesure à chaud surestime la pression.

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Pression des pneus trop basse (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 : contrôle de la pression.

Procédure

1. Scooter sur béquille centrale, pneus froids.
2. Mesurer la pression avant puis arrière.
3. Corriger : 200 kPa à l'avant, 225 kPa à l'arrière, seul ou avec passager (MP p. 153).
4. Rechercher une cause de fuite : clou, coupure, valve.
5. Recontrôler le lendemain si une fuite lente est suspectée.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Avant	200 kPa (2,00 bar)	MP p. 153
Arrière	225 kPa (2,25 bar)	MP p. 153
Avec passager	Mêmes valeurs	MP p. 153
Dimensions	AV 100/80-16M/C 50P ; AR 120/80-16M/C 60P	MP p. 153

Négatif difficile (ne pas confondre)
Sur la génération 2005, les pressions sont différentes : ne pas les appliquer à une 2020-2024.

Ce que cette fiche ne contient pas
Réparation d'un pneu sans chambre : non décrite ; remplacer ou confier à un spécialiste.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 153. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_usure_pneus
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.