PROBLÈME 03 Témoin de température élevée allumé (surchauffe)

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Témoin de température élevée allumé (surchauffe)	Gravité maximale	arrêt

Symptôme signalé

Le témoin rouge de température du liquide de refroidissement s'allume ; l'accélération devient molle.

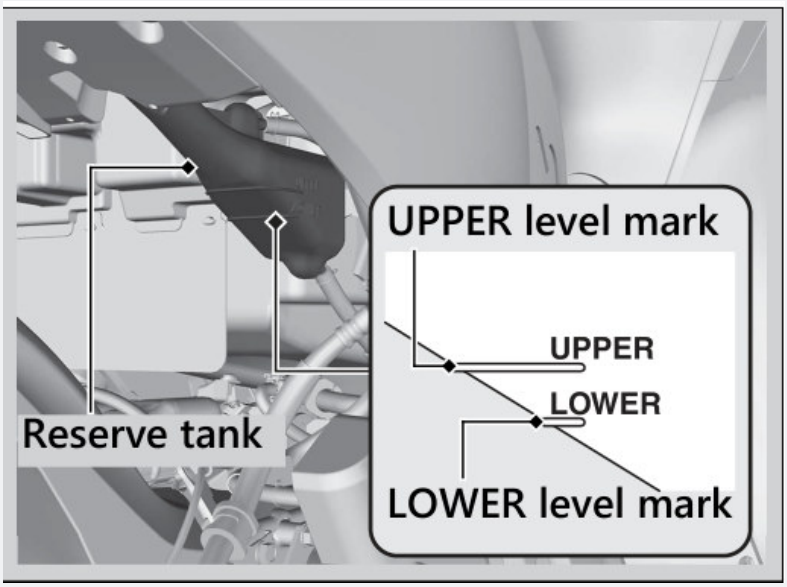


***Figure 1** : photo réelle : vase d'expansion du liquide de refroidissement, repères UPPER / LOWER (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 102). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 102 (page PDF 106) : vase d'expansion du liquide de refroidissement, repères UPPER / LOWER. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

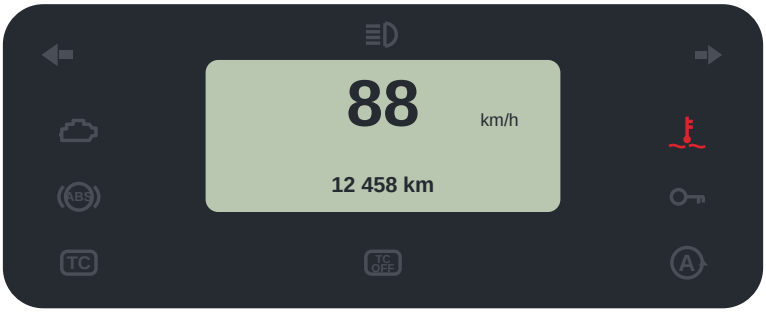


***Figure 2** : schéma de l'équipe : témoin rouge de température élevée du liquide.*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Témoin rouge allumé	Température du liquide au-dessus de la valeur prévue	arrêt	MP p. 116
Niveau sous LOWER	Manque de liquide, fuite probable	élevée	MP p. 102

Ne pas continuer à rouler

Rouler moteur en surchauffe peut l'endommager gravement. En cas de fuite, ne pas redémarrer : transporter le scooter (MP p. 116).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Témoin de température élevée allumé (surchauffe) (suite)

Diagnostic pas à pas

1. Témoin allumé, accélération molle
2. Arrêt en sécurité, contact Off
3. Refroidissement contact coupé
4. Durites : fuite ?
5. Niveau du vase, appoint

Figure 3 : conduite à tenir en cas de surchauffe (MP p. 116).

Procédure

1. Arrêter le scooter en sécurité et couper le contact.
2. Laisser refroidir moteur arrêté.
3. Rechercher une fuite sur les durites et autour du moteur.
4. Moteur froid, scooter sur béquille centrale : contrôler le niveau du vase d'expansion (MP p. 102).
5. Compléter si besoin avec le liquide préconisé ; si le niveau baisse vite ou si le vase est vide : concessionnaire.
6. Si tout est normal, reprendre la route en surveillant le témoin (MP p. 116).

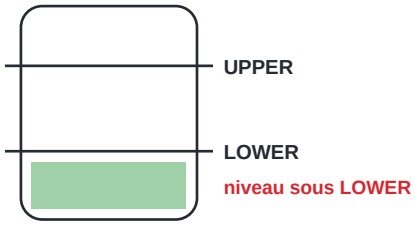


Figure 4 : vase d'expansion : niveau à maintenir entre UPPER et LOWER (schéma).

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Capacité du circuit	0,47 L	MP p. 153
Liquide	Pro Honda HP Coolant	MP p. 153
Remplacement du liquide	Tous les 3 ans	MP p. 77

Négatif difficile (ne pas confondre)
Un ralenti accéléré prolongé peut allumer le témoin sans fuite : si les contrôles sont normaux, la route peut reprendre (MP p. 116).

Ce que cette fiche ne contient pas
Couple des colliers, purge du circuit, contrôle du thermostat ou du ventilateur : manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 40, 77, 102, 116, 153. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_perte_puissance
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.