PROBLÈME 09 Témoin ABS allumé en roulant

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Témoin ABS allumé en roulant	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Le témoin orange ABS reste allumé ou clignote au-dessus de 10 km/h.

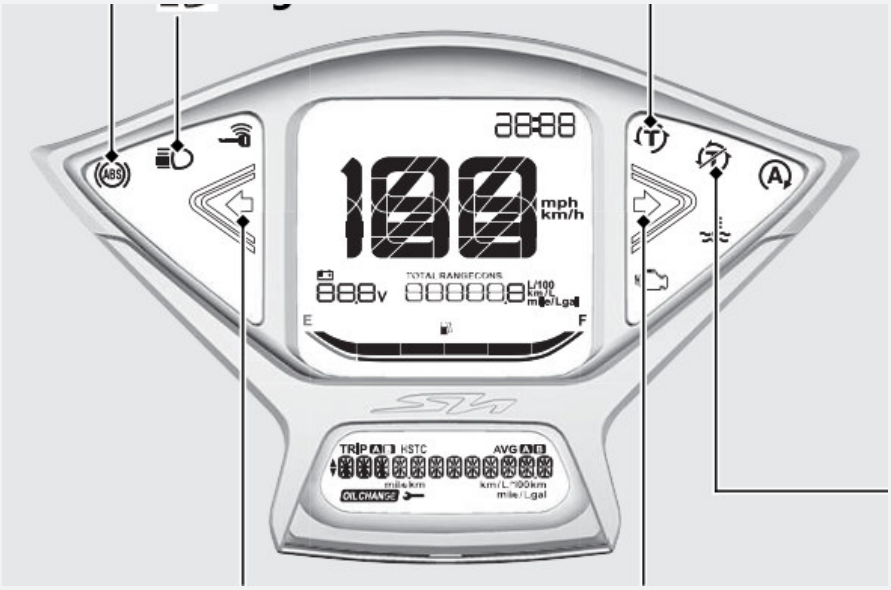


***Figure 1** : photo réelle : instrumentation SH150AD, témoin ABS (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 41). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 41 (page PDF 45) : instrumentation SH150AD, témoin ABS. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

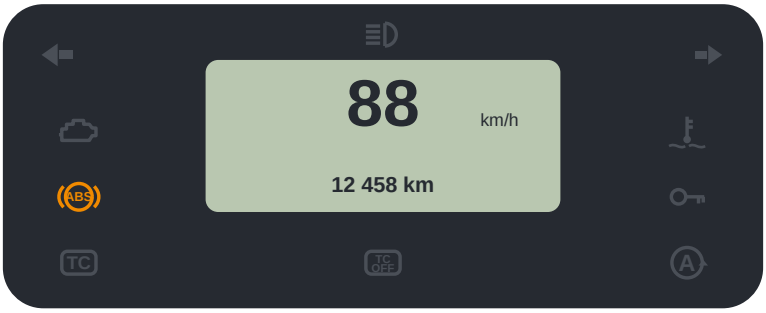


***Figure 2** : schéma de l'équipe : témoin ABS allumé (repère 2).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Allumé au contact, éteint vers 10 km/h	Autotest normal	aucune	MP p. 41
Allumé ou clignotant en roulant	Problème possible de l'ABS	élevée	MP p. 118
Ne s'allume pas au contact	Défaut du témoin ou du système	élevée	MP p. 118

Freinage sans antiblocage

Témoin allumé : le freinage reste conventionnel mais sans antiblocage. Réduire la vitesse et faire contrôler (MP p. 118).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Témoin ABS allumé en roulant (suite)

Diagnostic pas à pas



***Figure 3** : lecture du témoin ABS (MP p. 118).*

Procédure

1. Vérifier que le témoin s'allume au contact puis s'éteint vers 10 km/h (MP p. 41).
2. Si la roue arrière a été tournée scooter levé, couper puis remettre le contact (MP p. 118).
3. Le témoin doit s'éteindre au-dessus de 30 km/h dans ce cas.
4. S'il reste allumé : rouler prudemment et ouvrir un ticket de contrôle ABS.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Extinction normale	Vers 10 km/h	MP p. 41
Après rotation de la roue levée	S'éteint au-dessus de 30 km/h	MP p. 118

Négatif difficile (ne pas confondre)
Témoin allumé après un passage sur béquille avec roue arrière entraînée : souvent sans défaut.

Ce que cette fiche ne contient pas
Diagnostic des capteurs de roue et du modulateur ABS : manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 41, 118. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_niveau_liquide_frein_bas, sh150_usure_plaquettes, sh150_temoin_hstc_allume
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.