PROBLÈME 14 Pneu usé (sculptures insuffisantes)

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Pneu usé (sculptures insuffisantes)	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Bande de roulement lisse ou témoin d'usure atteint.

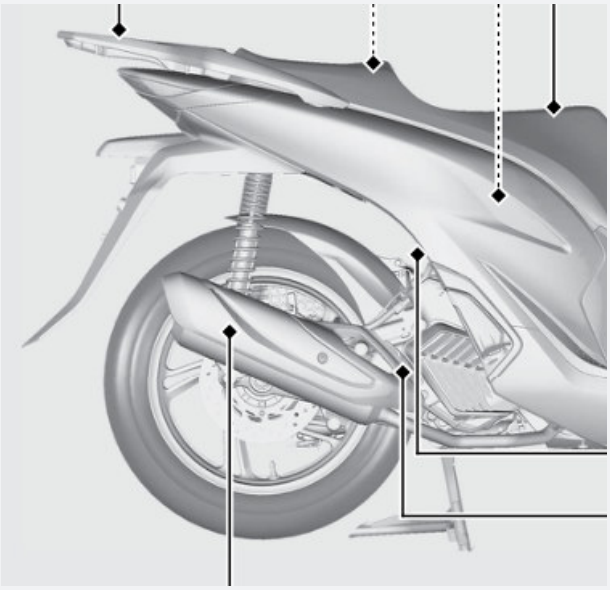


***Figure 1** : photo réelle : roue arrière et pneu (vue des emplacements) (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 20). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 20 (page PDF 24) : roue arrière et pneu (vue des emplacements). Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

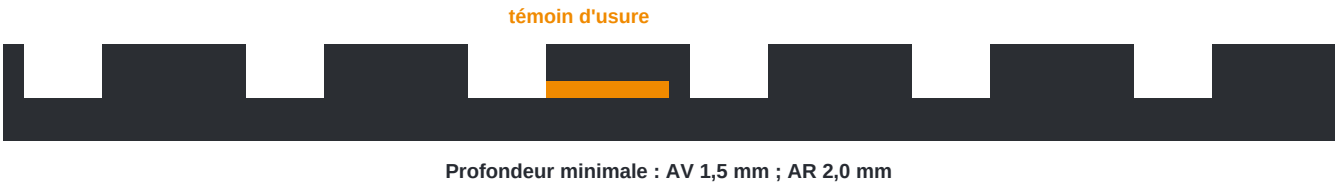


***Figure 2** : schéma de l'équipe : témoin d'usure dans les sculptures (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Sous 1,5 mm (AV) ou 2,0 mm (AR)	Pneu à remplacer	élevée	MP p. 153
Coupure, hernie	Pneu à remplacer	élevée	-

Adhérence

Un pneu sous la profondeur minimale réduit fortement l'adhérence, surtout sur sol mouillé : ne pas laisser repartir le scooter.

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Pneu usé (sculptures insuffisantes) (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 : contrôle d'usure.

Procédure

1. Inspecter flancs et bande de roulement : coupures, clous, déformations.
2. Mesurer la profondeur au centre de la bande.
3. Remplacer sous 1,5 mm à l'avant ou 2,0 mm à l'arrière (MP p. 153).
4. Monter la dimension d'origine.
5. Régler la pression du pneu neuf.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Profondeur minimale AV	1,5 mm	MP p. 153
Profondeur minimale AR	2,0 mm	MP p. 153
Pneus d'origine	IRC SS-530F / SS-530R ou MICHELIN CITY GRIP	MP p. 153

Négatif difficile (ne pas confondre)
La profondeur légale au Maroc peut différer de la valeur Honda : appliquer la plus exigeante (à vérifier).

Ce que cette fiche ne contient pas
Couples des axes de roue : manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 153. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_pression_pneus_basse
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.