PROBLÈME 12 Indicateur d'entretien affiché (vidange due)

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Indicateur d'entretien affiché (vidange due)	Gravité maximale	faible

Symptôme signalé

L'écran affiche l'indicateur d'entretien : la vidange d'huile moteur arrive à échéance.

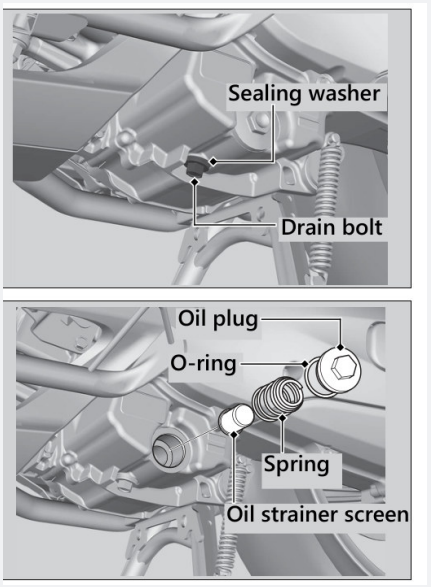


***Figure 1** : photo réelle : vidange : vis de vidange, crépine d'huile, joint torique (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 100). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 100 (page PDF 104) : vidange : vis de vidange, crépine d'huile, joint torique. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*



Affichage schématique : indicateur d'entretien et distance restante

***Figure 2** : schéma de l'équipe : indicateur d'entretien (affichage schématique de l'équipe).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Indicateur affiché	Entretien périodique à faire	faible	MP p. 39

Outils spéciaux

Vidange et nettoyage de la crépine demandent des outils spéciaux : Honda recommande le concessionnaire (MP p. 99).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Indicateur d'entretien affiché (vidange due) (suite)

Diagnostic pas à pas

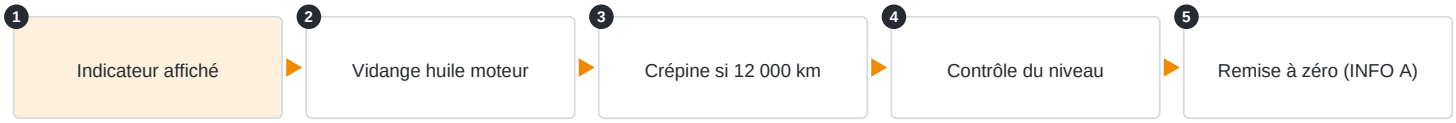


Figure 3 : traitement de l'échéance d'entretien.

Procédure

1. Contrôler le kilométrage par rapport au programme d'entretien (MP p. 77).
2. Vidanger l'huile moteur ; nettoyer la crépine aux échéances prévues.
3. Serrer la vis de vidange à 24 N·m (MP p. 154).
4. Remplir avec 0,8 L (0,9 L si la crépine a été nettoyée) puis contrôler à la jauge.
5. Remettre l'indicateur à zéro en maintenant INFO A dans le mode prévu (MP p. 39).

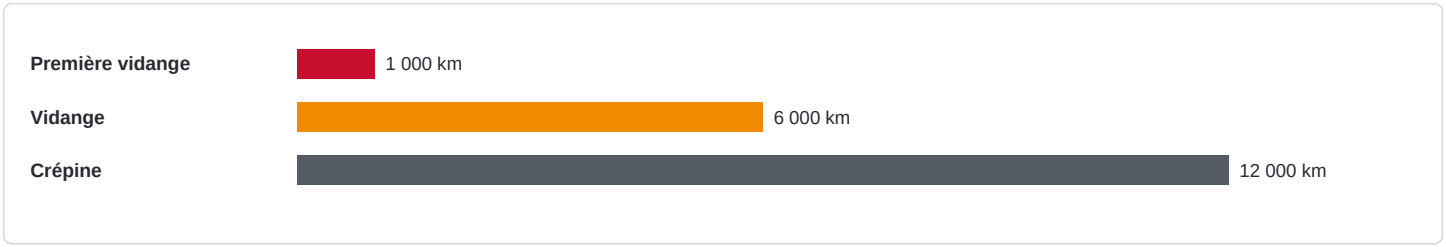


Figure 4 : intervalles de vidange et de crépine (MP p. 77), plus une vidange chaque année.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Intervalle	1 000 km, puis tous les 6 000 km et chaque année	MP p. 77
Après vidange ; avec crépine	0,8 L ; 0,9 L	MP p. 153
Vis de vidange	24 N·m	MP p. 154
Huile	SAE 10W-30, JASO MB	MP p. 153

Négatif difficile (ne pas confondre)
Huile de transmission finale : autre circuit, remplacement tous les 2 ans (MP p. 78), ne pas confondre avec l'huile moteur.

Ce que cette fiche ne contient pas
Référence du joint de vis de vidange : catalogue de pièces, absent du corpus pour 2020-2024.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 39, 77, 99, 153, 154. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_niveau_huile_bas
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.