

声明：为保护当事人合法权益，报告隐去了部分相关资料。报告仅供安全参考，不做他用。

MAIR110500201603

洋浦“9·20”“H”轮触碰 渔排事故调查报告

一、事故和调查情况

（一）事故概况

2016年9月20日0715时，惠州市XX海运有限公司所属的多用途船“H”轮从国投裕廊洋浦港码头3#泊位离泊出港途中，船艏摆出航道，螺旋桨绞缠航道左侧标G2#附近渔排锚缆。事故导致G2#浮标附近渔排不同程度受损，直接经济损失约110.9万元，属一般等级事故。

（二）事故调查概况

2016年9月20日，洋浦海事局在接到报告后抽调人员成立调查组，通过询问“H”轮船长、值班驾驶员、值班水手、当事渔民，勘查事故现场，调取海事值班记录和“H”轮AIS轨迹等途径，共获得：

1) 询问笔录27份，其中船员8份，渔民19份；2) 事故现场勘查记录19份；3) 事故现场勘查照片325张；4) “H”轮船舶证书、船员证书、航海日志、轮机日志和车种

记录簿复印件共 14 份；5）“H” 轮 AIS 轨迹回放视频 1 份；
6）海事值班记录 1 份；7）水上交通事故报告书 21 份。

二、船舶、渔排概况

（一）“H ” 轮概况

船名	H	呼号	BXSU
船籍港	惠州	船舶种类	多用途船
总长	159.8m	型宽	22.8m
型深	11.0m	建造时间	2013-11-18
主机功率	4400kw	总吨	11926t
净吨	6678t	载重吨	16809t
船舶材料	钢质	最低安全配员	14 人
船舶所有人	惠州市 XX 海运有限公司		
船舶经营人	惠州市 XX 海运有限公司		

表 1：“H ” 轮概况表

“H” 轮所持证书符合法定要求。船舶本航次配备船员 17 名，满足《最低安全配员证书》配员要求，主要船员信息如下：

船长郑某，男，1961 年 6 月 26 日出生，持有中华人民共和国台州海事局 2012 年 11 月 23 日签发的 3000 总吨及以

上船舶的船长证书，证书编号略，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

大副郭某，男，1982 年 1 月 24 日出生，持有中华人民共和国台州海事局 2013 年 11 月 13 日签发的 3000 总吨及以上船舶的大副证书，证书编号略，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

二副吴某，男，1987 年 10 月 22 日出生，持有中华人民共和国湛江海事局 2015 年 11 月 23 日签发的 3000 总吨及以上船舶的二副证书，证书编号略，有效期至 2020 年 11 月 23 日。

三副王某，男，1989 年 10 月 06 日出生，持有中华人民共和国山东海事局 2016 年 05 月 17 日签发的 3000 总吨及以上船舶的三副证书，证书编号略，有效期至 2020 年 06 月 17 日。

（二）小渔船基本情况

船名：无名 船长：3-10 米

船上人数：2 人 船舶材料：木质

位置：初始位置在 G1#航标附近航道中央位置，事故发生后渔船开往国投裕廊洋浦港码头方向。

（三）渔排基本情况

此次事故中申报损失的渔排养殖户共 18 户，位于国投裕廊洋浦港航道左侧标 G4#、G2#、16A#浮标连线外侧，与航道最近距离不足 4 米，部分渔排的锚抛在航道内。

三、事故水域的通航环境情况

（一）气象、海况


根据海南气象台发布气象信息：2016 年 9 月 20 日白天到 22 日夜间，北部湾北部海面，本岛昌江、儋州到万宁一带海面，东北风 5-6 级，阵风 7 级。

据船员笔录本报告认定事发水域，2016 年 9 月 20 日 06 时-09 时风力约 2-3 级，风向西南；09 时以后风力 5 级，风向东北。能见度在 2 海里以上。

根据海洋出版社出版的《2016 潮汐表》，洋浦 2016 年 9 月 20 日潮汐情况见下表：

时间	5	6	7	8	9	10	11	12	13
潮高	235	244	246	238	220	198	175	151	133

表 2:洋浦潮汐表

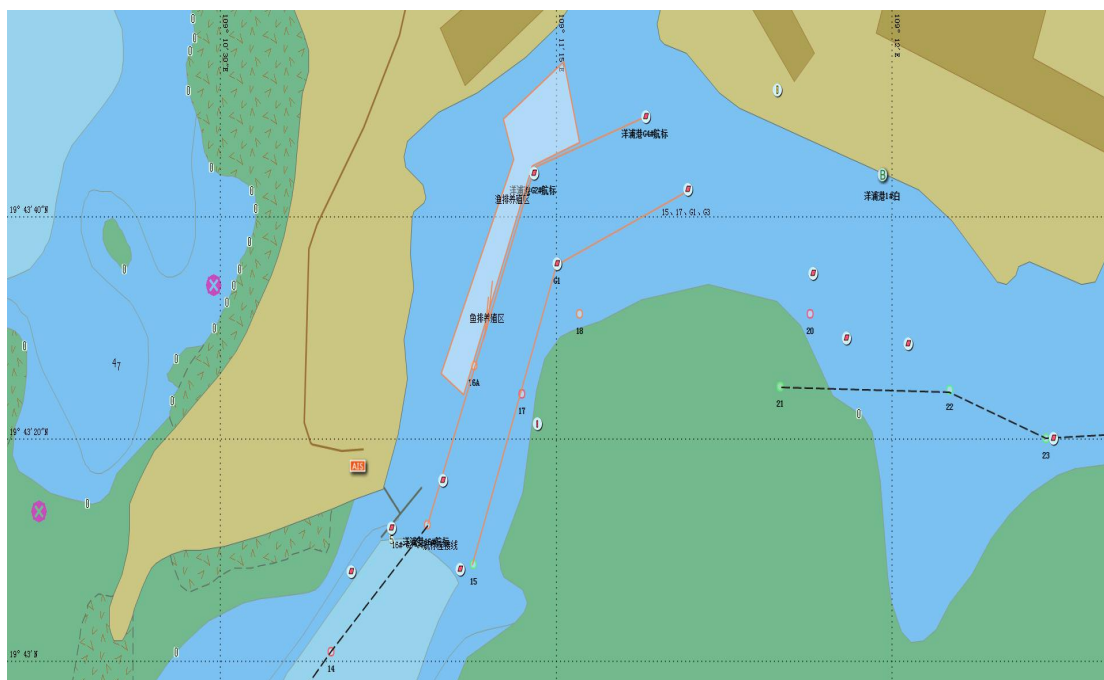

（二）通航环境

图 1：“H”事故水域通航环境

事故发生水域为国投裕廊洋浦港航道左侧航 G2、16A 号浮标连线附近水域。国投裕廊洋浦港 3#泊位距航道入口约 500 米。航道水深-9.1 米，航道底宽 100 米。按照航道走向，船舶离港需从 G3#和 G4#航标进入航道，航向 240° ；在 G1#和 G2#航标转向，航向 210° 至 215° ；在 15#和 16#航标，航向 220° 。

四、事故经过

9 月 20 日 0702 时，“H ”轮装载 115 个标箱从国投裕廊洋浦港 3#泊位离泊驶入航道，目的港广州南沙。船长、三副和水手陈某在驾驶台，大副和水手刘某在船头瞭望，二副和水手胡某在船尾瞭望。船舶前吃水 2.8 米，后吃水 6 米。

0708 时，船舶航行至 G3#航标附近 $109^{\circ}11'31''.75$ E, $19^{\circ}43'44''.99$ N，航速 6.0 节，航向 255° 。

0710 时，船舶航行至 G1#航标附近， $109^{\circ}11'17''.91$ E, $19^{\circ}43'41''.94$ N，航速 5.6 节，航向 246° 。“H ”轮船长用望远镜发现前方一艘小渔船（船艏向西北）在 G1#和 G2#航标中央进行收网作业，距离约 500 米。船长下令三副鸣笛警示，船舶鸣笛一长声 3 次警示渔船，船长令水手陈某左满舵，准备将渔船放右舷通过。

0712 时，船舶驶过 G1#航标，航行至 $109^{\circ}11'9''.43$ E, $19^{\circ}43'38''.37$ N，航速 4.9 节，航向转至 217° 。在距小渔船约 100 米时，船长发现小渔船调头向“H ”轮左舷方向微速移动，令水手右满舵，准备将渔船放在左舷通过。

0713 时，船舶航行至 $109^{\circ}11'06''.63E, 19^{\circ}43'32''.06N$ ，航速 4.3 节，航向约 230° 。“H”轮避让过小渔船后，船舶已位于航道右侧（出港方向）边。船长令水手左满舵欲驶回航道中心线。在“H”轮左转向过程中，船艏向右摆出，螺旋桨绞到航道外渔排锚绳，拖动部分渔排，造成第一部分渔排损坏。“H”轮停车。

0715 时，“H”轮因螺旋桨绞到渔排锚绳航速下降至 1.6 节。小渔船从“H”轮左舷开往国投裕廊洋浦港码头方向。

0716 时，“H”轮停住，船位 $109^{\circ}11'05''.04E, 19^{\circ}43'26''.02N$ 。

0720 时，“H”轮为摆脱缠绕锚绳采取倒车措施，向后倒车小段距离后再次停住，未成功摆脱。

0722 时，三副分别用甚高频和手机向洋浦海事局报告事故情况。

0740 时，“H”轮开始抛锚。

0745 时，约 5 名渔民登上“H”轮，开始与船长交涉，要求船方赔偿渔民损失。

0800 时，“H”在 $109^{\circ}11'05''.42E, 19^{\circ}43'27''.21N$ 处抛锚，左锚 1 节入水。

0930 时，风力逐渐增至东北风 4 级，“H”轮受风流影响，逐渐向航道西侧外渔排靠近。

1000 时，“H”轮右舷压到渔排，造成第二部分渔排受损。随后，在海事帮助下积极协调船只拖带脱困。

1030 时，洋浦海事局、洋浦渔政渔监和“H”轮代理公司现场查看渔排受损情况。

1130 时，“洋港拖 3”和“洋港拖 5”两艘拖轮到达事故现场，准备对“H”轮进行拖带。


1150 时，“H”轮在“洋港拖 3”和“洋港拖 5”两艘拖轮协助下，逐渐与渔排脱离。在拖带过程中，“H”螺旋桨再次绞到航标 16A 附近渔排锚绳。为防止损失扩大，“H”轮要求渔民将缆绳砍断，造成第三部分渔排受损。

1213 时，“H”轮在“洋港拖 3”和“洋港拖 5”两艘拖轮协助下，成功与渔排脱离，自行出港，开往 13#锚地。

1235 时，“H”轮到达 13#锚地。

五、事故处置情况

0720 时，“H”为摆脱缠绕锚绳采取倒车措施，向后倒

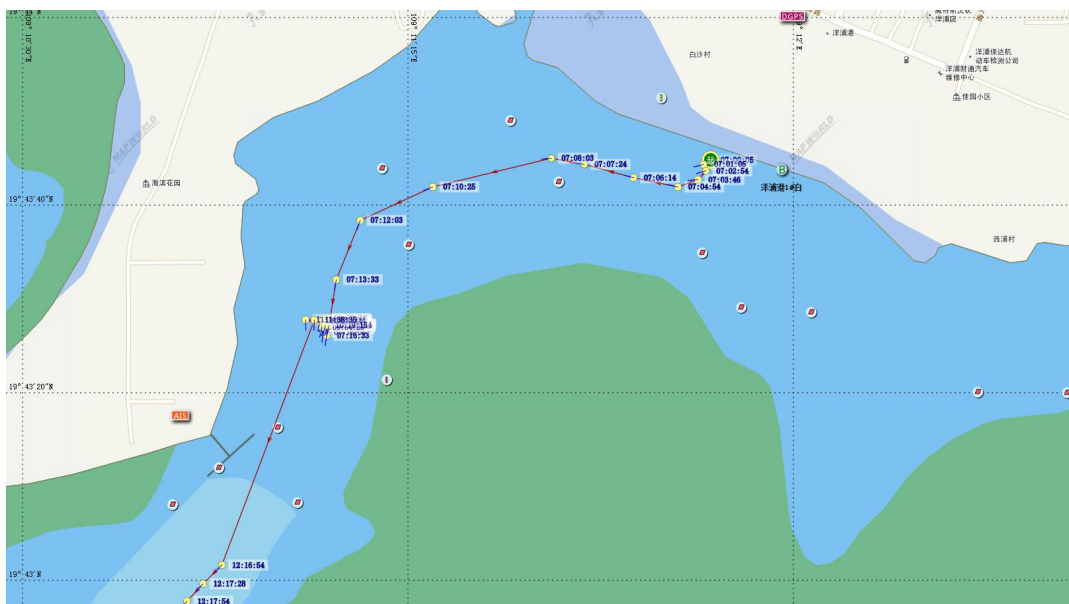

车小段距离后再次停住，但未成功摆脱。1000 时后受风流影响“H”轮逐渐向渔排靠近，压到部分渔排，5 名渔民到船上

与船方交涉，船舶无法自行脱困，洋浦海事局派人到现场组

图 2: “H” 航行轨迹图

图 2: “H” 航行轨迹图

织调解，经协调，1100 时“洋港拖 3”和“洋港拖 5”两艘拖船到达现场，协助“H”轮脱困，1213 时，“H”轮在拖轮协助下与渔排分开后自行驶出航道，1235 时到达 13#锚地。

六、事故经济损失和人员伤亡情况

事故造成直接经济损失 110.9 万元。其中，“H”轮救助费用约 2.6 万元，渔民所属渔排经济损失约 108.3 万元。事故中无人员伤亡。

七、事故原因分析

（一）“H”轮未保持谨慎驾驶，对小渔船采取避让措施不当是事故发生的直接原因。

“H”轮在发现左前方约 500 米处航道中央碍航小渔船后，进行鸣笛警示，但小渔船未及时让清航道。而“H”轮船长 159.8m，船宽 22.8m，航道底宽约 100m，且此时船舶正位于航道弯角处需连续转向，考虑船舶尺寸和航道通航条件，“H”轮已处于操作受限状态。“H”轮在小渔船未让清航道的情况下，未采取措施保持谨慎驾驶，随着两船距离的不断减小，“H”轮已处于被动局面。待将渔船放左舷通过后，“H”轮又面临偏离航道的危险，在调整航向驶回航道中央时，船艏摆出航道触碰渔排。

（二）小渔船在航道内违规作业，妨碍“H”轮通行是事故发生的间接原因。

在“H”轮拉响汽笛警示后，小渔船行动迟缓，直至“H”轮驶过，小渔船一直未驶离航道中央附近水域。小渔船的行为大幅度减小了“H”轮可使用的通航水域，实质妨碍了“H”轮安全通行，是事故发生的间接原因。

（三）渔排养殖户非法布设渔排是事故发生的间接原因。

经事故调查组现场勘查，受损渔排位于国投裕廊洋浦港航道左侧标 G4、G2、16A 浮标连线外侧，部分渔排距航道不足 4 米，用于固定渔排的水下锚绳已延伸入航道。布设的渔排与航道、航标的安全距离不足是事故发生的间接原因。

八、责任认定

“H”轮未保持谨慎驾驶，采取避让措施不当，应承担此次事故的主要责任。

小渔船违反《中华人民共和国航道法》第三十五条第一款和《1972 年国际海上避碰规则》第九条第二款、第三款的规定，妨碍“H”轮通行，应承担此次事故的次要责任。

渔排养殖户违反《中华人民共和国航道法》第三十五条第五款和《中华人民共和国航标条例》第十七条第六款的规定，非法布设渔排，应承担此次事故的次要责任。

九、安全管理建议

110501SR2016004：船舶经营人惠州市 XX 海运有限公司应对船舶加强管理，切实要求船员落实公司安全管理体系文件要求，保持谨慎驾驶，确保船舶航行安全。

110501SR2016005：渔业主管部门要加强对渔船的安全监管，禁止渔船在航道、锚地等区域设置渔具从事捕鱼作业，对渔民广泛进行法律知识宣传教育，增强渔民安全生产意识。

110501SR2016006：洋浦经济开发区管委会等相关职能部门要加强渔排养殖管理，对违规设置的渔排尽快清理，避免类似事故再次发生。

洋浦海事局

2017 年 2 月 28 日