

MAIR200000201602

湛江“11·27”“锦航 689”轮船员失踪事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事件简况

2016 年 11 月 27 日约 1700 时，广西防城港锦航船务有限公司所属的“锦航 689”轮从广州放空开往湛江途经湛江吴川吉兆湾对开水域时（21°9'11" N/ 110°59'18"E ），船员发现并经对全船进行寻找确认水手吴**不在船上，船长及船员们认为吴**很可能是在航行途中不慎掉海失踪，随沿途返航进行搜寻，并在 VHF16 上发布船员落水失踪信息，湛江海上搜救中心接报后，立即启动应急预案，派出多艘船舶连续对事发水域及下游进行搜寻未果，截止至 2016 年 12 月 6 日，水手吴**仍然处于失踪状态。

（二）事故调查情况

1) “锦航 689”轮水手吴**失踪事件发生后，湛江海事局成立调查组对该事故进行调查。调查组通过对相关证人进行询问，调取该船船舶、船员证书等资料，勘查事故现场等途径，共获得以下主要证据：略。

二、事故船舶、船员概况

（一）船舶概况



图 1：“锦航 689 轮”（2016 年 11 月 30 日在湛江港 400 泊位拍摄）

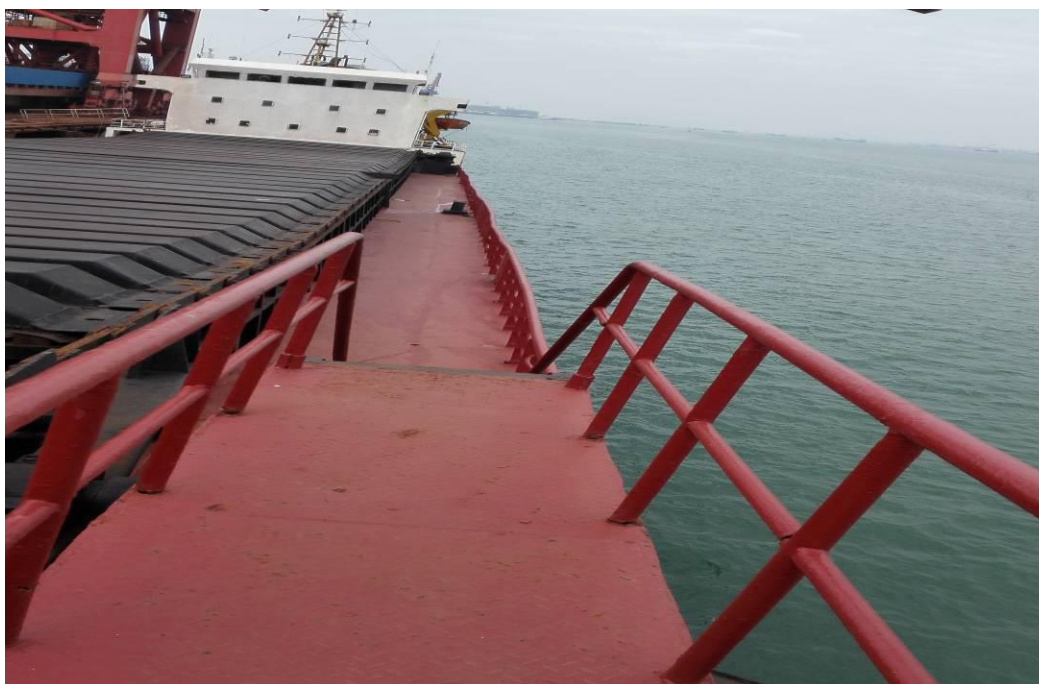


图 2：“锦航 689 轮”左舷通道（2016 年 11 月 30 日拍摄）



图 3：“锦航 689 轮”右舷通道（2016 年 11 月 30 日拍摄）



图 4：“锦航 689 轮”右舷及船艏（2016 年 11 月 30 日拍摄）



图 5：“锦航 689 轮” 吴**住的房间(2016 年 11 月 30 日拍摄

备注：床铺已被整理过，原始状态呈掀开、散乱状态)



图 6：“锦航 689 轮” 吴**房间救生衣（2016 年 11 月 30 日拍摄）



图 7：“锦航 689 轮” 吴**房间床底保险柜（完好），（2016 年 11 月

30 日拍摄)



图 8: 吴**房间的眼镜、食品等个人用品 (2016 年 11 月 30 日拍摄)

1. 船舶基本情况

船名	锦航 689
船舶种类	散货船
船舶材料	钢质
船舶经营人	广西防城港锦航船务有限公司
船舶所有人	广西防城港锦航船务有限公司
制成日期	2005 年 9 月 21 日
适航证书有效期	2020 年 9 月 20 日
总吨 (GT)	2984

功率（KW）	1765
总长（米）	99.8
型宽（米）	15.80
型深（米）	7.10
参考载货量（T）	5072

“表 1：船舶主要技术数据情况”

通过对船舶进行现场勘查，该船船艏、尾部、左右舷通道均设置有防护栏杆，基本完好且保持通畅，吴**所在房间里遗留的个人用品保存完整。

2. 船舶检验情况

“锦航 689”轮最近一次检验由广西壮族自治区船舶检验局于 2016 年 9 月 14 日在北海对该船进行检验。该船适航证书有效期至 2020 年 9 月 20 日止，该船船舶检验有关证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

“锦航 689”轮最近一次船舶安全检查由广州海事局于 2016 年 10 月 14 日开展，存在 7 项缺陷。经查，该 7 项缺陷均已纠正，且与人员失踪事故无因果关系。

4. 载货情况

本航次“锦航 689”轮为空载。

（二）船员配备和值班情况

1. 船舶最低安全配员证书配员要求

船舶种类	油船		自动化程度	非自动化	
级别/职务	证书	人数	级别/职务	证书	人数
船长	II/2	1	轮机长	III/3	1
大副	II/2	1	大管轮	III/3	1
二副	II/1	0	二管轮	III/1	0
三副	II/1	1	三管轮	III/1	0
值班水手	II/4	3	值班机工	III/4	2
GMDSS 通用操作员(一名专职或两名兼职)				IV/2	1

表 2：船舶最低安全配员证书配员

2. 有关持证船员情况

船长：吴**，持有广州海事局 2016 年 03 月 10 日签发的沿海 500 至 3000 总吨船舶的船长适任证书，证书编号：****，有效期至 2021 年 03 月 10 日。

大副：高**，持有福州海事局 2016 年 06 月 30 日签发的沿海 500 至 3000 总吨船舶的大副适任证书，证书编号：****，有效期至 2021 年 06 月 30 日。

二副：相**，持有广州海事局 2016 年 08 月 12 日签发的 3000

总吨及以上船舶的二副适任证书，证书编号：****，有效期至2020年03月19日。

轮机长：吴**，持有防城港海事局2015年09月28日签发的沿海750至3000千瓦轮机长适任证书，证书编号：****，有效期至2020年09月28日。

大管轮：王 **，持有宁波海事局2015年05月06日签发的沿海航区750至3000千瓦大管轮适任证书，证书编号：****，有效期至2020年05月06日。

水手：谢**，持有湛江海事局2015年12月22日签发的沿海航区500总吨及以上船舶的水手适任证书，证书编号：****，有效期至2059年07月13日。

水手：唐**，持有湛江海事局2013年09月11日签发的沿海航区500总吨及以上船舶水手适任证书，证书编号：****，有效期至2028年02月14日。

水手：吴**，持有泉州海事局2014年05月20日签发的500总吨及以上船舶水手适任证书，证书编号：****，有效期至2059年04月01日。本航次在“锦航689”轮中失踪。

机工：陈**，持有北海海事局2014年01月28日签发的750千瓦及以上船舶值班机工适任证书，证书编号：****，有效期至2027年09月29日。

机工：陈 **，持有湛江海事局2015年03月16日签发的750千瓦及以上船舶值班机工适任证书，证书编号：****，有效

期至 2039 年 03 月 16 日。

机工：吴**，持有福州海事局 2014 年 12 月 29 日签发的沿海航区 750 千瓦及以上船舶值班机工适任证书，证书编号：****，有效期至 2029 年 03 月 01 日。

机工：林**，持有泉州海事局 2015 年 09 月 15 日签发的沿海航区 750 千瓦及以上船舶值班机工适任证书，证书编号：****，有效期至 2054 年 09 月 15 日。

大厨：吴**，未持有有效船员培训证书。

该轮本航次船上实际配员 13 人，船舶配员符合该船《船舶最低安全配员证书》（最低配员为 10 人）要求。

3. 驾驶台值班情况

驾驶台船员值班分为三个班，轮流运转，其中，二副相**和水手唐**负责 0000-1400 时和 1200-1600 时，大副高**和水手谢**负责 0400-0800 时和 1600-2000 时，船长吴**和水手吴**负责 0800-1200 时和 2000-2400 时，驾驶值班安排符合 STCW 公约和《中华人民共和国海船船员值班规则》的要求。

三、事发水域天气及通航环境情况

（一）天气情况：根据湛江市气象局提供气象资料及当时值班人员的陈述等综合判断，事发时间段，天气阴，东北风，风力 6-7 级，阵风 8 级，能见度良好。视程 10 到 25 公里。

（二）水文情况：根据水文部门和当时值班人员陈述，事发当天下午风浪较大，浪高 2-3 米。

（三）通航环境情况：事发水域位于茂名至湛江沿海水域，是中小型船舶广东西部沿海南北航线习惯航路，通航密度大，但由于事故时段风浪较大，很少渔船出海作业，在航商船也较平时少，通航环境情况良好。

四、事故救助情况

11月27日1800时湛江海事局交管中心值班员VHF甚高频守听到“锦航689”轮发布的人员落水求助信息，主动联系该轮大副，在进一步核实相关信息后，立即启动应急响应预案，播发航行警告，组织附近水域的多艘船舶搜寻失踪人员，协调南海救助局湛江救助基地派出船舶和直升机参与搜寻失踪人员。之后数日，湛江海事局与茂名海事局继续派出海巡船，协调救助局，组织航经事发水域的过路商船搜寻失踪人员，“锦航689”轮自行在事发水域及失踪者可能漂流的水域搜寻两日。截至目前，仍未发现失踪人员。

五、失踪人员基本情况

（一）吴身体状况**

根据主管机关签发的海船船员健康证明书显示，其各项身体指标均正常，证书签发时间为2015年10月09日，有效期至2017年10月09日。

根据“锦航689”轮多数船员的询问笔录陈述，吴**平时健康状况良好，年轻力壮。

（二）吴家庭情况**

略。

（三）其他情况

吴**自 2013 年 11 月任见习水手，2014 年 6 月任值班水手，先后在“锦航 7”轮和“锦航 689”轮上服务，累计船上工作时间超过 2 年半。本航次，其父亲吴**在“锦航 689”轮上当值班机工，叔叔吴**在“锦航 689”轮上当船长，堂叔吴**在“锦航 689”轮上当轮机长。根据“锦航 689”轮船员的询问笔录显示，吴**业务水平过硬，积极肯干，帮忙干重活，性格阳光外向，待人友好，孝顺家人，没有谈女朋友，跑船攒的钱除了给自己留点零花钱其他都交给母亲管理，喜欢看电视，聊足球，与人交流，在船上人际关系好，工作之余和父亲打打牌，有抽烟的习惯，没有喝酒、吸毒不良嗜好。事故当天中午没有喝酒，没有服用药品。

事后对船舶现场勘查显示，未发现吴**的个人物品有缺失情况，船上救生设备及其他设备也未发现存在缺少或丢失情形。

六、调查发现的异常情况

其一，根据询问，了解到该船多数船员有不去厕所，直接到船舶下风舷的栏杆处小便的习惯，尤其是住在艇甲板一层的船员，该层有一个厕所位于船的右舷，经现场勘查，发现厕所里的过道加装了一个隔板，通道变窄，影响进出，另外，该厕所门口正对机舱天窗开口，航行中机舱散发的油气及热量传递到厕所，令人难受，也是船员不习惯进厕所方便的原因。失踪船员吴**的房间位于艇甲板的左舷，根据船上人员反映，吴**也经常到艇

甲板栏杆处小便。事发时东北风，船舶航向约 250° ，船舶左舷位于下风舷。



图 9：艇甲板楼层的厕所（2016 年 11 月 30 日拍摄）



图 10： 机舱天舱开口正对厕所门口（2016 年 11 月 30 日拍摄）

其二、据船员陈述，该船伙食通常是三、四个菜，煮一大锅汤，吴**比较喜欢喝汤，当天中午也喝了至少两碗汤，1430 时在餐厅看完电视期直接回到房间，没有去小便。

其三，现场勘查时发现，该船左舷救生艇甲板栏杆的第二道防护链（自船头至船尾方向）掉落在地，且防护链的拉钩已被拉直，经现场测试，即使该防护链没有掉落，因拉钩形状破坏，在较小的外力撞击下，防护链也会被拉掉，不能起到防护人员落水的功能。船长申明，平时防护链是挂上去的，只有在放艇测试时才打开，防护链掉落及挂钩损坏的具体时间不清楚。



图 11：“锦航 689 轮”左舷救生艇甲板栏杆（2016 年 11 月 30 日拍摄）

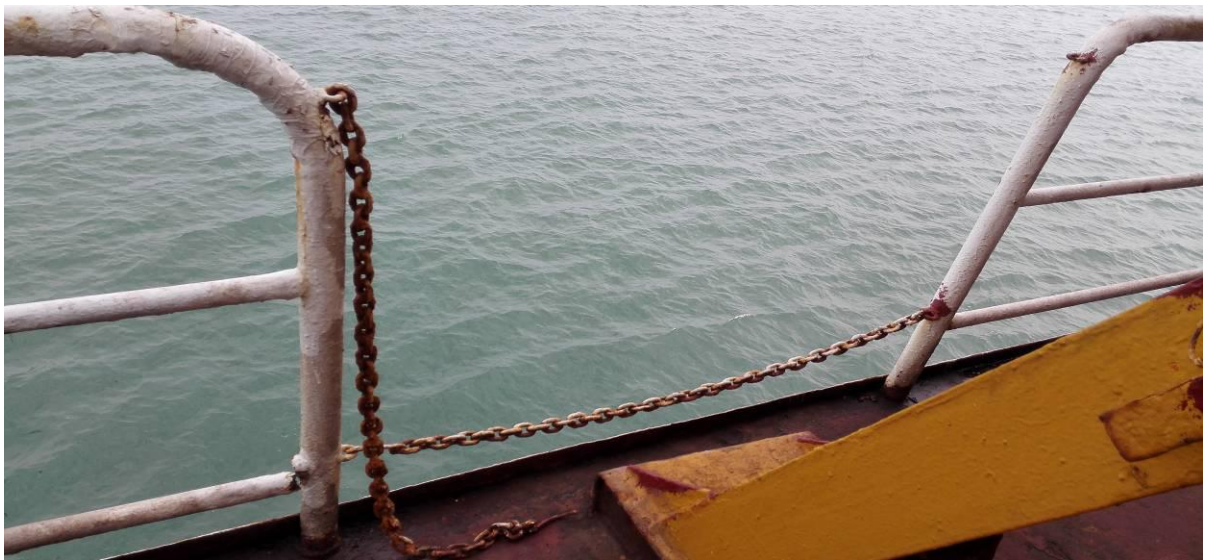


图 12：“锦航 689 轮”左舷救生艇甲板的第二道上层防护链掉落在甲板上（2016 年 11 月 30 日拍摄）



图 13: “锦航 689” 轮左舷救生艇甲板第二道上层防护链的挂钩（已被拉直）（2016 年 11 月 30 日拍摄）



图 14: “锦航 689” 轮左舷救生艇甲板第一道上层防护链的挂钩完好（2016 年 11 月 30 日拍摄）

七、事发前后“锦航 689”轮航行情况

通过询问值班驾驶员和查看“锦航 689”轮 AIS 轨迹，“锦航 689”轮在 27 日 1430 时至 1700 时之间，该轮航行轨迹正常，没有进行大幅度变向和变速的操作。但根据船员的询问笔录显示，当天风浪较大，加上船舶为空载，船舶横摇比较厉害，最大横摇有 8-9 度。



图 15：“锦航 689 轮”事发前后航行 AIS 轨迹

八、事故损失

“锦航 689”轮水手吴**失踪。

九、事故经过

根据相关人员的询问笔录、事故报告书和相关文书记录，对“锦航 689”轮 AIS 轨迹等有关资料分析，认定事故经过如下：

2016 年 11 月 26 日，“锦航 689”轮放空由广州开出，计划驶往广东湛江。船舶船首吃水 0.8 米，船尾吃水 3.4 米。

11月27日1430时左右水手谢**与水手吴**在餐厅看完电视后，各自回去自己的房间休息。

1630时左右，大副高**叫当班水手谢**去叫吴**到船头甲板干活，谢**回来告诉高**找不到吴**。

1700时左右，“锦航 689”轮途经吴川吉兆湾对开水域（21°9' N/ 110°59'E）时，大厨吴**问机工吴**，其儿子水手吴**是否吃饭，机工吴**到水手吴**的房间去找水手吴**，没有找到后，以为水手吴**已经从另一条楼梯去餐厅吃饭，就回到自己的房间做自己的事情。随后，大厨吴**和水手谢**说水手吴**还未下来吃饭，水手谢**吃完饭后到水手吴**房间找水手吴**，没找到水手吴**后，向船长吴**一报告情况。

1715时左右，船长吴**一来到驾驶室拉响集合铃声，开始在船上寻找水手吴**。

1750时左右，“锦航 689”轮更改航向，沿途返回搜寻失踪船员水手吴**。

1800时左右，船长吴**一向茂名交管中心、公司报告人员失踪情况，并在VHF16上播报船员落水失踪信息。

1805时，湛江海事局交管中心通过广东智慧海事监管服务平台找到“锦航 689”轮大副联系方式，获知事件详细情况后，立即组织附近水域的“新运丰”和“佳西 11 号”等船舶搜寻失踪人员，并将险情通报湛江救助基地、湛江渔政。

11月27日1905时，湛江救助基地报“南海救 204”从阳江

出发前往搜寻失踪人员。

11月28日0920时，湛江海事局派出“海巡09058”前往现场搜寻失踪人员。

11月28日1010时，茂名海事局派出“海巡09500”前往现场搜寻失踪人员。

11月28日1138时，救助直升飞机B7341从珠海起飞前往现场搜寻失踪人员。

截至2016年12月6日，事发后近两个星期仍未发现失踪船员水手吴**的任何动向。

十、事故原因分析和事故结论

（一）事故原因分析

水手吴**失踪后，已经过去长达半个月的时间内仍未发现其尸体或者其他动态，且没有任何目击者目睹水手吴**的失踪过程。通过调查发现：水手吴**和父亲、叔叔、堂叔同时在船工作，性格外向，待人友好，工作积极，人际关系较好，事发前没有与同事发生争执或心情不愉快，船上没有打斗的痕迹，家境较好，无外债且每月有固定收入（每月工资7500元），身体健康，没有证据表明水手吴**存在心理和身体问题。

综上所述，因无目击证人且至今没有水手吴**任何进一步消息，鉴于本案件当前证据的局限性，水手吴**失踪的原因无法查明，推断可能的原因是在船舶航行过程中意外落水所致，导致意外落水的原因可能是航行中在救生艇甲板栏杆处小便时受大风

浪影响不慎掉落海里。

（二）事件结论认定

1. 事故时间：2016 年 11 月 27 日 1430 时至 1700 时之间

理由：1430 时，水手谢**与水手吴**在餐厅看完电视后各自回到房间休息，这是船上所有人员最后一次见到水手吴**，1700 时，吃饭时未见水手吴**，船长发动全船人员寻找未果。

2. 事故地点：落水的水域是 2016 年 11 月 27 日 1430 时至 1700 时，该轮航行经过的水域（起点：21°17'11"N/111°25'8"E，终点：21°9'11"N/110°59'18"E）。

由于失踪的原因无法查明，因此不对该事故进行责任认定。

十一、安全管理建议

基于本报告所推断的事故性质为人员意外落水失踪。为吸取本次事故教训，防止类似事故再次发生，根据造成本次事故的可能原因提出以下安全管理建议：

一、建议广西防城港锦航船务有限公司应当加强船舶安全管理，向公司所属船舶通报本次事件，开展一次全面的安全教育，提高船员的安全意识。

二、建议广西防城港锦航船务有限公司加强对所属船舶的船舶设备维护保养的监督和监控。对所属船舶开展一次全面的安全检查，特别加强对船上厕所等生活设施、安全护栏等安全设施符合性的检查，并及时纠正存在缺陷和隐患，确保为船员提高安全舒适的工作和生活环境。

