

MAIR090501201702

**广东东莞/东莞水道
“12·18” “粤东莞货 1305”
人员落水死亡事故调查报告**

编制单位：东莞沙田海事处

编制时间：2018 年 3 月 16 日（结案时间）

单位地址：广东省东莞市沙田镇港口大道 61 号

联系方式：TEL 0769-88861177

FAX 0769-88866062

简 介

2017 年 12 月 18 日约 1920 时，“粤东莞货 1305”船水手王* 在船货舱后端壁前 4 米右舷甲板缆桩位置落水死亡。

事故发生后，东莞沙田海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》展开海事调查。调查组询问了船上船员、死者家属和其他相关人员，对事故现场进行勘查勘验。

经调查：2017 年 12 月 18 日 1800 时，“粤东莞货 1305”船在东莞水道莞惠城际轨道大桥上游 440 米水域抛锚。约 1930 时，船上人员发现水手王*失踪，19 日 0028 时，参与搜救的蛙人在船右舷距离左岸 40 米处发现王*尸体。

此次事故是船员安全保护措施落实不到位导致人员落水死亡的船舶单方责任事故。

目 录

一、事故简况.....	4
二、事故调查取证情况.....	4
(一) 船舶资料	5
(二) 船舶状况	6
(三) 人员情况	8
(四) 环境因素	10
(五) 管理因素	11
三、事故主要因素认定.....	11
(一) 死亡原因	12
(二) 落水时间	12
(三) 落水地点	14
(四) 排除自杀、他杀可能，事故属于意外失足落水	15
(五) 死者缺乏自救能力	16
四、 事故经过.....	16
五、应急处置和搜救情况.....	18
六、事故损失情况.....	19
七、事故原因分析.....	19
(一) 直接原因	19
(二) 间接原因	19
八、责任认定.....	20
九、事故结论.....	21
十、安全管理建议.....	21
十一、附件.....	21

一、事故简况

2017 年 12 月 18 日约 1630 时,中国籍船舶“粤东莞货 1305”船自东莞沙田镇新鸿基搅拌站临时装卸点空船开航,计划前往东莞道 镇海顺砂场装砂;1800 时,“粤东莞货 1305”船在东莞水道莞惠城际轨道大桥上游 440 米水域抛锚。1927 时,船上一名船员意外失足落水死亡。构成一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后,东莞沙田海事处成立事故调查组,开展调查取证工作。

调查组于 2017 年 12 月 18-20 日在事故水域对“粤东莞货 1305”船进行了调查和现场勘验;并于 12 月 25 日做了补充调查;12 月 27 日到东莞市海祥船舶运输有限公司开展调查;12 月 28 日到道 新兴派出所走访。调查组通过询问在船船员、死者家属和其他相关人员,核对船舶证书、船员证书,查阅公司文件记录等文件资料,通过公安部门调取死者手机通话记录,取得以下证据材料:

(1) 船舶证书、船员证书复印件各 1 套;(2) 询问笔录 9 份、现场勘验记录 1 份;(3) 水上交通事故报告书 1 份;(4) 船舶总布置图 1 份;(5) 公司营业执照等资质证书一套;(6) 现场照片数十张;(7) 涉及王*与父亲通话记录 1 份;(8) 涉及船员拨打王*电话记录照片记录 2 份;(8) 医学死亡证明 1 份;(9) 其他与事故有关的记录、文书资料。

(一) 船舶资料

船 名	粤东莞货 1305
船 籍 港	东莞
船舶种类	散货船 (自卸砂船)
船体材料	钢质
船舶检验机构	东莞海事局
总 吨	751
净 吨	420
载 重 吨	1081 吨
总 长	57.80 米
船 宽	11.80 米
型 深	3.35 米
最大船高	13.80 米
主机功率	406 千瓦
建造年份	2003-09-19
改建年份	2008-05-06
建造船厂	广州市番禺区石楼秀祥船舶修造厂
改建船厂	惠州市博罗县园洲镇智成船舶修造厂
所 有 人/地址	东莞市海祥船舶运输有限公司/东莞市道 镇南丫村滨涌组新河路
经 营 人/地址	东莞市海祥船舶运输有限公司/东莞市道 镇南丫村滨涌组新河路



图 1：“粤东莞货 1305” 船锚泊照片

（二）船舶状况

1、船舶状况

建造记录：“粤东莞货 1305” 船由广州市番禺区石楼秀祥船舶修造厂建造，于 2003 年 9 月 19 日建成。

改建记录：“粤东莞货 1305” 船由博罗县园洲镇智成船舶修造厂改建，于 2008 年 5 月 6 日完成改建。

检验情况：2017 年 11 月 20 日在东莞由东莞海事局进行年度检验，安全设备、船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，签发了内河船舶适航证书、内河船舶载重线证书等，证书有效期至 2021 年 10 月 11 日。

2、船舶登记情况

“粤东莞货 1305”轮于 2016 年 08 月 22 日在东莞登记注册取得由东莞海事局签发的船舶所有权登记证书，登记号码为 090217000003, 初次登记号码为 090103001082，船舶国籍证书有效期至 2022 年 01 月 11 日。

3、船舶布置情况

该船生活区和机舱在后部，机舱前端壁与货舱后横隔舱壁中间有 1.8 米长横隔舱。货舱舱口围板高出主甲板 1.1 米。主甲板通道宽 1.3 米。主甲板左右舷各有双柱带缆桩 6 个，缆桩高 0.5 米，直径 0.2 米，柱距 0.3 米。

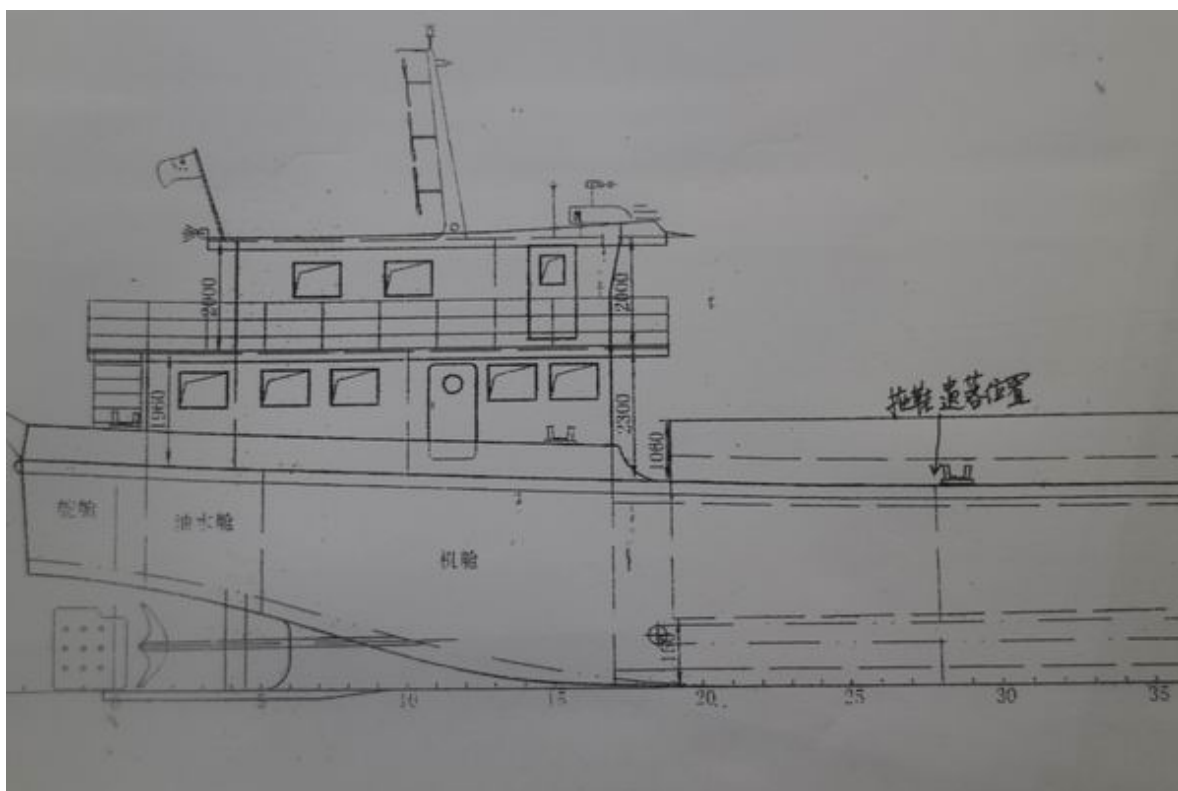


图 2：甲板布置图(部分)

4、船员舱室情况

船上生活区在尾部，共有两层。一层两个卧室分别是钟*醒（单人间）、钟*照和钟*（双人间）居住。二层四个卧室，被通道厅分隔为左右两边。二层左侧前部靠近驾驶台卧室为船长居住，后部双人间空置；右侧前部靠近驾驶台卧室为驾驶员*豪居住，后部双人间为王*和钟*健居住。洗手间和冲凉房在一层左侧后部。

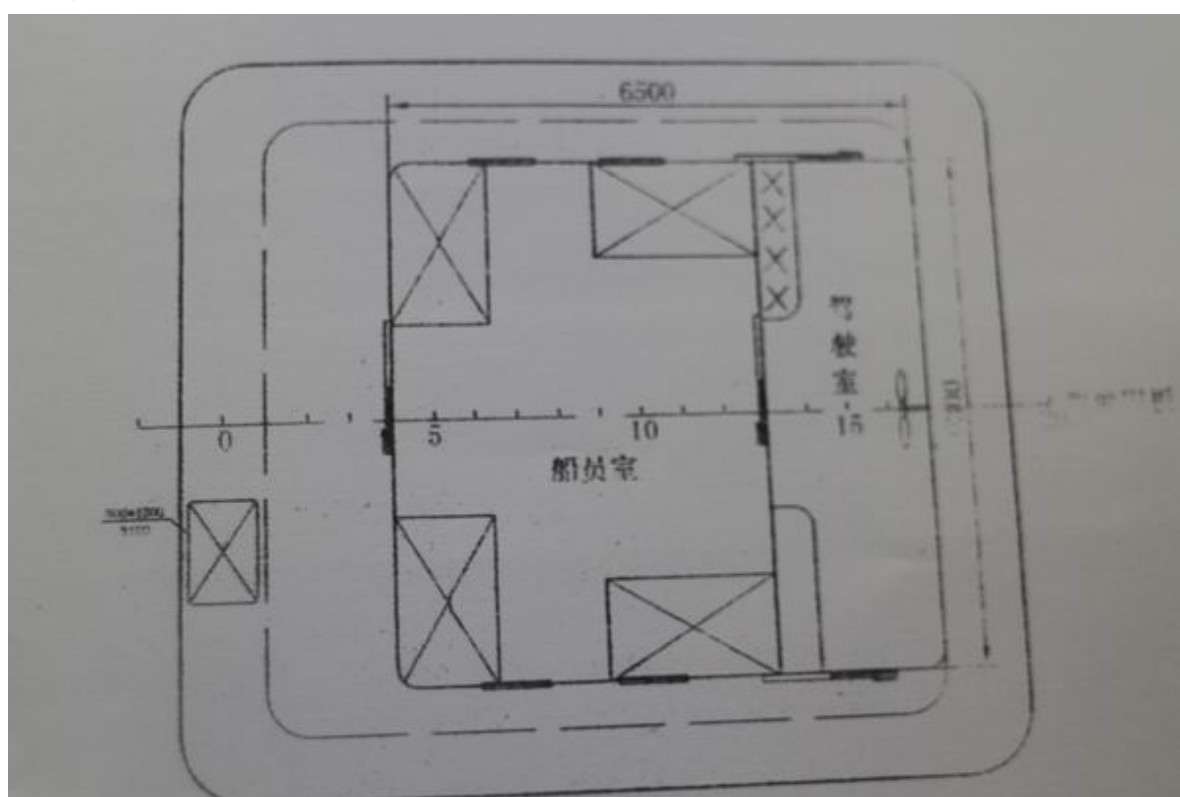


图 3：二层甲板舱室布置图

（三）船上人员情况

本航次，该船共配备中国籍船员 4 人，另外有 3 人未经过船员培训。经核查，该航次缺少二类轮机员 1 人，船舶配员不满足最低安全配员证书的要求。事故发生前该船水手钟*照、管事钟*醒使用附属交通艇去海顺砂场办事，船舶锚泊期间船长未安排人

员值班。

船长覃*儒，男，1978 年 05 月出生，持有中华人民共和国河池海事局 2016 年 12 月 05 日签发的适用于 1000 吨以下内河船舶及 500 千瓦以下内河拖轮二类船长适任证书，编号：45273119780507****，证书有效期 2021 年 12 月 05 日。因该船前任船长钟*钊临时下船回家办事，2017 年 12 月 13 日由公司从“粤东莞货 1313”船调派到该船任职船长。

驾驶员*豪，男，1994 年 04 月出生，持有中华人民共和国广州海事局 2017 年 09 月 12 日签发的适用于 3000 总吨以下内河船舶以及所有内河拖轮一类二副适任证书，编号：45072119940401****，证书有效期 2022 年 09 月 12 日。2017 年 6 月 10 日到该船任职三副，和王*亲戚关系，称呼王*为三表叔。

水手钟*照，男，1955 年 05 月出生，持有中华人民共和国广州海事局 2010 年 8 月 24 日签发的船员服务簿，注册号码：45282455052****，2016 年 9 月 25 日到该船任职水手。和王*是亲戚关系，是王*表哥，*豪和钟*健父亲。事故发生时不在船。

水手王*，男，1996 年 06 月出生，身高约 1.80 米，体重约 80 公斤，体格健壮，身体健康，事发近期无服药、吸毒行为，事发当天无饮酒及服用精神药物行为，精神状况良好，持有中华人民共和国东莞海事局 2016 年 11 月 28 日签发的船员服务簿，注册号码：45072119960615****，2017 年 1 月 10 日到该船任职水手。事发当晚没有工作任务，本次事故中溺水死亡。

管事钟*醒，男，1973 年 08 月出生，公民身份证号码：45282419730823****，小学文化程度，未经过船员培训，在船上主要负责货物装卸，到码头签单。事故发生时不在船。

厨师钟*，男，1977 年 07 月出生，公民身份证号码：45282419770725****，初中文化程度，未经过船员培训。在船上主要负责做饭，是钟*照同村堂兄弟。

杂工钟*健，男，1991 年 06 月 02 日出生，公民身份证号码：45072119910602****，高中文化程度，未经过船员培训，第一次上船工作。和王*是亲戚关系，与王*同住一个房间。

（四）环境因素

1、气象水文情况

事故发生时天气良好，晴天，能见度良好，东北风 2-3 级，低平潮，水温 6 度，室外气温 8 度。

2、事发水域情况

东莞水道为内河IV级航道。事故地点在东莞水道莞惠城际轨道大桥上游 440 米位置，河面宽度约 200 米，受潮汐影响明显，航道中间水深 4 米左右，泥沙底质，左岸为龙湾公园，右岸为道镇区，附近无码头，船舶交通流量较小。该河段常有内河船舶在此锚泊待潮，当晚有人在龙湾公园岸边钓鱼。

3、船上存在不安全因素

船舶锚位距龙湾公园岸边约 40 米，船舶抛首尾锚，船艏朝上游方向，该水域水深约 3 米，泥沙底质。甲板没有照明，主甲

板两舷无栏杆及其他有效的防护及防滑设施。



图 4：船舶锚泊位置周围环境

（五）管理因素

1、船公司管理情况

东莞市海祥船舶运输有限公司是经广东省交通厅批准，在东莞市工商行政管理局登记注册的水运企业，成立于 2016 年 4 月 25 日，主要经营珠三角各港间普通货物为主的散货运输。公司拥有和管理内河船舶 5 艘，无委托管理船舶，设置有海务部、机务部、安技部和财务部，公司有海务主管 1 人，机务主管 1 人、安技主管 1 人。

2、船舶管理情况

“粤东莞货 1305”船是一艘内河自卸砂船，平时主要在东莞内河水域运输淡化河砂，营运航线相对固定，船员主要是同乡和亲戚，人员组成长期稳定。船上未张贴值班安排表、现场作业操作安全管理制度等公司制度文件。事发当晚船长未安排人员值班。

四、事故主要因素认定

（一）死亡原因：溺水死亡

认定理由：

根据东莞市道滘医院出具的《居民死亡医学证明(推断)书》死亡原因为窒息，根据东莞市公安局道滘公安分局新兴派出所出具的《火化证明》、王*父亲签字的《火化申请书》均对溺水窒息死亡结果无异议。

（二）落水时间：2017 年 12 月 18 日 1918-1921 时

认定理由：

根据中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司出具的王*手机通话记录清单发现，王*于 12 月 18 日 19 时 14 分 55 秒呼叫其父亲王*根手机，通话时长为 147 秒，17 分 22 秒通话结束。此后手机无任何通话记录。

通过查看王*根手机呼叫记录发现，18 日 1921 时、1924 时王*根呼叫王*电话均未接通。在此期间，王*室友钟*健在房间听到重物落水声，约 2 分钟后去驾驶台观察河面，未发现异常；几分钟后，仍未发现王*，怀疑其遭遇不测，便去隔壁房间将情况

告知弟弟*豪。*豪立即用手机拨打王*电话，没有打通，拨打记录为 1927 时。综合以上通话记录和钟*健提供的信息等因素推断落水时间应为 **1918-1921** 时。



图 5：王*根拨打王*手机记录照片

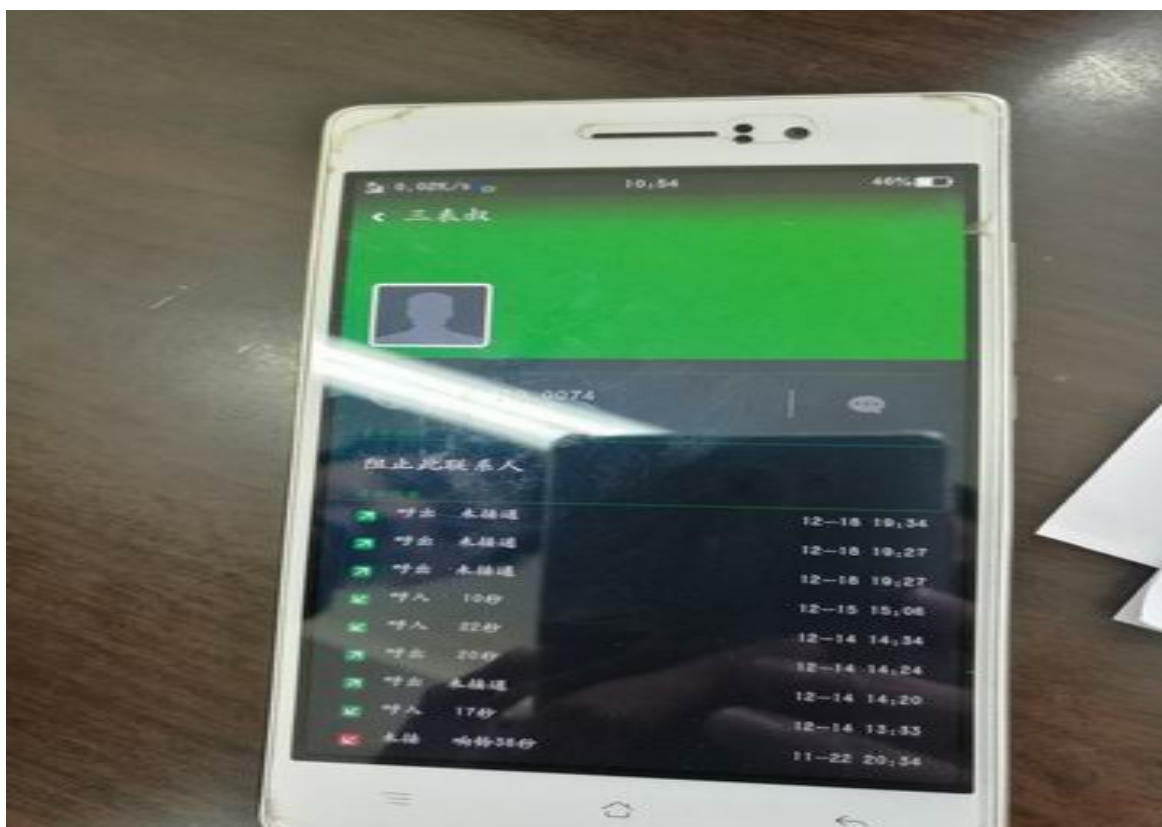


图 6: *豪拨打王*手机记录照片

(三)落水位置:货舱后端壁前 4 米右舷甲板缆桩附近位置。

认定理由:

因缺乏目击证人、CCVT 等直接证据,但根据王*的拖鞋遗落位置、尸体发现位置,王*从货舱后端壁前 4 米右舷甲板缆桩附近位置落水的可能性较大。



图 7：死者拖鞋遗落位置照片

（四）事故属于意外失足落水

认定理由：由于缺乏监控录像和现场目击者等直接证据，难以准确还原王*落水的具体经过，但综合各证据，基本可以推定事故属于意外事件：

1. 王*身体健康，体格健壮，当天没有服用精神药物行为且行为表现正常；王*和父亲通话频次是一个月两次，当晚通话内容只是一些家常话，据其父亲陈述，通话内容无任何异常，自杀可能性不大。

2. 据相关人员陈述，船上人员基本都是同乡和亲戚，平时相处融洽；事发当时船上人员都在房间休息，没有人和王*一起在甲板活动；船上人员钟*健和岸上钓鱼群众只听到落水声而无其

他任何声音，加上打捞上来的尸体未发现受击打等外伤，他杀可能性不大。

3. 王*平时就有穿拖鞋在甲板上工作和打电话、小便的不良习惯。尸体打捞出水时上身穿秋衣，下身只穿着内裤，说明王*生前只计划在甲板上短时间活动；现场发现一只鞋子遗落在缆桩边上，另一只掉到水里，由此推定死者属于意外落水的可能性较大。

（五）死者缺乏自救能力

认定理由：

据死者父亲讲家庭居住地为钦州，江河较少，王*年少时期游泳机会不多，水性较差。落水和尸体发现位置基本在同一点，说明王*落水后缺乏脱离危险的能力；船上和附近人员没有听到呼救，说明落水后很快沉入水底。另据前任船长钟*钊描述，王*不会游泳，平时船在该水域锚泊时，其曾教王*学习游泳，在借助救生圈的情况下最多能游 10 多米。

五、事故经过

2017 年 12 月 18 日约 1630 时，“粤东莞货 1305”船自东莞沙田镇福禄沙水道新鸿基搅拌站临时装卸点空载开航，计划前往东莞道 镇海顺砂场装砂。该航次船上共有 7 人，其中配有二类船长 1 名，二类驾驶员 1 名，水手 2 名。另有 3 名未经过船员培训人员，分别是管事钟*醒，杂工钟*健，厨师钟*。

约 1700 时，“粤东莞货 1305”船经过东莞水道东江南特大

桥，船上开始晚餐。

约 1800 时，“粤东莞货 1305”船在东莞水道莞惠城际轨道大桥上游 440 米水域抛锚，等待装砂通知，王*负责抛尾锚。

约 1810 时，钟*醒和钟*照使用附属交通艇去海顺砂场办事。锚泊期间，船长未安排人员值班，船上 5 人在各自房间休息。船长覃*儒、驾驶员*豪、王*和钟*健(同住一间)在二层，厨师钟*在一层。除钟*因感冒在睡觉外，其余人均在房间玩手机。

约 1840 时，王*去船尾一层卫生间冲凉，冲完之后又回到房间玩手机。期间，船员依次去一层卫生间冲凉。

约 1900 时，钟*健冲完凉后回到房间。二人各自在自己床上玩手机，王*看电视剧，钟*健看小说。

约 1912 时，王*走到隔壁*豪房间门口，问*豪是否愿意等交通艇回来后一起去岸上逛街。*豪以天冷为理由拒绝。王*随即离开。

1915 时，王*到甲板上给在老家的父亲王*根打电话，通话内容为一些家常话，王*本来想和从小带大他的奶奶讲电话，父亲告诉他因天冷奶奶提前睡觉了，王*就挂断了电话。通话时间为 2 分 27 秒。

1921 时，王*根想起外甥钟*钊（“粤东莞货 1305”船前任船长，在老家休假）的孩子要结婚，和王*谈一下份子钱的事情，就回拨电话给王*，未接通。

1924 时，王*根再次拨电话给王*，未接通。

1927 时，钟*健对弟弟*豪说没有看到王*。（此前，钟*健先是在房间听到有东西落水声音。过了约 2 分钟，钟*健走到驾驶台透过玻璃向河面上看，没有发现异常情况，回到房间；过了一段时间后，发觉王*仍没回房间，怀疑其可能落水，就到弟弟房间说明情况。）*豪连续两次拨打王*电话，未接通。就让钟*健先去甲板上寻找。

1934 时，钟*健回来说寻找未果，*豪拨打王*电话，仍无法接通。两人马上拿手电筒出去寻找。*豪往船头方向，钟*健往船尾方向。在此期间，钟*醒和钟*照回到船上。

*豪在货舱后端壁前 4 米右舷甲板缆桩处发现了王*的一只拖鞋（右脚）。随后发动全船人员一起寻找。并使用本船附属交通艇在附近河面搜寻，未发现王*。

2017 时，船员向沙田海事处值班员报告人员落水情况。

六、应急处置和搜救情况

18 日 2017 时，沙田海事处值班员接到“粤东莞货 1305”船报警，随即将情况上报东莞海事局指挥中心。

东莞海事局 VTS 中心在甚高频 10 频道播发航行警告，通知过往船舶加强瞭望，协助搜寻，并对事发水域附近船舶逐一提醒。

2045 时，沙田海事处“海巡 09331”船到达事故现场搜救，协调并指挥 3 艘交通艇开展现场搜救。

2200 时，东莞市水上搜救分中心协调蛙人参加现场搜救。

同期，道 公安边防派出所派出警力前往事发水域搜救。

2300 时，蛙人到达现场下水搜寻。

19 日 0028 时，蛙人在距离龙湾公园岸边 40 米处搜寻到王*尸体。

七、事故损失情况

事故造成 1 人死亡。

八、事故原因分析

本事故原因分析是根据船员询问笔录、现场勘查勘验记录，经分析得出的可能的事故原因。

（一）直接原因

1、甲板活动意外失足落水

王*可能在舱口围板上活动，失足跌落到甲板，收不住脚落入水中（据该船船员陈述该船曾经有其他船员发生这种情况）；也可能在甲板上走动不慎碰到缆桩跌入水中；也可能由于拖鞋打滑等原因不慎掉入水中。

2、死者落水后溺水窒息死亡

死者落水处水深 3.0 米，加上其水性差，缺乏自救能力，落水后很快下沉，导致其溺水窒息死亡。

（二）间接原因

1、王*缺少个人安全保护

王*平时就有穿拖鞋在甲板上工作和打电话、小便的习惯，事发前穿拖鞋在照明不足的甲板上活动，缺乏自我安全保护意识。王*在个人安全措施（舱外开敞处所活动未穿戴救生衣、脚穿拖

鞋)及保暖措施不足(仅穿秋衣和内裤)的情况下在室外(主甲板)寒冷环境活动时,身体机能发生变化如动作反应不灵活、注意力不集中等,发生意外导致落水。违反了《安全生产法》第五十四条的规定。

2、锚泊期间船长未安排人员值班

锚泊期间,船长未安排人员值班,在船人员未掌握王*在船活动情况,未能及时发现王*落水及进行救助。违反了《中华人民共和国内河船员值班规则》第九条一款的规定。

3、王*缺乏自救能力

王*游泳水平较差,意外落水后未能游到船尾或岸边实现自救;浮出水面时间过短,不能向周围发出求救信号,失去外部救助机会。

九、事故责任认定

这是一起因个人意外失足落水导致死亡的单方责任事故,“粤东莞货 1305”船对事故负全部责任。

十、事故结论

此次人员落水死亡事故是一起单方责任事故,王*在舱外开敞处所活动意外失足及缺少个人安全保护是此次事故发生的直接原因;其安全意识淡薄、自救能力不足、船舶锚泊期间未安排人员值班是此次事故发生的间接原因,“粤东莞货 1305”船应对事故负全部责任。

十一、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

（一）090500ISR201701：建议“粤东莞货 1305”船建立和落实船员值班制度，在停泊期间加强值班；加强船员安全教育，在舱面作业、活动时规范穿戴救生衣，做好自身安全防护措施；做好船舶船员保护设施设备的维护，保障船员的人身安全。

（二）090500ISR201702：建议东莞市海祥船舶运输有限公司将此次事故情况通报本公司所属船舶，对船上船员保护设施设备维护情况进行一次全面检查，确保符合要求；组织船员开展一次对《中华人民共和国内河船员值班规则》的学习和教育，落实船舶停泊期间值班制度。

（三）090500ISR201703：建议东莞市海祥船舶运输有限公司加强船员做好自身安全防护教育，落实现场作业操作安全管理制度，纠正在舱面工作活动时不穿救生衣、穿拖鞋等不安全行为；加强船员个人求生技能培训，提高自救能力。

十二、附件

1. 调查人员名单
2. 询问笔录
3. 现场勘验记录
4. 医学死亡证明
5. 事故相关照片
6. 船舶总布置图